



مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل
المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لتطوير مهنة الخراطة




معهد بيان العالمية
للتدريب والاستشارات وخدمات السلامة الصناعية

المهنة : خراطة المعادن (نظام وحدات تدريبية)

الوحدة الخامسة: العمليات الأساسية للخراطة

Basics of Turning Operations

للفص : الأول

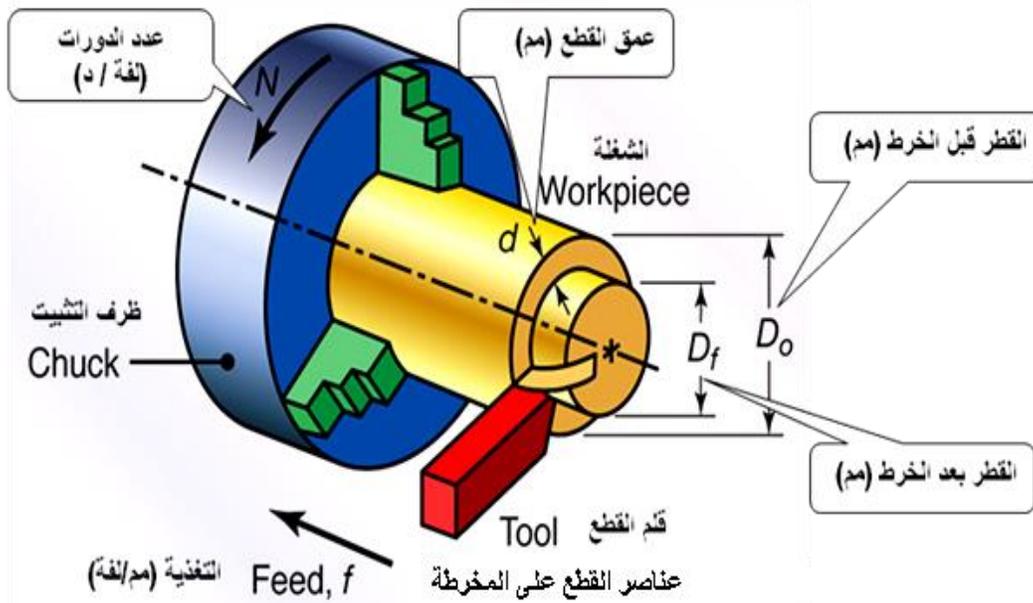

العام التدريبي

٢٠١٦/٢٠١٧

المراجعة الفنية والتصميمية

مهندس : سيد كامل محمد جاد
الإستاذ : مجدى توفيق عبد الشهيد

إشراف عام : مدير المكون

مهندسة : مديحة رفعت محمد

إعداد: بيان العالمية للتدريب

مراجعة: د م . هانى السيد عبد الحليم
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

المهنة : خراطة المعادن (نظام وحدات تدريبية) الصف : الأول

رقم الوحدة: (٥)

إسم الوحدة: العمليات الأساسية للخراطة (Basics of Turning Operations)

مدة التنفيذ : ١٩٢ ساعة

المعارف النظرية: (٣٠ ساعة)

- الخراطة (العدلة الطولية والعرضية – التدريجية).
- خراطة الأكتاف والشطف.
- الخراطة بين ذنبتين .
- السلبة بالرأسمة الصغرى.
- السننرة وإستبدال الأوجه.
- خراطة المجارى بأنواعها والفصل والترترة .
- الثقب بإستخدام الغراب المتحرك.
- القلوطة بالبوجى والكفة.

المهارات العملية: (١٦٢ ساعة)

مطلوب تنفيذ التدريبات العملية التالية:

رقم	إسم التمرين	المهارات العملية	الزمن بالساعة
١	عامود	ضبط وتشغيل المخرطة وتنفيذ عمليات (السننرة وإستبدال الوجه وثقب المركز والخراط الطولى)	٢٤
٢	عامود قابض	الخراطة بين ذنبتين	٢٤
٣	عامود مدرج	الخراطة العدلة الطولية والعرضية والأكتاف	١٨
٤	تعليمى	خراطة المسلوب (الخارجى - الداخلى)	٢٤
٥	طنبور	خراطة حرف V فى عامود طرى غير حديدى (ألومنيوم/نحاس)	٣٢
٦	مجمع مهارات	تنفيذ المهارات الأساسية فى تمرين واحد	٤٠
		إجمالى	١٦٢

مستلزمات التدريب:

- المكان: ورشة خراطة
 - الخامات/ طالب:
 - نماذج مشغولات جاهزة
 - الخامات المذكورة بالتدريبات العملية أو بدائلها المتاحة بحيث لا تؤثر على تنفيذ المهارات العملية
 - العدد والأدوات: عدد يدوية - وسائل وقاية - أدوات قياس- بوجى- كفة - أقلام خراطة متنوعة - أخرى
 - المعدات والأجهزة : مخارط عامة بالملحقات - حجر جليخ - مثقاب -
 - المساعدات التدريبية : بروجيكتور - نماذج محاكاة - وسائل إيضاح - لوحات إرشادية - إخرى عند الحاجة
- ملاحظات هامة :

- يتم تقسيم زمن الوحدة التدريبية بحيث يكون حوالى (٣٠ ٪ للمعارف النظرية و ٧٠ ٪ للمهارات العملية).
- يلزم تدريب القائم بالتدريب (المدرّب) على المهارات الجديدة وإسلوب التدريب بنظام الوحدات التدريبية.
- يلزم توفير جميع مستلزمات التدريب للوحدات التدريبية قبل بدء التنفيذ بوقت مناسب.

الوصف العام للوحدة (Unit Summary)

هذه الوحدة تحدد مجموعة من الكفاءات الأساسية التي تحتاجها للعمل بأمان في ورش تشغيل المعادن ، وسوف تعدك وتؤهلك للدخول في العمل بالقطاعات الهندسية والتصنيع ، وتخلق تناغم وتقارب بين التعليم والعمل ، وسوف توفر لك مهارات إضافية من الكفاءات المهنية في مجال حراطة المعادن .

وتعمل على خلق احترافية عالية للكفاءات الفنية وذلك بشرح المعارف النظرية وتنفيذ المهارات العملية والفنية طبقاً للمعايير المهنية ، وذلك باستخدام أسلوب لماذا وكيف تتم عمليات التشغيل في كل خطوة عند القيام بأعمال وواجبات تشغيل وتنفيذ عمليات مختلفة على ماكينات الخراطة ، والتدريب على الإلتزام بإشترطات السلامة الصناعية والبيئية أثناء الممارسة العملية ، مع فهم لماذا وكيف يتم مراعاة الدقة في قراءة وفهم الرسومات الفنية وأعمال القياس والمهارة في تصنيع الأجزاء وفحص الأجزاء التالفة وتحديد أسباب التلف طبقاً لمعايير ومواصفات فنية محددة .

الأهداف التفصيلية:

بنهاية التدريب على هذه الوحدة يكون المتدرب قادراً على:

1. تحديد انواع المخاطر المختلفة وتنفيذ تعليمات السلامة المهنية والبيئية بموقع العمل.
2. ارتداء ملابس الوقاية بطريقة صحيحة.
3. معرفة أجزاء المخرطة ومعرفة ملحقاتها الأساسية والإضافية .
4. معرفة مفهوم الخراطة العامة .
5. معرفة وتنفيذ الخراطة (العدلة الطولية والعرضية – التدريجية).
6. معرفة وتنفيذ السنتره وإستبدال الأوجه علي المخرطة.
7. معرفة وتنفيذ خراطة الأكتاف والشطف والمجارى (عدلة- دوران- حرف v) والفصل .
8. معرفة مفاتيح الدوارة وتنفيذ والخراطة بين ذنبتين والثقب بإستخدام الغراب المتحرك.
9. تنفيذ تمرين عملي يشمل المهارات العملية التالية: (خراطة المعادن الطرية (ألومنيوم- نحاس) - الخراط المائل (خارجى- داخلى) - قطع قلاووظ (خارجى- داخلى) بالذكر واللقمة)

تعليمات السلامة المهنية عند العمل على المخرطة :

١. ارتداء ملابس غير مهرولة.
٢. ارتداء النظارة الواقية من الرايش.
٣. عدم لبس الخواتم و عنق الرقبة.
٤. تجنب الشعر الطويل.
٥. عدم مسك الرايش باليد.
٦. عدم تغيير السرعات أثناء دوران الظرف.
٧. عدم إجراء عملية القياس والشغلة دائرة.
٨. عدم ترك مفتاح الظرف بالظرف بعد الربط أو الفك.
٩. الربط الجيد لأدوات القطع وقطعة التشغيل.

بعد الإنتهاء من العمل يجب عليك :

١. فصل مصدر الكهرباء عن المخرطة .
٢. تنظيف العدد والأدوات والمعدات المستخدمة وإرجاعها إلى أماكنها .
٣. تنظيف المخرطة وتزييت أماكن الإنزلاق بها .
٤. تنظيف وترتيب مكان العمل.

فهرس محتويات الوحدة التدريبية

رقم الصفحة	الموضوع	العنصر	م
٥	إرشادات وخطوات تنفيذ الوحدة التدريبية تحت إشراف المدرب	كيفية إستخدام الوحدة	١
٩	<p>العمليات الأساسية للخراطة :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الخراطة (العدلة الطولية والعرضية – التدريجية). - السنتره وإستبدال الأوجه. - خراطة الأكتاف والشطف. - خراطة المجارى بأنواعها والفصل والترترة . - الخراطة بين ذنبتين . - الثقب بإستخدام الغراب المتحرك. - السلية بالراسمة الصغرى. - القلوطة بالبوجى والكفة. 	المعارف النظرية	٢
٣٩	أسئلة شاملة للمعارف النظرية	الاختبار الذاتى للمعلومات	٣
٤٢	الإجابات النموذجية		
	إسم التمرين وملخص المهارات العملية	م	
٤٤	عامود: ضبط وتشغيل المخرطة وتنفيذ عمليات (السنتره وإستبدال الوجه وثقب المركز والخرط الطولى)	١	التدريبات العملية
٤٦	عامود قابض: الخراطة بين ذنبتين	٢	
٤٨	عامود مدرج : الخراطة العدلة الطولية والعرضية والأكتاف	٣	
٥٠	تعليمى السلية: خراطة المسلوب (الخارجى - الداخلى)	٤	
٥٣	طنبور: خراطة حرف V فى عامود طرى غير حديدى (ألومنيوم/نحاس)	٥	
٥٦	مجمع مهارات أساسية	٦	
٥٩		قائمة المراجع	٦

١ - كيفية تنفيذ هذه الوحدة

عزيزى المتدرب (الطالب) يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية تحت إشراف مدربك :

- (١) اقرأ صفحات المعارف النظرية الخاصة بالمهنة وناقشها مع المدرب.
- (٢) شاهد واستمع باستخدام المساعدات التدريبية او الوسائل التعليمية السمعية والبصرية الملائمة او المحاكاة بالمواقع الإلكترونية و ناقشها مع زملائك بنظام مجموعات وفرق العمل .
- (٣) تأكد من استيعابك للمعارف النظرية الخاصة بالوحدة بالإجابة على أسئلة الاختبار الذاتى للمعلومات.
- (٤) تأكد من صحة إجاباتك بالرجوع إلى الإجابات النموذجية ، إذا فشلت فى الإجابة على أحد الأسئلة بعد عدة محاولات ، راجع مع مدربك.
- (٥) تابع مدربك أثناء عرضه للمعارف النظرية وتنفيذ بعض التطبيقات العملية للوحدة .
- (٦) قم بتنفيذ التدريبات العملية باتباع الخطوات الموضحة فى التمارين العملية تحت اشراف مدربك.
- (٧) تأكد من صحة أدائك للتدريب العملي باستخدام قائمة مراجعة الأداء المحددة لكل تدريب عملى .
- (٨) عندما تعتقد انك نفذت التدريب العملي طبقا للمعايير الموضحة فى قائمة مراجعة الأداء، يمكنك عمل بحث عن المخاطر الموجودة بورشتك بنظام المشاركة مع مجموعات العمل وإستنتاج مقترحات للتغلب عليها وعرضها على مدربكم لمراجعة أدائكم .
- (٩) عليك أن تجتاز اختبار المعارف النظرية الخاصة بالمهنة بنسبة لا تقل عن ٧٠% ، بالإضافة إلى اجتيازك التام لاختبار العملي طبقا للمعايير الموضحة فى قائمة مراجعة الأداء.
- (١٠) إذا صادفتك أية صعوبة أو كان لديك أى استفسار لا تردد واطلب المساعدة من مدربك .

تحذيرات هامة :

- ١- لا يتم تدريب الطلبة على تشغيل الماكينات والأجهزة أو تنفيذ تمارين عملية إلا بعد تدريبهم على هذه الوحدة حرصا على عدم تعريضهم للمخاطر وغرس مفاهيم ومبادئ الأمان الصناعى والسلامة والصحة المهنية فيهم .
- ٢- جميع التدريبات العملية المذكورة بالوحدة لا يتم تنفيذها إلا تحت إشراف المدرب .

٢- المعارف النظرية

(Occupational Safety and Health)

مفهوم السلامة والصحة المهنية

تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها :

العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية .

أو بعبارة أخرى:

هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع .

وتدخل السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة فعندما نتعامل مع الكهرباء أو الأجهزة المنزلية الكهربائية فلا غنى عن أتباع قواعد السلامة وأصولها ، وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع فأنا نحتاج إلى أتباع قواعد وأصول السلامة وبديهي أنه داخل المصانع وأماكن العمل المختلفة وفي المنشآت التعليمية فأنا نحتاج إلى قواعد السلامة ، بل أننا يمكننا القول بأنه عند تناول الأدوية للعلاج أو الطعام لنمو أجسامنا فأنا نحتاج إلى أتباع قواعد السلامة.

الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها

١- حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية .

٢- الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث .

٣- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي .

٤- تستهدف السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفرع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة .

- تعليمات عامة للأمان والسلامة عند العمل على آلات الورش

هناك اجراءات وضوابط للسلامة المهنية والبيئية التي يجب مراعاتها عند العمل في الورش ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن كل منطقة من مناطق الورشة لها ضوابطها الخاصة التي يجب الإلتزام بها

وهي كالآتي:

١. ممنوع استخدام سماعات الأذن لسماع التسجيلات أو سماعات الهاتف المحمول ويفضل إطفاءة تماما اثناء العمل في الورشة لان ذلك يشنت انتباهك ، ويؤدى الى عدم سماع التحذيرات والإرشادات والتوجيهات.
٢. إذا كنت مرهقا من السهر أو مريض أو أخذت ادوية تؤثر على تركيزك ، لا تقم باستخدام اي جهاز في الورشة ، ويفضل طلب اجازة مرضية من الطبيب.
٣. يجب عدم لبس الملابس الفضفاضة ، ويفضل لبس الملابس الخاصة بالعمل (افرول أو بدلة تدريبات)، ويفضل ان تكون قاتمة اللون (عادة الأزرق القاتم) لكي لا يظهر عليها الإتساخ بسرعة.
٤. يجب لبس نظارة السلامة وملابس الوقاية المناسبة.
٥. يجب وضع كمادات على الفم والأنف عند السنفرة اليدوية او الميكانيكية أو عند استخدام المينا او جهاز التلميع أو عند التعامل مع الأحماض وذلك لحماية نفسك من الغبار والأبخرة السامة.
٦. يجب غسل اليدين جيدا بالماء الجاري والصابون عند الإنتهاء من العمل وقبل لمس أي مأكولات باليد مباشرة للحفاظ على صحتك وحمايتك من التسمم الغذائي.
٧. يجب ارتداء حذاء (جزمة) على قدميك لحمايتهما من العدد والأدوات المتساقطة او الأرتطام بحواف الأجهزة، ويفضل لبس الحذاء الخاص بالسلامة.
٨. انتبه جيدا وركز أثناء الحركة في الورشة، فبعض العدد والأدوات قد تكون في طريقك وبعضها قد تجررك أو تؤدي إلى اصابات بليغة الخطورة.
٩. لا تتحدث أو تمازح شخصا يقوم بالعمل على جهاز، ولا تلتفت لأحد يحدثك أثناء العمل على الأجهزة، استمع واستمر في العمل ، دون ان تلتف إليه، أو اطفئ الماكينة إن اردت التحدث معه.
١٠. دائما لا تلتفت او تبتعد عن الماكينات والأجهزة وهي تدور، أطفئ الجهاز وتأكد انه قد توقف تماما قبل ان تأخذ خطوة للإبتعاد عنه.
١١. لا تحمل الأشياء الثقيلة او الكبيرة بمفردك ، اطلب المساعدة من الزملاء في الورشة.
١٢. استخدم الأدوات والعدد والأجهزة الإستخدام الصحيح والأمن، ولا تستخدمها لأغراض لم تصمم من أجله.
١٣. اطلب المساعدة من المسئول عن الورشة اذا لم تكن على دراية بوظيفة الأداة أو الجهاز او طريقة تشغيله
١٤. ضع الأدوات والعدد بالقرب منك أثناء العمل، وارجعها إلى مكانها حال الإنتهاء منها.
١٥. حافظ على نظافة المنطقة التي تعمل بها، وقم بإزالة أي اوراق أو قصاصات المعدن التي لا تحتاجها، فالإوساخ و"الكركبة" تؤدي إلى إصابات لا تحمد عقباها.

قائمة مراجعة الاجراءات المطلوبة لتجهيز مكان العمل وللوقاية من مختلف أنواع المخاطر
يجب مراجعتها جيداً على ارض الواقع تحت إشراف المدرب


م	الإجراء	التقييم الحالي	مقترح التصحيح
١	وجود خطوط الأمان ومساحات كافية أمام وخلف كل ماكينة ، لإمكان التحرك بسهولة وأمان.		
٢	وضع الخامات والأدوات والعدد وآلات القطع على أقرب مسافة ممكنة حتى لا تعرقل الحركة.		
٣	وضع الرسومات أو اللوحات الخاصة بالأجزاء المطلوب تنفيذها في مكانها الخاص.		
٤	مكان العمل يشتمل على أرفف ودواليب لحفظ العدد وآلات القطع مصنفة ومكودة.		
٥	توافر أدوات النظافة وسلات مخلفات التشغيل بمكان خاص بعيدة عن حيز الماكينات.		
٦	توافر أدوات وتجهيزات الرفع المساعدة لرفع الأجزاء الكبيرة لتخفيض الوقت والجهد.		
٧	توافر الإضاءة الملائمة ، والتهوية (طبيعية أو صناعية) بدرجة حرارة ورطوبة مناسبة.		
٨	إخلاء مكان العمل من المشغولات الجاهزة وتخزينها بالمكان المخصص.		
٩	توافر جميع أنواع الحواجز الواقية وتكون مثبتة بطريق صحيحة .		
١٠	توافر جميع أنواع ووسائل وأدوات السلامة المهنية والبيئية المناسبة		
١١	توافر صندوق إسعافات أولية ومحتوياته		
١٢	توافر طفايات الحريق وأشياء أخرى عند الحاجة		

- العمليات الأساسية للخراطة:-

هناك العديد من العمليات التي يمكن تنفيذها على المخرطة ، من أهمها العمليات الأساسية وهي تتلخص في الآتي:-

١. الخراطة الطولية الخارجية.
٢. الخراطة الطولية الداخلية.
٣. الخراطة الوجهية.
٤. خراطة اللوالب.
٥. الثقب.
٦. القطع.
٧. الخصر (تصغير قطر المشغولة)
٨. الخراطة المتدرجة

ويوضح الشكل (١) ملخص لعمليات الخراطة الشائعة والأقلام المستخدمة

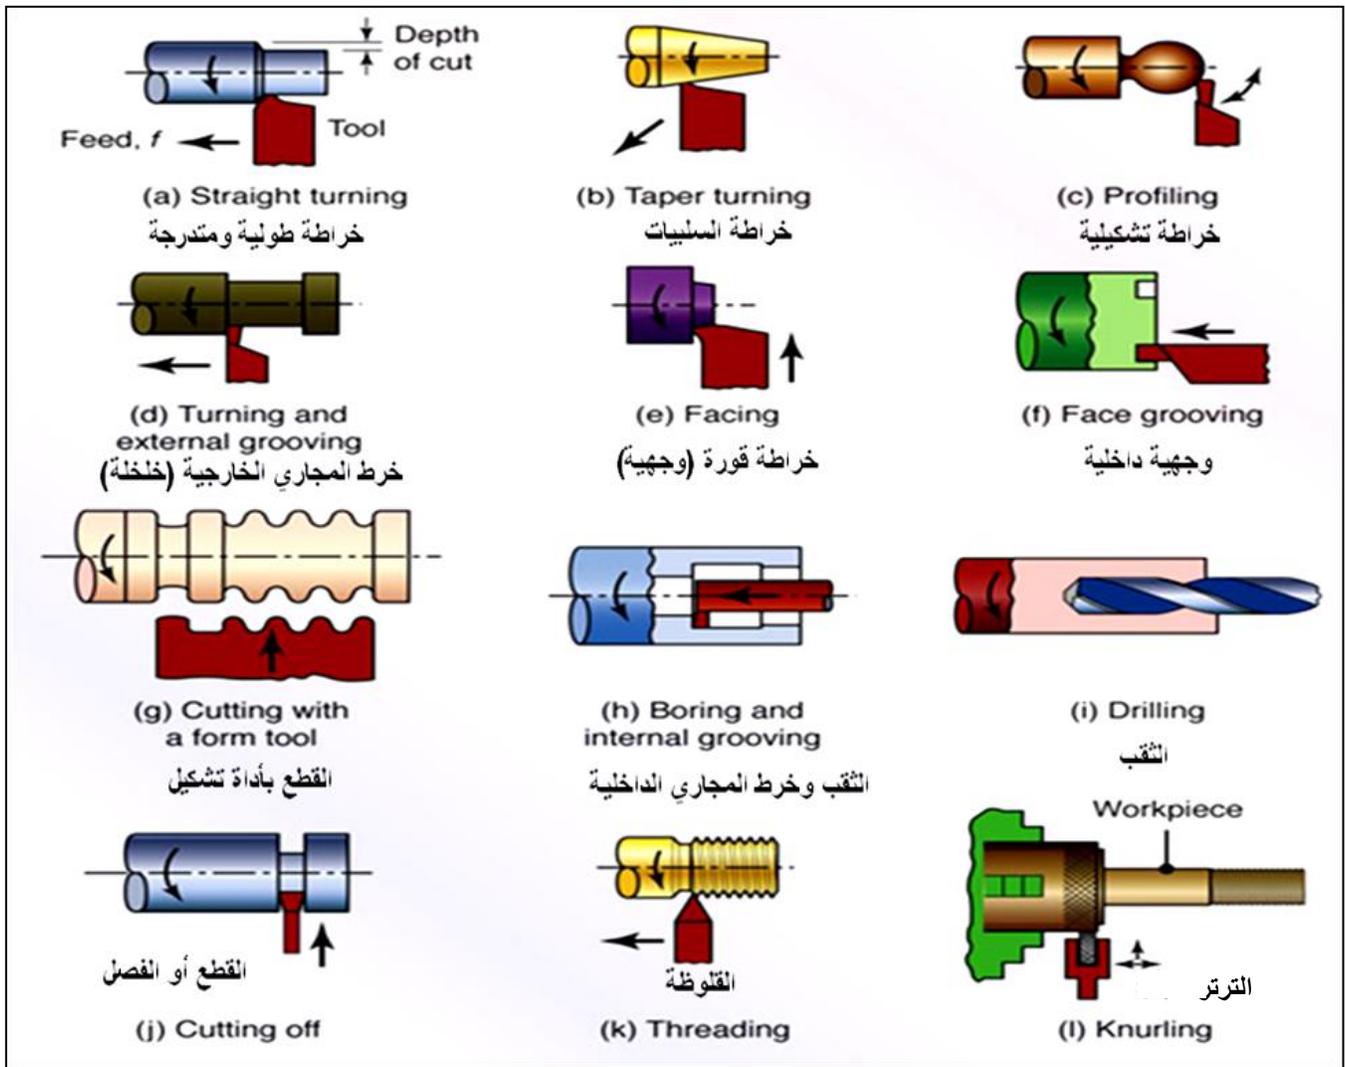

شكل (١) عمليات الخراطة الشائعة

ملحوظة: يفضل مشاهدة هذه العمليات على الطبيعة أو بعرض مرئى (بالمحاكاة) لتوضيحها.

عمليات الخراطة:

تنقسم عملية القطع بالخراطة الى تخشين وتنعيم للسطح المشغل.


خراطة التخشين :

وهي قطع بإزالة اكبر كمية رايش ممكنة من المعدن في زمن قصير جداً مع مراعاة عدم تلف العدة القاطعه.


خراطة التنعيم :

وهي عملية قطع بإزالة طبقة صغيرة جداً من المعدن حتي تحقق المقاس المطلوب بدقه متناهية وجودة سطح اكثر نعومة من التخشين طبقاً لحدود التفاوت المطلوب.

والشكل (٢) يوضح بعض أنواع عمليات الخراطة الأساسية:

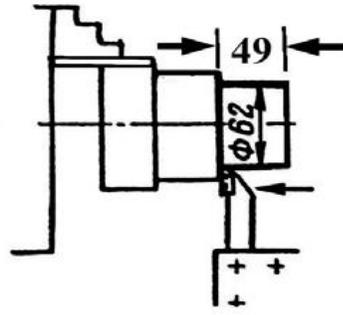

(د) خراطة التدرجات (الأكثاف)

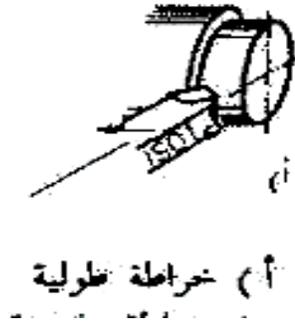

(أ) خراطة طولية

شكل (٢) عمليات الخراطة الأساسية

الخراطة الطولية :

وهي قطع معدن الشغلة بواسطة قلم القطع بحيث تكون حركة القلم موازي لمحور الشغله ويكون الناتج سطح اسطواني قد تم تصفيه قطره بهذه الخراطة .

الخراطة الواجهيه:

وهي تحريك القلم عامودية علي محور الشغلة وتجري بغرض تصقيه الاطول .

خراطة المجارى المحيطية :


وهي تحرك القلم عاموديا علي محور الشغله ويكون شكل القلم تتناقصى الى الخلف حتي تقلل من قوة الاحتكاك الناتج مع مراعاة التغذية تكون قليله وضبط القلم علي مركز الشغله جيداً.

خراطة القطع :

وهي حركة القلم كما في خراطة المجاري المحيطه غير أن شكل الحد القاطع لقلم الخراطة يكون بزوايه ميل حتي لا يتبقي طرف مدبب عند مركز المشغوله المطلوب مما قد يتطلب خطوات عمل اضافية.

خراطة التدرجات (الأكتاف) والشطف باستخدام قلم الجنب:

يتم إنجاز هذا النوع من الخراطة بالتناوب بين الخراطة العدلة الطولية والعدلة العرضية .
الكثف هو المساحة التي تصل بين قطرين مختلفين، وخرطه عبارة عن عملية تشغيل لمساحة التوصيل بحيث توافق شكل محدد بمقاس معين. ويبين الشكل (٣) ثلاثة أنواع أساسية من أشكال الأكتاف وهي:
١- كثف قائم الزاوية. ٢- كثف مائل (كثف زاوي). ٣- كثف مستدير.
والشطف عبارة عن حافة خارجية أو طرف مائل بزاوية معينة. أما الطرف المستدير أو الركن المستدير فيختلفان عن الشطف ، فشكل كل منهما عبارة عن ربع دائرة بنصف قطر معين.

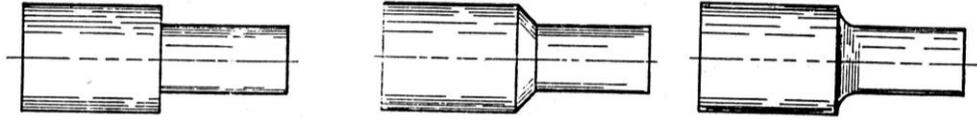

كثف بركن حاد

كثف مشطوف

كثف بركن مستدير

شكل (٣) خراطة التدرجات


الغرض من خراط الأكتاف والأطراف المشطوفة والمستديرة

تخرط الأطراف المشطوفة والمستديرة لتحسين المظهر من جهة ، ومن جهة أخرى لضمان استقرار وجه إحدى قطعتين متزاوجتين علي الكثف الداخلي للقطعة الأخرى، كما تخرط هذه الأطراف أيضا لامكان تناول المشغولات بأمان.

أنواع الرايش : Types of Chip

يختلف نوع وشكل الرايش الناتج من عمليات التشغيل المختلفة باختلاف معادن كل منها ، ويكون هذا الاختلاف نتيجة للأسباب التالية :

١. اختلاف زوايا آلة القطع وخاصة زاوية الجرف .
٢. اختلاف سرعة القطع .
٣. اختلاف معدن المشغولة .

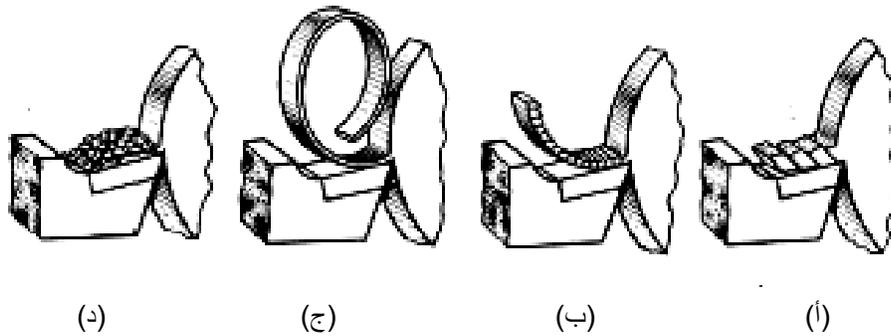

(د)

(ج)

(ب)

(أ)

شكل (٤) أنواع الرايش

تصنيف الرايش :

يمكن تصنيف أنواع الرايش كما هو موضح بالشكل (٤) بالأنواع الآتية :


- أ- الرايش الغير مستمر : Discontinuous Chip
- ب- الرايش غير المتجانس : In-homogeneous Chip
- ج- الرايش المستمر : Continuous Chip
- د- الرايش المتفتت : Fractured Chip

الخراطة الوجهية :

الغرض من الخراطة الوجهية هو: تشغيل السطوح المستوية الجانبية للمشغولات بتحريك قلم الخراطة عموديا على محور الشغلة يدويا أو تلقائيا. وينبغي خلال ذلك تثبيت عربة العدة وضبط القلم على منتصف الشغلة حتى لا يتبقى جزء بالرز في مركز السطح بعد الخراطة.

طرق التشغيل عند إستعداد الأوجه :

عند تثبيت الشغلة من جانب يتم خراطتها بواسطة قلم تخشين ومحدبا بعض الشيء ، وعند خراطة السطوح الوجهية قد تكون التغذية من الخارج الى الداخل شكل (ب) أو من الخارج شكل (ج) ويكون إستعداد الوجه من المركز الى المحيط أفضل نتيجة من المحيط الى المركز ، وتستعمل هذه الطريقة في السطوح الكبيرة.

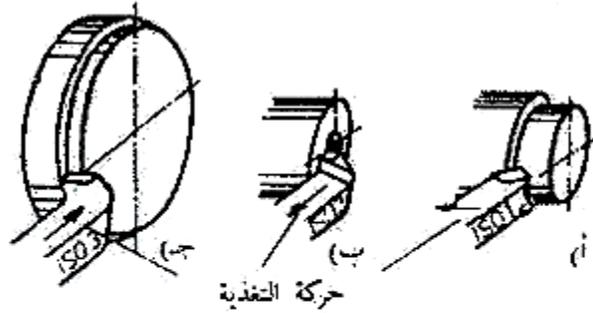

- (أ) خراطة طولية
(ب) خراطة واجهية قورة إلى الخارج (قطع تعيم)
(ج) خراطة واجهية قورة إلى الداخل (قطع تخشين)

الغرض من الخراطة الوجهية:

- 1- الحصول على وجه مسطح لصحة عملية القياس .
- 2- تشغيل مساحة مسطحة عمودية على محور الشغلة.
- 3- خرط سطح لتقصير شغلة وجعلها بالطول المطلوب.

أنواع أقلام استبدال الأوجه:

يتوقف نوع القلم على:

١- شكل السطح المطلوب.

٢- طريقة تثبيت قطعة التشغيل.


٣- حجم الرايش المنزوع.

أسباب رفض المشغولات عند استعمال الأوجه:

١- فى حالة تآكل أقلام الخراطة ينتج أسطح مقعرة او محدبة (شكل ٥) ، وينشأ هذا العيب بسبب ازالة رايش سميك ينتج من تحريك العربية من مكانها اثناء التشغيل.

٢- عدم توازى اوجه قطعة التشغيل لبعضها، وينتج من قلب قطعة التشغيل ولم توضع فى مكانها.

٣- تعرض السطوح كما فى حالة الورد الرقيقة بسبب تثبيتها تثبيتاً غير صحيح.

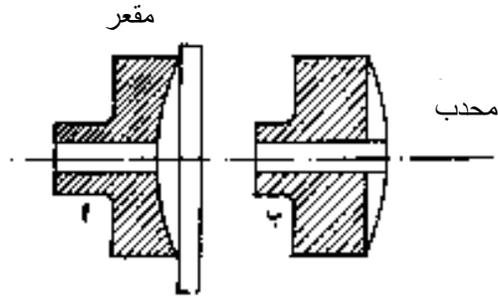

شكل (٥) المقعرة ، المحدبة

ملحوظة:

ضبط الراسمة الصغرى على زاوية 90° معناه ان تصبح موازية لمحور الشغلة ، وهذا النوع يناسب اجزاء عملية إستبدال الوجه (القورة) ، وفى هذه الحالة يتم قراءة مقدار التغذية الطولية على تدريج الجلبة مباشرة.

- السنتره ومركزه الشغلة والثقب من الجهتين


عند إجراء عملية الخراطة - يتم تثبيت المشغولات بعدة وسائل، ويتم اختيار أي من هذه الوسائل حسب شكل وحجم المشغولات المراد تشغيلها.

وتقوم هذه الوسائل بنقل الحركة الدورانية الرئيسية إلى المشغولة، وتتلقى وتحمل ردود أفعال القوى الناشئة عن عملية القطع.

ويتوقف نجاح عملية الخراطة ومدى دقتها واقتصادياتها على اختيار الطريقة السليمة المناسبة لكل مشغولة. وتجهز كل مخرطة بأجهزة وأدوات لربط أو تثبيت الآلات القطع والخامات المراد تشغيلها ويجب ان تكون هذه الاجهزة قوية وسهلة الاستعمال ويتوقف نجاح عملية الخراطة ومدى دقتها على اختيار الطريقة السليمة والمناسبة لكل مشغولة .

سنتره ومركزه الشغلة:

لتدعيم المشغولات يجب إجراء ثقب سنتره في وجه الشغلة أو الوجهين وذلك بإستخدام ريشة السنتره وذلك بتركيبها في الغراب المتحرك ، والشكل (٦) يوضح شكلها وأجزائها:

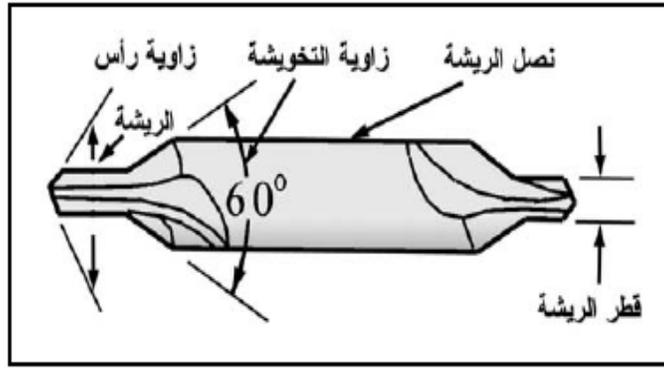


شكل (٦) ريشة السنتره

وتصنف ريش السنتره الى أربعة أنواع هي:

١- ثقوب السنتره ذات التخويش المفرد:

وهذا النوع الأكثر إستخداما في الورش ويتم إنجاز ثقوب بعدة زوايا (٦٠° ، ٧٥° ، ٩٠°) طبقا


لأقطار المشغولات ، والشكل (٧) يوضح شكلها و الزوايا

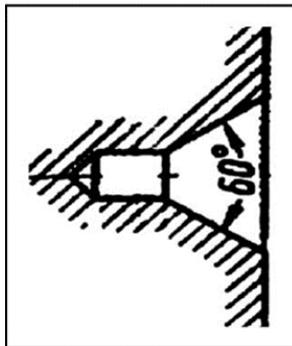

شكل (٧) ريشة سنتره ذات تخويش مفرد

٢- ثقب السنتر ذات التخويش المزدوج:


يحتوى هذا النوع على مخروطين الداخى بزاوية 60° ، والخارجى بزاوية 120° بالإضافة للجزء الإسطوانى ، وتسمى التخويشة الخارجية بتخويشة الأمان ، وتستخدم فى سنتر المشغولات ذات الأقطار الكبيرة جدا ، والشكل (٧) يوضح شكلها و الزوايا.

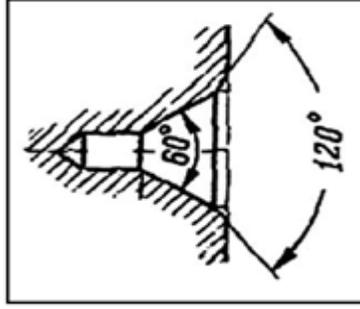

شكل (٧) ريشة سنتر تخويش مزدوج

٣- ثقب السنتر ذات التخويش المخدوشة


يحتوى هذا النوع بالإضافة للمخروطين الداخى بزاوية 60° ، والخارجى بزاوية 120° بالإضافة للجزء الإسطوانى على خدش جبهى ، وتسمى التخويشة الخارجية بتخويشة الأمان ، وتستخدم فى سنتر المشغولات التى ستخضع لعمليات خراطة جبهية ، والشكل (٨) يوضح شكلها و الزوايا

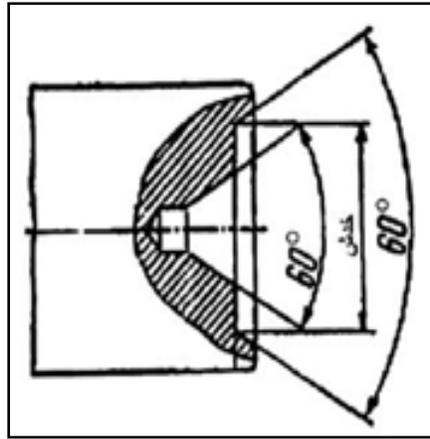

شكل (٨) ريشة سنتر تخويش مخدوش

٤- ثقوب السننرة ذات التخويش المقوسة:

يكون مخروط السننرة في هذا النوع مقوسا بالإضافة للمخروط الداخلى بزاوية 60° ، وتستخدم عند الحاجة الى إمالة المشغولات بزوايا كبيرة اثناء عملية التشغيل ، والشكل (٩) يوضح شكلها و الزوايا

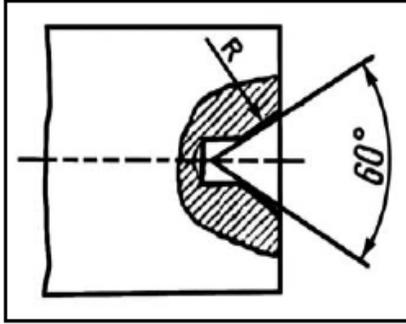


شكل (٩) ريشة سننرة تخويش مقوسة

والجدول التالى يوضح مقاسات ريشة السننرة طبقا لقطر الشغلة:

عمق الثقب (مم)	قياس ريشة السننرة		قطر المشغولة (مم)
	قياس الريشة (مم)	رقم الريشة	
4	1	1	لغاية 6
5,5	2	2	من 6 لغاية 10
8	2,5	3	من 10 لغاية 13
9,5	3,15	4	من 13 لغاية 16
11	4	5	من 16 لغاية 20
15	5	6	من 20 لغاية 25
16,5	6,3	7	من 25 لغاية 30
16,5	6,3	8	من 30 لغاية 50


خطوات إنجاز ثقب السنتره:

- ١- إختار ريشة السنتره المناسبه حسب قطر الشغلة المطلوبه كما بالجدول السابق.
- ٢- ركب ظرف الريشه على الغراب المتحرك .
- ٣- ركب ريشة السنتره فى ظرف الريشه وإحكام ربطها باستخدام مفتاح الظرف كما بالشكل (١٠).

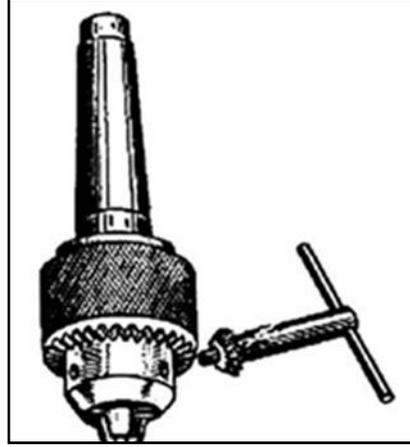

شكل (١٠) ريشة سنتره

- ٤- ركب الشغلة فى ظرف المخرطه الثلاثى بحيث لايزيد بروزها من الظرف عن ٣ اضعاف قطرها ، ثم إحكامها جيدا بمفتاح الظرف الخاص .
- ٥- قرب الغراب المتحرك الى المسافة المناسبه ثم ثبته جيدا.
- ٦- ابدأ التغذية اليدوية السريعه نوعا ما عن طريق تدوير عجلة الغراب المتحرك فى إتجاه عقارب الساعة كما هو موضح بالشكل (١١) .

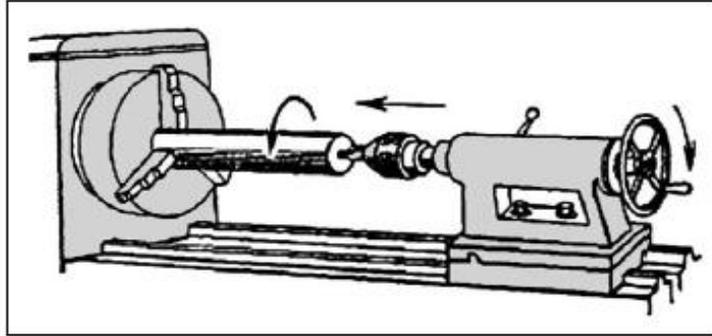


شكل ١١

- ٧- عند اقتراب طرف الريشه من الشغلة مسافة (١- ٣ مم) ابدأ بالتغذية اليدوية البطيئة حتى يلامس طرف الريشه الشغلة.
- ٨- ثبت المسافة على تدريج الغراب المتحرك لتحديد عمق الثقب .
- ٩- استمر بالتغذية اليدوية البطيئة لإستكمال العمق المطلوب .
- ١٠- عند الوصول للعمق المطلوب ، ابدأ التغذية العكسية لإخراج الريشه من الشغلة عن طريق عكس تدوير عجلة الغراب المتحرك (عكس عقارب الساعة).

الخراطة الطولية للسطوح الاسطوانية:

لأجراء عملية الخراطة الطولية فان القلم يتحرك موازيا لمحور الشغلة المراد خرطها كما بشكل (١٢) وتتم هذه الحركة اما يدويا او آليا، وتتم الخراطة على مشوارين او اكثر حسب مقدار المعدن المزال، حيث يكون عمق القطع بين (١,٥ - ٢,٥ مم) للخراطة الخشنة. بينما يتراوح عمق القطع بين (٠,٥ - ١ مم) للخراطة الناعمة ، ويجب تجليخ مقدمة القلم والتشغيل بتغذية صغيرة للحصول على سطوح ناعمة.

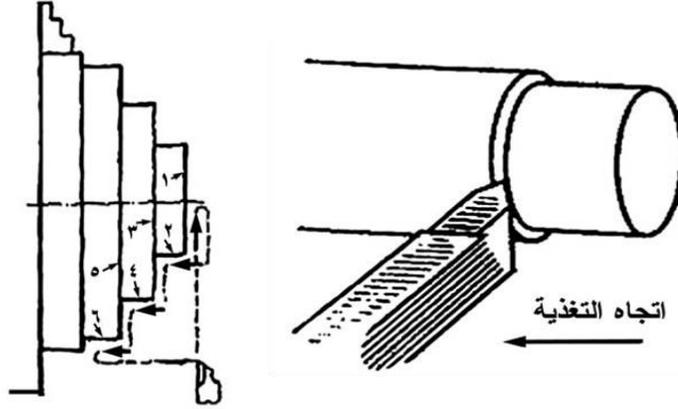

شكل (١٢)

العيوب المحتملة في حالة الخراطة الاسطوانية:

- ١- لا يتم خراطة جزء من السطح المطلوب خراطته.
- ٢- الابعاد قد تكون غير صحيحة.
- ٣- السطح المخروط قد يكون مسلوباً.
- ٤- يكون الشكل المخروط غير مستدير او ببيضاوى.
- ٥- قد يكون السطح المشغل غير جيد.

اسباب هذه العيوب:

- ١- اسباب العيب الاول هو عدم سلامة أبعاد الشغلة او إنحناء الشغلة او عدم سلامة عملية المركزة.
- ٢- اسباب العيب الثانى هو عدم ضبط قلم الخراطة الى العمق المطلوب.
- ٣- اما السطوح المسلوبية فتكون بسبب عدم تطابق محور ذنب المخرطة ومحور الشغلة، او بسبب وجود رايش في الذنب.
- ٤- تحدث السطوح البيضاوية بسبب وجود تآكل في كراسى محاور المخرطة.
- ٥- في حالة السطوح غير الجيدة تكون زاويا القلم غير سليمة ، او زيادة طول الجزء البارز من القلم.

عملية التنقيب على المخرطة :

الثقب باستخدام الغراب المتحرك:


المعروف أن أدوات القطع متعددة الحدود مثل مثقاب المراكز وأداة التخویش والمثقاب الالوتوائي (أي الحلزوني)، تستعمل جميعها في إنتاج الثقب (مرتبطاً بأعمال الخراطة).

وتتم عملية الثقب على المخرطة بحيث يكون المثقاب (أداة القطع) ثابتة، أما الشغلة تكون دائرة بسرعة مناسبة ، ويتم تغذية المثقاب في الشغلة للحصول على الثقب المطلوب.

وفيها يركب المثقاب في المخرطة بطرق ووسائل مختلفة إذا كان مقبضه مستقيماً (عدل) وقطره يتجاوز ١٢ مم ، فانه يثبت في ظرف مثقاب ، وهذا الظرف له مقبض مستدق (مسلوب) يدخل في ثقب بمساليب (سلبة) مماثل في عمود الغراب المتحرك ، وباستخدام جلبة وسيطة يمكن تركيبه في عمود الظرف . أما المثقاب ذات الأقطار الكبيرة والمقابض المستقيمة فتربط مباشرة في ظرف المخرطة.

ويمكن معرفة أقطار المثقاب بطريقتين ، الأولى باستخدام محدد قياس المثقاب والثانية وهي الادق ، بقياس قطر المثقاب عبر الأرضيتين بواسطة الميكرومتر.

ويستعمل مثقاب المراكز غالباً في عمل ثقب صغير يتخذ دليلاً للمثقاب في بداية عملية التنقيب . أما في حالة الثقب التي تتجاوز أقطارها ١٢ مم ، فنثقب أولاً بمثقاب صغير يسمى (مثقاب دليل). وهذا يضمن عدم انحراف المثقاب الكبير عن مركز الثقب أثناء تثقيبها بالقطر المطلوب ، كما يبينه الشكل (١٣).

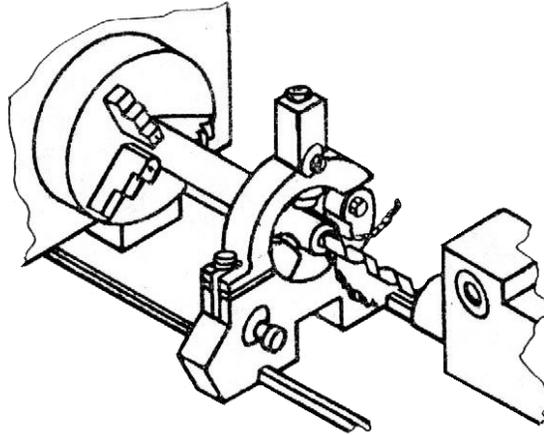

شكل (١٣) عمل ثقب بالمثقاب مسترشداً بثقب دليلي

وقد تنشأ بعض المشاكل في التنقيب ما لم تتبع معها الأساليب التكنولوجية الصحيحة وهي موضحة بالجدول التالي:

المشاكل التي قد تصادفك أثناء التثقيب للرجوع اليها عند الحاجة:

المشكلة	السبب
انكسار المثقاب.	١- كلال طرف المثقاب (أي تبليط المثقاب). ٢- خلوص الشفة صغير وغير كاف. ٣- الشغلة غير مثبتة جيداً وتفقر أثناء العمل. ٤- سرعة التغذية زائدة.
تآكل سريع للحدود القاطعة.	١- سرعة دوران مرتفعة. ٢- مادة الشغلة حاكة او شديدة الصلادة.
شرخ او شطف جزء من ظرف المثقاب.	١- التغذية سريعة. ٢- المثقاب شديد السخونة.
ثقب أكبر من المطلوب.	١- تجليخ المثقاب خاطئ. ٢- خلوص زائد في كرسي العمود (رجة في العمود). ٣- المثقاب منحنى قليلاً (مقوس).
سطح الثقب رديء.	١- المثقاب مجلخ تجليخاً خاطئاً. ٢- تغذية المثقاب سريعة. ٣- تبريد غير مناسب او بدون تبريد. ٤- الشغلة غير مثبتة جيداً.

وتتوقف دقة الثقب علي مقدار المحاذاة، أي تكون محاور الثقب والمكنة متحاذية، أي علي استقامة واحدة او منطبقة علي بعضها.

وإذا حدث في سطح الثقب رجفة او ارتعاش فيكون المتسبب في ذلك إحدى الحالات الآتية:

- ١- سرعة قطع زائدة.
- ٢- تغذية شديدة البطء.
- ٣- ضبط خاطئ.
- ٤- خلوص زائد في عمود الإدارة (رجة في عمود الإدارة).

فإذا حدث الرجفة يجب إيقاف عملية الثقب فوراً وتصحيحها بإزالة الأسباب التي أدت اليها.

إرشادات عامة للتثقيب على المخرطة:

- ١- أحسن توجيه عدة القطع لكي تقطع ثقباً متمركزاً وذلك بالبداية بمتقاب المراكز.
- ٢- أربط الشغلة المراد تثقيبها جيداً لمنعها من الحركة، فتخلص منه قبل تثقيب الشغلة بمتقاب المراكز.
- ٣- إذا وجدت بروزاً في مركز وجه الشغلة متبقياً من عملية تسوية الوجه، فتخلص منه قبل تثقيب الشغلة بمتقاب المراكز.
- ٤- اسند جسم المتقاب بالطرف الخلفي لحامل القلم حتى يقطع ثقباً متمركزاً.
- ٥- أخفض سرعة الدوران عندما تثقب ثقباً بأقطار كبيرة وعمق يتجاوز ضعف قطر المتقاب .
- ٦- فك قلم الخرط من المخرطة ، ان لم يكن له لزوم ، تجنباً للإصابة التي تحدث لك أثناء العمل.
- ٧- اوقف المخرطة لتنظيفها وتنظيف الثقب ولا بأس من استعمال ساق خشبية رفيعة ملفوفة عليها قطعة من القماش لتنظيف الثقب .
- ٨- تخلص من الرايش في حواف الثقب.

علامات التشغيل :

تستخدم هذه العلامات لتوصيف حالة الأسطح الحالية أو الأسطح المراد تشغيلها ، وعلى ذلك فليست لها أية دلالة من حيث دقة الأبعاد المطلوبة ، ولا توجد علامة تشغيل – سطح خام و خشن .
و بديهي أن عدم وجود علامة خاصة بالتشغيل لا يدل على حالة السطح ، إلا إذا احتوى الرسم في مواضع أخرى منه على علامات تشغيل ،
والرموز الآتية تدل على علامات التشغيل الشائعة:

~ سطح خام وأملس

ويمثل المظهر الخارجي للسطح والأبعاد المفروض وجودها .

▽ سطح مكشوط بعناية

ويفهم منه أن يكون السطح مشغلاً " بالماكينات (مخرطة ، فريزة ، مكشطة ، الخ)


▽▽ سطح مشطب (سطح تجميع أو توافق دقيق مستوى أو اسطوانى) .

و يفهم منه أن يتم تشطيب السطح بمبرد متوسط النعومة أو ناعم .

▽▽▽ سطح مشغل بعناية كبيرة جداً"

و يفهم منه أن يشغل السطح بمبرد ناعم جداً" أو بمكشطة يدوية (راشكته) .
ولا توضع هذه العلامات إلا على الرسوم التنفيذية التفصيلية ، ولا يجوز وضعها على الرسم التجميعي إطلاقاً"


والشكل ١٤ التالى يوضح طريقة كتابة الأبعاد وعلامات التشغيل على الرسم

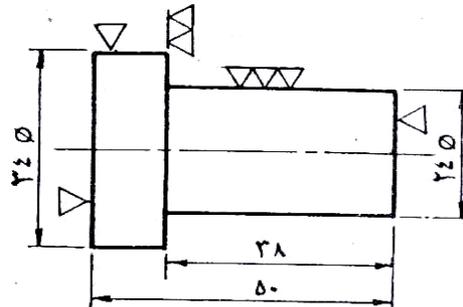

الشكل ١٤

خرط المجاري الخارجية (الخلخلة) ، والقطع (الفصل) باستخدام قلم القطعية

تسمى عمليات الخراطة التي تقوم بعمل قطعاً دائرياً ذو شكل خاص في محيط شغلة أسطوانية بخرط مجري ، ويعرف في الورش الصناعية بأسم خراط الخلخلة ، و الشكل (١٥) يوضح أشكال خراط المجاري.

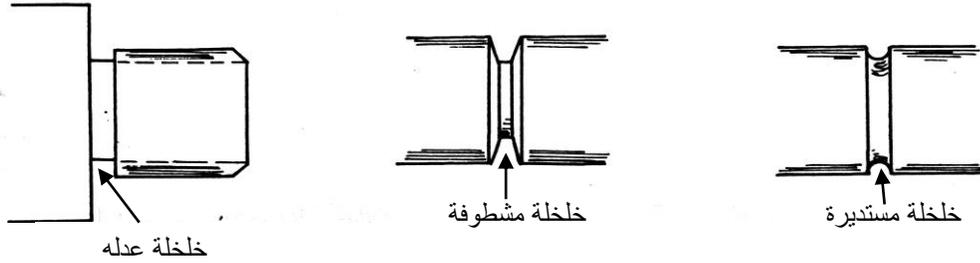

شكل (١٥) خراط المجاري الخارجية (الخلخلة)

الأغراض الرئيسية من فتح المجري في سطح الشغلة:


- ١- تسهيل مهمة قلم اللولبة عند نهاية سن اللولب ، كما توضحه الخلخلة العدله ، إذ يمكن سحب القلم من المجري بأمان دون إتلافه للشغلة أو إتلاف سن اللولب وبعد أن يكون قد أدى مهمته في شوط تشكيل هذا السن.
- ٢- إعداد المجري ليدخل فيها حلقة ياي مشقوقة مستديرة المقطع تستخدم في حالة تجميع الأجزاء لحجزها في وضع ثابت علي العامود.
- ٣- إيمان وضع سطح مستوي علي وجه كتف قائم الزاوية (كتف مربع) .
- ٤- تبسيط عمليات الخراطة الأخرى مثل خراط كتف مربع (قائم الزاوية وحاد الأركان) حيث يفتح مجري مربع عدل (أي أركانه قائمة الزاوية) ، منخفضاً عن سطح الشغلة ويعرض مناسب .
- ٥- تشكيل مجري مثلث حرف (V) يدخل فيه سير للدوران ، كما تبينه الخلخلة المشطوفة.
- ٦- تحسين مظهر الشغلة ، كما في حالة تترترة جزء من السطح .
- ٧- عمل انخفاض دائري في المحيط حول الشغلة بين منطقتين مخروطيتين بقطرين متقاربين .

الأشكال المألوفة للمجاري :

توجد ثلاث أشكال رئيسية للمجاري وهي المربع (العدل) والمستدير والزاوي (حرف V) وتسمى الأقسام التي تخرطها بأسماء تطابق أشكال أطرافها ، فيقال قلم مربع أو قلم مستدير أو قلم حرف (V) . و الشكل (٢٥) يوضح الخلخلة المربعة العدله.

المجري المربع العدل :

يفتح المجري المربع عادة أسفل الكتف أو في مكان آخر من سطح الشغلة ، كما هو مبين في الشكل (١٦) . ويسمح هذا المجري لقلم اللولبة بالدخول فيه في نهاية شوط القطع ويسر له العملية ، كما يعطي الفرصة لتجليخ سطحاً أسطوانياً ينتهي بكتف مربع . ويمكن هذا المجري المنخفض وجه حجر الجرخ من تجليخ السطح بالطول المراد تجليخه وبالقطر المطلوب . ويمكن خراط هذا المجري بواسطة قلم قطعية .

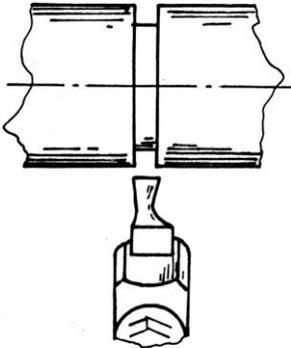


شكل (١٦) قلم قطعية مجلخ لقطع خلخلة عدله

القطع (الفصل) باستخدام قلم القطعية


يجري الخرط التشكيلي لتكوين شكلا منتظما أو غير منتظم حول سطح أسطواني . أما القطعية فهي إحدى العمليات التي تجري علي المخرطة لقطع الشغلة وهي دائرة وفصلها الى قطعتين . تجري عمليات القطعية عادة بواسطة قلم القطع رقيق مستطيل الشكل ، ويربط في حامل خاص به يكون مستقيما أو مرحد .

ويصنع هذا القلم من الصلب سريع القطع أو من أنواع الصلب السبائكي بأربعة أشكال مألوفة كالمبينة في الشكل (١٧) .

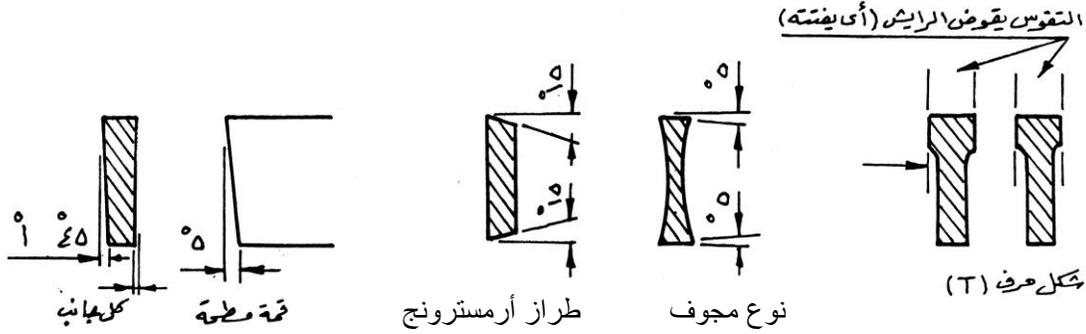

شكل (١٧) أقلام القطعية من الصلب سريع القطع ، الكريبد ، صلب سبائكي

وتركب هذه الأسلحة في حوامل (مواسك) متاحة تجاريا في الأسواق بأشكال مستقيمة أو مرحلة يمينا أو يسارا كالمبينة في الشكل (١٨) .

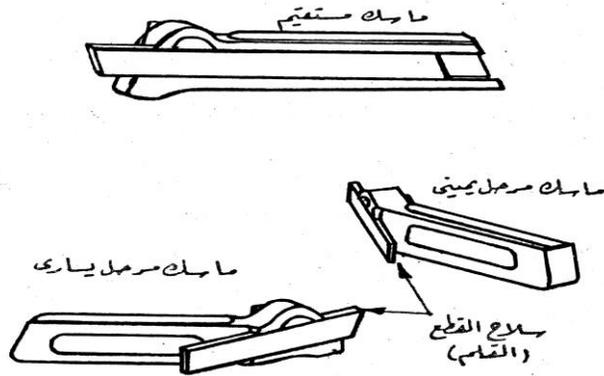

شكل (١٨) ٣ طرازات قياسية لمواسك أقلام القطعية

المشاكل التي تصادفك أثناء خراطة القطع :

يجب علي الخراط أن يميز بين أربع مشاكل رئيسية عند الخرط وتقطيع المشغولات وهي :

١- الارتجاج (رعشة في السطح المخروط) .

٢- الكلل (الإجهاد) السريع للقلم .

٣- حفر القلم في الشغلة .


٤- ركوب القلم فوق الشغلة .

ويعطي الجدول الآتي بياناً بسيطاً بكل مشكلة ومسبباتها عند عملية الخراط للقطع (الفصل) :

المشكلة	الأسباب المحتملة
الارتجاج	<ul style="list-style-type: none"> • الدوران السريع . • بروز القلم من المقلمة أو من الحامل أكثر من اللازم . • وجود رجة في الراسمة العرضية أو المركبة. • وجود بوش في فتيل الراسمة المركبة . • وجود رجة في عامود ظرف المخرطة .
كلل (إجهاد) سريع للقلم	<ul style="list-style-type: none"> • سرعة القطع عالية جداً . • الخلوص الأمامي أكبر من المناسب . • تقصير في استعمال زيت القطع . • زيادة الحرارة التي تسبب خفض صلادة القلم . • إرتفاع الحرارة لأن سرعة القطع تفوق الحد المناسب .
القلم يحفر في الشغلة أو الشغلة تتركب سطح القلم .	<ul style="list-style-type: none"> • طرف القلم منخفض كثيراً عن مستوي الزنبة. • وجود رجه في الراسمتين العرضية والمركبة. • وجود بوش في فتيل الراسمة المركبة . • خلوص أمامي زائد . • جرف علوي زائد .
القلم يركب فوق الشغلة	<ul style="list-style-type: none"> • القلم مرتفعا كثيراً عن مستوي الذنبة . • خلوص أمامي قليل .

العوامل المؤثرة في إنجاح عملية الفصل

- 1- ان تكون أدوات القطع مهيئة جيداً وتحتوى على ثلاث زوايا خلوص (واحدة أمامية وإثنين على الجانبين).
- 2- ان يكون ارتفاع راس اداة القطع على نفس ارتفاع نصل اداة القطع أو يرتفع عنه قليلاً كما بالشكل (١٩).

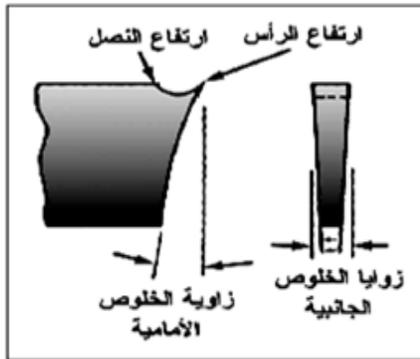

شكل (١٩)


- 3- ان يكون ارتفاع راس اداة القطع على نفس ارتفاع مستوى محور الشغلة أو فوقه قليلاً ولا يكون اسفله قطعياً.
- 4- ان يكون بروز اداة القطع من الحامل اقل مايمكن حيث البروز الزائد يؤدي الى إهتزازات وقد يؤدي الى كسرها .

المشغولات المرفوضة:

- ١- إذا كانت السطوح المقطوعة خشنة أو تالفة.
- ٢- إذا كانت السطوح المقطوعة مقعرة أو محدبة وغير مستوية.
- ٣- أن تكون أبعاد القطع غير صحيحة .

قياس ومراجعة المجارى الخارجية:

يجب قياس العمق والإتساع لكل مجرى وغالبا ما يحدد العمق بالفرق ما بين نصف القطر الخارجى والداخلى ، ويقاس العمق ببرجل خارجى كما بالشكل (أ) ، أو بمقاس عمق قدمة ذو ورنية أو بضبعة أو مسطرة صلب ، أو يقاس عرض المجرى بمسطرة صلب أو قدمة ذو ورنية كما بالشكل (ب) أو بضبعة قياس برجل داخلى.

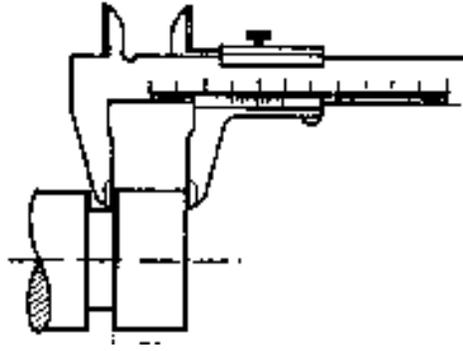

شكل رقم (ب)




شكل رقم (أ)

الترترة (Knurling):

الترترة كما يوضح الشكل (٢٠) هي عمل مساحة خشنة في سطح جسم أسطواني بنظام معين تسمى الترترة ، ويتم بضغط زوج من البكرات المصلاة على الجسم لتخشين سطحه بخطوط مائلة أو مستقيمة . ويمكن وصف عملية الترترة بأنها عملية طبع بالضغط .

فهي تتطلب ضغطا " شديدا" ببكرات الترترة على سطح الشغلة و هي تدور ببطء فتنغرس أسنانها" في سطح الشغلة و تطبع فيه شكلا مماثلا للشكل المطبوع على وجه البكرة .

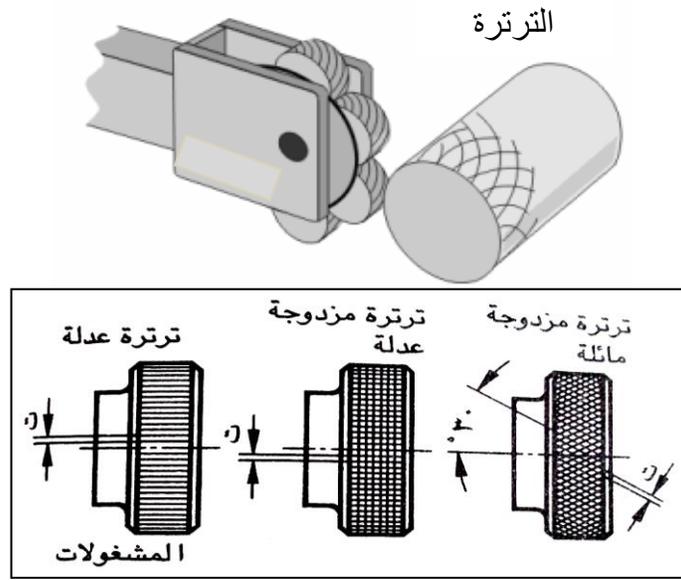


شكل (٢٠) أنواع الترترة

أي أن الطبع بالضغط يجعل المعدن ينساب في أشكال بارزة قد تكون ماسية الشكل أو في خطوط مستقيمة . و يتكون الشكل المائل من تراكب الشكل الناتج من زوج من البكرات المصلاة ، بوجه كل بكرة أسنانا حادة مائلة بحلزون يميني في إحدى البكرتين ، و حلزون يساري في البكرة الأخرى ، فتطبع إحداها سلسلة من الخطوط البارزة مائلة جهة اليسار والأخرى مائلة جهة اليمين تتقاطع مع الخطوط الأولى مكونة الشكل المائل.

أما الشكل المستقيم فتكونه بكرة واحدة من الصلب المصلاة مقطوع في وجهها حزوز موازية لمحورها .

و يبين الشكل (٢١) المنظر العام لمجموعة من بكرات الترترة مختلفة الخطوات و الأنواع.

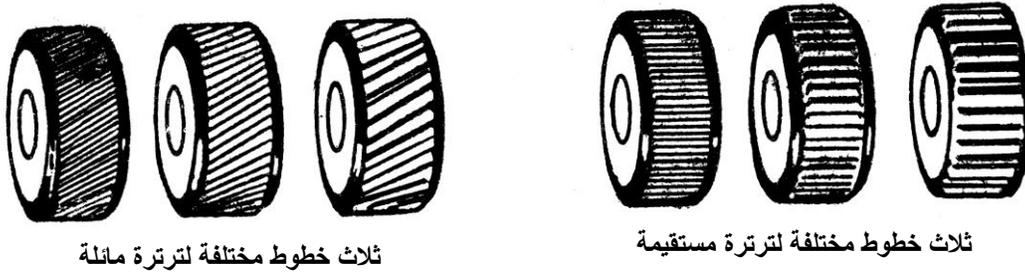

شكل (٢١) بكرات التخريش


الأغراض التي تدعو إلى عمل الترترة :

- ١- تخشين سطح العدد و الأدوات والمشغولات لامكان مسكها وتحريكها باليد دون أن تنزلق منها مما يتيح سهولة تناولها و التعامل معها.
- ٢- تزويد القطر لكي يصبح بمقاس معين.
- ٣- الترترة تعطي سطحاً خشناً يمنع قطعتين معشقين معاً من دوران أحدهما دون الأخرى كما في حالة يد المفك المصنوعة من البلاستيك).
- ٤- تحسين مظهر الشغلة.

مقاسات بكرات الترترة وأنواع حوامل البكرات:


الأنواع الشائعة من بكرات الترترة ثلاث درجات رئيسية وهي : خشن، متوسط ، وناعم .
وتعالج بكرة الترترة حرارياً وتدور حول بنز (عامود صغير) من الصلب المصلد، ويبين الشكل (٢٢-أ،ب) طقماً واحداً من بكرات الترترة مركباً في حامل برأس ذاتية الانضباط.
ويبين الشكل نفسه ، حاملاً برأس مركب يحتوي علي ثلاثة أطقم من البكرات (خشن - متوسط - ناعم) .

القمة والقاع لبكرات ترترة
ذاتية الضبط

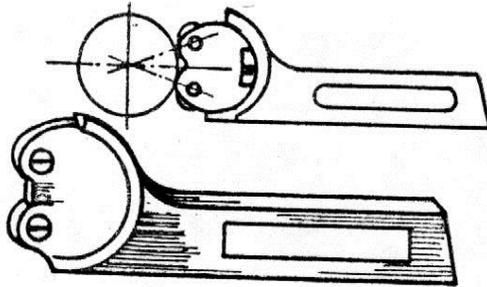

(ب) قلم ترترة لعمل ترترة مفردة

كل بكرة ترترة ذاتية الضبط
(أي تضبط نفسها)

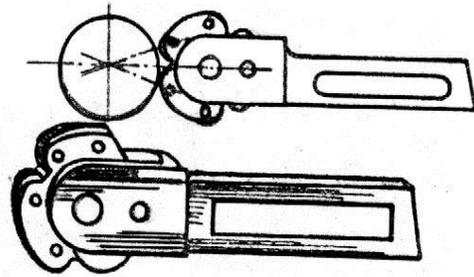

(أ) قلم ترترة برأس مركب دوّار




شكل (٢٢) أقلام الترترة

تكوين شكل الترترة:

تجري عملية الترترة بتثبيت حامل البكرات في وضع تكون الترترة موازية لسطح الشغلة ، وتدور الشغلة بسرعة منخفضة مع تدفق مستمر من سائل القطع عليها . وتبدأ العملية بتلامس نصف عرض البكرة مع سطح الشغلة وتغذيتها فيه بعمق يتوقف مقداره على خطوة أسنان الترترة ونوع المعدن المراد ترترته . فتوجد بكرات ترتررة بخطوة دقيقة وهذه يمكن تغذيتها بكامل أسنانها ، وبكرات ترتررة أخرى بخطوة خشنة لترتررة المعادن الصلدة وهي تتطلب عدداً من مرات التغذية ، ومع ذلك تغذي بكرات الترترة، بصفة عامة ، الى عمق ٠,٦ مم في التغذية الأولى .

وفي الحالات التي يكون سطح الشغلة فيها أضيق من عرض البكرة ، تغذي البكرة ببطء بكامل أسنانها . وإذا كان السطح أعرض من البكرة ، فإن الأمر يتطلب تغذية طولية آلية (أي أوتوماتيكية) أيضاً، فتتحرك البكرات عبر الطول المراد ترترته وأسنانها منغرسه جزئياً في السطح ، وفي نهاية الشوط تغذي البكرات ثانية الى الداخل أي يزداد إنغراسها في المعدن ، مع عكس حركة اتجاه التغذية الطولية ، وتستمر هذه العملية حتى ينطبع الشكل الماسي بوضوح على سطح الشغلة بأحرف بارزة وحادة نوعاً أو بخطوط مستقيمة تبعاً لشكل البكرات المستخدمة .


جدول القيم المناسبة لخطوة التحزيز والترترة

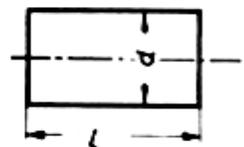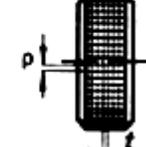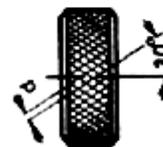مقاسات قطعة الشغل (mm)	ترترة أفقي	ترترة متصالية	ترترة معينة
	نحج المواد	لمطاط الصلد	للنولاذ والنحاس الأصغر والألومنيوم والغير
			


خطوة التحزيز والترترة (p) (mm)			مقاس الشغلة (mm)	
ترترة معينة	ترترة متصالية	ترترة أفقي (عدلة)	الطول (L)	القطر (d)
٠,٦	٠,٦	٠,٥	جميع الأطوال	حتى ٨ مم
٠,٦	٠,٦	٠,٦	جميع الأطوال	أكبر من ٨ حتى ١٦ مم
٠,٦	٠,٦	٠,٥	حتى ٦ مم	أكبر من ١٦ حتى ٣٢ مم
٠,٨	٠,٨	٠,٨	أكبر من ٦ مم	
٠,٦	٠,٦	٠,٦	حتى ٦ مم	أكبر من ٣٢ حتى ٦٣ مم
٠,٨	٠,٨	٠,٨	أكبر حتى ١٦ مم	
١	١	١	أكبر من ١٦ مم	
٠,٨	٠,٨	٠,٨	حتى ٦ مم	أكبر من ٦٣ حتى ١٠٠ مم
١	١	١	أكبر حتى ١٦ مم	
١	١	١	أكبر حتى ٣٢ مم	
١,٢	١,٢	١,٢	أكبر من ٣٢ مم	

خطوات عملية الترترة :


- ١- ثبت قطعة العمل على المخرطة باستخدام سنبك الغراب المتحرك وظرف المخرطة الثلاثي
- ٢- اضبط المخرطة على السرعة والتغذية المناسبة .
- ٣- ثبت أداة الترترة (حامل بكرة الترترة) في حامل السكاكين بحيث يكون محور اداة الترترة متعامدا مع محور قطعة العمل مع إمالته بزاوية قليلة وذلك للمساعدة في تقدم بكرة الترترة خلال عملية القطع .

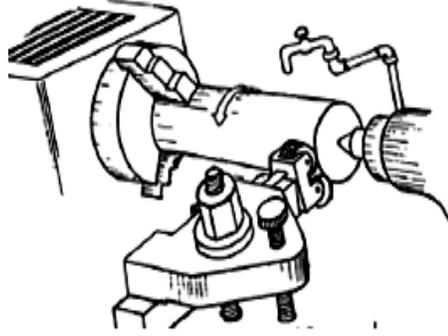

- ٤- البس النظارة الواقية وشغل المخرطة .
- ٥- قدم اداة الترترة واضغطها على قطعة العمل ضغطا مناسباً على بداية القطعة الى ان يشكل التحزيز بالعمق المطلوب .
- ٦- استخدم سائل التبريد اثناء إجراء الترترة (لإمتصاص الحرارة المتولدة من الإحتكاك .
- ٧- حرك العربة ألياً حركة طولية بواسطة تعشيق رافعة التحريك الآلي للعربة .

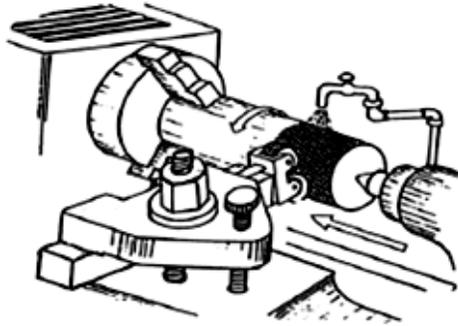


- ٨- ارجع اداة الترترة الى الخلف ، وفك رافعة التحريك الآلي للعربة ، عند وصول الترترة للطول المطلوب

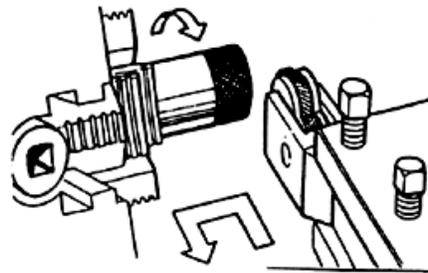

- ٩- إيقاف للمخرطة ونظف اداة الترترة بعناية بفرشة خاصة وفكها وإحفظها في مكان مناسب.

ولتجنب المشاكل المعتادة في عملية الترترة يتم مراعاة الأتي :

- يجب أن تظل بكرات الترترة في تلامس مستمر مع سطح الشغلة حتى تكتمل العملية.
- يجب تعشيق التغذية الطولية بصفة مستمرة لتتحرك البكرات علي طول السطح المراد ترتريته بالكامل وإلا تكونت حلقة مترترة بشكل مختلف عن باقي الترترة ولا يمكن تصحيحها .
- يجب أن يكون الضغط متساوي علي البكرتين ، حتى لاينتج عن ذلك شكل ترترة مزدوجة الطبع مطموسه (غير واضحة) كما هو مبين في الشكل التالي:

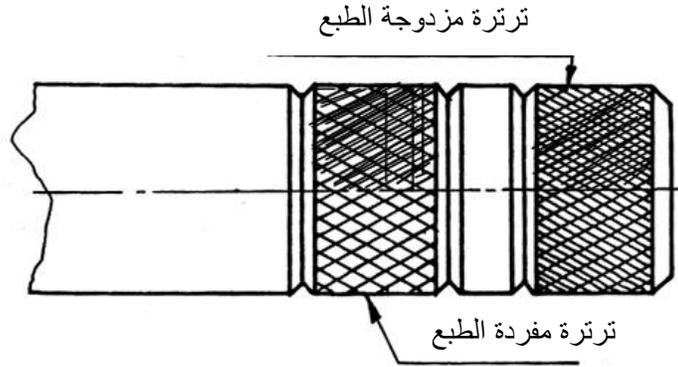

تأثير الضغط على البكرتين

ويمكن تجنب الطبع المزدوج بإتباع الخطوات التالية :

١. ضبط وضع بكرات الترترة في مستوي المحور .
٢. تحريك الأسنان بعناية .
٣. إعادة تغذية بكرات الترترة الى الداخل حتى تنغرس الأسنان بالتساوي .
٤. يجب تنظيف أسنان الترترة قبل إجراء العملية أثناء وقوف المخرطة .
٥. يجب أن يكون تدفق سائل القطع كافياً لغسيل الرايش الملتصق بالبكرات .
٦. قد تحتاج العملية الى مخنقة متحركة أو ثابتة والذي يحدد ذلك هو أثر الترترة وشكل ومقاس الشغلة .

فالمخنقة المتحركة تعطي مقاومة للشغلة مقابل قوة الضغط أثناء تشكيل الترترة ، بينما تعطي المخنقة الثابتة سنادة إضافية تبعاً لطول وسمك الشغلة .

وفي الواقع أن القمم البارزة في السطح المترترت تزيد من قطره الخارجي وبناء علي ذلك ، عندما يراد أن يكون القطر النهائي للشغلة بعد الترترة مساويا لمقاس معين ، فيجب خرطه في هذه الحالة بقطر يقل بمقدار البروز للحصول على القطر الخارجي النهائي المطلوب .

خراطة الأسطح المخروطية (السلبات) :

خراطة السلبات نوع من انواع الخراطة الطولية ويتغير فيها القطر بانتظام وهى موجودة فى كثير من اجزاء الماكينات ونهايات الحمل لبعض العدد القاطعة كما فى البنط وسيقان البراغل وشاقات التفريز والتروس المخروطية وقلب المخرطة .

السلبة :

عبارة عن تشكيل مخروطى تام او ناقص يتحدد بقطرين مختلفين وطول معلوم

السلبة فى المخروط الناقص

نسبة حاصل طرح القطرين ق ١ ، ق ٢ مقسوما على طول المحور:

$$\frac{1}{y} = \frac{q_1 - q_2}{l}$$

السلبة فى المخروط الكامل

$$\frac{q}{l} = \frac{\text{قطر القاعدة}}{\text{طول المخروط}} = \frac{1}{y}$$

الميل

هو نسبة حاصل طرح قطرى المخروط الى ارتفاعه


$$\frac{1}{m} = \frac{q_1 - q_2}{l_2}$$

طرق انتاج السلبات على المخرطة :

- ١- بواسطة الراسمة الصغرى العليا
- ٢- بواسطة ترحيل الغراب المتحرك
- ٣- بواسطة جهاز السلبة
- ٤- باءستخدام البراغل المسلوقة لعمل السلبيات الداخلية
- ٥- بواسطة اقلام خراطة التشكيل


خراطة الاسطح المخروطية بواسطة الراسمة الصغرى :

هذه الطريقة سهلة التنفيذ وتناسب السليبات القصيرة والكبيرة الميل ومن المعلوم ان الراسمة الصغرى قاعدتها مدرجة يمينا ومدرجة يسارا لعمل السليبات الخارجية والداخلية ورغم ان هذه الطريقة هي الشائعة الا ان اهم عيوبها التغذية اليدوية الامر الذي قد يسبب عدم جودة السطح انظر الشكل التالي:

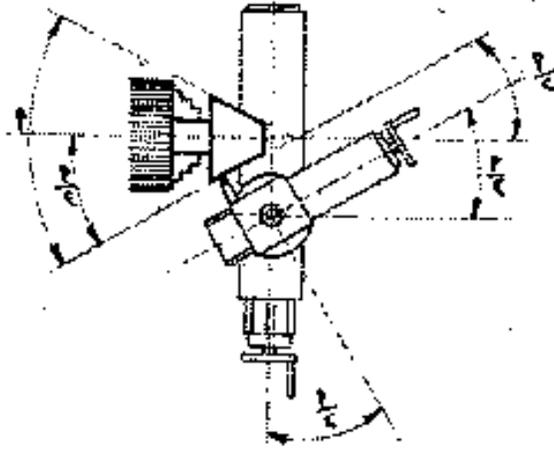

طريقة الحصول على زاوية ميل الراسمة :

للحصول على زاوية ميل الراسمة يستخدم قانون حساب المثلثات ويفضل استخدام نسبة ظل الزاوية كما بالشكل التالي:

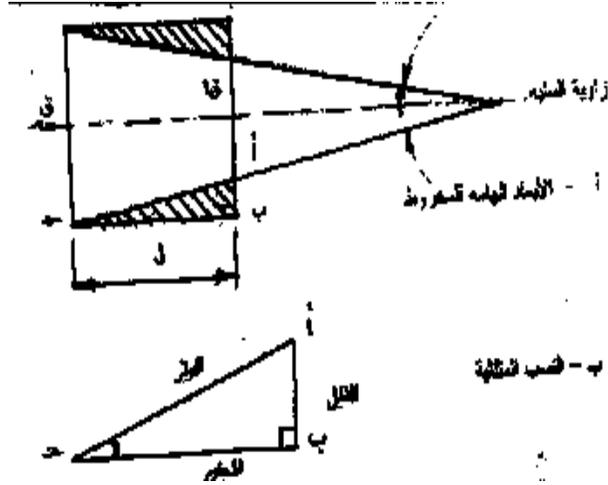

في المثلث ا ب ج القائم الزاوية في ب

$$\frac{\text{طول الضلع (أ ب)}}{\text{القطر الاكبر - القطر الاصغر}} = \frac{\text{القطر الاكبر - القطر الاصغر}}{2} = \frac{\text{ق ١ - ق ٢}}{2}$$

$$\frac{\text{ظل الزاوية (ج)}}{\text{الضلع المجاور}} = \frac{\text{أ ب}}{\text{ل}} = \frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{ق ١ - ق ٢}} = \frac{\text{ظل الزاوية (ج)}}{\text{ل} \times ٢}$$

$$\frac{\text{القطر الاكبر - القطر الاصغر}}{\text{ظل الزاوية (ج)}} = \frac{\text{القطر الاكبر - القطر الاصغر}}{\text{ل} \times ٢}$$

ثم نبحث فى جدول الظلال على العدد الناتج او من الالة الحاسبة نصل الى الدرجة المطلوبة .
 مثال : اوجد زاوية ميل الرسمى لمخروط ناقص قطره الاكبر ٢٥ مم وقطره الاصغر ١٨ مم وطول
 السلبة ٤٠ مم .


$$\text{الحل : ظل الزاوية} = \frac{\text{ق ١ - ق ٢}}{\text{ل} \times ٢} = \frac{٢٥ - ١٨}{٤٠ \times ٢} = \frac{٧}{٨٠} = ٠,٠٨٧٥$$

نبحث فى جدول الظلال عن ما يقابل الرقم ٠,٠٨٧٥ نجد ان الزاوية = ٥° درجة

قطع القلاووظ (اللولب) بالذكر والنقمة :

تعريف القلاووظ (اللولب)

هو مجري حلزوني منتظم الشكل والمقطع محفور بشكل ومواصفات محددة علي محيط إسطواني خارجي لجسم إسطواني أو داخلي لثقب مستدير والشكل التالي يوضح ذلك :

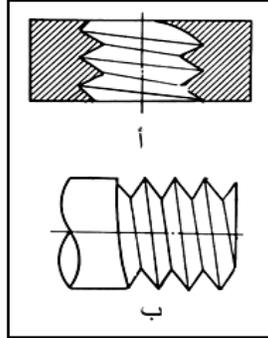

أ- داخلي ب- خارجي

ويختلف شكل اللولب باختلاف زوايا أداة القطع المستخدمه في عملية القطع. وتستعمل اللوالب (القلوظة) الداخلية والخارجية في تثبيت وربط الآلات والأجهزة المختلفة وربط الأسطح بعضها ببعض

إستخدام أسنان القلاووظ:



١. إحكام ربط وتثبيت الأجزاء المختلفة
٢. نقل الحركة
٣. توفير وسيلة للقياس الدقيق كما في الميكرومتر
٤. زيادة عزم الدوران كما في المرفاع اللولبي المستخدم في رفع الأحمال الثقيلة
٥. الوصلات التي بها مواسير قابلة لللفك والربط
٦. وصلات نهايات مواسير المياه والغاز
٧. تحويل الحركة الدورانية الى حركة مستقيمة

أدوات قطع القلاووظ (اللولب) :

هناك نوعان من أدوات قطع اللولب هما:

١- أدوات قطع اللولب الخارجية:

وهي كما بالشكل المقابل عبارة عن لقم أسطوانية ملولبة من الداخل ومزودة بمجاري تشكّل حدود القطع وتساعد علي خروج الرايش مصنوعة من صلب العدة أو صلب السرعات العالية (HSS) ، وتشكّل بزواوية ٦٠° عند طرفيها لتسهيل بداية القطع ، وتركب في يد خاصه تحتوي علي مكان لتثبيت اللقمة بها ، وتعرف بـ (الكفه) . وتستخدم لقطع وتشكيل اللولب الخارجية كما بالشكل التالي:

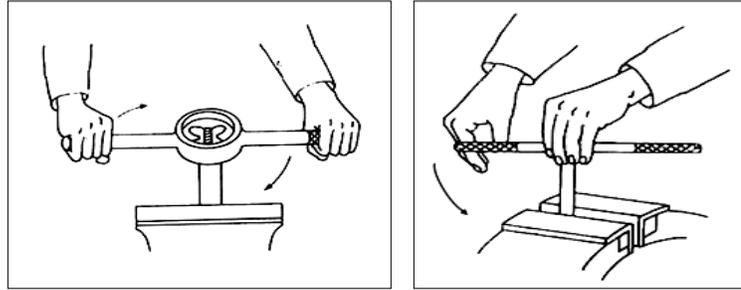
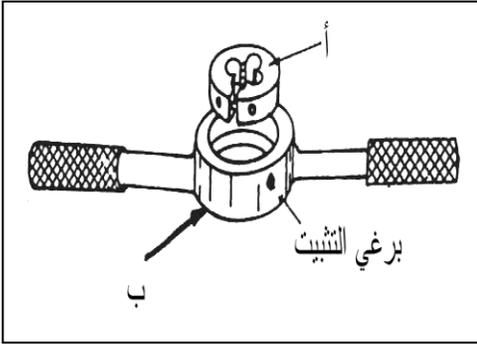


القلوطة اليدوية الخارجية

٢- أدوات قطع اللولب الداخلية:

تقطع اللولب الداخلية في الثقوب وأجزاء الماكينات باستخدام ذكور اللولبية ، وهي عبارة عن عمود مزود بمجاري حلزونية طولية مصنوع من صلب العدة أو صلب السرعات العالية (HSS) .

وتصنع قياسيا كأطعم من ثلاث قطع كما هو موضح بالشكل المقابل

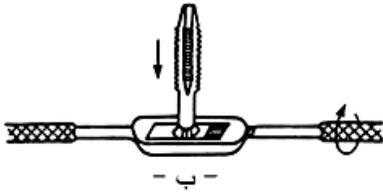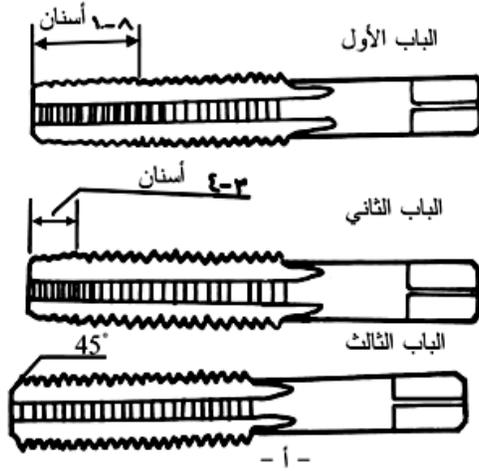

١. ذكر اللولب الأولى (المسلوب): ذو رأس مخروطية تحتوي علي: ٨-١٠ أسنان .

٢. ذكر اللولب المتوسط (الوسط) : ذو رأس مخروطية تحتوي علي : ٣-٤ أسنان

٣. ذكر اللولب الإنجازي (العدل) : ذو رأس مائلة بزواوية ٤٥° .


وتمسك ذكور اللولبية أثناء القطع ببوجى قابل للضبط وله مقاسات متعددة .

تصنيف اللوالب :


تصنف اللوالب إلى عدة تصنيفات فهناك من يصنفها تبعا لاتجاه اللولبة وهناك من يصنف تبعا للسطح المقطوع عليه أو حسب شكل الأسنان ، ومن أهم التصنيفات ما يصنف حسب اتجاه الأسنان أو زاوية السن.

التصنيف حسب اتجاه الأسنان:

- أ – لولب يمين (وتكون فيه حركة الصامولة يمين) .
ب – لولب شمال : (وتكون فيه حركة الصامولة شمال) .

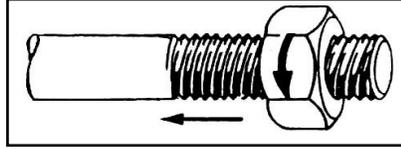

لولب شمال

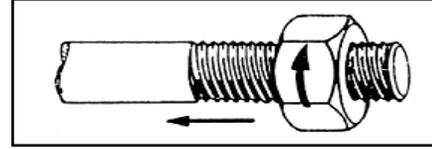


لولب يمين

التصنيف حسب زاوية السن:

- اللولب المترى (الفرنسي) وتكون زاويته 60°
اللولب الأنثي (الإنجليزي) وتكون زاويته 55°

العناصر الرئيسية للولب (القلاووظ):

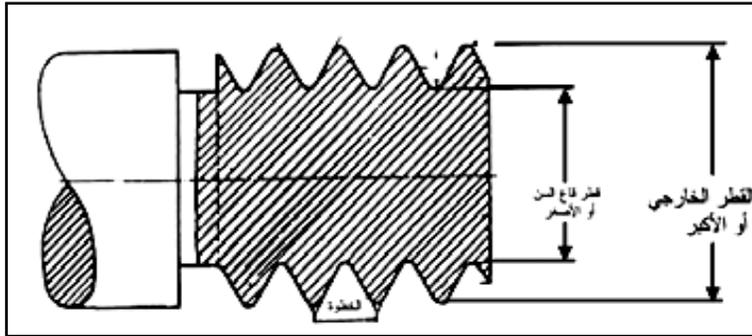

العناصر الرئيسية للولب

الخطوة: هي المسافة بين قمتي سنتين متتاليتين في اتجاه موازي للمحور.

القطر الخارجي (الأكبر): هو المسافة بين قمتي سنتين متقابلتين في اتجاه عمودي علي المحور للمحور.

القطر الداخلي (الأصغر): هو المسافة بين قاعي سنتين متقابلتين في اتجاه عمودي علي المحور للمحور.

مواصفات اللوالب:

يوضح الجدول رقم (٣) الأبعاد الأساسية للولب المتري الخشن والناعم، والقطر الخارجي ، والقطر الداخلي ، وخطوة السن ، و قطر البنطة المناسبة للقطع.

ق: القطر الخارجي
ق١: القطر الأصغر
خ: الخطوة

السن المتري الناعم				السن المتري الخشن			
قطر ريشة القطب مم	ق١ مم	خ مم	ق مم	قطر ريشة القطب مم	ق١ مم	خ مم	ق مم
٢,٦٥	٢,٦٢١	٠,٣٥	٣	٢,٥	٢,٤٥٩	٠,٥٠	٣
٣,٥	٣,٤٥٩	٠,٥٠	٤	٣,٣	٣,٢٤٢	٠,٧٠	٤
٤,٥	٤,٤٥٩	٠,٥٠	٥	٤,٢	٤,١٣٤	٠,٨٠	٥
٥,٢	٥,١٨٨	٠,٧٥	٦	٥	٤,٩١٧	١,٠٠	٦
٦,٢	٦,١٨٨	٠,٧٥	٧	٦	٥,١٩٧	١,٠٠	٧
٧,٢	٧,١٨٨	٠,٧٥	٨	٦,٨	٦,٦٤٧	١,٢٥	٨
٨,٢	٨,١٨٨	٠,٧٥	٩	٧,٨	٧,٦٤٧	١,٢٥	٩
٩,٢	٩,١٨٨	٠,٧٥	١٠	٨,٥	٨,٣٧٦	١,٥٠	١٠
١٠,٢	١٠,١٨٨	٠,٧٥	١١	٩,٥	٩,٣٧٦	١,٥٠	١١
٧	٦,٩١٨	١	٨	١٥,٢	١٠,١٠٦	١,٧٥	١٢
٨	٧,٩١٨	١	٩	١٢	١١,٨٣٥	٢,٠٠	١٤
				١٤	١٣,٨٣٥	٢,٠٠	١٦

الجدول رقم (٣) الأبعاد الأساسية للولب المتري الخشن والناعم

يوضح الجدول رقم (٤) الأبعاد الأساسية للولب الأنثي (ويتورث) الخشن والناعم ، والقطر الخارجي ، والقطر الداخلي ، وخطوة السن ، و قطر البنطة المناسبة للقطع.

قطر ريشة (مم)	ق إنش	عدد الأسنان في الإنش	ق إنش	قطر ريشة (مم)	ق إنش	عدد الأسنان في الإنش	ق إنش
٩,٢	٣,٤٦١	١٤	٧/١٦	٢,٥	-٠,٩٣٠	٤٠	١/٨
١٠,٤	-٠,٣٩٣٢	١٢	١/٢	٣,٦	-٠,١٣٤١	٢٤	٣/١٦
١٢	-٠,٤٥٥٧	١٢	٩/١٦	٥	-٠,١٨٦٠	٢٠	١/٤
١٢,٥	-٠,٥٠٨٦	١١	٥/٨	٦,٤	-٠,٢٤١٣	١٨	٥/١٦
				٧,٩	-٠,٢٩٥٠	١٦	٣/٨

الجدول رقم (٤) الأبعاد الأساسية للولب الأنثي (ويتورث) الخشن والناعم

أهم قواعد العمل والسلامة عند قطع اللوالب الداخلية :

١. يتم ثقب الشغلة بالقطر المناسب لعملية اللولبة ، ويكون اختيار المقاس المناسب للقطر من خلال القانون التالي :
- قطر قلب اللولب = قطر اللولب (القطر الأسمى - الخطوة (السن))
٢. تخويش الثقب ويكون قطر بنطة التخويش أكبر من القطر الأسمى بمقدار ٠,١ - ٠,٣ مم .
٣. يجب وضع ذكر اللولب الأولى بشكل عمودي على سطح الشغلة.
٤. أثناء قطع اللولب يختبر دائما وباستمرار تعامد العمق لذكر اللولب مع مكان الثقب .
٥. عندما تكون مقاومة دوران ذكر اللولب قوية فيدار بين الحين والآخر بمقدار نصف لفة بالعكس حتى ينكسر الرايش .
٦. عدم قطع اللوالب على البارد ويجب استعمال وسيط تزييت وتبريد مناسب .
٧. تطبيق الخطوات (٣ ، ٦) على المرحلتين من ذكر القلاووظ المتوسط والإنجازى.
٨. اختبار درجة جودة إنجاز اللولبة الداخلية بالتجربة مع مسمار ملولب خارجي .
٩. تقطع اللوالب الخارجية فى الأعمدة والمسامير ويجب أن يكون قطر المسمار أصغر من قطر اللولب بحوالى ٥/١ (خمس) خطوة اللولب .

٣- الإختبار الذاتي للمعلومات :

س (١) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:

(١) من العمليات الأساسية التي يمكن تنفيذها على المخرطة:

(أ) التجليخ.

(ب) الخراطة المتدرجة.

(ج) تفنيح التروس.

(٢) يتم تثبيت المشغولات الطويلة على المخرطة :

(أ) بين ذنبتين.

(ب) بين طرفين.

(ج) فى طرف واحد.

(٣) من المبادئ الأساسية لتثبيت المشغولات على المخرطة :

(أ) حركة الطرق.

(ب) مناسبة حجم الطرف مع قطر الشغلة.

(ج) التغذية.

(٤) من طرق تثبيت الشغلة بين ذنبتين على المخرطة:

(أ) التثبيت بين ذنبتين مع مفتاح الطرف.

(ب) التثبيت بين ذنبتين مع زنبعة مساعدة .

(ج) التثبيت بين ذنبتين مع استعمال صينية ومفتاح دوارة.


(٥) من أسباب التآكل السريع للحدود القاطعة للمخرطة:

(أ) توقف المخرطة فجائيا .

(ب) شدة الصلادة لمادة الشغلة .

(ج) سرعة التبريد.

س (٢) تعرف على الأدوات والأشكال المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الاسم والوظيفة :

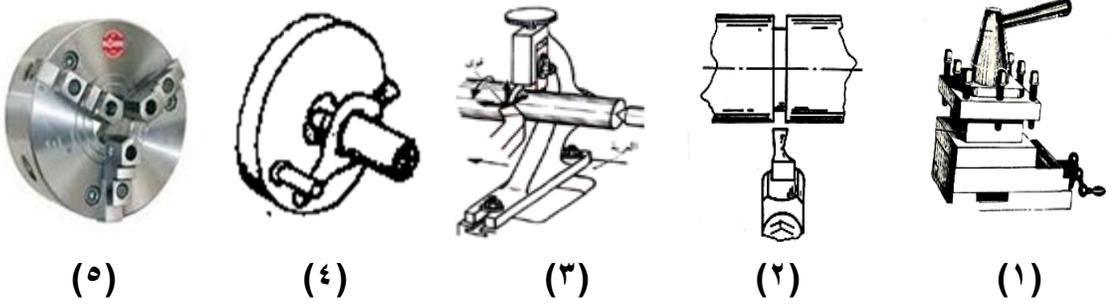

- (١) الشكل هو:
- (٢) الشكل هو:
- (٣) الشكل هو:
- (٤) الشكل هو:
- (٥) الشكل هو:
- ويستخدم فى:


س (٣) ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ :

١. من الضروري ضبط إرتفاع القلم مع محور الشغلة عند الخراطة ()
٢. تختلف سرعات القطع على المخرطة عند تغيير خامة الشغلة ()
٣. من أنواع عمليات الترترة على المخرطة المزدوجة ()
٤. من أسباب الإرتجاج أثناء عمليات القطع على المخرطة وجود بوش فى الراسمة ()
٥. ليس من الضروري إجراء عملية السنترية ومركزة الشغلة قبل إجراء القطع ()
٦. عندما يلزم تطابق محورى المسطحين الداخلى والخارجى للشغلة تثبيت باستخدام الشاقات ()
٧. الغرض من خراط الأكتاف والأطراف المشطوفة والمستديرة تحسين المظهر والأمان ()
٨. المجرى حرف v من الأشكال المألوفة للمجارى المقطوعة بالخراطة ()
٩. عند الخراطة الواجهيه تكون حركة القلم موازي لمحور الشغله ()
١٠. تختلف قيمة التغذية عند الترترة طبقا لقطر الشغلة ونوع العملية ()

س (٤) أكمل العبارات الآتية بما يفيد المعنى الصحيح:

١. من أهم أسباب كسر قلم الخراطة : ،
٢. يوجد ثلاثة طرق لتثبيت أقلام الخراطة وهى تتم بإستخدام : ، ،
٣. التثبيت بين المراكز (الذنبتين) يستخدم للمشغولات:
٤. التثبيت على الصينية مع استعمال أدوات الربط المساعدة تتم بطريقتين هما : ،
٥. من أسباب الإرتجاج عند الثقب على المخرطة: ، ،

س (٥) الشكل التالي يوضح طريقة تثبيت الشغلة بالمخنقة الثابتة ، اكتب أسماء الأجزاء طبقاً للأرقام الموجودة:

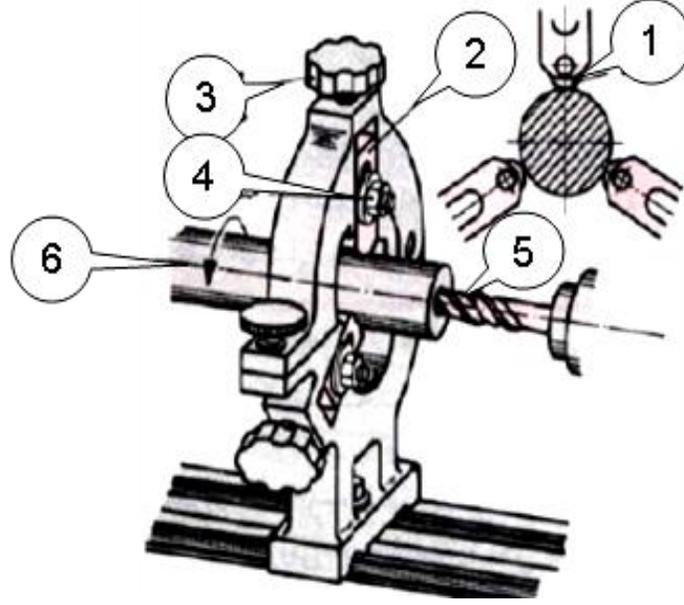

الأجزاء هي:

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-
- ٦-
- ٧-

٤- الإجابات النموذجية :

ج (١) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:
١- (ب) ٢- (أ) ٣- (ب) ٤- (ج) ٥- (ب)

ج (٢) تعرف على العدد والأدوات والأشكال المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفه :

- | | |
|---------------------------|--|
| ١) الشكل هو: المقلمة | ويستخدم في: تثبيت أقلام القطع |
| ٢) الشكل هو: قلم قطعية | ويستخدم في: فصل جزء من الشغلة |
| ٣) الشكل هو: مخنقة متحركة | ويستخدم في: مساعدة القلم عند الخراطة الطولية |
| ٤) الشكل هو: صنية ذات بنز | ويستخدم في: تثبيت المشغولات الطويلة |
| ٥) الشكل هو: ظرف ذو ٣ فوك | ويستخدم في: تثبيت الشغلة |

ج (٣) ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام الخطأ :

١. من ضرورى ضبط إرتفاع القلم مع محور الشغلة عند الخراطة (√)
٢. تختلف سرعات القطع على المخرطة عند تغيير خامة الشغلة (√)
٣. من أنواع عمليات الترترة على المخرطة المزدوجة (√)
٤. من أسباب الإرتجاج أثناء عمليات القطع على المخرطة وجود بوش فى الراسمة (√)
٥. ليس من الضرورى إجراء عملية السنتره ومركزة الشغلة قبل إجراء القطع (x)
٦. عندما يلزم تطابق محورى المسطحين الداخلى والخارجى للشغلة تثبت بإستخدام الشاقات (√)
٧. الغرض من خرط الأكتاف والأطراف المشطوفة والمستديرة تحسين المظهر والأمان (√)
٨. المجرى حرف v من الأشكال المألوفة للمجارى المقطوعة بالخراطة (√)
٩. عند الخراطة الواجهيه تكون حركة القلم موازي لمحور الشغله (x)
١٠. تختلف قيمة التغذية عند الترترة طبقا لقطر الشغلة ونوع العملية (√)

ج (٤) أكمل العبارات الآتية بما يفيد المعنى الصحيح:

١.	من أهم أسباب كسر قلم الخراطة : زيادة سرعة القلم ، زيادة الخلوص الأمامى
٢.	يوجد ثلاثة طرق لتثبيت أقلام الخراطة وهى تتم بإستخدام : حامل القلم، الفك واللقمة، المقلمة
٣.	التثبيت بين المراكز (الذنبتين) يستخدم للمشغولات: الطويلة وصغيرة القطر
٤.	التثبيت على الصينية مع استعمال أدوات الربط المساعدة تتم بطريقتين هما: الصينية ذات البنز ، الصينية ذات المجرى
٥.	من أسباب الإرتجاج عند الثقب على المخرطة: سرعة قطع زائدة ، تغذية شديدة البطء ، ضبط خاطئ ، خلوص زائد فى عمود الإدارة

ج (٥) الشكل التالي يوضح طريقة تثبيت الشغلة بين زنبتين، إكتب أسماء الأجزاء طبقاً للأرقام الموجودة:

الأجزاء هي:

١- بكرات سائدة

٢- فكوك سائدة

٣- مسمار ضبط

٤- مسمار ربط

٥- منقب

٦- الشغلة

٥- التدريبات العملية:

رقم التمرين : (١) زمن التنفيذ : ٢٤ ساعة

إسم التمرين : عامود

الهدف من التمرين:


بتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادراً على:

- تطبيق قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .
- ضبط وتجهيز المخرطة العامة للتشغيل بطريقة صحيحة وأمنة.
- اختيار أدوات القطع اللازمة للتشغيل .
- اختيار أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس .
- الإلمام بالعمليات الأساسية التي تقوم بها المخرطة وتنفيذ عمليات (تصفية الأبعاد وإستبدال الوجهين وثقب المراكز والخراطة العدلة الطولية).
- التشطيب الجيد مع دقة الأبعاد المطلوبة .

الخامات : صلب طرى قطر ٦٥ مم بطول ١٣٠ مم - زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف.

العدد / الماكينات / الأجهزة: مخرطة عامة ، أقلام خراطة مختلفة ، قدمه ذات ورنيه دقة ٠,١ مم

الرسم التنفيذي:

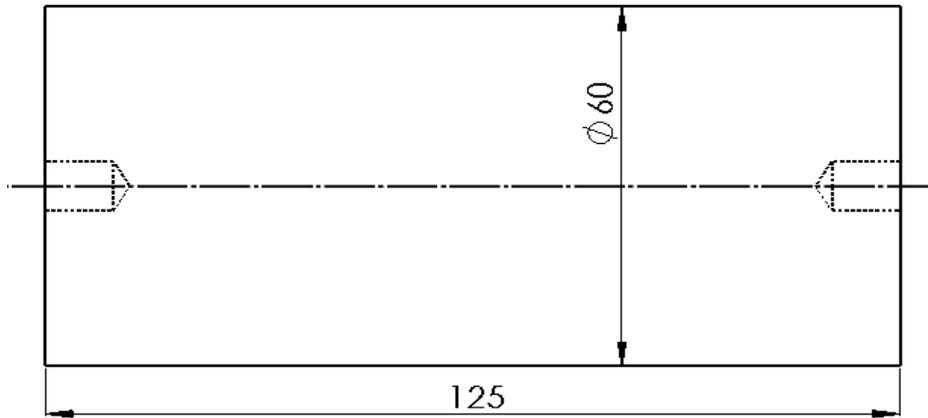

الأبعاد بالمليمترات
التفاوت العام: $\pm 0,2$ مم
التشطيب ٣ ▼

ملحوظة: يستخدم هذا التمرين بعد تصفيته كاخامة للتمرين رقم (٣) العامود المدرج بنفس الوحدة.

خطوات التنفيذ :

- ١ . استخدم ملابس ومهمات الوقاية وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة المهنية والبيئية .
- ٢ . إضاءة الورشة إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة ، وتنشيت جميع أغطية الأمان فى المخرطة كل فى مكانه قبل إدارتها .
- ٣ . جهز المخرطة الذنبة للعمل وتشغيلها تجريبيا بدون شغلة .
- ٤ . قم بقراءة الرسم التنفيذى ومعرفة وعلامات التشغيل والتفاوت.
- ٥ . قم بقياس طول الخامة بالقدمة ذات الورنية وحدد طول المعدن المراد ازالته .
- ٦ . اربط الشغلة وإستعدال الوجهين (القورتين) وضبط الطول المطلوب بالرسم .
- ٧ . عمل السننرة وثقب المراكز .
- ٨ . إختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة فى التشغيل .
- ٩ . تنفيذ عمليات الخراطة العدلة الطولية وتصفية الطول ١٢٥ مم بقطر ٦٠ مم .
- ١٠ . مراجعة المقاسات ودرجة التفاوت وجودة التشطيب .
- ١١ . إيقاف المخرطة والتأكد من فصل التيار الكهربى وتنظيف الرايش .
- ١٢ . إعادة العدد والمعدات وباقى الخامات الزائدة وتنظيف مكان العمل .

رقم التمرين : (٢) زمن التنفيذ : ٢٤ ساعة

إسم التمرين : عمود قابض (الخراطة بين ذنبتين)

الهدف من التمرين:



بتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادراً على:

- تطبيق قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .
- ضبط وتجهيز المخرطة العامة للتشغيل بطريقة صحيحة وأمنة.
- اختيار أدوات القطع اللازمة للتشغيل .
- اختيار أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس .
- تنفيذ الخراط بين ذنبتين وإختيار محورية القطعة بجهاز ميين الساعة.
- التشطيب الجيد مع دقة الأبعاد المطلوبة .

الخامات : صلب طرى قطر ٣٥ مم بطول ٢١٠ مم - زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف.
ملحوظة: خامة التمرين تستخدم لهذا التمرين فقط ويحتفظ بها بالورشة للتدريب عليها بالأعوام التالية ، ويتم التدريب عليها للتثبيت بين ذنبتين فقط بدون قطع أو تصفية منها .

العدد / الماكينات / الأجهزة: مخرطة عامة ، مفتاح دوارة ، ظرف معرج- صينية ذات مجرى - أقلام خراطة مختلفة ، سنتر دريل ٤ مم ، ظرف مثقاب ، قدمه ذات ورنيه دقة ٠,١ مم .


الرسم التنفيذي:

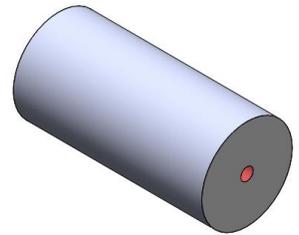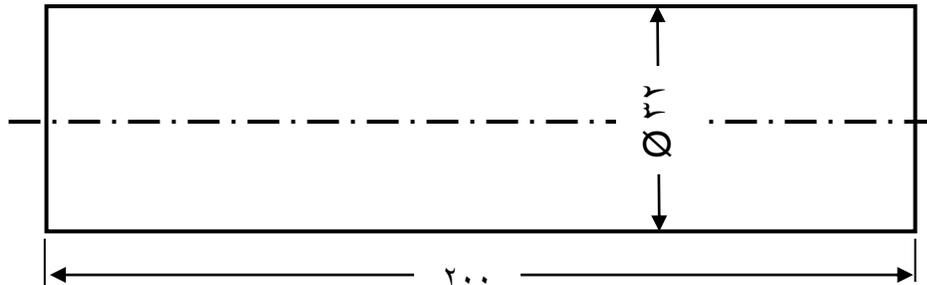

الأبعاد بالمليمترات
التفاوت العام: $\pm 0,1$ مم
التشطيب ▼ ٣

خطوات التنفيذ :

- ١ . استخدم ملابس ومهمات الوقاية وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة المهنية والبيئية .
- ٢ . إضاءة الورشة إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة ، وتثبيت جميع أغطية الأمان فى المخرطة كل فى مكانه قبل إدارتها .
- ٣ . جهز المخرطة الذنبية للعمل وتشغيلها تجريبيا بدون شغلة .
- ٤ . قم بقراءة الرسم التنفيذى ومعرفة وعلامات التشغيل والتفاوت.
- ٥ . قم بقياس طول الخامة بالقدمة ذات الورنية وحدد طول المعدن المراد ازالته .
- ٦ . اربط الشغلة وإستعدال الوجهين (القورتين) وضبط الطول المطلوب بالرسم .
- ٧ . ربط الشغلة وعمل السننرة وثقب المراكز .
- ٨ . إختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة فى التشغيل .
- ٩ . ثبت الشغلة بين ذنبتين مع استعمال صينية ومفتاح دوارة طبقا للخطوات التالية:
 - أ- اربط قرص التدوير جيدا على عامود الظرف ، ثم حاذى ذنبتى الغرابين الثابت والمتحرك بالنظر أو بجهاز مبين الساعة.
 - ب- اختر مفتاح دوارة يسع قطر الشغلة ، وادخل أحد طرفى الخامة فيه ثم إربطه كما بالشكل التالى:

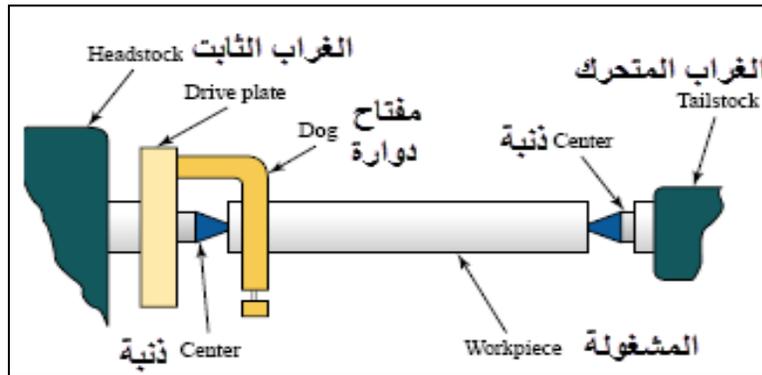

- ج- نظف الذنب ثم ضع بضع قطرات من الزيت فى الثقب الذى تدخل فيه ذنبية الغراب المتحرك
- د- لف طارة الغراب المتحرك دافعا الذنبية نحو الشغلة وإضبطها حتى تكون سهلة الدوران باليد وهى بين الذنبتين.
- هـ- ادخل ذيل مفتاح الدوران فى مجرى الصينية وتأكد من أنه يتحرك بسهولة وان مسمار الأمان مربوط.
- و- مس سطح الشغلة بطرف الحد القاطع وقم بتغذية الراسمة العرضية من اول الشغلة، ثم عشق يد العربة ، ويتم تصفية الشغلة بالقطر المطلوب .
- ١٠ . مراجعة المقاسات ودرجة التفاوت وجودة التشطيب .
- ١١ . إيقاف المخرطة والتأكد من فصل التيار الكهربى وتنظيف الرايش .
- ١٢ . إعادة العدد والمعدات وباقى الخامات الزائدة وتنظيف مكان العمل .

رقم التمرين : (٣) زمن التنفيذ : ١٨ ساعة

إسم التمرين : عامود مدرج

الهدف من التمرين:



بتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادراً على:

- تطبيق قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .
- ضبط وتجهيز المخرطة العامة للتشغيل بطريقة صحيحة وأمنة.
- اختيار أدوات القطع اللازمة للتشغيل .
- اختيار أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس .
- الإلمام بالعمليات الأساسية التي تقوم بها المخرطة وتنفيذ عمليات (السننرة و إستبدال الوجه وثقب المركز و الخراطة العدلة الطولية و العرضية والتدرجية و الأكتاف وعمل الشطف والدوران).
- التشطيب الجيد مع دقة الأبعاد المطلوبة .

الخامات : صلب طرى قطر ٦٠ مم بطول ١٢٥ مم - زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف.

العدد / الماكينات / الأجهزة: مخرطة عامة ، أقلام خراطة مختلفة ، قدمه ذات ورنيه دقة ٠,١ مم

الرسم التنفيذى:

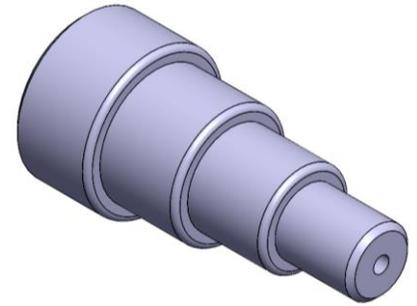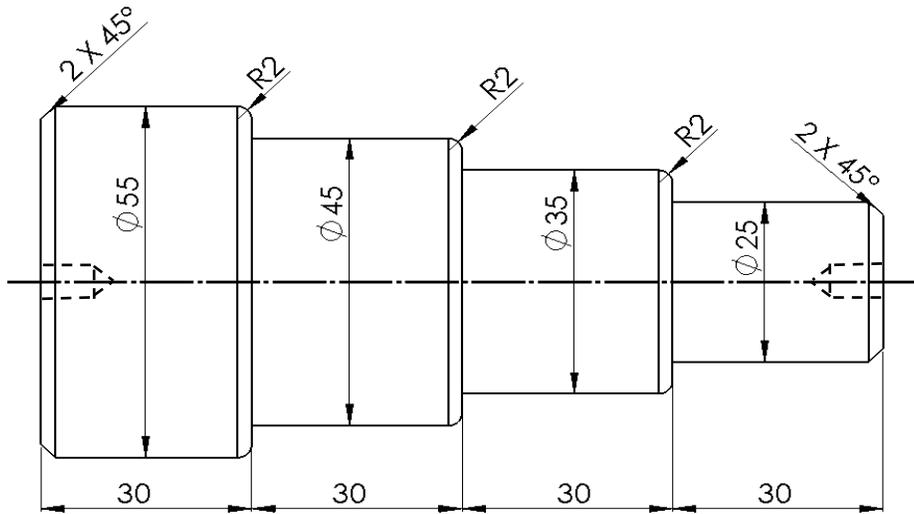

الأبعاد بالمليمترات
التفاوت العام: $\pm 0,2$ مم
التشطيب ٣ ▼

خطوات التنفيذ :

- ١ . استخدم ملابس ومهمات الوقاية وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة المهنية والبيئية .
- ٢ . إضاءة الورشة إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة ، وتثبيت جميع أغطية الأمان فى المخرطة كل فى مكانه قبل إدارتها .
- ٣ . جهز المخرطة الذنبة للعمل وتشغيلها تجريبيا بدون شغلة .
- ٤ . قم بقراءة الرسم التنفيذى ومعرفة وعلامات التشغيل والتفاوت.
- ٥ . قم بقياس طول الخامة بالقدمة ذات الورنية وحدد طول المعدن المراد ازالته .
- ٦ . اربط الشغلة إستبدال الوجهين (القورتين) وضبط الطول المطلوب بالرسم.
- ٧ . عمل السننرة وثقب المراكز .
- ٨ . إختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة فى التشغيل .
- ٩ . تنفيذ عمليات الخراطة العدلة الطولية والعرضية والتدريجية و الأكتاف وعمل الشطف والدوران (على النحو التالى:

- تصفية طول ٣٠ مم بقطر ٥٥ مم.
 - تصفية طول ٣٠ مم بقطر ٤٥ مم .
 - تصفية طول ٣٠ مم بقطر ٣٥ مم .
 - تصفية طول ٣٠ مم بقطر ٢٥ مم .
 - عمل الشطف ٢ x ٤٥ ° .
 - عمل الدوران بنصف قطر ٢ مم .
- ١٠ . مراجعة المقاسات ودرجة التفاوت وجودة التشطيب .
 - ١١ . إيقاف المخرطة والتأكد من فصل التيار الكهربى وتنظيف الرايش .
 - ١٢ . إعادة العدد والمعدات وباقى الخامات الزائدة وتنظيف مكان العمل .

رقم التمرين : (٤) زمن التنفيذ : ٢٤ ساعة

إسم التمرين : تعليمى (السلبية)

الهدف من التمرين:

بتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادراً على:

- تطبيق قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .
- ضبط وتجهيز المخرطة العامة للتشغيل بطريقة صحيحة وأمنة.
- قراءة الرسم التنفيذى ومعرفة علامات التشغيل والتفاوت .
- اختيار أدوات القطع اللازمة للتشغيل .
- اختيار أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس .
- حساب ميل السلبية لمعرفة درجة ميل الراسمة الصغرى.
- إمالة الراسمة الصغرى وضبط درجة الميل للسلبية بطريقة صحيحة وأمنة.
- تنفيذ السلبية الداخلية بطريقة صحيحة وأمنة.
- تنفيذ مهارات القطع (الفصل) بطريقة صحيحة وأمنة.
- تنفيذ مهارات الثقب على المخرطة بطريقة صحيحة وأمنة.
- تسلسل عمليات وخطوات التشغيل بطريقة صحيحة وأمنة .
- التشطيب الجيد مع دقة الأبعاد المطلوبة .



الخامات : صلب طرى قطر ٤٥ مم بطول ١١٠ مم - زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف .

العدد / الماكينات / الأجهزة:

مخرطة عامة بالملحقات ، قلم خرط عدل ، قلم جنب يمين ، قلم خرط داخلى ، قلم قطعية عدل ، سننر دريل ٤ مم ، بنط مقاسات حتى ٢٠ مم ، ظرف مثقاب ، قدمه ذات ورنيه دقة ٠,١ مم .

الرسم التنفيذي: للتمرين رقم (٤) : تعليمي (السلبة)

الأبعاد بالمليمترات
التفاوت العام: $\pm 0,1$ مم
التشطيب $\nabla 3$

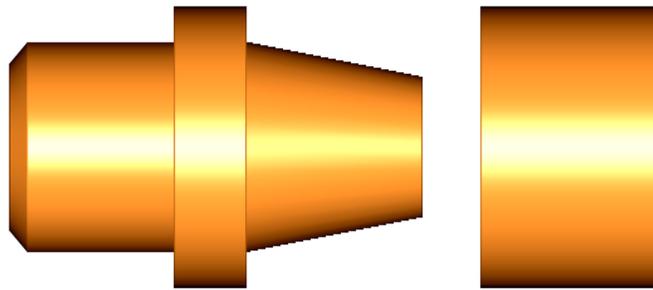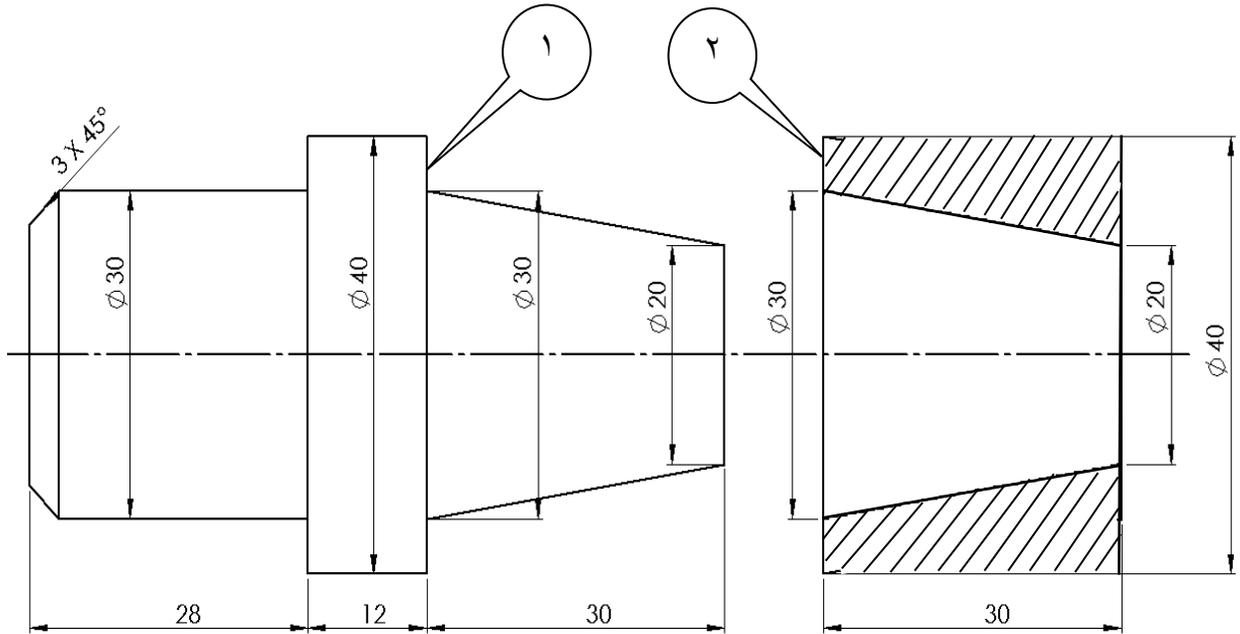

خطوات التنفيذ :

- ١ . استخدم ملابس ومهمات الوقاية وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة المهنية والبيئية .
- ٢ . إضاءة الورشة إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة ، وتثبيت جميع أغطية الأمان فى المخرطة .
- ٣ . تجهيز المخرطة الذنبة للعمل وتشغيلها تجريبيا بدون شغلة .
- ٤ . قراءة الرسم التنفيذى ومعرفة وعلامات التشغيل والتفاوت .
- ٥ . قياس أبعاد الخامة وتحديد طول المعدن المراد ازالته فى (القطر – إستبدال الوجهين - القطع).
- ٦ . ربط الشغلة وإستبدال الوجهين (القورتين) وعمل السنتره وثقب المراكز .
- ٧ . إختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة فى التشغيل .
- ٨ . تصفية قطر الخامة بقطر ٤٠ مم على طولها .
- ٩ . قطع الخامة بطول ٣٢ مم .
- ١٠ . تصفية طول القطعتين على طول ٣٠ مم ، وطول ٧٠ مم .
- ١١ . تنفيذ القطعة (١) طبقا للخطوات التالية:
 - تصفية طول ٢٨ مم بقطر ٣٠ مم ، وعمل شطف ٣ x ٤٥ ° .
 - قلب القطعة وتصفية طول ٣٠ مم بقطر ٣٠ مم .
 - حساب ميل الراسمة الصغرى وإمالتها على الدرجة المطلوبة لتنفيذ السلبة طول ٣٠ مم و قطر ٣٠ مم ، و ٢٠ مم .
- ١٢ . تنفيذ القطعة (٢) طبقا للخطوات التالية:
 - إختيار سرعة القطع المناسبة للثقب وثقب القطعة بينط مختلفة المقاسات حتى ٢٠ مم .
 - إمالة الراسمة الصغرى على الدرجة المطلوبة لتنفيذ السلبة (الداخلية) قطر ٣٠ مم و قطر ٢٠ مم بطول ٣٠ مم .
- ١٣ . مراجعة المقاسات ودرجة التفاوت وجودة التشطيب .
- ١٤ . إيقاف المخرطة والتأكد من فصل التيار الكهربى وتنظيف الرايش .
- ١٥ . إعادة العدد والمعدات وباقى الخامات الزائدة وتنظيف مكان العمل .

رقم التمرين : (٥) زمن التنفيذ : ٣٢ ساعة

إسم التمرين : طنبور (عامود طرى غير حديدى)

الهدف من التمرين:

بتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادراً على:

- تطبيق قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .
- ضبط وتجهيز المخرطة العامة للتشغيل بطريقة صحيحة وأمنة.
- قراءة الرسم التنفيذى ومعرفة علامات التشغيل والتفاوت .
- اختيار أدوات القطع اللازمة للتشغيل .
- اختيار أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس .
- حساب ميل السالبة لمعرفة درجة ميل الراسمة الصغرى.
- إمالة الراسمة الصغرى وضبط درجة الميل للسالبة بطريقة صحيحة وأمنة.
- تنفيذ السالبة الخارجية بطريقة صحيحة وأمنة.
- تنفيذ مهارات القطع (الفصل) بطريقة صحيحة وأمنة.
- تنفيذ مهارات الثقب على المخرطة بطريقة صحيحة وأمنة.
- تسلسل عمليات وخطوات التشغيل بطريقة صحيحة وأمنة .
- التشطيب الجيد مع دقة الأبعاد المطلوبة .



الخامات : صلب طرى قطر ٤٥ مم بطول ١١٠ مم - زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف .

العدد / الماكينات / الأجهزة:

مخرطة عامة بالمحركات ، قلم خرط عدل ، قلم جنب يمين ، قلم خرط داخلى ، قلم قطعية عدل ، سننر دريل ٤ مم ، بنط مقاسات حتى ٢٠ مم ، ظرف مثقاب ، قدمه ذات ورنيه دقة ٠,١ مم .

الرسم التنفيذي: للتمرين رقم (٥) : طنبور (عامود ظرى غير حديدى)

الأبعاد بالمليمترات
التفاوت العام: $\pm 0,1$ مم
التشطيب $\nabla 3$

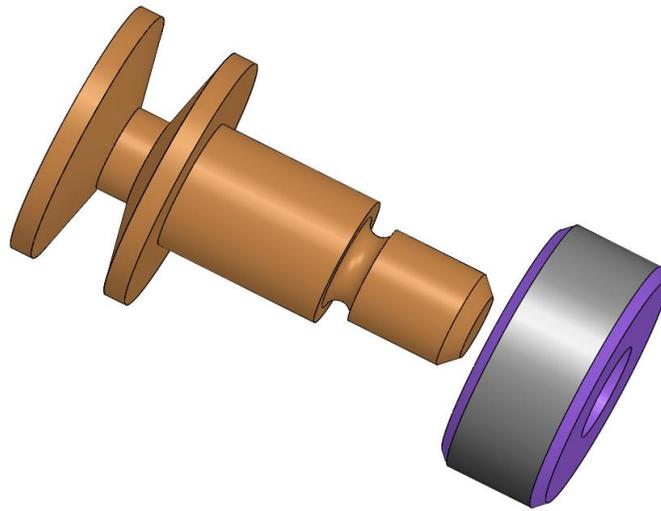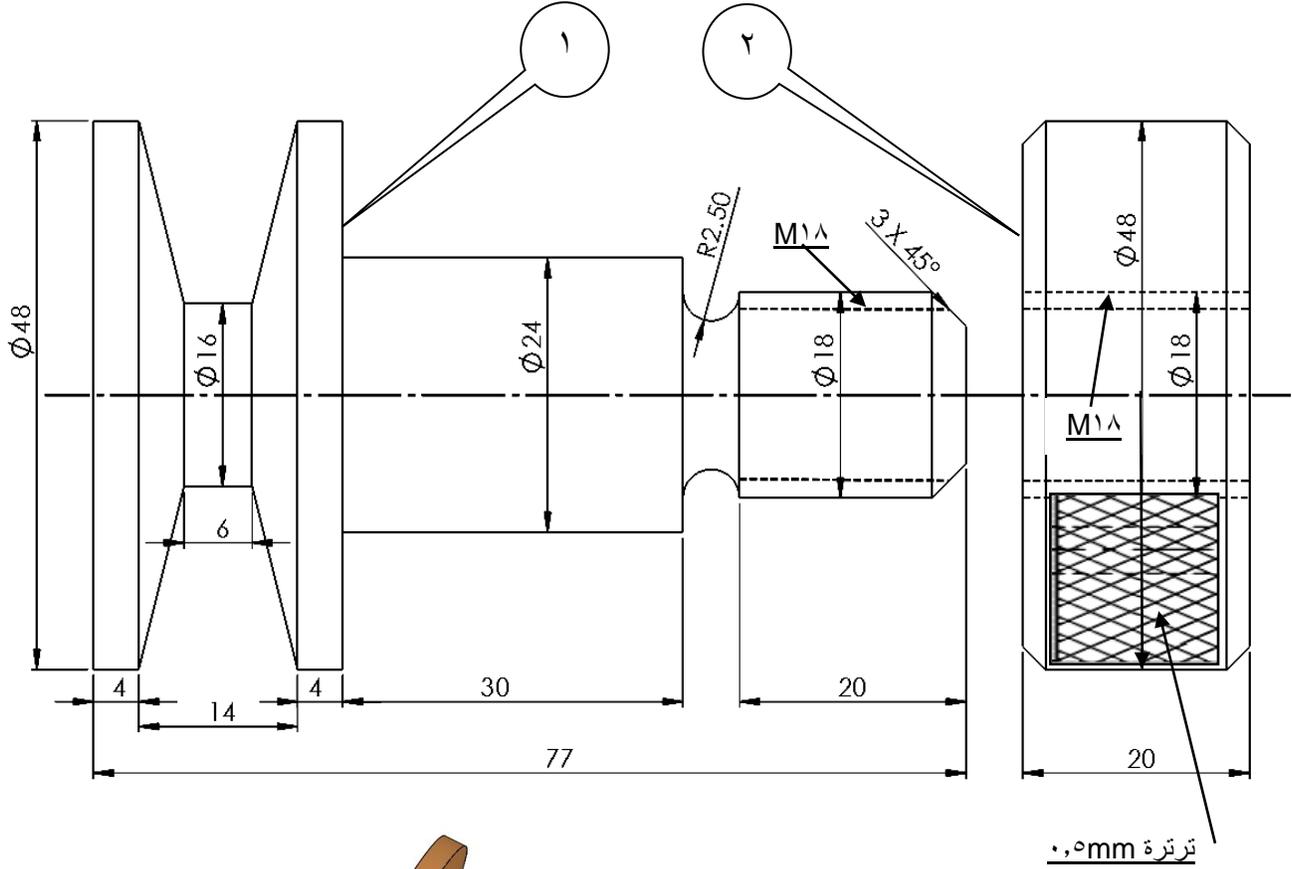

خطوات التنفيذ :

- ١ . استخدم ملابس ومهمات الوقاية وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة المهنية والبيئية .
- ٢ . إضاءة الورشة إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة ، وتثبيت جميع أغطية الأمان فى المخرطة .
- ٣ . تجهيز المخرطة الذنبة للعمل وتشغيلها تجريبيا بدون شغلة .
- ٤ . قراءة الرسم التنفيذى ومعرفة علامات التشغيل والتفاوت .
- ٥ . قياس أبعاد الخامة وتحديد طول المعدن المراد ازالته فى (القطر – إستبدال الوجهين - القطع).
- ٦ . ربط الشغلة وإستبدال الوجهين (القورتين) وعمل السنتره وثقب المراكز .
- ٧ . إختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة فى تشغيل المعادن الطرية .
- ٨ . تصفية قطر الخامة بقطر ٤٨ مم على طولها .
- ٩ . إختيار سرعة القطع المناسبة وقطع الخامة بطول ٢٤ مم .
- ١٠ . تصفية طول القطعتين على طول ٢٠ مم ، وطول ٧٧ مم .
- ١١ . تنفيذ القطعة (١) طبقا للخطوات التالية:

- تصفية طول ٥٥ مم بقطر ٢٤ مم ، وتصفية طول ٢٥ مم بقطر ١٨ مم .
- عمل الخلخلة بقطر ٥ مم ، وعمل شطف ٣ x ٤٥ ° .
- قلب القطعة وتفتيح المجرى الـ V بعد ترك ٤ مم يمينا ويسارا .
- قلوطة القطر ١٨ مم بلقمة قلاووظ ١٨ مم .

١٢ . تنفيذ القطعة (٢) طبقا للخطوات التالية:

- إختيار سرعة القطع المناسبة للثقب وثقب الجلبة بينط مقاسات حتى ١٥ مم .
- قلوطة الجلبة داخليا بذكر قلاووظ ١٨ مم .
- عمل الخلخلة بقطر ٥ مم ، وعمل شطف ٣ x ٤٥ ° .
- ربط الجلبة على العامود وعمل الترترة ٠,٥ مم ، وعمل الشطفين ٢ x ٤٥ ° .
- ١٣ . مراجعة المقاسات ودرجة التفاوت وجودة التشطيب .
- ١٤ . إيقاف المخرطة والتأكد من فصل التيار الكهربى وتنظيف الرايش .
- ١٥ . إعادة العدد والمعدات وباقى الخامات الزائدة وتنظيف مكان العمل .

رقم التمرين : (٦) زمن التنفيذ : ٤٠ ساعة

إسم التمرين : مجمع مهارات أساسية

الهدف من التمرين:

بتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادراً على:

- تطبيق قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .
- ضبط وتجهيز المخرطة العامة للتشغيل بطريقة صحيحة وأمنة.
- قراءة الرسم التنفيذي ومعرفة علامات التشغيل والتفاوت .
- اختيار أدوات القطع اللازمة للتشغيل .
- اختيار أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس .
- تنفيذ عمليات (الخراط الطولى والعرضى وإستعداد الأوجه - السالبة الخارجية - عمل الشطوف والخلخلة والأكتاف - القلوطة الخرجية باللقمة - القلوطة الداخلية بالذكر - الثقب على المخرطة - الفصل - الترترة) على المخرطة بطريقة صحيحة وأمنة.
- تسلسل عمليات وخطوات التشغيل بطريقة صحيحة وأمنة .
- تجميع الأجزاء والتشطيب الجيد مع دقة الأبعاد المطلوبة .

الخامات : صلب طرى قطر ٤٥ مم بطول ١٦٠ مم - زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف .

العدد / الماكينات / الأجهزة:

مخرطة عامة بالملحقات ، أقلام خراطة مختلفة لعمليات الخراطة المطلوبة ، قلم ترترة ، سنتر دريل ٤ مم ، بنط مقاسات حتى ٢٠مم ، ظرف مثقاب ، ذكر قلاووظ ١٢ ، ١٦ مم ، لقمة قلاووظ ١٢ ، ١٦ مم ، بوجى وكفة قلاووظ ، مبرد مبط ومثلث ، قدمه ذات ورنيه دقة ٠,١ مم - جدول ظلال.

الرسم التنفيذي: للتمرين رقم (٦) : مجمع مهارات أساسية (يتم وضع الرسم المرفق)

خطوات التنفيذ :

١. استخدم ملابس ومهمات الوقاية وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة المهنية والبيئية .
٢. إضاءة الورشة إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة ، وتثبيت جميع أغطية الآمان فى المخرطة .
٣. تجهيز المخرطة الذنبة للعمل وتشغيلها تجريبيا بدون شغلة .
٤. قراءة الرسم التنفيذى ومعرفة وعلامات التشغيل والتفاوت.
٥. قياس أبعاد الخامة وتحديد طول المعدن المراد ازالته فى (القطر - إستبدال الوجهين - القطع).
٦. ربط الشغلة وإستبدال الوجهين (القورتين) وعمل السنتره وثقب المراكز .
٧. إختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة فى تشغيل المعادن الطرية .
٨. تصفية قطر الخامة بقطر ٤٠ مم على طولها .
٩. إختيار سرعة القطع المناسبة وتصفية طول الـ ٣ قطع على طول (قطعة (١) ٩٥ مم ، قطعة (٢) ١٥ مم ، قطعة (٣) ٢٨ مم) .

١٠. تنفيذ القطعة (١) طبقا للخطوات التالية:

- تصفية طول ٢٥ مم بقطر ٢٨ مم ، وتصفية طول ١٠ مم بقطر ١٨ مم ، وتصفية طول ١٠ مم بقطر ٤٠ مم وتصفية طول ٢٥ مم بقطر ٢٢ مم ، وتصفية طول ٢٥ مم بقطر ١٦ مم .
- عمل السلبة بقطرى ٢٨ ، ١٨ مم بطول ٢٥ مم .
- عمل الخلطة بقطر ٥ مم ، وعمل شطف ٣ x ٤٥° .
- إختيار سرعة القطع المناسبة للثقب وثقب الجلبة بينط مقاسات حتى ١٥ مم .
- قلوظة القطر الداخلى ١٨ مم بذكر قلاووظ ١٨ مم .
- قلوظة القطر الخارجى ١٦ مم بلقمة قلاووظ ١٦ مم .
- عمل الترترة ٠,٥ مم بطول ١٠ مم على القطر ٤٠ مم .

١١. تنفيذ القطعة (٢) طبقا للخطوات التالية:

- إختيار سرعة القطع المناسبة للثقب وثقب الجلبة بينط مقاسات حتى ١٤ مم .
- قلوظة الجلبة داخليا بذكر قلاووظ ١٦ مم .
- ربط الجلبة على العامود وعمل الترترة ٠,٥ مم ، وعمل الشطفين ٢ x ٤٥° .

١٢. تنفيذ القطعة (٣) طبقا للخطوات التالية:

- إختيار سرعة القطع المناسبة للثقب وثقب الجلبة بينط مقاسات حتى ١٤ مم .
- تصفية طول ١٣ مم بقطر ١٢ مم ، وعمل شطف ١ x ٤٥° .
- عمل السلبة بقطرى ٢٨ ، ١٨ مم بطول ٥ مم .
- عمل الخلطة بطول ٢ مم بقطر ١٥ مم .
- قلوظة القطر الخارجى ١١ مم بلقمة قلاووظ ١٢ مم .
- ربط القطعة على العامود وعمل الترترة ٠,٥ مم بطول ١٠ مم على القطر ٢٨ مم .

١٣. مراجعة المقاسات ودرجة التفاوت وجودة التشطيب .

١٤. إيقاف المخرطة والتأكد من فصل التيار الكهربى وتنظيف الرايش .

١٥. إعادة العدد والمعدات وباقى الخامات الزائدة وتنظيف مكان العمل .

قائمة المراجع والدوريات (Referances List)

- ١- تكنولوجيا تشغيل المعادن هكلر أند كوخ.
- ٢- خراطة المعادن أ.د / أحمد ذكى حلمى.
- ٣- تكنولوجيا الورش أ.د / أحمد سالم الصباغ.
- ٤- الحزم التدريبية لخراطة المعادن مشروع المعايير المهنية المصرية
- ٥- أساسيات التشغيل الميكانيكى بالتعليم الفنى والتدريب المهنى المصرى
- ٦- الموسوعة العربية.
- ٧- شبكة المعلومات الدولية (الوب سايت).

العام التدريبي
٢٠١٦/٢٠١٧

تم بحمد الله وتوفيقه ، ونسأله تعالى أن يجعله علمً يَنْتَفَعُ به

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى

الرسم التنفيذي: للتمرين رقم (٦) : مجمع مهارات أساسية

الأبعاد بالمليمترات
التفاوت العام: $\pm 0,1$ مم
التشطيب ٣ ▼

