


جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

تكنولوجيا البرادة

للمصف الأول
مراكز التدريب المهني

اعداد

خبير استشاري
مهندس / عباس عبد العظيم مصطفى

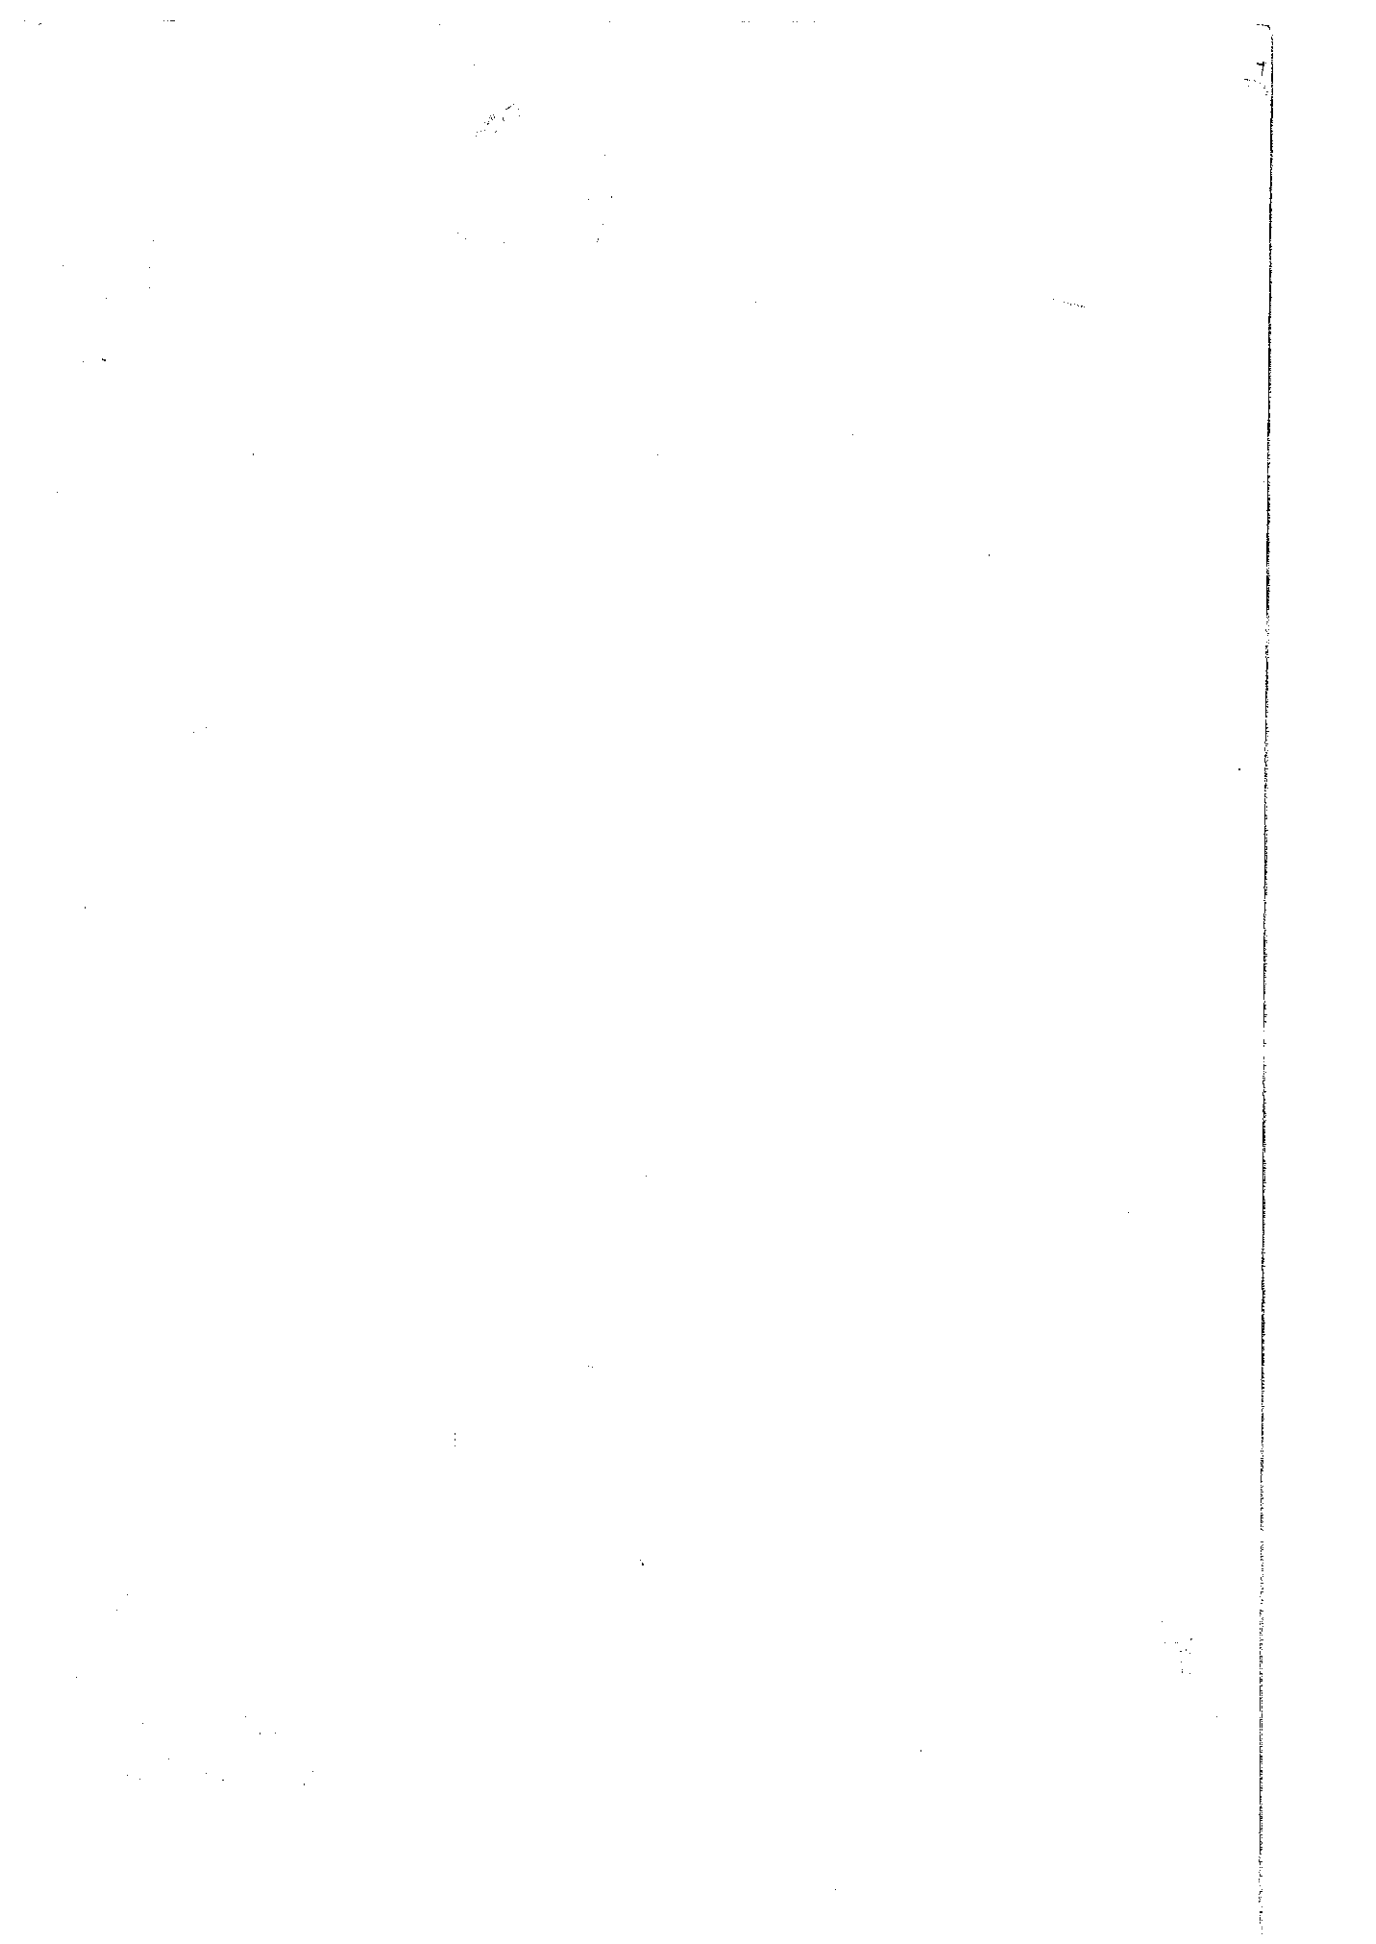

محتويات الكتاب

رقم الصفحة	الموضوع
	الجزء الاول : البرادة
	الفصل الاول : برادته السطوح المستوية
	<p>تعريف البرادة -- زوايا القطع -- انواع المبراد -- اجزاء المبرد - تنظيف المبرد -- اختيار المبرد المناسب -- العناية بالمبراد - عدد البرادة -- عملية البرادة -- المناجل -- عملية النشر -- المنشار اليدي -- عملية النشر الآلي -- عملية التأجين -- الأجنة -- أنواع الاجن العريضة -- قلم أجنة -- قلم أجنة ظهر -- قلم أجنة مربع -- قلم أجنه بشكل خاص -- طريقة استخدام الأجنة -- سن الأجنة -- صناعة الأجنة -- المشغولات المرفوضة بعد القطع بالأجنسة -- السنابلك وانواعها -- الترقيم -- خطوات الترقيم اليدوي .</p>
	الفصل الثاني : العلام والشنكرة
	<p>مقدمة -- كيفية الحصول على نقطة الالتقاء -- المواد والععدد المستخدمة في الشنكرة -- شنكرة الأجسام -- بعض عيوب الشنكره وتلافيها -- الوقايه اثناء عملية الشنكرة .</p>

الفصل الثالث : أجهزة وادوات القياس

ادوات القياس ————— اس ————— القدمة ذات الورنية — القدمة ذات الورنية لقياس الارتفاعات — الميكرومتر — الميكرومتر الداخلي — ميكرومتر الأعماق — مقياس الساعة — المنقلة البسيطة والمناقيل العامة — محددات الأشكال الجانبية — طريقة الاختبار بثغرة الضوء — ضيعات القياس — قوالب القياس — قياس التسلسلاووظ — قياس القلاووظ بواسطة الميكرومتر — قياس القلاووظ بواسطة اسلاك القياس — الاستعمال الصحيح لاستخدام ادوات القياس .

الفصل الرابع : الثقب والتخويش والبرغلة :

تعريف الثقب — انواع المثاقب — عدد الثقب والتخويش والبرغلة — سرعات القطع — ادوات تثبيت عدد القطع عند الثقب — ادوات تثبيت المشغله في عملية الثقب — اسباب المشغولات المرفوضة التي تحدث عند البرغله وكيفية منعها .

الفصل الخامس : عمليات البرشمة :

مسامير البرشام — انواع البرشام — انواع مسامير البرشام — المسامير المجوفه — طرق البرشمة للمسامير المصنعه — حالات البرشمة على مسامير الساختين — انواع وصلات البرشام — العدد المستخدمة في عمليات البرشمة — عيوب عملية البرشمة — المشغولات المرفوضة وكيفية تلافيها

الفصل السادس: القلاووظ

- انواع القلاووظات - تصميم وانواع ذكور القلاووظ -
- انظمة القلاووظات طريقة صناعة ذكور القلاووظ - طريقة
- سن ذكور القلاووظ - اختيار قطر المنطه المناسبه لعمىل
- الثقب قبل القلوطة - القلوطة الداخليه بذكر القلاووظ -
- المرفوضات بعد عمليات القلوطة الداخليه - القلوطة الخارجيّه -
- اللقم المستديره المشقوقه - القلوطة بواسطه لقم القلاووظ -
- المشغولات المرفوضه اثناء القلوطة الخارجيّه - الوقايه اثناء
- القلوطة .

الفصل السابع : الكشط اليدوى (التلقيط)

- العدد والادوات المستعمله فى كشط السطوح المستويسه -
- الرشكته المبسطه ذات الطرف المنحنى - زهرات التسويسه -
- استعمال زهرات التسويسه - زهرات تسويه الزوايا وزهرات
- التسويه الطويله - تحضير السطح للكشط - خطوات العمل
- اثناء الكشط اليدوى - عمليه الكشط النهائى للمسطح -
- المشغولات المرفوضه بعد الكشط واسبابها .

الفصل الثامن : التفاوت والتوافق الهندسي

- التفاوتات – أهمية التفاوت – التوافق – أهمية الأزواج –
- درجات الأزواج – أنواع الأزواج – نظام الثقب ونظام العمود
- تعريف أساسية (البعد الاسمي – البعد الفعلي – الحد
- الاعلى – الحد الاول – أسباب وجود الانحراف في الأبعاد –
- النظام الدولي للتفاوت والتسامح وطرق استخدام الجداول –
- جودة تشطيب السطوح – درجات جودة السطوح •

الفصل التاسع : التحضين والتلميع

- مقدمة – مواد الجليخ – الآلات والأدوات المستخدمة في التحضين –
- لوح التحضين المصنوع من الرصاص – زهرة التحضين – أمسدة
- التحضين – طريقة اختيار مادة الجليخ حسب معدن قطعة التشغيل –
- السوائل المستعملة – التلميع – طريقة مراجعة السطح بعد
- التحضين – المشغولات المرفوضة بعد الرودية •

الفصل العاشر : أنواع المفاتيح المستعملة في ربط وظك الصواميل – وسائل الزنق

- الأنواع الرئيسية للمفاتيح – المفكات – وسائل زنق الصواميل –
- المجموعات الرئيسية لوسائل الزنق – وصلات التيل •

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ان الاتجاهات السريعة والمتلاحقة لتطوير الصناعة • واستخدام أحدث المعدات الاتوماتيكية في الصناعة • تجعل من الضروري مسايرة التقدم في هذا المجال على أسس علمية لدعم القدرة الصناعية المصرية الكبرى •

ومن أهم الاجراءات التي اتخذت في هذا المجال هي خلق الحل العنى الواعى للاسس والمبادئ العلمية والتكنولوجية والأداء السليم للعمل •

ومن هذا قامت مصلحة الكفاية الانتاجية في اتخاذ مايلزم نحو تطوير المناهج التدريبية مسن منطلق أن نجاح التدريب يتوقف على مدى تلك الاحتياجات الصناعية • ومدىها بالفنيين مسن ذوى المهارات المطلوبة في أقصر وقت ممكن •


وفى هذا السبيل يأتي هذا العمل لمعالج بصورة مركزة ومبسطة جميع المهارات الاساسية اللازمة لعمليات الصناعات • ولقد كان الاهتمام بالرسومات الموضحة تسيرا للطالب على تفهيم الموضوعات المطروحة للدراسة •

وإذ أنتهز هذه الفرصة لأقدم خالص شكرى لكل من ساعد بخبرته وجهده من العاطلين بمصلحة الكفاية الانتاجية فى الوقت المناسب • وأخص بالشكر السيد رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية الذى يدعم عملية التطوير بكل مايلزم مما أدى الى سرعة ظهور هذا الكتاب فى الوقت المناسب •

والله ولى التوفيق ، ، ، ،

مهندس

عباس عبدالعظيم مصطفي

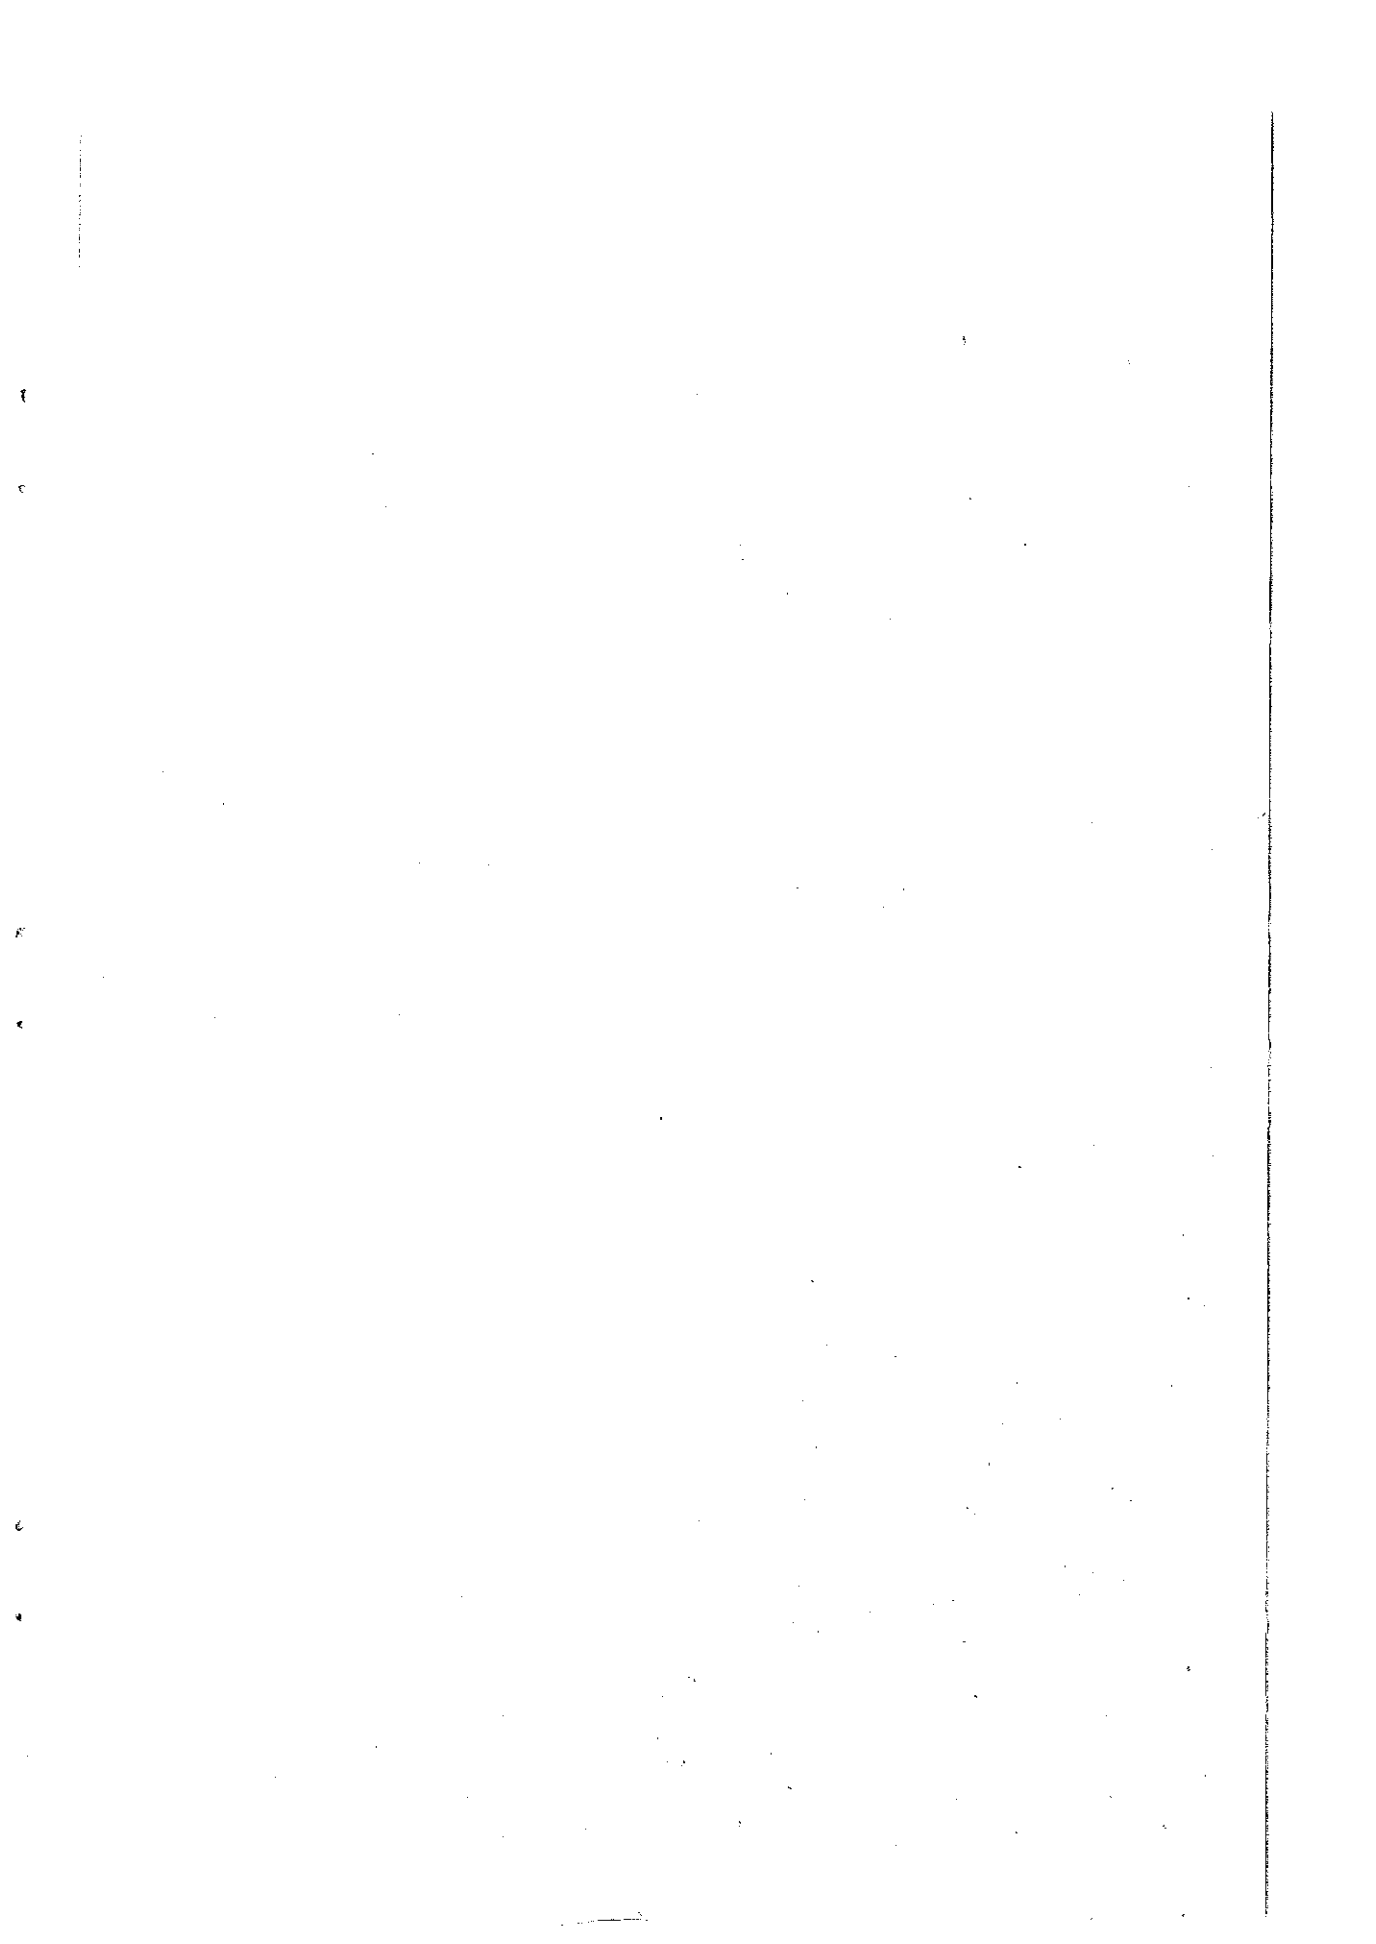

الفصل الاول برادة السطوح المستوية

تعتبر البرادة نوع من أنواع عمليات التشغيل اليدوى . حيث يتم ازالة طبقة من الرايش على هيئة جزئيات صغيرة بواسطة آلة تسمى المبرد . والغرض من البرادة هو تسوية السطوح وتنعيمها . وفيما يلى نوضح المواصفات الاساسية للمبرد :


- يعتبر المبرد آلة تشغيل يدوية متعددة الأسنان تحفر زوايا القطع التقليدية اما بالتغريبز أو بالطرق . (شكل ١-١) وتأخذ الاسنان اشكالا متعددة .
- وتمثل كل سنة حد قاطع به زاوية خلوص وزاوية جرف وزاوية آلة .
- ويرمز لزاوية الخلوص بالرمز (α) وهى الزاوية المحصورة بين السطح الخلفى للسنة وسطح قطعة التشغيل وتتراوح بين ٢٥ درجة - ٣٠ درجة .
- ومن اهم فوائد زاوية الخلوص :
 - ١- زيادة عمر المبرد .
 - ٢- تقليل الاحتكاك بين سطح الخامة والسطح الخلفى للسنة .
 - ٣- تقليل القوة اللازمة لعملية البرادة .

- زاوية الجرف :





هى الزاوية المحصورة بين السطح الامامى والخط الرأسى الوهمى وهى سالبة ويرمز لها بالرمز (β) تتراوح بين (-٥ درجة : -٧ درجة) وفائدتها هى ازالة الرايش .

— زاوية الآسنة :

هي الزاوية المحصورة بين السطح الامامي والسطح الخلفي لسنة المبرد ويرمز لها بالرمز (β)
 وتتراوح بين (٥٥ درجة — ٦٠ درجة) . وتتخذ أسنان الجبارد أشكالاً متعددة وقد تكون فسي
 صفوف مفردة مائلة أو في صفوف مزدوجة مائلة ومتتالية .

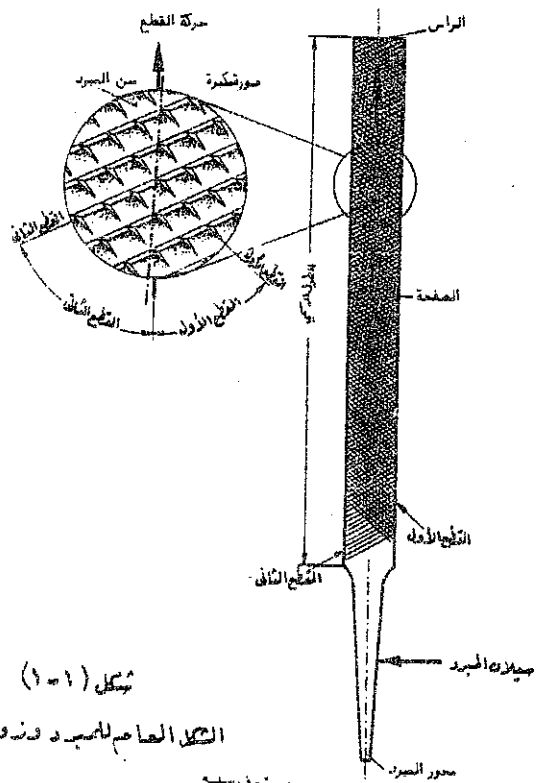

 
شكل (١ - ١)
 الشكل العام للمبرود وزوايا الأسنان

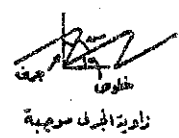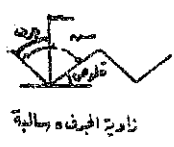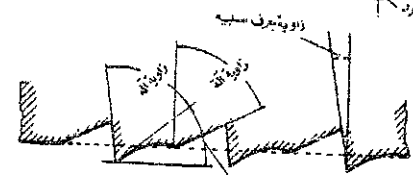

أشكال المبارد :


يوجد أشكال خاصة كثيرة أما الأشكال العادية فهي شكل (١-٢) :

- | | | | |
|--------------|----------|---------|-------------------------|
| ١- مبطط | ٢- مربع | ٣- مثلث | ٤- مستدير (ذيل القار) |
| ٥- نصف دائرة | ٦- سكبنة | ٧- معين | ٨- بيضاوي |

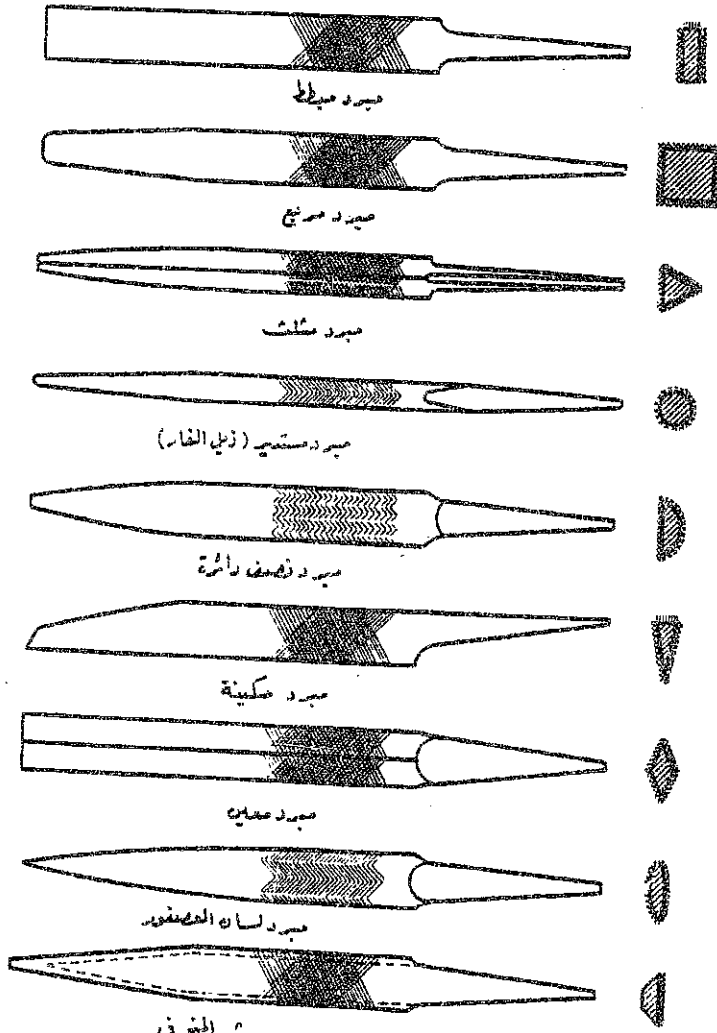


شكل (٢-١) الأشكال المختلفة لمسا طبع المبارد

إستعمالات المبارد المختلفة

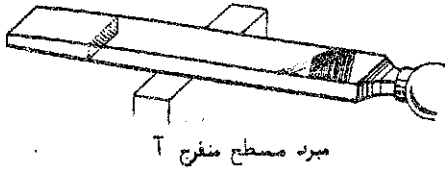


مبارد مسطح منفرج آ

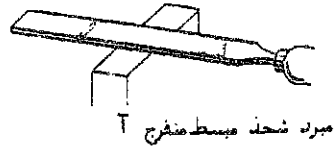


مبارد منحني مسطح منفرج آ




مبارد مسطح حاد آ
(مبارد ثقيل مع رأس لامع وسيف سابقا
المبارد اليدوي)

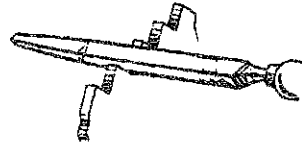


مبارد منحني ثلاثي الحاد آ

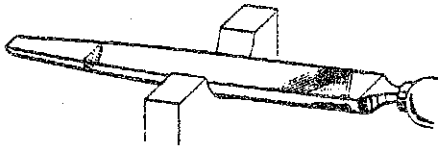


مبارد نصف مستد ب

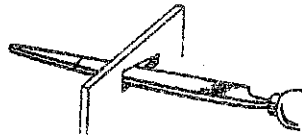


مبارد سكين آ

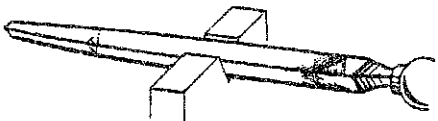


مبارد ثلاثي الحاد آ

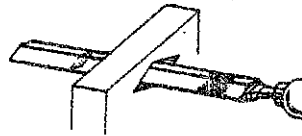


مبارد سبقي آ

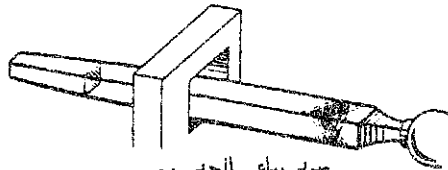


مبارد رباعي الحاد آ
(المبارد رباعية الحاد آ سميت في السابق
المبارد الذراعية أو المبارد القشمية)

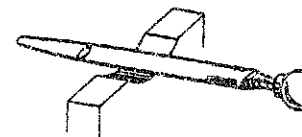

مبارد لسان المصفر

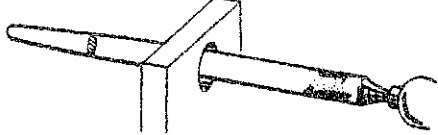

المبارد المستدير آ

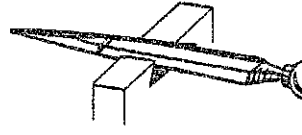

مبارد شبه المنحرف

شكل (1-3)

الشكل السابق الأنواع المبارد وإستعمالاتها المختلفة

وعند استعمال المبرد النصف خشن لا يمكن الحصول على درجة بريقه او، ومعند البسراة الناعمة يستعمل المبرد الناعمة الا كانت الطبقة المطلوب ازلتها ار. م لانها تزيل في كل مشوار من ٢° ر-٣° ر م

أجزاء المبرد :


- جسم المبرد وهو الجزء المعدني .
- نصاب المبرد وهو يد خشبية .

ولتركيب نصاب المبرد يوضع السيالان وهو الجزء المسلوب من المبرد في النصاب ثم يقبض

على جسم المبرد ويترك النصاب على التزجة بقوة . شكل (٤-١)

والمبارد اما متوازية الجوانب او مسلوبة . ويوجد ايضا مجموعة من المبارد تسمى مبارد الساعاتي

نظرا لانها صغيرة وناعمة جدا ولا تحتاج ليد خشبية .

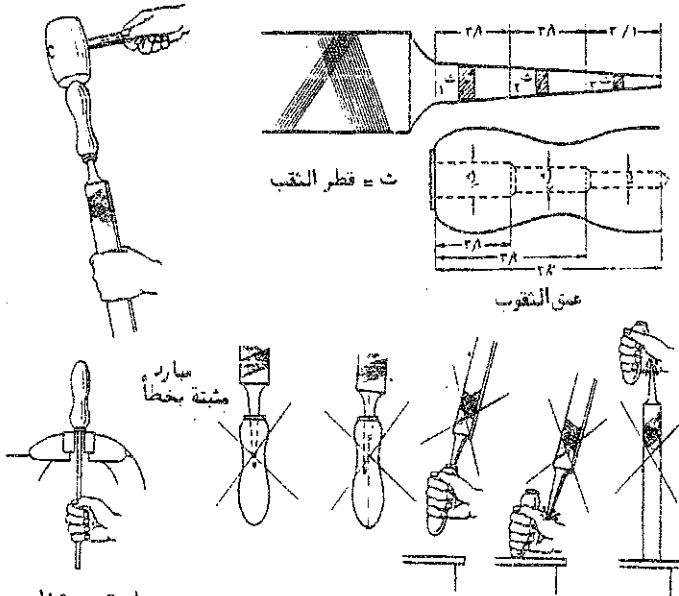

شكل (٤-١)

كيفية تركيب نصاب المبرد

طول المبرد :

يتراوح طول المبرد كمايلي :-

١٠٠م - ١٢٥م - ١٥٠م - ١٧٥م - ٢٢٥م - ٢٥٠م - ٣٠٠م - ٣٥٠م - ٤٠٠م
 ٤٥٠م - ٥٠٠م . وعادة تبرد السطوح الكبيرة بمبارد طويلة والسطوح الصغيرة بمبارد قصيرة .

طول المبرد بالمليمتر												درجات
٥٠٠	٤٥٠	٤٠٠	٣٥٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٢٥	٢٠٠	١٧٥	١٥٠	١٢٥	١٠٠	
عدد الاسنان في البوصة (البوصة ٢٥٤م)												
١٢	١٢	١٦	١٦	١٦	-	-	-	-	-	-	-	خشن
١٦	١٦	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٣٥	٣٠	٣٠		٤٠	٤٠	نصف خشن
٢٢	٢٢	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٥٢	٥٢	متوسط
٣٠	٣٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٦٥	٦٥	ناعم
٤٠	٤٠	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٨٥	٨٥	قطيفة


وكما هو واضح في الجدول فان المبرد الذي طوله ٢٠٠ مم وله ٣٠ سنه في كل بوصة نصف

خشن بينما الذي طوله ٤٥٠ وله نفس عدد الاسنان يكون ناعما .


اختيار المبرد:

يتم اختيار المبرد طبقا للاتى:-

- ١- صلابة المعدن .
 - ٢- سمك الطبقة المطلوبة برادتها .
 - ٢- شكل السطح المطلوب (سطح خشن او ناعم) .
- فاذا كان السمك المطلوب برادته من قطعة التشغيل ٥.٠ مم فاكثر فيجب استعمال المبرد النصف خشن لان المبرد الواحد يزيل طبقة سمكها ٠.٨ - ١.٥ ارمم تقريبا .
- تصنع المبراد عادة من الصلب العالى الكربون بنسبة ٠.٢٥٪ ك وذلك كمايلى:-
- ١- تشكل قطعة الصلب بالحدادة وبالتسخين والطرق الى الشكل والحجم المناسبين ثم تعامل حراريا بالتخمير والتعادل لازالة الاجهادات الداخلية وذلك بوضع القطعة المشككة فى افران .
 - ٢- يتم تشكيل القطعة بين سطحي مستويين بشكل المبرد للتأكد من استقامتها .
 - ٣- تنظف سطوح القطع من الاكاسيد وتسوى بالانجليخ على ماكينة تخليخ خاصة .
 - ٤- تضبط سطوح القطع وابعادها لتطابق اشكال المبراد المطلوبة وذلك ببردها .
 - ٥- تقطع اسنان المبرد بماكينة خاصة لذلك حيثما تحرك السكينه بسرعة كبيرة تتراوح بين ٥٠٠-٧٥٠٠ لفة / دقيقة ويتوقف اختيار سرعة الدق على شكل الاسنان ونوع المبراد ويوضع (شكل ١-٥) اشكال مختلفة لاسنان المبرد كما يوضح شكل (١-٦) كيفية تخليقها .
- وتقطع اسنان المبرد اما قطعاً مفرداً اى مرة واحدة او قطعاً مزدوجاً اى مرتين ويكون حد قطع الاجنة مائلاً على محور المبرد بزاوية تتراوح فى المعتاد بين ٦٥ - ٨٥ درجة مئوية

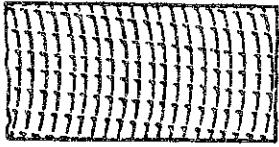


(٤)

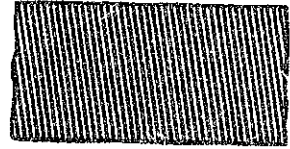

(٩)





(٥)

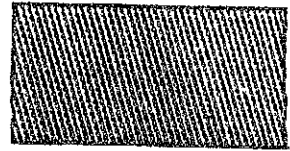

(١٠)

شكل (٥-١) أشكال مختلفة للصفحات المبردة

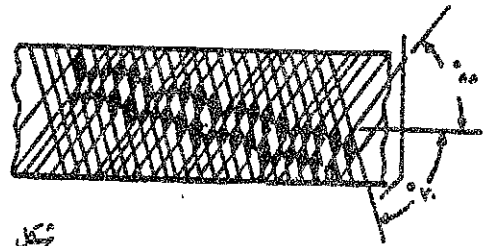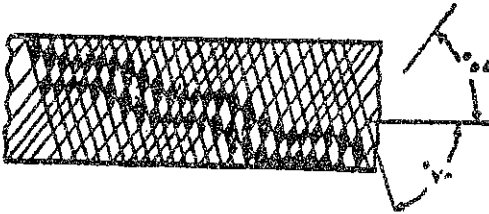

شكل (٦-١) كيفية تحميل الصفحات المبردة

واختيار مقدار هذه الزاوية يتوقف على نوع المبرد واستخدامه • وقد تصل الزاوية السـي

٣٠ درجة في حالة برد الحديد او تصل الي ٩٠ درجة في حالة مبرد قطع النحاس •

وفي حالة القطع المزدوج يعاد قطع اسنان المبرد مرة اخرى بحيث تتقاطع مجارى القطع

الاول مع الثانى ويكون ميل الحد بين (٧٠ درجة - ٨٠ درجة) فتكون لذلك اسنان هرمية

الشكل مرتبة ترتيبا مائلا ببعضها وراء بعض •

٦- يتم معاملة المبرد المقطوع حراريا لتقسيمته بأن يسخن الي درجة حرارة الصلب الحرجة

ثم تسقى أو تبرد في مائل تبريد • كما يجب حماية أطراف اسنانه من اللهب او الفسازات

المؤكسدة اثناء التسخين باستعمال لهب غير مباشر • مع مراعاة ان تكون حجرة التسخين

خالية من الاكسجين • كما يجب ان يترك نصاب المبرد ليينا بدون تقسية •

٧- ينظف المبرد بعد ذلك بنشارة الخشب ثم برشه بغبار رملي خفيف • رمل ناعم جدا للمحافظة

على حدود المبرد •

يجب فحص المبرد بعد تصنيعها للتأكد من :-

١- استقامة المبرد بمقارنته بسطح امامى مستوى •

٢- الخلو من الشقوق : ويتم الفحص بجهر او عدسة مكبرة للتأكد من خلوه من الشقوق التسي

قد تسببها المعاملات الحرارية •

٢- انتظام سطحه والتأكد ان اسنان المبرد بارترفاع واحد حيث يتم ذلك على سطح قطعة مسن

الصلب اللين ويتم فحصه للتأكد من خلوها من الخدوش التي تسببها الاسنان العالية وذلك

بعدسة مكبره •

٤- انتظام صلادة المبرد حيث يتم خدشه وتظهر خدوش في السطح اللينة •

ملاحة المبرد للقطع:

للمبرد عمر قطع حيث تتآكل الأسنان نتيجة لكثرة الاستعمال ويظهر الأسنان المتآكلة لامعة .
وقد تمتلاء الفراغات بين الأسنان بالمواد العريية وينعدم الخلووي وتختفى أحده القطع وبالتالي
لا يؤدي المبرد وظيفته

وفيما يلي مايجب اتباعه للمحافظة على المبرد والعناية به :-

- ١- تستعمل المباد الجديدة فى تسوية سطوح المعادن اللينة سهلة القطع كالنحاس الاصفر
والنحاس الاحمر والالومنيوم والصلب الطرى .
- ٢- بعد استعمالها لفترة فى الأنواع السابقة يمكن استعمالها فى تسوية سطوح المعادن الصغيرة
كالصلب القاسى والزهرالقاسى حيث يستفاد من أسنان المبرد بعد ان تتآكل قليلا فسى
تسوية المعادن الصلدة .
- ٣- يجب مراعاة عدم استعمال المباد الجديدة فى برادة المسبوكات التى لم تنظف جيدا .
- ٤- يتم تنظيف المباد بفرشة من السلك خاصة بذلك ويفضل تغطيتها بطبقة رقيقة من الزينسنت
مباشرة بعد الأتتهاء من استعمالها وتنظيفها من الرايش .
- ٥- العناية بالمباد عند تخزينها وصيانتها .
 - × يراعى عدم تكديسها حتى لا تكسر اسنانها .
 - × يراعى عدم تعرضها للسقوط على مواد صلبة او الدق عليها .
 - × تحفظ فى الملح او الطفل اذا لم يتم لفها بالورق .
 - × يتم تنظيفها وتغطيتها بطبقة خفيفة من الزيت لحمايتها من التأكسد .
 - × يتم استبدال النصاب عند اللزوم .


طريقة تنظيف المبرد :

يتم تنظيف المبرد عقب استعماله بفرشة من السلك لان وجود الرايش بين الأسنان يسدها

ويمنع استمرار عمل المبرد .

ويكون لتجاه التنظيف فى اتجاهي القطع الاول والقطع الثانى للمبرد (١-٧) ويوضح الشكل

طريقة ازالة الرايش فى حالة وجود سدود بين الأسنان بسبب برد المعادن الطرية .

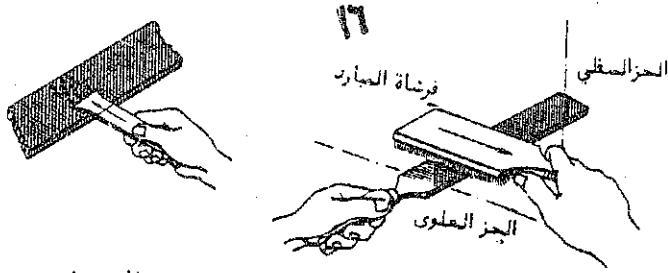


شكل (٧-١) عملية تخطيط المبرد

طريقة قياس تسوية السطوح المبرودة :

- ١- زهرة استواء - انديكتور (لقياس توازي السطوح المبرودة) .
- ٢- العمدة .
- ٣- الزاوية .
- ٤- الميكرومتر للسطوح الناعمة .
- ٥- القدمة ذات الوردية (الباكوليس) .

عدد البرادة :


- تتنوع عدد البرادة فمنها العامة ومنها الخاصة .
- والعامة منها والاساسية - التزجة - المنجلة - المبارد - الشاكوش (صندوق العدة) :
- ١- التزجة : منضدة مشبته جيدا وتستخدم لتثبيت المنجلة .
- ٢- المنجلة : اداة للربط حيث لاتستطيع تأدية عملية البرادة باطراف اصابعنا ولذلك فهي اداة لتثبيت واحكام قطعة التشغيل .
- يجب ان تكون اعلى نقطة في المنجلة بعد تثبيتها على التزجة في مستوى كوع اليد عند ضم اليد الى الكتف طبيعيا .
- ٣- صندوق العدة : يجب التأكد من نظافة العدد المستخدمة مثل المبارد والشواكيش وغيرها وان توضع عدد القياس على قطعة كاو تشوك كي لاتخدش بحيث تكون مرتبسة بالصندوق حسب استخدامها (شكل ١-٨) .

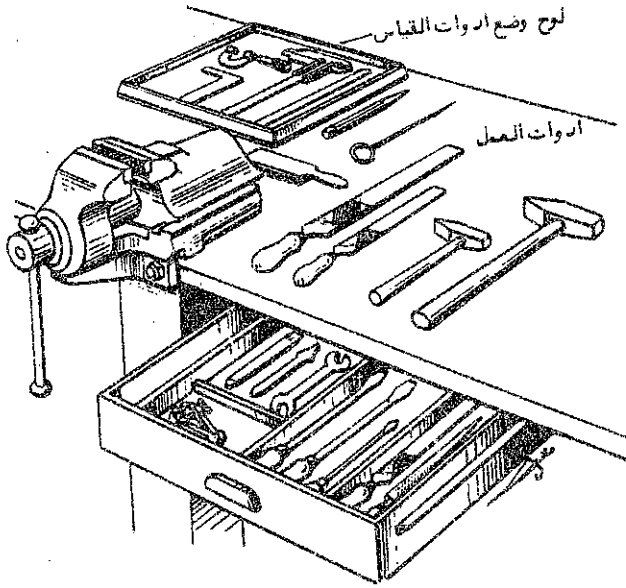


شكل (٨-١) صندوق العدة

عظمية البرادة (شكل ٩-١)

- ١- يجب ان يتحرك المبرد في مستوى افقى تماما اثناء القيام بعظمية البرادة .
- ٢- تميل القدم اليسرى على اتجاه النظر والمبرد بزاوية ٣٠ درجة .
- ٣- تميل القدم اليمنى على اتجاه النظر والمبرد بزاوية ٤٥ درجة .
- ٤- تثنى اصابع اليد اليمنى على نصاب المبرد من اسفل مع احتوائه فى راحة اليد وتمتد الابهام فوق النصاب وتطوى اصابع اليد اليسرى على مقدمة المبرد من اسفل .

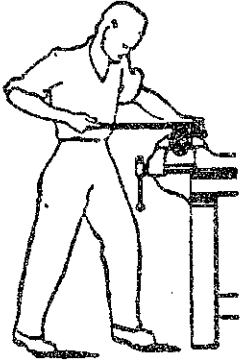


(أ)

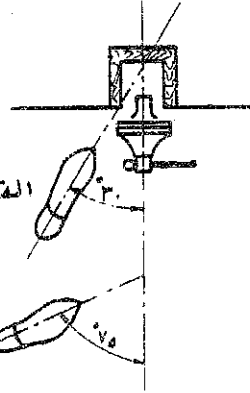


وضع القدمين أثناء العمل على المنقلة

(ب)

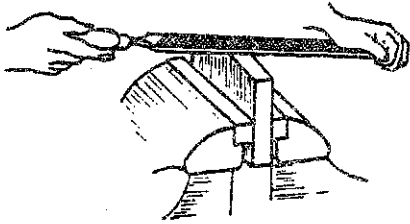

(ج)

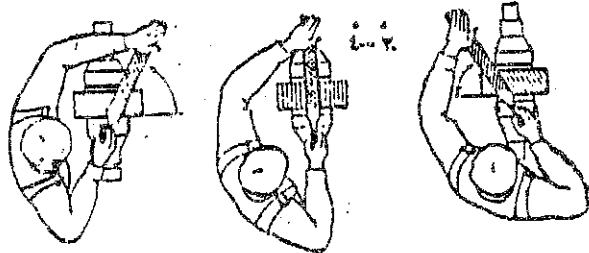

أ، ب : طريقة الوقوف الصحيحة (د)

ج : طريقة صك المبرد

د : اتجاه البرادة

اتجاه القطع



زاوية القطع بأجناس المبرد

شكل (٩-١) طرق البرادة الصحيحة


حركات المبرد: شكل (١٠-١)

أ- الاستعداد : وبأن يميل الجسم قليلا الى الامام بحيث تكون الزراع اليمنى بعميده مأمكس الى الخلف واليد بارترفاع الحفر .

ب - بداية التقدم : تتقدم الجسم بحركة خفيفه بحيث تكون الزراع اليمنى ملتصقة بالجسم بينها الزراع اليسرى مشدودة .





ج - بمتابعة حركة تقدم الجسم السابقة تكون النتيجة انشاء الجسم على الساق اليسرى مستندا على الساق اليمنى .

د- نهاية التقدم : بينما تستمر الزراعان في التقدم يبدأ الجسم في التقهقر وبموجب المبرد السى الخلف دون ان تضغط الزراعان عليه .

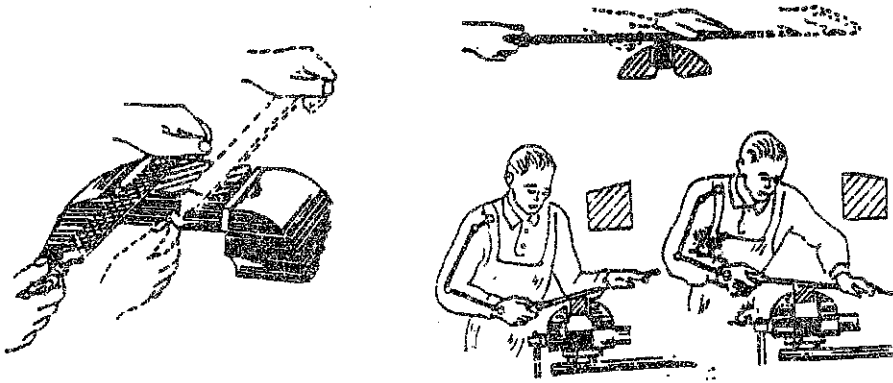

ارشادات عملية : (شكل ١-١١)


- ١- يجب ثبات القدمين في موضعهما .
 - ٢- يتحرك المررد بحركة الذراعين فقط ويسند الجسم على تحريكهما واذا اهتز أعلى الجسم فان المررد يتحرك بحركة انحنائية .
 - ٣- يجب الاتضغظ على المررد الا اثناء حركة التقدم .
 - ٤- يرعى ان يكون معدل اشواط المررد من ١٥ الى ٥٥ شوطاً في الدقيقة .
- التدريب العملي على عملية البرادة باستعمال قطعتين من الصاج سلك الواحد من ٣-٥ مم وتوضع القطعتين على المنجلة بينهما قطعة من الخشب سلك ٥٠ مم .

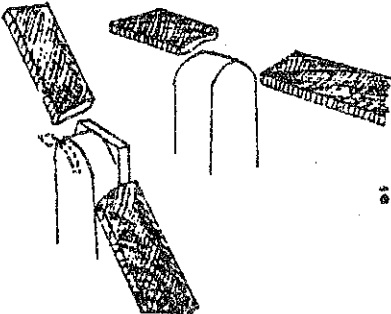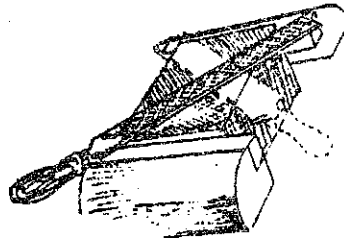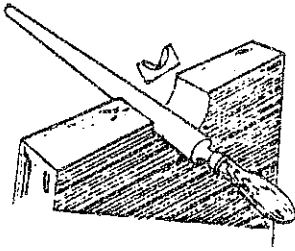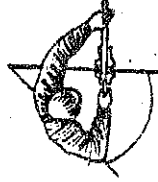

شكل (١-١١) أشكال مختلفة للبرادة


المنجلة اساسا عبارة عن فكين يتحرك احدهما حركة طولية تجاه الاخر ليمسك بقوة على الشغلة المراد تثبيتها . وهى ذات اشكال ومقاسات مختلفة منها منجلة التزجه ومنجلة الماكينة (المستخدمة لمسك الشغلة على الماكينة) .

منجلة التزجة: وتصنع عادة من الزهر على الجودة لتتحمل قوة الربط اما الفكين فيصنعان من الصلب المقسى . ويلاحظ انه مشرشر من سطح التلامس مع الشغلة للتثبيت الجيد . وعند استخدامها فى مسك شغلة لينة يجب وضع شريحة لينة بينه وبين سطح الشغلة والفكين لتلاشى تلقى سطح الشغلة وشكل (١-١٢) يوضح الشكل العام للمنجلة .

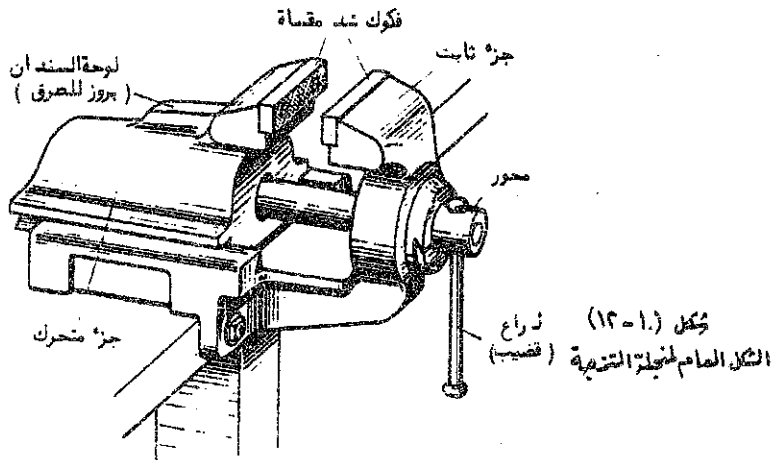



منجلة المواسير: وهى التى يستخدمها السباكين لاجراء عمليات التشغيل للمواسير وهى موضحة بشكل (١-١٣)

٤٢

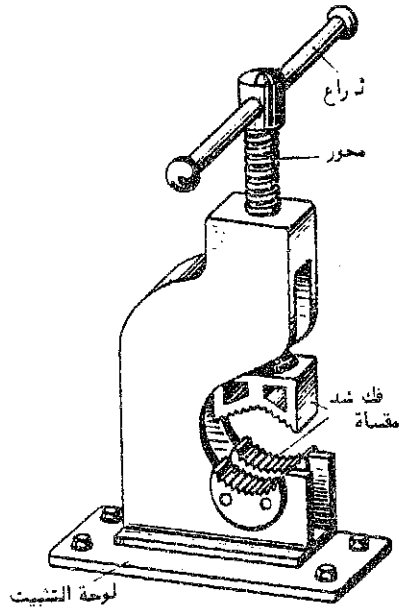


شكل (١٣-١)
منجلة السباكين (الماليم)

المنجلة المساعدة : وهي وسائل لتثبيت الشغله أو الاجزاء لاجراء عملية ما عليها وهي شبه عدة يدوية متحركة . كما هو واضح في شكل (١٤-١)

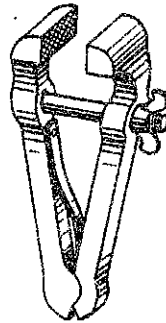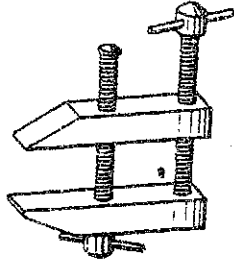

شكل (١٤-١)
مناجل مساعدة

المناجل الحديدى : وتستخدم فى ورش الحدادة شكل (١-١٥)

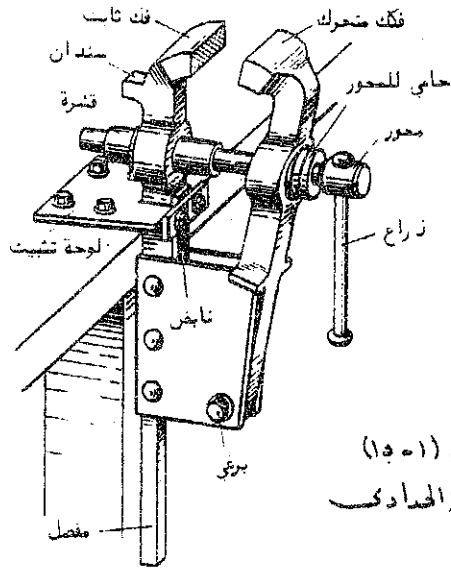


شكل (١-١٥)
المناجل الحديدى

صيانة المناجل :

- ١- تحفظ دائما نظيفة جدا .
- ٢- بعد الاستعمال يجب ربط قطعة من الخشب بين الفكين .
- ٣- يشحم القلاووظ على فترات منتظمة .
- ٤- يلاحظ فك وتركيب وتنظيف مبيت العمود واللولب مره كل ثلاثة اشهر .
- ٥- نجنب الطرق بالشاكوش على : أ- المقبض حتى لا ينثنى .
ب - الفكين .

٢- عملية النشر


النشر عبارة عن عملية فصل المعادن بعضها عن بعض بواسطة مقاطع متعددة تشكل جميعها ما يسمى بصفيحة المنشار وتحدث هذه العملية عن طريق تحريك المنشار في اتجاه الضغط ذهابا وايابا وتتم اما يدويا او آليا . ويجب مراعاة ان تكون حركة القطع مع حركة الضغط . وتعتبر عملية النشر اساسية في عمليات البرادة والمخيمات البسيطة فهي تجهيز واعداد لعمليات أخرى . ويوضح شكل ١٦-١ اتجاه الضغط واتجاه القطع . وتتم حركة القطع ذهابا وايابا كما في النشر اليدوي او تكون مستمرة كماكينات الشريط والاصينية

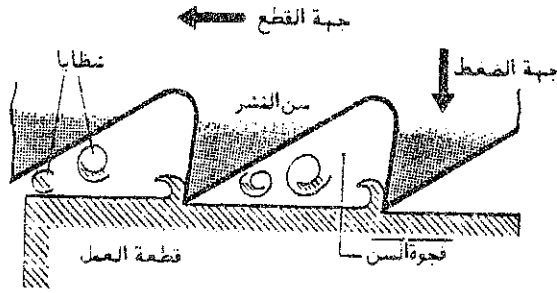

شكل (١٦ - ١)

١- المنشار اليدوي :

يوضح شكل ١٧-١ الاجزاء المكونة للمنشار وسلاح المنشار يعتبر أهم جزء فيه لانه هو

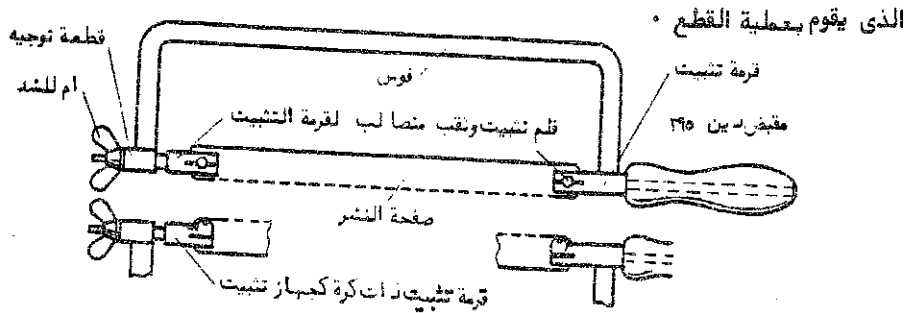

شكل (١٧ - ١)

خامة سلاح المنشار : يصنع من رقائق صلب العده المقسى حراريا والمراجع ومن الأفضل ان تقسى

منطقة الاسنان فقط وذلك لأطالة عمرها وحمايتها من الكسر .

ابعاد اسلحة المنشار: في الغالب تكون ابعادها متفق عليها وباطوال محدده بمعرفه المنتجين

لها وفيما يلي بعض المقاسات (من السوق) :

الطول : ٢٠٠-٢٥٠-٣٠٠ مم (٨-١٠-١٢) .

العرض: ١٢٥ مم (١/٢) - التخانة ٢٥ مم .

خطوة اسنان المنشار: تقاس بالمليمتر وتكون عبارة عن المسافة بين نقطتين متقابلتين تلي سنتين

متجاورتين وعادة يعرف سلاح المنشار بعدد الاسنان في البوصة الطولية

شكل (١-١٨) وذلك بجانب طوله وفيما يلي بعض الامثلة نوضح العلاقة

بين عدد الاسنان في البوصة الطولية والخامات المستخدمة فيها :

١٤- سنة/بوصة يستخدم في قطع الصلب اللين - الالمونيوم - النحاس . . .

بتخانة ٢٥ مم فأكثر .

١٨- سنة / بوصة يستخدم في صلب عالي الجودة . . . بتخانة من

٢٥-٥ مم .

٢٤- سنة / بوصة يستخدم في المواسير والمقاطع الصغيرة بتخانة من


٢ : ٦ مم .

ويجب ان تكون الاسنان بها تخلص جانبي لكي يمكنها الاستمرار في القطع دون ان تنكسر


أو هو مايعنى وجود تغليج اسنان المنشار اى ثنى قليلا واحدة مائلة لليمين . والثانية مائلة للييسار

حتى يكون عرض الشق المطبوع اكبر من سمك السلاح حتى لا يختنق . وقد يكون التغليج تموجي .

شكل (٢-١) .

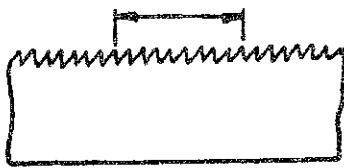

عدد الأسنان/ البوصة

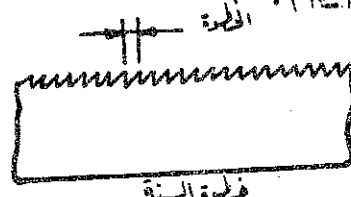

فلجة السنة


— ٢٢ سنة / بوصة يستخدم في المواسير الرقيقة المقاطع اكثر دقة بتخانة ٤ مم فأقل ونستطيع نقول يجب الا نقل تخانة المعادن المراد قطعها عن مقدار خطوتين من الاسنان ويمكن اعتبار ذلك قاعدة عامة .

اما في حالة الاضطرار لقطع معدن اقل من خطوتين فيمكن استخدام ساندتين خشب للشريحة المراد قطعها ويوضح (شكل ١٩-١ ، ٢٠-١) زوايا اسنان المنشار :


أ - زاوية الخلوص وتتراوح بين 30° - 33°

ب - زاوية السن وتتراوح بين 50° - 55°

ج - وزاوية الجرف وتتراوح بين 50° - 70° ويمكن ان تكون زاوية الجرف سالبة اوصفر وذلك في حالة المعادن العالية الصلادة .

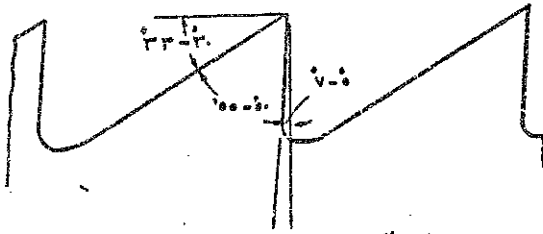


شكل (١٩-١) زوايا سلاح المنشار

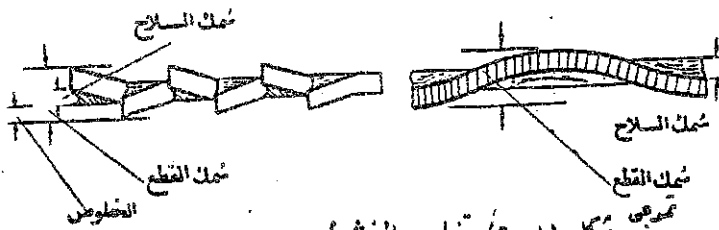

شكل (٢٠-١) تفليج المنشار


طريقة الاستخدام : شكل (١-٢١)

- ١- يتم مسلك المنشار من المقنن جيدا باليد اليمنى ونهايته باليد اليسرى .
- ٢- يجب التأكد من ان اتجاه اسنان القطع للسلاح تقوم بالقطع اثناء حركة المنشار للامام فقط .
- ٣- يجب أن تبدأ في عملية القطع بمشاوير قطع قصيرة مع ضغط خفيف على الشغله حتى يتسم انشاء مجرى للسلاح .
- ٤- تبدأ في زيادة المشوار وايضا الضغط حتى يصل المشوار بطول السلاح كله ولكن في حدود ٤٠ مشوار في الدقيقة .
- ٥- يراعى أن يكون الضغط على المنشار في مشوار القطع فقط .
- ٦- بعد حوالي دقيقة من بداية النشر يشد سلاح المنشار حيث أن حرارة التشغيل تجعله يتمدد وتعرضه للكسر .

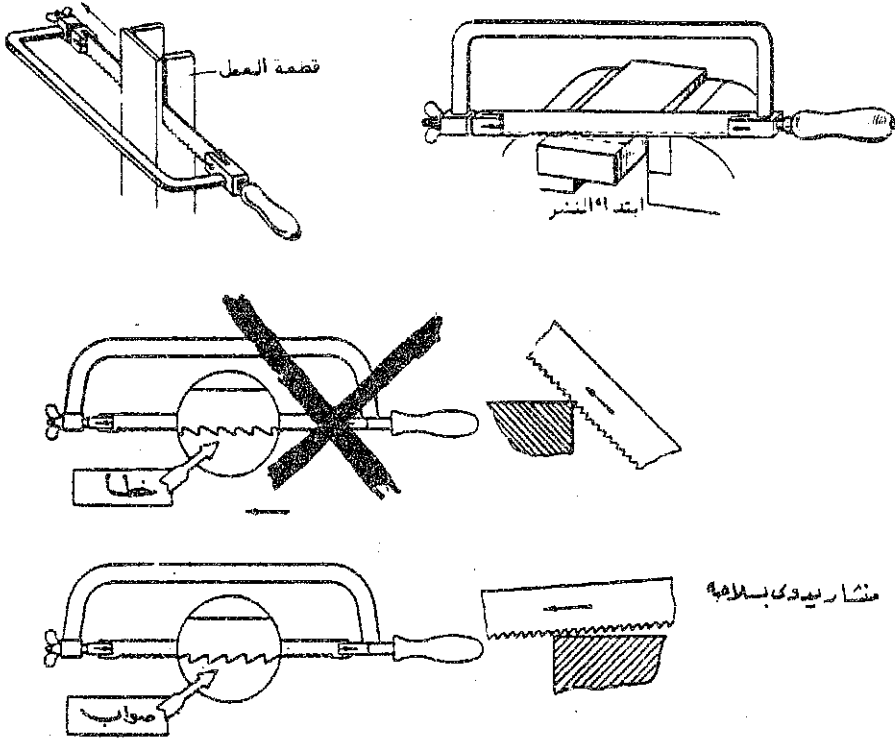

ثانيا : عملية النشر الآلي :


يجب اولا اجراء عملية التجهيز بما يناسب نوع الماكينة والشغلة ثم نختار صفيحة المنشار المناسب ويتم النشر كما هو موضح بشكل (١-٢٢- أ) ويجب ايضا مراعاة انه في حالة استخدام ماكينة المنشار الصينية لا بد من ظهور الصفيحة فوق سطح الماكينة لنتمكن من اجراء عمليات الضغط على قطع التشغيل كما هو موضح بشكل (١-٢٢) ثم نضبط السرعة وتكون قابلة للتغيير فسى جميع الالات الحديثة .

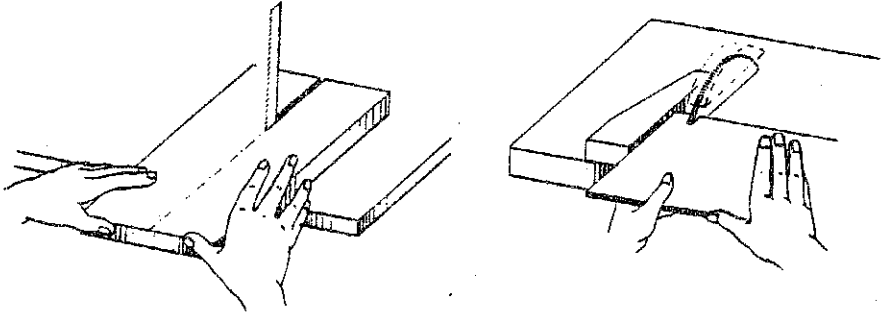

شكل (١-٢٢)

كما يوضح شكل (٢٣-١) نوع من انواع صفائح المنشار الاسطوانيه .
وتنقسم ماكينات النشر الى نوعين رئيسيين الاول فيه عملية القطع منقطعة (الترددي)
والثاني مستمر (الشريط والصينية) :

- ١- ماكينة المنشار المتردد: يمكن ان يكون القطع في مشوار الدفع والجذب .
- ٢- ماكينة الصينية : تحدث قطع مستمر ومنتظم حيث التغذية اتوماتيكية وسرعات القطع قابلة للتعديل حسب الحاجة وسعدين السلاح .

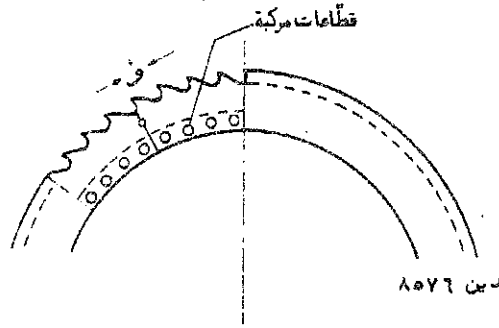


شكل (٢٣-١)

- ٣- ماكينة الشريط: تشمل على جهاز كهربائي للحام الشريط وتخليخه ومجهزة ايضا بجهاز تبريد .
وعموما يجب ان يُنزل سلاح المنشار بعيداً عن مكان القطع في مشوار الرجوع
وذلك باستخدام وسائل ميكانيكية او هيدروليكية ويوضح شكل (٢٤-١) الانواع
الثلاثة .

واستخدام الماكينة ضروريا خاصة عند عمل فتحات داخلية وسرعاتها من ١٥ متر / دقيقة -

١٥٠ م / دقيقة .

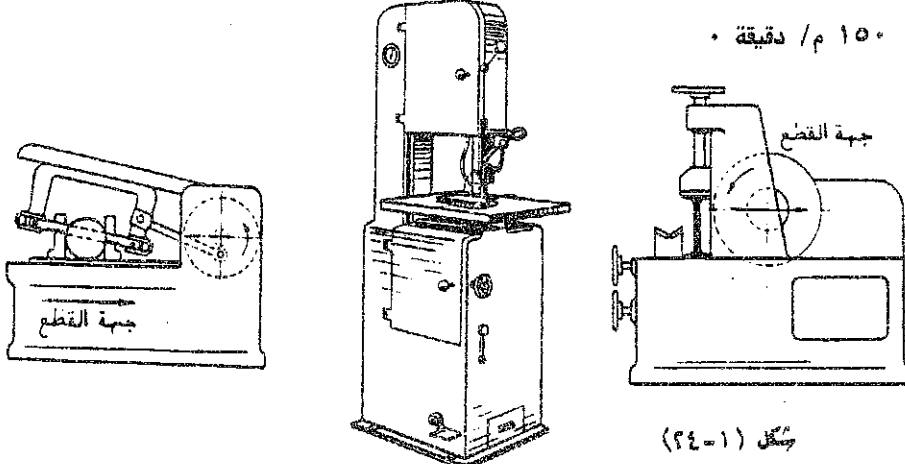


شكل (٢٤-١)

٣- عملية التآجين

عملية التآجين عبارة عن قطع الزيادات أو قطع الألواح أو فتح المجارى أو فصل قطعة من المعدن بواسطة الأجنة .


الأجنة:

تعتبر اصل كل الآلات القاطعة ويوضح شكل (٢٥-١) أوجه الشبه بين الاجنة وآلة القشط أو الخراطة وهي آلة يدوية حادة تستخدم في قطع المعادن باستخدام الشاكوش للطرق عليها .

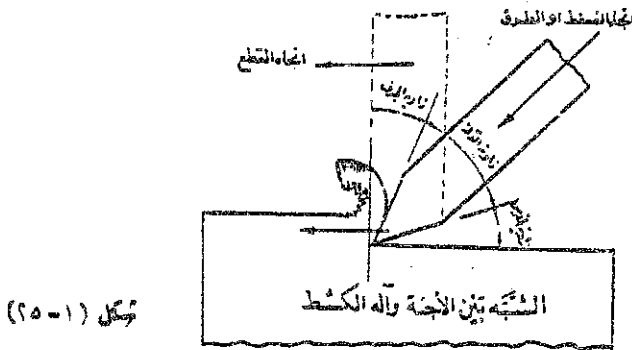


وهي عبارة عن قطعة من صلب العدة معالجة حراريا لتستطيع الرأس تحمل الطرق دون تكسير بالإضافة الى أن حدها القاطع يجب أن يكون مقس ومسنون ليسهل عملية القطع بكفاءة كما هو موضح بشكل (٢٦-١) وتتكون من :-

١- الحد القاطع ٢- الجسم ٣- الرأس

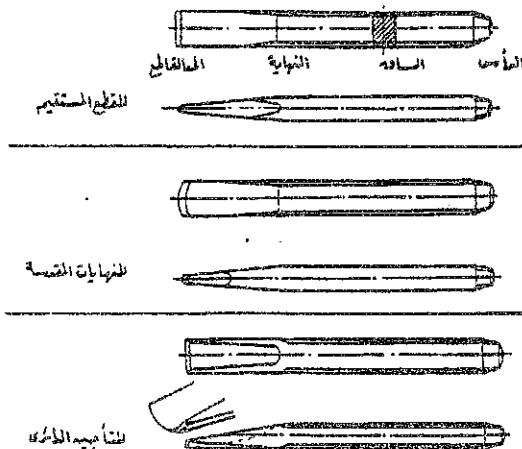

ويجب ان تكون بطول يسمح للمعامل بحرية مسكها بيده كما هو موضح بالشكل (٢٧-١)

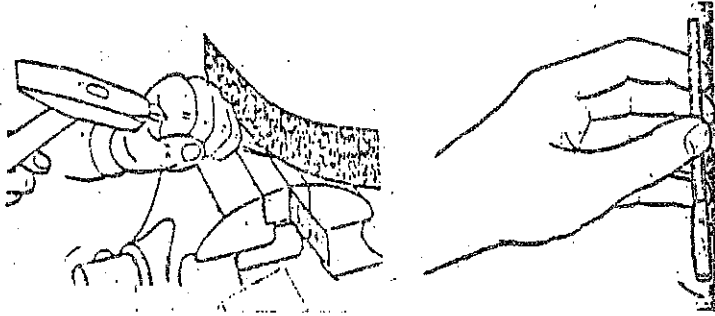

شكل (٢٧-١)

وسنسرده فيما يلي بعض انواعها : شكل (٢٨-١)

الاجنة العريضة : وهى ذات حد قاطع عريض ويفضل ان يكون منحينا عند طرفيه لكي لاتنحوس في المعدن اثناء عملية القطع فيخدشه ويستخدم هذا النوع في عملية القطع

الكبير او تسوية السطوح العريضة .

قلم اجنسة : ويكون حده القاطع اطول بقليل من عرض الاجنة ليكون له خلوص جانبي ($\frac{1}{8}$ بوصة) ويستخدم هذا النوع في فتح قنوات ذات عرض بسيط وعمق كبير نوعا ما

(مشقبات)

قلم اجنة ظفر : وتستخدم في قطر مجارى الزيت في كراسى محاور الدوران وماشابه ذلك.


قلم اجنة مربع : ويستخدم في تسوية أركان الزوايا الداخلية اوفى قطع قنوات ذات مقطع على شكل

مربع

قلم اجنة بشكل خاص : يتم تشكيل الحد القاطع في هذا النوع تبعاً لمقطع الشغلة المراد تشغيلها



بالاجنة والشكل (٢٨-١) يوضح مثال لقلم اجنة يستخدم في ازالة

الرايش .

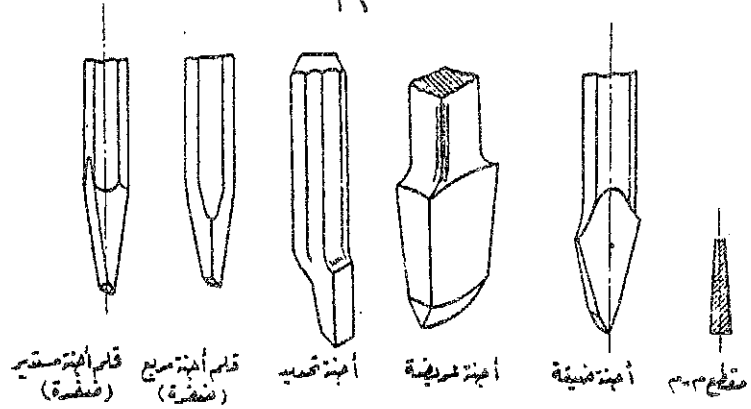

شكل (٢٨-١) أنواع الأجنات المختلفة


ويبين شكل (٢٩-١ أ، ب) عملية تأجين خطأ بسبب عدم مناسبة زاوية الميل اما اذا كانت زاوية الميل صحيحة يكون الرايش في هذه الحالة مستمر وعملية التأجين مضبوطة ولذلك ينتج عنه سطح مستويا كما هو موضح شكل (٢٩-١ ج)

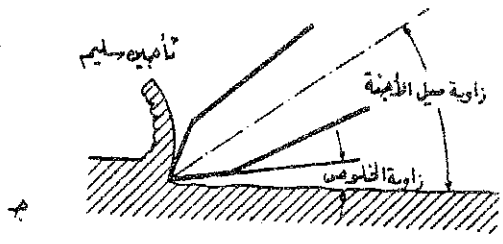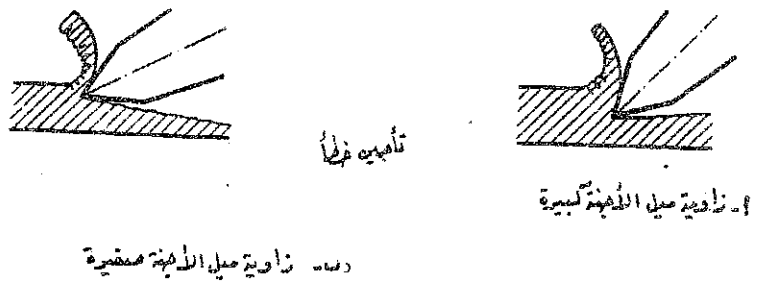


شكل (٢٩-١)

طريقة استخدام الاجنة :


- ١- يجب استخدام حاجز واقي يوضع امام المنجله اثناء عملية التآجين لتفادي الرابيش المتطاير
شكل (٣٠-١)
- ٢- من الافضل ان يقوم العامل بلبس نظارة واقد اثناء عملية التآجين .
- ٣- عند اجراء عملية تآجين لسطح مستو عريض يتم تقسيمه الى عدة اقسام متساوية ولتسهيل العملية يتم تآجين قسم ويترك الاخر وهكذا ثم بعد ذلك يبدأ بازالة القسم الثاني حتى يتم الحصول على سطح مستو (شكل (٣١-١)
- ٤- في حالة تفريغ جزء داخلي من سطح يتم ثقبه بجمدة ثقوب جانبية بحيث تكون مناسبة وذلك بعد اجراء عملية الشنكرة كما هو موضح بشكل (١-٣٢) وتتم عملية التآجين في هذه الحالة باستخدام اجنة محدبة تتم بواسطتها ازالة المسافات بين كل ثقب وآخر حتى تنتهي لصحة السطح على التفريغ المطلوب تبعا للشنكرة كما هو موضح بشكل (١-٣٢ب) .
- ٥- في حالة ازالة معدن من على قطعة معدن او قطع معدن سميك تستخدم اجنة ذات قاطع مناسب كما هو موضح بشكل (١-٣٣) .

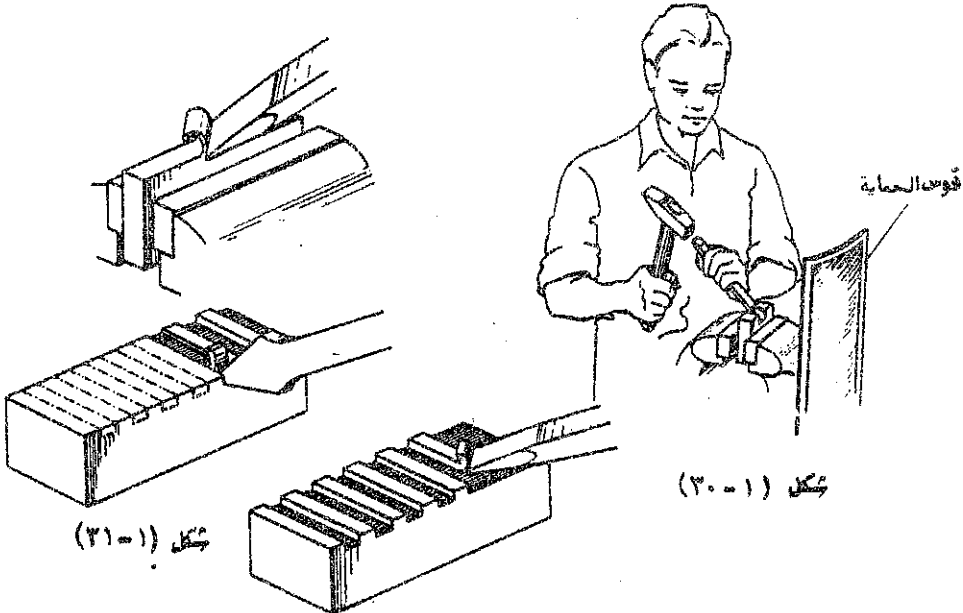

يتم سنها بحجر تجليخ مع مراعاة ان تتحرك بعرض الحجر لتجنب عمل مجرى في الحجر
بالاضافة الى انه يجب ان تسند الاجنة بالزاوية الصحيحة على ساند العدة الخاص بحجر التجليخ
مع ضبط الساند بحيث يعطى اقل خلوص ممكن ثم تجليخ رأس الاجنة الى شكلها الاصلى بمسند
عملية السن كما هو موضح بشكل (٣٤-١)

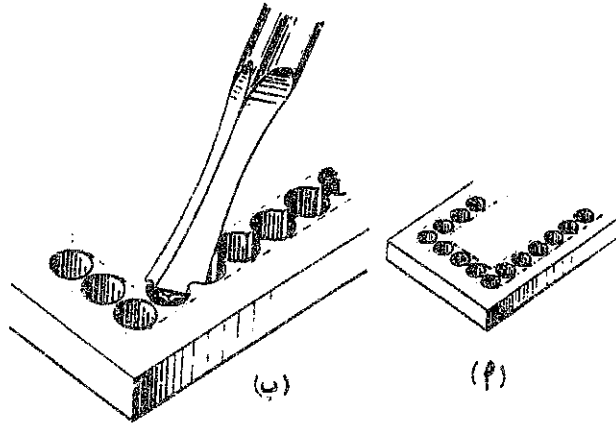

شكل (٣٤-١)

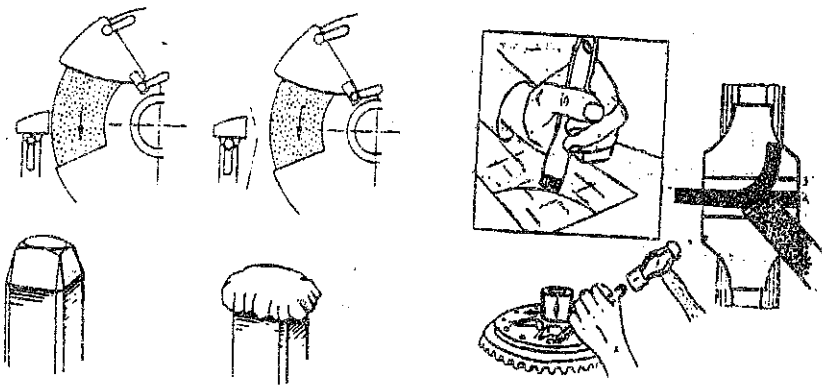

شكل (٣٤-١)

شكل (٣٣-١)

صناعة الاجنحة:

قطعة من الصلب الكربوني (صلب العدة) يتم تطريقها وتشكل على الساخن وتجري عليها عملية الذنسية ثم تجلخ أوتسن حسب الطلب وبراعي عند سنها استعمال سواكل التبريد .
وتختلف زوايا القطع بالاجنات تبعا لنوع المعدن المطلوب قطعه كما تختلف ايضا درجة حرارة مراجعتها تبعا لذلك بالاضافة الى أن سمك وحجم الاجنة يجب أن يتناسب مع شكل ونسوع المعدن المقطوع فمثلا يصل سمك طرف الاجنة المعريضة التي تستخدم في قطع الالمونيوم السمي $\frac{1}{16}$ بوصة .

والجدول التالي يوضح العلاقة بين زوايا الاجنات المختلفة ودرجة مراجعتها اللازمة عند قطع المعادن المختلفة

زاوية الاجنة ع	درجة حرارة المراجعة	المعدن المقطوع	ملاحظات
٦٥ - ٧٠	٢٣٠ س قش باهت	صلب مسبوك	تتراوح زاوية الخسوس
٦٠	٢٣٠ س قش باهت	زهر	بين ٣ ، ١٠
٥٥ - ٥٥	٢٤٠ س " غامق	صلب طرى او حديد	وتقدر حسب موضع
٥٠	٢٨٠ س ارجواني	نحاس افسر	وميل الاجنة بالنسبة للمعدن
٤٥	س ارجواني	نحاس احمر	
٣٠	٢٨٠ س ارجواني	الومنيوم	

ويجب مراعاة زوايا القطع في الاعمال العادية وهي:

زاوية الخلوص = 10°


زاوية الجرف ج = 20°

زاوية الاجنمة = 60°

زاوية القطع = ع * ح = 70° راجع شكل (٢٥-١)


١- اذا كانت زاوية الخلوص اقل من 10° يكون السطح الناتج عن التأجين كما هو موضح بشكسل

(٢٥-١) واذا زادت عن 10° يكون السطح الناتج كما هو : بشكسل (٢٩-١)

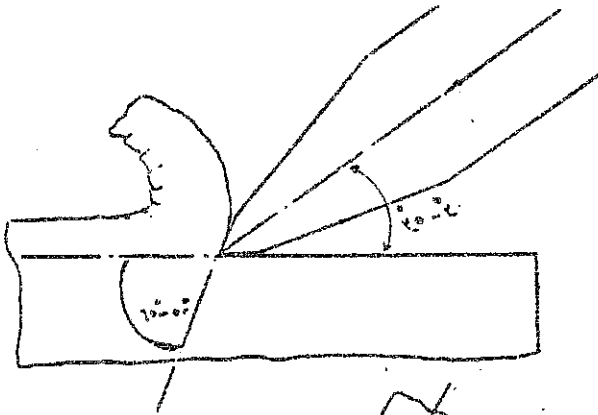

شكسل (٢٥-١)

- زاوية ميل اللمبة
- زاوية القطع في اللمبة

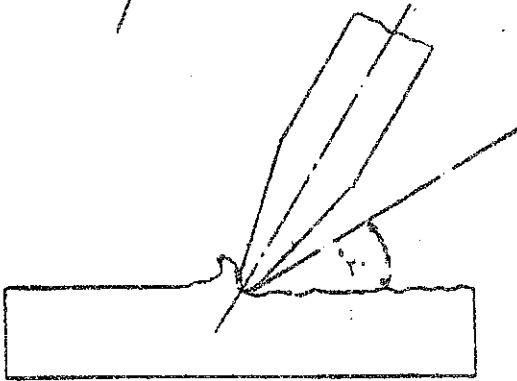

نتيجة الخطأ في ميل اللمبة
أثناء التأجين

المشغولات المفروضة بعد القطع بالاجنة :

العيب	السبب	العلاج
السطح الناتج مسطح	زاوية ميل الاجنة اثناء القطع خطأ (أكبر أو اصغر من اللازم شكل (١-٢٩٠))	يعدل وضع الاجنة اثناء القطع بها الى الزاوية الصحيحة
حرف المعدن مكسور عند نهاية التأجين	لم يستعمل الطريقة الصحيحة فسي التأجين .	يراعى عند الوصول الى نهاية القطع أن يغير اتجاه القطع
جوانب المجارى المقطوعة منحرفة	قلم أجنة ليس به خلوص جانبي .	تستعمل قلم اجنة له خلوص جانبي
الحرف المقطوع باللوح المعدني ليس مستقيماً	الاجنة لا تتبع القطع السابق لها	يوضع حرف الاجنة في القطع السابق
حرف اللوح غير مستقيم بعد قطع الدوائر والمخربعات	استعملت اجنة عادية عريضة	تستعمل اجنة لها حصد قاطع مستدير .

الوقاية اثناء استعمال الاجنة :

- ١- يجب مراعاة قوة تثبيت الهاكوش مع الرأس وهذا حتى لا تنطلق اثناء الطرق وتصيب العامل
ومن حوله .
- ٢- بعد استعمال الاجنة مدة تجد أن حد الاجنة قد تقلط وتكون شكل يشبه الى حد كبير
شكل (عشب الخراب) احترس من هذا وأزل هذه الزوائد اولا بأول بواسطة المبرد لان هذه
الزوائد تتكون تحت تأثير الطرق العنيف فتتكون بداخلها اجهادات عالية فاذا ما انكسرت احدى
هذه الزوائد فانها تنطلق بقوة وقد تسبب حادثا مؤلما .
- ٣- احترس عند نهاية القطع عند حرف القطع فقد ينكسر وينطلق ويصيب زميلك الواقف بجوارك
ويستحسن استخدام شبكة سلك واقية .
- ٤- استعمل النظارة الواقية أن أمكن واستعمل شبكة واقية تثبت بجانب المنجلة حتى تحافظ
على زملائك من الرايش المتطاير اثناء العمل .
- ٥- احترس على اصابع يديك اليسرى اثناء الطرق وبستعمل البعض قطعة واقية من الكاوتشوسوك
ولكن هذه الطريقة غير مستحبة اذ أن العامل الماهر لا يخطئ اثناء الطرق مادام يستخدم
الطريقة الصحيحة ومادام متأكد من نفسه ويكفي أن نعلم أن بعض العمال الذين يتدربون
في مراكز التدريب في بعض البلاد الاوربية يستخدمون الاجنة والهاكوش واعينهم معصوبة .

السنيك:

هذه الآلة التي سنشرحها في هذا الجزء هو النوع المستعمل على الماكينات . وهناك انواع
كثيرة من السنيك ولكل نوع من هذه الانواع استعماله الخاص ويعتبر السنيك من الالات النافعة
التي تستخدم في اغراض كثيرة وذلك يتوقف على مدى ذكاء العامل ومدى خبرته .

الانواع :

سنيك عدل : شكل (٤٦-١) وهو خاص باخراج التيل من اماكنها او ادخالها فيها ولهذا فيجب أن يكون قطره اقل من قطر التيلة بمقدار صغير كما يجب ان يكون طوله اكبر من طول التيلة حتى يتمكن من اخراجها .
ولما كانت التيل المستعملة ذات اقطار مختلفة لهذا فيستحسن ان يكون لدينا مجموعة كاملة من السنايك ذات اقطار مختلفة لتناسب مختلف المقاسات في التيل .



شكل (١-٣٦) سنيك عدل

سنيك مسلوب :

شكل (٣٧-١) وهو النوع المستعمل في اخراج الخوابير المسلوقة من الاجزاء الميكانيكية وله طرف مقعر قليلا حتى لا ينزلق من على الخابور اثناء الطرق عليه ولهذا السنيك استعمالات اخرى فمثلا في اعمال النجارة في حالة اذا اردنا ان نجعل رؤوس مسامير في مستوى منخفض عن سطح الخشب يستعمل السنيك لهذا الغرض .



شكل (١-٣٧) سنيك مسلوب

سنبك جلب:

 
شكل (٣٨-١) ويستعمل لاجراج الجلب أو ادخالها في اماتها ولهذا فيجب أن يكون له قطرين القطر الصغير اقل من القطر الداخلي للجلبة أو مساويا له مع وجود بعض الخلوص . والقطر الكبير اقل بقليل جدا من القطر الخارجي للجلبة . وعند الاستعمال توضع تحت الجلبة قطعة بها ثقب اكبر من الجلبة . ثم يدخل الطرف الصغير للسنبك في تجويف الجلبة ثم يطرق على السنبك فتخرج الجلبة وتسقط الى اسفل .



شكل (٣٨ - ١) سنبك هباب


سنبك ضبط :

شكل (٣٩-١) ويستعمل لضبط مركز ثقبين في قطعتي تشغيل . مثلا في لوحين مطلوب ربطهما بالبرشام أو بمسامير قلاوظ وصواميل . وهذا السنبك له طرف مدبب مسلوب طويل ويوضع في الفتحة المشتركة بين الثقبين ثم يحرك باليد بضبط جانبي حتى ينطبق الثقبين تماما . وهذه الآلة نافعة جدا في عمليات بناء القزانات ومستودعات السوائل .



شكل (٣٩ - ١) سنبك ضبط

ويستعمل السنك احيانا في عمليات القطع أي لعمل ثقب في الالواح الرقيقة وخصوصا
 من المعادن الطرية (السهلة القطع) فمثلا عندما نريد ثقب لوح رقيق من الصلب يتعدر ذلك
 على ماكينة المثقاب اذ انه يحتمل كسر البنية وفي نفس الوقت يكون الثقب الناتج غير صحيح
 الاستداره وله حواف مشرشرة . لهذا يستحسن في مثل هذه الحالة أن يوضع اللوح فوق لوح من
 الرصاص ثم تحصر سنك بمقاس القطر المطلوب ثم نضعه في موضع الثقب ويدق عليه بالمطرقة .
 وهذه الطريقة ممكنه في الالواح الرقيقة جدا اما اذا كان اللوح سميك بعض الشيء يستحسن استعمال
 الطريقة المبينه بالشكل (٤٠-١) وذلك باستعمال فكين بهما ثقيبين علي محور واحد واكبر من
 قطر الثقب المطلوب بمقدار صغير جدا يسهل تحريك طرف السنك داخل احد هذين الثقيبين
 وبحيث يخرج القرص المقطوع من الثقب الاخر وهذه الحالة يمكن اعتبارها حالة قطع بالقص .

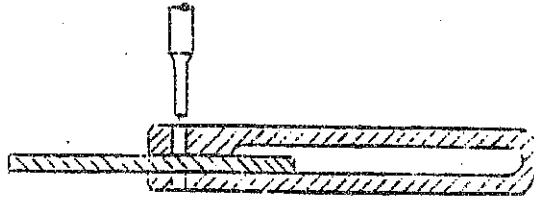

شكل (٤٠ - ١) اسطحة بسيطة لعمل ثقب برأية سنك يدوي

اما السنك المبين بالشكل (٤١-١) فيستعمل لقطع الاقراص الدائرية والورد من المعادن
 الطرية أو الجلد أو القماش . وعند قطع وردة بواسطة هذا السنك تقطع الدائرة الداخلية اولا ثم
 الدائرة الخارجية وذلك حتى لا يتشوه شكل الوردة اذا حدث العكس .



شكل (٤١ - ١) سنك لقطع الدوائر والورد (الحلقات)

التزقيم:


فكرة عن التزقيم :- لما كانت هناك مشغولات متنوعة في الصناعة • خاصة في الوحدات التي تحتوي على اجزاء كأنواع العدد المختلفة مثلا • لذا كان ضروريا تهييز هذه المشغولات بواسطة عمليات التزقيم •

التزقيم بالختم : تستعمل هذه الطريقة للمشغولات القليلة الهمية وكذلك قطع التشغيل التي لا تتلف دقتها من الختم • والتزقيم يتم يدويا أو بآلة مكبس • وفي الانتاج المتكرر تستعمل ماكينات تزقيم من انواع مختلفة والختم عبارة عن منشور من الصلب شكل (٤٢-١) وهو على شكل سنبل بطرفه الرقم أو الحرف أو الشكل المطلوب ختمه بشكل بارز منعكس ويختلف حجم الرقم أو الحرف حسب حجم قطعة التشغيل • وتضع الاجسام بارقام حجمها كالآتي :

٥٠-١٥٠-٢٥٠-٣٥٠-٤٥٠-٥٥٠-٦٥٠-٧٥٠-٨٥٠-٩٥٠-١٠٥٠-١٥٠٠ مم •

ويلاحظ ان قطع التشغيل الاسطوانية الشكل تختم بحروف حجمها مناسب لقطر قطع التشغيل كما هو واضح بالجدول :-

١٠٠-٦٠	٦٠-٣٠	٣٠-٦	٦-٣	لغاية ٣	قطر قطعة التشغيل بالمليمتر
٨	٥	٣	٢	١	حجم الحرف بالمليمتر

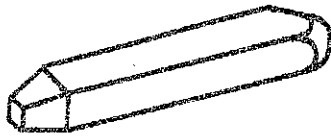

شكل (٤٢-١)

ملاحظات هامة في عملية الترقيم :

- ١ (المشغولات الاسطوانية الشكل تثبت على مساند مثلثية (√ بلوك)
- ٢ (يصح الختم مرة اخرى في حالة عدم وضوح اثره .
- ٣ (محظور استعمال الاختام للمشغولات المعاملة حراريا (عملية تقسية) تلاشيا لتلف الاختام .

ولا بد من متابعة الخطوات الآتية عند الترقيم اليدوي بواسطة الاختام :

- ١ (تجهيز الادوات الخاصة بالترقيم مثل زهرة من الحديد الزهر - علبة الارقام والحروف الجاكوش المناسب .
- ٢ (توضع خطين شنكار على قطعة التشغيل المسافة بينهم تساوي ارتفاع الرقم أو الحرف .
- ٣ (يضبط الختم عموديا على قطعة التشغيل باليد ويختم الحرف بتأثير طرق الهاكوش ويراعى أن يكون الطرق مناسب ومتساوي لجميع الاختام .
- ٤ (يراعى تساوي المسافات بين الحروف والارقام عند الترقيم .
- ٥ (بعد الترقيم تزيل الحواف البارزة بواسطة مراد ناعم .

الفصل الثاني العلام والشكيرة

الشكيرة (الملام) :

عندما يراد اجراء عملية تشغيل على قطعة من المعدن الخام لاعدادها لغرض مايجرى عليها عملية الشكيرة • وهى عبارة عن عملية نقل الابعاد والزوايا والدوائر والثقوب الموجودة على الرسم الهندسى الخاص بالجزء الى الخامة ليتم تشكيلها بالورشة لانتاج هذا الجزء طبقا للرسم • مع مراعاة ان عملية الشكيرة لايمكن الوصول بها الى دقة عالية •

كيفية الحصول على نقطة الالتقاء لبدء عملية الشكيرة :

- ١- يتم برد احد سطوح الشفلة بردا عدلا تماما •
- ٢- يتم برد سطح آخر برد عدل بحيث يكون عموديا على السطح الاول •
- ٣- يتم برد سطح ثالث أيضا برد عدل بحيث يكون عموديا على السطحين الاول والثانى •
- ٤- يكون نقطة الاسناد هى الركن الذى يلتقى فيه السطوح الثلاثة ومنها يبدأ قياس وشكيرة الشفلة كما هو موضح بشكل (٢-١) •



عدل (٢-١) كيفية الحصول على نقطة الالتقاء

المواد والعدد المستخدمة في الشنكرة :

١- مواد الاظهار : لتسهيل وضع علامات على سطح الشغلة المراد شنكرتها يجب استخدام مواد

اظهار منها :-

أ- سحلول طباشيري وكحول .

ب - الطباشير .

ج - كبريتات النحاس وبراغي ان تكون مخففة لتجنب تفاعلها مع الحديد

بقدر الامكان .

٢- شوكة العلام : عبارة عن قطعة من السلك الصلب ذات طرف مدبب وتستخدم في عمل

الخطوط على المشغولات وذلك بعد طلاء الشغلة بمادة اظهار مناسبة لها .

ويراعى ايضا ان تكون مصلده ودائما مستوية وتقتصر استخدامها في شنكسة

المعادن الخاصة اما في حالة المعادن اللينة كالألومنيوم فتستخدم معه شوكة

من النحاس الاصفر وذلك لتلافى حزوز نتيجة استخدام الشوكة الصلب .


ويوضح شكل (٢-٢) انواع مختلفة من شوكة العلام .

٣- البراجيل : تكون مصنوعة من الصلب وانواعها كمايلي :

أ- البرجلى العدل : يطلق عليه برجل تقسيم ويستخدم في نقل الابعاد لسطح الشغلة

من السطره وكذلك في رسم الدوائر واقواسها وتوجد على عدة انواع ومقاسات كما هو موضح


بالشكل (٣-٢)

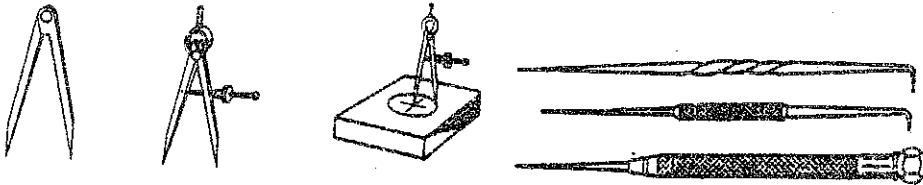


شكل (٢-٢) انواع مختلفة من شوكة العلام

شكل (٣-٢) انواع مختلفة للبرجلى العدل


ب - برجل القياسات الداخلية : يستخدم لقياس قطر داخلي لاسطوانة أو مسافة بين جزئين
كما هو موضح بشكل (٤-٢)

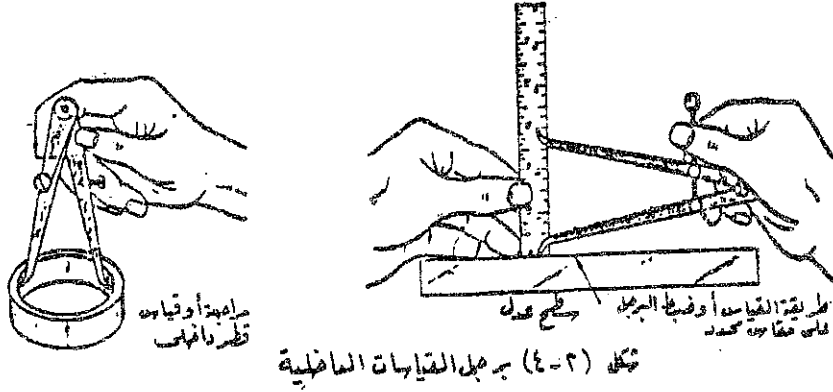

ج - برجل القياسات الخارجية : يستخدم لقياس تخانة شغلة أو المقارنة بين قطعة مستديرة يراد تشغيل مثلها على مخروطية يتم ضبط حدى البرجل على القطعة العينة ثم يبدأ في قياس القطعة المشغلة أولاً بأول حتى تصل الى قطر العينة ويلاحظ انه استخدم في هذه الحالة كمحدد قياس كما هو موضح بشكل (٥-٢)

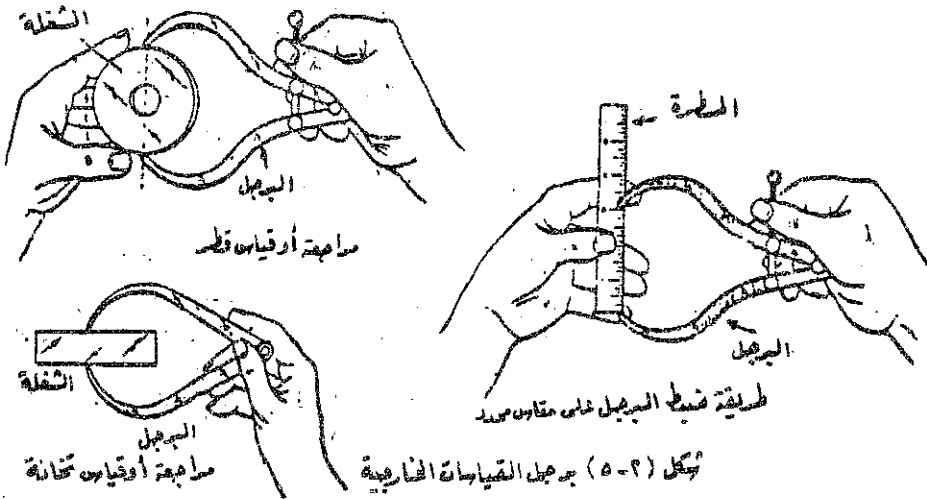

سم برجل الشنكرة الموازية للمسطح : فيه احدى رجليه ذات طرف مدبب والاخرى ذات طرف
عادل وفيه تتحرك الرجل ذو الطرف المدبب على السطح المسراد
شنكرته خط منحنى موازوله أو الطرف الاخر يقوم بعمل الشنكرة
كما هو موضح بشكل (٦-٢)

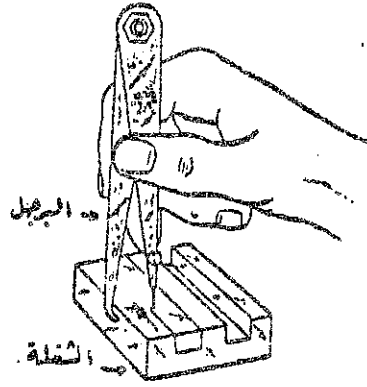

شكل (٦-٢) برجل الشنكرة الموازية للمسطح

هذا وتعتمد دقة القياس لانواع البراجل المختلفة على حساسية يد المستخدم واحساسه


بتلامس فكي البرجل مع الشفلة .

ومع السابق يجب المحافظة على البراجل من الخبطات وهو مضبوط لكي لا يتغير البعد واضح

الان يستخدم ذراع مقلوط للتحكم في فتحة البراجل وثباته على الفتحة الخاصة بالبعد .



٤- ذنبه العلام :

عبارة عن جزء مدبب من طرف واحد وتصنع من الصلب عالي الكربون بالإضافة الى أن يكون مقسى ومراجع وزاوية الطرف المدبب تكون لاستخدام الذنبه وقيمتها كمايلي 30° لاستخدامها مع النحاس الاحمر والالومنيوم 60° للمعادن المتوسطة كالصلب الطري 75° للمعادن الصلده كالزهر وشكل ٧-٢ يوضح شكل الذنبه العامه والزوايا المختلفه .

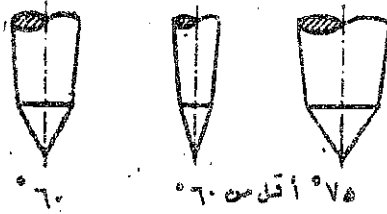


شكل (٧-٢)
الذنبه وزواياها المختلفه

كيفية الاستخدام : ويوضع الطرف المدبب رأسا فوق البنطه المراد تحديدها والدق عليه
باليهاكوش البخيف بقوه مناسبه كما هو موضح بشكل (٨-٢)

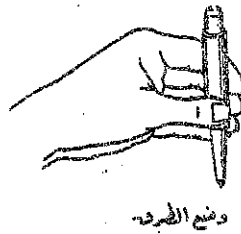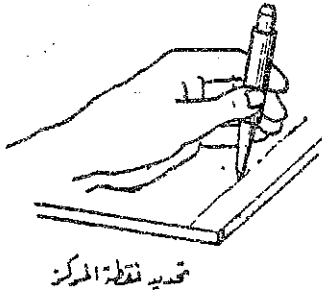


شكل (٨-٢)
كيفية استخدام الذنبه

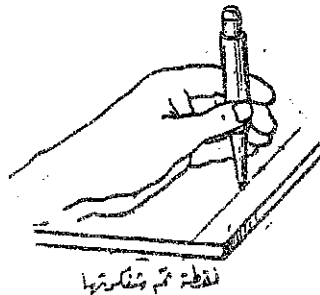

٥- زهرة الشنكرة :

تصنع في شنكرة الاجسام والسطوح المستوية وهي اهم عدة البراد وعادة تصنع من الزهر المسبوك وفي بعض الاحيان تصنع من الجرافيت المصقول الوجه وهي عبارة عن قطعة ذو سطح مستوي تماما ونظيف نظافة تامة لانه يؤخذ كأساس في عملية الشنكرة شكل (٢-٩) وهي ذات مقاسات مختلفة وعند الاحتياج لشنكرة اجزاء ذات مقاسات كبيرة توضع عدة زهرات متجاورة ومستقيمة . وتعتبر مرجع لدقة اعمال الشنكرة .

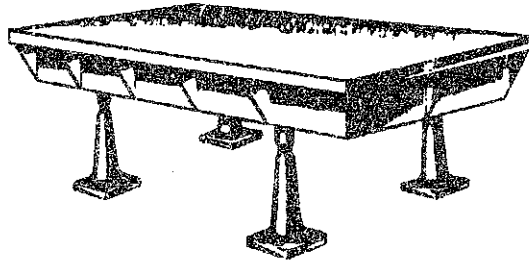


شكل (٢-٩) زهرة الشنكرة

٦- الزاوية الصلب القائمة :


عبارة عن قطعة واحدة من الصلب او اكثر مجتمعه على شكل ضلعين بينهما زاوية قائمة (٩٠) من الداخل والخارج وتستخدم في اعمال الشنكرة او المراجعة والقياس . كما هو موضح

بشكل (٢-١٠)

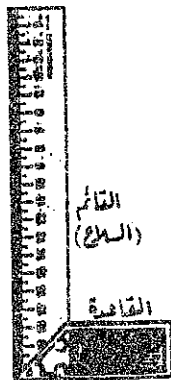


شكل (٢-١٠) زاوية صلب

ويجب المحافظة عليها من الصدمات لكي لا تتشوه اضلاعها وتضيع استقامتها وشكل (١١-٢) يبين لنا اجراء احدي عمليات الاختبار للتحقيق من سلامة التعامد بين ضلعي الزاوية .

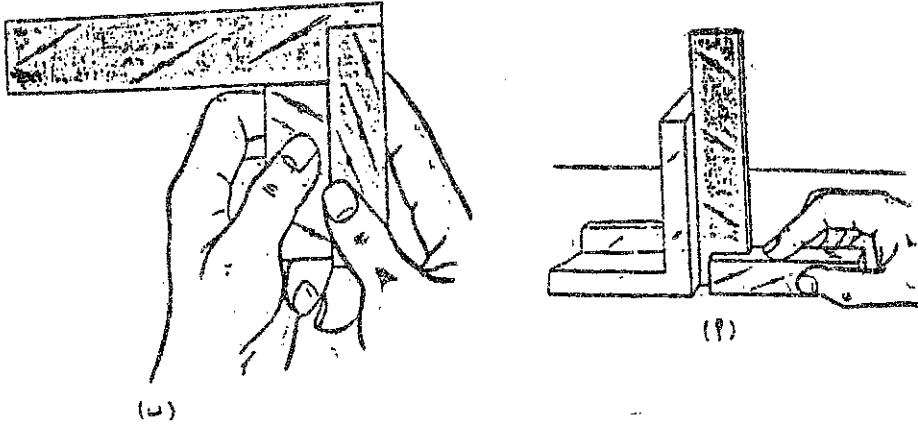


شكل (١١-٢)

٢- باكوليس الارتفاعات : تستخدم للشكرة على زهرة الشنكر شكل (١٢-٢)

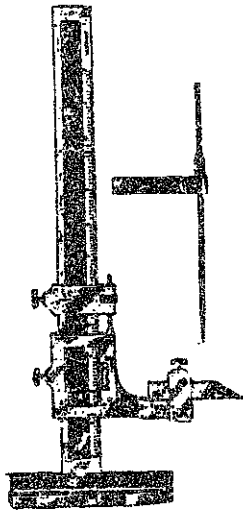


شكل (١٢-٢)
باكوليس الارتفاعات
(شكرة وقياس)

- ٨- الشنكار العادي : يستخدم في شنكرة خط مواز لسطح زهرة الشنكرة وعلى بعد معين .
 وهو عبارة عن قاعدة وعمود مركب عليه شوكة تثبتت بالعمود بواسطة
 مسمار زنق وذلك ليسمح بالحركة لتحديد الارتفاع المطلوب وشكل
 (١٣-٢) يبين الشنكار وطريقة استخدامه .

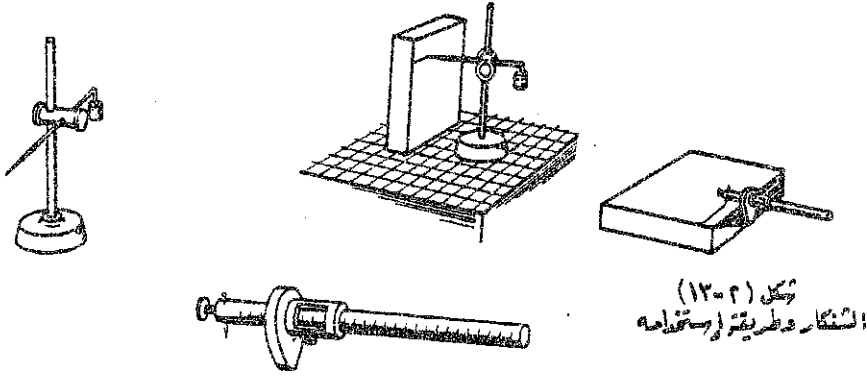


- ٩- الشنكار الحساس: وهو مبين بشكل ١٤-٢ ويمكن استخدامه في رسم خط افقى مواز لحافة
 زهرة الشنكار .

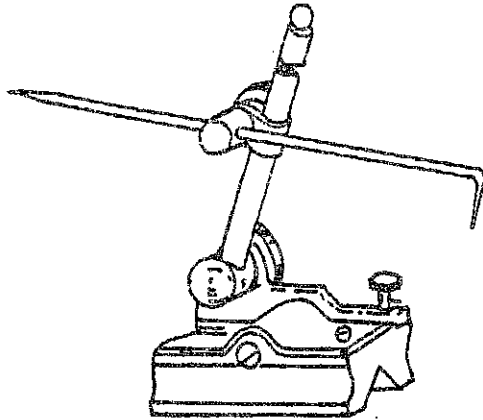


شكل (١٤-٢) الشنكار الحساس

- ١٠- الجواكيش: تصنع من الصلب ويمكن ان تصنع من مواد لينة كالرصاص مثلا وتستخدم فى عملية التذنيب ولا يخشى من تأثيرها على سطوح المشغولات التى تم تشطيبها . ويتراوح وزن رأس الهاكوش بين ٤٥٠-٦٨٠ جم بخلاف وزن اليد الخشبية طولها بين ٣٠-٤٠ سم ومن انواعها . شكل (٢-١٥)
- أ- هياكوش بمساريج نصف كروي .
 ب- هياكوش بمساريج مستقيم .
 ج- هياكوش بمساريج عرضي .

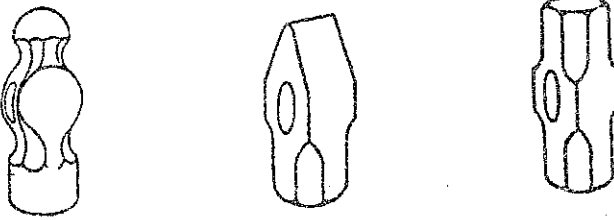

شكل (٢-١٥) رؤوس هياكوش مختلفة

- ١١- اللينيات والقوالب: شكل (٢-١٦) ولها شكل متوازي مستطيلات وتصنع فى احجام مختلفة والكبير الحجم منها يصنع مفرغ للتخفيف من وزنه . وقطع التشغيل اما ان نوضع على هذه اللينيات او تركز عليها اثناء الشنكرة وتوضع قطع التشغيل الاسطوانية على المساند المثلثة شكل (٢-١٧) واحيانا تستعمله المساند المثلثة وقمطة حتى لا تتحرك الشغلة اثناء الشنكرة .

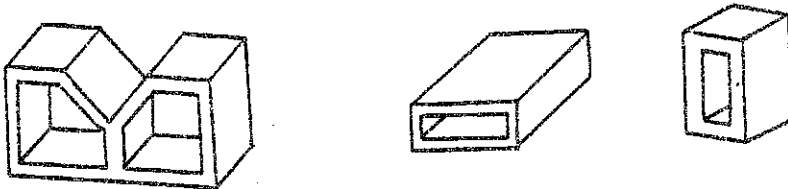


شكل (٢-١٧)

شكل (٢-١٦)


١٣- زاوية التثبيت القائمة : شكل (١٨-٢ ، ١٩-٢) وتستعمل للتثبيت اثناء ضبط وضغ

المشغولات او تستعمل كمسند لها اثناء عملية الشنكرة وتضغ الزوايا من

زهر خاص (حبيباته دقيقة) وسطوحها مجلخة ومنعامدة مع بعضها .

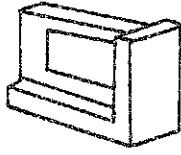


شكل (١٩-٢)

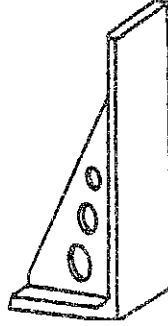

شكل (١٨-٢)

شنكرة المشغولات الاسطوانية :

لا يمكن ادارة قطع التشغيل الاسطوانية فانها توضع عادة على مسند أو مسندين تبعاً لاطوالها شكل (٢٠-٢) وتوجد اولا مركز قاعدة الاسطوانة أو القاعدتين إن كانت طويلة ويمكن ايجاد المركز بواسطة الشنكار الذي يضبط بالتقريب على المركز وشنكرة خط قصير على قاعدة الاسطوانة بعد ذلك تلف قطعة التشغيل على المسند المثلث بمقدار ١٨٠ درجة تشنكر بنفس الطريقة خط قصير آخر بواسطة الشنكار . وبذلك يكون عندنا خطين متوازيين تقريبا وبمكمن رؤية هذا الفرق بوضوح . وبين هذين الخطين يمكن ان نضبط شوكة الشنكار لشنكرة المستوى الافقى المركزي .

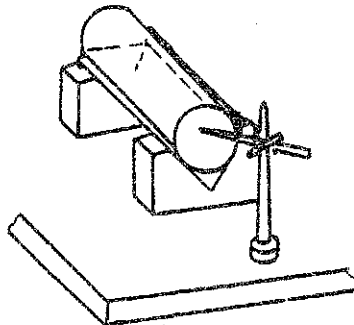

شكل (٢٠-٢)

بعض تعيوب الشنكرة وتلافيها :

- ١- عدم الاعتناء برسم الخطوط .
- ٢- دقة الذئبة يجب ان يكون ضعيفا وعلى الخطوط المعلمة على الشغلة فقط .

الوقاية اثناء عملية الشنكرة :

- ١- قبل البدء فى الشنكرة لابد من عمل شطوف فى الحواف للمشغولات .
- ٢- برأى الانتباه اثناء شنكرة المشغولات النصف مشغله عند امساكها باليد .
- ٣- برأى وضع الادوات ذات الاطراف الحادة فى الشنكرة فى صناديق خشبية خاصة وان لسم يوجد يوضع على اطرافها الحادة قطع من القلين لوقاية الايدى من الاصابة وحفظ السن من التلف .
- ٤- عند الانتهاء من استعمال الشنكار توضع شوكة فى الاتجاه الرأسى مع تغطيتها بقطعة فلين وحتى فى حالات الاستعمال يجب وضع قطعة الفلين على سن الشوكة الذى لا يستعمل والسبب فى ذلك عملية الشنكرة تحتاج الى تفكير ولذلك فقد يحدث اثناء العمل ان يصيب طرف شوكة الشنكار عين العامل اثناء اقل حركة عارضة للرأس .

الفصل الثالث أجهزة و أدوات القياس

ان دقة القياس هي الاساس في عملية انتاج اجزاء ذات تبادلية سليمة بالاضافة الي انها الوسيلة الهامة لتحقيق اي رسم هندسى .

وعدم الدقة فى القياس يكون من نتيجته ان الاجزاء المنتجة تكون غير صالحة للاستخدام للغرض التى انتجت من أجله ولذلك من الضرورى التعرف على ادوات القياس وطرق استخدامها الجيد وذلك من أجل الارتفاع بجودة المنتج .
ونود التنويه هنا الى أن هناك نظامين للقياس .
١ - نظام مترى (مم) ٢ - نظام البوصة .

وسنوضح الفرق بين النظام المترى (الفرنسى) ونظام البوصة (الانجليزى) .

النظام المتورى

هذا النظام عشرى التكوين بمعنى ان وحداته يتم تحويلها لوحدات أكبر أو اصغر وذلك

بضربها أو قسمتها على الرقم ١٠

١ كم (كيلو متر) = ١٠٠٠ م (متر)

١ م = ١٠ ديسيمتر

١ م = ١٠٠ سم (سنتيمتر)

١ سم = ١٠ مم (ملليمتر)

١ مم = ١٠٠٠ ميكرون

وبالتالى فان المساحة فى النظام المتورى تتكون من قوى الرقم ١٠

فمثلا اسم ٢ = ١٠٠ مم

والنظام المترى في الاوزان أيضا يخضع للقاعدة العشرية ذاتها

الطن = ١٠٠٠ كجم (كيلو جرام)

ولبساطة هذا النظام نجد انه الاكثر شيوعا في العالم بجانب ان معظم الدول المستخدمة

لنظام البوصة تحولت لاستخدام النظام المترى .

نظام البوصة:

تعتبر البوصة الطولية وحدة القياس في هذا النظام وتقع استخدام كسر البوصة .

مثل : $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{16}$ - $\frac{1}{32}$ - $\frac{1}{64}$ بوصة اما بالنسبة للوحدات الاكبر فهي القسمة -

الياردة - الميل : والعلاقة بينها :

الميل = ١٧٦٠ ياردة

الياردة = ٣ قدم

القدم = ١٢ بوصة

مما سبق نجد ان العلاقة بين النظامين

البوصة = ٢٥٤ مم (ملليمتر)

= ٢٥٤ سم (سنتيمتر)

القدم = ٣٠٥ سم

الياردة = ٩١٤ سم

= ١٦٠٩ م

الميل = ١٦٠٩ كم

المسطرة الصلب (القدم الصلب)

وبوضح شكل (١-٣) مسطره مدرجة بالنظامين وسنقتصر هذا بالشرح لعدد القياس المستخدمة في اعمال البرادة والاعمال اليدوية لتشغيل المعادن .

القدم الصلب :

تصنع من شريحه من صلب السوسمه بمقاسات مختلفه اما الاكثر شيوعا منها هي ذات تدريج ال ٣٠ سم بعرض ١٥ مم تقريبا وسك $\frac{1}{8}$ مم والتدريج بوحدات الملليمتر او نصف الملليمتر وهنالك بعض الانواع ذات عرض اكبر تكون مدرجة بالنظامين كما في شكل (٢-٣) وتسمى في اللغة الخارجة بالمسطرة .


ويجب مراعاة الطرق السليمة للقياس كما هو موضح بشكل (٣-٣) اما في حالة الاحتياج لقياس مسافات اطول من ٣٠ سم فانه يمكن استخدام المتر الشريط او المتر الخشبي .

٢- المتر الشريط :


وشكل (٤-٣) يوضح المتر الشريط وهو عباره عن شريط من الصلب عليه تدريج بالسنتيمتر والملليمتر وفي بعض الاحيان يتم تدريجه بالنظامين . وطول الشريط المدرج $١م - ٢م - ٣م$.
 و يوجد زنبرك لسحب الشريط داخل حافظه .

٣- المتر الخشبي :


وهناك المتر الخشبي وهو عباره عن قطع خشبية لوجه حوالى ١٥ مم مدرجة بالسنتيمتر والملليمتر مجمعة معا بمسامير برشام تسمح بحركتها لتكون متر طولى اثناء الاستخدام وتنطوى لحيز صغير عند عدم الاستخدام (شكل ٥-٣)

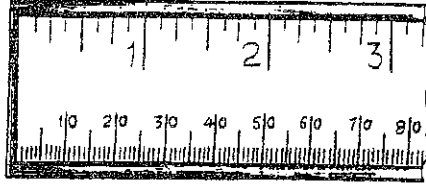

 
شكل (١-٣) مطرقة مكبرة للتوضيح ٦٦ سم - بوصة




شكل (٢-٣) مطرقة صلب طول ٣٠ سم

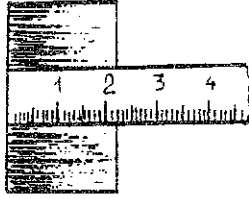

قياس عميق

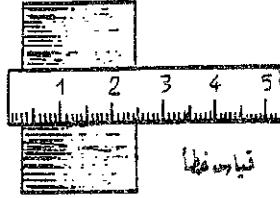

قياس فظاً

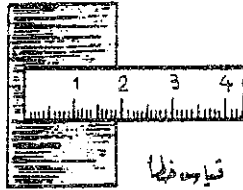

قياس عميقاً



قياس فظاً


شكل (٣-٣)



وضع منطوية

المتر الخشبي

شكل (٥-٣)

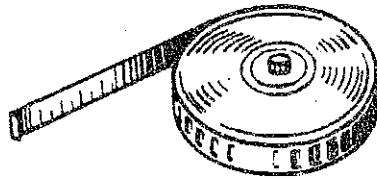

شكل (٤-٣) المتر الشريطي

٤- القدمة ذات الورنيقة المنزلة


ويطلق عليها الاسم الشائع وهو الباكوليس وتصنع من صلب عالي الجودة ومعامل حراريا .

وتتكون كما هو واضح من شكل (٦-٣)

- ١- الفك الثابت
- ٢- فك القياس الداخلي
- ٣- فك القياس الخارجي
- ٤- مسطرة القياس
- ٥- فك قياس العمق
- ٦- المنزلة ذات الورنيقة .
- ٧- ذراع تثبيت وضع المنزلة .

ويكون تدريج مسطرة القياس اما مترى او بوصة او بالنظامين

وفى حالة ما يكون فكى الباكوليس مقفولان يكون صفرى المسطرة والمنزلة منطبقان تماما .

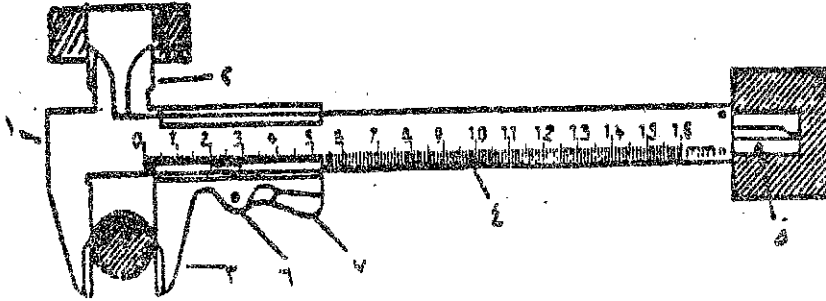


شكل (٦-٣)

طريقة القياس:

يجب مسكه بطريقة صحيحة ويكون الضغط على المنزلة فقط (يكفى احداث تلامس فقط)

مع مراعاة أن يكون مستوى النظر متعامدا على القراءة كما هو واضح بشكل (٦-٣)

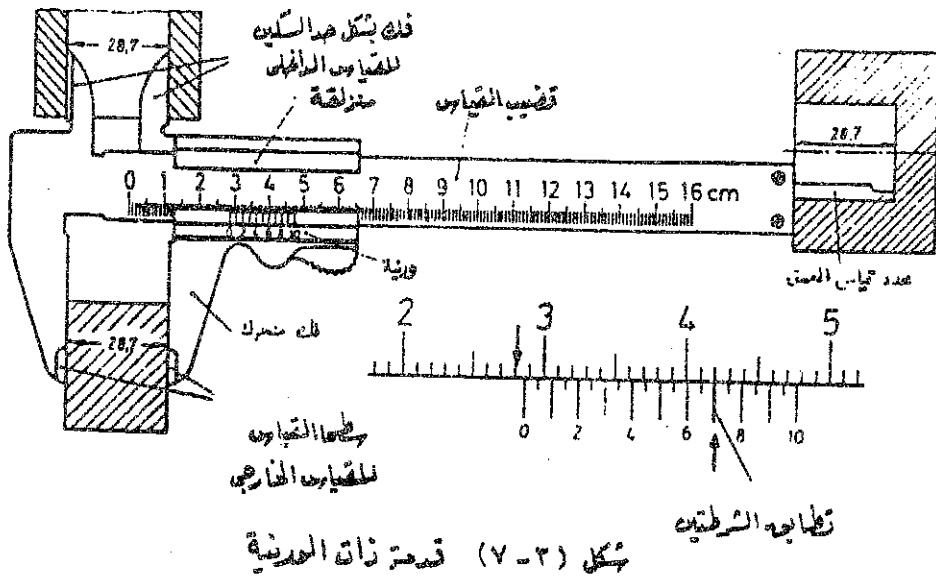

كيفية قراءة الورنية :

عند قياس أى جزء سيكون البعد مكون من ملليمترات صحيحة وكسر ملليمتر فتقسم القراءة بالنسبة للمليمتر الصحيحة من على المسطرة المدرجة وهى المليمترات المحصورة بين صفر تدريج المسطرة وصفر تدريج الورنية .



أما بالنسبة لكسر المليمتر فيحدد بالنظر على تدريج الورنية وتحديد شرطة التقسيم التى تنطبق مع تقسيم المسطرة فيكون ترتيب الورنية نال على كسر المليمتر * وشكسل (٨-٣) يوضح لنا مثالين لذلك .

الحالة الأولى:

- ١- صفر التدريج على الورنية لم يتعد أى ملليمترات صحيحة أى ان عدد المليمترات الصحيحة صفر .
- ٢- نبحث عن الشرطة بتدريج الورنية التى تنطبق مع شرطة من تدريج المسطرة فنجدها
الشرطة السادسة .
- ٣- حيث أن تقسيم الورنية ١٠ أقسام فتكون الشرطة السادسة تمثل $\frac{6}{10}$ من المليمترات = ٠.٦ مم .
- ٤- القراءة الصحيحة الكلية = المليمترات الصحيحة + كسر المليمترات صفر = ٠.٦ مم

الحالة الثانية

- ١- كما فى الحالة الأولى نجد ان صفر الورنية الرقم ٣ وهو يحتل ٢٠ مم وايضا تعدى كل شرطة تمثل ١ مم أى تعدى ٤ مم ايضا معنى ذلك انه تعدى $٣٠ + ٤ = ٣٤$ مم .
- ٢- نلاحظ انطباق الشرطة الخامسة من تدريج الورنية مع شرطة من تدريج المسطرة
كما سبق فان كسر المليمتر = ٠.٥ مم .
- ٣- القراءة الكلية = $٣٤ + ٠.٥ = ٣٤.٥$ مم .

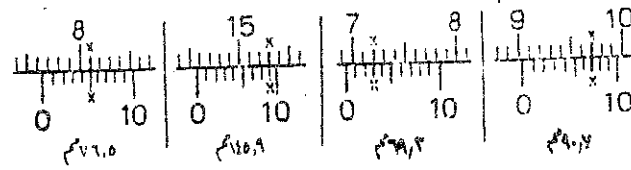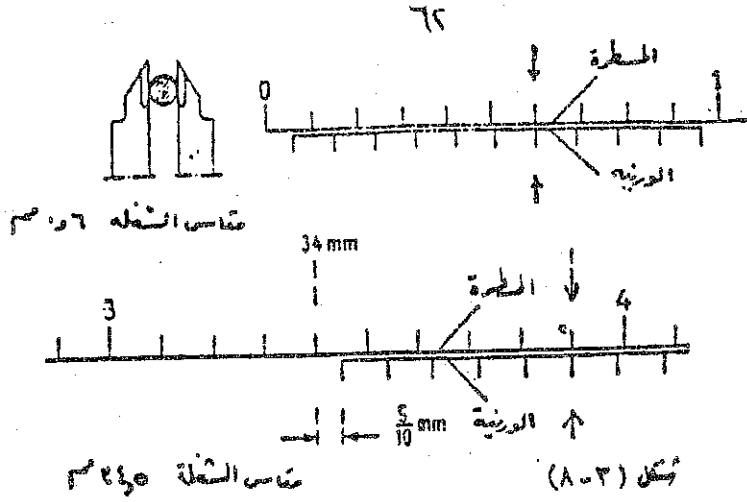

شكل (٩-٣)

١- القدمة التي تقرأ ٠.٥ ر.م.م : شكل (١٠-٢)


هي نفس فكرة ونظرية القدمة السابقة الا أنه تم تقسيم ١٩ مم من أقسام المسطرة التي

٢٠ قسما متساويا على الورنيثية .

$$\text{قيمة القسم على الورنيثية} = 19 = \frac{1}{20} \times 19 = 0.95 \text{ ر.م.م}$$

الفرق بين قيمة كل من قسمي المسطرة والورنيثية = ١ - ٠.٩٥ = ٠.٠٥ ر.م.م وهو يمثل درجة


دقة القدمة .

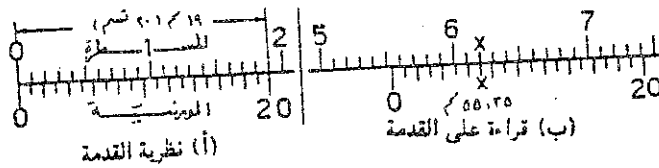

شكل (١٠-٣)

٢- القدمة التي تقرأ ٠.٢ ر.م :

كل سنتيمتر على المسطرة مقسم الى عشرة اجزاء أي ١٠ ملليمترات وان الطليمتر مقسم الى قسمين وان طول الورنية تعادل ١٢ مم وقسم ذلك الطول الى ٢٥ قسما فان الجزء من مقياس الورنية يعادل $\frac{1}{25} \times 12 = 0.48$ مم وعلى ذلك يكون الفرق بين قسمي المسطرة والورنية يعادل $0.50 - 0.48 = 0.02$ مم ويمثل درجة الدقة للقدمة . وشكل (٣-١١ أ) يوضح نظرية القدمة وشكل (٣-١١ ب) يوضح احدي القراءات .

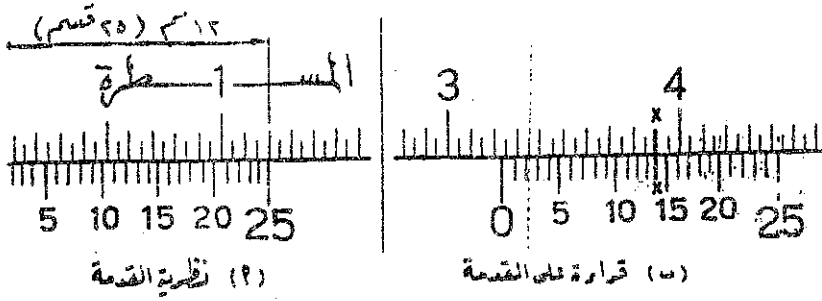

شكل (٣-١١)

القدمة ذات الوردية لقياس الارتفاعات :


لها قاعدة سطحها لاسفل مستو بدقة ويستخدم الجهاز على زهرة استواء وهذه القاعدة مثبت بها في وضع عمودي عليها تماما مسطرة (المقياس الرئيسي) والجزء المنزلق يشبه نظيرة الذي سبق شرحه في القدمة السابقة (الوردية) . ويتصل به ذراع بدلا من العُلشا المنزلق وبه وصلة لها حد سكين (فك) تستعمل لتحديد المقاس المطلوب او لشنكرة حُسط على ارتفاع معلوم .

وهذه الوصلة يمكن تغييرها بقضيب يثبت في وضع رأس ليتمكن بواسطته قياس الاعماق . ويجب ان يلاحظ ان صفر التقسيم الاصلى غير موجود على المسطرة لانه من المفروض ان بدء القياس من سطح القاعدة الاسفل .

الميكرومترات


قاعدة عمل الميكرومتر :

ان نظرية تحويل الحركة الدائرية الى حركة مستقيمة شكل (٣-١٢) هي اساس قاعدة عمل الميكرومتر فهو عبارة عن عمود ملولب بخطوة هر . مم مما يجعل القياسات الصغيرة تتحول الى قراءات كبيرة يمكن قراءتها وشكل (٣-١٣) يوضح مكونات الميكرومتر اما شكل (٣-١٤) فيوضح خطوط قراءة الميكرومتر .


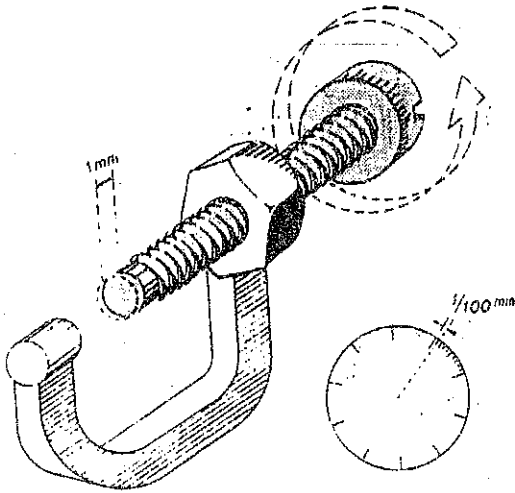


قاسية تحويل الحركة
الدورانية إلى مترية
في الميكرومتر

شكل (١٢-٣)

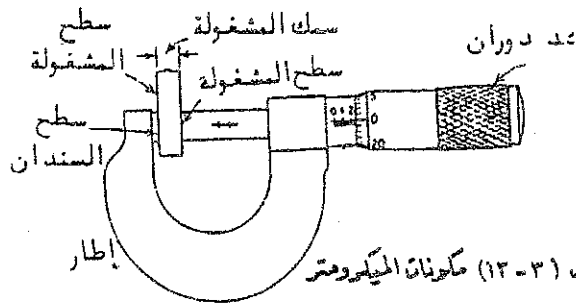

شكل (١٢-٣) مكونات الميكرومتر

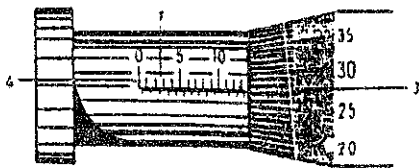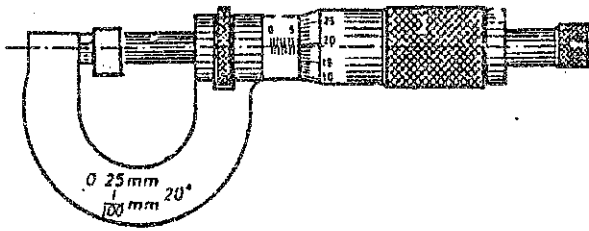


- ١- تدريج قراءة وهم وأضاني مهم فقطوط قراءة الميكرومتر
- ٢- فلي قراءة هذه منه مائة
- ٣- تدريج قراءة هذه منه مائة مهم (بالمهم)
- ٤- فلي قراءة الأضاني منه مائة مهم (بالمهم)

شكل (١٢-٣)





كيفية استخدام الميكرومتر :

- ١- يتركز سندان الميكرومتر على قطعة التشغيل المراد قياسها .
- ٢- يتقدم سطح القياس لقطعة التشغيل وذلك بإدارة برميل القياس فيلف عمود القياس .
- ٣- يستعمل في المسافة الاخيرة «صد الساقطة» في نفس الوقت يحرك فك الميكرومتر للامام والخلف على قطعة التشغيل .
- ٤- القوة للبخولة لادارة العمود باليد تنتقل عن طريق اللولب لزيادة ضغط القياس ببس الساند ووجه العمود .
- ٥- تؤدي الزيادة في ضغط القياس الى الخطأ في القياس ويرجع ذلك الى خاصية التشوه المرن لقطعة التشغيل والميكرومتر .
- ٦- اذا تجاوزت القوة المستعملة على «صد الساقطة» الحد المفروض فيكون نتيجة ذلك انزلاق الساقطة وبهذه الطريقة يمكن تحديد ضغط القياس وتثبيته .
- ٧- عندما ينزلق «صد الساقطة» تربط حلقة الاحكام وبسحب الميكرومتر بعناية تامة من على قطعة التشغيل لتقرأ نتيجة القياس المطلوبة . ويوضح شكل (١٥-٢) طريقة استعمال الميكرومتر . كما يوضح شكل (١٦-٢) بعض الامثلة لقراءات الميكرومتر .

7V

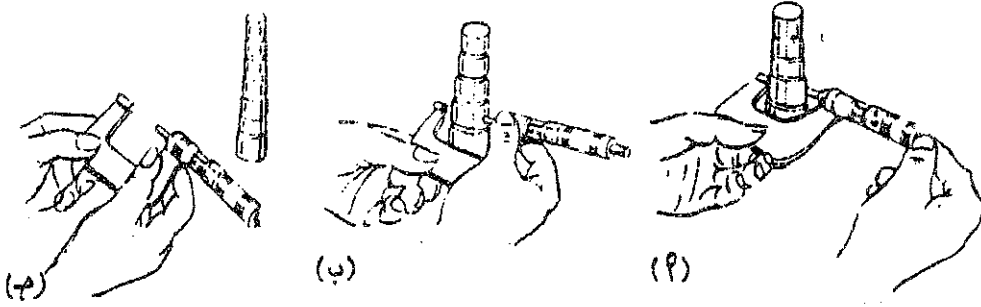

شكل (٣-١٥) طريقة استعمال الميكرومتر

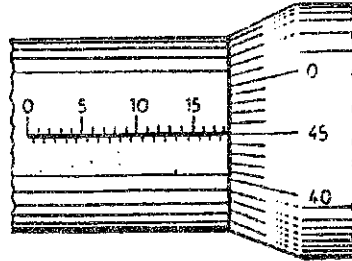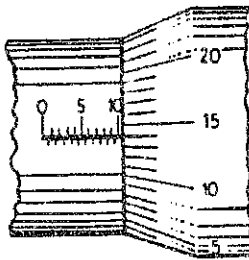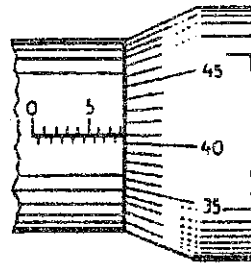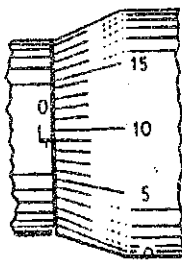


شكل (٢-١٦)

أشعة لقراءة الميكرومتر

١٨,٥	١٥,٥	٨,٥	١	المليمترات الكاملة وأنصافها
٠,٤٥	٠,٤٠	٠,٣٥	٠,٣٠	جزء من مائة من المليمتر ($\frac{1}{100}$ م)
١٨,٩٥	١٥,٩٥	٨,٩٥	١,٠٥	القراءة

استعمالات الميكرومتر:

يتم استعمال الميكرومتر في قياس المشغولات ذات السطوح المشطبه بدقه كالبنسوز
الاسطوانية والخوابير و٠٠٠٠٠ الخ .
وتوجد منها انواع كثيرة بنطاقات قياس مختلفة ويوضح شكل (٣-١٧) نطاقات القياس
وهي : من ٢٥ مم - ٥٠ مم - ٥٠.٦ مم - ٧٥ مم - ١٠٠ مم .

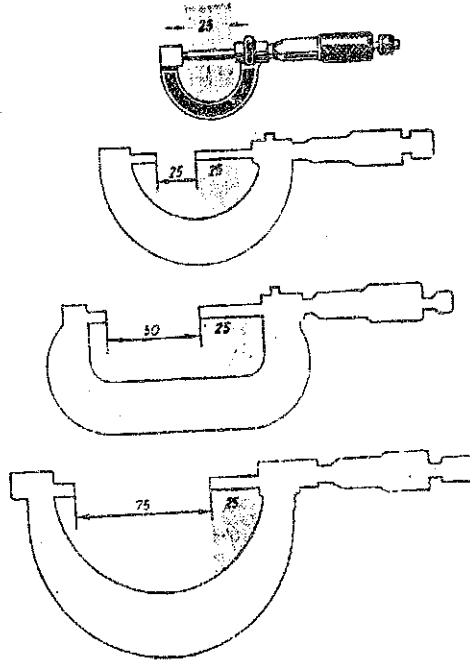


شكل (٣-١٧) نطاقات القياس بالميكرومترات

الميكرومتر الداخلي:

نطاق قياسه ١٣ مم ويمكن عن طريق استخدام وصله مناسبة شكل (٣-١٨) أخذ قياسات داخلية تصل لـ ٤٠.٠ مم ويستعمل للقياسات الداخلية وتلاحظ ان كيفية استخدامة هي نفس كيفية استخدام الميكرومتر الخارجى ويجب مراعاة وضع الميكرومتر الداخلى بعناية تامة فى وضعه الصحيح كما هو موضح بشكل (٣-١٩) ويوضح (شكل ٣-٢٠) احتمالات الاخطاء عند أخذ القياسات بواسطة الميكرومتر

الداخلى .

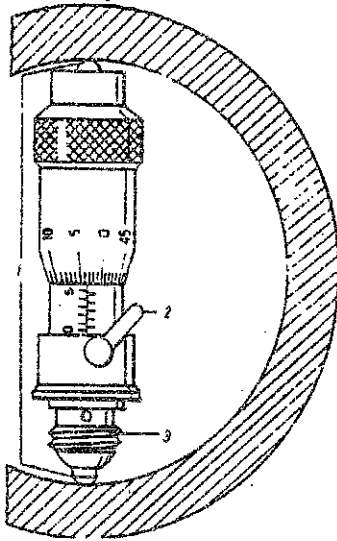

شكل (٣-١٨)

ميكرومتر داخلى:

١- أصبع التحميس (الجس)


٢- مسمار الضبط

٣- مسمار للايلاج



شكل (٣-١٩) طريقة استعمال الميكرومتر الداخلى

- ١- امسك الميكرومتر من نهايته السفلى • حركة جيئة وذهابا في أثناء لف الكشنتان المموج حتى يلامس اصبع التحسيس الجدران الداخلية .
- ٢- احكم ربط مسمار الضبط
- ٣- اخرج الميكرومتر من الثقب واقرأ النتيجة •

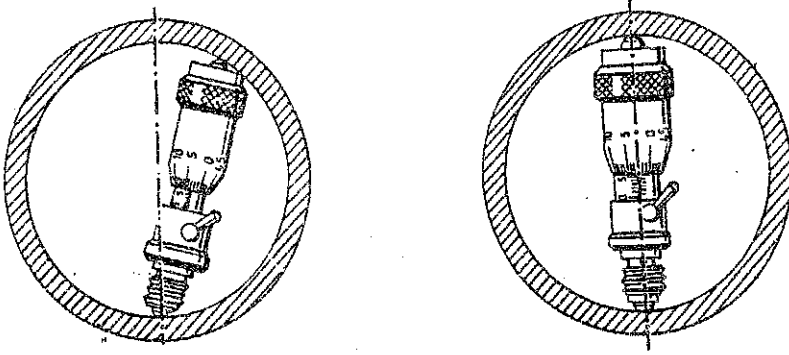


شكل رقم (٣-٢) احتمالات الأخطاء عند أخذ مقاسات بواسطة الميكرومتر الداخلي
 (أ) الطريقة الصحيحة (ب) الطريقة الخاطئة


ميكرومتر الاعماق :

يستخدم في قياس الاعماق ذات الدقة العاليه ويجب مراعاة ان الساند يلامس قطعة التشغيل بالكامل وذلك عند اخذ القياسات •

كما يلاحظ أيضا ان التقسيم المليمترى على الكشتيان مرتب عكس تدريج الميكرومتري
 الداخلي والخارجي ويمكن أيضا عن طريق استخدام وصلات مناسبة تغيير نطاق القياس
 كما هو موضح بشكل (٣-٢١، ب)

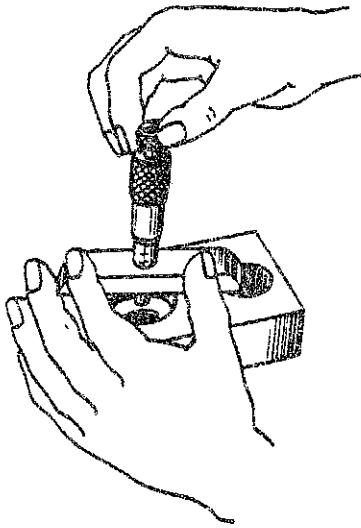


طريقة استعمال ميكرومتري قياس الأبعاد

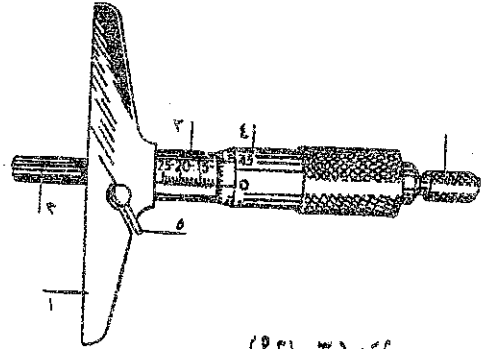

شكل (٣-٢١)

- ١- الساند
- ٢- عمود القياس
- ٣- الوصلة (الخطاب)
- ٤- الكشتيان
- ٥- زراع الميكروم (الزئبق)
- ٦- مسامير ضبط الضيق

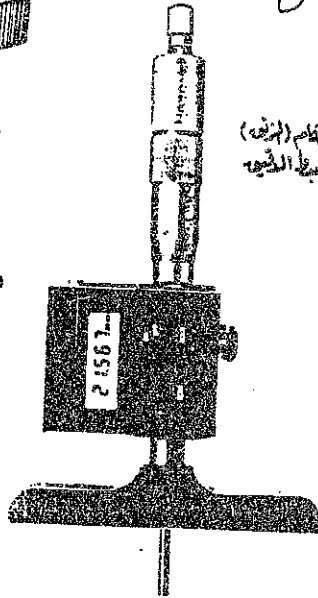


شكل (٣-٢١ ب)

ميكرومتري قياس الأبعاد


٦- مبيّن الساعة (الانديكيٲور) :

وهو كما موضح بشكل (٢٢-٣) وقبّه تنقل الحركة الطفيفة لاصبع القياس بمبيّن الساعة الى المؤشر بقياس مكبر بواسطة جريدة مسننة وترس صغير كما هو واضح بشكل (٢٣-٣) وتستهمل هذه الانواع لمراجعة دوران قطع التشغيل ومراجعة مركزية دوران العمود و٠ الخ

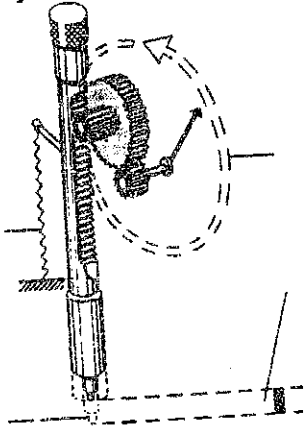

شكل (٢٢-٣) رسم تخطيطي يبين طريقة تشغيل محدد القياس ذي القرص المدرج .

- ١- اصبع التحسيس
- ٢- مسمار اصبع التحسيس
- ٣- مسمار المؤشر
- ٤- ياي الشد

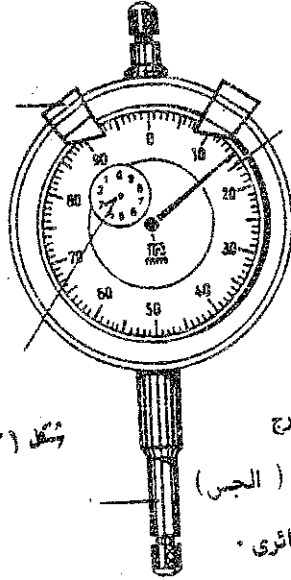

شكل (٢٢-٣)

محدد قياس بقرص مدرج

١- اصبع التحسيس (الجس)

٢- القرص المدرج الدائري

٣- المؤشر المبيّن للمطهرات الكاملة


٤- علامات ضبط مقدار التفاوت المسموح به

ونطاق قياسها من ٣ مم الى ١٠ مم ودقة قياسها ٠٠١ مم .

ويجب استخدام الانديكيٲور وقوالب القياس باستمرار في قياس الاختلافات بين الابعاد الاصلية (الفعلية) لقطع التشغيل والابعاد المطلوبة وبين شكل (٢٣-٣) طريقة تشغيل الجهاز

استخداماته:

يستخدم لقياس الاختلافات في الابعاد كما هو موضح بشكل (٣-٢٤) وكذلك التوازي
كما يلاحظ انه عند انحراف مؤشر الانديكيتور دل ذلك على خروج قطعة الشغله عن توازنها
كما هو موضح بشكل (٣-٢٥) او خروج العمود عن مركزه بشكل (٣-٢٦)

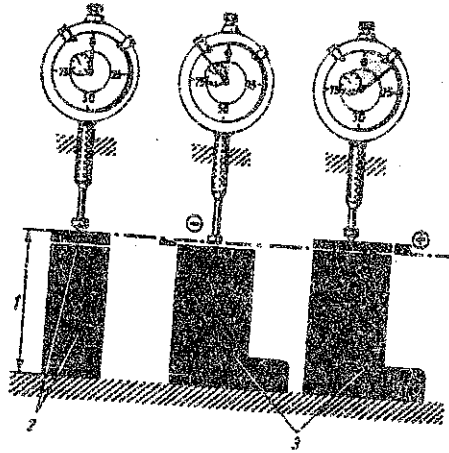

شكل (٣-٢٤)

قياس الاختلافات بواسطة محددات القياس ذات القرص


المدرج

١- المقاس المحدد

٢- قالب قياس لضبط محدد القياس ذي القرص المدرج

على البعد المعين






٣- قطعة التشغيل

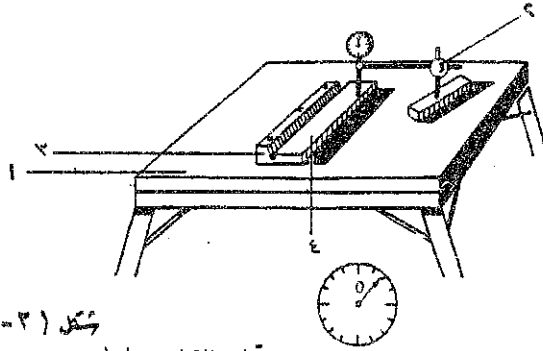

شكل (٢٥-٣)

تياجس التوازي بواسطة سمكات القياوس زوايا المقوس الممراج

- ١- لوحة قلماعة
- ٢- سمك تياجس لفرقة صرير ومجانف .
- ٣- قطعة التسجيل .
- ٤- المساحة المقامة من قطعة التسجيل .

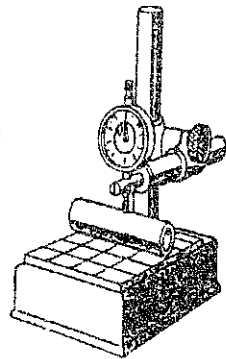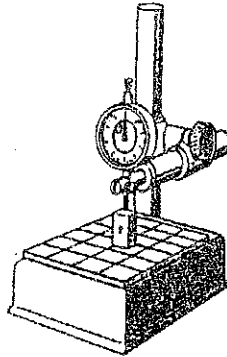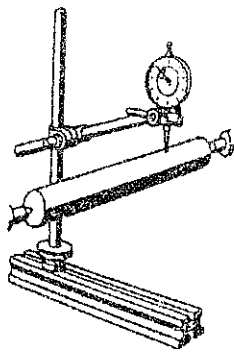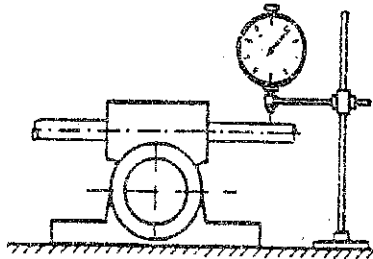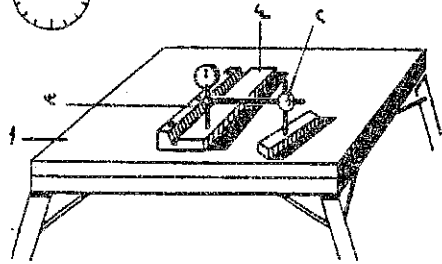


شكل (٢٦-٣)


صراجهت صريرك إستمارة المشغولات

٧- المقنلة البسيطة :

تكون على شكل نصف دائرة ومدرجة بالدرجات الزاوية ومؤشر متحرك بحافة مستقيمة توضع على الشفلة المطلوب قياسها . ويوضح (شكل ٢٧-٣) الزاوية بوحدات نصف قطرية . ويؤخذ المقياس الفعلي للزاوية على قطعة التشغيل من القيمة المبينة ودقة هذه القراءات تكون في حدود 1° ويلاحظ ان نصف الدرجة متحدد قيمتها تقديريا كما في شكل (٢٨-٣)

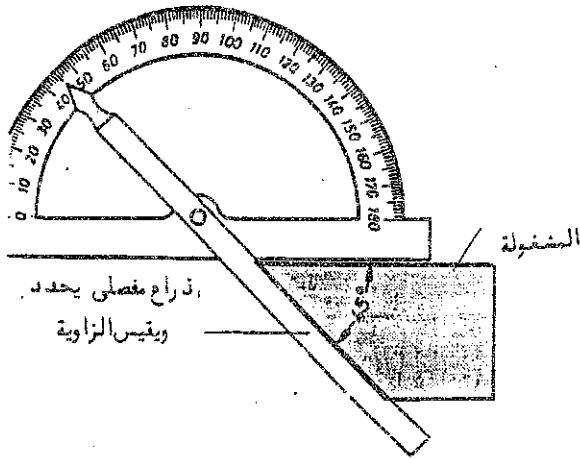


شكلا (٢٨-٣) المقنلة ذات المؤشر

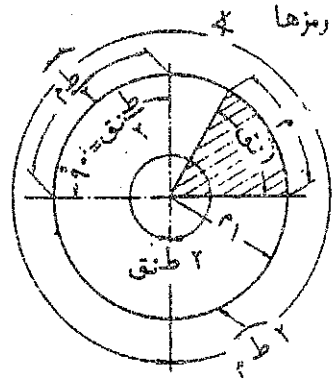

شكلا (٢٧-٣) الزاوية بوحدات نصف قطرية


المنقل العاصم :

وتستخدم للحصول على قراءات أكثر دقة للزاوية ويتم تزويدها بورنية تسمح بقراءة زوايا قطعة التشغيل وبدقة تصل إلى 0.05° وتقرأ النتيجة على المقياس الرئيسي المقسم إلى أربعة نطاقات كل منها 90° كما هو موضح بشكل (٢٩-٣)

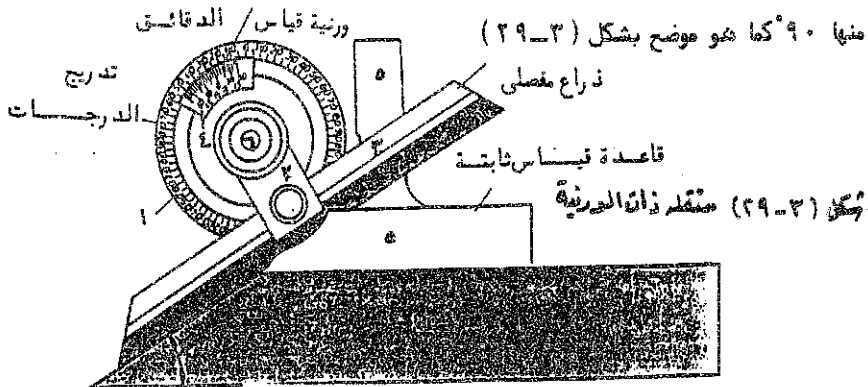


٨- محددات الأشكال الجانبية :


وتستخدم لمراجعة الحواف والاسطح واوضاعها بالنسبة لبعضها البعض .
ويوضح شكل (٣-٣٠) محددات قياس خطية ذات شعرة وتستخدم لمراجعة الاستواء
العام لاسطح قطعة التشغيل اما شكل (٣-٣١) فيوضح الزاوية القائمة (العلب) التي
تستخدم لمراجعة تعامد اسطح الشغله بعضها ببعض .
وابضا شكل (٣-٣٢) يوضح محددات قياس نصف القطر وتستخدم لمراجعة دقة نقوس قطع
التشغيل .

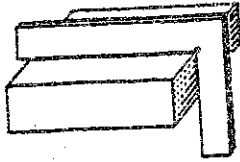

شكل (٣-٣١)
أخذ القياسات بواسطة زاوية قائمة

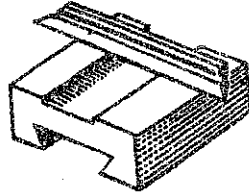

شكل (٣-٣٠)
أخذ القياسات بواسطة محدد إمتداد
ذو الخط المسطح (قده بميكرومتر)

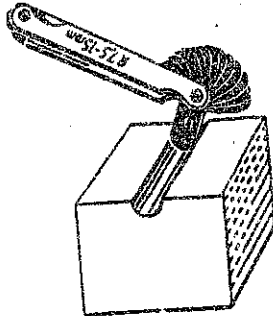

شكل (٣-٣٢)
أخذ القياسات بواسطة محدد قياس نصف القطر

طريقة الاختبار بشعرة الضوء :

وتتم بوضع قطعة التشغيل وعليها محدد القياس في مقابلة ضوء ويمكن الحكم على جودة السطح المشطب من درجة انتظام شعرة الضوء بين قطعة التشغيل ومحدد القياس ونلاحظ ان اصغر اختلاف عن السطح الاسمي يمكن رؤيته بالعين المجردة في حدود ٥ ميكرون وذلك موضح بشكل (٣-٣٣)



(d) سطح مستو



(c) سطح محدب



(b) سطح مقعر



(a) سطح موج



(c) قطعة تشغيل عميقة




(b) أكبر من زاوية قائمة




(a) أقل من زاوية قائمة

١ قطعة للتشغيل

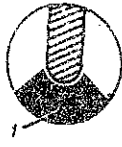

(c) قطعة تشغيل ذات مقاس صحيح

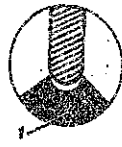

(b) نصف قطر متغير جدا



(a) نصف قطر كبير جدا

١ قطعة للتشغيل

شكل (٣-٣٣) نماذج لتحديد جودة السطح من خلال شعرة الضوء.

٩- ضبعت القياس:


تستخدم ضبعت القياس في حالة الانتاج الكبير والمتكرر حيث لاتستخدم الميكرومترات

في هذه الحالة لبطنها وتنقسم الى نوعين :-

أ- ضبعت لقياس الثقوب : شكل (٣-٢٤)

ولكل ضبعة نهايتان مستديرتان كل منها بمقياس ذى تفاوت معين بحيث يمكن للجانب الطويل ان يدخل الى الثقب ولايسمح للجانب القصير بالدخول في نفس الثقب لتأكيد سلامة المقاسات .


فإذا كان قطر الجانب الطويل ٢٠مم والجانب القصير ٢٥ر٢٠مم فهذا يعنى ان الجانب الطويل سوف يمر من الثقب بينما الجانب القصير لن يمر .

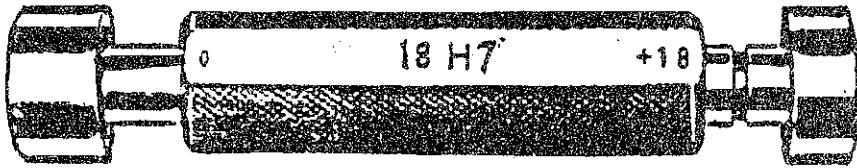


شكل (٣-٢٤) محدد قياس داخلي بطرفين

ب - ضبعت قياس الاعمدة :

يستخدم لتحديد قياس اقطار الاعمدة (شكل ٣٥-٢) وعند انتاج كميات صغيرة يفضل استخدام محددات قياس قابلة للضبط (شكل ٣٦-٢) حيث تضبط باستخدام قوالب القياس ومن مزايا هذا النوع امكانية تحديدها في حالة تاكل حروفها ولكن في هذه الحالة يجب تحضين سطوح القياس مرة اخرى (عملية تنعيم)

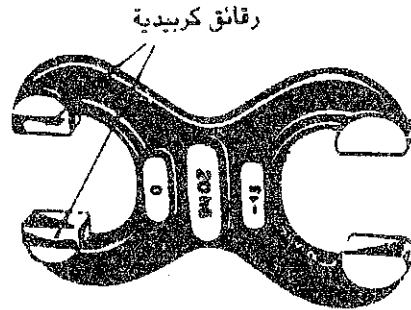

شكل (٣٥ - ٢)
محدد قياس خارجي بضبط

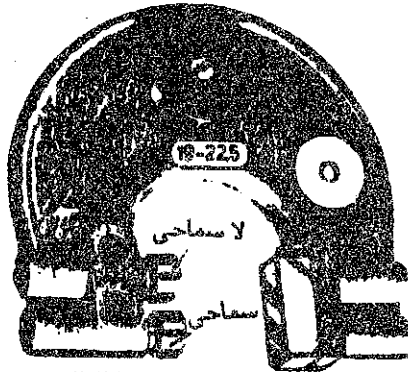

رؤوس قابلة للضبط

شكل (٣٦ - ٢)
محدد قياس خارجي قابل للضبط

١٠- قوالب القياس: (شكل ٢-٣٧)

تعتبر قوالب القياس الأكثر استعمالاً للمقاسات القياسية (تسمى قوالب جوهاتسون) وهى عبارة عن مجموعة قوالب مشغلة تشغيلاً دقيقاً حيث يمكن ان نضع هذه القوالب—بعضها بجوار بعض للحصول على البعد المطلوب بدقة تصل الى ٠.٠١ ملم من المليمتر وتصنع القوالب من نوع خاص من الصلب الذى لا يتمدد بالحرارة الا قليلاً ويمكن صقله بسهولة وبعد تشغيل هذا الصلب يظهر ويقتسى . وسعد ان تزول الاجهادات الداخلية الناتجة عن التشخير والتنقيسة تجلخ القوالب ثم تحضن وتثقل . وتصل درجة صلابتها الى ٦٥ — وكوبل ويحتاج انتاجها الى وقت طويل ولذلك فهى مرتفعة التكاليف .

ويمكن لصق هذه القوالب مع بعضها نظراً لاسنواء سطوحها ونعومتها .


وتصنع قوالب القياس بمجموعات مختلفة تنقسم الى اربع درجات من حيث الدقة . ومن ادق هذه المجموعات المستخدمة فى المعامل ولمراجعة وفحص اجهزة القياس الاخرى

— وتستخدم المجموعة الاقل فى الدقة فى عمليات المعايرة

— والمجموعة الثالثة تستخدم فى عمليات التفقيش

— اما المجموعة الرابعة فهى الاقل فى مستوى الدقة وتعمل فى الورش

وعموماً فان القوالب تتكون من مجموعات كل مجموعة من عدد من القوالب يتراوح بين ٣٠ الى ١١٢ قطعة فمثلاً المجموعة المكونة من ٥٧ قطعة .

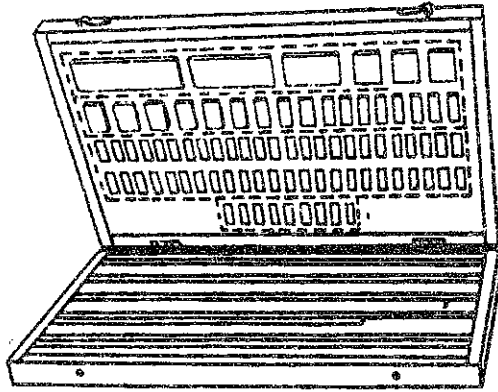

شكل (٣-٣٧) قوالب تيارين

وعند تجميع أى مقاس نبدأ بأول الكسر العشرى ويختار القطع الصغيرة ويتدرج الى الكبيرة

ويوضح ذلك فى المثال التالى:-

المطلوب تجميع قطع منزلة من مجموعة عددها ٢١ قطعة لنقرأ ٢٩٤٣٥

ومحتويات المجموعة كما يلى:

١٠٠١ - ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٦

١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٦

١١ - ١٢ - ١٣ - ١٦

١ - ٢ - ٣ - ٦

١٠ - ٢٠ - ٣٠ - ٦٠ - ١٠٠ مم



ونختار القوالب كما يلى: $٢٩٤٣٥ = ٢٠ + ٣ + ١٨ + ١٦ + ١٠٣ + ١٠٠٣ + ١٠٠٢$ مم

١١- قياس القلاووظ: (شكل ٣-٣٨)

يراجع القلاووظ بواسطة محدد قياس قلاووظ ويكون بروفيد على شكل السنة في طرف الدخول اما طرف عدم الدخول فلا يكون بها الاجزاء من السنة (شكل ٣-٣٨)
 ودائما يقياس القطر المتوسط للقلاووظ ويوجد عدة طرق لقياس القلاووظ ويتم اختيار الطريقة المناسبة لمستوى دقة القلاووظ كالتالى :

أ - قياس القلاووظ بواسطة الميكرومتر :

حيث يقياس القطر المتوسط (شكل ٣-٣٩) ولكن يمكن قياس انواع مختلفة مسن القلاووظ بواسطة الميكرومتر يجب ان يكون له وصلات مختلفة لتغيير طرفيه (الطرف الثابت والطرف المتحرك) وان تكون لهذه الوصلات خطوات وزوايا مختلفة حتى تتناسب كل انواع القلاووظ .

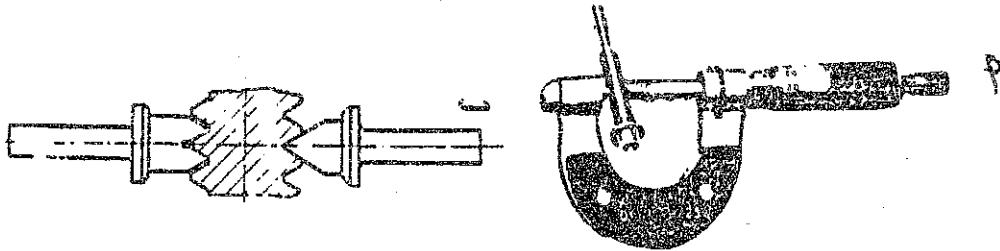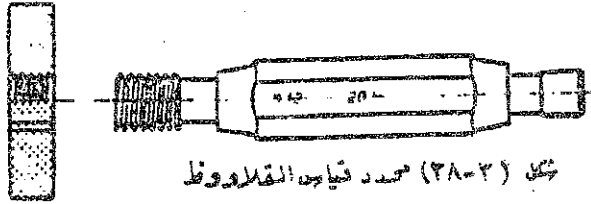

ب - قياس القلاووظ بواسطة اسلاك القياس :

يقاس القلاووظ عادة بواسطة اسلاك القياس (شكل ٣-٤٠) حيث تساعد هذه الطريقة


على قياس القطر المتوسط للقلاووظ ويتم القياس باستخدام الميكرومتر .

وفي العادة تستخدم ثلاثة اسلاك يكون التلامس بالميكرومتر مرتكزا ارتكازا صحيحا . ويمكن

حساب مقدار القطر المتوسط بطريقة غير مباشرة من قراءة البعد على الميكرومتر ثم نقارن القيمة المقروءة

على الميكرومتر . وهي تتوقف على نوع القلاووظ وقطر السلك المناسب والذي يوضح بالقياس

المكتوبة في الجداول الخاصة بهذا النوع من القياس .

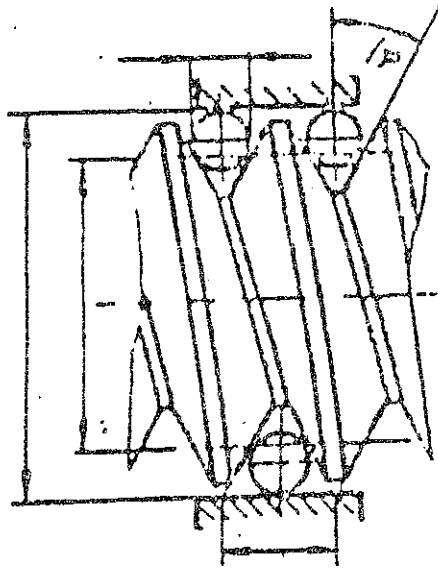

شكل (٣ - ٤٠) طريقة قياس القلاووظ بواسطة سلك القياس

الاستعمال الصحيح لاستخدام ادوات القياس :-

- يجب عدم استعمال ادوات القياس في غير الاعمال المخصصة لها وان تكون الورنيات بها سهلة الانزلاق وبدون خلوص وبراى التأكد من قراءة الصفر وعمل المعايرة اللازمة .
- يتم تغطيتها بطبقة من الزيت او الشحوم لوقايتها من الصدأ وازالة ماعلق بها من الشحم .
- كما يجب ان تحفظ بعيدا عن درجة الحرارة .
- يتم القياس في حالة سكون الشغلة وعدم تحريكها .
- براعى ازالة الشحوم من اجهزة القياس وكذا ازالة الرايش من الشغلة .
- عند قراءة التدرج يجب ان يكون النظر عموديا على التدرج .
- براعى ان لا تكون الشغلة غير مغلطة فيؤدى ذلك الى تجاذب المقدمة فى اوضاع غير سليمة للقياس .
- ويجب ان تراجع ادوات القياس خلال فترة زمنية معينة وذلك بواسطة الأجهزة الاصلية المخصصة لهذه المراجعة وتتوقف دقة القياس على مراعاة القواعد السابقة .

الفصل الرابع الثقب والتخويش والبرغلة

الثقب عبارة عن عملية احداث فراغ اسطوانى فى المعادن بقطر معلوم والعمق المطلوب وذلك بعدة قاطعة تسمى البنطة بحيث يكون قطرها مساو لقطر المطلوب ثقبه ويتم تركيب هذه العدة فى ماكينة الثقب .

ويستعمل الثقب عادة فى الحالات الاتية :-

- ١- لعمل فتحات للقلوطة .
- ٢- لوصول جسدين معا .
- ٣- لاجاد مكان للمبرد فى حالة الاحتياج لعمل فتحات فى اجسام مصهنة بدون قطع .
- ٤- لتثبيت قطعة من جسم آخر بواسطة الرباط .

وعلى ذلك فان عملية الثقب شبه ضرورية مع اعمال برادة التجميع واشغال الترجة بصفة عامة - ولاجراء عمل ثقب فى شغله مايراعى الاتي :-


- ١- تحديد مكان الثقب بواسطة تذييبه ليكون دليل للبنطة .
 - ٢- تجهيز البنطة المناسبة .
 - ٣- ربط الشغلة على ماكينة الثقب ثم نبدأ عملية الثقب وهو اما ان يكون يدويا او مكنيا واثناء عملية الثقب يقوم المثقاب بحركتين فى آن واحد (الحركة الرئيسية وهى دورانية - حركة تقدمية فى اتجاه المحور وهى التغذية) .
- وستتحدث فيما يلى عن معدات الثقب - عدد الثقب - طرق عمل الثقوب .

أولاً : المثقاب

هو تلك الآلة التي تدبر البنطة مع الضغط ليتم عمل ثقب في خامة وينقسم الى نوعين :
يدوي - الى ويعتبر احدى الآلات الهامة في اي ورشة ميكانيكية والعمليات التي تجرى
على ماكينات الثقب تختلف تبعاً للحالة المطلوبة .

أ - المثقاب اليدوي :


عبارة عن ظرف لمسك البنطة ثم يد المرفق للدائرة بالإضافة الى ساند لاعطاء الضغط
على المثقاب وبالتالي البنطة لاعطاء تغذية القطع كما هو موضح بشكل (٤-١) وهذا النوع
في حكم المنقرض حالياً حيث كان استخدامه على نطاق واسع قبل انتشار الكهرباء وهو يعتمد
على القوة اليدوية وأقصى قطر يمكن ثقبه بواسطة ١٠ مم ويستخدم في اعمال الثقب فـسـسـي
المعادن والاحشاب .

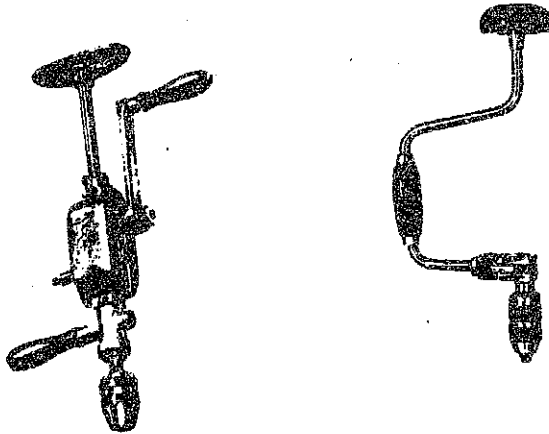

شكل (٤-١)

٢- المثقاب اليدوى الكهربائى:

يوضح شكل (٤-٢) ذلك النوع من المثاقيب حيث يتكون من طرف لمسك البنظطة متصل بالعضو الدائر لموتور المثقاب ومقبض وزرار تشغيل وهو يحمل يدويا اما بالنسبة للطاقة الكهربائية فهى التى تدبر البنظطة بسرعة واحدة واهيانا بسرعتين اما بالنسبة للتغذية فتتم عن طريق ضغط العامل على المثقاب وعادة ما يستطيع الثقب حتى ٢٠م . ويمكن ان يجهز ساند يوضع على صدر العامل بالاضافة الى مقبض او مقبضين من الجانبين مما يؤيد من قوة امسك المثقاب وبالتالي التحكم فيه وفي هذه الحالة يمكن ان يصل قطر الثقب الى ٢٥م بشرط ان يكون على مراحل . وايضا يمكن ان يجهز بحيث يمكن وضعه على حامل على تزجة وبالتالي من الممكن استخدامه كمثقاب تزجة عند اللزوم . ويجب مراعاة ان هذا النوع يتم توصيله بالتيار الأحادى .

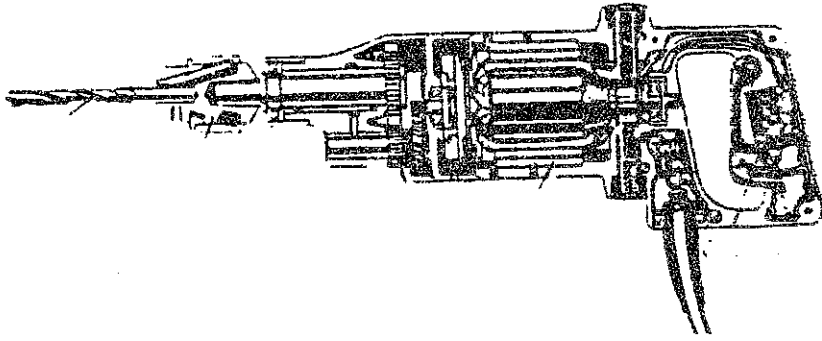

شكل (٤-٢)


٣- مثقاب التزججة :

كما هو موضح بشكل (٣-٤) عبارة عن مثقاب صغير يدار بموتور كهربائي يعمل على تيار اما ثلاثى الالوجه او احادى (تيار الانارة)

اما بالنسبة للتغذية فتتم يدويا وهذا النوع شائع الاستخدام وفيما يلي موجز لاهم

مواصفات وامكانيات مثقاب التزجة :

- اكبر قطر يمكن ثقبه ١٢ مم
- اكبر مسافة تحرك عمود الدوران الرئيسى ١٠٠ مم
- المسافة من عمود الدوران الى القائم ١٧٥ مم
- ابعاد سطح العينية ٣٠٠ × ٢٥٠ مم
- اقل واكبر مسافة من عمود الدوران لسطح العينية ٢٠ - ٤٢٠ مم
- سلبية عمود الدوران موريس ٢
- عدد السرعات ٥
- مدى السرعات ٤٥٠ - ٤٥٠٠ لفة / دقيقة
- قدرة المحرك الكهربائى ٦٠٠ وات
- سرعة المحرك الكهربائى ١٥٠٠ لفة / دقيقة
- يعمل المحرك على تيار ثلاثى الالوجه ٣٨٠ فولت

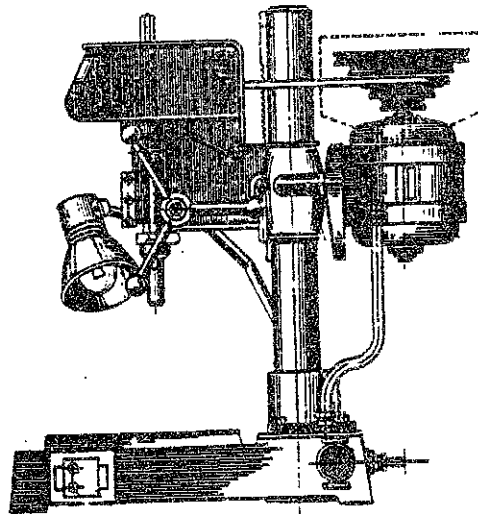

شكل (٣-٤)

٤- المثاقب ذو القائم :

هذا النوع من المثاقب هو نفس امكانيات مثقاب التزجة من قطر ونوع التغذية تقريبا ولكنه يمتاز عنه بمايلي :-

- أ- له قائم مرتفع ومن ثم يتم تثبيته على الارض .
- ب - يمكن تشغيل شغله عليه ذات ارتفاع اكبر .
- ج - له قاعدتين احدهما ثابتة والاخرى تتحرك حركة دورانية فتعطيه مرونة استخدام اكبر .

٥- المثاقب القائم :


ويمتاز هذا النوع بقدرة ثقب اكبر تصل الى ٧٥م وهو ذات قاعدة متغيرة الحركة وحيث ان التغذية به اتوماتيكية وجسمه ثقيل تصنع وحدانه الكبيرة من الزهر المسبوك فانه من الممكن اجراء عمليات ثقب بدقة عالية .

٦- مثاقب الحف :

يستخدم في ثقب المشغولات الكبيرة التي من الصعب تحريكها حيث يوجد به رأس الثقب تتحرك طوليا على ذراع يتحرك دورانيا فيمكنه الثقب في اى منطقة على سطح الشغله بسدون ويوضح شكل (٤-٤٤) هذا النوع من المثاقب .

ثانيا : عدد الثقب والتخويش :


من المعروف ان خطوات عملية الثقب تتحدد بناء على دقة الثقب المطلوب ودرجة نعومة سطحه . او بمعنى آخر هل هذا الثقب نهائى ام ان هناك مراحل لتشطيبه . فعلى سبيل المثال اذا كان مطلوب ثقب 12 مم ليس عليه اى دقة او سطح ناعم بدرجة عالية ففي هذه الحالة يمكن ثقبه ببنتة 12 مم على مرحلة واحدة مع ملاحظة ان الثقب الناتج يمكن ان يكون 12.5 مم . اما اذا كان مطلوب على هذا الثقب دقة او ادق فيتم الوصول الى هذا الثقب على عدة مراحل من الثقب والتشطيب وشكل (٤-٥) يوضح عدة عطيات قصى تشطيب الثقوب وسنورد شيئا يلى اهم عدد عمل الثقوب :

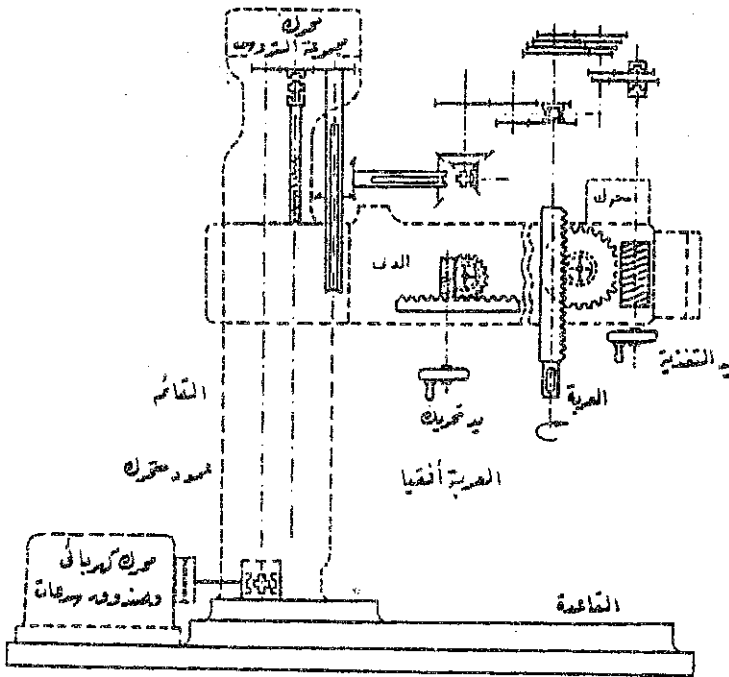


شكل (٤-٤)

١- بنطة السنتره (تحديد المراكز)

يوضح شكل (٦-٤) هذا النوع من البنط ويتم استخدامها في حالة الثقب بنطة كبيرة (٢٥م) او اكبر حيث يلزم عمل دليل لعملية الثقب بواسطة ويمكن الاستغناء عنها عند استخدام مثقاب ثابت اما في حالة عدم توفرها فيمكننا استخدام بنطة صغيرة في حدود ٢٥ مم كدليل بديل .

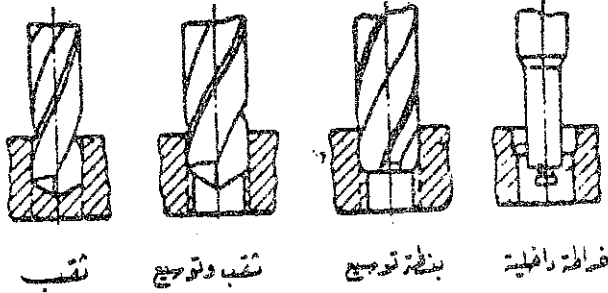


ثقب ثقب وتوجيه بنطة توجيه فراسة رافيتة

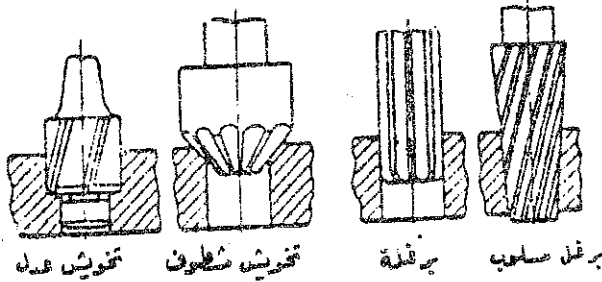

تمويش عدل تمويش سطوف برقعة برقلا صعب

شكل (٤-٥) عدد الثقب والتمويش

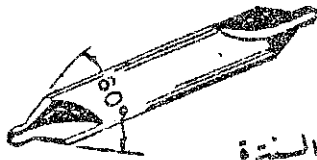

شكل (٦-٤) بنطة السنتره


٢- تعريف أجزاء المثقاب في القناة الملتوية : (البنطة)

لتسهيل دراسة هذا المثقاب • يجب تحليل أجزائه كلها ، وتعريفها كلها حتى لا يختلط

الامر عند ذكر أى جزء منها أثناء دراسته • وفيما يلي هذه الاجزاء (شكل ٤-٧)


- ١- البسطن : الجزء الاسطوانى من المثقاب .
- ٢- النصاب : الطرف الذى يقابل حدى القطع ويثبت منه فى طرف ماكينة الثقب وتختلف أشكال هذا النصاب (فمنه الاسطوانى) والمسلوب والمربع المقطع • الخ .
- ٣- اللسان : وهو جزء زائد مستطيل المقطع يوجد فى بعض الانصبه المسلوبه •
- ٤- الشفة : الحد القاطع ، ويشبه مقطعه الموازى لمحور المثقاب شكل الاسفين •
- ٥- القناق : وهو الجزء المفروز من بدن المثقاب وتلتوى هذه القناة فى الغالب بزوايسه قدرها (٢٥)° عن محور المثقاب • غير أنها تختلف عن ذلك فى كثير من الاحيان باختلاف زاوية الجرف المطلوبة •
- ٦- الهامش : وهو دليل القطع ، ويستند على جدران الثقب أثناء التشغيله ، وبالهامش بروز على جانب القناة يبدأ من طرف القطع .
- ٧- السير : المسافة التى بين حدى القنانتين على جدار بدن المثقاب •
- ٨- الحاجز : سمك المعدن الذى يفصل قاع القنانتين •
- ٩- الكعب : وهو مؤخرة الشفة وعليها خلوص القطع .
- ١٠- الركن : وهو النقطة التى تقع على نهاية حد القطع على طرف الهامش .
- ١١- الذنبه : المسافة بين نهاية حدى القطع على محور المثقاب • وهى طرف المثقاب من ناحية القطع .
- ١٢- خلوص البدن : المسافة التى يبعدها البدن عن جدار الثقب أثناء الثقب وهو عبارة عن ارتفاع الهامش •

وزاوية مخروط الثقب تتغير حسب نوع خامة الشغلة :

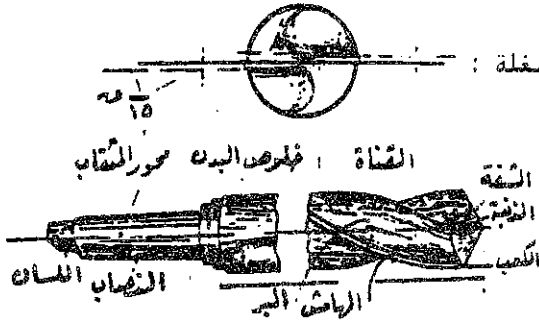

الزاوية	الخامة
١٣٠ - ١٤٠	سبائك الالومنيوم
١٢٥ - ١٣٥	النحاس وسبائكه
١١٦ - ١٢٠	الصب - الزهر
٨٠ - ٩٠	الكرتوم
٣٠ - ٤٠	الكوتش الناشف

شكل (٤-٧)

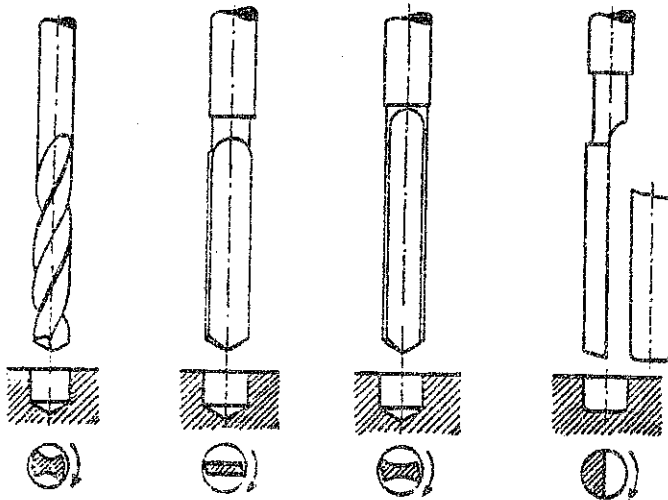

شكل (٤-٨) أربعة أنواع من المثاقيب للمقارنة

وتختلف شكل القناة باختلاف نوع المثقاب والشائع في المثاقيب ذات القناة الملتوية

أن تكون القناة مائلة عن محور المثقاب بزاوية تتراوح بين (٢٤ - ٣٠) في اتجاه

عقب الساعة .

إذا نظر إلى المثقاب من الطرف الذي به هذا القطع . وهذا الاتجاه هو اتجاه دوران

المثقاب أثناء القطع وهذه تكون زاوية (ايجابية للجرف) ويصح أن يكون اتجاه

ميل القناة بعكس عقرب الساعة وفي هذه الحالة تكون زاوية الجرف سالبة .

وعلى اى حال يختلف شكل مقطع القناة وزاوية ميلها باختلاف مصانع الالات وبذلك
تختلف زوايا القطع عند حد القطع . ولكل من هذه الاشكال استعمالاته الخاصة .
وعلى سبيل المثال فان المثقاب ذو القناة المستقيمة يصلح لثقب الصلب المنجنيزى ذى الصلادة
العالية . ومايشبه ذلك من المعادن ويوضح شكل (٤-٨) انواع مختلفة من المثاقيب
بقنوات ملتوية متنوعة واربعة انواع من المثاقيب للمقارنة .


٣- بنط التوسيع والتخويش:

فى حالة ما يكون الثقب المطلوب ذو قطر دقيق اى مصحوب يتجاوز يتم استخدام هذه
البنط وهى المرحلة التالية لعملية الثقب ببنتة حلزونية .
وايضا تستخدم فى عملية تحسين ومعايرة ثقب فى اجزاء مطروقة لم يسبق ثقبها ببنتة
لان فى هذه الحالة لاتستخدم البنط العادية لاجراء عملية التوسع لتعرضها للكسر ولاتعطى
نتائج صحيحة .


كما نلاحظ ان المخروط الامامى وشفا القطع غير كاملة لانه يقوم بتوسيع ثقب موجود فعلا
وزاوية الحلزون تتناسب تناسباً طردياً مع صلابة الشغلة وفى الغالب تتراوح بين ١٠-٣٠°
ولكن نلاحظ ان زاوية الحلزون بالنسبة للزهر تكاد تكون صفر وعملية التخويش:
عبارة عن عملية قطع قطر عدل وبعمق محدود فى بداية ثقب موجود وذلك للسماح لرأس
مسمار النطس تحت مستوى سطح المعدن وايضا عملية قطع مخروط ويوضح شكل (٤-٩) عملية
التخويش كما موضح بشكل (٤-١٠) بنطة توسيع ويلاحظ ان الفرق بينها وبين البنطة
الحلزونية هى ان بنط التوسيع بثلاثة حدود قطع او اكثر .

والجدول التالي يوضح العلاقة بين قطر الثقب والابعاد المتروكة ليتم قطعها بنبطه التوسيع:

المعد المتروك في القطر (مم)	قطر الثقب (مم)
١-٠٨	من ١٠-١٨
٢-١	أكبر من ١٨-٣٠
٢ر٥-١ر٢	أكبر من ٣٠-٥٠
٣-١٥	أكبر ٥٠-٨٠
٤-٢	أكبر ٨٠-١٠٠

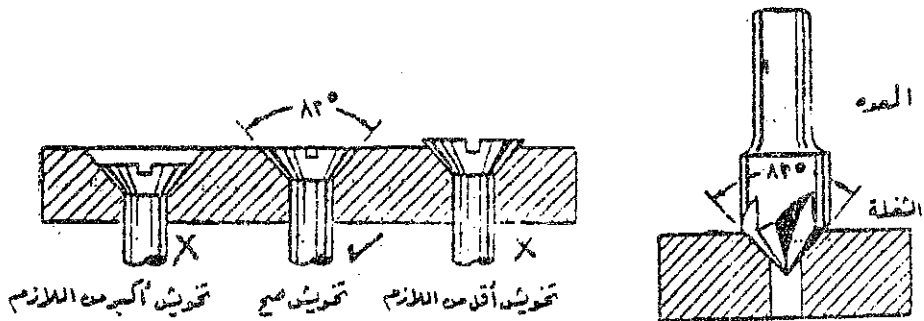


المخويش شكل (٩-٤) بنبطه التوسيع والتخويش

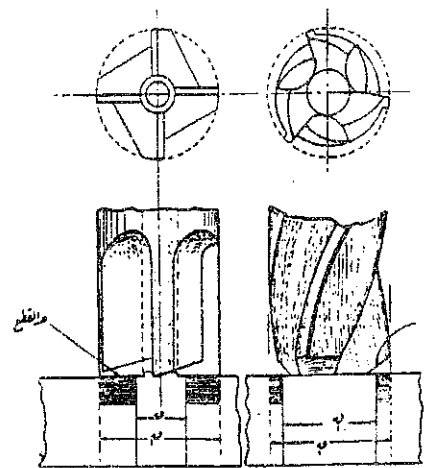

شكل (١٠-٤) بنبطه التوسيع والتخويش

٤- المراجل :

عملية البرغلة تتم بعد عملية التوسيع وذلك للحصول على الثقب ذو الدقة العالية .
 ودائما نلاحظ أن الجزء الامامي من المرغل يكون ذو زاوية ميل ويطلق عليه مسلوب البدة ومهمته
 عمل الثقب وتختلف هذه الزاوية باختلاف المعادن المشغله .
 فمثلا بالنسبة للخامات اللدنة (الحديد - الصلب) تكون من 12° - 15° .
 بالنسبة للخامات الصلبة والقصيفه (الزهر - البرنز) تكون من 2° - 5°
 اما بالنسبة للمرغل من الكربيد تصل الزاوية (45°)
 ويمكن تقسيمها الى براغل ماكينة وذلك من حيث طريقة الاستخدام اما من حيث التصميم والاستخدام
 فتقسم الى مصطط ومفرغ كما هو موضح بشكل (٤-١١) .

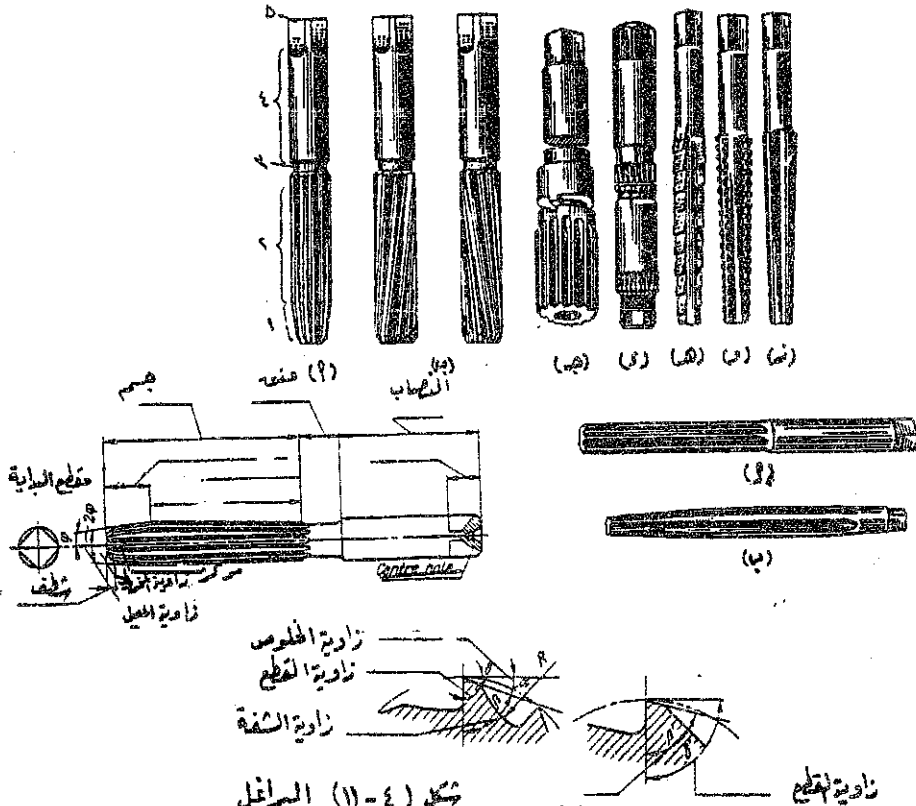

شكل (٤-١١) البراعل
 أ - برغل ابرطواني ب - برغل هارزوني ج - زصاب ابرطواني
 د - هـ - و - براغله مسلوبية

زاوية الحرف
 (تباين الصنف)

زاوية التلميح

أ- البراغل اليدوية : تستخدم في برغلة الاقطار من ٣مم الى ٥٠ مم والقوة البشرية فيها هي في كيفية استخدامها حيث انها تدار وتغذى داخل الثقب بواسطة العامل .
 عن طريق مفتاح خاص بذلك وبالتالي نجد ان نصابها عدل وبه مربع في النهاية لمسك العدة منه .

ب- براغل الماكينة : تستخدم في برغلة الاقطار من قطر ٣مم الى قطر ٥٢مم وذلك في الانواع المصنعة اما بالنسبة للانواع المجوفة فتكون من قطر ٢٥مم - ١٠٠ مم ونجد انها تدار وتغذى داخل الثقب بواسطة ماكينة اما نصابها اما يكون عدل في الاقطار الصغيرة ويكون مسلوب للاقطار الكبيرة .

والجدول التالي يوضح القيمة المتروكة في الثقب لقطعها بالبرغل :

قطر الثقب (مم)	القيمة المتروكة للبرغلة الخشنة (مم)	للبرغلة الناعمة (مم)
من ١-٣	٠.١	٠.٥
اكبر من ٣-١٠	٠.١٥	٠.٠٨
اكبر من ١٠-١٨	٠.٢	٠.١
اكبر من ١٨-٣٠	٠.٢٥	٠.١٢
اكبر من ٣٠-٥٠	٠.٣	٠.١٥
اكبر من ٥٠-٨٠	٠.٤	٠.٢٥
اكبر من ٨٠-١٠٠	٠.٥	٠.٢٥

مُشال :

المطلوب عمل ثقب في ٣٥مم يتجاوز ٠.٤ ر. من الصعب الوصول الى هذا القطر بذلك التجاوز مباشرة اي اننا لانستطيع الثقب ببساطة ٣٥مم مباشرة لان في هذه الحالة لن تعطى التجاوز المطلوب ولا النعومة المطلوبة للسطح

ولكن لتحقيق المطلوب نتبع الآتي:

- ١- يقوم العامل بإجراء عملية السنتره لماكن الثقب ان امكن .
- ٢- يتم الثقب ببنته قطر ٢٥م
- ٣- يتم الثقب ببنته قطر ٢٣م
- ٤- يتم الثقب ببنته توسيع ق ٣٤ر٧٥م
- ٥- تتم عملية البرغلة بقطر ٢٥م .

ومن الممكن اجراء عملية برغلة خشنة قبل البرغلة النهائية بقطر ٣٤ر٩٣م . والجدول

التالى يوضح ابعاد العدد المستخدمة فى ثقب خامه مصمته بتجاوز $H \geq$ حسب نظام 150

قطر الثقب المطلوب مم	قطر بنته الثقب الثقب الاول	مم الثقب الثانى التوسيع	قطر بنته تخشين	قطر البرغل مم نهائى
٣	٢ر٩	-	-	٣
٤	٣ر٩	-	-	٤
٥	٤ر٨	-	-	٥
٦	٥ر٨	-	-	٦
٨	٧ر٨	-	٧ر٩٦	٨
١٢	١١	-	٩ر٩٦	١٠
١٢	١١	-	١١ر٩٥	١٢
١٣	١٢	-	١٢ر٩٥	١٣
١٤	١٣	-	١٣ر٩٥	١٤
١٥	١٤	-	١٤ر٩٥	١٥
١٦	١٥	-	١٥ر٩٥	١٦
١٨	١٧	-	١٧ر٩٤	١٨
٢٠	١٨	-	١٩ر٩٤	٢٠

وهكذا بالنسبة للاقطار الكبيرة ولكن نكتفى بهذا القدر من المقاسات .

٥- سرعات القطع:

ان تحديد سرعة القطع في عملية الثقب تعتمد على عدة عوامل :

- ١- نوع الخامه الشغله .
- ٢- مدى الحاجة لاستخدام سائل تبريد من عدمه .
- ٣- قيمة التغذية (عمق القطع لكل لفة) مم / اللفة .
- ٤- قطر البنطة مم .

ونجد ان سرعة البنطة = محيط البنطة × عدد اللفات في الدقيقة وعلى ذلك نلاحظ ان كلما صغر قطر البنطة زاد عدد اللفات في الدقيقة والعكس .
مثال : لتحديد سرعة دوران بنطة :

$$\text{عدد اللفات / الدقيقة} = \frac{\text{سرعة القطع (م/د)} \times 1000}{\text{قطر البنطة مم} \times 3.14}$$

مثال

احسب سرعة دوران بنطة / الدقيقة لبنطة قطرها ١٠م اذا كانت سرعة القطع المطلوبه ٣٠م/د (متر/ دقيقة)

الحل :

$$\text{سرعة الدوران} = \frac{1000 \times 30}{3.14 \times 10} = 955 \text{ لفة / دقيقة}$$

يجب مراعاة :

ان سرعة الدوران الناتجة تؤخذ كدليل ويتم اختيار اقرب سرعة لها متاحة على المثقاب ، فهناك جداول تحدد سرعات القطع وعلاقتها بالخامات والتغذيات والجدول التالي يوضح هذه العلاقة في حالة استخدام بنطة مصنوعة من صلب سرعات عالية .

جدول سرعات القطع في التفت (تقويمي)

القطر الاقص للتنج م / مم	السرعات اللازمة لعمود السنترة لفة / دقيقة						نوع المسلك
	سطح	العمود	سطح على الكرنس وساطة طاق	سطح متوسط الكرنس وهدر كافي	سطح حثيف الكرنس وهدر طفيف	سرعات القطع المقترحة	
١٠٠	١٥٠٠ - ٦٤٠٠	١٥٠٠ - ٦٤٠٠	١٢٠٠ - ١٦٠٠	١٦٠٠ - ٢١٠٠	٢٠٠٠ - ٢٦٠٠	٢	
١٢٠	٥٧٠٠ - ٢٨٠٠	٥٧٠٠ - ٢٨٠٠	١١٥٠ - ١٥٠	١٦٠٠ - ١٧٠٠	١٩٠٠ - ١٥٠٠		
١٦٠	٢٨٥٠ - ١٩٠٠	٢٨٥٠ - ١٩٠٠	٥٧٠ - ٤٨٠	٨٠٠ - ٦٤٠	١٥٠ - ٨٠٠	١٠	
٢٠٠	١٩٠٠ - ١٢٧٠	١٩٠٠ - ١٢٧٠	٢٨٠ - ٢٢٠	٥٢٠ - ٤٢٥	٦٤٠ - ٥٢٠	١٥	
٢٥٠	١٤٢٠ - ١٥٠	١٤٢٠ - ١٥٠	٢٩٠ - ٢٤٠	٤١٠ - ٢٦٠	٤٧٥ - ٤٠٠	١٠	
٣٥٠	١١٥٠ - ٧٦٠	١١٥٠ - ٧٦٠	٢٢٠ - ١٤٠	٢٢٠ - ١٥٠	٢٨٠ - ٢٢٠	١٥	
	١٠ - ٦٠		١٨ - ١٥	٢٥ - ٢٠	٢٠ - ٢٥		

ويعتبر هذا الجدول استرشادي عام وايضا انه في حالة استخدام بنطة مصنوعة من صلب كربوني فان السرعات الموضحة تنخفض الى النصف.

وعلى ما تقدم يجب مراعاة النقطة التالية والتي يمكن اعتبارها دليل عام للمثاقب :

١- عند القطع بسرعة اقل من السرعة المطلوبة تعرض البنطة للكسر بالإضافة الى انه

حمل كبير على المثقاب ولا تعطى نتائج طيبة .

٢- من حدى القطع في المثقاب ذي القناة الملتوية :

يجب الانتباه الى النقاط التالية عند السن باستخدام حجر جليخ المترجة :

١- ان يكون حدى القطع متماثلين من حيث الطول والشكل والاتجاه .

٢- يجب تكوين زاوية الخلووص وهي حوالي ١٢° في كل من حدى القطع.

٣- يجب عند تقصير خط الذنبة ان يراعى عدم تقصير حدى القطع بل يجب تحسين زاوية

الحرف .

ولايتسنى ذلك بسهولة عند سن المثقاب باليد الا اذا اتبعت الطريقة الصحيحة الموضحة

في (شكل ٤-١٢)

ويوضح الشكل الطرق الثلاثة التي يمكن بها لف كعب المثقاب على حجر الجليخ . والاولى

هي الصحيحة لان المثقاب يعيل زاوية قدرها ٢٦° فيتكون بذلك سطح المخروط المطلوب .

وبالرغم من هذا فان سن المثقاب باليد ، لاينتج زوايا مضبوطة لذلك صممت اجهزة

تجليخ خاصة لسن المثاقيب ذات القناة الملتوية (شكل ٤-١٢ ب) ويظهر من الشكل

ان بالماكينه حامل خاص يتحرك على محور يميل بمقدار (١٣°) عن سطح حجر الجليخ فيكسون

المخروط المطلوب بالانحراف والميل المضبوطين بتحريك المثقاب وهو مثبت في الحامل .

ويوضح شكل (٤-١٢ جـ) طريقة قياس طولى حدى القطع بعد السن .

ادوات تثبيت عدد الثقاب

أ. يتم تثبيت عدد القطع في الثقاب بعدة طرق :



١- جلب التخفيض (مسلوب) :

إذا كان مسلوب البنطة اصغر من مسلوب عمود الدوران بالثقاب فإنه لا يمكن تركيب البنطة مباشرة بعمود الدوران ففي هذه الحالة يتم استخدام جلبية وسيطة تسمى بجلبية التخفيض مواصفاتها ذات مسلوب خارجي يناسب المسلوب الداخلي لعمود الدوران في حين أن المسلوب الداخلي لها يناسب البنطة أي ان الجلبية أصبحت اداة وسيطة بين البنطة وعمود الدوران .

بالإضافة الى وجود جلب تخفيض من الخارج مسلوب في حين ان قطرها الداخلي عدل وتكون مثقوفة وذلك بالنسبة للينط ذات النصاب العدل وجلب التخفيض بها مشقبة لطرد نصاب البنطة منها باستخدام خابور مسلوب كما هو موضح بشكل (٤-١٣) ونفس النظام موجود بعمود الدوران للثقاب لسهولة طرد السدة او جلبية التخفيض . ويجب معرفة الآتي :


- عند القطع بسرعة أكبر تتعرض حدود القطع بالبنطة للاحتراق .
- عند القطع في معادن ليينة تختار سرعات عالية .
- عند القطع في معادن صلدة تختار سرعات منخفضة .
- سرعة القطع ببنطة من صلب السرعات العالية تكون ضعف سرعة القطع ببنطة من صلب كربوني .

- الخبرة الشخصية في سرعات القطع والتغذية في أعمال الثقاب لها اهميتها .

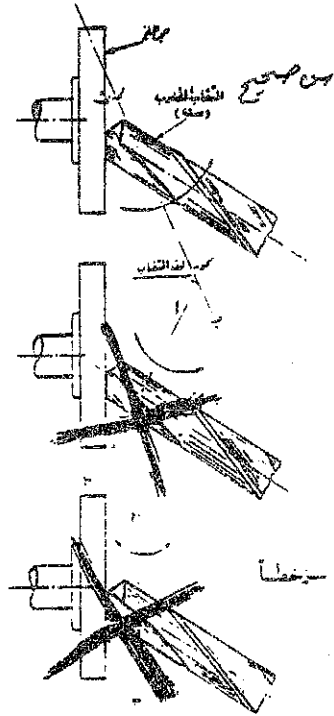
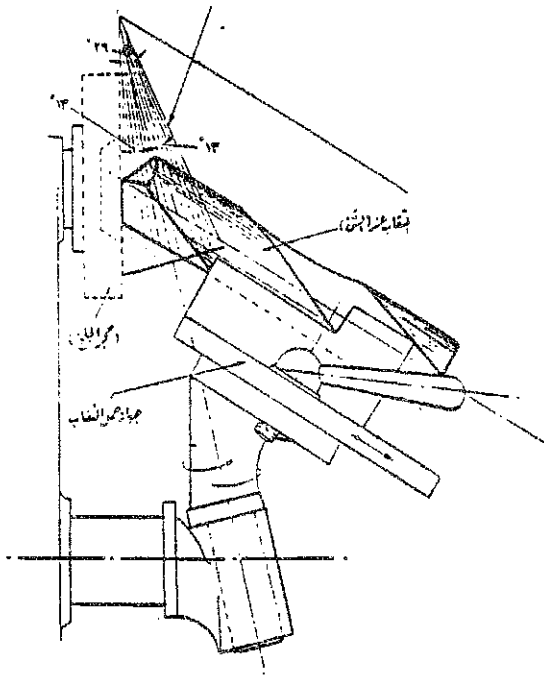


جهاز من أوتجايخ مشقاب بقناة ملتوية
شكل (٤-١٣ ب)

شكل (٤-١٤) الفطأ والصواب
فردن مشقاب باليد

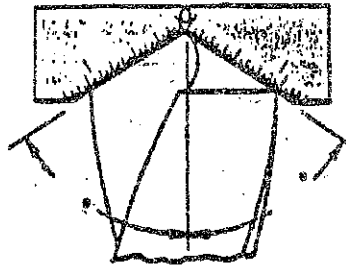


شكل (٤-١٤ ج) قياس طول إحدى القطع

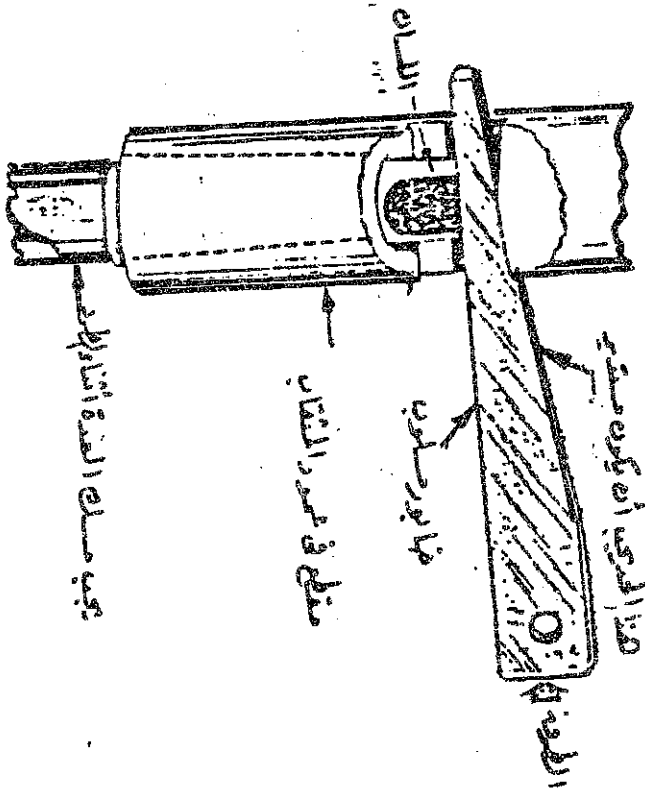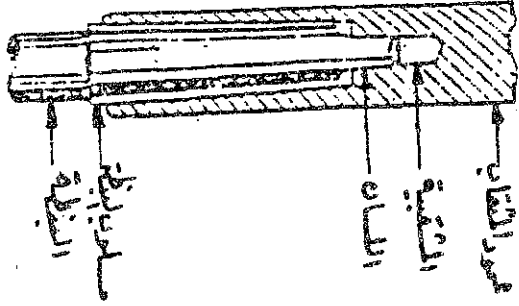

شكل (٤ - ١٣) جنب التفتيش اللصقية

٢- الطرف ثلاثي الفكوك :

يتم تركيب هذا الطرف على المثقاب لمسك البنت ذات النصاب العدل حتى قطر ١٥ مم
ويلاحظ ان نصابه مسلوبوله ثلاثة فكوك مصممه خصيصا لذلك كما هو موضح بشكل (٤-١٤)
وهذا النوع يعتبر هو الاكثر شيوعا في اعمال البرادة .

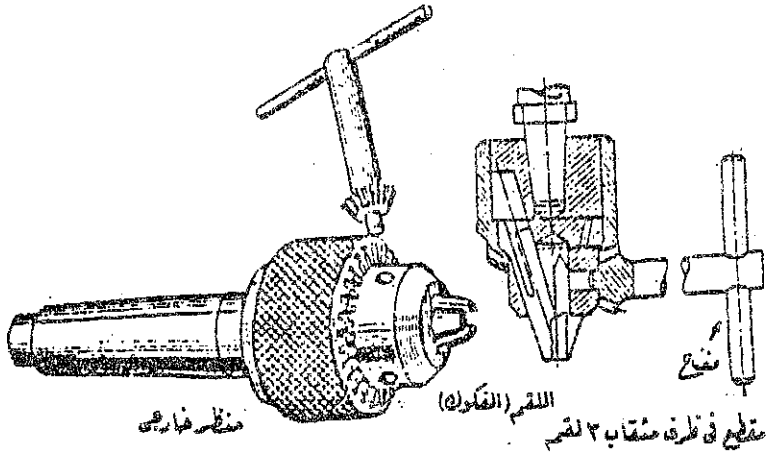

شكل (٤-١٤) الطرف الثلاثي


وهناك انواع اخرى لتثبيت البنت كالطرف ذو الفكين والكوليت وطرف التغبير السريع وطرف
المركزيه الذاتية ولكن اكتفينا بالنوعين السابقين لانتشارهما الواسع بالنسبة لاعمال البرادة .

ب - أدوات تثبيت الشغلة في عملية الثقب:


يوجد هناك مرشدات ومثبتات للشغلة تستخدم في عملية الثقب تختلف باختلاف الشغلة والمطلوب فيها ولان هذا الموضوع تخصصي ويحتاج لكتب مستقلة فنحاول اعطاء فكرة مبسطة عنه .

مثبتات الشغلة :

في العادة تكون المنجلة السابق شرحها ولكن يتم تجهيزها لتوضع على ترابيزة الماكينة كما هو موضح بشكل (٤-١٥)

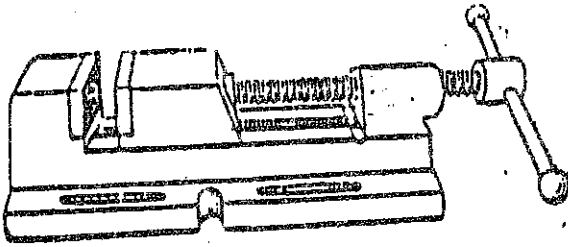

منجلة لتثبيت
الشغلة ذات القطر
المستقيمة

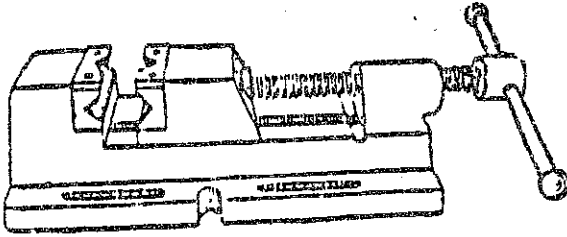

والقطر المائل

شكل (٤-١٥) مثبتات للشغلة


٧- اسباب المشغولات المرفوضة التي تحدث عند البرغلة وكيفية منعها :

- ١- سطح الثقب يكون خشن • السبب : الالة تالمة (غير حادة) - تسامح تشغيل كبير جدا متروك للبرغلة - المتشحيم الغير صحيح خاصة عند تشغيل المعادن الشديسة المقاومة للشد •
- ٢- تعرج سطح الثقب • السبب : تسامح تشغيل كبير جدا متروك للبرغلة - زوايا قطع غير صحيح على اسلحة القطع تثبيت البرغل بطريقة غير صحيحة •
- ٣- ترك اثار بقايا على سطح الثقب من عملية الثقب السابقة •
- السبب : تسامح تشغيل صغير جدا متروك للبرغلة - الثقب كان مثقوب بطريقة تقريبية جدا •
- ٤- عدم الاحتفاظ بقطر الثقب كالمطلوب (لم يكن قطر البرغل صحيحا - دوران بطريقة غير صحيحة (به رفه))

الفصل الخامس عمليات البرشمة

- تجرى عملية البرشمة بفرض تثبيت بعض الاجزاء ببعضها وخاصة في الالواح وتكون فسى هذه الحالة وصلات دائمة فنجد ان البرشمة هي الوسيلة الكافية لهذه الوصلة .
- والبرشمة اما تكون على البارد او على الحامى كما هو الحال فى الكبارى والمهاريج والخزانات وجمالونات السقوف وتستعمل عمليات البرشمة بكثرة فى انشاء مراحل البخار وبناء السفن .
- والاعمال الانشائية، واستخدام عمليات البرشمة فى صناعة الطائرات وادوات الهندسة الكهربائية قد تكون هى الطريقة الوحيدة للتوصيل وخاصة فى وصلات المعادن التى لا يمكن لحامها .
- مسامير البرشام :

- عبارة عن بنز برأس مثل مسامير القلاووظ ولكن بدون قلوظة ويتم صناعته من معدن ليين قابل للتشكيل ليتسطيع ربط جزئين من الصاج معا .
- ويصنع مسامير البرشام من الصلب اللين (الذى لا يصدأ) كالاتومنيوم او النحاس الاصفر وذلك تبعاً لمجال استخدامه . وشكل ١-٥ يوضح اشكال مختلفة من مسامير البرشام .

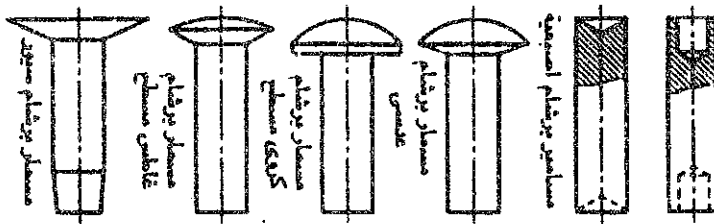

شكل (١ - ٥) أشكال مختلفة من مسامير البرشام

ويوجد منها الانواع المصنعة والانواع المفترعة ويلاحظ ان هناك علاقة بين طول المسمار وقطره وتخانة المعدن المراد يرشمته كما هو موضح بشكل (٥١-٢) وذلك بالنسبة للمسامير ذات النوع المصنعت وتلك العلاقة :

$$ل = ت \cdot ٥ \text{ راق (مسمار ذو رأس طاسة)}$$

$$ل = ت \cdot ٣ \text{ ر٣ (مسمار ذو رأس عدله)}$$

$$ل = ت \cdot ٥ \text{ ر٥ ق (مسمار ذو رأس مخوش)}$$

حيث ان ل يطول جسم مسمار التخويش

ت مجموع تخانة الصاج المراد يربطه


ق يقطر جسم (بنز) مسمار البرشام

ع ارتفاع رأس مسمار البرشام المخوش

ويراعى توفر مسامير البرشام بالسوق بمقاسات مختلفة والمطلوب عند حساب طول المسمار اختيار اقرب مقاس متوفر .

انواع البرشام :

- ١- برشام الخزانات البخارية والغازات ذات الضغط العالي وفي هذه الحالة يجب ان يكون البرشام قويا ومانع للرشح والتسرب .
- ٢- برشام الانشابات : وفي هذا النوع يستخدم لتحمل القوى فقط مثل الكبارى والجمالونات والاوناش واعدة الاسلاك الكهربائية .

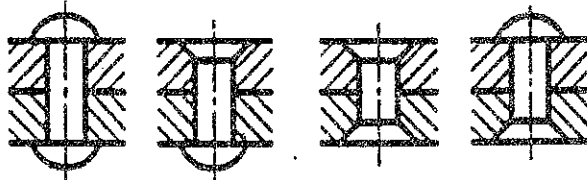

مسمار برشام شامس مسمار برشام نصف كروي

شكل (٥١-٢) العلاقة بين طول البرشام وقطره

انواع مسامير البرشام :

١- مسامير كبيرة الحجم وتكون اقطارها بين ١٠، ٢٠م وتتم عليه البرشمة في هذه الحالة بالتسخين .

٢- مسامير برشمة الالواح وتوجد بعدة اشكال :


أ- برأس كروي
ب - برأس غاطس من الطرفين

ج - برأس نصف غاطس .

٣- مسامير برشام مجوفة : طرفه لين ليسهل عمل الرأس الاخرى ويستخدم في برشمة الالواح الرقيقة وكذلك المعادن التي عليها ضغط خفيف وايضا في الحالات التي يكون فيها الوزن مهم .

٤- مسامير برشام الاعمال الخاصة ذات رأس كروي ومجوفه من الداخل وتكون حسب احتياجات الشغلة او المعدن . وشكل (٥-٣) يوضح ماسبق .

يتكون مسمار البرشام من ساق وله رأس واحدة اصلية اما الرأس الاخرى فانها تتكون من نهاية الساق اثناء البرشمة .

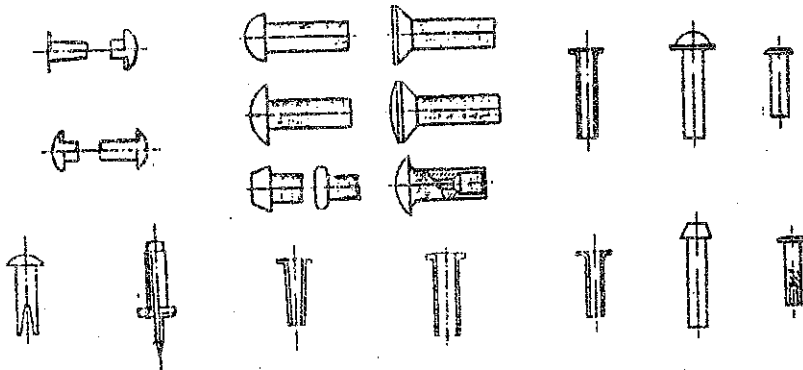


شكل (٥-٣) مسامير برشام مجوفة عامة





المسامير المجوفة :

يوضح شكل (٤-٥) بعض اشكال هذه المسامير واختلافها يكون تبعاً لظروف استخدامها وكل نوع من هذه المسامير له مميزات من حيث قوة الربط وسهولة البرشمة وقدرته على منسج التسرب ونلاحظ في هذه الانواع تحتاج اثناء برشمتها للطرق من ناحية مع وجود ساند مسن الناحية الاخرى حيث ان الشغلة تسمح بذلك وتسمى البرشمة من الجهتين .

وفي بعض الحالات يحتم وضع الشغلة الى اجراء عملية البرشمة من ناحية واحدة فقسط كما هو موضح بشكل (٥-٥) مثال لذلك تثبيت جزء في ماسورة مربعة الشكل فيتم ادخال جسم مسمار البرشام من الجهة الحرة وبرشمنه من نفس الجهة كما هو موضح بشكل (٦-٥) ان المسمار صمم للضغط على الطرق الداخلة بشد رأس المسمار الداخلي من الصلب بعدة خاصة واضحة بالشكل (٦-٥) ومع الشد بشكل جسم المسمار فاعطى قطعتي الشغلة على بعضهما اكثر الى ان يصل الى حد ان ضغط البرشمة اكبر من القوة اللازمة لقطع المسمار الصلب الداخلي فينقطع من منطقة سبق تحديدها في المسمار الصلب حيث أن قطرهما اقل من باقى جسم المسمار (اي نقطة ضعيفة لحدوث القطع عندها) . وبجانب بساطة استخدام هذا النوع نجد له ميزة هامة جدا هي أن طول جسم المسمار يغطي مدى اكبر من التخانات للشغلة ولايخضع للحساب كما في حالة المسامير المصمته .

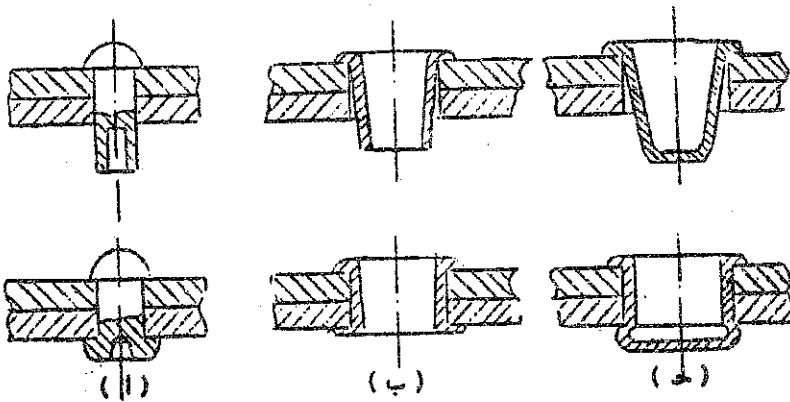


شكل (٤-٥) مسامير برشام مجوفة ولتأمينها خاصة

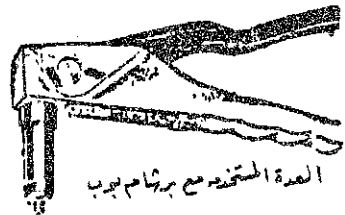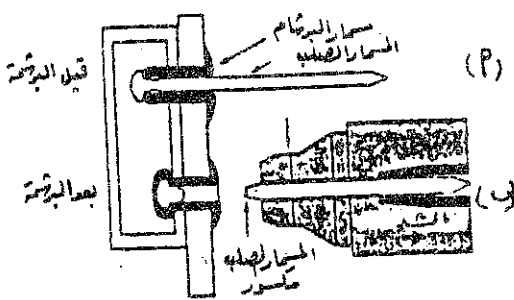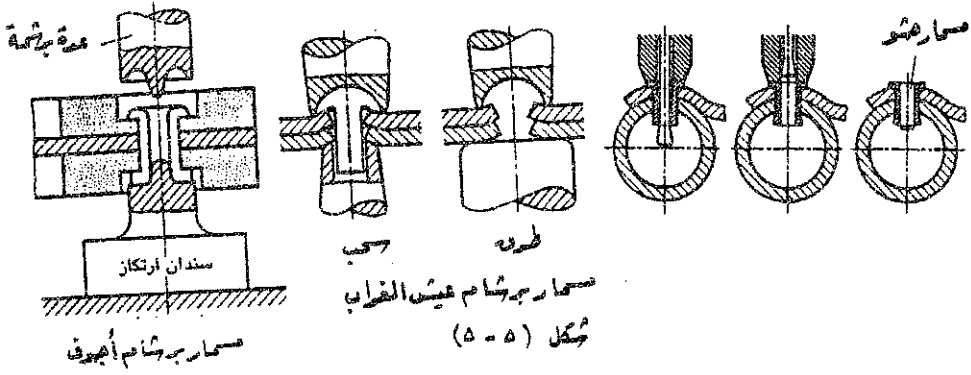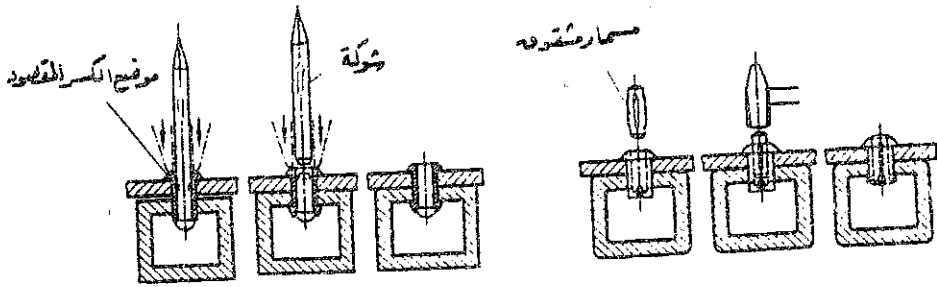

شكل (٦ - ٥)

طرق البرشمة للمسامير المصممة :

يتم وضع المسمار في ثقب القطع المراد ربطها ثم تسند من جهة الرأس اما على سطح عدل في حالة المسمار ذو الرأس المعدل او على ساند به تجويف بشكل الرأس ثم يجرى الطرق عليه باداه (سنبل) بها تشكيل يناسب شكل نهاية البرشام المطلوبة او باستخدام الجاكوش ذو الرأس المستديرة ويكون الدق على جسم المسمار دق دائري وبالتدريج كما هو موضح بشكل

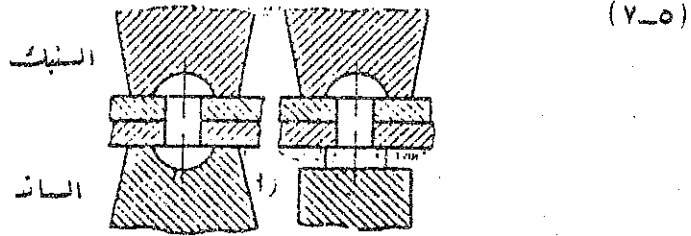


شكل (٧-٥) طريقة برشمة المسامير المصممة

حالات البرشمة على الساخن :


تجرى عملية البرشمة على الساخن بأن يتم تسخينه ثم برشمته ساخنا واثناء ذلك مسن السهل تشكيل المسامير اي يحتاج لقوة اقل مما لو تم بطريقة البرشمة على البارد .
ويستفاد ايضا من خاصية انكماش معدن المسمار بعد ان يبرد في أن يضغط أكثر على القطع التي تقوم بربطها . ويستخدم هذه الطريقة في حالة الانشاءات الكبيرة مثل الكبساري المعدنية وعناصر الورش .

أنواع وصلات البرشام : شكل (٨-٥)


- ١- الطرفين فوق بعضهما (شفة على شفة)
- ٢- الطرفين قورة على قورة بتقوية من جهة واحدة او بتقوية من الجهتين

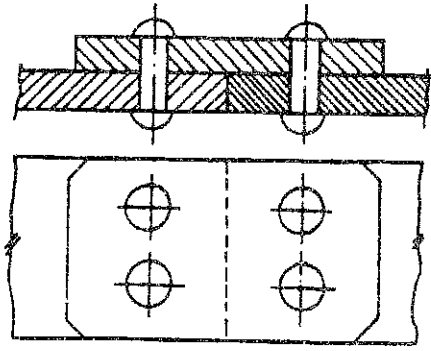

(ب)

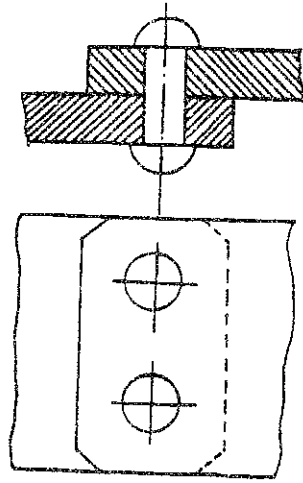


(پ)

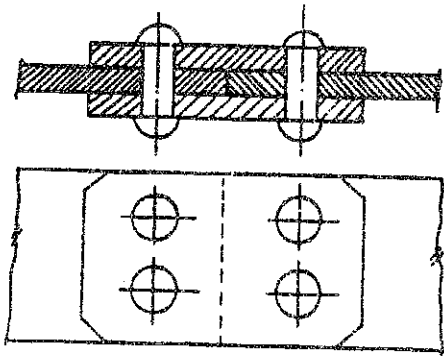

(ج)

أنواع وصلات البرشام

وصلة برشام بثلاث صفوف

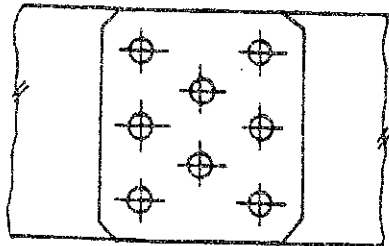

شكل (٥-٨) وصلات البرشام

العدد المستخدمة في عمليات البرشمة :

- ١- القاعدة تسند عليها رأس البرشام لكي لا تتغير شكلها وتكون بها فجوة مشابهة وبنفس مقاسات رأس المسمار .
- ٢- الشفاط يستعمل في ضم قطعتي التشفييل على بعضها قبل عملية البرشمة وفي نفس الوقت تسحب المسمار لاعلى حتى ينطبق السطح السفلي لرأس مسمار البرشام على مدخل الثقب تماما .
- ٣- البلس السفلي : الاداة التي يرتكز عليها رأس البرشام .
- ٤- البلس العلوي : يستخدم في تكوين الرأس الثانية لمسمار البرشام .

عملية البرشمة :


- تستعمل مطرقة مناسبة يتم الطرق بها على الشفاط لتقوم بضم اللوحين على بعضهما ويستقر رأس المسمار على مدخل الثقب .
- ثم تطرق على طرف مسمار البرشمة حتى يمتد في جميع الاتجاهات .
- يستعمل البلس والمطرقة لتكوين الشكل النهائي للرأس المبرشمة .
- في حالة البرشام على الساخن يجب استخدام لقط خاص للبرشام لنقل المسمار من الكور السي المشغلة .

ملاحظة

للحصول على وصلات برشمة محكمة فاننا بعد الانتهاء من عملية البرشمة نقلقظ حول رأس المسمار بواسطة أجنات خاصة (أى نقلقظ المسافة الجانبية الموجودة بين حافة رأس المسمار وحافة اللوح) وتتحرك الاجنة على هذه الحافة مع طرفها ويوضح شكل (٥-٩) عملية برشمة كاملة .

عيوب عملية البرشمة :



يوضح شكل (٥-١٠) بعض عيوب البرشمة • الناتجة من عدم اتمام عملية البرشمة
كما سبق توضحه تماما وايضا عند اختيار طول مسمار غير مناسب •

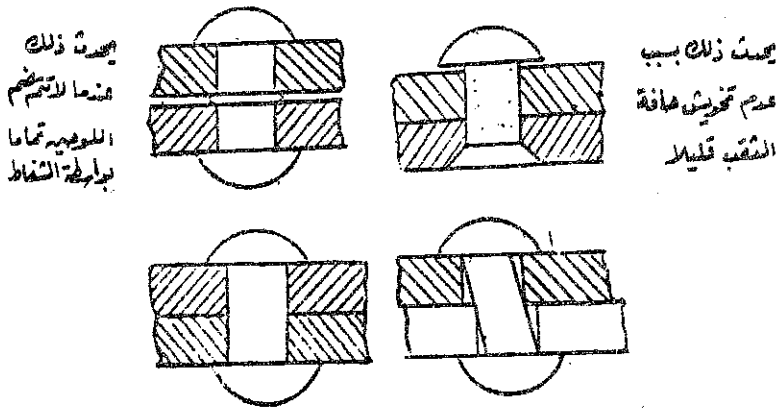

يحدث ذلك
عندما لا يتم
البرشمة تماما
بواسطة الشفاط

يحدث ذلك بسبب
عدم توحيد هافة
المشعب قليلا

شكل (٥-١٠) عيوب البرشمة

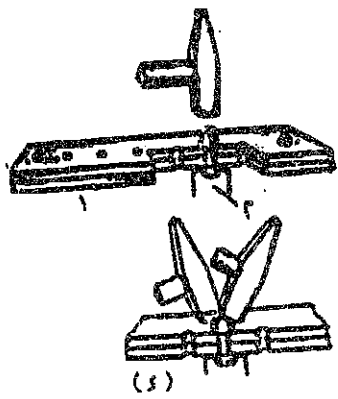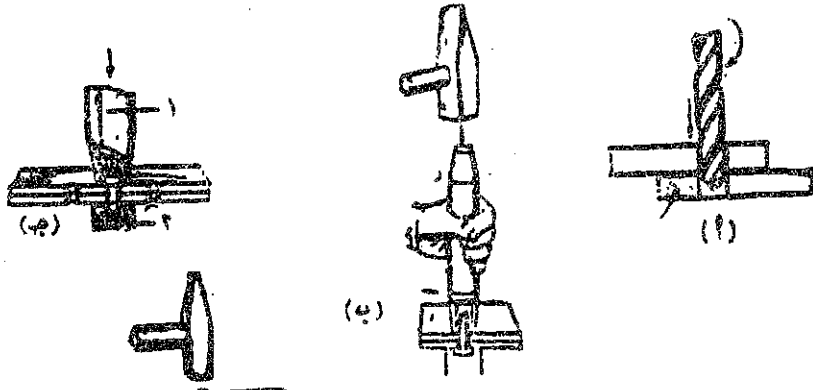

شكل (٥-٩) عملية برشمة كاملة

- أ - ثقب
- ب - عملية الشفاط
- ج - عملية تخليق رأس المسمار
- د - عملية اعطاء الشكل النهائي •

جدول يوضح الاشغال المفروضة واسبابها وكيفية تلافيها :

المتفحولات المفروضة	السبب	كيفية تلافيها
برشام غير محكم	لم تخوش حواف الثقب	تخويش حواف الثقب
وجود فراغ بين قطع التشغيل المبرشمة .	لم تتم العطفية باحكام	تكمل عملية البرشمة
مسار البرشام منحرف	الثقوب غير منطبقة	تضبط الثقوب بالبرغل
رأس البرشام كبيرة جدا	المسار اطول من اللازم	يستخدم المسار المضبوط
رأس البرشام صغيرة جدا	المسار اقصر من اللازم	يستخدم المسار المضبوط
رأس المسار لا يقع في محوره	سوء توزيع الطرقات	يجب تكوين الرأس بعناية
ثنى ساق المسار اثناء البرشمة	الطرق في اتجاه مائل	الطرق في اتجاه عمودي


الوقاية اثناء عملية البرشمة :

- ١- يجب أن يتبع قواعد الطرق اليدوية وخاصة البرشمة على الساخن .
- ٢- يجب ان تكون رؤوس الهلصات والشفاطات خالية من الرايش .

الفصل السادس القلوظة

مقدمة :

القلوظة معناها عمل قناة لولبية على سطح جسم اسطواني أو مسلوب . وعندما يكون اتجاه القلاووظ من الناحية اليسرى الى الناحية اليمنى يسمى القلاووظ قلاووظ يمين وكذلك اذا كان اتجاهه من الناحية اليمنى الى الناحية اليسرى فان القلاووظ يسمى قلاووظ شمال . وعلى ذلك فان القلاووظ او الصامولة ذات القلاووظ اليمين تربط بواسطة لفها الى الناحية اليمنى (فسى اتجاه عقرب الساعة) بينما يربط القلاووظ الشمال في الاتجاه العكسى . وتتغير زوايا القلاووظ المختلفة حسب اتساع القلاووظ وضيقة والمسافة التي بين سنيين متجاورين تسمى خطوة السن انظر شكل (٦-١) ، (٦-٢ أ، ب)

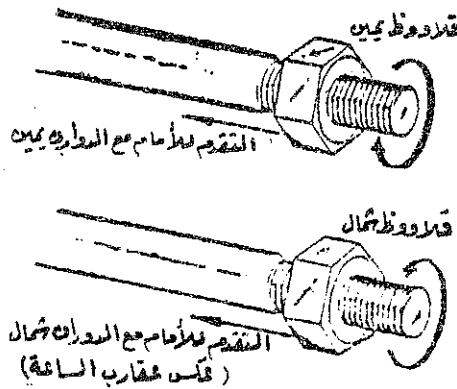


شكل (٦-١)

والقلاووظ الذى يكون على السطح الخارجى لاسطوانة او عامود يسمى قلاووظ خارجى
بينما يسمى القلاووظ الذى يكون على السطح الداخلى للثقب قلاووظ داخلى .


انواع القلاووظات :

تميز انواع القلاووظات المختلفة من بعضها كالآتى:

- (١) قلاووظات التوصيل : (الربط) وهى عبارة عن قلاووظ حاد شكل (٦-٢) له خطوة سن معينة . وهذا النوع من القلاووظ يستعمل فى المسامير التى تعصل اجزاء الماكينة او تربطها ببعضها وقمة السن مشطوفة (فى القلاووظ الحثرى) ومستديرة (فى القلاووظ الوريثورث) .

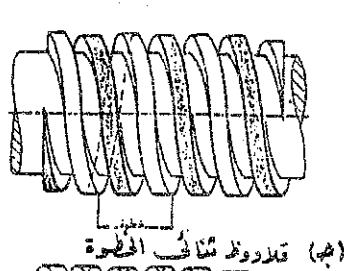


(٦) قلاووظ ثنائى الخطوة

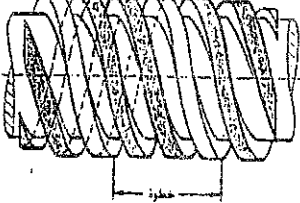


(٧) قلاووظ ثنائى الخطوة

ج ، د قلاووظ متعدد الخطوات

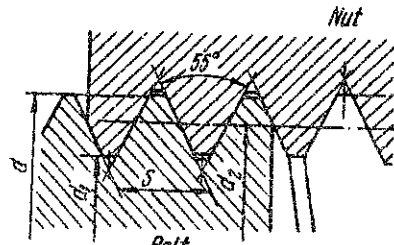



(٨) قلاووظ متقى

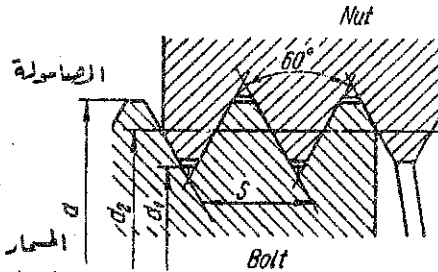

(٩) قلاووظ (بوصلة) (ب)

(ب) قلاوظ مواسير: وهو عبارة عن قلاوظ حاد له خطورة صغيرة ولكي تكون الوصلة محكمة يجب أن ينطبق السن الداخلي على السن الخارجي تماما .

 

(شكل ٣-٦)

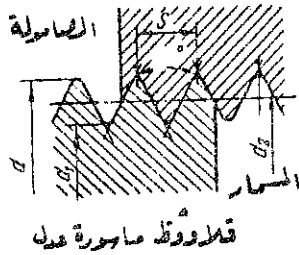

يرضع قلاوظ ماسورة مسوية

شكل (٣-٦)

(ج) القلاوظ المحرك : وهو عبارة عن قلاوظ مربع او قلاوظ آكم من ثلاثة انواع: آكم متماثل، آكم مائل، آكم مسنن (شكل ٤-٦)

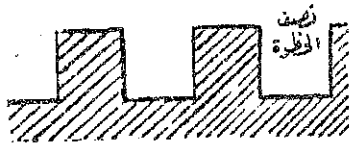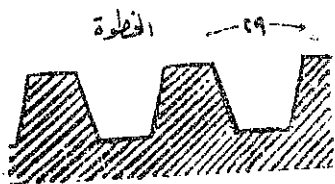

الخطوة ٤٧,٥



شكل (٤-٦) من القلاوظ آكم

والقلاووظات المربعة والاكم تستخدم فى القلاووظات (الفتيل) التى تحرك اجزاء الماكينة بسهولة وبدقة (مقل قلاووظات الجبر فى المخارط) ولكن القلاووظات المربعة تفقد دقتها عندما تتآكل جوانبها ولذلك تستعمل القلاووظات الاكم لهذا الغرض فى الماكينات الحديثة . وميزة القلاووظ الاكم انه اكثر قوة عند اسفل السن . وعند التآكل يمكن ازالة الفرق بين الصامولة والقلاووظ بربط الصامولة وتكون مشقوقة فى هذه الحالة وهذه الطريقة لاتصلح فى حالة القلاووظ المربع لان جوانبه مستوية فى حين أن جوانب القلاووظ الاكم مائلة (مائلة على بعضها بزواوية ٣٠ درجة) .

ويستعمل القلاووظ الاكم لمواجهة الضغط من ناحية واحدة كما فى المكابس . ويستعمل القلاووظ الاكم المستدير فى الاعمال التى يتعرض فيها القلاووظ للاتربة او الرمال وحيث تتعسر صيانته (مثل وصلات عربات السكة الحديدية) .

والقلاووظ الوريثورث يرمز اليه بالحرف (W) وجانبه مقل القلاووظ بالبوصة وبذلك يكون ($W \frac{11}{11}$) معناها القلاووظ الذى قطره ١١/٢ بوصة .

والجدول (٢) يحتوى ايضا على بيانات عن عدد الاسنان فى كل بوصة (فى الحالة

التي ذكرت سابقا) .

وقلاووظ المواسير الذى لازال مستعملا ولكنه سيستبدل تدريجيا بالقلاووظ المترى الخيىق

الخطوة يرمز اليه بنفس الطريقة ويشار اليه فى الرسومات بالحرف (G) والرقم الذى يبين

القطر الاسمى للماسورة بالبوصة .



تصميم وأنواع ذكور القلاووظ: (شكل ٥-٦)

لتسهيل دراسة آلات قطع اسنان القلاووظ يمكن تقسيمها الى قسمين رئيسيين :

- ١- آلات قطع لولبي داخلي (ذكر القلاووظ) .
- ٢- آلات قطع لولبي خارجي (لقم القلاووظ) .

وتقوم حدود القطع التي في الطرف المسلوب بمهضم القطع وتقوم باقي الحدود التي تقسع

في بدن الذكر الاسطوانى بالتنعيم وازالة الرايش .

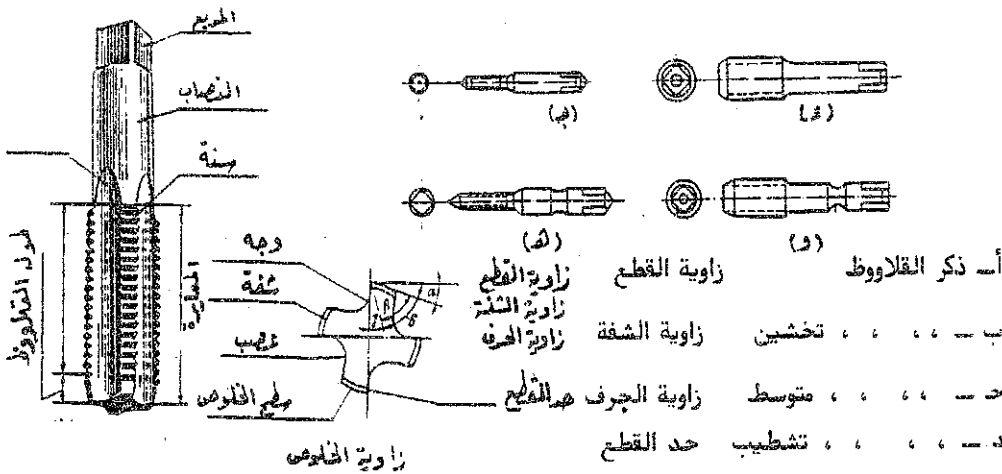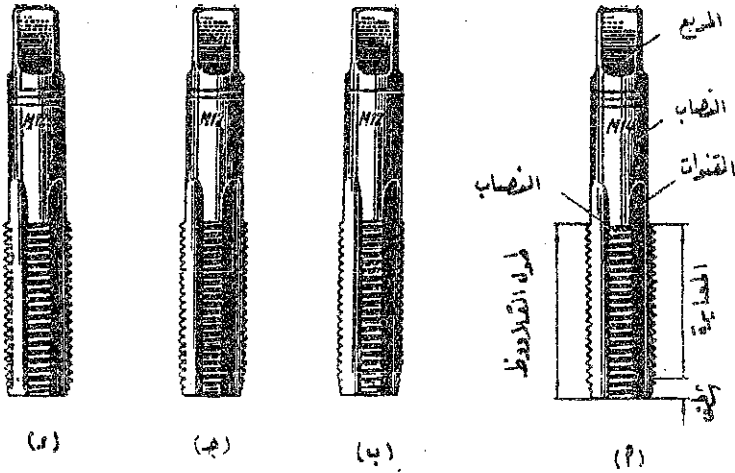

شكل (٥-٦) مسد قطع القلاووظ

انظمة القلاوظات :

والى جانب هذا التقسيم فاننا نميز بين انظمة القلاوظات المتعددة المختلفة كالآتى:
قلاوظات ويثورت (انجليزى) شكل (٦-٢ أ) زاويتها العليا ٥٥° وقمة السن مستديرة
ويحدد قطرها وخطوة السن بالبوصة والقلاوظات مقاس ١/٢ بوصة فاقل تكون خطوتها كبيرة
بالنسبة للقطر ولذلك فأنها تنظف بسهولة .

القلاوظات المترية (فرنسى) شكل (٦-٢ ب) زاويتها العليا ٦٠° فى الغالب وقممة
السن مشطوفة ويحدد قطرها وخطوة سنها بالمليمتر .

وتعين القلاوظات بالابعاد الرئيسية الاتية : القطر الاكبر ، القطر الاصغر ، القطر
المتوسط ، الزاوية العليا وخطوة السن . ويحدد القطر الاوسط للقلاوظ بنصف مجموع القطر
الاكبر والقطر الاصغر .

والى جانب القلاوظات ذات الالباب الواحد تستعمل ايضا القلاوظات متعددة الابواب
(٦-٢ ح، د) وهى القلاوظات التى لها سنين او اكثر وتكون متوازية وذات شكل واحد وخطوة
واحدة . وتستعمل فى الحالات التى نحتاج فيها خطوة كبيرة بالنسبة للقطر . لانه اذا صنع
قلاوظ مفرد يمثل هذه الخطوة فأن القناة اللازمة تكون عميقة جدا معايرت عليه تصغير فى
القطر الى حد أن مقطع قلب القلاوظ (القطر الاصغر) لا يستطيع أن يحتمل الاجهاد الواقع
عليه .

والقلاوظات المترية موحدة بأنظمة تحدد الاقطار وخطوات الاسنان المختلفة انظر جدول
(١) . وبعض مقاسات القلاوظ مكتوب بين قوسين للدلالة على تجنب استعمالها بقدر الامكان
وقلاوظات المجموعة (A) يشار اليها فى الرسومات بالحرف (M) (أى مترية) والرقم السدى
يعين الحجم فمثلا M 30 معناها القلاوظ المترى الذى قطره ٣٠ مم من المجموعة (A)
أى التى خطوة سنها ٣.٥ مم وقلاوظات المجموعات (B - C - D - E) خطوة سنها
ادق منها فى المجموعة السابقة ولايرمز اليها بالقطر فقط وانما بخطوة السن الخاص بكل مجموعة .

فالقلاوظ المترى الذى قطره ٣٠ مثلا فى المجموعة (B) وخطوة سنه ٢ مم يرمز اليه فى الرسومات بهذه الطريقة $M30 \times 2$ وكذلك فى المجموعة (C) يرمز اليه هكذا $M30 \times 1.5$ وكذلك القلاوظ الاكم يرمز اليه بالقطر وخطوة السن ولكنه بدلا من الحرف (M) يكتب اختصار كلمة شبه منحرف بالانجليزية (\bar{T}) مثلا ($\bar{T}r48 \times 8$) وعندما ترغب فى ان ترمز الى ان القلاوظ شمال نضيف الحرف (L) فى النهاية هكذا $\bar{T}r48 \times 8L$. وعندما نرمز الى قلاوظ متعدد الابواب يوضح عدد الابواب بين قوسين فى النهاية .

والقلاوظ الاكم المائل يرمز اليه بنفس الطريقة مع استبدال الرمز \bar{T} بالحرف S


ويعتبر وجود القنوات المناسبة التي تقطع سن القلاووظ وذلك لخلق الحدود القاطعة .
وهذه القنوات تعيد أيضا في التخلص من الرايش المتخلف عن العملية وعمل طريق لسائل
التبريد لذلك يجب ان تكون هذه القنوات ذات اتساع كاف وكلما كثرت قنوات القلاووظ كلما
سهلت قيادتها الى داخل الثقب وكلما كان الرايش الناتج قصيرا .

وتتم عملية القلوطة غالبا بذكرين الى ثلاثة ذكور

واقطار هذه الذكور تختلف بحيث يزيل الذكر الاول (المسلوب) حوالي ٥٨% من
عمق القلاووظ ثم يزيل الذكر الثاني (الذكر نصف مسلوب) حوالي ٢٩% من العمق . اما
الذكر الثالث (الذكر العدل) فيزيل ١٣% الباقية من تلك الطبقة .
وتصنع ذكور القلاووظ بحيث يكون في كل قطع خلوصا يتراوح بين ٢٥ رمم - ٢٥ رمم
تبعا لكبر أو صغر قطر الذكور .

وتترك في بعض الاحيان هذه الالات بدون خلوص عندما تكون بقطر صغير يقل عن ٢٥ مم .
اما زاوية الجرف في ذكر القلاووظ فهي مختلفة لتوافق طبيعة كل معدن وتكون كالاتي

(شكل ٦-٦) :

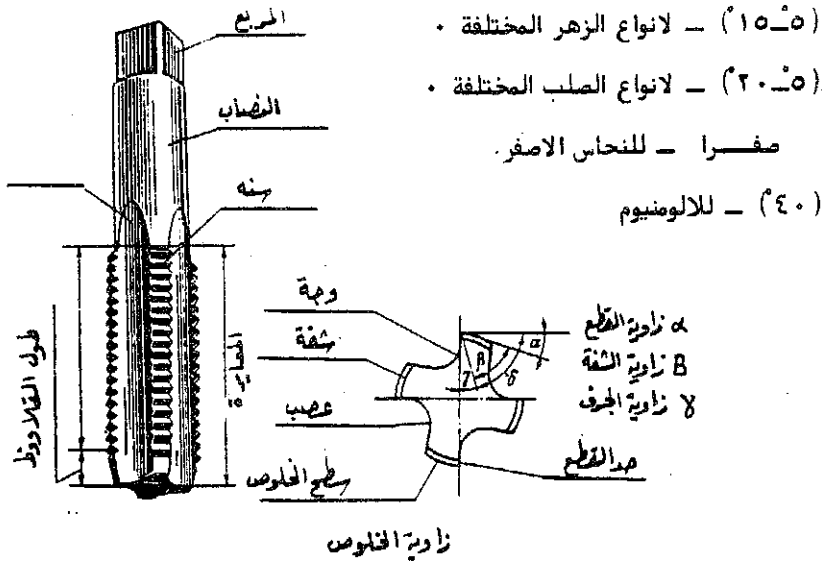

شكل (٦-٦)

ويعتبر الجزء الاسطوانى من ذكر القلاووظ كدليل لتوجيه الذكر فى الاتجاه الصحيح . كما تستعمل كفة مفتاح لذكر القلاووظ عند القلوطة باليد (بوجى) .

طريقة صناعة ذكور القلاووظ:

تصنع ذكور القلاووظ من الصلب الكربونى والصلب سريع القطع فيخروط جسم الذكر علىسى المخرطة فى البداية ثم يقطع القلاووظ بأى طريقة عادية (بالخراطة او التفريز او الضغط) ثم يربع نهاية نصابه (بالتفريز او الكيس) ثم تفرز القنوات ثم يرقم الذكر ويقسى ثم يجلىخ سلبية قطعة وقنواته من بعد ذلك ليسهل التخلى من الرايش .

وهذه الخطوات تختلف تبعا لحجم المنتج وتختلف ايضا تبعا لطريقة صناعتها وتبععا للمواد المستعملة فى صناعتها . فالذكور التى تصنع من الصلب سريع القطع يجب ان يجلىخ القلاووظ تماما بعد أن يقسى وخصوصا اذا كانت خطوتها كبيرة فانه يجب قطع القلاووظ بمفسة مبدئية قبل أن يقسى مع ترك طبقة بسيطة للتجليخ .

طريقة سن ذكور القلاووظ:

يجب تكرار سن ذكور القلاووظ كآى آلة قطع أخرى . فاذا لم تتبع هذه النصيحة أصبحت مدة صلاحية الالة للاستعمال قصيرة .

فاذا تأكلت الحدود القاطعة لذكر القلاووظ قليلا وجب سنه على ماكينة سن العدة من سطحها الامامى بواسطة حجر جلىخ (على شكل طبق) وتتسع القناة ويضعف ذكر القلاووظ خاصة اذا كانت الحدود القاطعة متآكلة . واذا كان التآكل كبيرا ويوجب أن يزال قليل من الجزء العلوى الخلفى من سلبية القطع ثم تجلىخ القنوات .

اختيار قطر البنتة المناسبة لعمل الثقب قبل القلوظة :

يجب اختيار البنتة الصحيحة لعمل الثقب المناسب للقلوظة . فاذا كان الثقب ضيقا فان ذكر القلاوظ يدخل بصعوبة واذا كان ضيقا اكثر من اللازم يتوقف ذكر القلاوظ أو ينكسر (خصوصا اذا كانت المواد من انواع لينة أو متنية) ، ومن ناحية اخرى فانه اذا كان الثقب واسعا فان سن القلاوظ يكون ناقصا وبذلك لا يصلح للاستعمال . وعلى ذلك فإن الثقب الصحيح للقلاوظ يجب أن يكون كبيرا بعض الشيء عن قطر القلاوظ الاصغر . ويختار عادة بحيث يكون اصغر من قطر القلاوظ الاكبر بخطوة ونصف . والجداول (٣) تبين مقاسات القلاوظ العادية والبنت المناسبة لثلاثة مجموعات من القلاوظات المترية .

مثل : القطر المناسب للقلاوظ $M10 = 8.3 \text{ مم}$.

• ، ، ، ، ، ، $M10 \times 1$ (ضيق الخطوة مجموعة B) = 8.8 مم .

• ، ، ، ، ، ، $M10 \times 0.75$ (ضيق الخطوة مجموعة C) = 9 مم .

• وكلما كان القلاوظ دقيقا كلما كان الثقب المناسب اكبر .

قلاووظ ورتورث

WD مثال 2 W

جدول رقم (٢)

(القلاووظ المسمى حسب نظام)						
نفسر القلاووظ	خطيئة السن	خطيئة السن		خطيئة السن		نفسر القلاووظ
		١	٢	١	٢	
١	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١
٢	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢
٣	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣
٤	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤
٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٥
٦	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٦
٧	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٧
٨	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٨
٩	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٩
١٠	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٠
١١	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١١
١٢	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٢
١٣	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٣
١٤	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٤
١٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٥
١٦	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٦
١٧	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٧
١٨	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٨
١٩	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	١٩
٢٠	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٠
٢١	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢١
٢٢	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٢
٢٣	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٣
٢٤	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٤
٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٥
٢٦	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٦
٢٧	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٧
٢٨	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٨
٢٩	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٢٩
٣٠	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٠
٣١	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣١
٣٢	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٢
٣٣	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٣
٣٤	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٤
٣٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٥
٣٦	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٦
٣٧	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٧
٣٨	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٨
٣٩	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٣٩
٤٠	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٠
٤١	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤١
٤٢	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٢
٤٣	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٣
٤٤	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٤
٤٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٥
٤٦	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٦
٤٧	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٧
٤٨	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٨
٤٩	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٤٩
٥٠	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٥٠
٥١	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	٥١


عملية الثقب السابقة لصليحة القارطة

جدول رقم (٣)

(القارطة المسرى حسب نظام)						
خطم القارطة	(X) قطر الثقب		(Y) قطر الثقب		(Z) قطر الثقب	
	خطم	السن	خطم	السن	خطم	السن
	١	٢	١	٢	١	٢
١	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٥	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٦	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٧	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٨	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٩	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٠	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١١	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٢	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٣	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٤	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٥	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٦	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٧	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٨	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
١٩	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٠	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢١	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٢	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٣	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٤	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٥	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٦	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٧	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٨	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٢٩	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٠	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣١	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٢	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٣	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٤	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٥	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٦	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٧	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٨	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٣٩	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٠	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤١	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٢	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٣	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٤	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٥	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٦	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٧	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٨	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٤٩	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٥٠	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٥١	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-
٥٢	٠.٢٥	٠.٢٥	-	-	-	-

القلوطة الداخلية بذكر القلاوظ:


تثبت قطع التشغيل كما تثبت عند الثقب أو ضبط الثقوب (البرغلة) وعند القلوطة باليد تثبت قطع التشغيل الصغيرة في المنجلة بالطريقة التي شرحت من قبل ثم يثبت الذكر من طرفه المربع في بوجي من الحجم المناسب شكل (٦-٧) ثم يدخل ذكر القلاوظ في الثقب بعد تزييته (السائل المستعمل هنا هو نفس سائل التبريد الذي استعمل في عمليات ثقب الصلب اما السائل الذي يستعمل مع انواع الصلب المتينة فهو زيت الترينتين) .

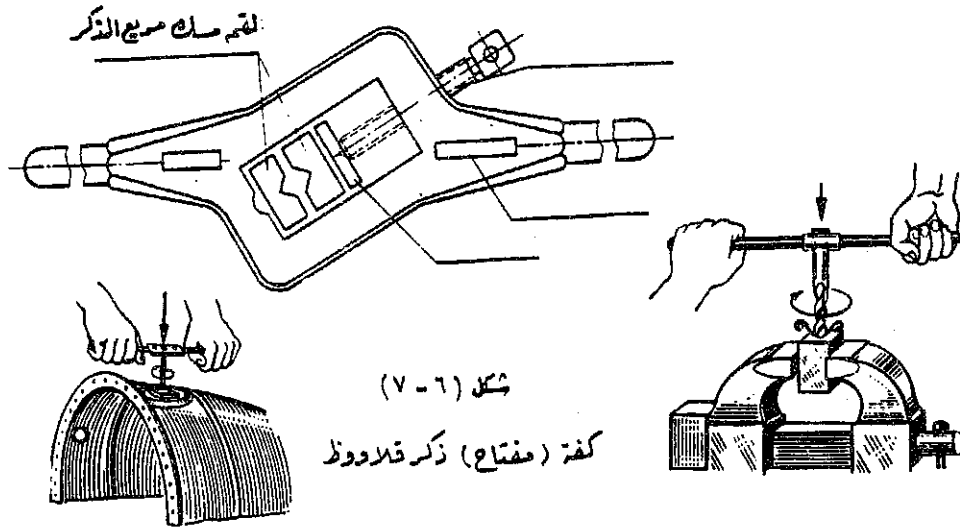

وفي حالة الزهر يعمل القلاوظ عادة بدون سائل أو باستعمال الكيروسين اما الزهر المعامل حراريا فيستعمل معه سائل التبريد المعتاد (زيت ، ماء ، صودا) اما المعادن الغير حديدية فلايستخدم سائل التبريد (الا في حالة التشغيل بواسطة المخارط الاوتوماتيكية فيستعمل الزيت) ويستعمل الماء الممزوج بالصابون في حالة المعادن الخفيفة

ويدار البوجى ببطنى تحت ضغط فى اتجاه محور ذكر القلاوظ . وفى حالة وجود مقاومة فى اتجاه ادارة ذكر القلاوظ تعكس الحركة لتكسير الرايش وازالة المقاومة وأثناء القلوطة يجب أن نتأكد من ان مركز ذكر القلاوظ مطابق تماما لمركز الثقب ويجب المراجعة من آن لآخر بواسطة الزاوية القائمة وعندما نقلوظ بذكر القلاوظ الاول الملسوب (توجد عليه علامة عبارة عن خط صغير) يفك القلاوظ من الثقب وينظف بالفرشة . ومن بعد ذلك يستعمل ذكر القلاوظ الثانى المتوسط (الذى يحمل القلاوظ) وتوجد عليه علامة عبارة عن خط صغير ، يفك القلاوظ من الثقب وينظف بالفرشة . ومن بعد ذلك نستعمل ذكر القلاوظ الثانى المتوسط الذى يحمل علامة عبارة عن خطين واخيرا نستعمل ذكر القلاوظ الثالث (الذكر المعدل) الذى يدخل فى الثقب بواسطة اليد اولا ثم يثبت عليها البوجى وتتم عملية القلوطة . وعند القلوطة باليد يجب الايدار بشدة وعندما نشعر ان المقاومة شديدة لاتزال حتى بعد ادارة مفتاح القلاوظ فى الاتجاه العكسى عندئذ يجب اخراج ذكر القلاوظ لمعرفة سبب المقاومة فى بعض الحالات يكون الذكر متآكل الحدود وفى حالات اخرى يكون الثقب ضيقا اكثر من اللازم او مليئا بالرايش ويجب معرفة السبب فى أى حالة ولايستعمل العنف فى مثل هذه الحالات والا تسبب ذلك فى كسر ذكر القلاوظ .

ويوضح شكل (٦-٨) كيفية القياس لسن القلاوظ باستخدام مطواة سن القلاوظ .

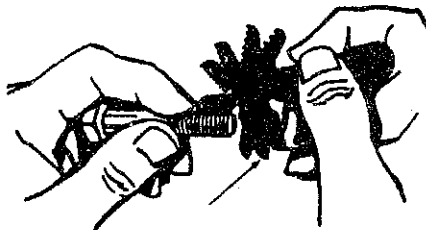

قياس سن القلاوظ



محدد قياس لطوة التوليبات

المشغولات المرفوضة بعد عمليات القلوطة الداخلية :

واسبابها الاهمال او قلة العناية او الجهل بكيفية استخدام عدد القلوطة :

نوع المشغولات المرفوضة	السبب في المشغولات المرفوضة	طريقة تجنب المشغولات المرفوضة
١- سن القلاووظ مكسور	- قطر الثقب اصغر من اللازم . - ذكر القلاووظ متآكل - ذكر القلاووظ غير مرن	- تختار البنية المناسبة (نستعمل ذكر قلاووظ حاد او سن الذكر المستعمل - تربت ذكر القلاووظ .
٢- شكل سن القلاووظ ناقص	- قطر الثقب اكبر من اللازم	- ان يختار قطر المثقاب المناسب
٣- القلاووظ غير منتظم	- ازالة الرايش غير كاملة فتسد قنوات ذكر القلاووظ - ذكر القلاووظ يحتاج الى سن - قطر الثقب صغيرا	- تزيل الرايش من آن لآخر - سن ذكر القلاووظ - تختار البنية المناسبة .
٤- انكسار ذكر القلاووظ	- استعمال العنف في القلوطة . - ذكر القلاووظ يحتاج الى سن - قطر الثقب صغيرا	- تحرك ذكر القلاووظ تحت ضغط خفيف وتعكس اتجاه الحركة اذا لزم الامر . - تستعمل ذكر قلاووظ حاد اوبين الذكر المستعمل - نختار البنية المناسبة


٢- القلوطة الخارجية - لقم القلاووظ وطريقة اختيارها :

تصنع القلاووظ الخارجى بواسطة لقم قلاووظ هى فى الحقيقة عبارة عن صواميل من صلب مقسى ازيل جزء من قلاووظها وشكلت بحيث تتكون لها اسنان قاطعة للجزء الباقى من القلاووظ شكل (٦-٩) والقلوطة بواسطة لقم القلاووظ من احسن الطرق لان القلاووظ يتكون بعملية قطع واحدة . ووجه الافضلية يقع فى بساطة تركيب الالة . وتستعمل اللقم حسب قطر العمود المطلوب قلوظته .

اللقم المستديرة (اللقم المستديرة المشقوقة) :

هى انسب الالات لعمل القلاووظات ذات الاقطار الصغيرة وقد تستعمل لقم القلاووظ لقطع قلاووظات ذات اقطار كبيرة وقد تصل خطوة سننها الى ٣ مم . وهى مناسبة الى حد ما فى قلوظة المواد الغير قابلة للتشغيل وفى هذه الحالة حتى المصنوعة منها من الصلب سريع القطع يتآكل حدودها القاطعة بسرعة . وعند قلوظة المواد القابلة للتشطيب يملا الرايش فتحات لقم القلاووظ وهذا امر يمكن تجنبه باستعمال لقم ذات فراغات كبيرة او ذات اسنان قليلة العدد .


ويصنع اللقم القلاووظ المستديرة اما مشقوفة او كاملة وتستعمل لقم القلاووظ الغير مشقوفة فى القلوظة الدقيقة اما اللقم المشقوفة شكل (٦-١٠) فانها تتفرج اثناء القلوظة حتى لو كانت مشبته باحكام ولكن ميزتها هى فى انه من الممكن ضبط قطرها بواسطة مسامير قلاووظ عند تاكل اسنانها .

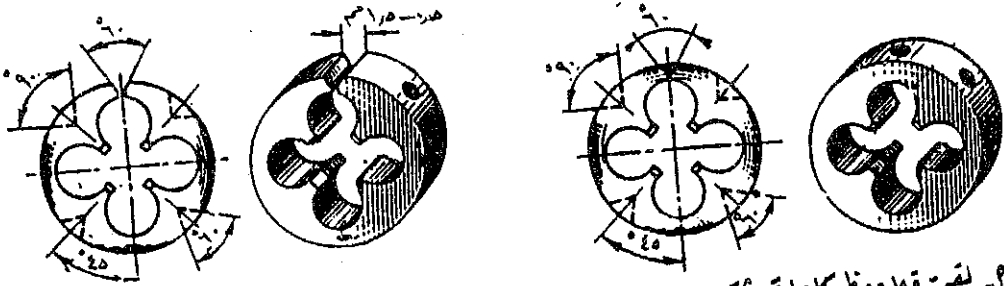

ب - لقم قلاووظ مشقوفة شكل (٦-١٠)

٩- لقم قلاووظ كاملة شكل (٦-٩)

وتثبت لقم القلاووظ فى حامل (كفة) بواسطة مسامير ضبط (١) و(٢) و(٣) و(٤) وتستخدم للضغط على لقم القلاووظ فى حدود ضيقة • ومسمار الضبط (٥) يستخدم فى توسيع فتحاتها عند تغيير قطر القلاووظ المطلوب عمله (شكل ٦-١١)

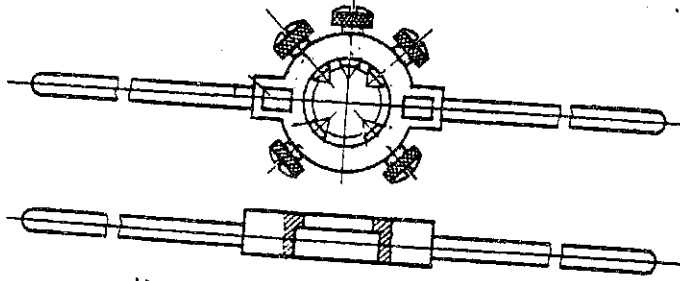

شكل (٦ - ١١) كفة (مفتاح) للقمّة قلاووظ

القلوطة بواسطة لقم القلاووظ :

عند قطع القلاووظ بواسطة لقم القلاووظ يجب أن نثبت اللقمة باحكام فى الكفة ويجب أن تكون اللقم وكذلك الكفة نظيفة تماما وتثبت اللقم فى الكفة بمسامير ضبط ويجب ان يكون القطر الذى تجرى عليه العملية اصغر من القطر الاكبر للقلاووظ • والفرق بينهما يساوى القدر الذى شرحناه عندما نكلما عن القلوطة الداخلية واعداد الثقب لها (حوالى ١ر • الى ٢ر • من خطوة السن) •

ونهاية العمود المطلوب قلوظته تكون مشطوفة وتبدأ القلوطة منها • ونثبت القطعة فى المنجلة وتوضع عليه لقمة القلاووظ المشبته بالكفة بحيث تكون مركز لقمة القلاووظ يطابق مركز القطعة المطلوب قلوظتها •

وتزيت اسنان لقمة القلاووظ بالزيت ثم تدار الكفة بعناية وانتباه حتى تشعر بان اسنان لقمة القلاووظ بدأت تقطع فى المعدن • ومتى كانت سلبية القلاووظ مضبوطة تماما فان القطوع الاولى تكون غاية فى السهولة •

وبعد عمل عدة لفات من سن القلاووظ يراجع قطر القلاووظ فان وجد صحيحا اتمنا عملية

القلوطة وان وجد به خطأ تعدل لقمة القلاووظ (المشقوقة) الى القطر الصحيح .

المشغولات المرفوضة أثناء القلوطة الخارجية :

تتشابه العيوب الناتجة في القلوطة الخارجية والعيوب الناتجة في القلوطة الداخلية ويمكن

تلافي هذه العيوب اذا اتبعنا طرق القلوطة الصحيحة .

طريقة تجنب المشغولات المرفوضة	السبب في المشغولات المرفوضة	انواع المشغولات المرفوضة
نختار القطر الصحيح يستعمل لقم قلاووظ حادة اوبعاد سنها تزييت اسنان اللقم .	- قطر القطعة اكبر من اللازم - اسنان لقمة القلاووظ متآكلة - القلوطة بدون تزييت	١- سن القلاووظ مكسور
نختار القطر الصحيح اونضبط القطر الموجود .	قطر القطعة اصغر من اللازم	٢- شكل سن القلاووظ ناقص
تقلوظ في البداية عدة لفات ثم نقيس القطر ونعدل فتحه اللقمة الى القطر المناسب .	تمت القلوطة بواسطة لقمة القلاووظ من البداية الى النهاية بدون مراجعة القطر	٣- قطر القلاووظ الناتج غير صحيح
نضع لقمة القلاووظ بعناية	وضع لقمة القلاووظ غير صحيح	٤- بداية القلاووظ غير منتظمة

الوقاية أثناء القلوطة :

الاصابات في حالة القلوطة على المنجلة محدودة جدا ونادرة . ولكن يجب أن يحتسب الشخص أثناء عمل القلاوظ على المخرطة بواسطة اللقم وكفة القلاوظ ففي هذه الحالة نشبت القطعة المشغلة في طرف المخرطة . ونسند اللقمة والكفة على جلبه غراب المخرطة المتحرك في هذه الحالة يجب سند ذراع الكفة والادارت الكفة مع القطعة وحدثت اصابات . وبعد عمل الاسنان الاولى تحرك جلبه الغراب المتحرك الى الخلف وتسند ذراع الكفة على فرش المخرطة وتتم عملية القلوطة بادارة الماكينة بسرعة بطيئة بدون ضغط على لقمة القلاوظ .

الفصل السابع الكشط اليدوى (التلقيط)

مقدمة :

الكشط اليدوى (التلقيط) هو عملية تنعيم نهائية تجرى باليد على السطوح الملامسة لبعضها فى أكبر عدد ممكن من نقط السطح .

والرشته هى الالة الخاصة بهذه العملية فى واسطتها نزيل رايشا رقيقا من السطوح التى تم تشغيلها بالمبرد او المكشطة الميكانيكية او الفريزة او المثقاب .

والتلقيط ينعم السطوح الدقيقة المشغلة كمجارى انزلاق ماكينات التشغيل و سطوح الاحتكاك فى لقم كراسى اعمدة الدوران و سطوح التثبيت الهامة و سطوح اجهزة القياس . فبالثلقيط نحصل على انزلاق دقيق لسطح على آخر و يوزع الضغط بالتساوى على جميع نقط السطوح المتلامسة . والدقة التى تصل اليها بالكشط هى من ادق ما يصل اليه التشغيل ولا يصل الى هذه الدقة الا بالتجليخ الناعم او الطحن او التحضين .

تبقى دائما بعض الاثار والخدوش على السطوح المشغلة (حتى ولو كانت قد شغلت بماكينات دقيقة) و السطوح المشغلة مكونة من اجزاء مرتفعة و اخرى منخفضة مما يجعل السطح غير مستويا .

واذا وضعنا واحدا منها على الاخر فانها لا تتلامس الا فى بعض مناطق نسميها سطوح التحميل وكما كان التشغيل خشنا كلما زاد الفرق بين المناطق المرتفعة و المناطق المنخفضة و كلما

 
قلت مساحة سطوح التحميل . وعند كشط السطوح المستوية تراجع التحميل بواسطة زهرات التسوية العادية او الطويلة او زهرات التسوية الزوايا .

تغطى هذه الزهرات بمادة ملونه واما ان توضع هى فوق سطح قطعة التشغيل

المكشوفة او على العكس من ذلك توضع قطعة التشغيل فوقها . وبحركة دورانية نلون سطوح

تحميل قطعة التشغيل المكشوفة ثم نكشط المناطق الملونة بواسطة مكشطة يدوية مبطنمة



(رشكته مبطة) وتكرر هذه العملية الى أن تصبح مساحة التحميل كافية . وعند كشط
المنحنية تستعمل اعمدة بنفس الطريقة وتكشط المواقع الملونة بواسطة مكشطة يدوية
مثلثة (رشكته مثلثة) او مكشطة يدوية نصف دائرة (رشكته نصف دائرية) شكل (١-٧)



شكل (١-٧)

العدة والادوات المستعملة في كشط السطوح المستوية :

الرشكات المبطة مشابهة للمبرد المبطن واطوالها حوالي ٣٠٠ مم .
وزاوية الالة (ع) للرشكته المبطة مقدارها ٩٠ درجة (انظر شكل (٢-٧) لان الرشكته
تمسك باليد اثناء الكشط بميل قليل على السطح بزاوية خلوص (خ) فان زاوية القطع تكون دائما
اكثر من ٩٠ درجة لهذا السبب فان الرشكته لا تقطع في سطح قطعة التشغيل وانما تكشطها
فقط اى تسويها . وعلى ذلك فانه عند اللزوم يمكننا ان يزيل رايشا رقيقا جدا (سمكه عدة اجزاء
من $\frac{1}{1000}$ مم) . واذا فرض وكانت زاوية الالة حادة (اقل من ٩٠ درجة) فان الرشكته
تقطع في المعدن وتحدث تجاوزا في سطح المعدن ويستحسن عمل استدارة صغيرة على جانبي
الحد القاطع او جعل الحد القاطع نفسه مستديرا وذلك لايتلف السطح المكشوط نتيجة لوجود
هذه الاطراف الحادة .

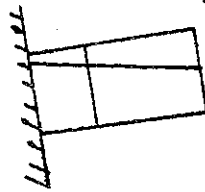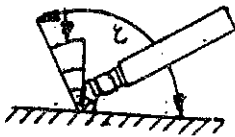


شكل (٢-٧)

وتصنع المكاشط اليدوية (الرشكيات) من نوع جيد من صلب العدة يحتوى على نسبة كبيرة من الكربون او من المبلرد القويمة . تطرق الاطراف للى العرض المطلوب (من ٥ الى ٣٠ مم) والسلك المطلوب (من ٣-٤ مم) وتقسى الى درجة عالية ولكنها لاتراجع حتى تحتفظ بدرجة الصلابة العالية .

ويجلخ طرف الرشكة بواسطة محيط او وجه حجر الجلخ ويجب ان يكون حجر الجلخ المستعمل ناعما (صغير الحبيبات) وتجلخ جميع الاوجه الجانبية للرشكة اولا ثم يجلخ الوجه الامامى فى النهاية .

وبعد الانتهاء من تجليخ الرشكة تنعم على حجر مسن . وذلك بسكها قريبا من حدها القاطع وحك ذلك الطرف على الحجر بحركة ترددية فى مستوى يشمل حد الالة حتى لا يستدير حد القطع شكل (٣-٧)


ويجب من الرشكة على المسن عدة مرات اثناء العمل بها (تبعاً لصلابة المعدن الذى يكشط) ويجب ان تجلخ بعد سنها ٤ أو ٥ مرات على حجر المسن وبطريقة مشابهة نعد انواعا خاصة من الرشكات لعمليات خاصة .

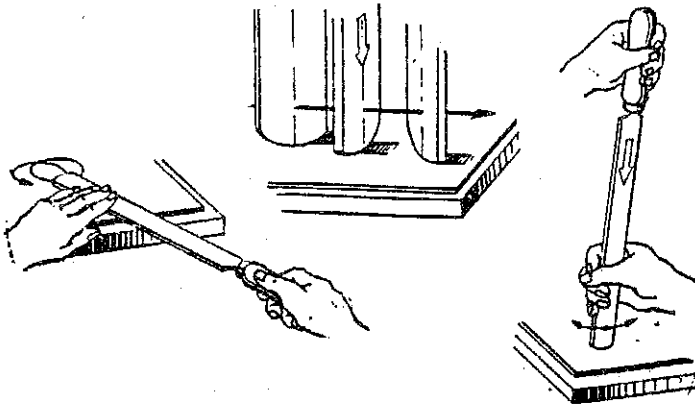

شكل (٣-٧) تنعيم الرشكة


الرشكته المبطة ذات الحرف المنحني شكل (٤-٧)

 تستعمل الرشكته المبطة ذات الحرف المنحني في كشط القنوات والسطوح المدرجة وغير ذلك . وعند الاستعمال تحركها في الناحية المتجهة اليها (على عكس اتجاه تحريك الرشكته المبطة العدله) .



شكل (٤-٧) الرشكته المبطة

ولازالة رايش ناعم جدا في النهاية نستعمل نوعا خاصا من المكاشط على شكل هلب وتحرك هذه الالة في اتجاه العامل ايضا . وهناك نوع آخر من مكاشط التنعيم عبارة عن مكشط مبطة لكنها رقيقة وتحرك الى الامام اثناء الكشط ولسمكها البسيط لا تكشط رايشا سميكاً وانما تنعم فقط . ومدة استعمال الرشكته ذات الاطراف الكريبدية (الفديا) اطول ولكن يجب سنها بعناية خاصة وانتباه . ويجب سن وتنعيم حدودها القاطعة بعد تجليخها على حجر من الماس لتصبح ناعمة بالقدر الكافي وخالية من الشروخ والشقوق الصغيرة ويمكن اجراء التنعيم ايضا بواسطة عجلة من زهر مغطاة بمعجون جليخ (يحتوى على مسحوق ماس او كربيد السليكون) ولا تستعمل احجار التجليخ المصنوعة من الكربورندم الا في معالجة السطوح الخشنة فقط . ويوضح اشكال (٥-٧ أ ، ب ، ج ، د) انواع مختلفة من الرشكته المستخدمة في عمليات التلقيط .

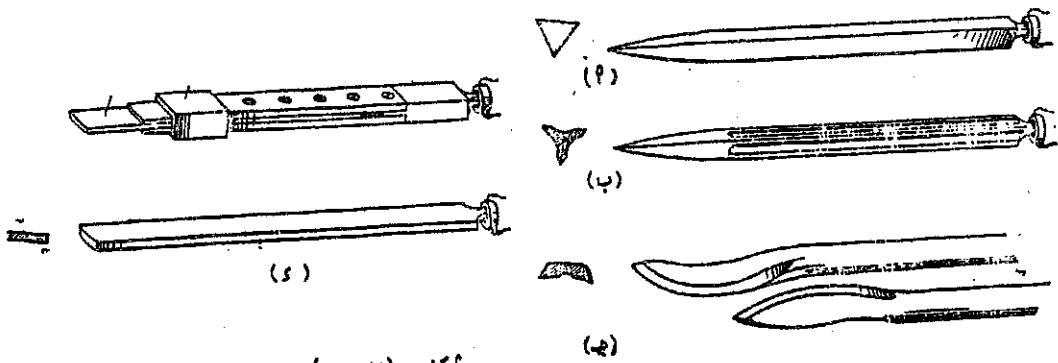


شكل (٥-٧)


زهـرات التـسوية

يراجع استواء السطوح المشكوة بواسطة زهـرات التسوية وهي مصنوعة من زهر حبيباته دقيقة ومتجانسة وسطوحها العلوية منعمة بدقة عالية . وكذلك وجوها الجانبية مشغلة بدقة . وتحتاج الزهـرات الدقيقة في صنعها الى وقت طويل اذ يجب تخزين الزهر المسبوك بعد تشغيله تشغيلا اوليا مع تعريضه اثناء التخزين للتقلبات الجوية (الشمس والمطر والجليد وما الى ذلك) حتى تتعادل الاجهـدات الداخلية في المعدن لانه لو بقيت هذه الاجهـدات الداخلية بالمعدن بعد التشغيل النهائي لتغير شكل القطع المشغلة بعد تعادل هذه الاجهـدات بعد مدة من الزمن .

وتصنع زهـرات التسوية في احجام مختلفة وعادة ماتكون ابعـد سطوحها من ٢٠٠×٢٠٠ مم الى ١٥٠٠×١٠٠٠ مم . والى اكبر من ذلك في بعض الاحوال شكل (٧-٦)

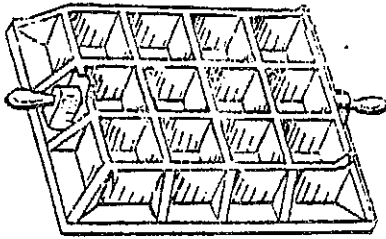

(ب) ظهر أسفل زهرة التسوية
وتظهر بها الأوجه

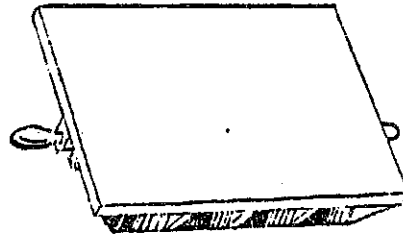

(١) ظهر زهرة التسوية

شكل (٧-٦)

استعمال زهترات التسوية :

للحالة التي عليها زهترات التسوية تأثير كبير بالنسبة الى جودة ودقة الكشط وعلى ذلك يجب أن يستعملها بكل انتباه . فمن الواضح انها تتآكل تدريجيا بطول مدة الاستعمال فتفقد دقتها وعلى ذلك فيجب علينا دائما ان نغير مناطق الاستعمال على سطوحها حتى يتآكل سطحها بانتظام في جميع نقطة . فاذا لم نعتن بذلك واستعملنا منطقة واحدة منها دائما (عادة في وسطها) فانها تفقد قيمتها بسرعة ويجب وضع قطع التشغيل على الزهرة بعناية تجنبنا لخدشها ويجب الا تنزلق الزهرة من أيدينا عند وضعها على قطعة التشغيل فتسقط كما يجب الا نلقى العدة عليها .

وعلىنا بعد ان تستعملها ان نتنظفها بقطعة من القماش وتغطيها بطبقة رقيقة من الزيت النظيف حتى لاتصدأ . وكذلك يجب تغطيتها بالغطاء الخشبي الخاص بها .


زهترات تسوية الزوايا وزهترات التسوية الطويلة :

عند كشط السطوح الطويلة الضيقة يستعمل زهترات التسوية الطويلة شكل (٧-٧أ) يتراوح طولها من ٥٠٠ مم . الى عدة امتار يصل الى خمسة امتار ولكي لاينتقوس سطحها المستوى بسبب ثقلها فانه يسند (بقوى) بملوع مناسبة وعند استعمال زهترات التسوية الطويلة يجب علينا ان نراعى القواعد المطبقة في حالة استعمال زهترات التسوية العادية .



شكل (٧-٧أ)

وإذا كما نكشط سطحين مائلين على بعضهما بينهما زاوية معينة فيجب علينا ان يراجع تسوية السطوح وفي نفس الوقت تراجع الزاوية المحصورة بينهما . وفي العمليات التي من هذا النوع نستعمل زهرة تسوية الزوايا شكل (٧-٧-ب) ويوجد زهرات من هذا النوع بزوايا مختلفة (٤٥ درجة و ٥٠ و ٥٥ و ٦٠ درجة) ويستعمل هذا النوع من الزهرات بكل عناية ممكنة وبعد استعماله نمنظفه ونزيتته ونخزنه في صناديق خشبية خاصة به .

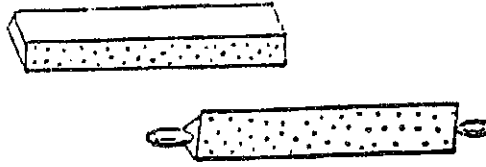

شكل (٧-٧-ب) زهرة التسوية

تحضير السطح للكشط :


يجب ان يكون السطح الذى يكشط مستويا ماامكن (حتى لا يستنفذ الكشط - وهو عملية مرتفعة التكاليف - ووقتا طويلا) . وعلى ذلك فعلىنا ان نشغله من قبل بطريقة مناسبة عمادة بواسطة ماكينة تشغيل (مخرطة - فريزه - مكشطة) . والخدوش والعلامات التى تتركها آلة القطع قد تكون كثيرة فى بعض الحالات وعادة ماكنشط هذه السطوح بالتقريب اولا ثم نضع زهرة التسوية على سطح قطعة التشغيل . ويتوقف التسامح المتروك للكشط على ابعاد السطح الذى يكشط فكلما كان ذلك السطح كبيرا كلما كبر هذا التسامح . وهو يساوى من عشر الى عدة اعشار الملليمتر . وعادة ماتشغل القطع على المكاشط الميكانيكية او الفرايز او المناقيب قبل كسطها يدويا . ومن الصعب كسط السطوح المجلخة (لان المكشطة لاتقطع فيها بسهولة) ويبدأ الكشط اولا بصفة مبدئية اى نزيل العلامات المختلفة عن التشغيل . ثم نبحث عن الاماكن البارزة فى السطوح المشغل ويختار زهرة تسوية مناسبة لحجم السطح وشكله ويطلبه او نطلبه بلون مناسب . ونستعمل عادة لهذا الغرض اوكسيد الرصاص (السلقون) أو الازرق البروسى او الهباب المخلوطين بزيت معدنى . وافضلها هو الازرق البروسى المحفوظ فى انابيب وتخفف اثناء الاستعمال بزيت معدنى . ويجب حفظ اللون فى وعاء محكم حتى لا يتلف من تأثير الاتربة أو الرأيش .

ويجب ان نغطي قطعة التشغيل بمقدار كاف من اللون ويجب ان يخفف اللون الى حد ان يسهل طلاء السطح به طلاء بقطعة قماش مناسبة . وبعد ذلك توضع قطعة التشغيل بعناية على زهرة التسوية ويدار بخفه حول محورها (لفتين كاملتين او ثلاثة) فتظهر لنا الاماكن البارزة التى على السطح (العكس بالعكس عند ادارة زهرة التسوية على سطح قطعة التشغيل) وفى بعض الاحوال (عند التعيم اى الكشط النهائى نستعمل طريقة عكسية فيطلى سطح قطعة التشغيل باللون بينما نترك سطح الزهرة بدون طلاء . ويجب ان يكون طبقة اللون المستعملة اكثر سمكا . ونفضل هذه الطريقة لان الاماكن البارزة تظهر بوضوح بين الاماكن -

المنخفضة المحيطة بها • وتنقى كمية اللون بالتدريج وعند العملية النهائية يخلط قليلا من البترول باللون ليحف بسرعة وعند الكشط النهائى فقط يستعمل مثل هذا القدر القليل من اللون البياض السطوح البارزة • وتظهر الاماكن البارزة بوضوح عنه لوكانت الزهرة هي المغطاة باللون •


خطوات العمل أثناء الكشط اليدوى

عند أول تجربة للمقطعة على الزهرة سيظهر لنا ثلاثة او اربعة اماكن بارزة فتمسك بمقبض الرشكته باليد اليمنى بينما تضغط اليد اليسرى على سلاح الرشكته شكل (٧-٨)

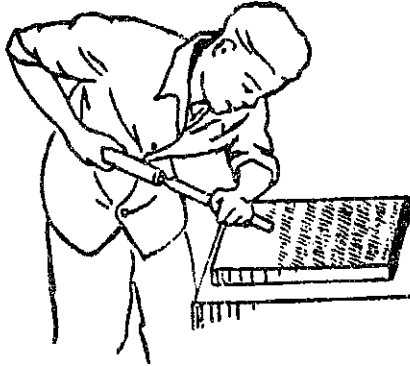

شكل (٧-٨)

تربط قطع التشغيل في المنجلة اذا كانت صغيرة الحجم او توضح على الشرجة اذا كان ثقيلة وتميل الرشكته على السطح الذى يكشط بزواوية من ٢٠-٣٠ درجة فتكون زاوية القطع $90 + 30 = 120$ درجة شكل (٧-٩) وتكشط بواسطة الرشكته بتحريكها الى الامام مع رفعها في مشوار العودة قليلا عن السطح لانه اذا لم ترفع الرشكته او تخفف الضغط في المشوار الخلفى نتج عن ذلك تجاوبيف وتشوهات بسطح المعدن •

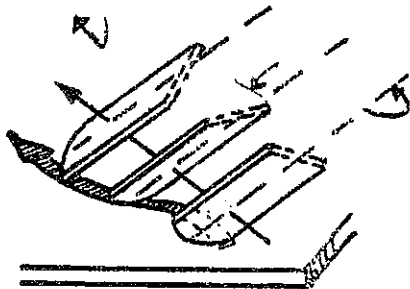

شكل (٧-٩) ميل الرشكته

وفى بداية العملية يكون مشوار الرشكته من ١٥-٢٠ مم ثم يقل فى النهاية الى
٢٠-٥٠ م. ويجب عمُر طرف الرشكته بين وقت وآخر فى زيت التبريد اذا كان المعدن من الصلب
او فى الكبروسين اذا كان زهرا .

وعند كشط السطوح البارزة التى ظهرت نتجة للعملية الاولى على زهرة التسوية يجب علينا
أن نضغط على الرشكته بقوة اكبر أثناء كشط هذه السطوح . وعادة مايرتكب المبتدع من الاخطاء
مايتسبب فى ازالة معدن اقل من الممكن والتجربة العملية الطويلة ضرورية لتقدير الطبقة
اللازم كشطها من المعدن تقدير صحيحا .

وبعد كشط السطوح البارزة يختبر السطح مرة اخرى على سطح الزهرة وتكرر عملية الكشط
دون انقطاع حتى تبين لنا الزهرة فى النهاية ان جميع السطوح البارزة التى على السطح قد
اختفت . وتستمر العملية حتى نحصل على سطح مكشوط تماما . ويجب الاحتراس اذا كان
هناك ثقب بالسطح المكشوط .


وعند كشط حواف السطوح قد تنزلق المكشطة من على السطح ويسبب تأخير العملية
ولتلافى ذلك يجب ان تمسك المكشطة فى وضع معين بحيث يكون حدها القاطع مائلا على
حرف القطعة .

ومما يساعدنا فى الحالة الاخيرة ان نضع قطع معدنية الى جانب حافة السطح الذى نكشطه
فتمنع الرشكته من الانزلاق . ولكى تتمكن الرشكته من كشط حواف السطح تترك فراغا ضيقا بين
القطع السابقة والسطح المكشوط وذلك يوضع قطع رقيقة من المعدن بينهما .

عملية الكشط النهائى للسطوح (التشطيب)

تشطب السطوح التى كشطت تبعا للجودة المطلوبة بكشط زخرفى اى بازالة طبقة خفيفة
متساوية من السطح ، بحيث تبدو متجانسة .عندما تنعكس اشعة الشمس عليها . وغرض هذه
العملية ليس الوصول الى مظاهر جذابه فقط وانما من شأنه ان يجعل طبقة الزيت التى بين

السطحين المنزلقين متساوية السمك • والى جانب هذا فإنه يمكن تتبع التآكل اثناء الاستعمال بسهولة في سطح كهذا وبهذه الطريقة يمكن تحديد دقة الماكينة بصفة نهائية • وتتوقف طريقة تشطيب السطح المكشوط حسب نماذج معينة • وبسط هذه النماذج مبين بشكل (٧-١٠) حيث يكشط اماكن مربعة الشكل تقريبا مع ترك مسافة بين كل مربع ومربع بدون كشط وتستمر في كشط المناطق المربعة في صف واحد على امتداد السطح كله ثم نكشط في الصفوف المجاورة الاماكن التي تقع الى جانب المربعات المتروكة دون كشط ، وبعد ذلك نكشطها في اتجاه عمودي على اتجاه حركة الكشط الاصلية والنماذج الاكثر تعقيدا تحتاج فسى بعض الاحيان الى رسم خطوط مساعدة بالرصاص على السطح المكشوط • ويجب الاستعمال الطباشير ابدأ في هذه الحالة لانه يدخل في المسام ولا يمكن اخراجه ويساعد على التأكل ويستعمل احيانا رشكته ذات حدى قطع (لنكشط في صفين في وقت واحد - انظر الشكل

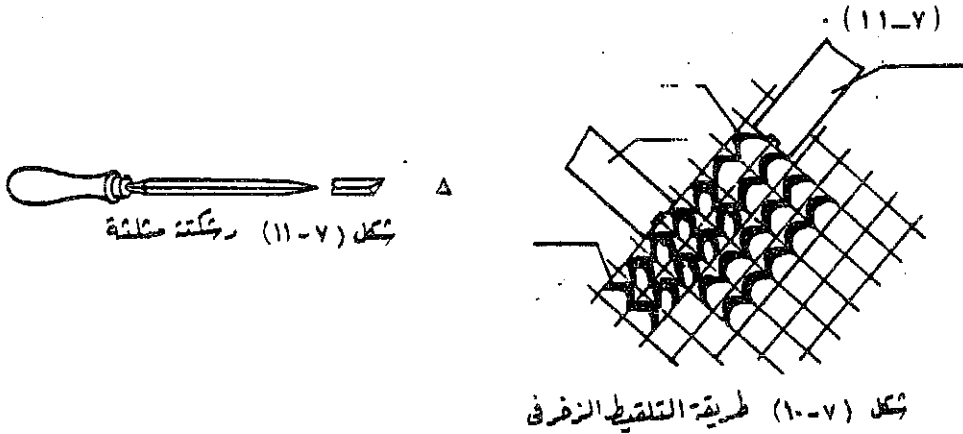

وهناك خمس درجات مختلفة للسطوح المكشوفة وذلك تبعا لنقط التحميل الموجودة فسى مربع طول ضلعه ٢٥ مم • والجدول الاتى يبين القيم المقابلة لدرجات خشونة السطح بالطريقة القديمة والطريقة الحديثة (طريقة المثلاث وطريقة الميرون) •

جدول درجات جودة السطوح المكتوبة

درجة خشونة السطح		مقدار نقط التحميل في مربع طول ضلعة ٢٥م	درجات جودة السطوح
الدرجات الحديثة	الدرجات القديمة		
بالميكرون			
٠٢-٠٤	▽▽	٢٤-٢٢	١
٠٤-٠٧	▽▽	٢٤-٢٢	٢
٠٧-٠٨	▽▽	٩-١٢	٣
٠٨ وأكثر	▽	٦-٨	٤
٠٨ وأكثر	▽	٤-٥	٥

المشغولات المرفوضة بعد الكشط واسبابها :

جميع الاسطح المكشوفة المرفوضة نتيجة لعدم استواء السطح . وهذا يتوقف الى حد كبير على طريقة الكشط وعلى العناية بقطعة التشغيل وبالرشكته اثناء التشغيل .

المشغولات المرفوضة	السبب	العلاج
السطح غير مستوي	<p>١- الزهرة المستعملة (زهرة عادية - - زهرة طويلة - زهرة بزوايا) غير دقيقة (متآكلة)</p> <p>٢- وضع الزهرة على قطعة التشغيل او وضع قطعة التشغيل على الزهر وضعاً غير صحيحاً .</p>	<p>يراعى ان تكون الزهرة سليمة . يراعى دائماً النظافة اثناء الاختبار بواسطة اللون .</p>
ظهور خدوش وشقوق	<p>١- الضغط على الرشكته اكثر من اللازم .</p> <p>٢- الضغط على الرشكته فى كلا الاتجاهين</p> <p>٣- المكشطة مسنونه - غير صحيح</p>	<p>١- تخفيف الضغط على الرشكته</p> <p>٢- نضغط على الرشكته فى المشوار الامامى ويخفف فى مشوار الرجوع .</p> <p>٣- تسن الرشكته وتنعم على حجر المسن بطريقة صحيحة</p>
تشوه الاماكن التى حول الثقوب والفتحات	عدم الانتباه لوجود الثقوب اثناء التلقيط	كشط الاماكن التى حول الثقوب باحتراس

الفصل الثامن

التفاوت والتوافق الهندسى

تتطلب الصناعة الحديثة فى مصانع الات الورش والسيارات وكذلك فى انتاج الجرارات والالات الاخرى الانتاج بالالاف من الاجزاء والوحدات واصبحت الثانية من الوقت لها اعتبارات كبيرة فى الانتاج الكبير وبذلك تكون الاهمية الكبرى فى هذه المصانع وعند اجراء عملية التجميع يتم احلال جزء مكان آخر فيؤدى نفس الغرض من حيث تحقيق هدف التصميم وتحقيق الجودة المناسبة والاجزاء التى تؤدى هذا الغرض - الاحلال مكان الجزء الاخر - تسمى الاجزاء التبادلية اى يمكن ابدالها باخرى دون اختلاف.

وتتطلب الاجزاء المتبادلة تفاوت . ذلك ان الخبرة اثبتت على انه لايمكن صناعة اجزاء عالية الدقة او مطلقة الدقة بأبعادها المحددة تماما دون تفاوت وذلك للأسباب الاتية :-

- ١- اختلاف عدة القياس مثل الميكرومتر - الانديكياتور - القدمة ذات الورنية .
- ٢- اختلاف دقة المنتج فلا يمكن ان يقال ان دقة انتاج الجرارات الزراعية مثل دقة انتاج اجزاء الات التجليخ او الات القياس او اجزاء الصاروخ .
- ٣- اختلاف الماكينات التى تنتج هذه الاجزاء من حيث دقة وكذا من حيث التآكل المستمر فى اجزاؤها .

٥- عدم تجهيز ماكينات للانتاج بدقة عالية .

وبذلك يكون انتاج الجزء اكبر او اقل من البعد المحدد هى حتمى وغير ارادى والتبادلية انما هى تمكن انتاج الاجزاء فى حدود دقة معينة اذ انها تعتمد على انحرافات منطقية ويسمح بها فى ابعاد الثقب والعمود .

مثال لانتاج اعمدة ٣٠ مليمتر :

ومن خلال التجارب اتضح ان الخلوص (الفرق بين قطرى الثقب والعمود) وليكن فى حدود ١ر٣-٣٠م لا يضر فى انتاج بعض الماكينات وذلك يكون انتاج القطر فى حدود هذا الانحراف اى تكون التبادلية محققة للاتى:

١- قطر الثقب يجب الا يكون اكثر من ١ر٠م عن البعد الاسمى اى يكون قطر الثقب ٣٠م أو ٣٠م

٢- قطر العمود يجب ان يكون فى حدود ٢٩٩م أو ٢٩٨م

وبذلك يمكن لآى عمود ان يدخل اى ثقب دون اتلاف الاجزاء ودون ان يؤثر ذلك على المنتج النهائى مع توفير الوقت والمجهود اثناء تشغيل الاعمدة والثقوب واثناء التجميع لان الفرق أو الخلوص بين الثقب والعمود فى اى حالة سيكون :

١- اقل ثقب واكبر عمود = ٣٠-٢٩٩ = ١ر٠م

اكبر ثقب واقل عمود = ٣٠١-٢٩٨ = ٣ر٠م

٢- واذا كان القطر ٣٠-٢ر٠م فىكون كلا الحدين الاقصى والادنى مختلفين عن البعد الاسمى

٣٠م اى أن البعد الاقصى ٢ر٠م وهو اكبر من البعد الاسمى بمقدار اومم والحد الادنى

٢٩٨م وهو اقل من البعد الاسمى بمقدار ٢ر٠م

٢- احيانا يكون كلا الحدين اكبر من البعد الاسمى مثل ٣٠ (٢٠٥٠ر٠)

والفرق بين الحد والبعد الاسمى يسمى الانحراف وهو نوعان :

الانحراف الاقصى : هو الفرق بين الحد الاقصى والبعد الاسمى للقطر

الانحراف الادنى: هو الفرق بين الحد الادنى والبعد الاسمى المقصود

فان كان قطر العمود ٣٠ + ١٥٠ر٠
م (١٠٠ر٠ +)

يكون :-

$$١- الحد الاقصى : ٣٠ + ٠.١٥ = ٣٠.١٥ مم$$

$$\text{الحد الاقصى} = ٣٠ + ٠.١ = ٣٠.١ مم$$

$$\text{الانحراف الاقصى} = ٣٠.١٥ - ٣٠ = ٠.١٥ مم$$

$$\text{الانحراف الادنى} = ٣٠ - ٣٠.١ = ٠.١ مم$$

$$\text{التفاوت المسموح به} = ٣٠.١٥ - ٣٠.١ = ٠.٠٥ مم$$

وانذا كان قطر العمود ٣٠ - ٠.١٥٠
٠.١

$$\text{يكون التفاوت المسموح به} = ٣٠.١٥ - ٢٩.٩ = ٠.٢٥$$

اي ان التفاوت المسموح به هو الفرق بين اقصى حد وادنى حد.

التوافق

التوافق هو تجميع عمود فى ثقب ويسمى ازواج.


اهمية الازواج:

تعتبر الصناعات الهندسية الميكانيكية كما هو الحال فى الات الورش من اهم فروع الاقتصاد لان معظم الفروع الاخرى تعتمد عليها ومن هنا نرى اهمية دقتها وتصميمها . وعند الانتاج الفردى منها وكذلك عند انتاج الالاف منها يجب ان تنتج اجزاؤها بحيث تتراوح فى الحال دون عناء وليضمن ازدواجها وقابليتها للتركيب دون تعديل او حتى دون اختيارها من المجموعة .

$$\text{اي يكون قطر العمود } ٣٠ - ٠.١$$

$$\text{ويكون قطر الثقب } ٣٠ + ٠.١ مم$$

وفي مثالنا هذا يكون القطر ٣٠ مم (البعد القطري في الرسم يسمى البعد الاسمي والبعد التي حصل عليه بعد التشغيل وهو البعد الفعلي وهو بين ٢٩,٩ مم والفرق بين البعد الفعلي والبعد الاسمي يسمى الحد والبعد الاكبر يسمى الحد الاعلى للبعد ϕ والبعد الاصغر يسمى الحد الادنى للبعد (شكل ٨-١)

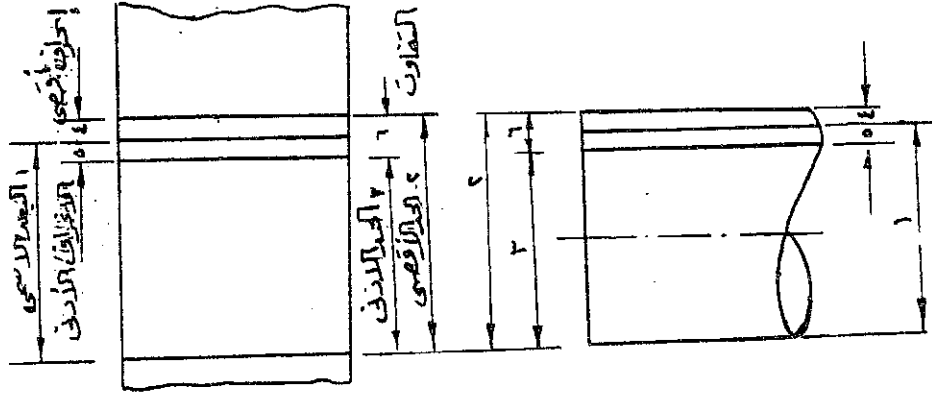

شكل (٨ - ١)

تعريف:

- ١- البعد الاسمى : هو البعد المحدد فى الرسم وهو الاساس لحساب الانحرافات .
- ٢- الحد الاقصى : هو اكبر بعد مسموح به فى الانتاج .
- ٣- الحد الادنى : هو اصغر بعد مسموح به فى الانتاج .
- ٤- الانحراف الاقصى : هو الفرق بين الحد الاقصى والبعد الاسمى .
- ٥- الانحراف الادنى : هو الفرق بين الحد الادنى والبعد الاسمى .
- ٦- التفاوت : هو الفرق بين الحد الاقصى والحد الادنى جبريا .
- ٧- البعد الحقيقى : هو البعد المنتج فى حدود التفاوت .

اى يكون فى مثالنا :

الحد الاعلى لقطر العمود = ٢٩٩ مم

الحد الادنى لقطر العمود = ٢٩٨ مم

١- احيانا يكون البعد الاسمى يساوى احد الحدود

فاذا كان قطر العمود ٣٠ = صفر
٠١ مم

الحد الاقصى لقطر العمود ٣٠ مم وهو يساوى البعد الاسمى .

الحد الادنى لقطر العمود ٢٩٩ مم .

وابسط مثال لذلك فان صامولة اى مسمار من الممكن تركيبها على اى مسمار آخر من نفس

المقاس . ويوجد ثلاث انواع من الازدواجات لتحقيق متطلبات الصناعة شكل (٨-٢)




١- ازواج الخلوصى

٢- ازواج تداخلى

٣- وبين الاثنين ازواج انتقالى

مثال : جزء به ثقب قطر ٣٠ + ٠١ براد ان يركب بعمود قطر ٣٠ - ٠٢

فترى ان اقل ثقب يعطى خلوصى مع العمود .

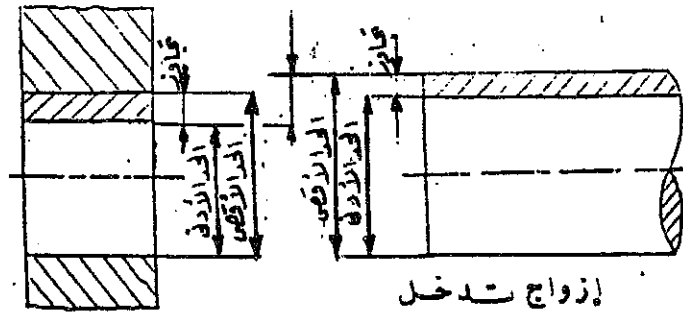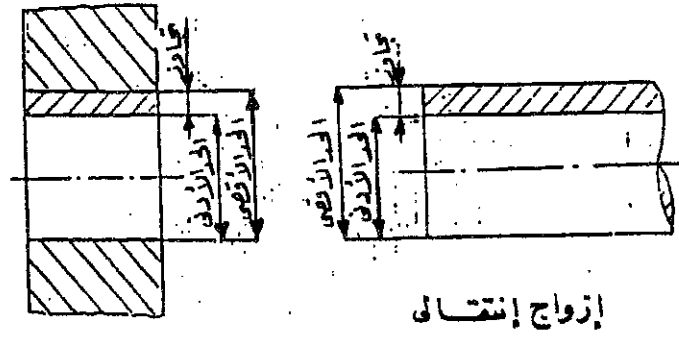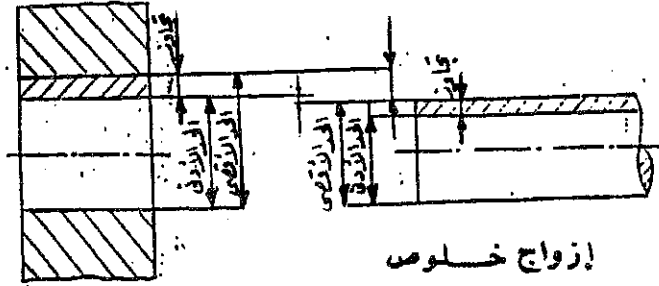

شكل (٨ - ٢)

مثال ٢ : في المثال رقم ١ اذا كان قطر العمود ٣٠ + ٠.٢ر:

ففي هذه الحالة يكون قطر العمود دائما اكبر من قطر الثقب اي يوجد بينهما تداخل ازدواج تداخلي
ونستطيع ان نعرف :-

الخلوص : يكون بين قطر ثقب اكبر من قطر العمود .

التداخل : يكون بين قطر ثقب اقل من قطر العمود .

ولان كل قطر يوجد له حدان اقصى وادنى فيكون الخلوص متفاوتا وكذا التداخل

اقصى خلوص : بين اكبر حد للثقب واقل حد للعمود .

وادنى خلوص : بين اقل حد للثقب واكبر حد للعمود .

مثال : قطر الثقب ٣٠ + ٠.٢ر مم

قطر العمود ٣٠ - ٠.١ر
- ٠.٢ر مم

اكبر خلوص = ٣٠.١ - ٢٩.٨ = ٠.٣ مم

ادنى خلوص = ٣٠ - ٢٩.٩ = ٠.١ مم

وكذلك للتداخل

التداخل الادنى هو الفرق بين اصغر قطر للعمود واكبر قطر للثقب .

التداخل الاقصى هو بين اكبر قطر للعمود واصغر قطر للثقب .

مثال : قطر الثقب ٣٠ + ٠.١ر مم

قطر العمود ٣٠ + ٠.٥ر
+ ٠.٢ر مم

اكبر تداخل : ٣٠ - ٣٠.٢ = ٠.٢ مم

ادنى تداخل : ٢٠.١٥ - ٢٠.١ = ٠.٥ مم

درجات الأزواج

ويوجد للأزواج درجات تفاوت وفي نظام ISA الدولي يوجد درجات تفاوت من (١٦-٢) ودرجة التفاوت هي أكبر الدرجات دقة وأصغرهما تفاوت أما درجة ١٦ فهي أقل الدرجات دقة وأكبرها تفاوت .

أما في نظام الاتحاد السوفيتي فيوجد درجات معينة .

1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 9

كما يرمز لكل نوع من الأزواج بحرف معين .

وإدق الدرجات رقم ١ وهي لصناعات القياس وحلقات الرولمان بلى أما ٧ ، ٨ ، ٩ فهي للأجزاء التي يكون الفرق بين القطر الاسمي والانحراف الحقيقي كبيراً جداً .

أنواع الأزواج:

١- الأزواج الخلوصية :

\$	ويرمز له بالرمز	١- انزلاق
Se	، ، ،	٢- سهل الانزلاق
R	، ، ،	٣- أزواج حـر
Rs	، ، ،	٤- أزواج بطيء
RI	، ، ،	٥- أزواج حر سريع

٢- الأزواج الانتقالية:

F	ويرمز له بالرمز	١- أزواج قسرى
T	ويرمز له بالرمز	٢- أزواج احكام
W	ويرمز له بالرمز	٣- أزواج عصر
P	ويرمز له بالرمز	٤- أزواج حشر

٢- الازواج التداخلية :


- ١- أزواج انكماشية ويرمز له بالرمز Sh
 ٢- أزواج دق شديد Dh ، ، ، ،
 ٣- أزواج دق خفيف Df ، ، ، ،

وللعلم يوجد في نظام ISA الدولي ٢١ نوع من الازدواج وأكثرها شيوعا لنظام الثقب هم ٧ ازدواج بالخلوص الكبير $H7/d9$ والتداخل $H6/p$

نظام الثقب ونظام العمود

يوجد لنظام التجاوز :

١- نظام اساس الثقب : وهو النظام الذي نثبت فيه مقياس الثقب في نطاق التجاوز المحدد ونحصل على نوع الازدواج المطلوب بالتحكم في مقاسات العمود كما هو موضح في شكل (٣-٨)

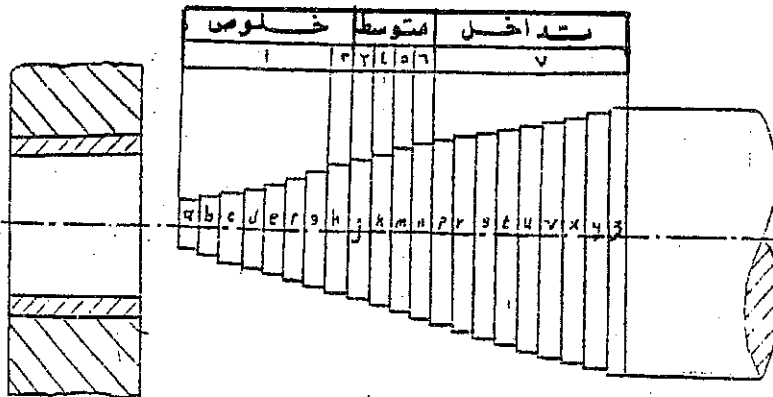

شكل (٣-٨) نظام أساس الثقب

٢- نظام اساس العمود : نظام عكسي لنظام الثقب حيث يثبت مقاس العمود في نطاق التجاوز

المحدد .

فإذا كان القطر او البعد .

١- القطر ٣٠ مم

٢- التجاوز نظام عمود

٣- مقدار التجاوز يكشف عنه في الجدول

٤- الرقم ٣ الذي على يمين الحرف يحدد رتبة التجاوز فهو هنا من الدرجة الثالثة .

وإذا لم يوجد رقم على يمين الحرف فيعنى ذلك ان التجاوز من الدرجة الثانية وإذا كان

القطر أو البعد فيكون :

١- القطر ٣٠ مم

٢- التجاوز نظام ثقب

٣- درجة التجاوز هي الاولى .

٤- يحدد مقدار التجاوز من الجدول .

ويوجد جدولان لتحديد مقدار التجاوز المسموح به :

١- جدول نظام العمود

٢- جدول نظام الثقب .

ومن الانحراف الذي يوجد بجوار البعد ومن الرسم نستطيع ان نحدد اي الجدولين يلزم البحث

فيه لمعرفة مقدار التجاوز فإذا كان :

١- قطر الثقب بجواره حرف (A) طبقا للنظام الروسى أو (H) طبقا لنظام ISO فيكون

نظام ثقب وإذا كان بجواره اي حرف آخر فيكون نظام عمود .

٢- وإذا كان قطر العمود بجواره حرف (B) فيكون نظام عمود وإذا كان اي حرف آخر فيكون نظام

ثقب .

وفي النظام الدولي ISO يكون نظام الثقب بالحروف الكبيرة A, B, C ونظام العمود بالحروف الصغيرة

a, b, c


جودة تشطيب السطح

تعريف درجة خشونة السطح :

هي عبارة عن التموجات الدقيقة على السطح المشغل سواء بالبرادة او الخراطة او التفريز ويمكن بعد عمليات التشغيل الخشن رؤية التموجات وعدم الاستواء بالعين المجردة ، وبعد عمليات التشغيل الدقيقة لا يمكن رؤية عدم الاستواء بالعين المجردة .

وينشأ عن عملية التشغيل تموجات ثانوية كما في (شكل ٨-٤) وذلك للأسباب الآتية :

- ١- اهتزاز العدد والشغلة .
 - ٢- عدم انتظام التغذية المرضية .
 - ٣- الانفعالات الناتجة عن المعاملات الحرارية .
- اما عن التموجات الابتدائية فهي ناتجة عن عملية التشطيب .

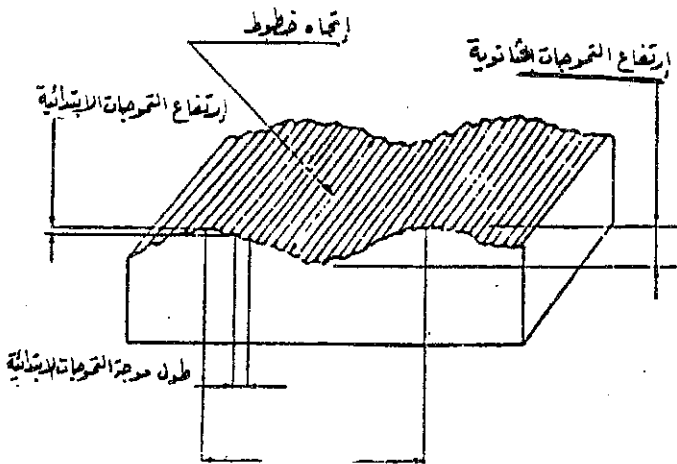


شكل (٨ - ٤)

درجات جودة السطح:

قبل ظهور وسائل القياس والمعايرة الحديثة كانت تقدر درجة تشطيب السطوح بمعننى سطح جيد أو ناعم أو خشن وفقا لتقدير النظر والملاسة . ثم تطور الامر واصبح يعبر عنه بالمثلثات طبقا للنظام الروسى ونظام ISO 150 وقد استحدثت اخيرا نظم اخرى.

درجات جودة تشطيب السطوح فى نظام الاتحاد السوفيتى

نوع السطح	الرمز	طريقة الحدوز على السطح
خشن	$\nabla_3 - \nabla_2 - \nabla_1$	خراطة خشنة وثقب وتفريز
نصف منتهى (غير تام)	$\nabla_6 - \nabla_5 - \nabla_4$	خراطة ناعمة وثقب تام وبرادة وتفريز نصف انجازى
منتهى (تام)	$\nabla_9 - \nabla_8 - \nabla_7$	تجليخ - خراطة ناعمة تفريز عالى السرعات
دقيقة جدا	$\nabla_{12} - \nabla_{11} - \nabla_{10}$ $\nabla_{14} - \nabla_{13}$	التجليخ بالتحضين

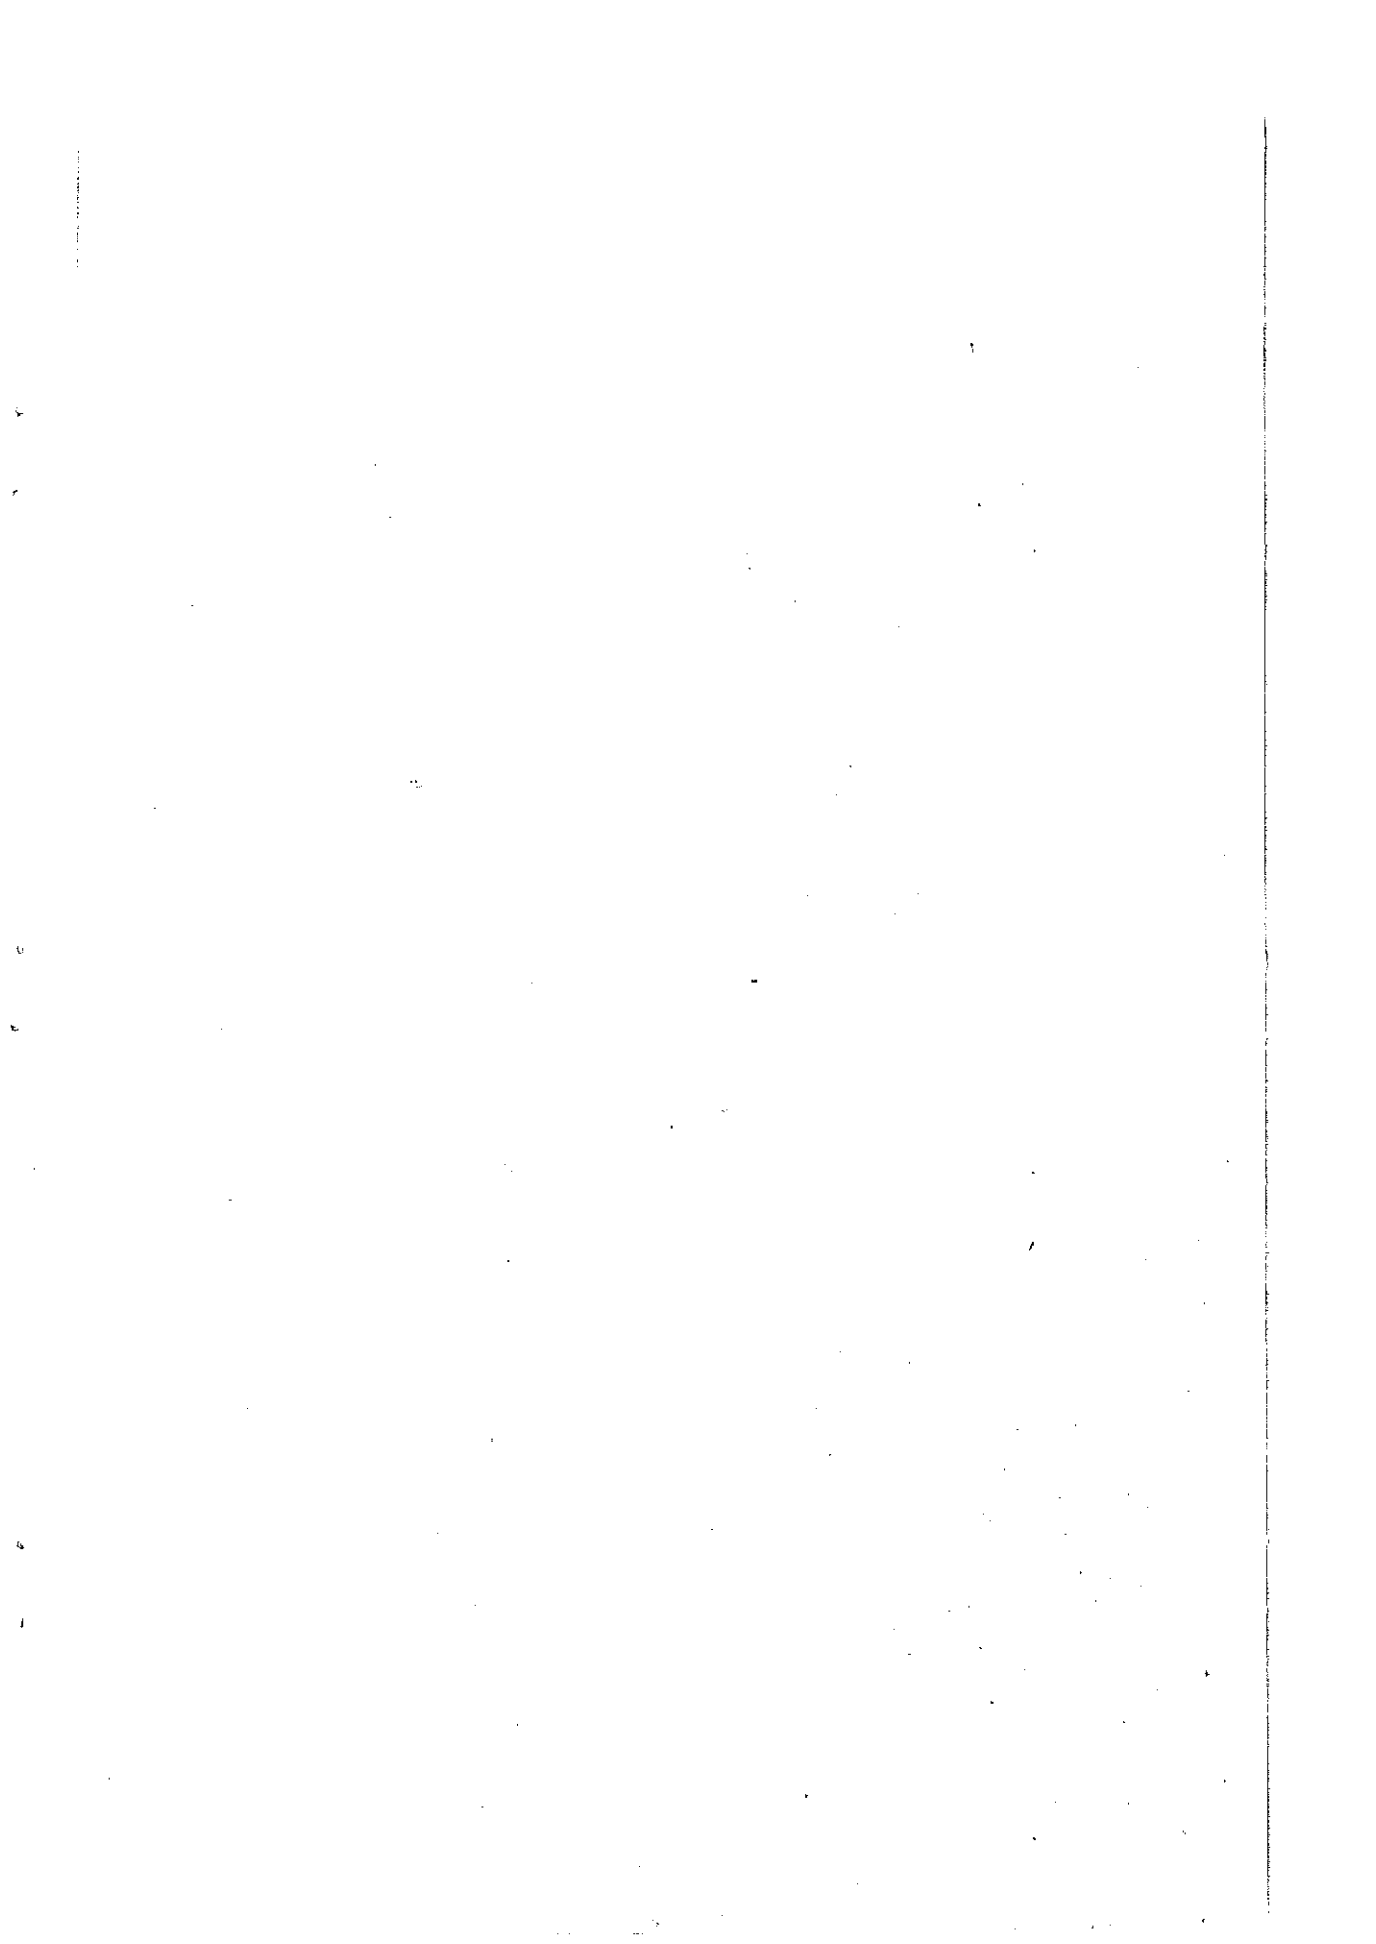

الفصل التاسع التحضير والتلميع

 
مقدمة:

الرودية والتحضير عبارة عن عمليات نهائية لتنعيم السطح تنعيما عاليا ويتم الرودية او التحضير بواسطة مسوح جليخ (بودرة جليخ - بودرة تلميع او بودرة تحضير) او بواسطة مخلوط من احدى هذه المواد بالزيت ويسمى معجون تجليخ أو تلميع (معجون صنفرة) وتستخدم هذه الطرق في تنعيم السطوح المستوية والاسطوانية والمخروطية كما تستخدم لتنعيم الاجزاء ذات الاشكال الجانبية المختلفة (بروفيل) وفي الحقيقة لا يوجد فرق بين الرودية والتحضير من ناحية الفكرة .

وكلمة رودية تطلق على العملية النهائية لتوضيب سطحين متلامسين على بعضهما بحيث تكون الصلة بينهما محكمة تماما (وذلك كما في صمامات محركات السيارات وكما في العمود المسلوب الداخلى للمحس سواء للسوائل او الغازات) وسلك المعدن الذى يترك لعطية الرودية صغير جدا ويتراوح بين ٠.١ ر الى ٠.٢ ر مم .

اما التحضير فهو العطية التى تهدف الى ضبط الابعاد الى درجة عالية من الدقة وفي نفس الوقت الحصول على سطح على درجة عالية من النعومة وذلك كما فى اجهزة القياس الدقيقة او سطوح الانزلاق فى كراسى اعمدة الدوران او الخ)

وتصل هذه العطية الى دقة فى الابعاد حتى ٠.١ ميكرون . ودرجة نعومة السطح التى نحصل عليها بالتحضير لا يمكن الوصول اليها بأى عملية من العمليات الاخرى .
ويبين شكل (٩-١) الادوات والعدد المستعملة فى الرودية والتحضير .



(ب) لوح التوضيخ الرصاصي (ج) بطرانة لتثبيت مادة الجليخ

(د) التوضيخ

مستط (١-٩)

مواد الجليخ:

مواد الجليخ المستعملة وهي مسحوق التلميح او الرودية او التوضيخ اما ان يكون مسواد طبيعية او مواد صناعية . ومن اهم هذه المواد اوكسيد الالومنيوم (ويطلق عليه اسم الكورنديم الصناعي) . ومادة كربيد السيليكون (ويطلق عليه اسم كاربيورنديم) ومادة الصنفـره واوكسيد الكروم واوكسيد الحديد الاحمر والحجر الخفاف ومسحوق الزجاج ومسحوق النحاس وتختلف هذه المواد حسب اختلاف حجم الحبيبة وحسب صلابتها . ونظن مادة الجليخ وتفصل حسب احجام الحبيبات الى ٦ درجات (تبدأ من درجة اعلى خشونة الى درجة ناعم جدا) ونصيف هذه المواد حسب حجم حبيباتها بطريقتين .

أ - درجات حبيبات الجليخ المصنعة بواسطة الهخل :

خشن جدا من ٨ الى ١٢

خشن من ١٤ الى ٢٤

متوسط من ٣٠ الى ٦٠

ناعم من ٧٠ الى ١٢٠

ناعم جدا من ١٥٠ الى ٢٤٠

بودرة من ٢٨٠ الى ٢٢٠

ب - درجات حبيبات الجليخ المصنفة بواسطة الميكروسكوب :

(وتسمى هذه الحبيبات بحبيبات الجليخ الميكروسكوبية)

وهي شديدة النعومة وتبدأ من ٢٢ ميكرون الى ١ ميكرون .

والرقم المعطى للحبيبات بطريقة المنخل عبارة عن عدة فتحات المنجل في طول البوصة

(البوصة = ٢٥ر٤ مم) علما بان سمك السلك المصنوعة منه شبكة المنخل يساوى ربع

البعد بين الفتحتين .

وتقدر صلابة حبيبات الجلخ بما يسمى بصلابة (موهز) • وموهز يقدر درجات الصلابة من ٧ الى ١٠ وتعتبر درجة ٧ هى درجة صلابة الكوارتز، درجة ١٠ هى درجة صلابة الماس • وبهذا يمكن تقدير درجة صلابة اى نوع من انواع حبيبات الجلخ بين هاتين الدرجتين • ويمكن تقسيم مواد الجلخ المستعملة فى الرودية والتحضين والتلميع الى نوعين :

— مواد حبيباتها قادرة على اختراق سطح المعدن •

— مواد حبيباتها غير قادرة على اختراق سطح المعدن •

والفرق بينهما ان النوع الذى لا يخرق سطح المعدن (مثال اوكسيد الحديد الاحمر ومسحوق حجر الخفاف) اذا دلكتا سطحين بينهما كمية من اى مادة من هذه المواد فان حبيباتها تزيل نفس القدر من المعدن من كلا السطحين (هذا اذا كان السطحين على درجة واحدة من الصلابة) •

والنوع الاخر وهو الذى يخرق سطح المعدن (مثال مسحوق الماس ومسحوق الصنفرة الناعم والكورنوم الصناعى) وفى هذه الحالة تحتاج ان يكون احد الجزئين من معدن طسرى (وليكن الالة من معدن طرى) بحيث ان حبيبات الجلخ الموجودة بين السطحين تتحرك بسرعة بالنسبة للسطح المطلوب تنعيمه فى حين تتحرك ببطئ بالنسبة للسطح الاخر وبهذا تقطع الحبيبات فى سطح قطعة التشغيل الصلبة أكثر مما يقطع فى سطح آلة التحضين اللين • واجود الات التحضين هو النوع المصنوع من النحاس ولكى نحصل على سطح ناعم جدا يجب ان تستعمل مادة جلخ جميع حبيباتها من حجم واحد والاحداثت خدوش بسطح المعدن بدلا من تنعيمه • وكلما كان المطلوب سطحا ناعما دقيقا كلما استعملنا مادة جلخ حبيباته دقيقة وناعمة • والسطوح المطلوب تنعيمها جيدا يجب ان تجرى لها عملية الرودية على ثلاث مراحل بمادة جلخ ناعم ثم بانعم فبانعم •

وفى عمليات الرودية والتحضين اما ان يستعمل مادة الجلخ كما هى (اى على شكل

مسحوق جاف) او يستعملها مع سائل معين •

والرودية والتحضين بسوائل الجليخ اسرع من الرودية والتحضين بمسحوق الجليخ الجاف
 اذا ان أثناء قطع جيبينات الجليخ في سطح المعدن يحدث تفاعلا كيمياويا بين السائل والمعدن
 يساعد على ظهور الاوكسيد بسرعة (حوالى ٠.٢ ر. من الثانية) على سطح المعدن ويفعل
 الاحتكاك بين الحبيبات و سطح المعدن ينفثت الاوكسيد وبذلك تتقدم العملية بسرعة . ولوجود
 السائل مع مادة الجليخ فائدة اخرى فهو يساعد على تبريد السطح المنعم وازالة الحرارة المتولدة
 من الاحتكاك اولا بأول والاسبب هذه الحرارة في التواء السطح .

والسوائل المستعملة لتكوين سوائل الجليخ عبارته عن :

" زيت تزييت الماكينات - تربيتين - كيروسين - بنزين - ماء " .

ولعمليات التحضين والرودية النهائية تستعمل معجون الجليخ وهذه المعاجين تتكون من عدة
 مركبات كيميائية مختلفة فمنها ماهو مخلوط بالشحم ومنها ماهو مخلوط بالماء .

والمعجون المكون من الشحم والجليخ عبارته عن ٧٥-٨٥% مادة جليخ (والمعجون الناعم

يحتوي على كمية اقل والمعجون الخشن على كمية اكبر) ١٠% شمع ابيبي من ٥ الى ١٠% شحم

وحوالى ٢% كيروسين . ثم يكبس المعجون في قوالب اسطوانية او منشورية .

وعند الاستعمال تدهن السطوح المتلاقية في قطع التشغيل بهذا المعجون اثناء عمليات

الرودية او تدهن به آلة التحضين في العمليات الاخرى .

الالات والادوات المستخدمة في التحضين :

دائما ما تستعمل المعادن الطرية في التحضين وانسب المعادن لهذا الغرض هو الزهسر
 الطرى ذو الحبيبات الصغيرة . واهم خاصية في هذا المعدن ان تأكله بطى ولهذا يحتفظ
 بشكله مدة طويلة . ولكن اذا كانت الات صغيرة جدا فيستحسن عدم استعمال الزهسر
 لان الالة في هذه الحالة تصح ضعيفة ولذلك تستخدم الصلب الطرى والنحاس الاحمر والنحاس

الاصفر .

اما اذا كان المعدن المطلوب تحضينه معدن طرى فيستعمل الرصاص او السبيكة او الخشب الزان للتخزين ويستعمل الرصاص والسبائك في تخزين الصلب في حالات خاصة مثل تخزين القلاووظات والاشكال الجانبية المختلفة . (البروفيلات) . الخ .

لوح التخزين المصنوع من الرصاص

عبارة عن لوح من الرصاص حوالي ٦٠٠×٦٠٠ مم مصبوب في قاعدة من الزهر لها جوانب مرتفعة . والسطح العلوي للوح الرصاص مشغل بدقة . وعند الاستعمال يغطي السطح العلوي بمادة الجليخ بالتساوي في جميع اجزاؤها . ثم بواسطة عجلة اسطوانية نضغط المسحوق في سطح الرصاص - ثم تدلك قطعة التشكيل فوق سطح اللوح بحفنة وفي اتجاهات مختلفة واحترس من الضغط على قطعة التشغيل حتى لا تشوه احرفها الحادة سطح الرصاص . ويراعى ازالة الحبيبات المفككة اولا بأول من فوق سطح اللوح بواسطة فرشاة نظيفة . ويجب عدم ترك مادة الجليخ المفككة فوق السطح او محاولة دفعها بواسطة قطعة التشغيل لانها قد تتجمع تحت قطعة التشغيل في ناحية من نواحيها وبذلك ينتج سطح قطعة التشغيل منحنيا بدلا من ان يكون مستويا . ويراعى ان يكون الثلج فوق جميع اجزاء سطح اللوح وذلك حتى تحافظ على استواء السطح وفي احوال كثيرة اخرى يستعمل لوح التخزين من الزهر بدلا من الرصاص .

وهرة التخزين :

تصنع الوهرة بسمك كبير نوعا وذلك حتى تكون ثابتة اثناء التخزين وتصنع من زهر خاص مساهم مناسبة . وتستخدم مسام الزهر هنا لتخزين مادة الجليخ ولهذا يجب ان تكون

هذه المسام ذات حجم مناسب لانها لوكانت اكبر من اللازم لضاعت حبيبات الجلخ فيها ولوكانت صغر من اللازم لن تتمكن من تخزين حبيبات الجلخ بداخلها وعلى ذلك لن يكون التحضيس جيدا . وعند استعمال زهرة التحضين نستعمل معها مواد جلخ درجة حبيباتها تتراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ . وكثيرا مانعمل قنوات ضيقة صغيرة بسطح زهرة التحضين . بحيث يكون بينهما مسافة تتراوح بين ٨مم و١٥مم . وتعمل هذه القنوات فى الاتجاه الطولى والاتجاه العرضى (العمودى عليه) لتقسيم سطح الزهرة على حامل متين ارتفاعه ٨٠٠مم والحامل اكبر بقليل من حجم الزهرة حتى يمكن لعامل التحضين ان يستعمل الزهرة من اى جهة .


ولتحضير زهرة التحضين لعملية تحضين اولية :-

تبلل وجه الزهرة باحد السوائل السابقة ثم تغطى بطبقة متساوية من مادة الجلخ بحبيبات من ١٠٠ الى ١٢٠ او اذا استعملنا المعجون مباشرة فنختار معجونا خشنا ثم نخفف المعجون بالكيروسين . ثم نضع القطعة فوق الزهرة وندلكها بخفة بحيث نستعمل جميع اجزاء سطح الزهرة بالتساوى . ويجب مراعاة تغيير اتجاهات الدلك باستمرار . أثناء الدلك تتراكم حبيبات الجلسخ داخل القنوات الصغيرة الموجودة على سطح الزهرة وعند مرور قطعة التشغيل فوقها نضغط عليها فتتسرب من القنوات وتدخل بين سطحى الزهرة وسطح قطعة التشغيل ويخترق سطح الزهرة لانها من معدن طرى وذلك ينعم سطح قطعة التشغيل . وبعد اتمام عملية التحضين الاولية تجرى للقطعة عملية تحضين نهائية انعم من العملية السابقة .

ولعملية التحضين الاولية يغسل سطح الزهرة بالكيروسين ثم يبلى بمائل مناسب ثم يغطى بطبقة خفيفه متساوية من مسحوق الجلخ بحبيبات بحجم مناسب . وفى العملية النهائية يغسل سطح الزهرة بالكيروسين اولا ثم يبلى بالبنزين ويغطى بالمسحوق الناعم وبهذا نبدا العملية بوجود البنزين ثم يتطير البنزين شيئا فشيئا فتصبح العملية فى النهاية تحضيس بدون سائل (تلميع على الناشف)

وفى العملية الاولية تدلك القطعة على سطح زهرة التحضين حتى تزيل جميع علامات

واثار التشغيل السابقة • وفي العملية النهائية للتحضير تزال حبيبات الجليخ التي تكسبون قد تداخلت مع سطح القطعة في العملية الاولى • ويتحرك السطح الى سطح شديد اللمعان ويلاحظ اثناء العمل الاستمرار في تغيير اتجاه الدلك حتى لا يظهر الخدوش على سطح القطعة ويراعى اثناء التحضير ان لا ترفع قطعة التشغيل من فوق سطح الزهرة كما يراعى عند تراكم المعجون في ناحية من نواحي القطعة لانه ينتج عن ذلك سطحا منحنيا بدلا من السطح المستوي شكل (٢-٩)

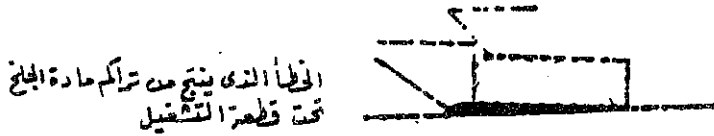


شكل (٢-٩)

- وقد تتأثر قطع التشغيل اثناء تجميعها بحرارة يد العامل فيتغير شكلها اثناء العمل • وبعد الانتهاء من التحضير تبرد القطعة فيتحول السطح الذي كان مستويا اثناء التحضير الى سطح منحني • ولهذا السبب يجب عزل اليد عن قطع التشغيل اثناء هذه العملية وذلك بارتداء جوانات من الاسبتوس ولتحضير الثقوب نستخدم اعمدة التحضير •

أعمدة التحضين :

 يتآكل السطح الخارجى للعمود أثناء التحضين ولذلك يضع هذا العمود اما متغير القطر او من النوع المنفرد وشكل (٣-٩) يبين احد اعمدة التحضين من النوع القابل للانفراج ويستعمل لتحضين الثقوب الصغيرة .



شكل (٣-٩) عمود تحضين قابل للانفراج

ويتكون من عمود مشقوق الى جزئين ويتحكم فيه خابور مسلوب يدخل بين الجزئين فيتحكم فى انفراجها او انقباضها . اما النوع الاخر من اعمدة التحضين وهو النوع المتغير القطر المبين بشكل (٤-٩) فأدق من النوع السابق . ويتكون من جلبة خارجية مشقوقة وبها ثلاثة ثقوب قريبة من السطح الخارجى مما يجعلها سهلة الانفراج والانقباض وبداخل هذه الشاقة عمود مسلوب يتحكم فى درجة انفراج وانقباض الجلبة الخارجية اذا تحرك فى اتجاه محوره . ويوجد على نهايتى هذا المسلوب صامولبتن لضبط الانفراج والانقباض .



شكل (٤-٩) عمود تحضين بقطر خارجى متغير

وتصنع الجزء الذي سيحتك مع قطعة التشغيل اثناء التحضين اما من النحاس الاحمر او النحاس الاصفر او الزهر الرمادي واحسن انواع هذه الاعمدة هو النوع المصنوع من الرصاص وذلك لان حبيبات مسحوق الجليخ تلتصق فتنتج سطحاً ناعماً بعد التحضين . ولكنها لاتستعمل الا في التحضين النهائي لان الرصاص لايتحمل التشغيل الكبير .


ويشترط اثناء تحضين الثقوب ان تملأ الاعمدة المستعملة الثقوب تماما فاذا كان بينهما اى خلوص لانضم ان ينتج الشكل النهائي دائرياً تماما حتى ولو كان الشكل الاصلى للثقب دائرياً بالضبط .

ويشترط ايضا ان يكون طول العمود اكبر من طول الثقب المطلوب تحضينه اذا اردنا ان نضمن استقامة الثقوب من الداخل لان الاعمدة القصيرة قد تتشكل حسب عدم الاستقامة الموجودة فى الثقب وتعطى نتائج غير صحيحة . واثناء تحضين الثقوب يجب اتخاذ الحيطة اللازمة حتى لايتقوه الثقب خصوصا عند نهايته (يصبح قطر نهاية الثقب اكبر من القطر عند وسطه) وعند بدء عملية التحضين تملأ القنوات الموجودة بعمود التحضين بمادة الجليخ ثم يدخل العمود بالثقب ثم يضاف اليه السائل (الكروسين اوالتربنتين أو ٠٠٠) واثناء تحريك العمود يحمل الماسك حبيبات الجليخ الى جميع نقط السطح الداخلى للثقب وتستمر العملية .

والاعمدة التحضين المصنوعة من الرصاصى ميزة خاصة . فالرصاصى مادة من طبيعتها التماسك مع حبيبات مسحوق الجليخ بقوة ولذلك فانه لايعطى الفرصة لتلك الحبيبات للوصول الى جميع اجزاء السطح الداخلى للثقب اى ان التحضين . سيكون فى وسط الثقب اقوى منه عند النهايتين ولذلك فباستعمال اعمدة التحضين الرصاصى يضمن عدم اتساع فتحتى الثقب .

اما فى حالة السطوح الاسطوانية الخارجية فيمكن تحضينها باستعمال جلب التحضين شكل (٥-٩) وهى عبارة عن جلبه مشقوق بها مسامر قلاووظ يمكن من تغيير قطرها فى حدود ضيقة حسب الاحتياجات . ويراعى فى هذا النوع من الجلب ان يكون عرض الجلبة يساوى قطرها من الداخل او اكبر منه وذلك حتى نضمن بالتحضين سطحاً اسطوانياً صحيحاً .

منهبة لتوضيح الطرح البريطاني من الخارج

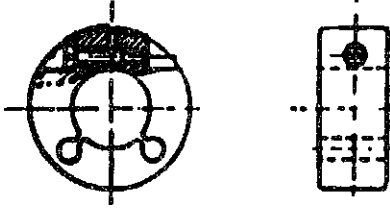

طريقة اختبار مادة الجليخ حسب معدن قطعة التشغيل:

انسب انواع مساحيق الجليخ لتحضين جميع قطع التشغيل المصنوعة من الصلب هو اوكسيد الالومنيوم النقي (ويطلق عليه اسم الكاربوراندنم الصناعى) وتصلح هذه المادة ايضا لجميع عمليات الرودية الخاصة بالصلب . ومن مزايا هذا المسحوق انه مناسب لجميع العمليات سواء منها العمليات الاولية (مثل الرودية الخشن) او العمليات النهائية الناعمة (مثل التحضين الناعم) ومن مزاياه انه ينهى العملية بسرعة حتى فى حالة المسحوق الناعم (الصغير الحبيبات) وتحضن قطع التشغيل المصنوعة من الصلب او الزهر بمادة كربيد السيليكون (ويطلق عليه اسم الكاربوراندنم ومن خواص كربيد السيليكون انه سهل الكسر وبذلك يمكن الحصول على حبيبات دقيقة جدا منه لعمليات التحضين النهائية الناعمة . ولكن هذه المادة مرتفعة الثمن ولذلك فانها نادرا ماتستعمل ، اما مادة الصنفرة (الاميرى) فقليلة الاستعمال وقد تستعمل فى العمليات الاولية الخشنة .

وفى حالة المعادن المختلفة مثل الزهر والالومنيوم والبرونز يستعمل اوكسيد الالومنيوم (الكروندم) وكربيد السيليكون (الكاربورندم) وعموما نستعمل الكاربوراندنم الصناعى مع المعادن المتينة (التى تتحمل الصدمات) ويستعمل الكاربوراندنم مع المعادن الهشة التى لاتتحمل الصدمات .

اما اختيار مسحوق الرودية او التحضين من ناحية حجم حبيباته فينتج الاتى :

العمليات الخشنة الاولية	٨٠-١٠٠
العمليات العادية	١٨٠-٢٨٠
العمليات الناعمة جدا	٦٠٠

وهذا المسحوق الاخير (٦٠٠) يستعمل فى تحضين سطوح ادوات القياس (مثل محددات القياس ، سطحى القياس فى الميكرومترات ٠٠ الخ) اى انه يستعمل فى الحالات التى يطلب فيها السطح لامعا كالمراة .

وفي حالة التحضين النهائي لقوالب القياس والاشياء المناسبة يستعمل مسحوق جليخ انعم
من السابق (قطر الحبيبة = ٥٥ ميكرون) .
ويستعمله المغنيسيوم وأوكسيد الحديد الاحمر في الحالات التي يتطلب سطحها شديد اللمعان
عاكسا للاشعة مثل المرآة (عاكسا
ويجب الا تزيد كمية مادة الجليخ عن القدر المعقول . لانه كلما زادت كمية المادة كلما
فقد السطح المحضن دقته . وكقاعدة عامة كلما اردنا سطحاً انعم كلما قلت كمية المادة المستعملة
في التحضين .

السوائل المستعملة :

سبق ان ذكرنا لوجود السائل مع مسحوق الرودية او التحضين فوائد عديدة :-

أ - يساعد على ظهور الاوكسيد واسراع العملية .

ب - يساعد على توزيع حبيبات الجليخ على جميع نقاط السطح .

ج - يساعد على التبريد اثناء العمل وعدم التواء السطح .

د - يخفف الحركة ويقلل الاحتكاك .

ونختار نوع السائل على حسب نوع المسحوق المستعمل وعلى حسب مادة آلة التحضين زهرة

(أو عمود أو حليبة ٠٠٠) وتكون كما يلي :

- اذا استعملنا مسحوق الكورنديم الصناعي مع آلة تحضين من النحاس يستعمل اما زيت التريبتين

او الكحول .

- اذا استعملنا مسحوق الكورنديم الصناعي مع آلة تحضين من الزهر يستعمل الكيروسين مخلوطا

مع الشمع السائل .

- اذا استعملنا مسحوق الكاوبورنديم مع آلة تحضين من الصلب يستعمل زيت تزييت الماكينات .


- اذا استعملنا مسحوق الكاريورندم مع آلة التحضين من النحاس يستعمل زيت الترينتين
• الكحول .
- اذا كنا نحضن معدن طرى باستعمال آلة من الرصاص والسبيكه يمكننا ان نستعمل الماء
كسائل للتحضين وكقاعدة عامه اذا استعملنا الكيروسين لابد من اضافة كمية معينة مسنن
الزيت عليه .

التلميع: (شكل ٩-٦)

الغرض من التلميع هو تشطيب السطح الخارجى للقطعة بغض النظر عن دقة الابعاد ويكون ذلك بازالة خدوش وعلامات التشغيل للسابق لعملية التلميع . ولعملية التلميع اهمية كبيرة فى اطالة عمر خدمة قطعة التشغيل . ذلك لان السطح كلما كان لامعا كلما قلت فرصة تأكسده نتيجة للصدأ (مساحة السطح المعرض للهواء الجوى فى القطعة الملمعة اقل منه فى القطعة الغير ملمعة) ومن ناحية اخرى فان اى تشوه يصيب قطعة التشغيل بعد التلميع يظهر بوضوح وبسهولة .

وللتلميع طريقتين اما بالطريقة الميكانيكية او بالطريقة الكيماوية . وفى التلميع بالطريقة الميكانيكية يستخدم مواد جليخ ومواد تلميع مختلفة . وتختلف هذه المواد من ناحية نوعها وحجم حبيباتها .

وللتلميع بالطريقة الكيماوية طرق عديدة والفكرة فيها هى عمر قطع التشغيل فى احواض بها مواد كيماوية حيث تتعامل مع جميع اجزاء السطح الخارجى للقطعة فى وقت واحد . ولكن الطريقة الميكانيكية اكثر استعمالا من الطرق الاخرى .

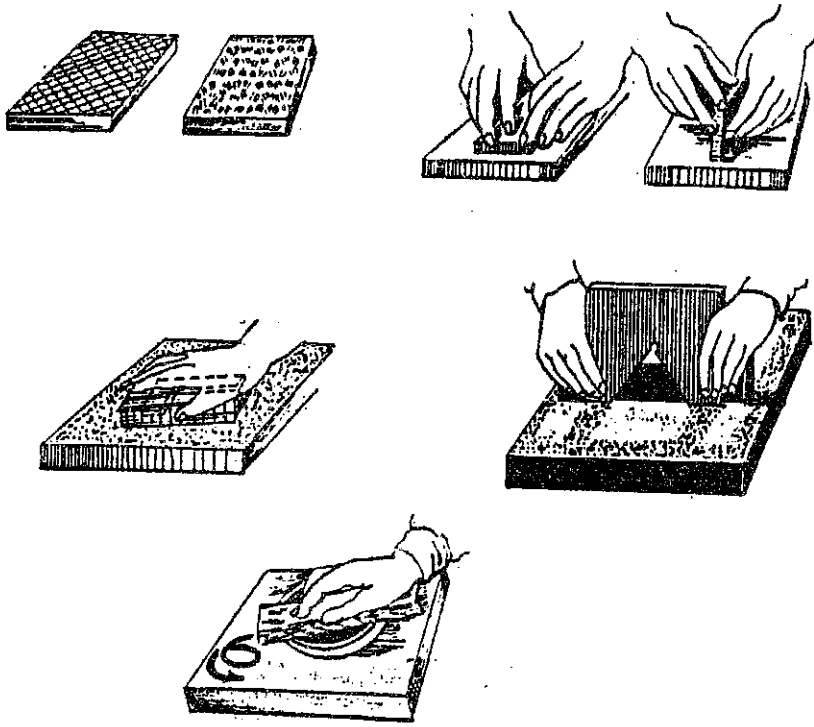

شكل (٦-٩) عمليات التجميع

ويستعمل فى التلميع بعض انواع من مساحيق الجليخ بعد تثبيتها اما على الورق او القماش
 . يستعمل تتفلك الحبيبات وتوزع على جميع نقط مسطح التلميع .

ويتخذ القماش او الورق الشكل المناسب لقطعة التشغيل فيكون اما عبارة عن اسطوانة
 او سطح مستوي او عمود . فعند تلميع السطوح المستوية تفرد قطعة القماش على سطح مستوي
 وعليها مسحوق الجليخ مع السائل المناسب (الكيروسين مثلا) وعند تلميع الثقوب يستخدم عمود
 داخلى من الخشب به فتحة طويلة ويثبت عليه القماش او اى مادة اخرى من المواد المستعملة
 (قد يستخدم الجوخ او الجلد او الكاوتشوك) ويشترط فى هذا العمود بعد لفه بالقماش
 او الجوخ ان يدخل فى الثقب باحكام حتى يتمكن من تلميعه من الداخل . اما فى الحالة
 تلميع الاعمدة فيثبت الجوخ داخل جلبة ثم يبلى الجوخ بسائل مناسب ونضيف مسحوق الجليخ
 عليها او يغطى مباشرة بمعجون الجليخ ثم يلمع به العمود من الخارج .

واذا استعملنا المحركات الكهربائية فى التلميع فيستحسن ان تكون سرعة التلميع (السرعة
 السطحية للجوخ او الجلد او الخ) = ٣٠-٣٥ متر/الثانية .

طريقة مراجعة السطح بعد التحضين :

يراجع السطح بعد الانتهاء من التحضين بطريقتين :-

اما بطريقة ذلك على وجه الزهرة مع اضافة لون مناسب فوق سطح الزهرة (كالتريقة
 التى اتبعت من قبل فى عملية الكشط اليدوى) والسطح المحتضن الجيد عند مراجعته بواسطة
 اللون يظهر على السطح نقط متساوية موزعه توزيعا جيدا على جميع مناطق السطح .

وهذه الطريقة تبين اذا ما كان السطح مستوي ام لا ولكن درجة خشونة او نعومة السطح .
 ويمكن مراجعتها بالعين المجردة ولكن فى الاعمال الدقيقة تستخدم العينات والميكروسكوب ففى
 فحص السطوح . لما اذا اردنا تقدير وقياس درجة خشونة سطح قطعة التشغيل بدقة فان هذا
 يحتاج الى اجهزة دقيقة مرتفعة الثمن ولا تستعمل الا فى معامل الابحاث .

المشغولات المرفوضة بعد الرودية والتحصين :

تنتج المشغولات المرفوضة نتيجة للاتي:

أ- ان يترك العامل مسحوق الجلخ فوق الزهرة ولا يتخلص منه بواسطة الفرشة فيتراكم تحست قطعة التشغيل في ناحية منها فترتفع هذه الناحية عن الناحية الاخرى وتنعيم القطعة من ناحية دون الاخرى وبذلك ينتج السطح مستديرا بدلا من ان يكون مستويا كما هو مطلوب . ونفس هذا الخطأ يحدث لو اننا استعملنا طبقة سميكة من معجون الجلخ . ولتلمشى هذا الخطأ نستعمل كمية مناسبة من مادة الجلخ وتستعمل فرشة للتخلي من البقايا المتخلقة عن عملية التحصين .


ب- اذا اجرينا عملية التحصين على زهرة في وسطها فقد تفقد الزهرة دقتها وتصبح منخفضة من وسطها وبذلك تنتج السطوح المحضنة عليها مقوسة ولهذا يجب علينا ان نستعمل دائما زهرة جيدة ونستعملها جيدا بأن نجرى العملية على جميع فقط سطحها بالتساوى واذا حدث اى خطأ بسطح الزهرة يجب ان نسرع باصلاحها وذلك بأن تجلخ اولاً تجليخا جيدا ثم تكشط ثم تنعم وتراجع بدقة .

ج- وجود العلفات والخدوش بالسطح المحضن دليل على التزام خطوات التحصين الصحيحة لان الخدوش تنتج من ذلك في اتجاه واحد كما ينتج من استعمال مادة التجليخ بالطريقة الغير صحيحة فيجب استعمال مسحوق خشن اولا ثم انعم ثم ناعم جدا .

د- عند تحصين الثقوب يحدث الخطأ الشائع وهو اتساع نهايتى الثقب ولكى نتجنب ذلك يجب ان تكون حركة عمود التحصين في اتجاه موازى للثقب .

وهذا لايتأتى الا اذا كانت حركة العمود محكمة بالثقب لهذا يجب ان يكون العمود اطول

من الثقب .

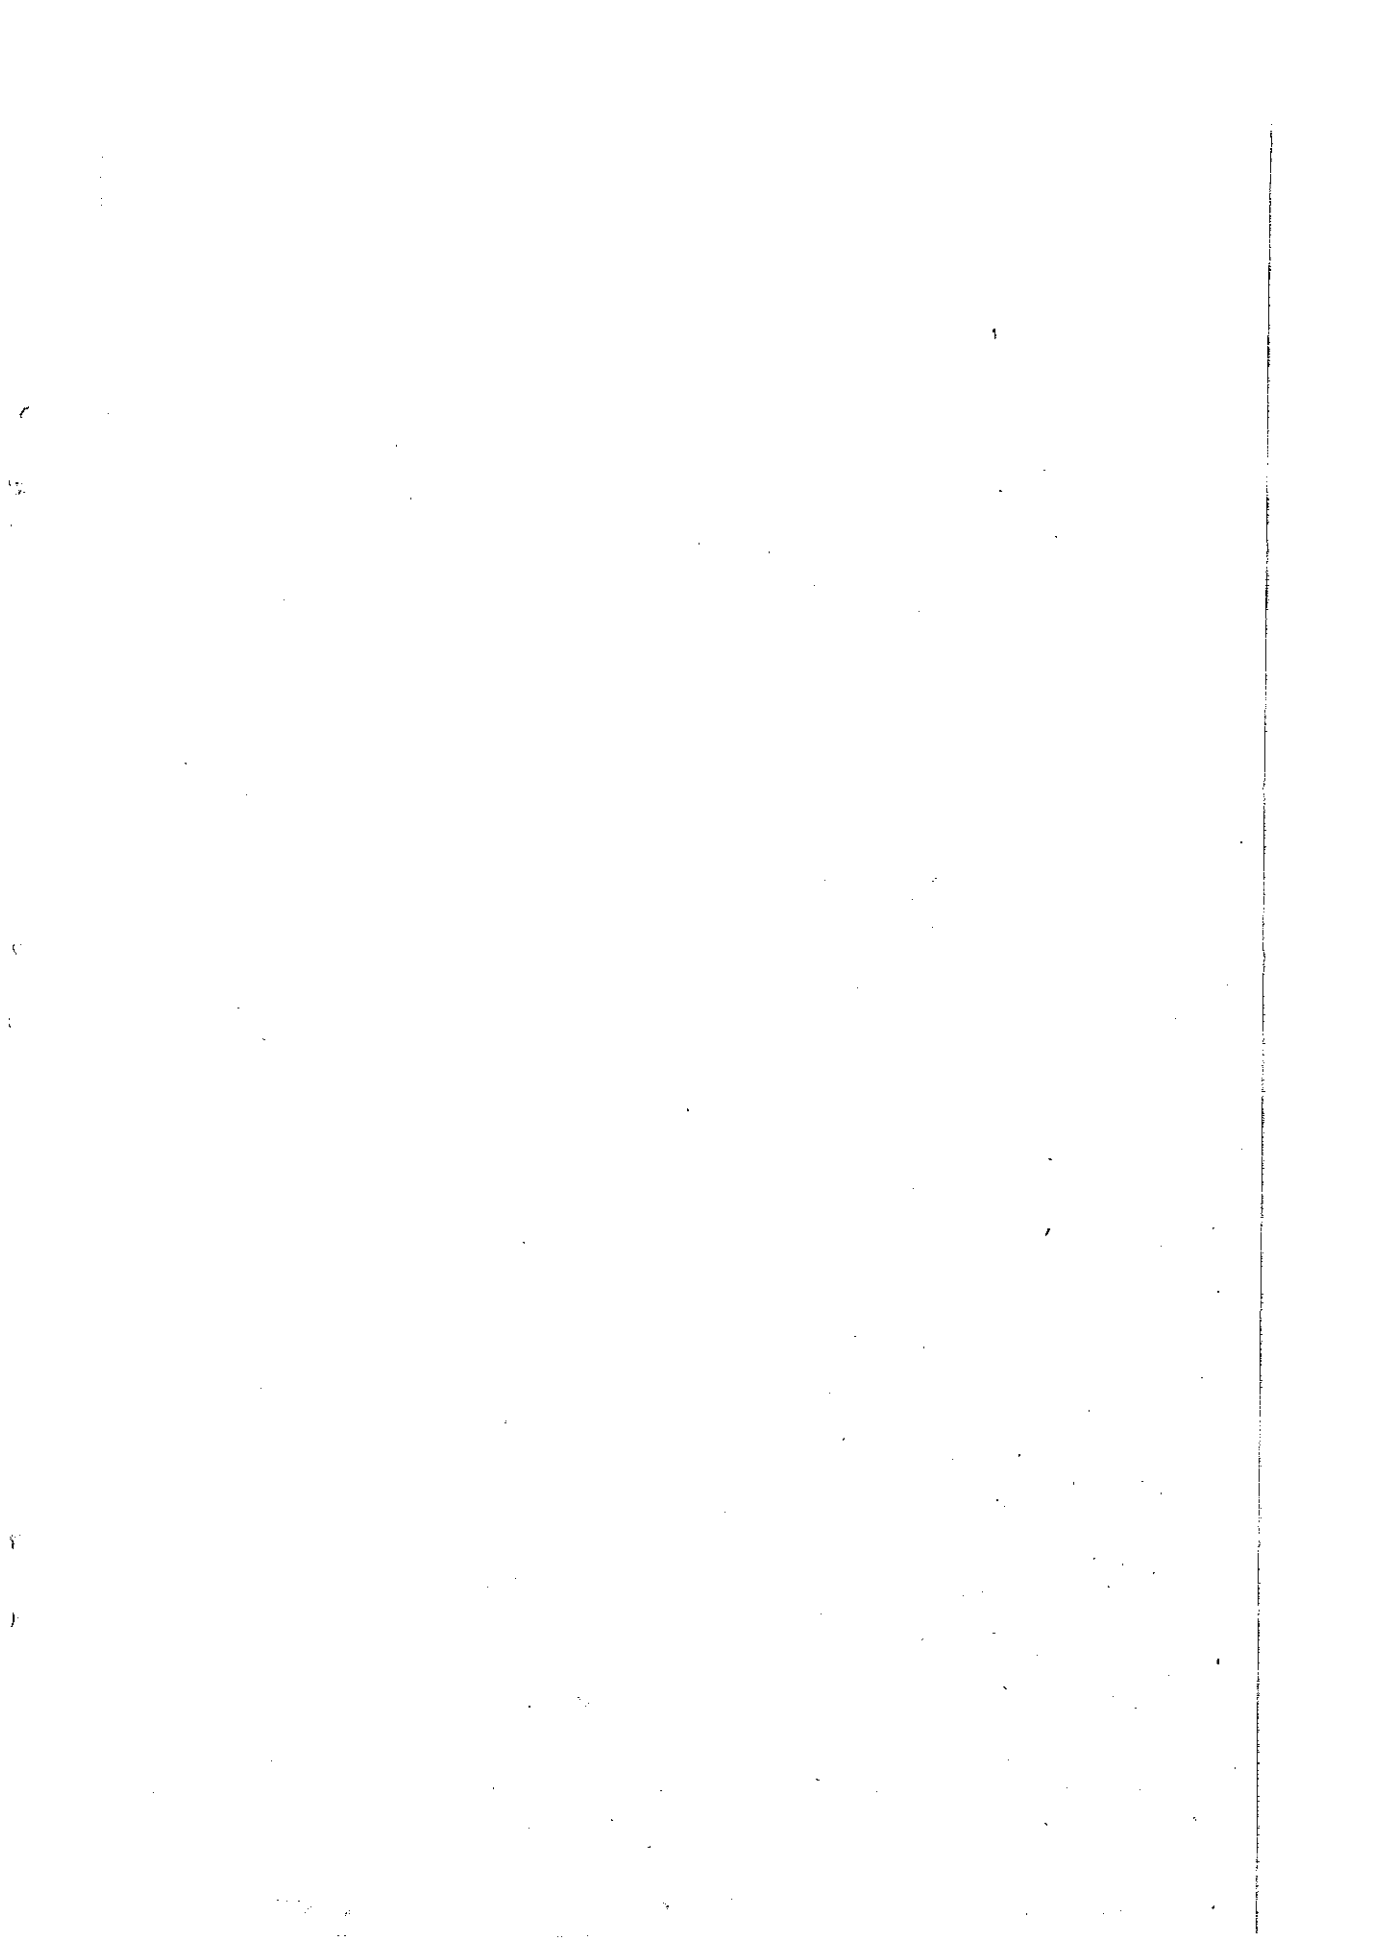


الفصل العاشر عملية الوصل

المفاتيح المستخدمة فى ربط وفك الصواميل

تصنع هذه المفاتيح بمقاسات مختلفة (أطقم) لتناسب المقاسات المختلفة للصواميل الصغيرة منها والكبيرة المصممة بالنظام المترى او الانجلىزى (أى بالمليمتر او بالبوصة) .
ولان المفاتيح تتعرض اثناء استخدامها الى اجهاد انحناء وقوة فان المناسب لهذه المهمة ان تصنع من صلب متوسط الكربون ويتم تغليفه لتصبح القشرة الخارجية كانها من الصلب عالى الكربون ويقس .

الانواع الرئيسية للمفاتيح :

١- المفتاح البلدى : يوضح شكل (١٠-١) هذا النوع من المفاتيح وتعتبر هذا النوع اكثر المفاتيح شيوعا وهى ذات فكين مفتوحين فى نهايتيه واطوال المفاتيح مصممة بحيث تعطى الطول الصحيح والمناسب للرافعة المطلوبة للرباط الصحيح وايضا يتوقف طول المفتاح على قطر المسمار او الصامولة المصمم من اجلها .

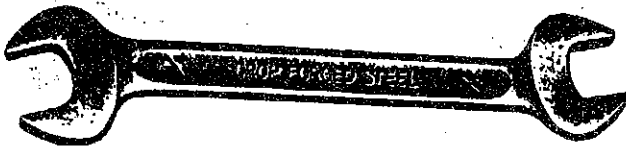


شكل (١٠ - ١)

٢- المفاتيح الحلقية : شكل (٢-١٠) يوضح هذا النوع من المفاتيح ويلاحظ ان فتحة المفاتيح مقسمة الى ١٢ ضلع مما يسهل من تحريك المفاتيح فى الاماكن الضيقة .



شكل (٢-١٠) مفتاح حلقى

٣- مفتاح الصندوق : يوضح شكل (٣-١٠) مفتاح الصندوق وله نفس مميزات المفتاح الحلقى ولا يمكن استخدامها يجب أن يكون هناك خلوص خفيف بين المفتاح واضلاع الصامولة وايضا يتناسب قطر القضيب المستخدم فى تدوير هذا المفتاح مع حجم المسمار ونجد أن المقاسات الصحيحة من هذه القضبان هى اكبر مقاس يمكن ان تدخل فى الثقب المعد لذلك حتى نستطيع الحصول على قوة الرباط المطلوبة ويوضح ذلك بالشكل .

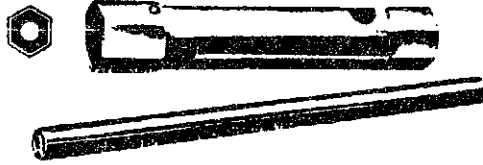


شكل (٣-١٠)

٤- المفاتيح ذات اللقم : توضع هذه المفاتيح فى علبة تشمل طقم لجميع مقاسات الصواميل الانجليزية (البوصة) وعلبة اخرى تشمل طقم لجميع الصواميل الفرنسية (بالمليمتر) (شكل ٤-١٠) يوضح مجموعة كاملة مع العلم بان اللقمة يمكن تركيبها واستبدالها باخرى تبعا للمقاس المطلوب .

وبجانب ان هذه المفاتيح لها مميزات مشابهة للمفاتيح الحلقية ومفتاح الصندوق يوجد قطع غيار مناسبة (يد ساقطة - قضبان وصل - وصلات عامسة) ولذلك فمن الممكن استخدام هذا النوع فى الصواميل والمسامير الموجودة

في اماكن ضيقة لان الساقطة تجعلها تدور بزاوية ممكنة .
الا أنه يجب العناية الفائقة عند استخدام هذا النوع من المفاتيح في ربط
الصواميل لان طول الايدي ثابتة لجميع مقاسات الصواميل والمسامير .

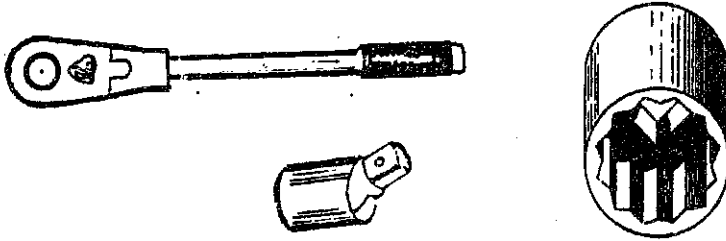


شكل (١٠-٤)

٥- المفتاح ذو السننتين (على شكل حرف C) : توجد هذه المفاتيح باشكال معينة وبمقاسات
تناسب الصواميل المثقوبة او التي بها مجارى ولان المفتاح القابلة للضبط
تركب في الصامولة تركيب غير صحيح مما يؤدي الى تلف اركان رؤس المسامير
والصواميل وذلك بسبب كثرة الخلوص الذي فيها فانه من الافضل تجنب
استخدامها بقدر الامكان بالاضافة الى ان المفتاح بنفس الطول يستعمل
لكافة المقاسات وهذا من الناحية الفنية غير صحيح وشكل (١٠-٥) يوضح :

أ- مفتاح بسنتين ب - مفتاح على شكل حرف C




مفتاح على شكل C

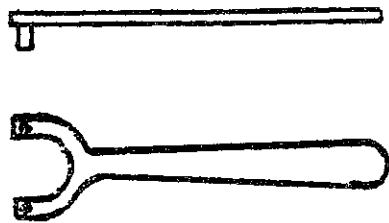

مفتاح بسنتين

شكل (١٠-٥)

٦- مفاتيح السن : يتم استعمالها عندما تكون رأس المسامير غاطسة وذلك لوجود تجويف مسدس بالرأس بأخذ شكل هذه المفاتيح ويوجد منه مقاسات مختلفة وشكل (٦-١٠) يوضح هذا النوع من المفاتيح .

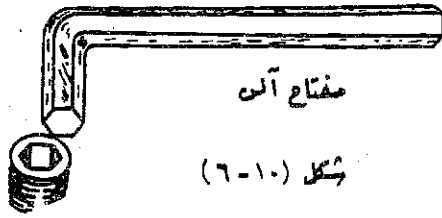

المفكات

تستخدم في ادارة المسامير المقلوطة ذات الرأس المشقوقه سواء في عملية الربط او الفك .
ويتكون المفك من :-


١- السلاح : يصنع من صلب العدة المقس والمراجع حراريا ومقدمته (السن) توضع فسي مشقبيه رأس المسامير .

٢- اليد : تصنع عادة من الخشب أو البلاستيك وفي بعض الاحيان يخترق السلاح اليد لاتاحة الفرصة للدق الخفيف وذلك لزوم بعض عمليات الفك في الصيانة .

كما انه يجب اختيار المفك المناسب ليكون سنه مناسب لطول المشقبيه الموجوده فسي رأس المسامير .

ويوجد مفك لرأس المسامير على شكل علامة (+) وتسمى طراز فيليبس (مفك صليبية)

بالاضافة الى أن في بعض المفكات الكبيرة يكون النصاب مربع المقطع مما ينتج امكانية استخدام مفتاح بلدى او فرنساوى لزيادة قوة ادارة المفك كما موضح بشكل (٦-١٠) (٢-١٠)

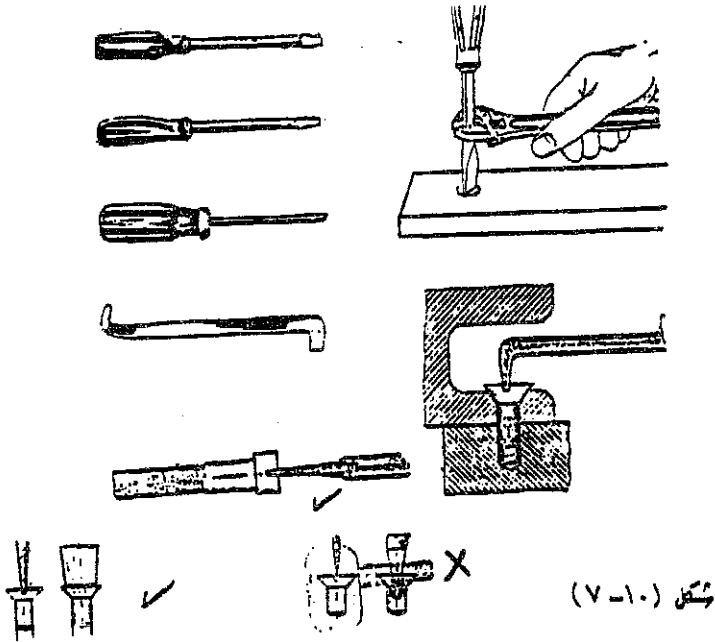

وسائل زنق الصواميل

عند استخدام مسامير القلاووظ كوسيلة رباط لاي جزء معرض لاهتزازات الانسحج للصواميل بان تفك لتلافى وقوع حوادث.

ولذلك كان من الضروري استخدام وسائل زنق الصواميل اوالمسامير لمنعها من الفك اثناء تشغيل الماكينات .

المجموعات الرئيسية لوسائل الزنق :-

- ١- مجموعة وسائل لاتستعمل فيها المسامير والصامولة الامرة واحدة فقط .
- ٢- مجموعة تستعمل فيها وسيلة الزنق مرة واحدة فقط مثل التيل .
- ٣- مجموعة وسائل يمكن استخدامها عدة مرات (الصواميل والورد) .

المجموعة الاولى: وتستعمل عندما يراد تثبيت المسامير والصامولة تثبيتا دائما وتشمل :

أ- البرشمة : يتم فيها ربط الصامولة جيدا ثم يبرشم طرف المسامير بعد ذلك كما هو موضح

شكل (١٠-٨)

ب - التذنيب : فيها تربط الصامولة جيدا ثم يتم تسوية سطح المسمار على الصامولة ثم تدق ثلاث ذنابات بين اسنان المسمار والصامولة كما هو موضح بشكل (١٠-٩)

ح - باستخدام الصامولة ذاتية الزنق : يتم ذلك عن طريق ادخال حشو من النايلون بين قمسة الصامولة والمسمار . ثم يلف المسمار داخل الصامولة مما ينتج عند ضغط على الحشو الموجود بين السن والمسمار محدثا ضغط الحشو فيمنع فكها كما هو واضح بشكل (١٠-١٠)

المجموعة الثانية :

أ - التيلة المشقوقة : يتم عمل ثقب في المسمار ومجارى في الصامولة ويتم الزنق عن طريق تيله تمر في احدى المجارى ويثقب المسمار كما هو واضح بشكل (١٠-١١)

عند فك هذه الصامولة بسبب الصيانة فيجب تغير هذه التيلة عند اعادة ربطها .

ب - وردة الزنق : عبارة عن وردة توضع تحت الصامولة وتثنى من ناحية عليها ومن الناحية الاخرى على سطح الشغلة وبذلك تضع فك الصامولة كما هو مبين بشكل (١٠-١٢)

ويجب مراعاة ضرورة تغيير هذه الوردة كلما فك الصامولة وذلك عند اعادتها .


ح - بواسطة سلك رباط : في حالة وجود عدد من المسامير بجانب بعضها يتم ثقب ثقبها في رؤوس المسامير ثم يمرر فيها سلك واحد وبذلك يمنع فكها كما هو مبين بشكل (١٠-١٣)

المجموعة الثالثة :


أ - الورد الذنبركية : فيها تزنق الصامولة بواسطة تأثير الاسنان محدثة ضغط على اسنان الصامولة مع اسنان المسمار وذلك مبين بشكل (١٠-١٤)

ب - صواميل الزنق : تستعمل في الحالات التي تتطلب عمليات الفك والربط بسبب اعمال الصيانة مثلا ومنها يستخدم صامولتان تركبان فوق بعضهما بحيث تكون الصامولة الكبرى فوق الصامولة الصغرى كما هو مبين بشكل (١٠-١٥) فنجد انه عند ربطها بقوة ينتقل الحمل الواقع على الصامولة الصغيرة الى الصامولة الكبرى .


ج - لوح الاحكام او الحلقة الحابكة : وهى عبارة عن حلقة ذات ١٢ ضلع وبذلك يمكن تثبيتها فى الوضع المناسب ثم ربطها بمسار لمنع حركتها وبالتالي منع الصامولة من الفك كما هو واضح بشكل (١٠-١٦)

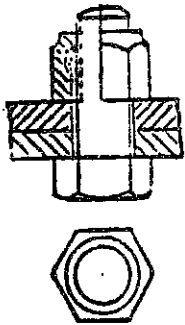


شكل (١٠-١٠)

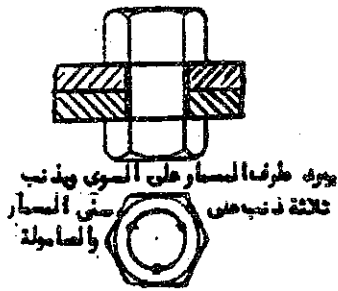

شكل (٩-١٠)

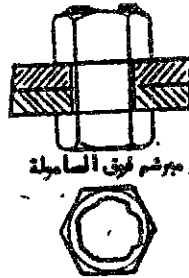


شكل (٨-١٠)

 


شكل (١٣-١٠)

يتقب رأس المسار ويمر به
سلك يربط في مسارا آخر أيضا

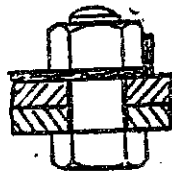


شكل (١٢-١٠)

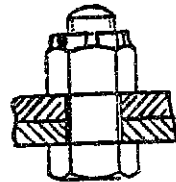

شكل (١١-١٠)

يصل ثقب في المسار ويمر في
الصامولة ويكون الزنق بلوحة
تسلك تمرر في إهدى الجيارك وثقب
المسار.

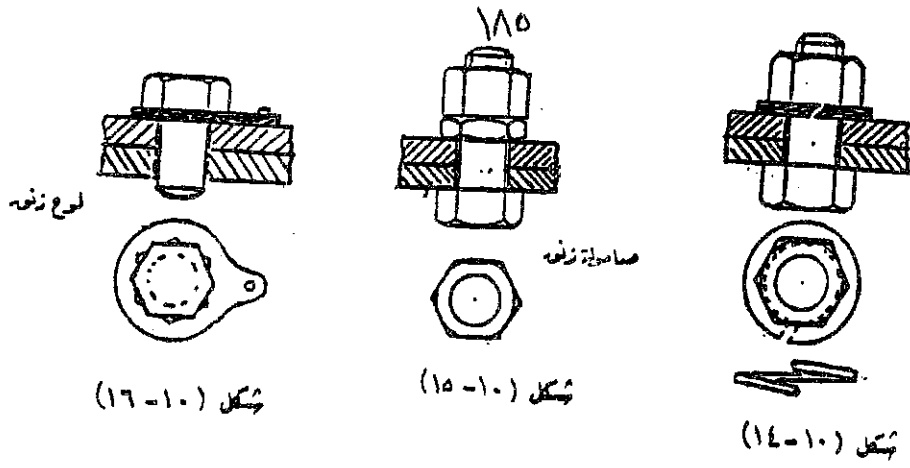

وصلات التيل : شكل (١٧-١٠)


تعتبر وصلات التيل من الوصلات المؤقتة وتستخدم لتحديد وضع معين أو للتثبيت اوتيل قس.

أ- تيل توافقية لتحديد أوضاع اجزاء الوصلة بالنسبة لبعضها بدقة لتسهيل عملية التجميع وضع الازاحة القطرية شكل (١٧-١٠) أ


ب- تيل التثبيت : وتعتبر وسيلة التثبيت الوحيدة لبعض الوصلات وتستخدم لنقل القوى للصغيرة كما تستخدم كوسيلة تأمين تمنع انحلال الاجزاء الموصلة معاً شكل (١٧-١٠) ب

ج- تيل القس : تستعمل لمنع زيادة الاجهاد في ماكينات التشغيل مرتفعة القيمة وهي شديدة الحساسية حيث يتم تركيبها بين مجموعة الادارة وعمود التشغيل لتتكسر بالقس عند زيادة الاجهاد شكل (١٧-١٠) ج ويتم تغيير التيلة المكسورة بأخرى جديدة بعد زوال السبب ويوجد في هذه التيل الانواع التالية :-



- ١- تيل اسطوانية عدلة شكل (١٨-١٠)
- ٢- تيل مستدقة (تكون مسلو به ٥ : ١ شكل (١٩-١٠)
- ٣- تيل مشقوقة وهي رخيصة وتتوافق مع ثقبها التي لا تحتاج الى برغلة . وتصنع التيسل المشقوقة من الصلب أو النحاس الاصفر او اللدائن شكل (٢٠-١٠)

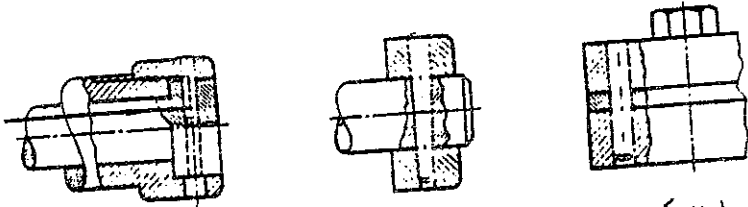

(٩) تيلة إرطوانية كتلية توافقية (أ) تيلة مستدقة وكلمة تثبيت (ب) تيلة قصى
شكل (١٧-١٠) وصلات التيل

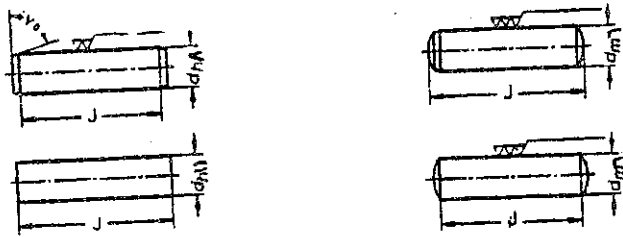

شكل (١٨-١٠) التيل الإرطوانية

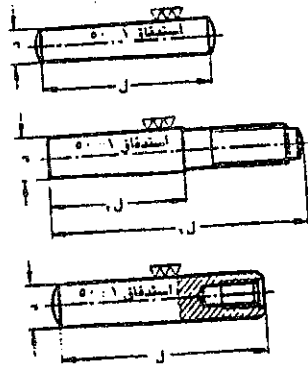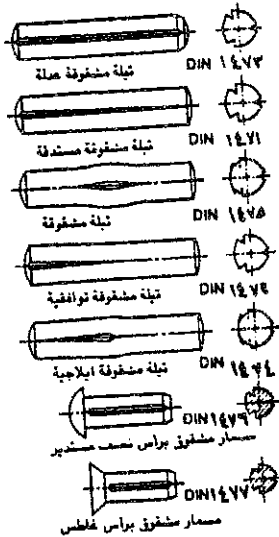

شكل (١٩-١٠) التيل المستدقة

شكل (٢٠-١٠) التيل المشقوقة

تم الطبع
بالإدارة العامة لمركز إنتاج وسائل الإيضاح