



مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  
برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل  
المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لتطوير مهنة الخراطة



معهد بيان العالمية  
للتدريب والاستشارات وخدمات السلامة الصناعية



كتاب: هندسة الإنتاج

Production Engineering

للسنة الأولى

للمهن الميكانيكية والمعدنية



إشراف عام : مدير المكون  
مهندسة : مديحة رفعت محمد  
المراجعة الفنية والتصميمية  
مهندس : سيد كامل محمد جاد

العام التدريبي  
٢٠١٦/٢٠١٧

إعداد: بيان العالمية للتدريب  
مراجعة: د م . هانى السيد عبد الحليم  
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

## الفهرس والمحتويات

متطلبات التنفيذ	رقم الصفحة	عدد الساعات	عدد الحصص	الموضوعات / العناصر	الباب
المكان: - فصل تعليمي - معمل CAD	٣	٦	٨	١-١ السباكة	الباب الأول تشكيل المعادن (بدون قطع)
	١٦	٣	٤	٢-١ الحدادة	
	٢٠	٣	٤	٣-١ الدلفنة (الدرفلة)	
	٢٣	٣	٤	٤-١ البثق	
المساعدات التدريبية :	٢٧	٩	١٢	١-٢ اللحام بالصهر	الباب الثاني اللحام
	٣٨	٩	١٢	٢-٢ اللحام بالضغط	
بروجيكتور - فيديو - وسائل الإيضاح - وحدة محاكاة - رسومات ولوحات	٤٢	٣	٤	مقدمة:	الباب الثالث طرق قطع المعادن غير التقليدية
	٤٣			١-٣ الحفر بالشرارة	
	٤٧	٣	٤	٢-٣ القطع بالسلك	
- برنامج CAD - إخرى عند الحاجة	٥٠	١,٥	٢	١-٤ مقدمة وتعريفات	الباب الرابع الدلائل والمثبتات
	٥٣	٤,٥	٦	٢-٤ الدلائل (أنواع ومميزات وإستخدامات)	
	٦٠	٤,٥	٦	٣-٤ المثبتات (أنواع ومميزات وإستخدامات)	
		٦	٨	مراجعة وإختبار	
		٥٤	٧٢	إجمالي عدد الحصص	

# الباب الأول: تشغيل المعادن (بدون قطع)

١-١ السباكة

٢-١ الحدادة

٣-١ الدلفنة (الدرفلة)

٤-١ البثق

## ١-١- السباكة: (Casting)

### سباكة المعادن

تصهر المعادن وتصب في قوالب تحتوي على فجوات ذات أشكال خاصة وأبعاد محددة ، وعندما تتجمد المعادن فإن القطع المصنعة تكتسب أشكال ومقاسات الفجوة التي صبت فيها ، وتسمى المنتجات المشكلة بهذه الطريقة بالمسبوكات.

عرفت هذه الصناعة من حوالي أكثر من أربعة آلاف عام قبل الميلاد ، وقد اعتبرت من أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان ، ومن الطبيعي أن صناعة سباكة المعادن قد تطورت ، شأنها شأن الصناعات الميكانيكية الأخرى.

ويتناول هذا الباب سباكة المعادن في القوالب والطرق المختلفة لختم القوالب الرملية (الختم في الريزق - الختم في الأرض - الختم بالفورمة - الختم بالماكينات)، كما أنه سيتعرض لمميزات التشكيل بالسباكة ، وعيوب المسبوكات المصنعة وأسبابها وطرق تلافيها.

### تعريف سباكة المعادن Casting Definition

هي عملية تشكيل معدن عن طريق صهره ، ثم صبه في قالب به فجوات ذات أشكال وأبعاد معينة ، وعندما يتجمد المعدن فإن المنتج يكتسب شكل ومقاسات الفجوة التي صب فيها ، ويسمى المنتج المشكل بالمسبوك ثم ينظف المسبوك وتزال الزوائد الموجودة به.

يمكن اعتبار الجزء المسبوك كمنتج نهائي ، أو إعتبره منتج نصف مصنع ، حيث تجري عليه عمليات التشطيب عن طريق آلات التشغيل بالقطع.

### أساليب وطرق السباكة: Casting Processes

السباكة هي عملية صهر للمعادن وصبها في قوالب معدة مسبقاً لهذا الغرض ، حيث يملأ المعدن المنصهر الفراغ المشكل بالقالب ، وعندما يتجمد المعدن بالقالب ، يتخذ هيئة وأشكال هذه الفراغات. توجد أساليب كثيرة لسباكة المعادن أهمها الآتي:-

١ . السباكة في القوالب الرملية.

٢ . السباكة في القوالب المعدنية.

٣ . السباكة بالطرد المركزي.

٤ . السباكة بالشمع الضائع.

وسوف يتم عرض هذه الأساليب تفصيلاً فيما بعد:

### قوالب السباكة: Casting Mould

القالب هو أداة تشكيل التي يستخدمها في السباكة ، ولا يمكن عمل مسبوكات جيدة بدون تصنيع قوالب جيدة. يحتوي القالب على تجويف له شكل وأبعاد القطعة المراد تشكيلها ، ودليلك (قلب) الذي يشكل الفراغ الداخلي بالقطعة المسبوكة ( يستخدم الدليلك في حالة المشغولات التي تحتوي بداخلها على فراغات).

يمكن تصنيع قالب السباكة لكي يصب فيه مرة واحدة ، أو ليصب فيه عدة مرات ، أو للإنتاج الكبير بأعداد كبيرة جداً.

## أنواع قوالب السباكة: Types of Casting Mould

توجد أنواع مختلفة لقوالب السباكة أهمها:

### **القوالب الرملية: Sand Moulds:**

تسمى بالقوالب الوقتية ، وتستخدم لسباكة قطعة واحدة فقط ، ثم تكسر عند إخراج المنتج المسبوك ، ويمكن استخدام مواد القالب في صناعة قالب آخر جديد ، والرمل المستخدم يمكن أن يكون طبيعيا أو صناعيا بمواصفات خاصة.

### **القوالب الدائمة: Permanent Moulds**

تصنع القوالب الدائمة من الزهر العادي أو من الصلب ، وتستخدم في إعادة سباكة أي قطعة مرات عديدة .. أي بإنتاج كمي بالجملة ، ولكن يقتصر استعمالها علي إنتاج المسبوكات ذات الأحجام الصغيرة. تصنع بعض أنواع هذه القوالب من الخزف ، وذلك لإستخدامها في الإنتاج المتوسط، حيث أن هذا النوع قادر علي سباكة أكثر من ٤٠ قطعة دون أن يستهلك.

### **القوالب المعدنية: Metal Moulds**

تختلف هذه القوالب عن النوعين السابقين في طريقة الصب ، حيث يندفع المعدن إلي فراغ القالب تحت ضغط عالي ما بين :  $7000 - 70 \text{ Kg / cm}^2$  ، وتستخدم هذه القوالب في السباكة الآلية.


## السباكة فى القوالب الرملية: Sand Moulds Casting

للحصول علي منتج معدني مصبوب عن طريق سباكة القوالب الرملية ، فإنه يجب القيام بعدة عمليات أساسية هي:

- ١- تشكيل وتجهيز النموذج.
- ٢- تجهيز القالب الرمي.
- ٣- تجهيز الدليك .. في حالة وجود فراغ في الجزء المراد سباكته.
- ٤- صهر المعدن.
- ٥- صب المعدن المنصهر في القالب.
- ٦- نزع القطعة (المسبوك) من القالب وتنظيفها.
- ٧- فحص المسبوكات.

## خطوات السباكة الرملية: Steps Of Sand Casting

يمكن تلخيص خطوات العمل لإنتاج المشغولات المختلفة بطريقة السباكة في القوالب الرملية في تسلسل المراحل التالية :

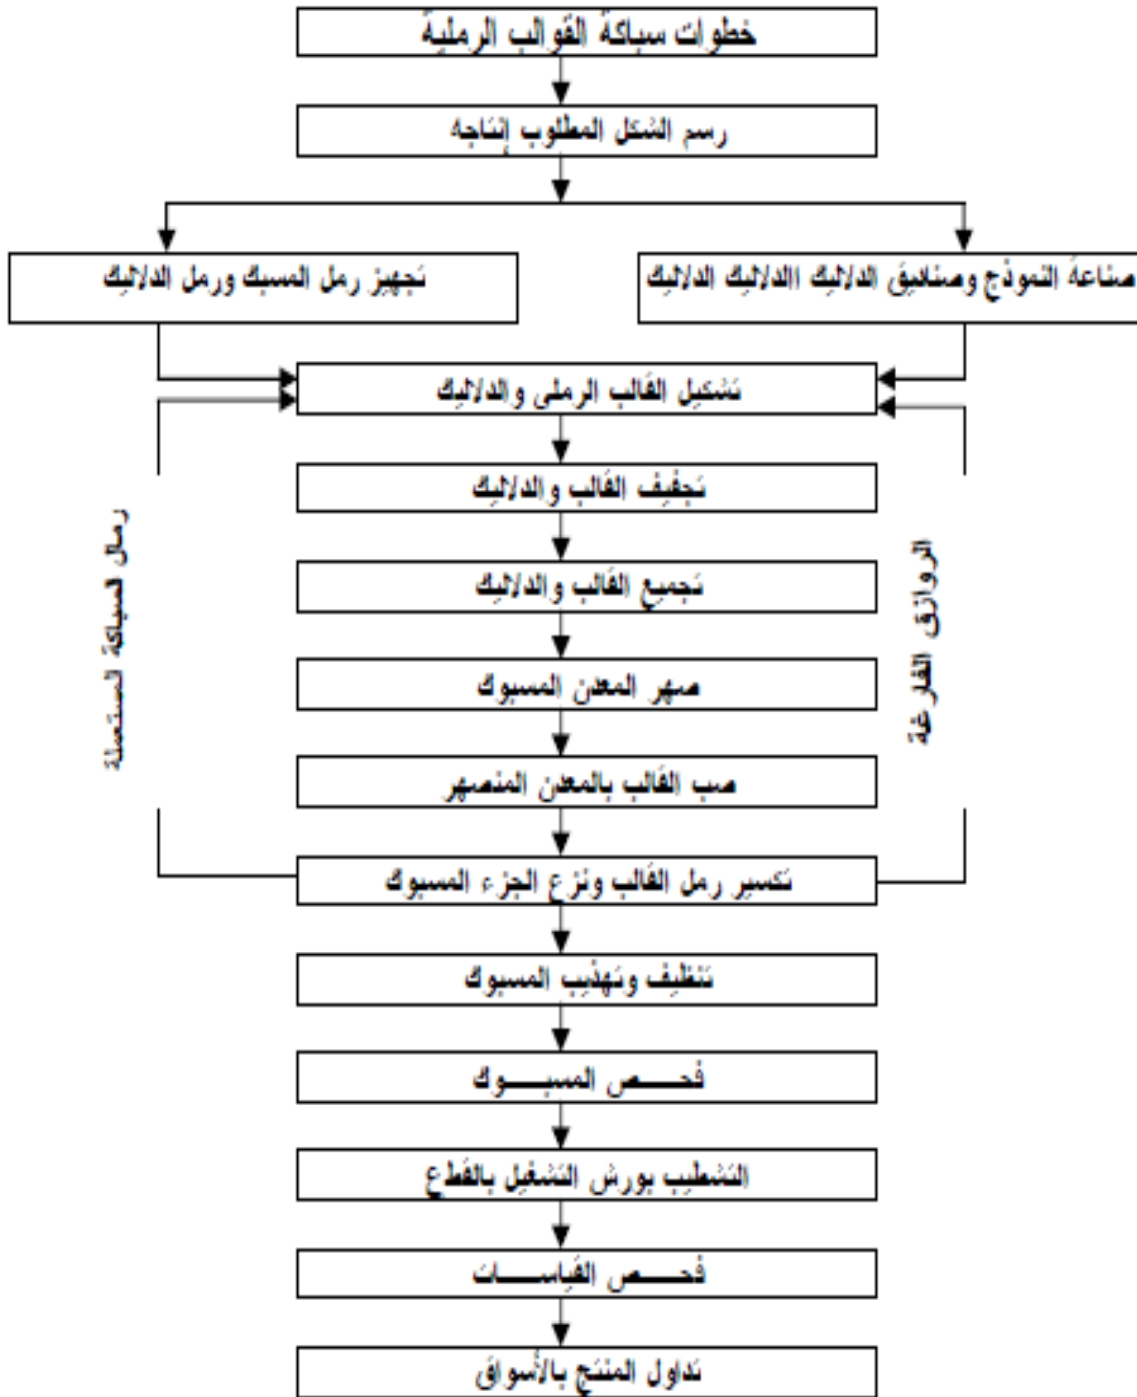

## أولاً: تشكيل وتجهيز النموذج: Pattern Preparation and Forming

ويسمى النموذج بالأورنيك ، ويجهز بالشكل الخارجي للجزء المراد إنتاجه بالسباكة، ويعتبر النموذج من الأمور الهامة والضرورية ، حتى ولو كان المنتج المطلوب قطعة واحدة فقط ، علماً بأنه بالإمكان الحصول على عدة مصبوبات باستخدام نموذج واحد .


لذلك فإن تجهيز النموذج الملائم ، هو الخطوة الأولى في عملية صب المعدن في القالب. يصنع النموذج (الأورنيك) من أجود أنواع الخشب ، مثل خشب الصنوبر الأبيض، وذلك في حالة عدم زيادة العدد المطلوب سبافته عن ٣٠ قطعة .

كما تستعمل الأخشاب الصلدة مثل خشب الماهوجني والبلوط والزان ، وذلك في حالة تجهيز ١٠٠ قالب تقريباً. ويوصي القائمين على عمليات السباكة من ذوي الخبرات الطويلة عند تجميع القطع الخشبية لصناعة النموذج ، أن تكون اتجاه الياف القطع مخالفة لبعضها البعض ، وذلك للمحافظة على شكل النموذج وعدم إلتوائه ، كما يفضل أن يطلي النموذج (الأورنيك) بالزيت أو بالورنيش للمحافظة عليه من الرطوبة ، بالإضافة إلي الحصول على أسطح ناعمة.

وفي حالة الإنتاج الكمي (إنتاج القطعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً بالجملة) فإنه يجب استخدام نماذج معدنية ، وأكثر أنواع النماذج المعدنية انتشاراً هي النماذج المصنوعة من الألومنيوم.

يشكل النموذج حسب شكل وأبعاد الجزء المراد سبافته ، وذلك بعمل فجوة في القالب الرملي ، بحيث يمكن نزع (إخراجه) من القالب بدون تحطيم أو تشويه لشكل الفجوة.

يمكن عمل النموذج (الأورنيك) من قطعة واحدة إذا كان شكل المنتج المطلوب سبافته يسمح بذلك ، كما هو موضح بالشكل (أ) ويلاحظ أن النموذج يشكل بإستدقاق (بزواوية ميل) وذلك لسهولة نزع من القالب دون تشوه الفجوة ، كما يمكن تشكيل النموذج من قطعتين أو أكثر في حالة تعذر تشكيله من قطعة واحدة كما ما هو موضح بالشكل (ب)

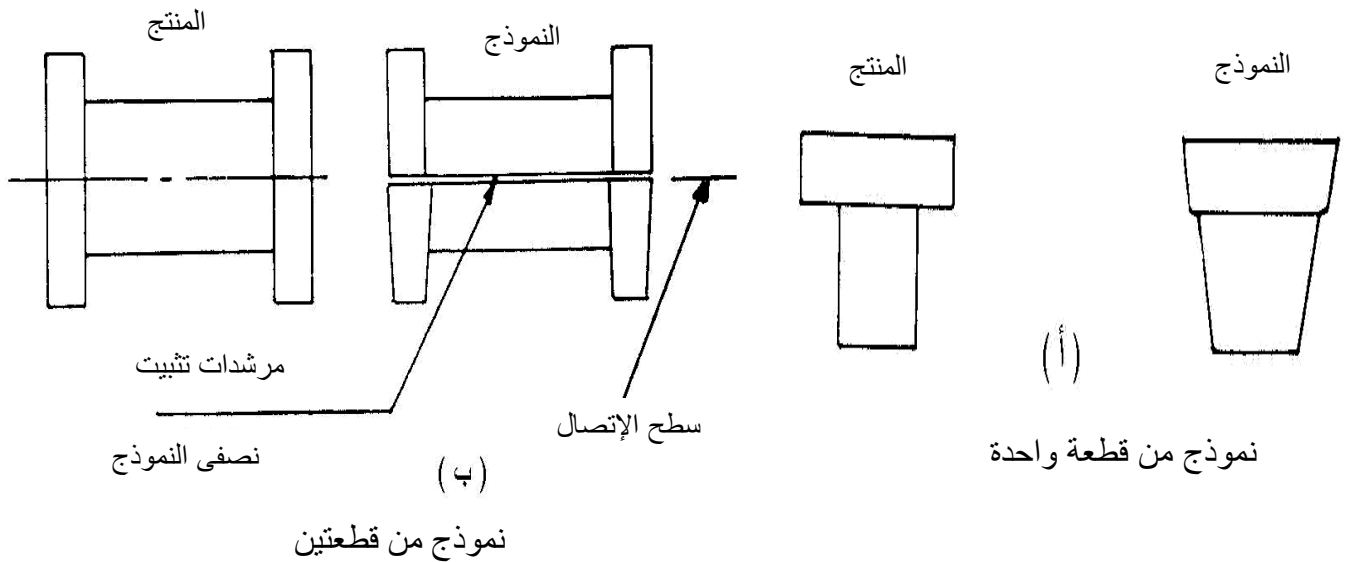

## الشروط الواجب مراعاتها عند تصنيع النماذج:

يراعي عند تصنيع النماذج المختلفة أن تكون مطابقة لشكل وأبعاد القطع المراد سباكتها ، مع الأخذ في الاعتبار إضافة أبعاد مناسبة للسماحات (الانكماش المتوقع والزيادات الأخرى) كالاتي :

### ١- سماح الإنكماش Shrinkage Allowance

يجب أن تكون أبعاد النموذج أكبر قليلا من أبعاد الشكل المطلوب سباكته ، وذلك لتعويض مقدار الانكماش الذي يحدث للمعدن بعد تجمده ، ومن ثم فإن فني النماذج يضع كل أبعاد النموذج باستخدام مسطرة خاصة تسمى بمسطرة الانكماش كالموضحة بالشكل التالي:



مسطرة الانكماش

مثال:

جزء مسبوك من حديد الزهر طوله متر واحد ، يتقلص بمقدار ٩ ملليمتر .. هذا يعني أن جزء طوله ١٠٠٩ ملليمتر يصل طوله بعد الانكماش إلي ١٠٠٠ ملليمتر.. أي واحد متر. لذلك فإن مسطرة الانكماش في حديد الزهر تصنع بحيث يكون طولها الفعلي ١٠٠٩ ملليمتر ، وتقسم المسطرة علي أجزاء متساوية علي أساس أن طولها متر واحد . كما لو كانت مسطرة عادية. وفي حالة النحاس الأصفر ، والمعادن الأخرى فإنه يتم تعويض الانكماش في الطول علي مساطر أخرى بنفس الكيفية طبقا لنسبة الانكماش بكل معدن. وفيما يلي جدول يوضح الانكماش التقريبي الذي يحدث لبعض المعادن.

### الانكماش التقريبي لبعض المعادن

النسبة	الانكماش التقريبي لكل متر	المعدن
120 : 1	8 - 9 ملليمتر	حديد زهر
60 : 1	16 - 18 ملليمتر	صلب
60 : 1	16 - 18 ملليمتر	نحاس اصفر
77 : 1	13 ملليمتر	ألومنيوم



## ٢- سماح التشغيل Machining Allowance

عادة يضاف أبعاد علي الأسطح الخارجية للمشغولات المصنعة بالسباكة الرملية ، كما تخفض أبعادها الداخلية ، وذلك لإجراء عمليات التشطيب باستخدام آلات القطع المختلفة وتختلف قيم هذه الأبعاد (قيم سماح التشغيل المضافة علي المشغولات المسبوكة) ، وذلك باختلاف نوع المعدن المشكل ، وبصفة عامة فإن قيمة سماح التشغيل للمسبوكات الحديدية المختلفة لكل بعد هي ٣ ملليمتر ، أما قيمتها في المسبوكات الغير حديدية فهي ١,٥ ملليمتر.

## ٣- سماح السحب: Drawing Allowance

عند سحب (نزع) النموذج من القالب ، قد تتسبب الأسطح الرأسية في انهيار أو تشويه شكل الفجوة المشكلة ، ويمكن تلافي ذلك من خلال تصنيع الأسطح الرأسية بالنموذج ( بزواوية ميل بسيطة من ١ إلي ٣ درجات) ، وذلك لهيئة خلوص بين النموذج والقالب الرملي في اللحظة التي يبدأ فيها سحب النموذج.

## ٤- دوران الأركان Fillets

يراعي تجنب تصنيع النموذج بأركان حادة ، لتجنب انهيار القالب عند سحب النموذج ولذلك يجب تصنيع النماذج بصفة عامة بحيث تكون أركانها مستديرة.

## ٥- ركائز الدليك Core Prints

عند سباكة مشغولة بها تجويف ، فإنه يجب تشكيل دليك من الرمل له شكل وأبعاد التجويف ، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد المعادلة لحساب السماحات اللازمة ، كما يجب تزويد النموذج بركائز لكي تعمل علي صنع فجوة يركز عليها الدليك (القلب)، وذلك لضمان دقة صنع الدليك بالنسبة لفراغ النموذج.

## ٦- سطح الإتصال Parting Surface

عند تصنيع النموذج المكون من جزئين يراعي إختيار سطح الإتصال بحيث يمكن تجميع كلا الجزئين مع بعضهما البعض بسهولة عن طريق مرشحات التثبيت بكل منهما، كما يؤدي هذا السطح ، وهو سطح الإتصال والانفصال ، علي إخراج كلا جزئي النموذج من القالب الرملي بجزئي الريزق بسهولة.


## خواص النموذج Pattern Properties

يجب صناعة النماذج المختلفة (الأرانيك) من مواد بالخواص التالية :

- ١- سهولة التشكيل.
- ٢- خفيفة الوزن.
- ٣- مقاومة للتآكل.
- ٤- يمكن طلاء أو صقل أسطحها.
- ٥- لا تتأثر أبعادها بالرطوبة.

## ثانياً: تجهيز القالب الرملي Sand Moulding Preparation

تسمى هذه الطريقة بطريقة السباكة في القوالب الرملية أو الختم في الريزق ، حيث تجري عملية تجهيز القالب الرملي لإنتاج المسبوك بالشكل المطلوب باستخدام ريزق بالحجم المناسب ، بحيث لا تقل الأبعاد حول النموذج وجدران الريزق عن ٥٠ ملليمتر، وذلك للسماح لعملية الدك حول النموذج ، ليتماسك القالب الرملي . ويتم طبع (ختم) القالب الموضحة بالشكل التالي :

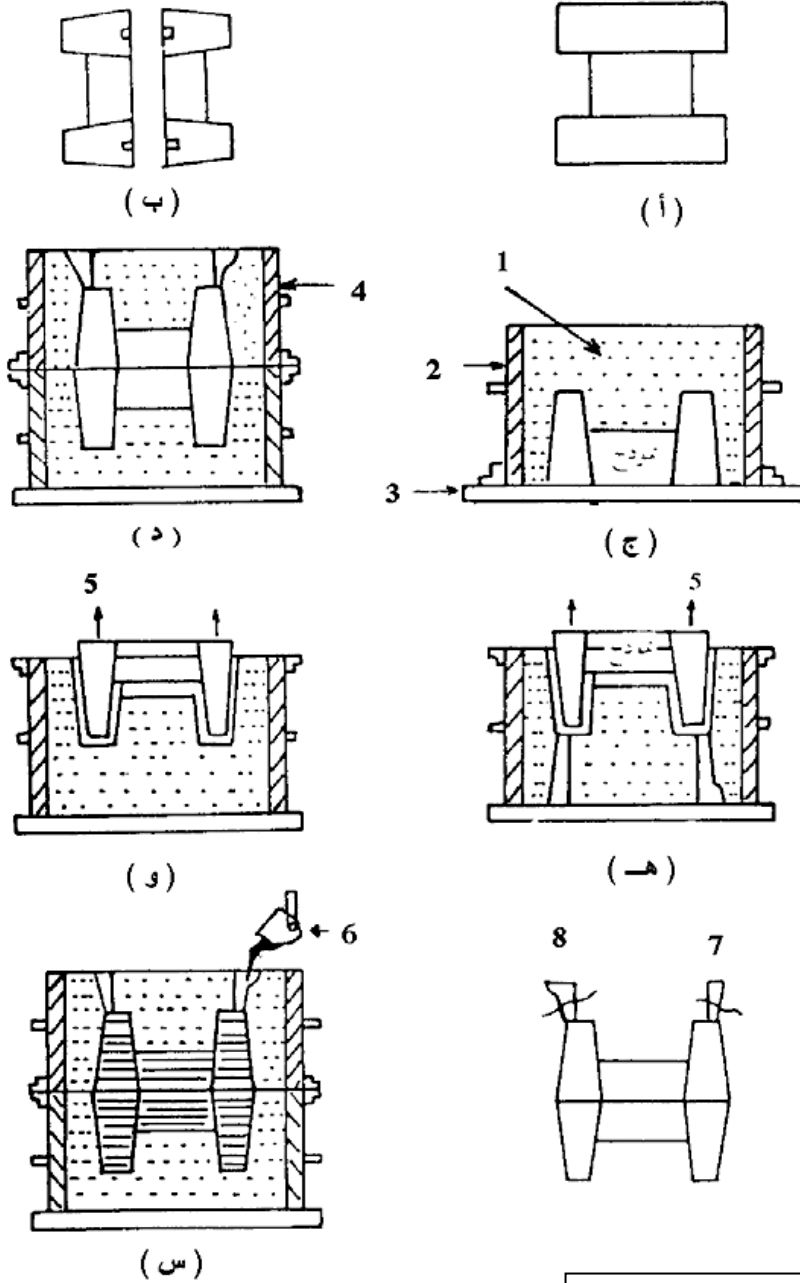

١. رمل.
٢. الجزء الأسفل للريزق.
٣. لوحة خشبية مستوية.
٤. الجزء العلوي للريزق.
٥. نزع نصف النموذج من جزئي الريزق العلوي والسفلي.
٦. صب المعدن المنصهر في القالب.
٧. مجري الصب.
٨. مجري المصعد.



تسلسل خطوات تجهيز القالب الرملي بالريزق  
(أ) الجزء المطلوب سباكته.  
(ب) نموذج من جزئين

## وذلك من خلال تسلسل خطوات العمل كالآتي:

- ١- يوضع النصف الأسفل للنموذج علي اللوحة الخشبية ، بحيث تكون في وسط الريزق تماما.
  - ٢- يوضع الرمل المستخدم في صناعة القالب في الريزق مع الدك بعناية حول النموذج وباقي الريزق ، بحيث يبدأ بالرمل الجيد وينتهي برمل المسبك المستعمل ، حتي يمتلئ الريزق تماما ، ويسوي سطح الريزق بعد دكه جيدا باستعمال مسطرة مستوية.
  - ٣- يرفع الجزء الأسفل للريزق بمحتوياته مع اللوحة الخشبية ويقلب بحيث يكون نصف النموذج في قمة الريزق ، وينظف السطح بفرشاة تنظيف.
  - ٤- يوضع النصف الثاني للنموذج فوق النصف الأول كما هو موضح بشكل (د)، ويضمن انطباق جزئي النموذج اعتمادا علي دلائل تثبيت النموذج ، كما يوضع الجزء العلوي للريزق فوق الجزء السفلي ، ويثبتان من خلال خوابير التثبيت الخاصة بذلك ، ويرش السطح برمل فصل أو بمسحوق فحم.
  - ٥- توضع خشبتي المصب والمصعد في مكانهما ، ويمكن تثبيتها بوضع كمية من الرمل حولهما ، ويوضع الرمل داخل الجزء العلوي للريزق ، ويدك جيدا ، كما حدث في الجزء الأسفل للريزق ، حتي يصل تماسك الرمل إلي قوة التماسك المطلوبة ، ويسوي بمسطرة مستوية.
  - ٦- يرفع الريزق العلوي ، وينزع نصف النموذج من جزئي الريزق السفلي والعلوي بحرص شديد حتي لا يتهدم الرمل كما هو موضح بشكلي (هـ ، و).
  - ٧- تعالج الأجزاء التي تهدمت ، وتسوي الأسطح ويرش مسحوق الفحم الخشبي لنعومة أسطح الجزء المسبوك.
  - ٨- التأكد من عدم انسداد فتحة الصب واتصالها بفجوة القالب.
  - ٩- يوضع الجزء العلوي للريزق فوق الجزء السفلي ، ويثبتان من خلال خوابير التثبيت الخاصة بالريزق.
  - ١٠- توضع أثقال لمنع رفع المعدن المحتمل للجزء العلوي للريزق أثناء عملية الصب.
  - ١١- يجفف القالب في أفران التجفيف للتخلص من الرطوبة الزائدة ، وبذلك يزداد تماسكه وترتفع مقاومته للإجهادات ويكون القالب في هذه الحالة جاهز لصب المعدن . ومن ثم يصب المعدن المنصهر في فتحة الصب بالقالب الرملي كما هو موضح بشكل (س).
- أما القوالب التي تستخدم لأكثر من مرة بمعدن من سبيكة واحدة ، فيمكن صنعها من الجبس أو المصيص ، بحيث يمكن فتحها وإخراج الجزء المسبوك منها ، ثم تفلق لاستخدامها في السبيكة التالية دون أن تتهدم أو تنتشوه .
- كما تصنع قوالب متشابهة من حديد الزهر لاستخدامها في الإنتاج الكمي .. أي لعدة آلاف من المسبوكات.

## تجهيز الدليك: Preparation of Core





يمثل الدليك التجويف الداخلي للقطعة المراد سباكتها ، مضافا اليها ركائز تساعد علي تثبيته في مكانه داخل تجويف القالب ، لذلك فإن شكل النموذج يكون مماثلا لشكل القطعة المراد سباكتها مضافا اليها الدليك وركائزه ، حيث يتم تجهيز الدليك داخل صندوق الدليك الذي يصنع في أثناء صناعة النموذج. ويوضح الشكل التالي الماسورة (أ) بها تجويف ،

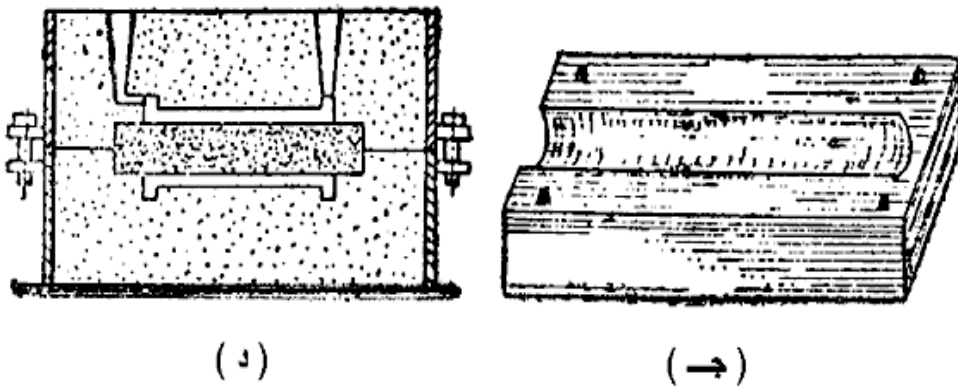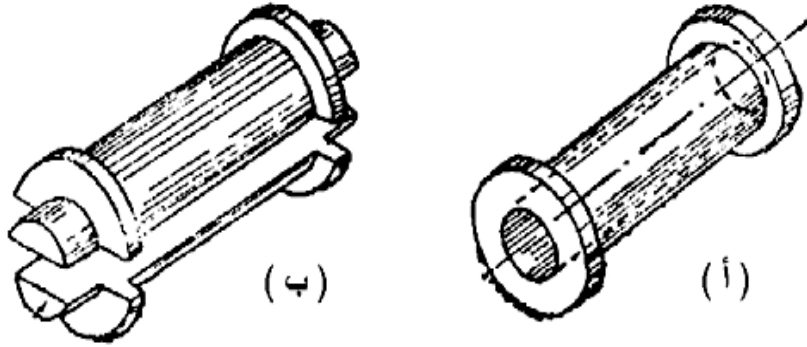

تجهيز قالب يحتوي علي دليك بشكل أفقي  
(أ) ماسورة بها تجويف.  
(ب) نموذج من جزئين يحتوي علي ركائز.  
(ج) أحد نصفى صندوق الدليك.  
(د) القالب الرملي يحتوي بداخله علي دليك مثبت بوضع أفقي.

لذلك يجب تجهيز النموذج (ب) من جزئين بحيث يلتقيان عند السطح الفاصل بين الجزء العلوي والسفلي بالريزق، كما يجب صنع صندوق الدليك كما هو موضح لأحد نصفيه المتماثلين (ج) ، كما يوضح (د) القالب يحتوي بداخله علي الدليك الذي يكون التجويف الداخلي للماسورة، ويثبت بشكل أفقي ولذلك يسمى بالدليك الأفقي ، ويكون القالب في هذه الحالة جاهز للصب بعد تجفيفه.

علما بأن الدليك يثبت في كثير من الأحيان بوضع رأسي الذي يوضح قطاع للجزء المطلوب إنتاجه (أ) حيث ثبت القالب الذي يحتوي بداخله على الدليك بشكل رأسي . كما هو موضح بالشكل التالي:

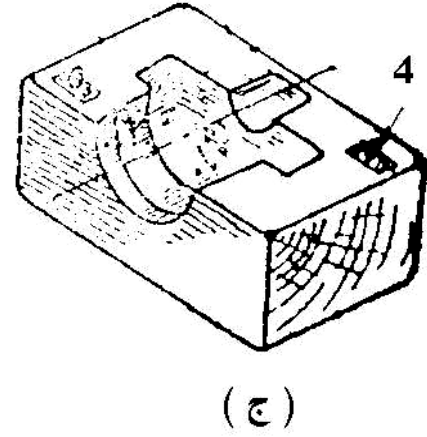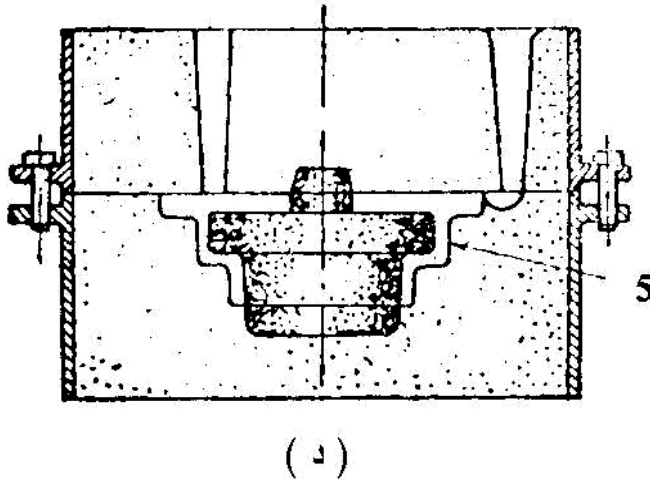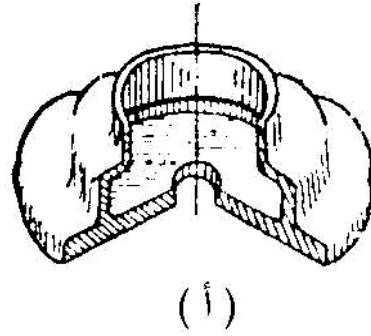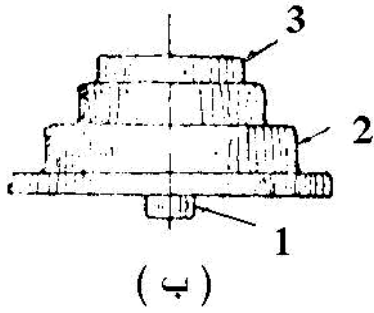

### تجهيز قالب يحتوى على دليك بشكل رأسي

- (أ) قطاع في النموذج المطلوب سباكته.
- (ب) النموذج المشكل ويحتوى على ركيزة الدليك.
- (ج) أحد نصفي صندوق الدليك.
- (د) القالب معد لصب المعدن المنصهر.
- ١ . ركيزة الدليك السفلي.
- ٢ . النموذج.
- ٣ . ركيزة الدليك العليا.
- ٤ . مسمار تثبيت صندوق الدليك.
- ٥ . فجوة الصب للجزء المطلوب سباكته.

#### رابعاً : صهر المعادن Metals Melting

تعتبر عملية صهر المعادن وإجراء عملية الصب بالطرق الصحيحة من أهم عناصر المسبوكات الجيدة ، حيث يجب صهر المعدن دفعة واحدة ، وليس علي مراحل متقطعة ، وفصل الخبث عن المسبوكات ، كما يجب أن تتميز السبائك المستعملة بخواص ميكانيكية جيدة.


#### خامساً : صب المعدن المنصهر في القالب: Metals casting

يصب المعدن المنصهر في فراغ النموذج المعد بالقالب مع ملاحظة أن يكون معدل تدفق المعدن المنصهر بتغذية مناسبة ومستمرة بدون إنقطاع.

#### سادساً: نزع القطعة المسبوكة وتنظيفها:

#### Removing and Cleaning of a Coasted Work piece

بعد تجمد الجزء المسبوك تماماً ووصول تبريده الي الدرجة المناسبة ، يكسر القالب الرملي عن طريق ماكينات هزازة خاصة ، ويمكن الاستفادة من رمل القالب واستخدامه بعد خلطه مرة أخرى .  
ومن خلال تكسير القالب الرملي يظهر الجزء المسبوك المنتج ملتصقا به رؤوس التغذية ( قناتي الصب والمصعد) كما يوجد علي أسطحه قدرًا من الرمل المحترق والملتصق به كما هو موضح بالشكل التالي:

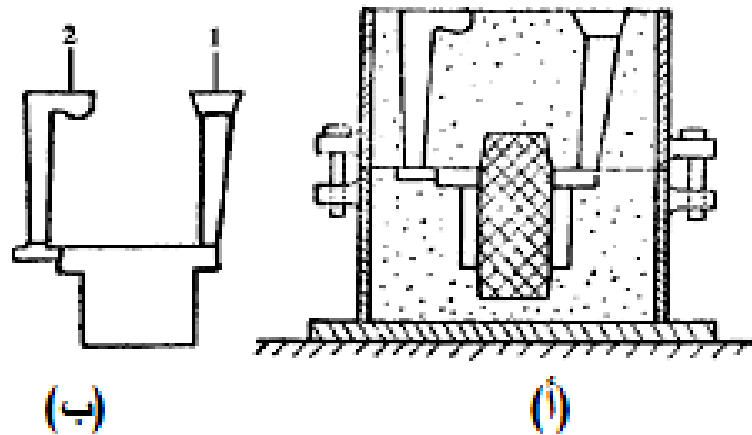

شكل الجزء المسبوك بعد خروجه من القالب الرملي

- (أ) القالب الرملي.  
(ب) الجزء المسبوك.  
١. قناة الصب.  
٢. قناة المصعد.

## وتجرى عملية تنظيف الجزء المسبوك على مرحلتين هما:

### المرحلة الأولى:


تشتمل علي إزالة (فصل) لقنات رؤوس التغذية وأي زوائد أخري ، ويستخدم لهذا الغرض مطارق مناسبة للطرق – مناشير يدوية – قرص التجليخ القاطع- ماكينات القطع باللهب (الأكسوجين والإستيلين) ولتجنب مثل هذه العمليات التي قد تحدث تلفيات بالجزء المسبوك عند إزالة رؤوس التغذية ، يفضل تصغير أقطار مداخل مجاري قناتي الصب والمصعد عند إعداد القالب الرملي .. بحيث يكون بشكل مخروطي (قطره الأصغر ملاصقا بالجزء المصبوب) أو بأي شكل يسهل إزالته بالطرق بعد تجمده.

### المرحلة الثانية:

تشتمل علي إزالة الرمل المحترق والملتصق بأسطح الجزء المسبوك ، وتتم هذه العملية بإحدى الطرق التالية: (أ) يوضع الجزء المسبوك علي ماكينة هزازة وذلك للتخلص من الرمل الموجود بالفراغات الداخلية وما بها من دلائيك.

(ب) تقليب المسبوكات عن طريق ماكينات تحتوي علي طواحين أو براميل خاصة ، بحيث ترتب المسبوكات بأوضاع تمنع الحركة بين القطع لعدم كسرها، ويضاف قطع صغيرة علي شكل كرات معدنية ، تساعد هذه القطع علي عملية تنظيف المسبوكات وتلميعها أثناء دوران البرميل ، بالإضافة إلي التخلص من الزعانف والزوائد الأخرى ، كما تؤدي هذه العملية الي مميزات أخري وهي تخفيض الاجهادات الموجودة بالمسبوكات بعد تجمدها، والتي تنشأ نتيجة تعلقها من حالة الانصهار الي حالة التجمد.

(ج) التنظيف بطريقة القذف بالرمل ، حيث يتم تنظيف المسبوكات بهذه الطريقة باستخدام مسدس هواء مضغوط قاذف للرمل ، حيث يمر الهواء المضغوط من خلال غرفة بها خليط من الرمل ومجروش معدني ، يندفعان بصورة عاصفة قوية شديدة ، وتسقط علي المسبوكات فتتنظفها . وبعد الانتهاء من عملية تنظيف المسبوكات من الرمل الملتصق بها ، تهذب أماكن كسر المصبوبات والزعانف والزوائد الغير مرغوب فيها والشكل التالي يوضح أحد أنواع مسدسات قذف الرمال:

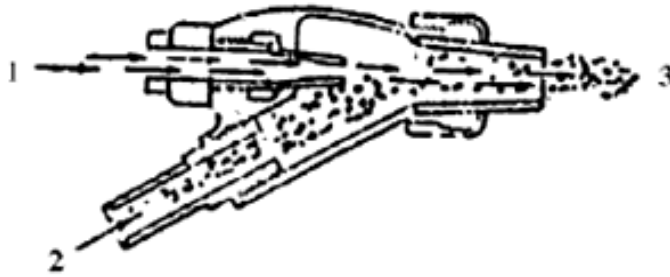

مسدس قائف للرمل

1. هواء مضغوط.
2. خليط من الرمل ومجروش معدني.
3. الخليط بصورة عاصفة شديدة الاندفاع.

## سابعا: فحص المسبوكات: CASTING INSPECTION

تجري عملية فحص للمسبوكات بعد الانتهاء من تنظيفها ، وتعتمد طريقة الفحص علي الموصفات الفنية الموضوعه ، ومن الطبيعي كلما كانت المواصفات أكثر دقة .. كلما أرتفع ثمن المنتج وتنفوت عمليات الفحص حسب درجة أهمية المسبوكات المنتجة والتي تتضمن إحدي أو كل العمليات التالية:-

### (أ) الفحص النظري: Theoretical Inspection

تكتشف بعض عيوب المسبوكة بمجرد النظر مثل الشروخ ، أو عدم إكمال المسبوك، أو عدم تطابق المسبوك مع الشكل المطلوب .. وما شابه ذلك من عيوب.

### (ب) الفحص بأدوات القياس: Inspection By Measuring Tools

تراجع الأبعاد والأقطار باستخدام أدوات القياس المناسبة.

### (ج) الفحص الكيميائي: Chemical Inspection

وتتم للتأكد من مطابقة مواصفات المعدن المسبوك مع المواصفات المطلوبة.

### (د) الفحص الميكانيكي: Mechanical Inspection

وتتم للتأكد من اكتساب المسبوك الصفات الميكانيكية المطلوبة.

### (هـ) الفحص الأشعاعي: Radiological Inspection

يتم ذلك عن طريق أشعة إكس ، أو باستخدام الموجات فوق الصوتية ، للكشف عن احتمال وجود شروخ أو فجوات دقيقة ، أو جيوب من الرمل داخل الجسم المسبوك.




## ٢-١- الحدادة (Forging)

### الحدادة :

الحدادة هي تغيير شكل الخامات الطروقة بدون قطع بالطرق أو الضغط ، وتنجز علي الساخن باستخدام عدة تشكيل أو بدونها .

وعلي عكس التشكيل بالقطع من خامة مصممة ، لا يحدث هنا تمزيق للالياف في المطروقات (كما بالشكل المقابل) .

لذا تتميز البنية هنا بشدة كثافتها وإرتفاع مستوي متانتها لذا فإنها تستخدم في عمل الأجزاء التي تحتاج إلى متانه مثل: الأعمدة المرفقيه وأذرع التوصيل.

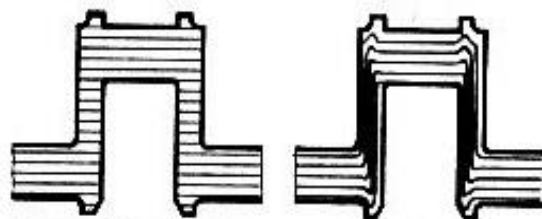

مجهزة من خامة مصممة

مطروق

### مسار الألياف

### قابلية الخامات للطرق :

لا تكون المعادن قابلة للطرق إلا حين ترتفع قابليتها للتشكيل بدرجة كبيرة بعد التسخين ، في الوقت الذي تقل فيه مقاومتها لتغير الشكل . ويتطلب التشكيل علي الساخن أقل قدر من الشغل لازدياد قابلية المعدن للتغير الشكلي بارتفاع درجة حرارته .

وأهم المواد القابلة للتشكيل بالطرق هي : الفولاذ ، والألومنيوم وسبائك الألومنيوم اللدنة ، والنحاس وسبائك النحاس اللدنة ، وتتوقف قابلية الفولاذ للطرق علي تركيبه ، وتتأثر بشكل خاص بنسبة الكربون فيه . ومن المعادن الغير قابله للطرق الحديد الزهر لعدم تعجنه بالتسخين .

### درجات حرارة الحدادة :

تتوقف درجات حرارة الحدادة علي نوع الفولاذ. ولتلافي الخطأ يجب اتباع ارشادات المعاملات الحرارية التي تعدها مصانع الفولاذ ، ويجب تسخين الفولاذ اللين اللاسيكي (أقل من ٠,٤ % كربون) تسخيناً سريعاً ومنتظماً حتي درجة الطرق . (أنظر الجدول التالي):

درجات حرارة الحدادة				
المادة	درجة حرارة الطرق م °		لون التوهج عند درجة الحرارة	
	الأبتدائية	النهائية	الأبتدائية	النهائية
فولاذ إنشاء St ٣٧	١٢٥٠ م°	٧٥٠ م°	أبيض	أحمر كرزي داكن
فولاذ عدة لا سبيكي	١٠٠٠ م°	٨٠٠ م°	برتقالي	أحمر كرزي فاتح
فولاذ السرعات العالية	١١٥٠ م°	٩٠٠ م°	أصفر فاتح	أحمر ساطع

## عدد وأدوات الحدادة :

### - كور وأفران الحدادة:



كور الحدادة هو من الأدوات الرئيسية للحدادة ويستخدم في تسخين المطروقات الصغيرة، حيث يتم تسخين المشغولات فيه باستخدام أنواع عديدة من الوقود مثل الفحم النباتي أو السولار أو غيرها وتدفق الحرارة الي داخل الكور باستخدام مروحة.

أما أفران الحدادة فإنها تستخدم في تسخين المطروقات الكبيرة ، وهذه الأفران مغلقة مما يقلل من فقد الحرارة ويتم ذلك باستخدام أنواع عديدة من الوقود الغازي مثل الغاز الطبيعي.

### - السندان

يعتبر السندان المنضدة الفعلية لأشغال الحدادة ،

وغالبا ما يكون مرتكزا علي قاعدة خشبية

لإمتصاص الصدمات والإرتجاجات الناجمة عن

الطرق ، أما وجه السندان فيوجد به ثقبان أحدهما

مستدير والثاني مربع ويستخدمان في تثبيت جذوع


العدد اليدوية المختلفة كالمقاطع الذي يستخدم في

القطع والجذع المدبب الذي يستخدم في عمل

ثقوب مستديرة والقرن للفصل والثني والملف

لإنتاج مرتكزات الأعمدة .

(كما هو موضح بالشكل المقابل) .

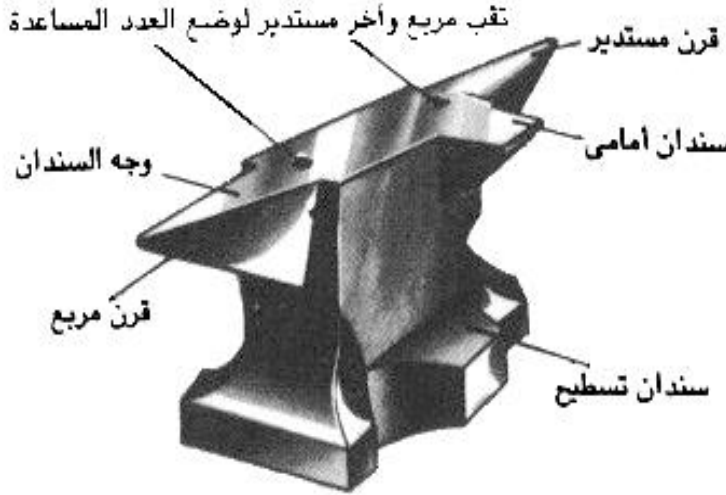

السندان

### - مطرقة الحدادة

وتعرف أيضا بالمطرقة اليدوية وتزن من ١ إلى ٢ كجم وتستخدم بيد واحدة

(مطرقة اليد الواحدة) .

وفي الأشغال الكبيرة يستعين الحداد بالمرزبة ويرفعها بكلتا يديه (مطرقة اليدين)

وتزن من ٣ إلى ١٥ كجم .



وكثيرا ما يستخدم الحداد مطارق مساعدة ، مثل أجنة القطع للقطع والشق ، والسنبك للثقيب ، ومطرقة الطبع

لتنشيط الحواف الحادة ومطرقة التسوية لتنعيم الأسطح والمطرقة الحلقية للبسط وتشكيل الأركان المستديرة .


وتستخدم منجلة الحدادة القوية لربط وثني المطروقات . أما زهرة الحدادة فتستخدم في التخريم أو التسطيح أو

التشكيل .

## - الملاقط والعدد المساعدة:

### الملاقط:


وتستخدم ملاقط (زرديات) الحدادة ذات الفكوك المتنوعة في مسك المشغولات ، ويجب أن يكون مقبضا الملاقط .  
وتساعد حلقات القمط الموجودة علي المقبضين علي إراحة اليد .

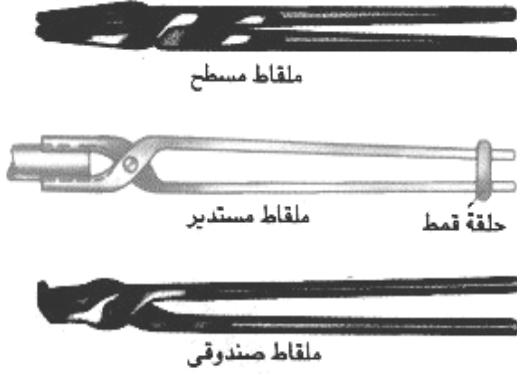

### ملاقط الحدادة

## العدد المساعدة للسندان:

كما تستخدم عدد مساعدة للسندان في عمليات التشكيل المختلفة، كما بالشكل التالي

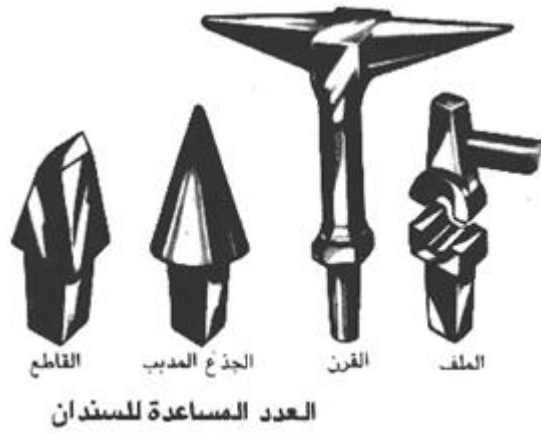


### العدد المساعدة للسندان

## ماكينات الحدادة:

لا تكفي القوة العضلية لتشكيل المشغولات الكبيرة بالحدادة .  
لذا تستخدم مكينات حدادة ومنه طارق والمكابس الالية .

### المطارق الالية:

وتتميز المطارق الالية بعملها السريع والرخيص ، إلا أن من عيوبها عنف الهزات التي تحدثها والضوضاء الصادرة عنها ، كما أن الطرقات السريعة المتلاحقة لا تعجن الخامة كلية حتي القلب .  
والشكل المقابل يوضح أحد أنواع المطارق الالية:

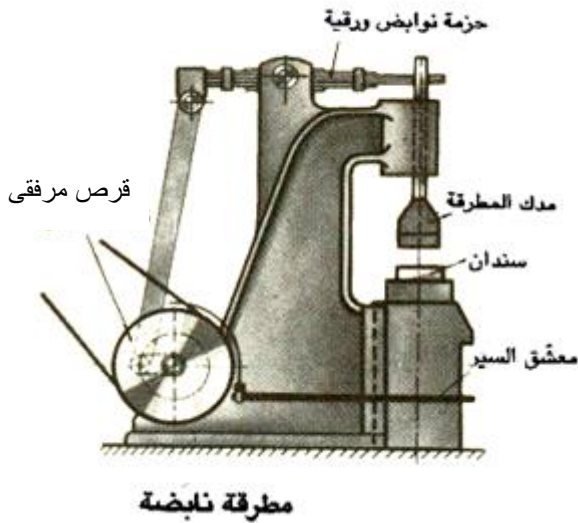

## عمليات الحدادة :

يمكن تقسيم عمليات الحدادة إلي نوعين أساسيين هما :

➤ الحدادة الحرة

➤ الحدادة المقيدة (حدادة الاسطمبات) .

ففي الحدادة الحرة يشكل الحداد المعدن بواسطة مطارق يدوية أو الية أو مكابس حدادة مستخدما عدد بسيطة أما في الحدادة المقيدة (حدادة الاسطمبات) فتشكل المشغولة في قوالب (اسطمبات) تتميز بانضغاط مقاساتها إلي حد كبير .

والقوالب عبارة عن أجسام من الفولاذ تتكون من جزئين علوي وسفلي بهما تجاوير تناظر الشكل النهائي للمشغولة.

ويمكن التمييز بين المطروقات العادية والمطروقات الدقيقة وفقا لدقة المقاسات والشكل .  
وتستخدم الحدادة المقيدة في الانتاج الكمي ، وتتميز منتجاتها بدقة مقاساتها وإرتفاع متانتها .  
ويتم تخليص المشغولة المشكولة في القالب بالطرق أو الكبس من الزوائد المعدنية (الرائش) بواسطة عدة قص .  
وغالبا ما تطرق المشغولات الصغيرة بسيطة الشكل في خطوة عمل واحدة ، بينما يمر تشكيل المشغولات الكبيرة - لأسباب فنية - بعدة مراحل تكتسب فيها هذه المشغولات أشكالا مرحلية متنوعة .  
ويمكن توسيع مجال حدادة القوالب وجعلها اقتصادية بإضافة عمليات لحام أو كبس أو تسطيح اليها .

## قواعد العمل عند عمليات الحدادة:


- يجب مراعاة تعليمات الشركات الموردة للخامات بالنسبة للمعالجة علي الساخن ، للحصول علي مطروقات عالية الجودة .
- يؤدي التسخين السريع للفولاذ إلي إجهادات داخلية وتشرخات عند تشغيله لاحقا .
- لا يجوز أن تكون الخامة " باردة " أكثر من اللازم ، أي أن يتم طرقتها في درجة أقل من الدرجة الحرجة الدنيا ، مما يتطلب مجهودا أكبر ويجعل الخامة قصيفة وقابلة للتشقق .
- يجب تجنب وجه السندان ضربات المطرقة وإلا انطبعت علي المطروقة مما يؤدي إلي تشويه سطحها .
- تستخدم الملاقط (الزرديات) ذات حلقات القمط للتخفيف عن اليد أثناء الامسك بالمطروقات الثقيلة .
- لتفادي الاصابة بالحروق تفحص درجة حرارة المطروقات قبل لمسها أو الامسك بها .
- قد يتسبب الرائش في اصابات ، لذا يجب تجليخ الرائش المتبقي أو الزائد علي عدد الحدادة .

## ١-٣- الدرفلة (الدلفنة): Rolling الدرفلة:

هي عملية التشكيل اللدن للمعادن بتقليل سمك أو تغيير مساحة مقطع المعادن (البارد/ الساخن) عن طريق تطبيق قوي ضاغطة للشغلة من خلال الدرافيل (Rolls).

ويتم ذلك بإدخال المعدن عدة مرات بين درافيل وذلك حسب نسبة التخفيض المسموح بها للمعدن المراد درفلته ، وتدرفل الألواح والشرائح التي تصنع منها المواسير والشرائط علي درافيل ملساء ويتم التحكم في سمك الأجزاء المدرفلة عن طريق تغيير المسافة بين الدرافيل .

والشكل التالي يوضح فكرة عملية الدرفلة

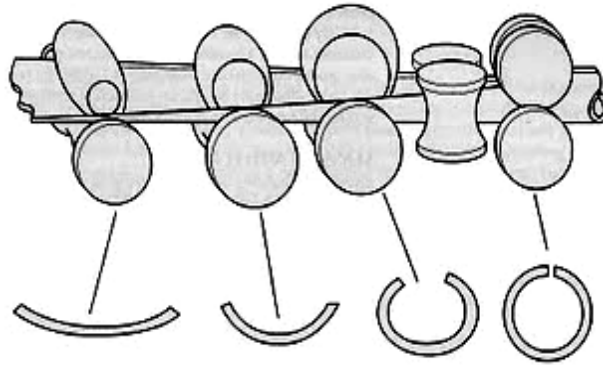

### ملاحظات:

- عندما يراد درفلة سمك كبير جداً للحصول علي سمك صغير جداً يجب إستخدام عدد من أجهزة الدرافيل المنتظمة بالتعاقب.

- يجب الحفاظ علي درجة حرارة المعدن أثناء الدرفلة المستمرة حتي ولو تم تسخين المعدن بعد كل عملية درفلة وإلا أصبحت العملية عملية تشكيل علي البارد.

- عملية الدرفلة أما أن تكون بهدف تغيير الأبعاد أو بهدف تغيير في الشكل .

## الدرفلة على البارد :

وتتم عملية الدرفلة في هذه الحالة علي المنتجات في درجات حرارة منخفضة عن درجات الدرفلة علي الساخن بكثير ، ولكن بالرغم من أنها معروفة باسم الدرفلة علي البارد إلا أن المعدن ترفع درجة حرارته ذاتيا ولذا نجد أن نسبة التخفيض عامة في هذا النوع من الدرفلة أقل بكثير عن الدرفلة علي الساخن. وتتم عملية الدرفلة في بعض الأحيان علي ماكينات مزودة بأربعة درافيل ولكن يجب تنظيف الألواح المراد إجراء الدرفلة علي البارد عليها قبل إجراء عملية الدرفلة وذلك بإزالة طبقة الاكاسيد التي ربما تكون موجودة عليها وذلك باستخدام محاليل حمضية .


### ومن أهم مميزات طريقة الدرفلة علي البارد :

١. الحصول علي سطوح لها درجة تشطيب عالية خالية من الأكاسيد .
٢. الحصول علي منتجات بأبعاد لها دقة عالية .
٣. تحسين بعض الخواص الميكانيكية للمعدن .
٤. ارتفاع الصلادة للمعدن .

## الدرفلة علي الساخن :

تتم عملية الدرفلة علي الساخن وذلك بعد تسخين كتل الصلب داخل أفران خاصة بعد تركها فترة مناسبة داخل الفرن حتي نضمن تجانس توزيع الحرارة داخل كتلة الصلب الساخنة حتى يمكن الحصول على المنتج المطلوب.


حيث تتم عملية الدرفله بين درفيلين، وتصل الحركة الي الدرفيلين عن طريق محرك كهربائي ذو قدره عالية فقاibus المحرك الكهربائي ومنها الي مخفض السرعة والذي يحتوي علي مجموعة تروس ويتصل الترس بالحداfe والتي تقوم بتنظيم واختزان الطاقة أثناء التشغيل .

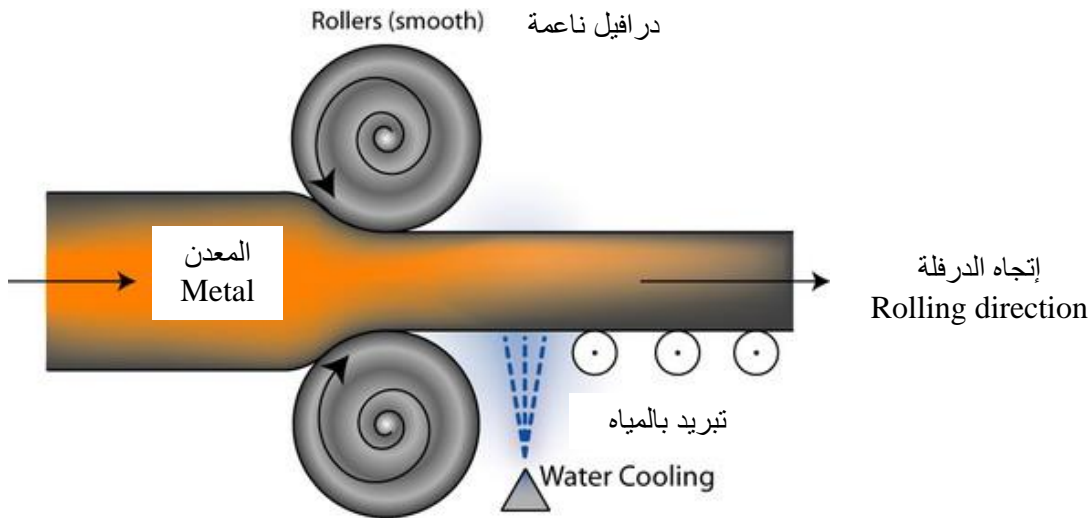

وعن طريق القاibus الرئيسي يتم نقل الحركة الي الصندوق والموجود بداخله اثنين من الاسطوانات المسننة ، ومركب علي الاسطوانة المسننة العلوية عمود لإدارة الدرفيل العلوي أما الاسطوانة المسننة السفلية لإدارة الدرفيل السفلي والدرفيلين مركبين علي شاسيه القاعدة .

## ماكينات التشكيل بالاسطوانات (الرافيل)

توجد عدة أنواع من ماكينات التشكيل بالاسطوانات (الرافيل) منها اليدوي ومنها الآلي :  
ماكينات التشكيل بالاسطوانات ذات ثلاثة أو أربعة درافيل :

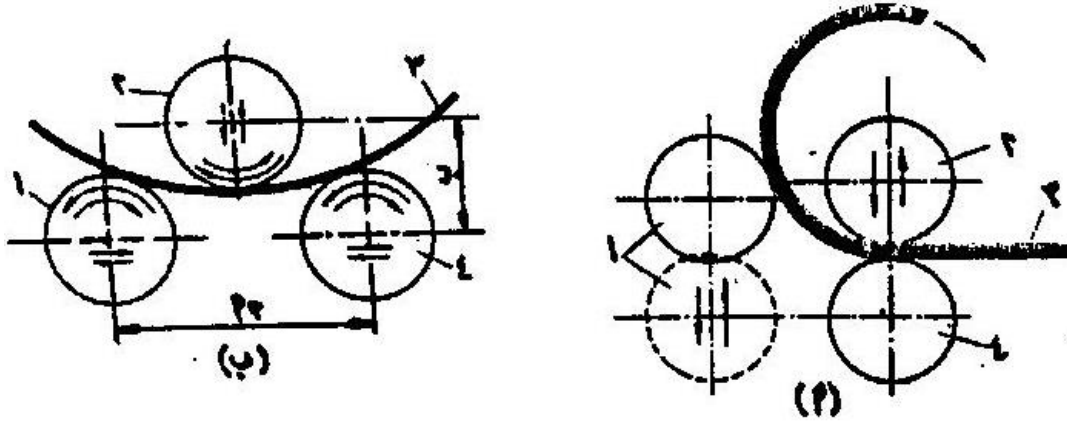

رسم تخطيطي يوضح تشكيل الأسطوانات  
أ- بإستعمال ماكينة درافيل ثلاثية  
ب- بإستعمال ماكينة لها ضبعة تشكيل

تشكيل الإسطوانات من ألواح الصاج علي البارد بإستعمال ماكينات لها ثلاث درافيل أو ماكينات تشكيل أخرى ، وتشكل الإسطوانات علي ماكينات الدرافيل الثلاثية ، ويمكن رفع وخفض الدرافيل ( ١ ) لأعلي ولأسفل كما هو موضح في (شكل ١ أ) ، أما الدرافيل رقم ( ٢ ) فيمكن ضبطه مع الدرافيل السفلي ( ٤ ) للإمساك بالشريحة المعدنية ( ٣ ) وتتحرك الشريحة بواسطة قوي الإحتكاك الناتج من دوران الثلاث درافيل والشغلة نفسها ، مكونة الشكل الاسطواني .


ويتضح في (شكل ١ ب) ثلاث درافيل لماكينة عمل منحنيات طبقا لضبعة معينة ، وتتحرك الشريحة رقم ( ٣ ) بين الدرافيل العلوي ( ٢ ) والدرافيل السفليين ( ١ ، ٤ ) .  
وتتم عملية الإنحناء أثناء التشغيل بضغط الدرافيل العلوي علي الشريحة لأسفل .

ويمكن تقريب المسافة بين الدرافيلين أو إبعادهما وهذا يتوقف علي نصف قطر المنحني المطلوب . فإذا كان قطر المنحني المطلوب كبير يتم تقريب المسافة بين الدرافيلين ( ١ ، ٤ ) ، وإذا كان القطر المطلوب صغير يتم إبعاد الدرافيلين ( ١ ، ٤ ) وإنزال الدرافيل ( ٢ ) حتي يتجاوز سطحى الدرافيلين .  
ويتم الحصول علي الأشكال الاسطوانية بتمرير الشريحة أكثر من مرة بين الدرافيل وتغيير إتجاه المنحني كل مرة حتي يتحقق الشكل المطلوب .


## ٤-١ - البثق (Extrusion)

### تشكيل المعادن بالبثق

البثق هي عملية تشكيل للمعدن تستخدم لإنتاج اعمده بمقاطع ثابتة الشكل حيث يتم ضغط المادة المعدنية أو البلاستيكية خلال فوهة البثق (إسطمبة) لها نفس الشكل المقطعي المطلوب. ومن أهم مميزات عملية البثق عن العمليات الأخرى قدرتها علي إنتاج أشكال مقطعية غاية في التعقيد، كما أنها تنتج منتجات نهائية ذات جودة سطح عالية

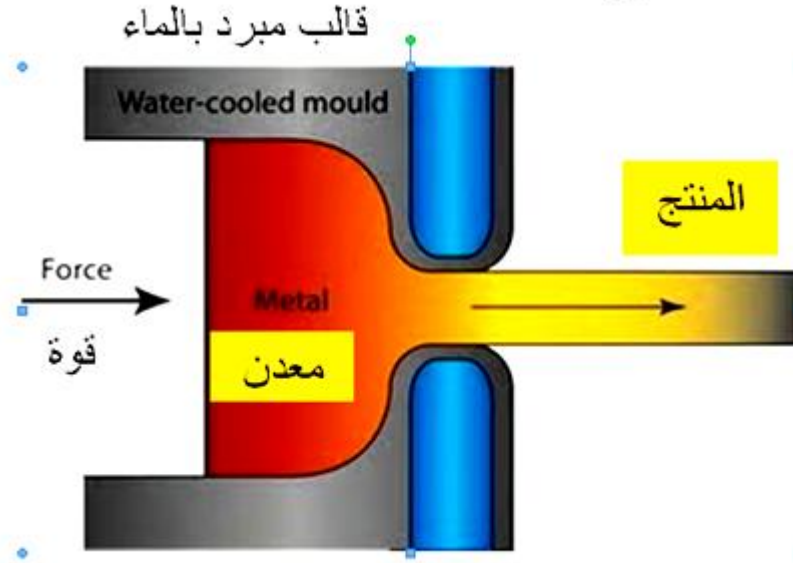

قد تكون عملية البثق مستمرة لإنتاج أطوال كبيرة أو غير مستمرة لإنتاج أطوال قصيرة نسبيا. وقد يتم أيضا التشكيل بالبثق علي الساخن أو علي البارد .

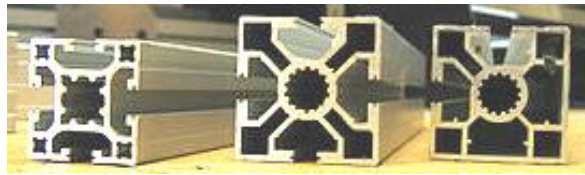

عينات الومونيوم مشكلة بعملية البثق




## خطوات البثق

تبدأ عملية التشكيل بتسخين الخام ليصبح طريا ثم يتم تحميله في الوعاء المكبس حيث يُكبس لينفذ من الإسطمية، وقد يتم معالجة المنتج النهائي لتحسين خواصه بالتشكيل علي البارد او بالتشكيل علي الساخن.

البثق علي الساخن:

عمليات البثق

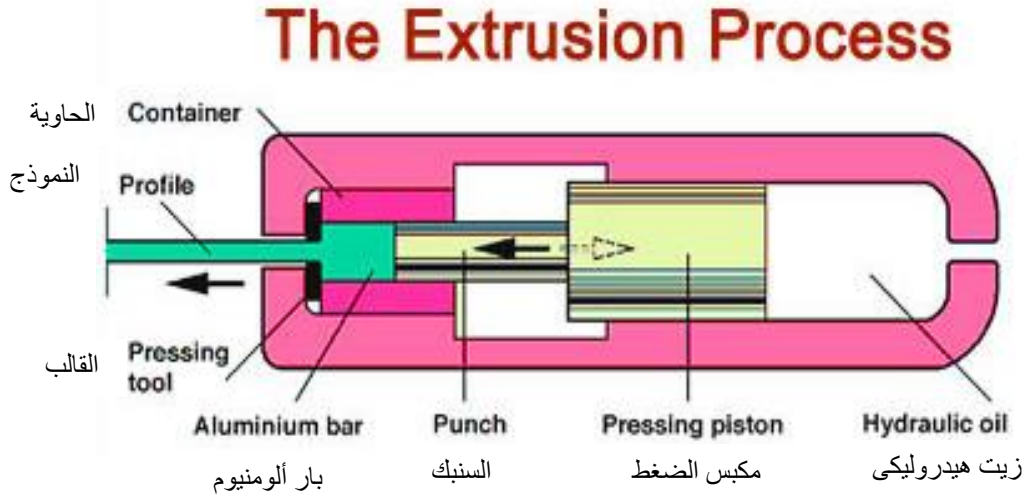

تتم عملية البثق في الوعاء المسخن للحفاظ علي المعدن من التصلب أثناء التشكيل، ولتسهيل خروج المعدن من الإسطمية. تتم معظم عمليات البثق علي الساخن في مكابس هيدروليكية أفقية لها قوة تحميل من ٢٥٠ إلى ١٢٠٠٠ طن ويتراوح الضغط المؤثر علي المكبس من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠،٠٠٠ باوند لكل بوصة مربعة ، وبالتالي قد يحتاج إلي تزييت وقد يكون التزييت بالزيت أو بالجرافيت لتقليل درجة الحرارة أو قد يكون بالزجاج المطحون لرفع درجة الحرارة أثناء التشكيل، ولكن بهذه الطريقة نتكف علاج خشونة السطح بإجراء بعض عمليات التشغيل عليه.

البثق علي البارد:

يتم البثق علي البارد في درجة حرارة الغرفة أو ما يقاربها، ويتميز البثق علي البارد عن البثق علي الساخن بالآتي:

- قلة عملية الأكسدة.
- الحصول على متانه أعلى نتيجة للتشكيل علي البارد.
- الحصول علي أبعاد بسماحات مقاربة جدا للنهائية.
- الحصول على جودة سطح عالية.

## عيوب البثق

- **شروخ السطح**: وتحدث عندما ينفصل السطح المبتقوق من الإسطمية وقد تكون أسبابه زيادة درجة الحرارة أو سرعة البثق أو قوة الاحتكاك وقد يحدث أيضا إذا كانت درجة الحرارة منخفضة بحيث يلتصق المعدن بالإسطمية أثناء الخروج.
- **شروخ داخلية**: عند تولد شروخ داخل المعدن فإنها تتجمع عند خط المنتصف مكونة حالة إجهاد شد هيدروستاتيكي مشابه لما يحدث في عينة اختبار الشد عند مرحلة تكون الرقبة في الانهيار.

## أشهر المعادن التي يتم بثقها:

- **الألومنيوم**: هو ما يتم بثقه عادة وقد يتم علي الساخن بعد تسخينه لدرجة حرارة من (٥٧٥ إلى ١١٠٠ °ف) (٣٠٠ إلى ٦٠٠ °س) أو علي البارد، ومن أمثلة ما ينتج من الألومنيوم بالبثق الإطارات المعدنية وقطاعات الألميتال.
- **” النحاس**: ويتم بثقه علي الساخن بعد تسخينه لدرجة حرارة من (١١٠٠ إلى ١٨٢٥ °ف) (٦٠٠ إلى ١٠٠٠ °س) ويصنع منه الأنابيب والمواسير والأسلاك واللحام الإلكتروليتي، ويتم عادة إنتاج النحاس بالبثق بضغط حوالي (٦٩٠) ميجا باسكال.
- **الرصاص والقصدير**: ويتم بثقه عند درجة حرارة قصوي (٥٧٥ °ف) (٣٠٠ °س) ويصنع منه أيضا الأنابيب والمواسير والأسلاك والكابلات، وقد يستخدم الرصاص المذاب كمادة خام في البثق العمودي.
- **المغنسيوم**: ويتم بثقه علي الساخن بعد تسخينه لدرجة حرارة من (٥٧٥ إلى ١١٠٠ °ف) (٣٠٠ إلى ٦٠٠ °س) ويصنع منه أجزاء الطائرات وتستخدم في بعض أجزاء الصناعات النووية، وتعتبر قابلية الماغنسيوم للبثق معادلة لقابلية الألومنيوم تقريبا.
- **الزنك**: ويتم بثقه علي الساخن بعد تسخينه لدرجة حرارة من (٤٠٠ إلى ٦٥٠ °ف) (٢٠٠ إلى ٣٥٠ °س) ويستخدم في صناعة الأعمدة والقضبان والأنابيب وصناعة الأجزاء الصلبة في الحاسبات.
- **الحديد**: ويتم بثقه علي الساخن بعد تسخينه لدرجة حرارة من (١٨٢٥ إلى ٢٣٧٥ °ف) (١٠٠٠ إلى ١٣٠٠ °س) ويصنع منه الأعمدة أيضا ويستخدم في البثق عادة صفائح الحديد الكربوني وأحيانا من الحديد السبائكي أو الحديد غير المجهد.
- **التيتانيوم**: ويتم بثقه علي الساخن بعد تسخينه لدرجة حرارة من (١١٠٠ إلى ١٨٢٥ °ف) (٦٠٠ إلى ١٠٠٠ °س) ويصنع منه أجزاء الطائرات وحمالات المقاعد وحلِّق المحركات وفي أغراض إنشائية أخرى.

# الباب الثاني: اللحم

• ١-٢ - اللحم بالصهر

• ٢-٢ - اللحم بالضغط

## ٢-١- اللحام الحراري (بالصهر): Fusion Welding

مقدمة:

اللحام Welding : هو طريقة وصل قطعيتين من المواد الفلزية وصلاً دائماً عن طريق التسخين لدرجة الصهر، ويستخدم اللحام في تصنيع العديد من المنتجات، مثل السيارات والأدوات المنزلية والأثاث، كما تُستَخدم شركات الإنشاءات اللحام في بناء الجسور والمباني وغيرها من المنشآت وأعمال الصيانة . وينطوي إنتاج المعدات علي استخدام عمليات لحام متناهية الدقة والتعقيد ، وهذا ليس مجالنا الآن وسوف نتعرض فقط الي اللحام بالصهر.

### الأشكال الشائعة لوصلة اللحام كما هو موضح بالشكل التالي:


#### Common welding joint types:

(١) Square butt joint, (وصلة تناكبية)

٢) Single-V preparation joint) (مفردة حرف v),

(٣) Lap joint, (وصلة تراكبية)

(٤) T-joint.(وصلة حرف T)

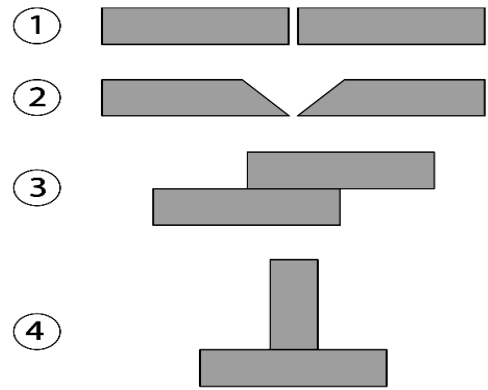

#### حركات اللحام: Welding Movements


يقصد بها كيفية تحريك المشعل ومادة الحشو (سلك اللحام) ويوجد أنواع أساسية هي:

١- التقدمي Forehand

٢- التقهقري Backhand

٣- تموجي Ripple

ويفضل الأول في حالة كبر بركة اللحام Wide bead . يتم أثناء تقدم المشعل تحريكه يسره ويمنه أو في حركة دائرية وذلك لتفادي تركيز اللهب علي موضع واحد وضمان صهر منطقة كبيرة . والشكل التالي يوضح حركات اللحام :

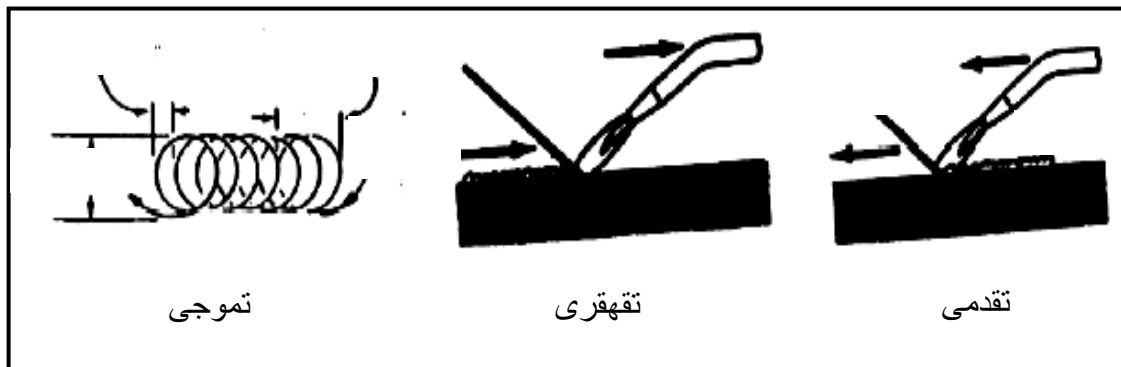

## استخدامات اللحام

- يستخدم اللحام في كثير من الاعمال مثل:
- ١- عمليات تصنيعية (تصنيع الانابيب بلحام طولي او حلزوني، وتصنيع بعض المعدات والالات الحديثة).
  - ٢- عمليات التجميع (ربط الاجزاء المختلفة باللحام).
  - ٣- عمليات الصيانة الإصلاحية المختلفة (لحام الأجزاء المكسورة، الشروخ، تزويد الأجزاء المتآكلة).
  - ٤- عمليات القطع (قطع الصاج، قطع الانابيب).
  - ٥- عمليات التسخين (في عمليات التجميع).
  - ٦- عمليات المعالجة الحرارية (تسخين الأجزاء وتبريدها)



## ملابس وأدوات الوقاية والسلامة في اللحام :

هناك العديد من ملابس وأدوات الوقاية التي يستعملها الفنيون لوقاية أنفسهم أثناء عملهم داخل الورش أو في مناطق العمل الأخرى ولكن هناك ملابس خاصة بأعمال اللحام وهي:

### ١. نظارة اللحام

وتستخدم لحماية العينين من أشعة اللحام .

### ٢. القفازات (الكفوف)

وهي مصنوعة من الجلد أو القماش المقاوم للحرارة ومتوفرة بأشكال ونوعيات مختلفة.

### ٣. المريلة

تستخدم لحماية الجهة الأمامية من الجسم من الأشعة والشرر أثناء اللحام . كما في الشكل المقابل.

## صهر الأجزاء

تستخدم الحرارة في اللحام بالصهر، حيث يتم صهر الأجزاء المراد وصلها باللحام جزئياً، وعندما تبرد وصلة لحام الفلز المنصهر وتتصلد فإن القطعتين تندمجان معاً بواسطة وصلة لحام تبلغ مقاومتها مقاومة أي جزء آخر من الفلز.

وتستخدم في معظم عمليات اللحام بالصهر فلز حشو يضاف إلي اللحام في صورة قضيب لحام أو قطب كهربائي مستهلك . حيث تؤدي حرارة عملية اللحام إلي صهر اللحام أو القطب الكهربائي وخلطه مع الفلز الأصلي، ويؤدي ذلك إلي حشو وصلة اللحام ورفع مقاومتها، ويطلق علي خط اللحام المكون من المادة المائنة المتصلدة والفلز الأساسي اسم منطقة الصهر .

وفي معظم عمليات اللحام بالصهر، يجب عزل الفلزات الساخنة عن غازات الهيدروجين والنيتروجين والأكسجين الموجودة في الهواء الجوي.

ويجب أخذ هذه الاحتياطات نظراً لأن ذوبان هذه الغازات في المواد الفلزية يجعل اللحام هشاً. ويمكن إتمام العزل عن طريق:

- ١- رش الفلز أثناء اللحام بغاز خامل مثل الأرجون أو ثاني أكسيد الكربون .
- ٢- إضافة صهور لا فلزي إلي الفلزات قبل اللحام، حيث تصهر حرارة اللحام الصهور الذي يغطي بدوره الفلزات ويعزلها.
- ٣- أن تجري عملية اللحام في الفراغ بدون وجود الهواء الجوي .

## أنواع اللحام الحراري (بالصهر):

ينقسم اللحام الحراري الي : الكهربى ، الغازى ، المونة ، الثرميت وسوف نتعرض فقط لكل من: اللحام الكهربى واللحام الغازى

### ١- اللحام بالقوس الكهربى: **Shielded metal arc welding**

#### فكرة اللحام :

يتم توصيل القطعة (المعدن الأساسى) كقطب موجب ، والألكترود يوصل كقطب سالب (قطبية مباشرة أو العكس) بإستخدام تيار متردد أو مستمر.

ويعرّف القوس الكهربائى أنه عملية تفرغ مستمرة للتيار الكهربائى فى وسط غازى متأين موجود بين قطبين (إلكترودين) صلبين أو سائلين ويغذيهما توتر كهربائى ، وعملية التفرغ هي المنبع الحرارى المستخدم للصهر الموضعى عند اللحام.

وعند خدش القطعة بالإلكترود يحدث إغلاق للدائرة الكهربائى وترتفع درجة حرارة مقدمة الإلكترود وتنصهر ، وعند إبعاد الإلكترود قليلا عن القطعة ( الثغرة) يستمر إغلاق الدائرة الكهربائى عبر حدوث تفرغ كهربى (أى إنطلاق للألكترونات من الإلكترود وإصطدامها بسرعة عالية جدا بالقطعة)، مما يسبب إرتفاع شديد لدرجة حرارتها حتى تنصهر ، وبامتزاج المصهورين وتجمدهما معا تتكون درزة (بنطة) اللحام .


ويجب المحافظة على بعد وضع ثابت بين الإلكترود والقطعة حتى لا يتوقف التفرغ الكهربى.

ويتميز لحام القوس الكهربائى بإرتفاع درجة الحرارة مما يؤدي لسرعة اللحام وكذلك صغر المنطقة المتأثرة بالحرارة (Heat Affected zone) مما يضمن جودة اللحام وحماية حوض اللحام من دخول غازات الهواء الجوى مما يضمن جودة الدرزة .

وتتفوق طريقة اللحام بالقوس الكهربائى على سائر الطرائق الأخرى حتى إنها تبلغ ٩٠% من مجموع استخدامات طرائق لحام الصهر المختلفة.

## مجموعة اللحام بالقوس الكهربى (ترنس اللحام وملحقاته):

تعتمد عمليات اللحام بالقوس الكهربى على تيار كهربى عالى يساعد على صهر المعدن وأسلاك اللحام فى آن واحد ولما كان هذا الشيء لا يتوفر فى الطاقة الكهربائىة العامة المستخدمة فى حياتنا اليومية لذلك صممت ماكينات اللحام بأنواع وأحجام وقدرات مختلفة لإتمام جميع عمليات اللحام ، وسوف نقوم بالتعرف على ماكينات اللحام ذات المحول والموحد (AC - DC) وهى الأكثر استخداما .  
و الشكل التالى يوضح الأجزاء الأساسىة لماكينة اللحام بالقوس الكهربى :

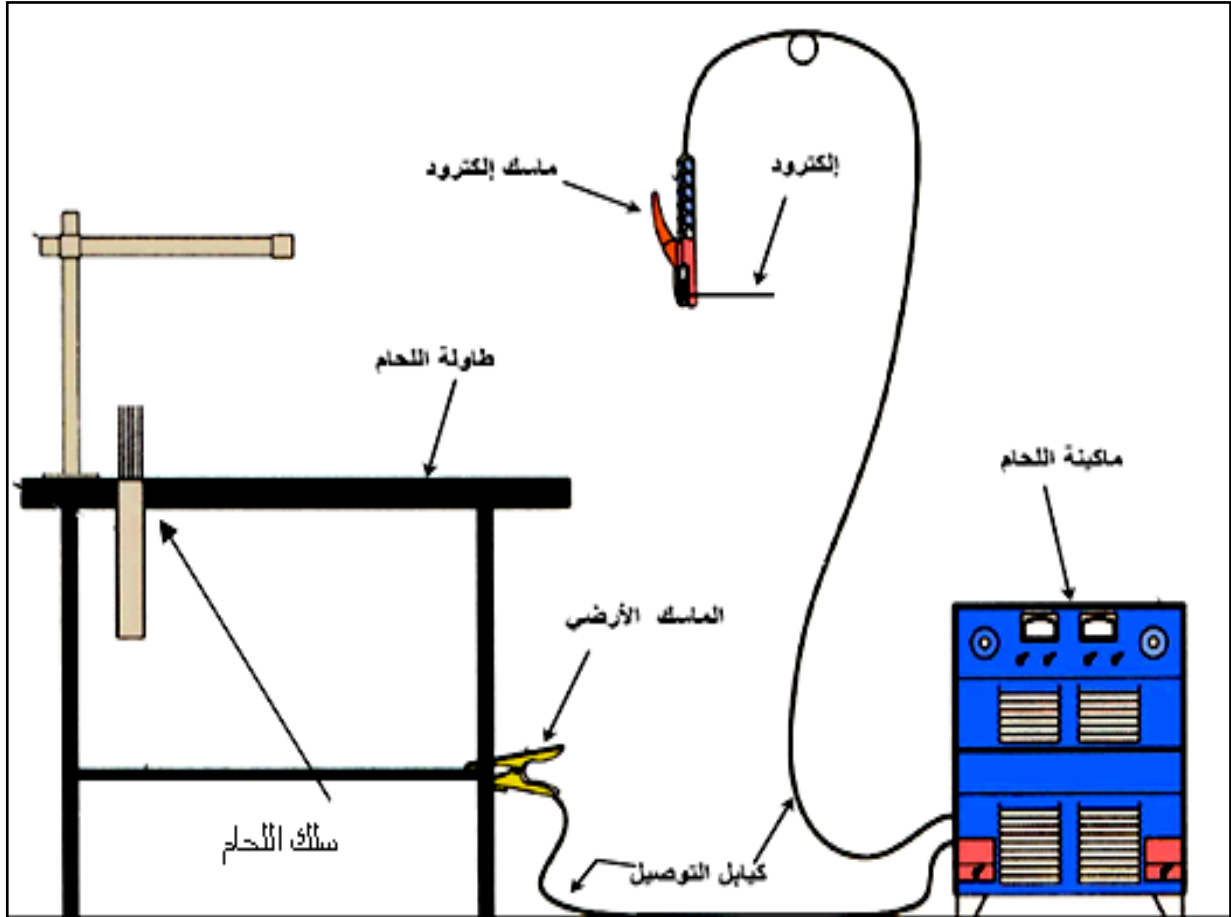

## الملحقات المساعدة للحام بالقوس الكهربى

 
١. الأدوات والعدد اللازمة في عمليات اللحام :

هناك بعض العدد والأدوات المساعدة التي يحتاجها الفني أثناء عمله في لحام القوس الكهربائي :




(أ) مطرقة الطرق والتعديل :

يوجد منها أنواع مختلفة في الشكل والحجم ويجب إختيار الحجم المناسب .



(ب) أجنة تنظيف :

 تستخدم لتنظيف الخبث الناتج عن اللحام وإزالة الرايش .




(ج) الملقط :

ويستخدم لمسك المشغولات الحارة والباردة ويكون ذراعه طويل وفكه في حالة جيدة

(د) شاكوش التنظيف :

 ويستخدم في إزالة خبث اللحام وذرات المعدن المتناثرة علي جنبي خط اللحام ، ويكون طرفيه بحالة جيدة.



(هـ) فرشاة التنظيف :

وهي فرشاة من أسلاك الحديد وتستعمل لتنظيف درزات اللحام وإزالة الصدأ .



## إشعال القوس الكهربى :

إشعال القوس الكهربى يتم بلامسة

طرف إلكترود اللحام مع سطح

القطعة ثم يسحب إلي أعلى مسافة

لا تتجاوز المسافة اللازمة لإبقاء

القوس ، والتي تساوي قطر

الإلكترود تقريباً، وتشبه هذه

الحركة حركة إشعال عود الثقاب


(الكبريت) . كما في الشكل المقابل

وبعد إشعال القوس يجب أن يكون

القوس قصيراً كلما أمكن ذلك أثناء

عملية اللحام ولا تتجاوز المسافة

المطلوبة (قطر معدن إلكترود)

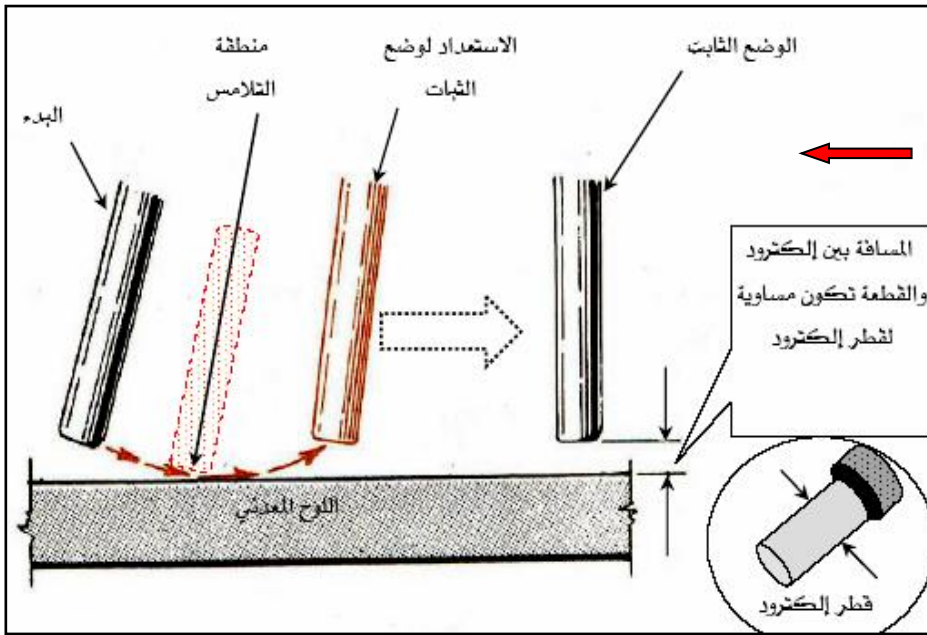

لأن القوس الطويل ينتج عنه لحام ضعيف لوصلة اللحام، وللوصول إلي أفضل نتائج في عمليات اللحام يجب

أن يكون القوس مستقراً أو متزناً وثابتاً حتي يمكن إنتاج لحامات ناعمة وجيدة .

## العوامل الهامة التي تؤثر علي إستقرارية القوس:

- طبيعة الدائرة التي تغذي التيار.

- ونوعية الإلكترود .

- الأداء الخاطىء.

- بخار الماء (الرطوبة) اللذان يتسببان في عدم إستقرارية القوس أو إنحرافه .




## زوايا اللحام :


إن التحكم في ميل الإلكترود علي سطح قطعة العمل علي نحو ثابت وبزاوية معينة أثناء إستمرار عملية اللحام مهم جدا حيث أن ذلك له تأثير كبير في تكوين وتحديد حجم وشكل درزات (بنط) اللحام وكذلك ترسيبها في المكان الصحيح في القطعة خاصة في اللحام الزاوي (تراكبي - زاوية داخلية) .  
وعموما يوجد للإلكترودات زاويتان هما :

### زاوية التقدم :

وهي زاوية ميل الإلكترود عن المحور الرأسي بمقدار (٧٠° - ٨٠°) عن سطح القطعة في إتجاه سير اللحام  
زاوية العمل: وهي الزاوية الجانبية وتكون حوالي ٩٠° . والشكل التالي يوضح ذلك :

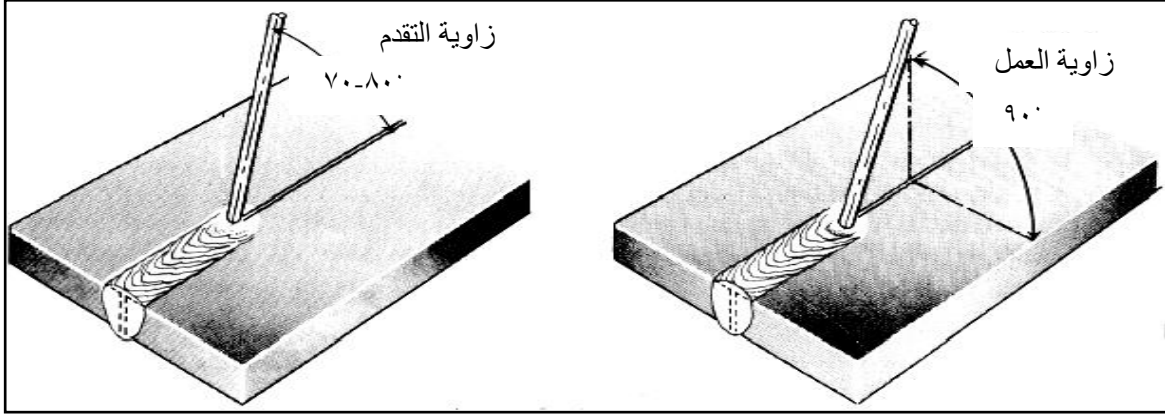

وتختلف زاوية العمل مع إختلاف شكل ووضع الوصلة ، والأشكال الآتية توضح ذلك:

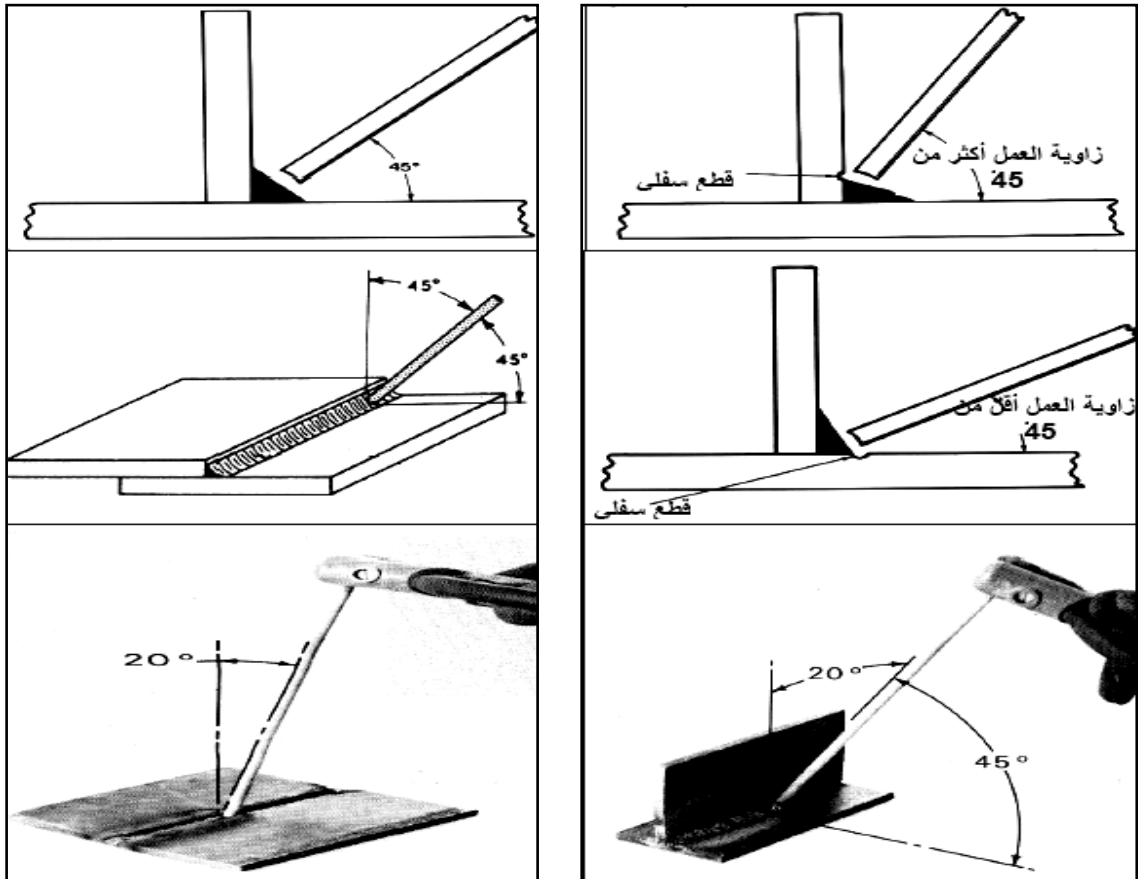


## قواعد العمل والسلامة عند اللحام بالقوس الكهربى:

- عند اللحام بالقوس يجب مراعاة ما يلى :
- (١) يجب ألا يزيد جهد تيار اللحام عن ٨٠ فولت عند اللحام بالتيار المتغير، وعن ١٠٠ فولت عند إستعمال التيار المستمر.
  - (٢) يجب توصيل أجسام وأغطية ماكينة اللحام ، وكذلك طاولة اللحام بالأرض جيداً .
  - (٣) التأكد بإستمرار من كفاءة وجودة كابلات اللحام (لأن الكابلات التالفة تكون خطراً علي عامل اللحام وزملائه).
  - (٤) اللحام بذراعين مكشوفين أو مع تعرية النصف الأعلى من الجسم يعرض العامل لخطر الإشعاع .
  - (٥) يجب عند اللحام بالقوس الكهربى إحاطة موقع العمل بحاجز يمنع عن الغير أذى الضوء الباهر .
  - (٦) يجب إرتداء فني اللحام الكهربى جميع مهمات الوقاية (القياسية) للحماية من الإشعاعات والغازات الضارة أو الجسيمات المتطايرة .
  - (٧) يجب التأكد من وجود معدات الأمان الصناعي للحماية من مخاطر الحرائق والكهرباء.
  - (٨) يجب عمل كشف طبي دوري للعاملين في مجال اللحام .
  - (٩) يجب عمل قياس مستوي مهارة للعاملين في مجال اللحام دورياً.

## إلكترودات (أسلاك اللحام):

هي عبارة عن أسلاك تستخدم للملو أثناء اللحام ، وهي مغلفة بمادة تشبه البودرة تحتوي علي مواد كيميائية تحسن خواص اللحام ، وتختلف علي حسب أنواعها وأرقامها ، وكل نوع له مواصفاته الخاصة ، ولها أرقام تدل علي معاني ومواصفات . كما في الشكل التالي :

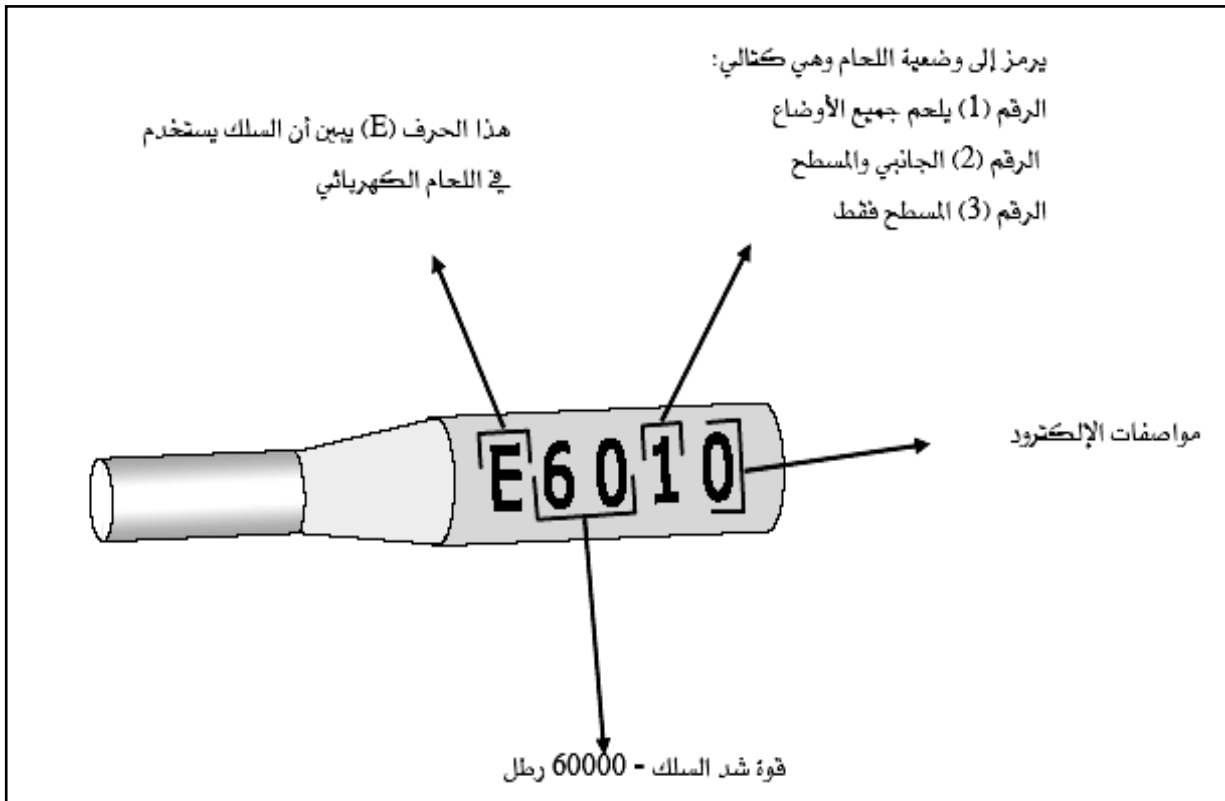

جدول يوضح العلاقة بين سمك المعدن وقطر الإلكترود و التيار الكهربى:

التيار الأقصى أمبير	التيار الأدنى أمبير	سمك المعدن التقريبي للخطوة المفردة (بوصة)	قطر إلكترود اللحام
٤٠	٢٠	١٦/١	١٦/١
٨٠	٣٠	٣٢/٣	٣٢/١
١٢٠	٥٠	٨/١ - ٤/١	٨/١
١٧٠	٧٥	٨/١ - ٤/١	٣٢/٥
٢١٠	١٠٠	٤/١ - ١٦/٣	١٦/٣
٢٥٠	١٢٠	٤/١ - ١٦/٣	٣٢/٧
٣٣٠	١٦٠	٤/١ - ١٦/٥	٤/١
٤٢٠	٢٠٠	١٦/٥ - ٨/٣	١٦/٥

ملاحظات :

١. يتم إختيار أقطاب اللحام المغلقة بحيث يتوافق معنهما مع المعدن المراد لحامه .
٢. تميز أقطاب اللحام المغلقة برموز معينة " مثل E٦٠١٠ . E٦٠١٢..... إلخ " حسب مواصفات جمعية اللحام الأمريكية (AWS)

## ٢- اللحام الغازي : Gas welding (oxy-acetylene)


تستخدم مع الأكسجين غازات عديدة للحام مثل الميثان ، البروبان والبروبلين أما الأكثرها شيوعا في الاستخدام فهو الأستيلين  $C_2H_2$  Acetylene ، ينتج الأستيلين عبر إضافة الماء لكرييد الكالسيوم أو العكس ويتم تداوله في أسطوانات خاصة معبأة بمادة إسفنجية وأسيتون وذلك لأن الأستيلين غير مستقر .  
ويصلح اللحام بالغاز بصفة خاصة لوصل الألواح المعدنية التي تراوح سماكاتها بين يتم مراجعتها مع الزقم التالي "بين او ١٠ مم".

### إستخدامات اللحام الغازي

تنحصر في لحام الألواح التي تراوح سماكاتها بين ١ و ١٠ مم، وقد يستخدم في الحالات التي يتعذر فيها الوصول بسهولة إلي مواضع الوصلات المراد لحامها، ويمكن باستخدام غاز الأستيلين الحصول علي درجة حرارة لحام تصل الي ٣٢٠٠ درجة مئوية ، في حين لا تزيد درجة حرارة اللهب الناتج من استخدام الهيدروجين علي ١٩٠٠ درجة. ولهذا، يفضل الهيدروجين في لحام الصفائح والأنابيب المعدنية الرقيقة الجدران، في حين يستخدم الأستيلين في الصناعات الهندسية للحام المقاطع الكبيرة (وخاصة الوصلات الفولاذية)

### فكرة اللحام الغازي :

يسلط اللهب علي بؤرة اللحام (Weld pool) وسلك اللحام (Filler) مما يؤدي لانصهارها عند إبعاد اللهب يمتزج المصهوران وتتكون درزة (بنطة) لحام (Bead) والشكل التالي يوضح فكرة اللحام الغازي ومعداته:

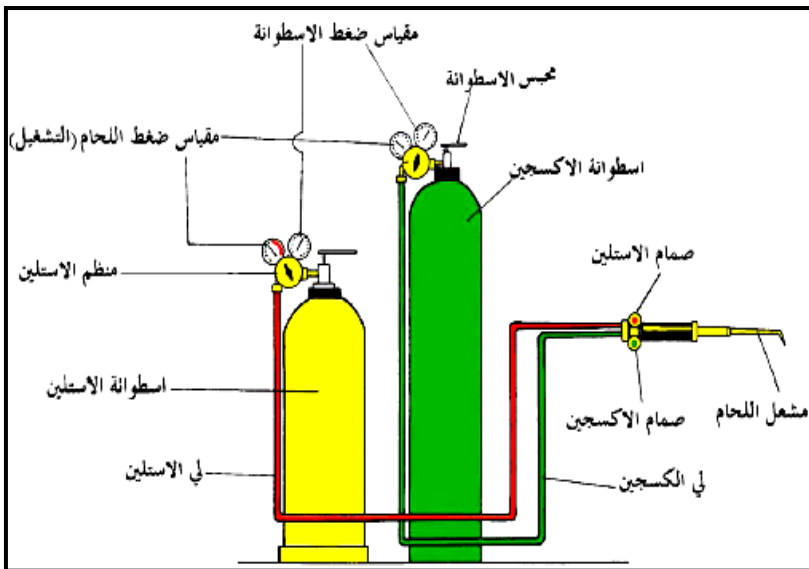

### ١. الأسطوانات Cylinders :

يتم تمييز أسطوانة الأكسجين باللون الأخضر وسعتها (غالبا ٢٤٤ قدم<sup>٣</sup>) وهي دائما أكبر حجما من أسطوانة الأستيلين التي تتميز باللون الأصفر وسعتها (من ١٠ إلى ٣٩٠ قدم<sup>٣</sup>) , ويوجد علي الأسطوانات لوحة تحتوي علي معلومات عن الأسطوانة وعن ضغط الغاز ، ضغط التشغيل ، تاريخ فحص الأسطوانة ، تاريخ الفحص القادم والجهة الفاحصة ... إلخ.

## ٢) مقاييس الضغط Pressure gauges :

يوجد علي قمة الأسطوانة مقياسا ضغط إحداهما يوضح الضغط بالأسطوانة والآخر يوضح ضغط التشغيل .

## ٣) منظمات الغاز (أكسجين - أستيلين) Regulators :

إن فائدة المنظم هي : تخفيض الضغط العالي للغاز الموجود في الأسطوانة إلي ضغط العمل ، وأيضا تنظيم خروج الغاز للحام بغض النظر عن تغير كمية ضغط غاز الأسطوانة ، ولكل غاز منظم خاص به . وهو متصل بمقياس ضغط التشغيل ومهمته تخفيض الضغط من ضغط الأسطوانة لضغط التشغيل كما في الشكل التالي:



منظم الأستيلين



منظم الأكسجين

## ٤) صمام الأمان Safety Valve :

ومهمته هو ضمان خروج الغاز عند زيادة الضغط لتفادي انفجار الأسطوانة .

## ٥) المشعل (البوري) Torch :

ومهمته توفير وتوجيه اللهب المناسب للحام ، ويوجد منه مقاسات مختلفة تبعا لسمك المعدن الأساسي (Base Metal) المراد لحامه (٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٥، ٢٠، ٢٥، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠، ١٠٠، ١٢٠، ١٥٠، ٢٠٠، ٢٥٠، ٣٠٠، ٤٠٠، ٥٠٠، ٦٠٠، ٧٠٠، ٨٠٠، ٩٠٠، ١٠٠٠ مم) . ويمكن تغيير فونية البوري .

## ٦) الخرطوم Hoses :

تصنع من المطاط ومهمتها توصيل الغاز من الأسطوانة للمشعل ، يميز خرطوم الأكسجين باللون الأخضر وخرطوم الأستيلين باللون الأحمر . والشكل المقابل يوضح معدات لحام الأوكسي أستيلين

أنواع اللهب Flame types : يتم تغيير نسبة الأستيلين والأكسجين وذلك تبعا لنوع المعدن الذي يتم لحامه. توجد ثلاثة أنواع من اللهب وهي :

### ١- اللهب المكربن Carburizing flame :

وفيه تكون نسبة الأستيلين أكبر من الأكسجين ويستخدم للحام المعادن سهلة التأكسد .

### ٢- اللهب المؤكسد Oxidizing flame :

وفيه تكون نسبة الأكسجين هي الأكبر ويستخدم لضمان توافر حرارة أعلى .


### ٣- اللهب المتعادل Neutral flame :

وفيه تتساوي نسبة الأكسجين والأستيلين ويحبذ غالبا إستخدامه في اللحام .

ويتكون اللهب من مخروطين أو ثلاثة تبعا لنسبة خلط الغازين .

تبلغ درجة الحرارة في المخروط الأول ١٠٠٠° م وعند نهاية المخروط الثاني ٣٠٠٠° م وفي مركز اللهب الأمامي ١٨٠٠° م . ويفضل تسليط المنطقة ذات الحرارة القصوي علي سلك اللحام وعلي بركة اللحام لضمان سرعة الصهر .

### المسافة بين المخروط الداخلي وقطعة العمل :

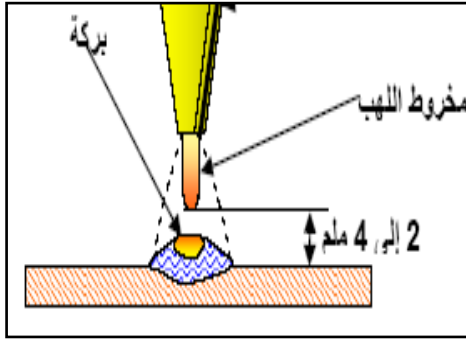

وهي المسافة المحصورة بين طرف مخروط اللهب الداخلي وبركة إنصهار المعدن الأساسي والتي يجب أن تكون من (٢-٤مم) كما في الشكل المقابل ، ويتغير ذلك حسب مقاس رأس اللحام وسمك القطعة وحجمها . وعندما تكون المسافة الكبيرة جدا تمدد وتنتشر الحرارة علي المعدن فيصعب التحكم في منطقة الأنصهار . المسافة القريبة جدا تسبب إرتفاع حرارة المشعل أو إرتداء اللهب أو إلتصاق ذرات المعدن في فوهة الرأس فتحدث فيه فرقة متقطعة ويسبب ذلك تناثر المعدن المنصهر خارج منطقة الإنصهار .

### خطوات إشعال بوري اللحام ( اللبنة) :

- ١ . يتم أولا تحديد سمك القطعة التي سوف يتم لحامها .
- ٢ . إختيار فونية اللحام حسب سمك القطعة .
- ٣ . يتم فتح صمام الأكسجين الموجود علي البوري ثم فتح مسمار الضغط الموجود علي المنظم وذلك لضبط ضغط التشغيل، ثم قفل الصمام الموجود علي البوري .
- ٤ . بنفس الطريقة يتم ضبط غاز الأستيلين ثم قفل الصمام بشكل سريع وذلك لخطورة غاز الأستيلين .
- ٥ . يجب إرتداء نظارة الوقاية لحماية العينين من الضوء الساطع للهب عند الإشعال .
- ٦ . إمسك البوري باليد اليمنى وباليد الأخرى افتح صمام الأستيلين بمقدار (٨/١) لفة أي (٣مم) تقريبا .
- ٧ . يجب إستعمال الولاة الاحتكاكية لإشعال الغاز .
- ٨ . إستمر في فتح صمام الأستيلين ببطء لكي يتلاشي الدخان من اللهب وتنفصل بداية اللهب عن فوهة رأس اللحام.
- ٩ . إفتح صمام الأكسجين ببطء وإستمر حتي يتحدد شكل اللهب المخروطي وبذلك يكون قد تحقق الهدف من تشغيل وحدة اللحام .

جدول يوضح العلاقة بين سمك الصاج وضبط بوري اللحام

مقاس طرف البوري	مقاس المثقب	سمك المعدن	ضغط الأستيلين رطل / البوصة	ضغط الأوكسجين رطل / البوصة
0	65	1/32"	5	7 – 18
	60-56	1/16"	5	8 – 20
1	56-54	3/32"	5	12 – 20
2	54-53	1/8"	5	14 – 24
3	53-50	3/16"	5	16 – 25
4	50-46	1/4"	5	20 – 29
5	46-44	3/8"	5	24 – 33
	40	1/2"	5	30 – 40
6	30-29	5/8"	5	30 – 40
	23	3/4"	5	30 – 32

## ٢-٢- اللحام بالضغط Press Welding


تتم عملية اللحام بالضغط عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة إنصهار المعدن المراد لحامه ؛ وذلك بتسليط ضغوط خارجية يمكن لحام القطعتين وهما في الحالة الصلبة شريطة أن تكون هذه الضغوط كافية لإحداث إنفعالات لدنة في سطحي القطعتين المراد وصلهما. وتشمل هذه المجموعة: لحام المقاومة ، اللحام الاحتكاكي، اللحام بالتطريق.

وسوف نقوم بشرح بعض هذه الأنواع بشئ من التلخيص الذي يوضح فكرته ونظرية عمله

### اللحام بالمقاومة الكهربائية: Resistance welding

هي إحدى طرق اللحام التي تستخدم فيها الحرارة والضغط وتولد الحرارة نتيجة لمرور تيار كهربائي له شدة عالية وفولت منخفض لفترة زمنية قصيرة محددة في الموضع المراد لحامه من الجزء. وتتم عملية اللحام في النقطة أو المكان الذي ارتفعت حرارته وذلك بالضغط بواسطة قطبية. تعتبر هذه الطريقة في اللحام من الطرق السهلة في إتمامها وكذلك لها قدرة إنتاجية عالية لذا فهي تعتبر طريقة اقتصادية بالنسبة لسعر التكلفة لو قورنت بالطرق الأخرى بالرغم من ارتفاع سعر ماكينات اللحام بالمقاومة وتمتاز أيضا أن في هذه الطريقة إمكانية لحام المعادن الغير متشابهة. تستخدم هذه الطريقة عادة في لحام الألواح الصغيرة السمك للمعادن المختلفة سواء كانت حديدية أو غير حديدية وتتم عند ضغط القطعتين بالإلكترودين النحاسيين يمر التيار الكهربائي ذو التيار المستمر (Direct current) خلال المعدن الأساسي ويلاقي أكبر مقاومة عند الحد الفاصل بين القطعتين وينتج عن ذلك تولد حرارة عالية تؤدي لتعجن المعدن ، ثم يتم فصل التيار الكهربائي ، ثم الضغط بالإلكترودين مما يؤدي لحدوث تلاحم في المنطقة المتعجنة .

ويتراوح قطر دائرة اللحام بين (١،٥ - ١٣ مم)، ويجب إتمام عملية اللحام دون وصول المعدن لحالة السيولة وفي أضيقت وقت ، ويجب أن يكون اللحام ذو مقاومة عالية عند إجراء إختبارات الشد والتمزيق. والشكل التالي يوضح ذلك :

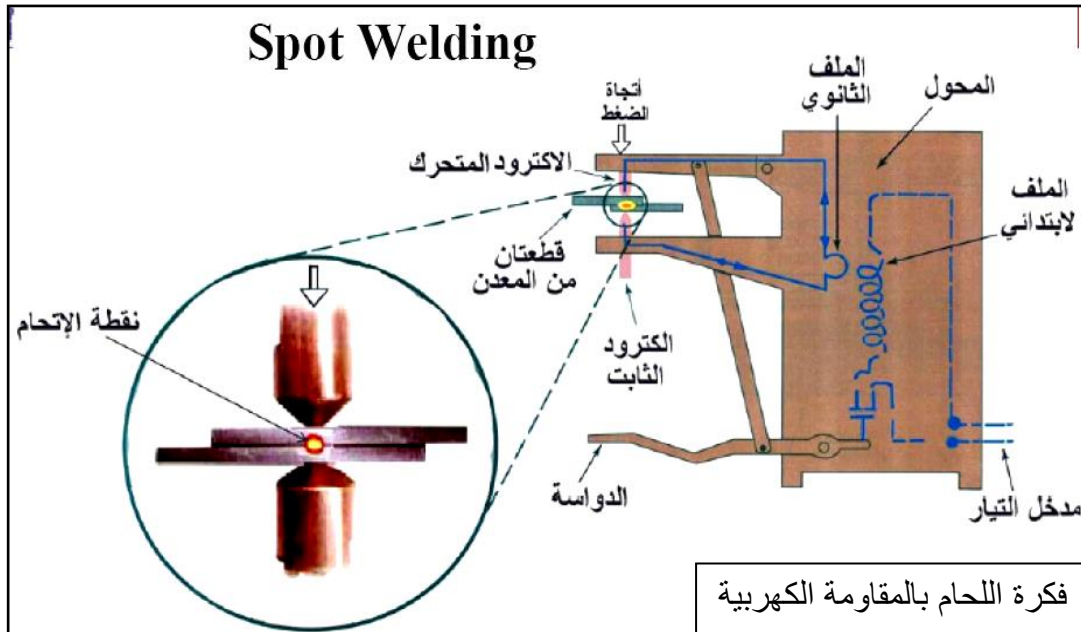


### مميزات هذا اللحام:

- ١- سرعة تنفيذه .
- ٢- المظهر الجيد لتواري الدرزة (بنط اللحام) .
- ٣- إمكانية تنفيذه آليا بسهولة .
- ٣- مخاطر أقل من الأنواع الأخرى .




**أنواع لحام المقاومة الكهربائية الشائعة :**

- ١- لحام البقعة Spot welding : الذي يكثر استخدامه في لحام هيكل السيارات وذلك بالريبوت .
  - ٢- اللحام الشريطي Seam welding : (بقع متلاصقة أي مستمره) ويستخدم في لحام الصفيح .
  - ٣- اللحام الومضي Flash welding : ويستخدم في لحام القضبان حيث تتعجن مقدمتهما نتيجة لمرور التيار ووجود مقاومة عالية ، ويوقف التيار ويتم الضغط .
- والشكل التالي يوضح هذه الأنواع :

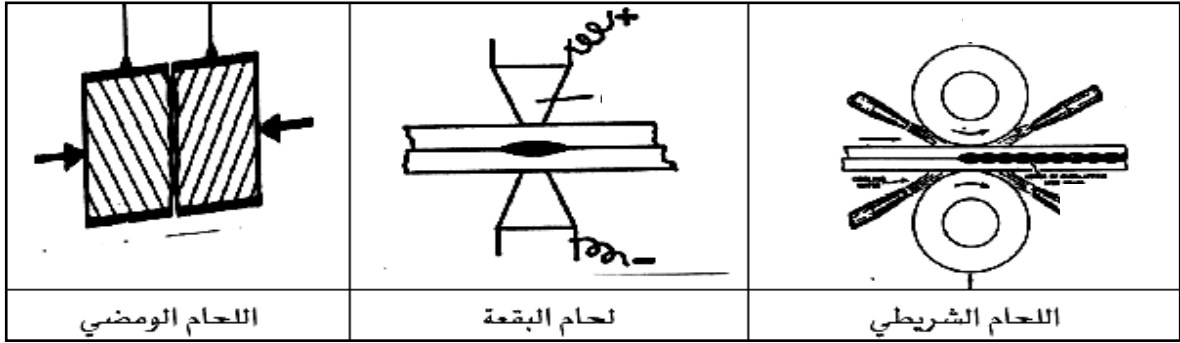


وهناك أنواع أخرى للحام بالمقاومة الكهربائية ، والشكل التالي يوضح هذه الأنواع :

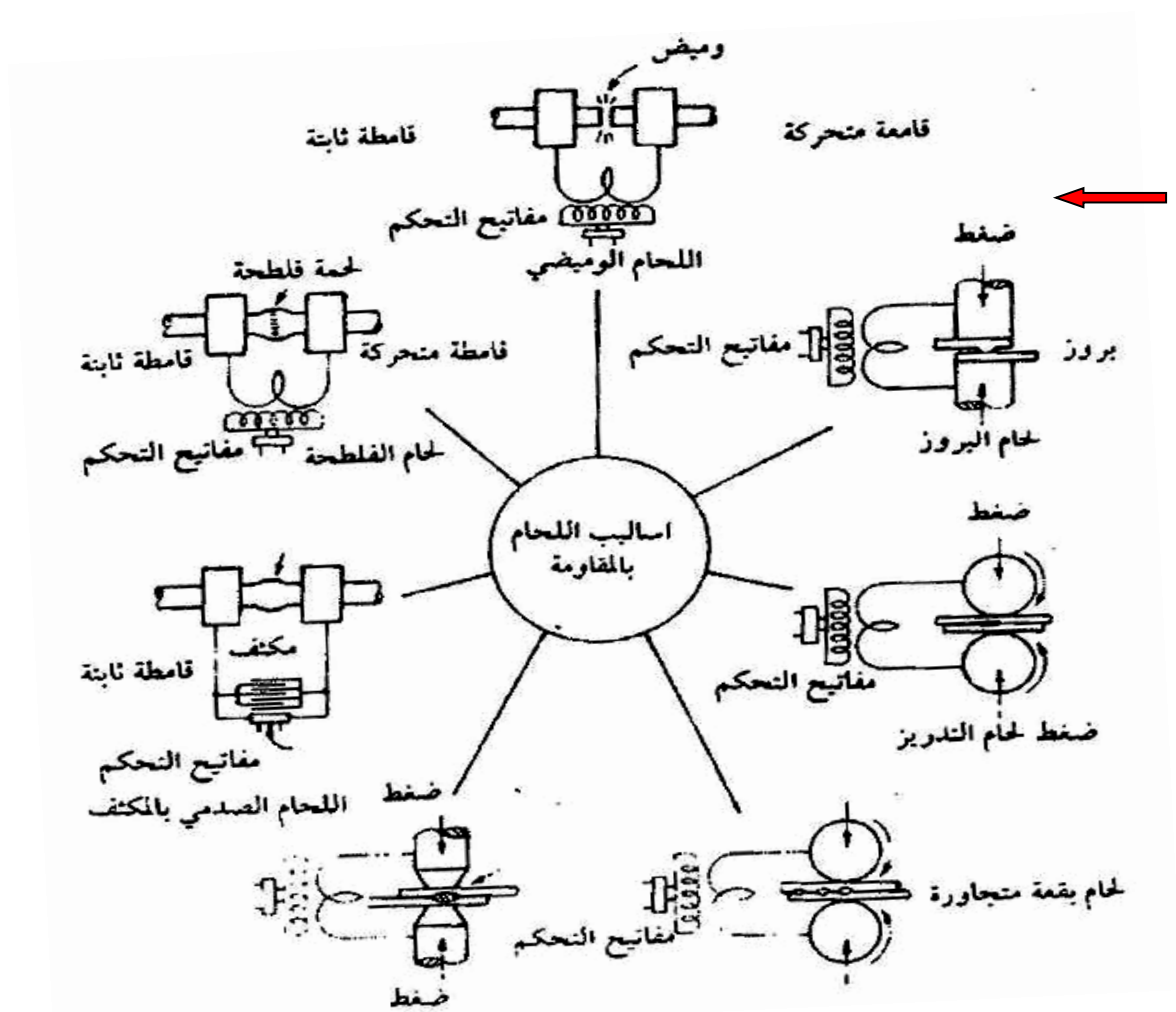




## - اللحام الإحتكاكي

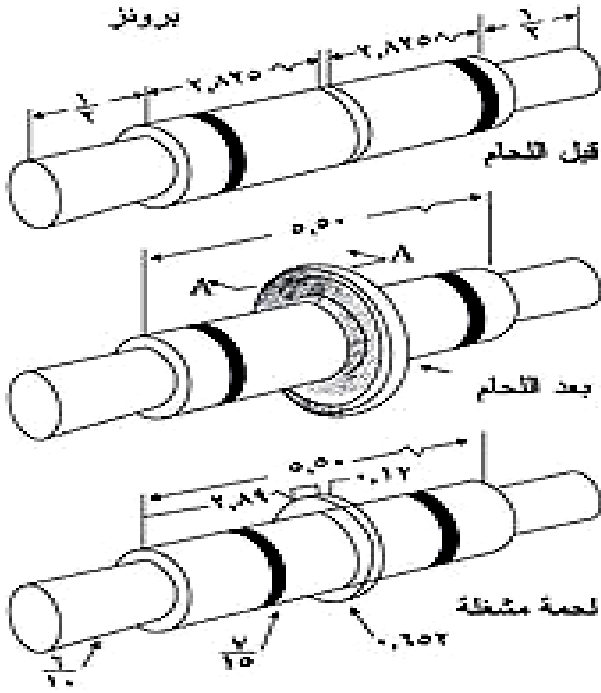

يعد اللحام الإحتكاكي أحد طرق اللحام بالضغط، وفيه يتم تسخين حواف القطعتين المراد وصلهما بالحرارة الناشئة من احتكاك سطحي هاتين القطعتين عند تدوير إحداهما وهي في حالة تماس مع الأخرى وهي ثابتة مع تسليط قوة ضغط محورية متزايدة عليهما؛ وعند بلوغ حد معين لسرعة الدوران والضغط توقف الحركة فجأة ويبقى الضغط مسلطاً لتتم عملية اللحام، ويستعمل اللحام الإحتكاكي علي نطاق واسع في لحام غرف الاحتراق المسبق في محركات الديزل ومرتكزات الدوران وأذرع التوصيل والأسطوانات والوصلات المحورية ومحاور القيادة الأمامية للمركبات وأعمدة الصباغات وغيرها. ويقتصر اللحام الإحتكاكي عموماً علي القطع ذات المقاطع الدائرية أو القريبة منها كالأشكال السداسية والثمانية، ولا يمكن بهذه الطريقة

لحام المشغولات ذات المقاطع الدائرية التي لها أكثر من محور مركزي، كما يجب أن تتحمل القطع المراد لحامها باللحام الإحتكاكي عزوم القتل والقوي المحورية المرتفعة وأن تقاوم الصدمات.

## - اللحام بالتطريق

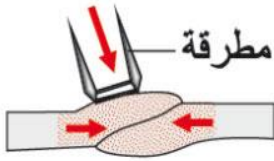

لحام بالطرق على الساخن

يعد اللحام بالتطريق (اللحام بالحدادة) أحد طرق اللحام بالضغط، وهو الأسلوب التقليدي لوصل المعادن الذي كان مستخدماً في القرون السابقة، ويتلخص في تسخين منطقة الوصل للقطعتين المراد لحامهما في كور الحدادة أو في فرن مناسب إلي درجة الحرارة المطلوبة (التعجن) ثم وضع إحداهما فوق الأخرى وتطريقهما يدوياً أو آلياً أو بالمكبس حتي تلتحم في وحدة واحدة، وتعتمد قوة الصدم أو الضغط اللازمة علي مقدار التسخين


الذي تعرضت له القطعتان، ومن المعادن التي يشيع لحامها بالتطريق الحديد الطروق والفولاذ المنخفض نسب الكربون، ولكن هذه المعادن تتأكسد بسرعة إذا تعرضت للهواء الجوي بعد تسخينها إلي درجة حرارة عالية، وتتكون عندئذ قشور أكسيدية علي السطوح، وإن لم تكن هذه الأكاسيد في حالة من الميوعة التي تسمح بطردها خارج منطقة اللحام، فإنها تمنع تلاحم القطعتين تلاحماً جيداً، لذلك يجب العمل علي منع الأكسجين من الوصول إلي المعدن الجاري تسخينه، وتستعمل لهذا الغرض مساعدات صهر مختلفة لخفض درجة انصهار هذه الأكاسيد ومنع زيادة التأكسد.

أما أساليب لحام التطريق الشائعة الاستعمال فهي:

اللحام بالتطريق باستخدام المطارق، اللحام بالقوالب، اللحام بالدرفلة.

وينحصر الاختلاف الأساسي بين هذه الأساليب في الطريقة التي يولد بها الضغط اللازم لعملية اللحام.

## - اللحام بالغاز والكبس

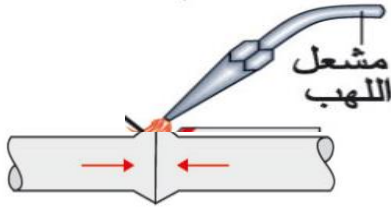

### زيادة الضغط (عملية الكبس)

يشبه مبدأ اللحام بالغاز والكبس مثيله في اللحام بالتطريق، ولكن تسخين القطع المراد لحامها بهذه الطريقة يتم باستخدام اللهب الناتج من احتراق الغازات، ويمكن التحكم باستطاعة هذا اللهب وتركيزه بدقة على النقاط المراد تسخينها قبل الضغط عليها، ويتم التسخين إما تدريجياً مع الضغط على النقطة الساخنة، أو تسخين المقطع المراد لحامه كاملاً مع الضغط في آن واحد، وفي الحالة الثانية يُسخن المقطع جانبياً أو تُسخن الحواف فقط؛ فإذا كان التسخين من الجانب فإنه يمكن تطبيق الضغط على القطع في أثناء التسخين باللهب، أما إذا سُخنت الحواف فقط، فيجب إبعاد اللهب قبل تسليط الضغط على القطع، ولما كان إبعاد اللهب بفواصل زمني قصير حتى لحظة تسليط الضغط، يؤدي إلي تأكسد سطوح الحواف بفعل أكسجين الهواء، فإن تسخين هذه الحواف يجب أن يتم حتى حالة الانصهار، بهدف عصر المصهور السطحي المؤكسد خارج منطقة اللحام لدي تسليط الضغط، ثم يتم لحام سطحي الحواف النظيفين تماماً والخاليين من الأكاسيد ويستخدم لهب الأكسي - أستيلين عادة لتسخين المقطع؛ إذ تصل درجة حرارة هذا اللهب إلي ٣٠٠٠ درجة مئوية، وتستخدم طريقة اللحام بالغاز والكبس في إجراء اللحامات التناكبية للأنايبب ومجموعة الوصلات في السكك الحديدية التي تكون مصنعة من الفولاذ منخفض الكربون.

# الباب الثالث: طرق قطع المعادن غير التقليدية

١-٣ الحفر بالشرارة

٢-٣ القطع بالسلك

## طرق قطع المعادن غير التقليدية مقدمة

تنقسم طرق التصنيع إلى نوعين الطريقة الأولى التشكيل ومنها السباكة وحقن المواد داخل القوالب والثني والطرق على الساخن والبارد وهذه الأساليب لا ينتج عنها فضلات ولا تتم بإزالة رايش من معدن المشغولة. أما الطريقة الثانية فهي التشغيل وتشمل عمليات القطع بكل أنواعها بدءاً بالمبارد والقطع بالمنشار والثقب والخراطة والتفريز وعمليات التجليخ وغيرها وهذه الطرق تتم بإزالة جزء من معدن المنتج .  
وجميع هذه الأساليب تسمى بالطرق التقليدية لأنها تستخدم العمليات الميكانيكية أى تعتمد على حركة الحد القاطع للعدة القاطعه وفي مطلع القرن العشرين وبعد التقدم الكبير فى مجال الكهرباء والإلكترونيات تم إكتشاف طرق جديدة لقطع المعادن والمواد غير المعدنية والتي تعتمد على خواص كهربائية أو كيميائية أو الاثنين معاً وتسمى بالطرق غير التقليدية لقطع المعادن وتشمل هذه الطرق:

١. القطع بالتفريغ الكهربائي (الحفر بالشراره)

٢. القطع الكهروكيميائي

٣. القطع بالتآكل الكيميائي

٤. القطع بالأمواج فوق الصوتية

٥. القطع بالماء أو بالهواء

٦. القطع بالحزمة الإليكترونية

٧. القطع بالليزر

٨. القطع بالبلازما

وأهم ما يميز هذه الطرق هو قدرتها على قطع المعادن الهشة والمعادن شديدة الصلادة والتي يصعب أويستحيل أحيانا تشغيلها بالطرق التقليدية مثل الخراطة والتفريز كما تعتبر الطرق غير التقليدية عملية وإقتصادية فى الحالات التالية:

١. المعادن الهشة شديدة الصفاة والتي تتعرض للكسر عند الربط بقوة على الماكينات التقليدية.

٢. عندما تكون المشغولة مرنة جداً او ضعيفة.

٣. عندما يكون شكل القطع معقد.

وسوف نقتصر فى هذا الباب على شرح نوعين من طرق قطع المعادن غير التقليدية هما:

١- الحفر بالشراره.


٢- القطع بالسلك.

### ٣-١- الحفر بالشرارة: (EDM) Electrical Discharge Machining

الحفر بالشرارة من أهم الطرق غير التقليدية وأكثرها إنتشاراً في الصناعة بل إنها قد حققت تقدماً في مجال تصنيع القوالب والعدد والإسطمبات بشكل أصبح من اليسير إنجاز تصنيع قالب ما في زمن قياسي. وتعتمد نظرية القطع بالتفريغ الكهربائي EDM على توليد شرارة كهربائية في منطقة القطع تكون كافيها لصهر المعدن وتبخير جزء صغير منه في منطقة القطع بسبب الحرارة العاليه، وهذه الطريقة تستخدم للمواد القابلة للتوصيل الكهربائي دون النظر إلى صلادة أو صلابة المعدن ومنة أمثلة ذلك: يمكن قطع الكريبيدات بسهولة ولهذا تستخدم بشكل كبير في صناعة القوالب وقطع المواد الصلبة جداً.

**ماكينة الحفر بالشرارة:**


ماكينة الحفر بالشرارة هي أكثر ماكينات التشغيل غير التقليدي إستخداماً وأوسعها انتشاراً على الإطلاق والشكل التالي يوضح رسم تخطيطي لماكينة التشغيل بالشرارة حيث كل من المشغولة والعدة (الالكترود) مغمورة في سائل غير موصل للتيار الكهربى (سائل عازل Dielectric fluid).

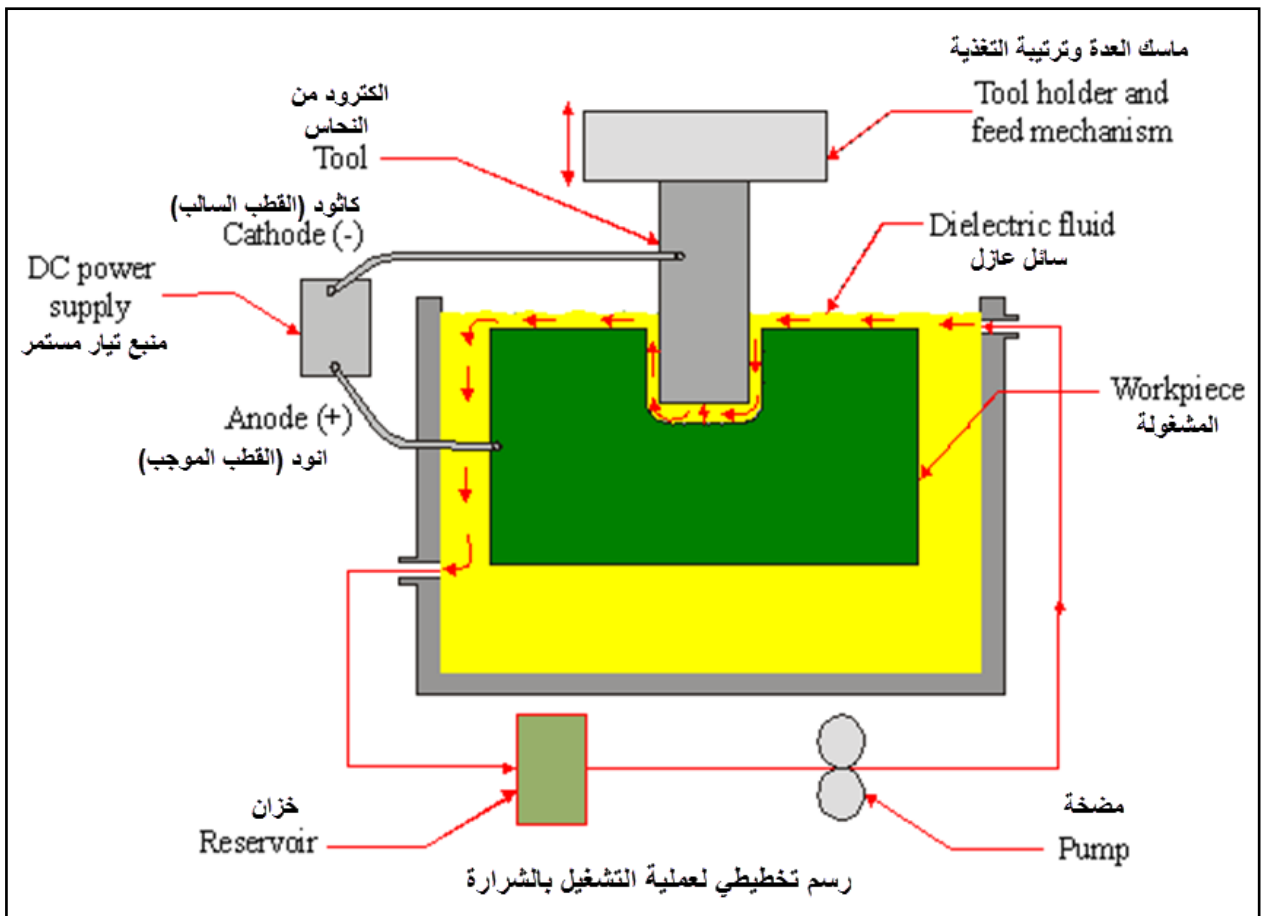

وأهم ما يميز ماكينة الحفر بالشرارة عن التشغيل التقليدي الذي يستخدم فيه عدد القطع الحادة والصلدة أو المواد الكاشطة كأحجار التخليخ في إزالة الرايش من المعادن الطرية أو متوسطة الصلادة والقابلة للتشغيل هو إستخدامها لتقنية التشغيل الكهروحرارية Thermoelectric لإزالة المعدن غير المرغوب فيه من المشغولة بواسطة سلسلة متتابعة من شرر كهربى Sparks ذو طاقة حرارية هائلة بين المشغولة والكتروود. الماكينة فينتج الشكل المطلوب للمشغولة لذلك فإن صلادة المشغولة لا تعتبر العامل الأهم في التشغيل بالشرر. ويتم إزالة المعدن بواسطة تفريغ التيار الكهربى لشحنة مخزنة في مكثف عبر ثغرة (فجوة صغيرة) بين العدة (الكاثود) والمشغولة (الأنود) والتي تكون عادةً في حدود ٥٠ فولت / ١٠ أمبير.

## تطبيقات الحفر بالشرارة EDM

الحفر بالشرارة له القدرة على تشغيل المعادن الصلدة صعبة التشغيل والأجزاء المعقدة بالغة الدقة ذات الأشكال غير المنتظمة لقوالب الحداده وعدد التشكيل بالضغط وقوالب البثق Extrusion dies وكذلك الأجزاء ذات التشكيل الداخلي المعقد للتطبيقات الطبية وفي صناعات الطائرات ، وبعض هذه الأشكال موضحة بالشكل التالي:

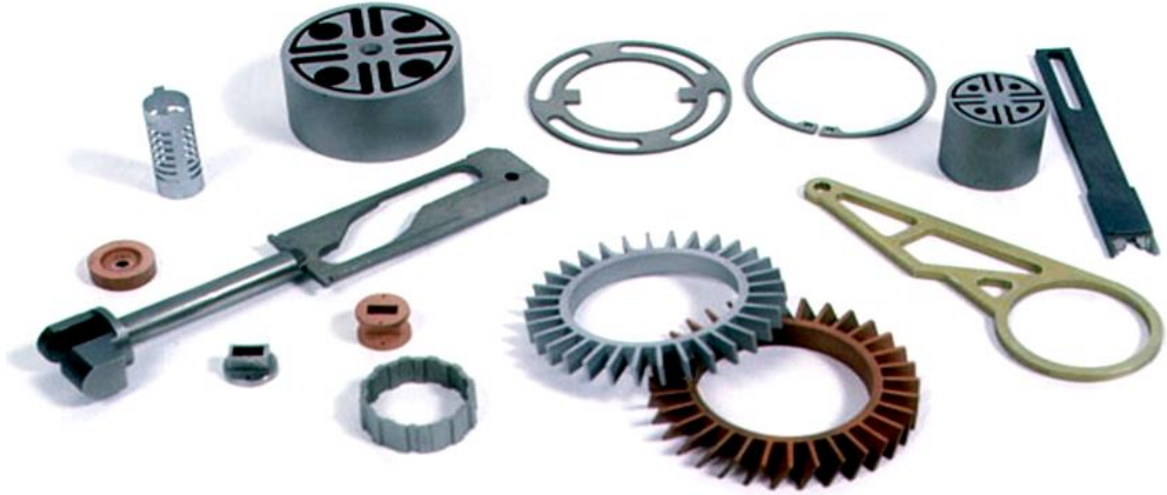

منتجات معقدة الشكل تم تشكيلها بالحفر بالشرارة

## النظرية التكنولوجية للحفر بالشرارة الكهربى EDM

فى بداية التشغيل يسلط جهد كهربى عالى عبر الثغرة (المسافة الضيقة) بين الإلكترود والمشغولة وهذا الجهد يولد بالحث مجال كهربى فى المادة السائله العازلة الموجودة بالثغرة والذى يعمل على تأينها فتنتشر فى محيط الثغرة عوالق من جزيئات جيدة التوصيل والتي تتجمع وتتركز عند النقط الأقوى فى المجال الكهربى بالثغرة. عندما يصل الجهد بين الشغلة والإلكترود إلى الإرتفاع الكافى يتحطم العزل الكهربى للسائل العازل وينتقل تفرغ شرارى من خلاله ليزيل كمية صغيرة من معدن سطح الشغله ويبلغ حجم المعدن المزال لكل تفرغ شرارى ما يعادل تقريباً ١٠<sup>-٦</sup> مم<sup>٣</sup>.

وعموماً فإن معدل إزالة الرايش "MRR" (Material Removal Rate) يحسب من العلاقة الآتية:

$$MRR = \epsilon \cdot I / T_m^{1.23} \quad (\text{cm}^3/\text{min})$$

حيث :

I: شدة التيار بالأمبير

T<sub>m</sub>: درجة حرارة انصهار معدن الشغلة °C

الإلكترود

ويصنع من الجرافيت أو النحاس الأصفر أو النحاس الأحمر أو سبائك النحاس والتنجستن.

## مميزات الحفر بالشرارة EDM

١. يتم تشغيل المعادن بالحفر بالشرارة مهما كانت درجة صلابتها.
٢. لا وجود لنتوءات او خشونة بالأسطح المشغلة.
٣. المشغولات الرفيعة والهشة والضعيفة يمكن تشغيلها بهذه الطريقة.
٤. الأشغال الداخلية المعقدة يمكن تشغيلها بسهولة.

## عيوب الحفر بالشرارة EDM

١. المواد الموصلة للكهرباء فقط هي التي يمكن تشغيلها بهذه الطريقة.
٢. معدل إزالة الرايش صغير وهي عملية بطيئة إذا ما قورنت بالطرق التقليدية.
٣. يمكن ان يحدث تآكل غير مرغوب فيه وقطع زائد للمادة.
٤. عند زيادة معدلات إزالة الرايش تصبح الأسطح خشنة سيئة التشطيب.

## السوائل العازلة المستخدمة في الحفر بالشرارة:


- تستخدم الزيوت الهيدروكربونية او الكيروسين أو الماء المنزوع الأيونات (غير المتأين) كسوائل تغمر فيها (المشغولة والألكترود) وتتخلص وظيفة السائل في الآتى:
١. عازل لمرور التيار الكهربى بين الإلكترود والشغلة.
  ٢. التبريد.
  ٣. وسط منظم ومزيل للرايش من منطقة التشغيل.

## الإعتبرات الواجب مراعاتها عند التشغيل بالحفر:

- الحفر العميق والفتحات الضيقة لا يفضل تشغيلها بهذه الطريقة.
- غير مجد إقتصاديا تشغيل المشغولات التي تتطلب أسطح شديدة النعومة.
- يفضل إجراء قطع تخشيني مبدئى للمشغولات بأى طريقة تشغيل أخرى إن أمكن ثم إجراء القطع التشطبيى بهذه الطريقة للتغلب على مشكلة إنخفاض معدل إزالة الرايش.

### ٢-٣- ماكنة القطع بالسلك Wire Electrical Discharge Machining:

الشكل التالي يوضح نظرية وفكرة عمل ماكينات القطع بالسلك.

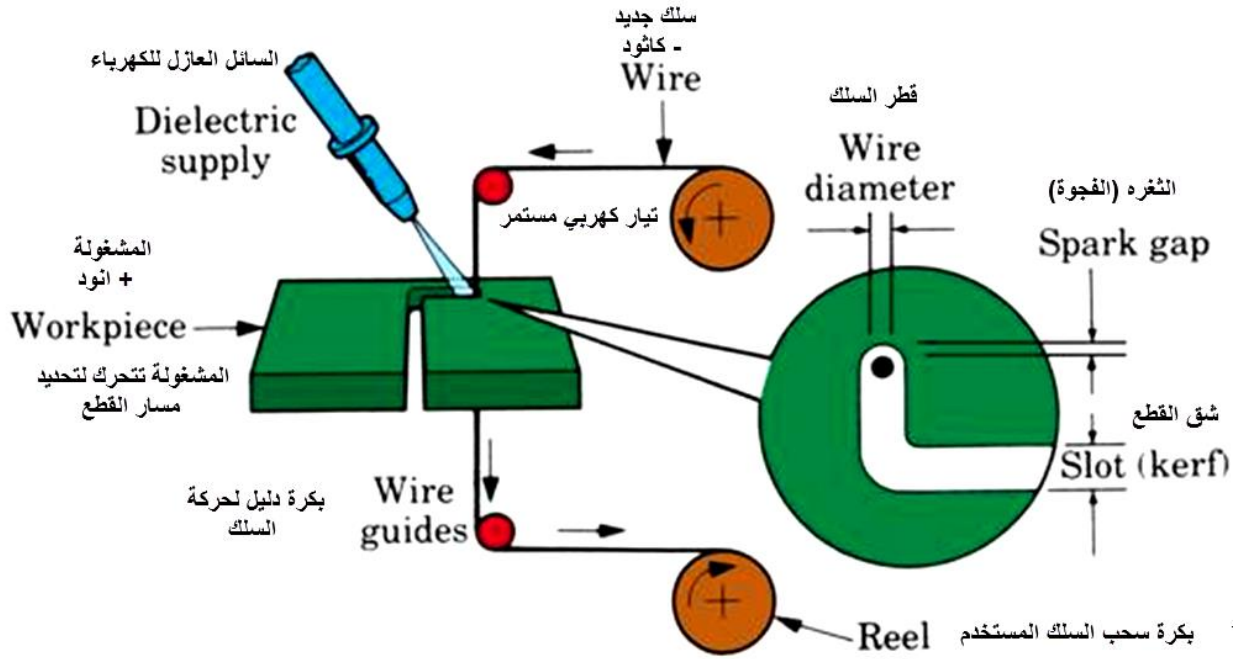

نظرية التشغيل بالقطع بالسلك

#### سلك القطع:

يصنع سلك القطع من النحاس الأصفر أو الأحمر أو التنجستن أو المولبديوم ويجب ان يكون جيد التوصيل للكهرباء وأن يتحمل إجهاد الشد المرتفع.

#### النظرية التكنولوجية للقطع بالسلك:

نفس تقنية التشغيل الكهروحرارية المستخدمة في القطع بالشرر ولكن يستخدم سلك (إلكتروود) رفيع (يبلغ قطره من ٠,٠٥ إلى ٠,٣ مم) مشدود يغذى باستمرار وبيبطة من بكرة سلك تستخدم لمرة واحدة ، ويمر عبر المشغولة التي يجب أن تكون جيدة التوصيل للكهرباء والتي تتحرك حركة أفقية في مسار محدد لأزالة الرايش منها ويقطعها.

حركة الشغلة الأفقية دائما تتم بتقنية التحكم العددي CNC للقدرة على التحكم في المسار مهما بلغت دقته وتعقيده وللتحكم أيضا في سرعة التغذية.


يمكن ان يبدأ مسار القطع من خارج الشغلة او تنقب الشغلة بثقب رفيع لمرور السلك ويبدأ المسار من داخلها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القطع نافذ.

إزالة الرايش تحدث نتيجة لسلسله من التفريغات الكهربائية (شرر كهربى) في الثغرة بين السلك والشغلة وكنتيجة لتأين السائل العازل للتيار الكهربى في هذه المنطقه فتتولد طاقة حرارية هائلة تعمل على صهر وحرق المعدن في شق القطع بينما يعمل السائل المتدفق على إزاحة نواتج القطع بعيداً.



## تطبيقات القطع بالسلك

بهذه الطريقة يمكن قطع المعادن فائقة الصلادة مثل البولى كريستالين دياموند (الماس المتبلور) Polycrystalline Diamond (PCD) ، والكيوبيك بورن نتريد (Cubic boron Nitride (CBN) حيث تعتبر درجة حرارة إنصهار معدن الشغلة هي الخاصية الأهم والأكثر تأثيرا من الصلادة في تحديد شروط القطع بالسلك ، والأشكال بالغة التعقيد والمستخدمة في صناعات الطائرات أو في إسطمبات تشكيل ألواح الصاج . والشكل الأتى يوضح ماكينات القطع بالسلك أثناء عملها .

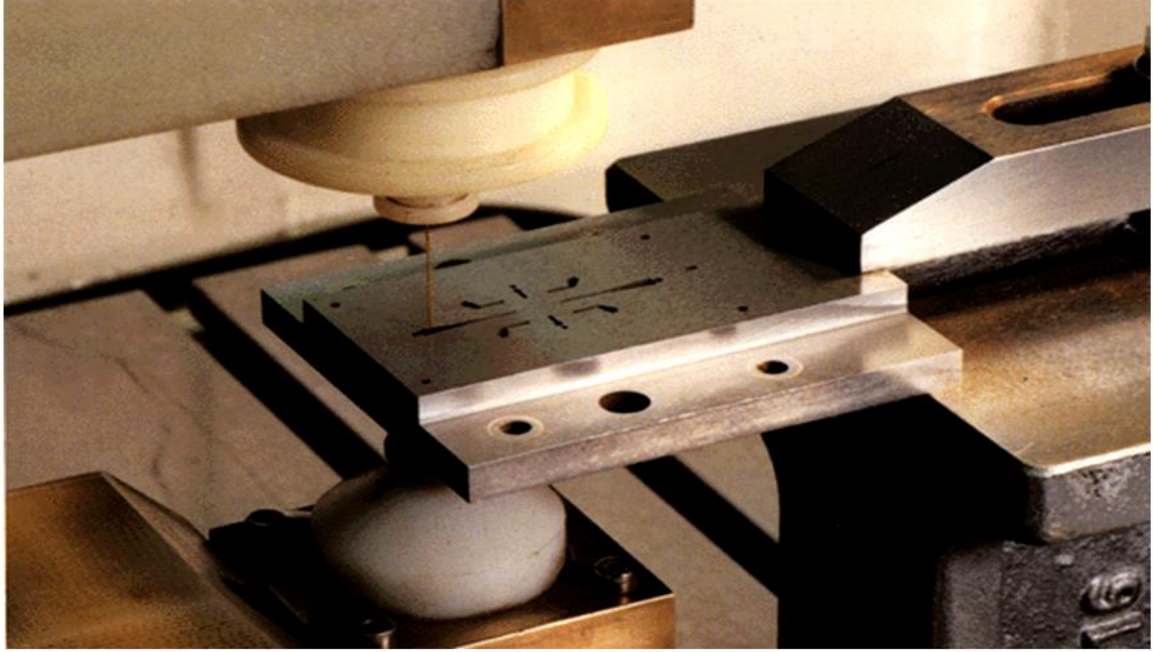

ماكينة القطع بالسلك

العوامل المؤثرة في جودة السطح المقطوع:

- شدة التيار المار بالسلك.
- نوع معدن السلك.

الشكل الأتى يوضح بعض المشغولات التى أنتجت بالقطع بالسلك.



# الباب الرابع: الدلائل والمثبتات

١-٤ مقدمة وتعريفات

٢-٤ استخداماتها

## الدلائل (المرشديات) والمثبتات Jigs and Fixtures

### ٤-١ مقدمه وتعريفات:


يتم إنتاج المشغولات المختلفة إما إنتاجا فرديا أو إنتاجا متقطعا أو إنتاجا غزيرا - ويستلزم الأمر عند الإنتاج إجراء خطوات ومراحل عديدة مثل الشنكرة, والتذنيب والتنشيط على الماكينة مع الضبط بالنسبة لوضع أداة القطع أو ضبط التمرکز, والقياس والربط والفك وتغيير أدوات القطع وخطوات أخرى كثيرة ويمكن أن يصل الوقت اللازم لهذه العمليات إلى حوالي ٨٠% من زمن القطعة وهذا بالطبع هو الدافع إلى استحداث وتطوير أدوات لتنشيط وضبط القطعة وأداة القطع, هذه الأدوات تسمى الدلائل والمرشديات. وتتواجد الدلائل والمرشديات في جميع أعمال التشغيل على اختلاف أنواعها وأحجامها.

### المرشد:

هو أداة خاصة تستخدم لضبط وتنشيط المشغولة في الوضع المناسب خلال عملية التشغيل وكقاعدة عامه فالمرشد مزود بوسيلة لضبط ودعم المشغولة (نقاط ارتكاز توضع عليها المشغولة) ووسيلة لتنشيط المشغولة وكذلك وسيلة لترشد العدة القاطعة قبل التشغيل أو أثناء عملية التشغيل أو الاثنين معا.

### الدليل:

أما الدليل فهو نوع من المرشديات يستخدم لتنشيط وضبط وضع المشغولة علاوة على أنه مزود بوسيلة تدلل (تدليل ايجابي) وتدعم العدة القاطعة أثناء عمليات الثقب أو توسيع الثقوب أو العمليات المشابهة أي أن الدليل يوجه العدة ويدعمها ويمنعها من الانحراف أو الانزلاق أثناء عملية التشغيل وعادتا ما تستخدم الدلائل عند عمليات الثقب حيث تزود بجلبه شديدة الصلادة تعمل على توجيه وتدعيم وضبط البنط في المكان المناسب أثناء عملية الثقب.

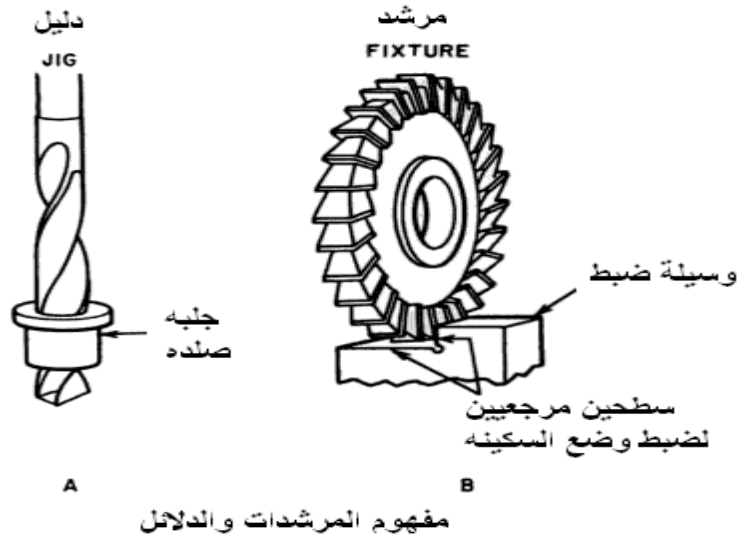

### الغرض من المرشديات والدلائل

الغرض العام من المرشديات هو الضبط السريع والدقيق للمشغولة والدعم الصحيح والتنشيط الآمن لها وتعنى كلمة الضبط أنه ترتيب وضع المشغولة بالنسبة لأداة القطع بدقة تامة, وترتيب وضع أداة القطع في وضع التشغيل بالنسبة للمشغولة بدقة تامة حتى يمكن الوصول إلى الدقة المطلوبة لجميع القطع المشغلة وبالتالي فان كل الأجزاء المشغلة في نفس المرشد سوف تكون متشابهة وداخل حدود التفاوت المطلوبة أي تكتسب الدقة والتبادلية (التبادلية هي إمكانية استبدال جزء بجزء آخر نتيجة لتشابه الأجزاء مثل قطع الغيار).

## مميزات استخدام المرشحات المثبتات

- تعمل المرشحات والدلائل على تقليل الوقت اللازم للإنتاج وذلك من أوجه متعددة حيث يقل الوقت اللازم لتجهيز وتثبيت المشغولة كما يقل وقت ضبط وضع العدة القاطعة لتحقيق المقاسات المطلوبة كذلك يقل وقت التشغيل نتيجة للتدعيم أي السند والتثبيت الجيد للمشغولة والذي يمكننا من القطع بتغذيات عالية (قطع ثقيل)
- كما تعمل على تبسيط عمليات التشغيل المعقدة لذلك يمكن استخدام عمال متوسطي المهارة (ارخص في الأجر) لتأدية أعمال كانت تحتاج لعمال ذوى خبرات عالية.
- كما تعمل المرشحات والدلائل على زيادة إمكانيات الماكينات العامة التقليدية لتمكنها من تأدية عمليات تشغيل خاصة وهو ارخص من استخدام الماكينات الخاصة كذلك تزيد من سعتها وبعبارة أخرى فهي تحول الماكينات العامة التقليدية إلى ماكينات إنتاج غزير.
- المرشحات والدلائل تمكننا من إنتاج مشغولات متشابهة ومتطابقة في الشكل والدقة والأبعاد أي منتجات تبادليه (مثل قطع الغيار) لذلك فإن المرشحات والدلائل تسهم في تقليل تكاليف الصيانة كما تقلل من تكاليف التجميع عن طريق تقليل الوقت والمجهود الضائع في البحث عن القطع التي تتوافق مع بعضها البعض.
- وبخلاف هذه المزايا المذكورة يمكن للمرشحات أن تيسر تسلسل عمليات التشغيل المختلفة لنفس المشغولة على نفس المرشد عند تشغيلها من ماكينة إلى أخرى وهذا يؤدي إلى رفع دقة ضبط وضع المشغولة بالنسبة لأداة القطع
- وإجمالاً نستطيع أن نقول إن المرشحات والدلائل تقلل التكاليف وتحسن كفاءة الماكينات التقليدية وترفع كفاءة وجودة المشغولات المنتجة .
- ولا يحقق المرشد الغرض من الاستخدام إلا عندما يكون المدخر من الطاقة والزمن والمصاريف للمشغولات المشغلة باستخدامه أكبر من تكاليف إنتاج المرشد نفسه وهو ما يعرف بالإنتاج الاقتصادي ويتوقف اقتصاديات الإنتاج على عدد القطع الممكن للمرشد تشغيلها على الماكينة ويؤدي إلى:

### تخفيض تكاليف الإنتاج ، وهذا يعني:


- أ- استغلال قدرات تشغيل الماكينات إلى أقصى حد ممكن
- ب- استغلال أدوات القطع إلى أقصى حد ممكن
- ت- تقليل أزمنة التحميل والضبط والتثبيت والفك والقياس
- ث- تقليل قوى القطع بدراسة زوايا القطع
- ج- إعفاء العامل من الأعمال العضلية الثقيلة
- ح- تقليل استهلاك أدوات القطع
- خ- تلقائية الماكينات لتقليل الحاجة لاستخدام العمال المهرة

### تبسيط الإنتاج والدقة العالية والتبادلية وهذا يعني:

- أ- إلغاء عملية الشنكرة
- ب- تثبيت وفك المشغولات بسرعة وبدقة عالية وأمان
- ت- رفع كفاءة المشغولات دون الحاجة لاستخدام عامل ماهر
- ث- تقليل العمل العضلي
- ج- تقليل أخطار الحوادث
- ح- تلقائية الإنتاج (الأوتومية)

#### ٤-٢: الدلائل: (تجهيزات تثبيت الثقب)


تستخدم الدلائل عادة أثناء عمليات الثقب وهي تقوم أساسا بدورين هامين فهي تقوم أولا بتثبيت المشغولة في الوضع الصحيح بالنسبة لأداة القطع وثانيا فهي تقوم بتوجيه أداة القطع أثناء عملية الثقب ، وثانيا :تستخدم لتقليل زمن القطع عن طريق إلغاء عمليات التجهيز (مثل الشنكرة وتحديد المركز) ، ويحدد نوع تجهيزة التثبيت من الرسم التنفيذي للمشغولة ، كما تحدد أماكن الثقوب ودرجة الدقة المطلوبة.

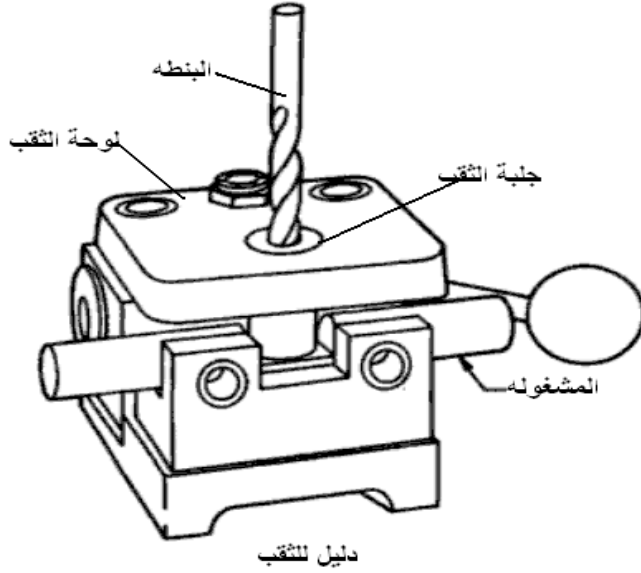

ومن هذه التجهيزات شابلونات الثقب (ضبعات الثقب) وصناديق وقوائم الثقب. ويتم تثبيت المشغولات على هذه التجهيزات باستخدام اليد الحرة أو المشابك كما يمكن استخدام المسامير المقلوطة أو الأقراص اللامركزية (الاكسنترية) كما يمكن استخدام القوى الميكانيكية أو الهيدروليكية أو البنيوماتيكية (باستخدام الهواء المضغوط) للتحكم في حركة أجزاء التثبيت وفي الربط وفيما يلي الأنواع الرئيسية لتجهيزات التثبيت للثقب:


#### ١- لوحات الثقب والكلايات

الشكل التالي يبين لوحة ثقب توضع مباشرة بدون وسيط على المشغولة المطلوب ثقبها ولتحديد الوضع وضبطه تستخدم البنوز والزوايا أو الخوابير المسلوقة..... الخ.

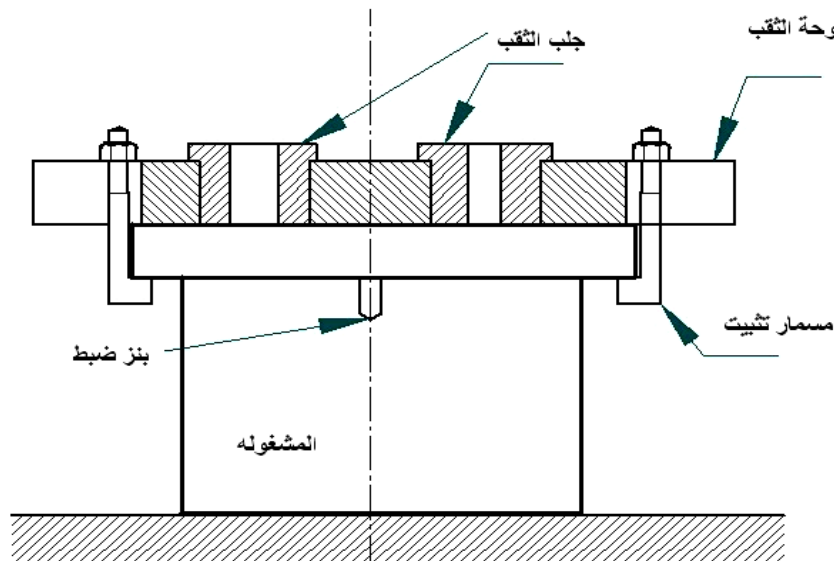


كما يبين الشكل التالي لوحة ثقب تثبت على المشغولة باستخدام مسامير مقلوطة ذات راس حرف T تدخل في مجارى صينية المثقاب أما في حالة المشغولات الصغيرة فغالبا ما تمسك القطعة باليد بدون الحاجة لاستخدام

أدوات للتثبيت وتكون شابلونات الثقب (لوحة الثقب) سهلة الإنتاج والاستخدام كما أن هذه الشابلونات تستخدم عندما لا يكون ضروريا الوصول إلى درجات عالية من الدقة.

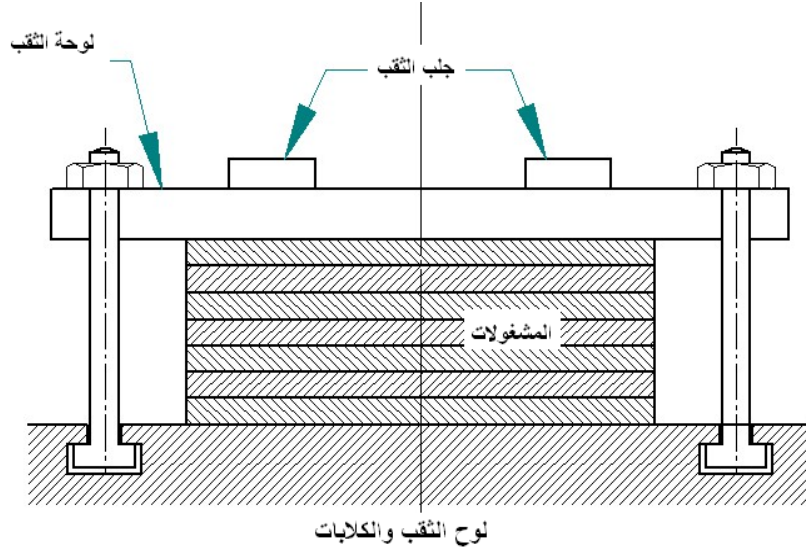


كما يمكن أن تكون لوحات الثقب ذات مفصلة جانبية بحيث يثبت بالجزء الأسفل منها زوايا أو بنوز لضبط وضع المشغولة وأهم عيوبها هو أن ضبط المشغولة يكون على مستوى واحد فقط وهنا يخشى من عدم تعامد الثقوب تماما وتجهز لوحات الثقب بكلايات على شكل كامه وهذه الأنوع موحدة ومنظمة في النظم القياسية الدولية

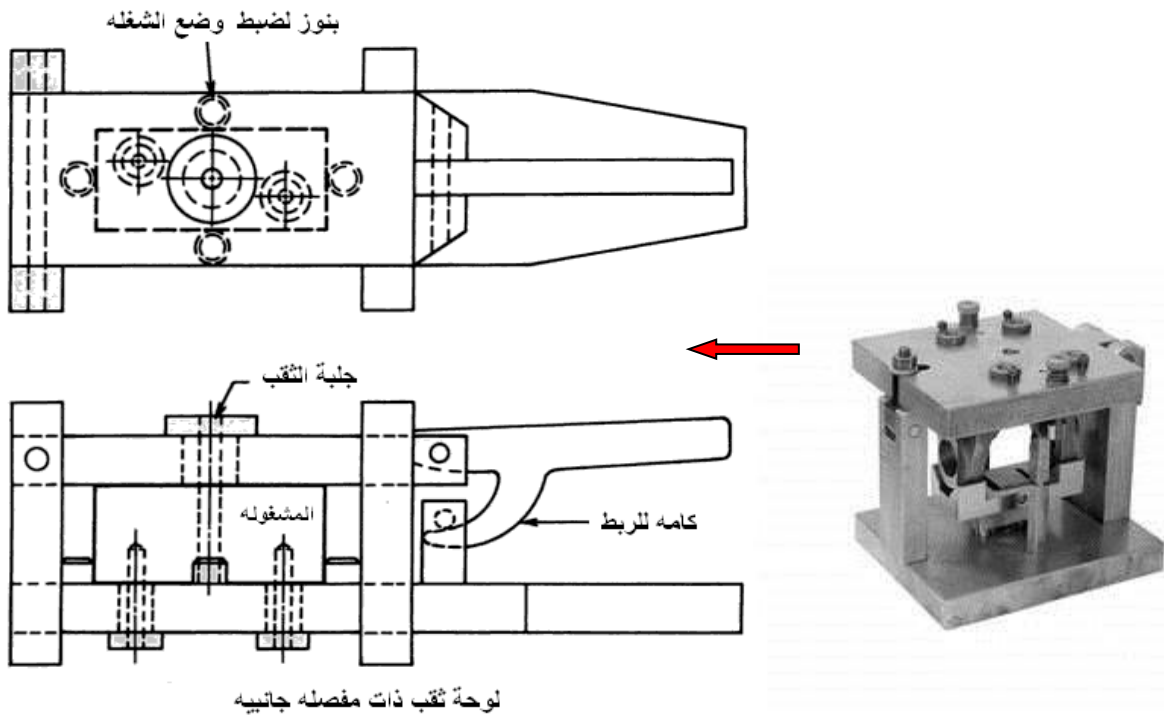


## ٢- قوائم الثقب:

تصنع قوائم الثقب بتجميع أجزائها بالمسامير المقلوطة أو بالتيل كما يمكن أن تصنع باللحام أو السباكة وتكون قوائم الثقب رخيصة التكاليف نسبيا وبسيطة التصميم ويراعى بقدر المستطاع عدم تصميم عناصر الرباط في لوحة الثقب وإنما تصمم على جوانب القائم أو على قوائم خاصة بها

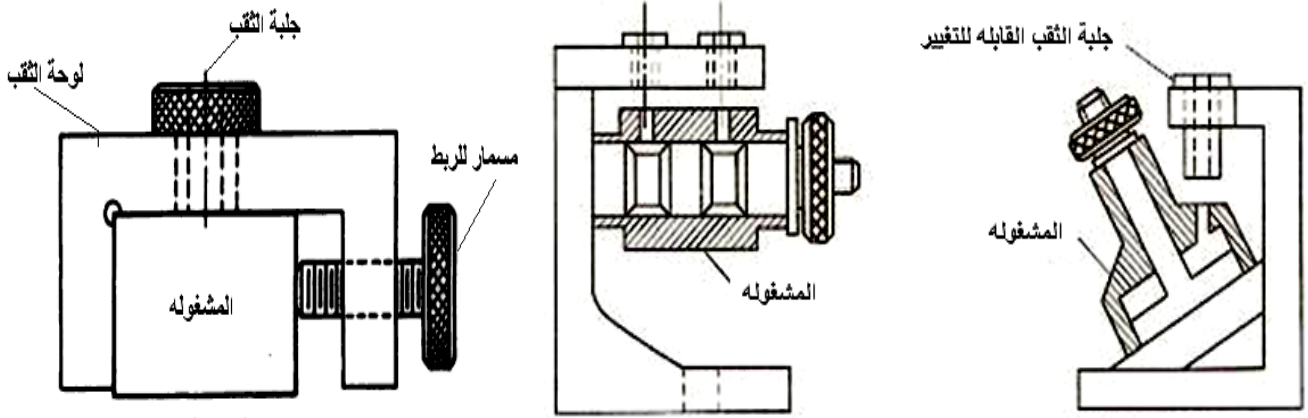


## ٣- صناديق الثقب:

تتميز صناديق الثقب بإمكانية التشغيل على المثقاب من أكثر من جانب من جوانب المشغولة ويمكن أن تكون لوحة الثقب على هيئة غطاء مفصلي لل صندوق, وتضبط وتثبت اللوحة باستخدام رافعة خطافية أو بالمسامير المقلوطة وترتب الأرجل التي يقف عليها الصندوق بالتبادل مع أماكن الثقوب وتستخدم هذه الصناديق للأشغال المعقدة والمطلوب ثقبها من أكثر من جانب وبدقة عالية

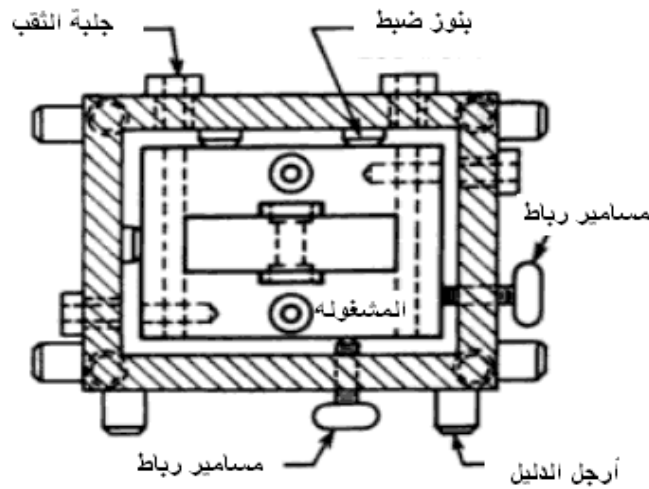

## دلائل ثقب الأجسام الأسطوانية

وهي تستخدم الكتل حرف الـ V لضبط وضع المشغولات الأسطوانية كما هو موضح بالرسم

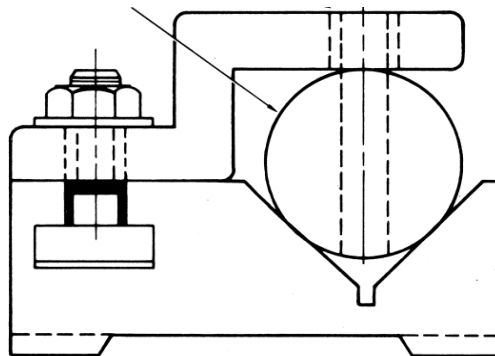



## جلبة الثقب (جلبة الدليل)

هي عناصر من التجهيزات تقوم بضبط وضع أداة القطع بالنسبة للمشغولة قبل وأثناء التشغيل وهذا يعطى ثباتا (جساءة) اكبر لأداة القطع أثناء عملية التشغيل خشية انحراف أداة القطع عن موضعها تصنع الجلبة من

- الصلب المقسى
- الصلب المقاوم للصدأ
- الكريبيات
- البرونز (سبيكة من النحاس تقاوم التآكل بالاحتكاك)



توجد أنواع متعددة من جلب الثقب هي:

١. الجلب الثابتة
٢. الجلب الخاصة
٣. الجلب الممكن تغييرها


يمكن أن تستخدم جلب الثقب كدليل لثقب عدد كبير من الثقوب يصل إلى ١٥٠٠٠ ثقب وتقدم جلب الثقب مشطبة جاهزة لعامل التجميع ويقوم هو بتنشيتها في لوحات الثقب.

### ١- جلب الثقب الثابتة:

تركب جلب الثقب الثابتة بالتداخل في لوحات الثقب ولا يمكن تغييرها إذ إنها تتلف عند فكها من اللوحة ويبين الجدول التالي الأنواع المختلفة لجلب الثقب الثابتة:

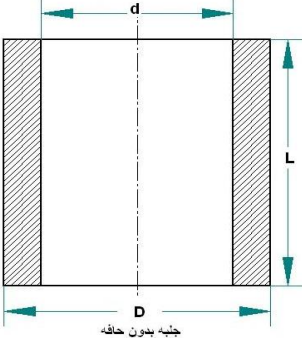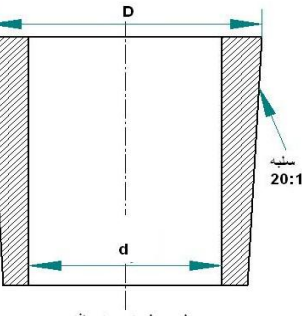اسم الجلبة	الرسم	ملاحظات	المعدن	اشتراطات	نوع التركيبية
جلبة ثقب بدون حافة din ١٧٩		تستخدم بصفة غالبية في الحالات العادية وهي ذات طول كاف كدليل للبنطة	للأقطار اكبر من ٣٠ مم من صلب عالي الكربون (C٤٥)	السطح الداخلي والخارجي مقسيان ومجلاخان	القطر الخارجي n ٦ الثقب F٧ ثقب اللوحة H٧
جلبة ثقب مسلوبة بدون حافة din ١٨٠		تستخدم في حالات نادرة نظرا لزيادة تكاليف انتاج الجلبة والثقب الخاص بها	للأقطار اكبر من ٣٠ مم من صلب عالي الكربون (C٤٥)	السطح الداخلي والخارجي مقسيان ومجلاخان	القطر الخارجي n ٦ الثقب F٧ ثقب اللوحة H٧

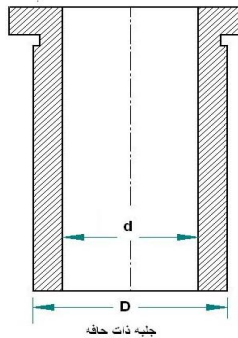

			تستخدم فقط عندما يكون طول الجلبة في حالة الـ 179 din غير كافي كدليل للضبط أو عندما يكون جسم التجهيزة مصنوع معدن خفيف		جلبة ثقب ذات حافة 172 din
--	--	--	--	--	---------------------------

ويكون طول الجلبة من 15 إلى 30 مم ويكون تفاوت القطر الخارجي للجلبة n6 و ثقب لوحة الثقب H7 ويكون الثقب الداخلي للجلبة F7 ويمكن ان يكون F9

### ضبط الخلوص بين الجلبة والمشغولة

يجب أن تحفظ مسافة بين القورة السفلية للجلبة وبين سطح المشغولة وترتبط هذه المسافة بنوع المعدن المشغل والجدول التالي يعطى قيمة تقريبية لهذه المسافة

1 × قطر الثقب	3, 0 × قطر الثقب
الزهر البرونز	صلب سبائك صلب

وعموما تضبط المسافة بين الجلبة والمشغولة بثلاث حالات هي:

#### 1- لا خلوص بين الجلبة والمشغولة

يستخدم في حالة الثقب عالي الدقة فقط والوقت اللازم للثقب في هذه الحالة كبير


#### 2- الخلوص العادي

تقدر المسافة بين سطح المشغولة ونهاية الجلبة حسب المواصفات الأمريكية بنصف قطر البنطه إذا كان الرايش مفتت أو تساوى من 1 إلى 1,5 قطر البنطه في حالة الرايش الشريطي


#### 3- الخلوص الزائد

إذا زاد الخلوص عن الخلوص العادي أثر ذلك على دقة الثقب وقلل من فائدة الجلبة في تدليل وضبط البنطه مما يسمح للبنطه بالاهتزاز والانحراف عن مكان الثقب

لا يوجد خلوص بين الجلبة والمشغولة

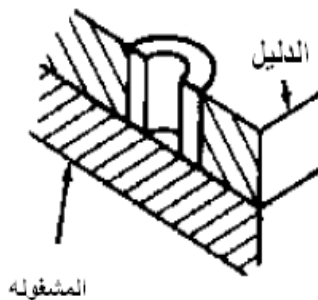

الخلوص العادي

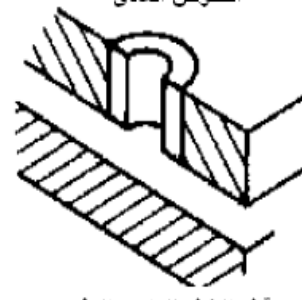


0,5 قطر البنطه للرايش المفتت

من 1 إلى 1,5 قطر البنطه للرايش الشريطي

البنطه


الخلوص الزائد

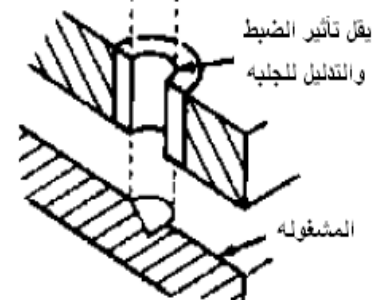


ويلاحظ عند شحط الجلبة في لوحة الثقب أن القطر الداخلي يتغير نتيجة للضغط كما أنه لا يكون كامل الاستدارة لذلك يجب إعادة تشطيبه بالتجليخ بعد تركيب الجلبة. وفي الحياة العملية تترك زيادة في المعدن لعملية التشطيب وهذه الزيادة تكون بين ٠,٠١ إلى ٠,٠٦ مم ويمكن اخذ القيم الصحيحة من الجدول التالي:

الزيادة في المعدن (مم)	قطر الثقب (مم)
٠,٠١ إلى ٠,٠٢	١,٠٠ إلى ٣,٠٠
٠,٠١٥ إلى ٠,٠٢٥	٣,٠١ إلى ١٠,٠٠
٠,٠٢ إلى ٠,٠٤	١٠,٠١ إلى ١٨,٠٠
٠,٠٣ إلى ٠,٠٥	١٨,٠١ إلى ٣٠,٠٠
٠,٠٤ إلى ٠,٠٦	٣٠,٠١ إلى ٦٢,٠٠


### بعض الاعتبارات الفنية عند تصميم الجلب

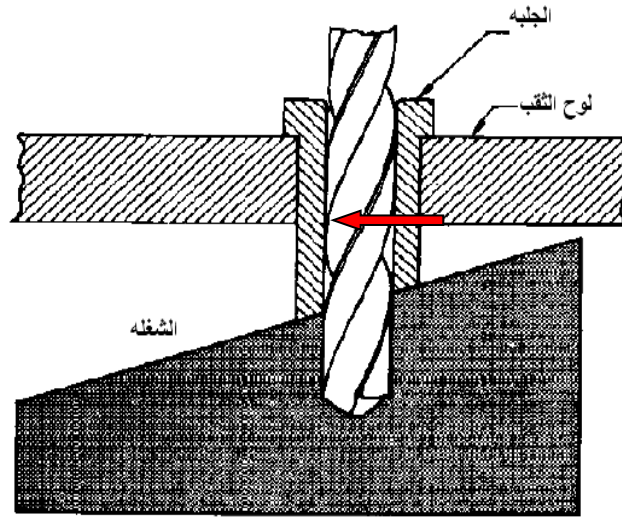


جلبه مشطوفه بنفس ميل سطح الشغله لمنع انزلاق البنطه وانحرافها عند الثقب

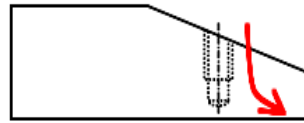


a) سطح مائل يتسبب في ميل القلاووظ حتم، وأن كان الثقب عدل

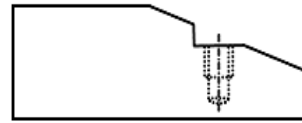


b) يفضل أستعدادل جزء من السطح المائل قبل الثقب والقلاووظه

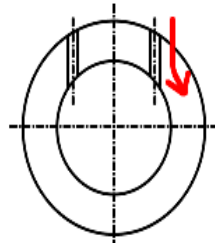

c) من المؤكد أن الثقب سوف يميل أو ستنكسر البنطه

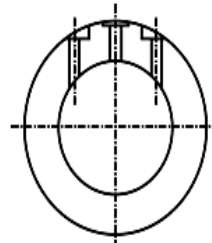


d) استعدادل السطح قبل الثقب لمنع ميل الثقب الناتج

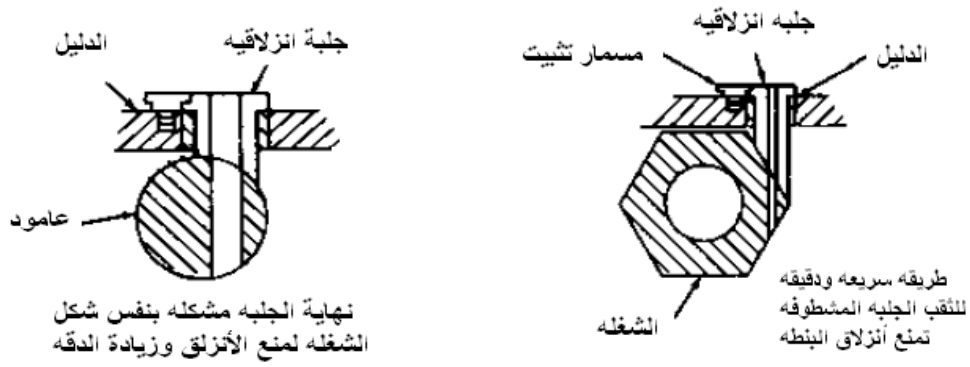

### علاقات التفاوت

يوجد خلوص بين الثقب الداخلي وبين المثقاب. وعلى سبيل المثال للثقب ذو قطر ٢٠ مم يكون هذه الخلوص من ٢٠ إلى ٩٣ ميكرون وهذا الخلوص يعادل التمدد الممكن أن يحدث لارتفاع درجة الحرارة أثناء التشغيل أو الانحراف الناتج من اهتزاز البنطه والرسم يوضح العلاقة بين تفاوت الدليل وتفاوت الثقب وفيه يظهر أن تفاوت الدليل يبلغ نصف تفاوت الثقب تقريبا

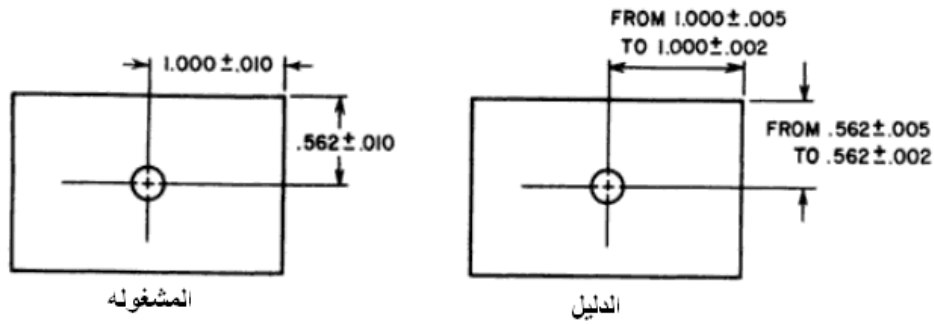


علاقات التفاوت


### ٣-٤: المثبتات Fixtures

المثبت هو وسيلة آمنة وسريعة لتثبيت المشغولات على فرش الماكينة تحقق الشروط الآتية:

١. تحديد وضع المشغولة بدقة بالنسبة للعدة القاطعة
  ٢. دعم المشغولة أثناء عملية التشغيل بمعنى وجود نقط ارتكاز في أماكن محدده تقابل قوى القطع المتوقع تأثيرها على المشغولة أثناء القطع لمنعها من التحرك أو الاهتزاز
  ٣. تثبيت ومسك المشغولة ومنعها من الانفلات أثناء القطع
  ٤. بالإضافة إلى الوظائف السابقة فأن المرشد يقوم بضبط موضع العدة القاطعة في المكان الصحيح لعملية التشغيل لتنتج المشغولة بالمقاسات المطلوبة بسرعة وسهولة
- تستخدم المثبتات على نطاق واسع في مختلف عمليات التشغيل باعتبار أنها وسيلة سهلة وأكيدة لتحقيق الدقة المطلوبة حيث تستخدم على كثير من ماكينات التشغيل مثل مرشحات الخرط ومرشحات التفريز ومثبتات التجليخ وتعتبر مثبتات التفريز هي الأكثر استخداما باعتبارها أكثر تعقيدا والرسم التالي يوضح مرشد تفريز وفيه سكينه وجهيه تضبط بواسطة كتلة الضبط حيث توضع شريحة من الفلير (شرائح قياسية من الصلب المقسى معلومة السمك) يمثل سمكها مقدار الجزء المتروك للتشطيب, وتعتبر كتلة الضبط جزء أساسي من المرشد بحيث إذا ضبط وضع السكينه بواسطة كتلة الضبط في المستويين الرأسى والأفقي فأنها تقوم بالقطع مباشرة لتنتج المشغولة بالمقاسات والأبعاد المطلوبة

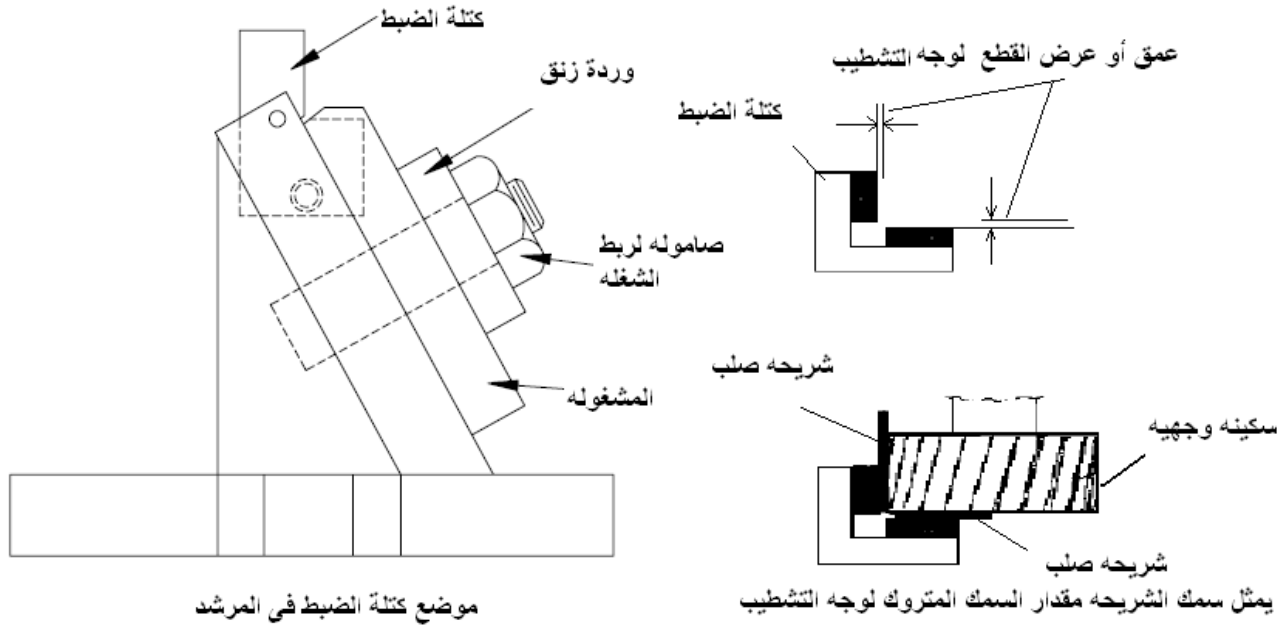

كما يوضح الشكل التالي مثبت خراطه يستخدم لخرط وجه الكوع المبين بالشكل ونلاحظ انه يحقق التثبيت الآمن للكوع كما يحتوى على دعائم ومساند لسند الكوع ومنعه من الاهتزاز أو التحرك أثناء الخرط كما يحقق المرشد توجيه قلم الخراطة ليقطع وجه الكوع بالتعامد مع الوجه الآخر أي أن المثبت حقق الغرض منه وهو التثبيت والدعم والتوجيه.

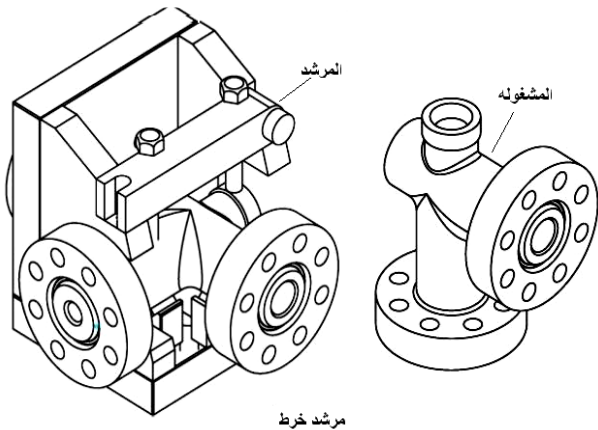


## أنواع المثبتات

١. المثبتات المسطحة
٢. مثبتات الأسطح المائلة
٣. المثبتات ذات الفكوك
٤. مثبتات التقسيم
٥. المثبتات متعددة المشغولات أو متعددة المحطات

### ١- المثبتات المسطحة


هي عبارة عن لوح من الصلب مزود بمشابك (كلمبات) لمسك المشغولة ووسيلة لضبط موضع المشغولة (يمكن أن يكون بنز كما في المثال التالي) ونلاحظ أن مستوى سطح اللوح وهو سطح التثبيت موازى لسطح طاولة الماكينة

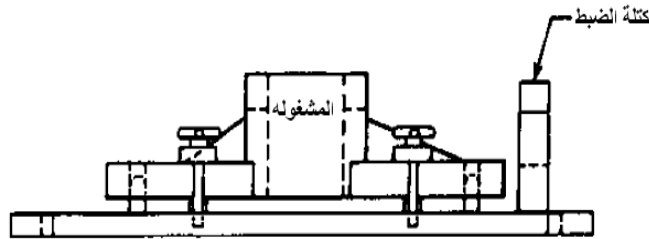

مثبت مسطح

### ٢- مثبتات الأسطح المائلة


وهو يماثل المثبتات المسطحة إلا أن سطح التثبيت مائل على سطح طاولة الماكينة.

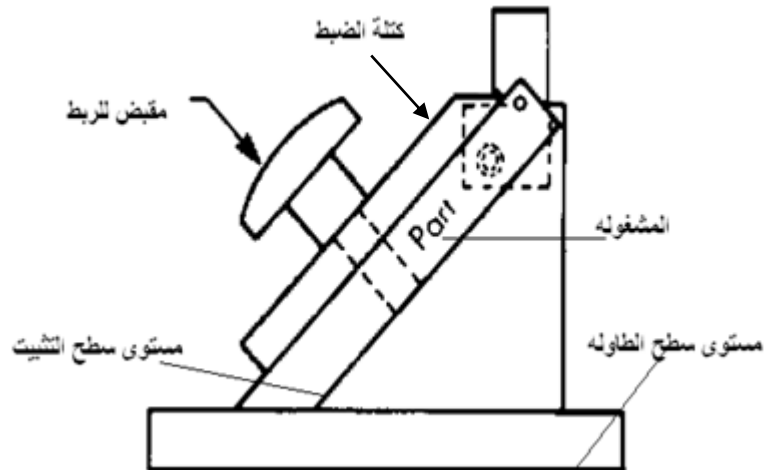

مثبتات الأسطح المائلة


### ٣- المثبتات ذات الفكوك

وهي تشبه المنجلة إلا أن الفكوك تأخذ أشكالاً تلائم شكل المشغولة

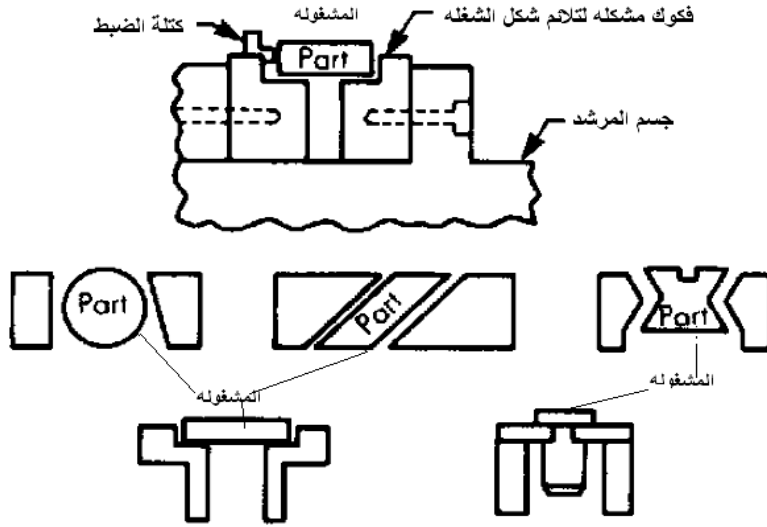


### ٤- مثبتات التقسيم

وفيهما يزود المثبت بوسيلة تجعل المشغولة تدور حول محورها بزوايا محددة

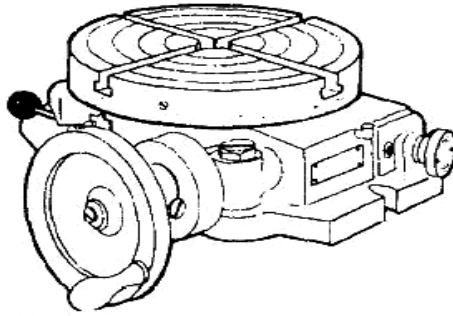

### ٥- المثبت متعدد المشغولات أو متعدد المحطات

يصمم المثبت متعدد المشغولات بوسيلة تمكنه من ضبط وتثبيت مجموعه متماثلة من القطع بحيث يجرى تشغيله دفعة واحده ويستخدم هذا النوع للإنتاج الغزير ويتميز بنشابه المنتجات المنتجة عليه

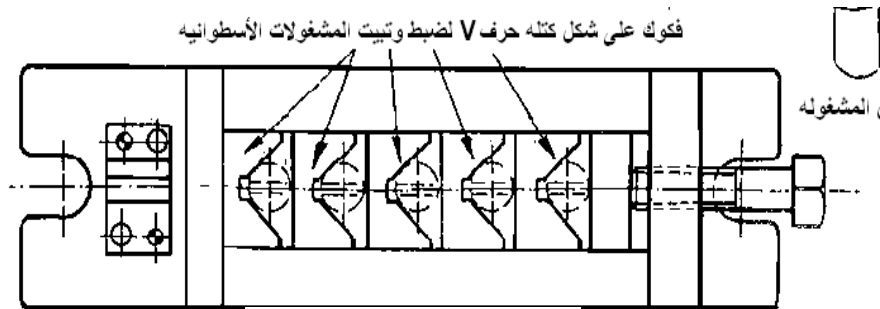


مثبت متعدد الأغراض

كما يصمم المرشد متعدد المحطات بحيث يحتوى على أكثر من محطة تركيب فيها القطع التي يتم تشغيلها تباعاً كلاً على حده بحيث يستغل الوقت أثناء تشغيل احد القطع في اختبار وقياس قطعه أخرى أو استبدال المشغولة التي تم تشغيلها بأخرى جديدة أو قد يستخدم هذا النوع من المثبتات لتوفير وقت ضبط الماكينة حيث يتم وضع القطع وتثبيتها مره واحده في كل المحطات ثم تضبط الماكينة وتجهز ثم تشغل القطع تباعاً بنفس الضبط للماكينة بهدف الاقتصاد في الوقت .


(ملحق إسترشادي فقط يتم شرحها وترجمتها بمعرفة المدرس)

الأشكال التالية توضح تصميمات لبعض الأنواع الهامة والشائعة للمرشحات والمثبتات بالمصطلحات الفنية ويجب حفظها كما هي حيث أنها تكون مكتوبة كذلك في الكتالوجات الفنية.


**١-Gigs:**

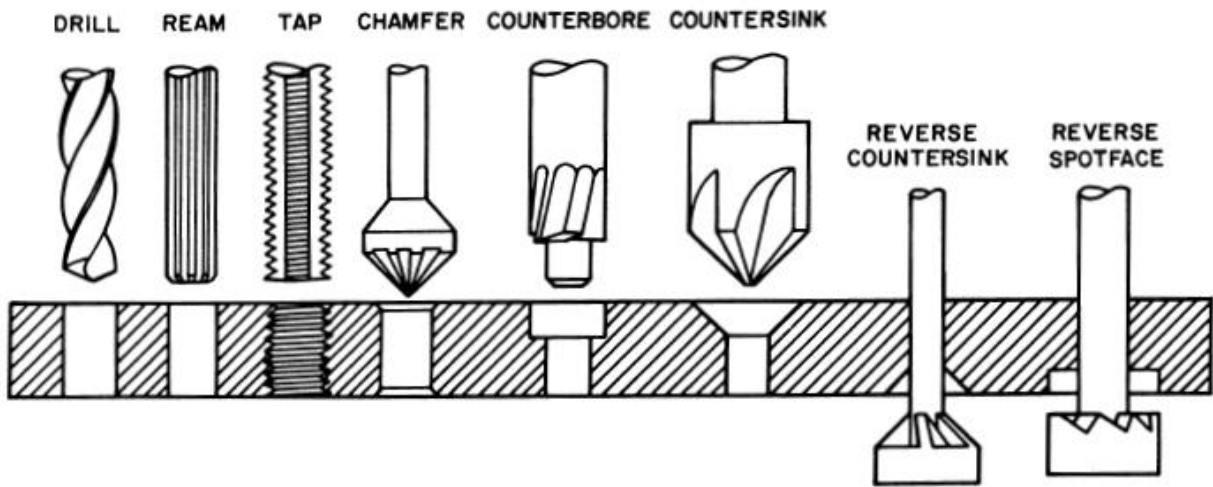


**Figure 2-3** Operations common to a drill jig.

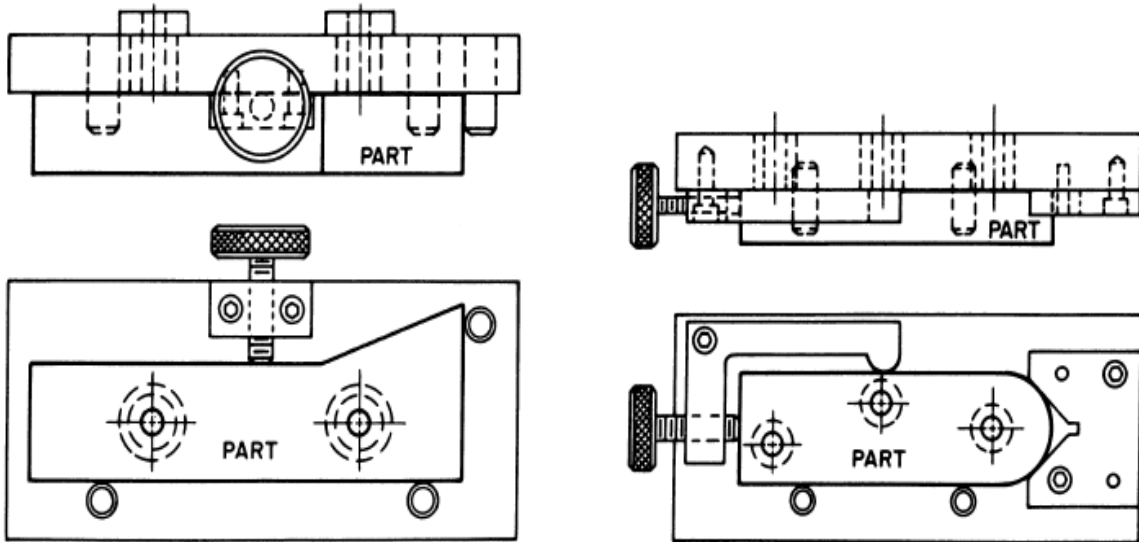

**Figure 2-5** Plate jig.

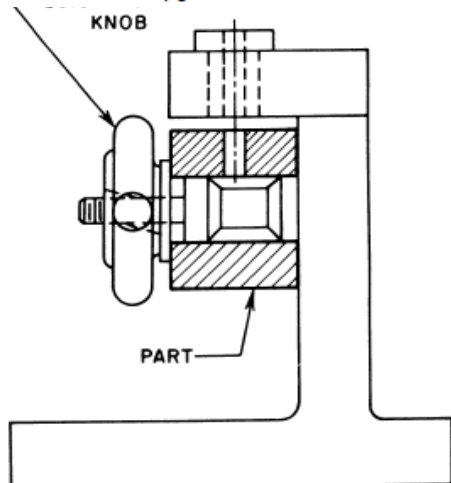

**Figure 2-8** Angle-plate jig.

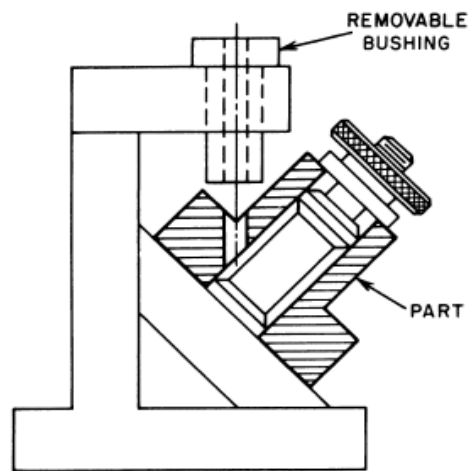

**Figure 2-9** Modified angle-plate jig.

## Y-Fixtur

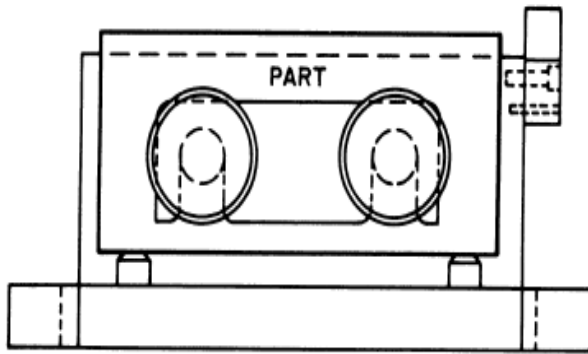


Figure 2-18 Angle-plate fixture.

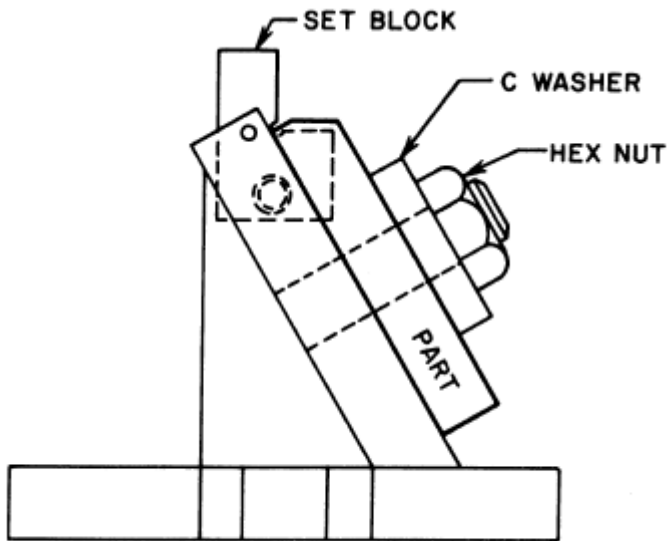
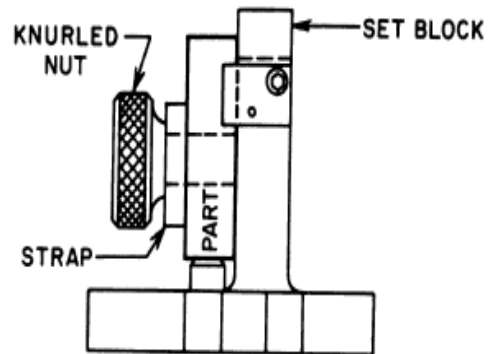


Figure 2-19 Modified angle-plate fixture.

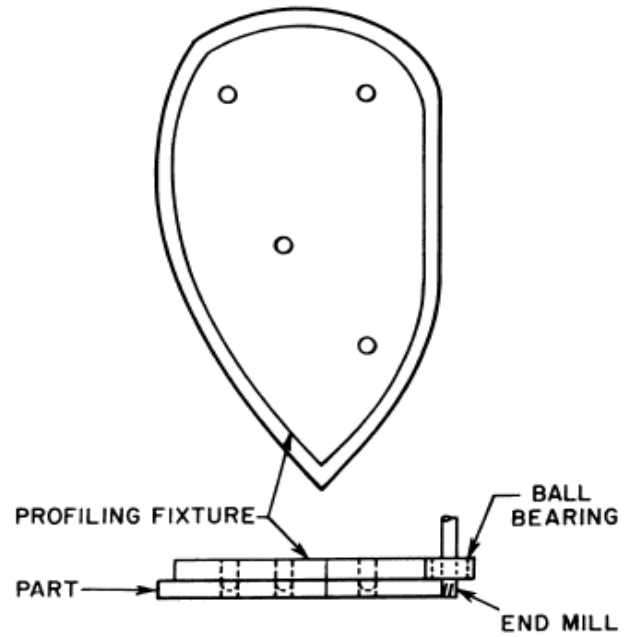


Figure 2-24 Profiling fixture.


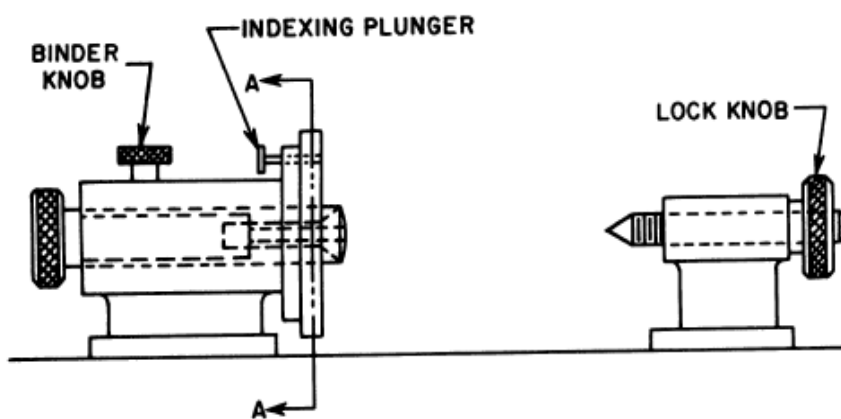


Figure 2-21 Indexing fixture.



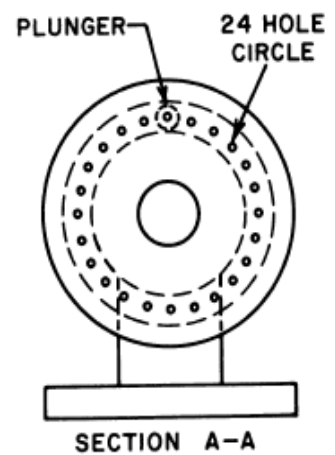

## قائمة المراجع والدوريات (Referances List)

- ١- تكنولوجيا تشغيل المعادن هكلر أند كوخ.
- ٢- خراطة المعادن أ.د / أحمد ذكى حلمى.
- ٣- تكنولوجيا الورش أ.د / أحمد سالم الصباغ.
- ٤- الحزم التدريبية لخراطة المعادن مشروع المعايير المهنية المصرية
- ٥- أساسيات التشغيل الميكانيكى بالتعليم الفنى والتدريب المهنى المصرى
- ٦- الموسوعة العربية.
- ٧- شبكة المعلومات الدولية (الوب سايت

A. O.P. KHANNA & M.LAL "A Text Book of PRODUCTION TECHNOLOGY", DHANPAT RAI PUBLICATIONS.

B. R. K. Jain "Production Technology", Khanna Publishers.

C. Hassan Abdel-Gawad El-Hofy "Fundamentals of Machining Processes", CRC Press.

D. V. Arshinov & G. Alekseev "Metal Cutting Theory and Cutting Tool Design" MIR Publishers Moscow

E. B.S. Raghuwanshi "A course in Workshop Technology, Machine tools" DHANPAT RAI & Co.

تم بحمد الله وتوفيقه ، ونسأله تعالى أن يجعله علمً يَنْتَفَعُ به