

مهنة لحام المعادن

الوحدة الأولى



عمليات اللحام بالغاز والكهرباء (٢) والقطع باللهب والبلازما Gas, Arc and Plasma Welding and cutting

الصف الثاني

العام التدريبي (٢٠٢٠ / ٢٠١٩)

تم الإعداد والتطوير بواسطة شركة يات لحلول التعليم
تليفون: (+202) 27498297 - محمول: (+2) 01001726642
Website: www.YATLearning.com - E-Mail: info@yat.com.eg

الفهرس

٥	الاحتياطات الواجب إتباعها في ورشة اللحام باللهب الأوكسي اسيتلين
٩	إجراءات السلامة والتحذيرات
١٠	إجراءات يجب تنفيذها قبل عملية اللحام مباشرة
١٢	أدوات السلامة الواجب توافرها داخل الورشة
١٥	المعارف النظرية للوحدة
١٦	مقدمة
١٦	اللحام بالغاز والقوس الكهربائي
١٩	مكونات نظام القطع بالأوكسي اسيتلين Oxy – Acetylene Cutting
٢٦	نظرية القطع باللهب الأوكسي أسيتلين
٢٩	الأخطاء الشائعة للقطع بالأوكسي أسيتلين
٣٠	قطع المواسير باستخدام لهب الأوكسي أسيتلين
٣٣	طرق القطع
٣٥	العدد والملحقات في عملية القطع بالاكوكسي اسيتلين Oxy – Acetylene Cutting
٣٧	الإرشادات الفنية الواجب إتباعها عند القيام بأعمال القطع بالغاز الاوكسي اسيتلين
٣٨	أساسيات طرق لحام المواسير Basics of pipe welding
٤٢	أنواع وصلات لحام المواسير بالأوكسي أسيتلين
٤٣	الوصلة التراكيبة (الانطباقية)
٤٤	أوضاع اللحام للمواسير
٤٧	لحام المواسير بالقوس الكهربائي
٤٨	لحام التكسية surfacing or cladding لحام الطبقات المتعددة
٥١	اللحام القطع بقوس البلازما Plasma Arc Cutting (PAC)
٥٢	نبذة تاريخية
٥٢	عملية اللحام بقوس البلازما Plasma Arc Welding (PAC)
٥٦	عملية القطع بقوس البلازما Plasma Arc Cutting (PAC)
٥٨	ماكينات اللحام والقطع بالبلازما Plasma welding and cutting machine
٦١	مكونات ماكينات القطع واللحام بقوس البلازما
٧٠	الإرشادات الفنية الواجب إتباعها عند القيام بأعمال القطع بالبلازما
٨٥	التدريبات العملية للوحدة
٨٦	١. لحام ماسورة تقابليه بالاكوكسي اسيتلين (وضع مسطح)
٩٣	٢. لحام ماسورة فلنشيه (ماسورة مع جزء مسطح) بالاكوكسي اسيتلين

٣. قطع المواسير أو الألواح بالأكسي استلين ٩٩
٤. لحام تكسية سطحية بالقوس الكهربائي (لعمود أسطواني) ١٠٩
٥. لحام وصلة فلنشيه (ماسورة مع جزء مسطح) بالقوس الكهربائي ١١٩
٦. القطع بالبلازما ١٢٧
- قائمة المصطلحات العلمية ١٣٥
- قائمة المراجع ١٣٨

المقدمة

في وحدات الصف الأول تم شرح طرق اللحام بغاز الاوكسي اسيتلين ووحدة اللحام بالقوس الكهربى للألواح المعدنية سواء لحام تقابلي وتراكبي أو زاوية خارجية وداخلية في أوضاع تحت مستوى النظر وأمام مستوى النظر ولحام تصاعدي دون التطرق إلى لحام المواسير أو القطع بالاكسي أسيتلين، سيتم في هذه الوحدة شرح لحام ماسورة تقابليه بالاكسي اسيتلين، لحام ماسورة فلنش (ماسورة مع جزء مسطح) بالاكسي اسيتلين، ثم سيتم شرح القطع بالاكسي اسيتلين. وسيتم الانتقال إلى اللحام بالقوس الكهربى وكيفية عمل تكسيه لعمود أسطواني بهدف إعادة تشغيله وتزويد قطره الخارجي، يليه لحام وصلة فلنش بالقوس الكهربى وتنتهي الوحدة بشرح عملية القطع بالبلازما وهي من الطرق الحديثة المستخدمة في اللحام.

إن المهارات الأساسية التي يكتسبها الطالب في بداية مرحلة تعلمه المهني هي القاعدة الأساسية التي تبني عليها كل الخبرات العملية، وما يتصل بها من المعارف الفنية. وهذه القاعدة من المهارات لا بد من تعلمها لكل من سلك طريق التعليم المهني الصناعي، ولذا تم الحرص في هذه الوحدة على تعريف الطالب بالطرق المختلفة لمهارات اللحام باللهب الأكسي اسيتلين، ولقد روعي في تصميم هذه الوحدة أن يستطيع الطالب الاعتماد على ذاته في استيعاب المهارات وتقليل العبء على المدرب بإتباع الخطوات والتعليمات المبينة في التدريبات العملية.

لقد تم تصميم الوحدة بحيث، يتبع المعارف النظرية بمجموعة من الأسئلة المتنوعة والمتدرجة لتساعد المتدرب على اختبار معارفه وتثبيت معلوماته، بينما يتبع كل تدريب عملي تقييم للطالب حسب معايير التقييم الخاصة بكل مهارة بالإضافة إلى اختبار عملي يبين مدى اكتساب الطالب للمهارة لتحقيق هدف التدريب في زمن قياسي محدد بالاختبار العملي.

أخيرا في نهاية هذه الوحدة تم إضافة ملخص خاص بالمصطلحات الإنجليزية الهامة المستخدمة بالوحدة وذلك لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية التي سيحتاجها المتدرب أثناء عمله في قراءة كتالوجات الشركات المنتجة الأجنبية وتعليمات التشغيل الهامة. نقدم لك عزيزي المتدرب هذه الوحدة متمنيين لك كل النجاح والتوفيق في حياتك العملية المستقبلية.



السلامة أولاً SAFETY FIRST

يمكن أن تتم عمليات اللحام بالغاز والقوس الكهربائي والقطع بالبلازما بشكل آمن فقط إذا كان المشغل على علم بالأخطار التي تنطوي عليها هذه العمليات. يجب أن يبقى تركيز المشغل دائما على عمله في أثناء العمل سواء الورشة أو موقع العمل أو أي مكان لتجنب الحوادث. ويجب تطوير عادات العمل الآمنة في استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية والأجهزة الواقية. معايير السلامة ما هي إلا توجيهات لمساعدتك على القضاء على الممارسات والإجراءات الغير آمنة.

الاحتياطات الواجب إتباعها في ورشة اللحام باللهب الأكسي اسيتلين

للإلتزام بإجراءات وإرشادات السلامة والأمان.



شكل رقم ١: أدوات السلامة الشخصية Personal Protective Equipment

للإرتداء الملابس الخاصة بالعمل مثل الأفرول (العفريته) الغير قابل للاشتعال Protective Suit بحيث تكون غير فضفاضة وخصوصا الأكمام.



شكل رقم ٢: الأفرول

للإستخدام عدم لبس الساعات والخواتم والأساور أثناء العمل.

للإرتداء النظارة الواقية Protective Glass الخاصة باللحام أثناء تنفيذ عمليات اللحام لحماية العين من تطاير الشرر أو من شدة اللهب الناتج من عملية اللحام.



شكل رقم ٣: النظارة الواقية

❏ لا يسمح بأداء اللحام باللهب لغير المدربين على استعماله وتحت إشراف مدربيهم.
❏ وضع لافتة على معدات اللحام التالفة مكتوب عليها (غير جاهزة للعمل توضح أن هذه المعدات معطلة ولا يجوز العمل بها).

❏ التأكد من إن وصلات خرطوم الأسطوانات سليمة ١٠٠%.

❏ لبس حذاء السلامة والأمان Safety Shoes لحماية القدمين ومنع التزحلق.



شكل رقم ٤: حذاء الأمان

❏ يجب ارتداء الخوذة Helmet لحماية الرأس من أيه أشياء قد تسقط عليها أثناء العمل.



شكل رقم ٥: الخوذة

❏ يجب ارتداء سدادات الأذن Hearing Protection Tool لحماية الأذن من الأصوات العالية داخل الورشة أو المصنع.



شكل رقم ٦: سماعة الأذن

❏ إتباع النظام والدقة في العمل.

❏ يجب ارتداء القفازات Gloves لحماية الأيدي من الإصابات.



شكل رقم ٧: القفاز

يجب ارتداء الكمامات Breathing Mask على الأنف عند تنفيذ أعمال اللحام لحماية الجهاز التنفسي من غازات الأدخنة الضارة.



شكل رقم ٨: الكمامة

يجب عدم حمل الأشياء الثقيلة حتى لا تتأذى فقرات الظهر




شكل رقم ٩: الطرق الصحيحة لرفع أي حمل عن الأرض

يجب اتخاذ الوضعية المناسبة عند تنفيذ الأعمال، مثل ثني الجسم أو الجلوس حتى لا تتأذى فقرات الظهر.

يجب تصفية وتنظيف سطح القطع الحديدية من الأكاسيد والزيوت لضمان وصلة لحام خالية من العيوب.

التركيز والانتباه أثناء تنفيذ عمليات اللحام.

اعتماد وسائل السلامة المساعدة عند العمل في المناطق المرتفعة (حزام الأمان).

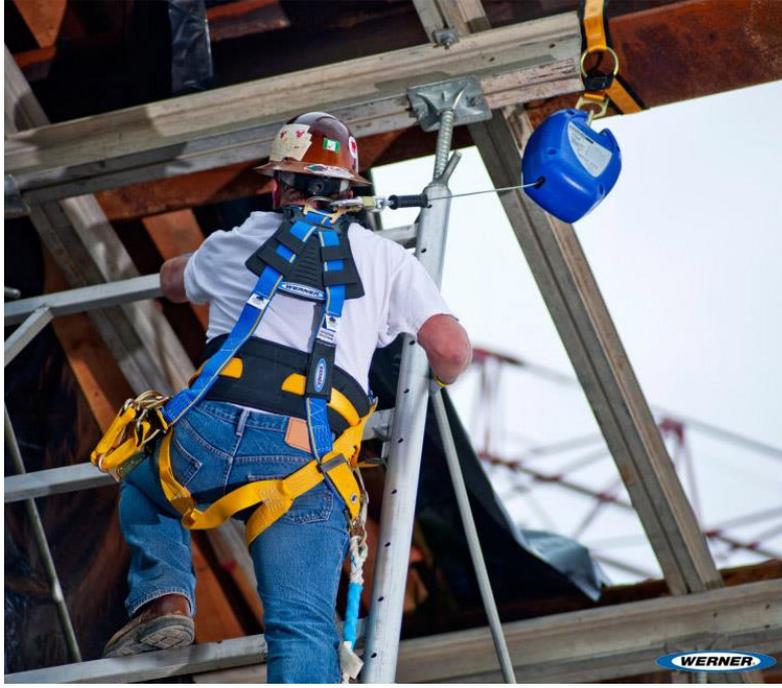

شكل رقم ١٠: أهمية حزام الأمان عند العمل في الأماكن المرتفعة

- ✍ حفظ المواد الخطرة وسريعة الاشتعال في أماكن آمنة بعيدا عن مناطق اللحام.
- ✍ يجب تنظيف المعدات من الشوائب أو الترسبات أو الرقائق والأوساخ بعد الانتهاء من العمل عليها.
- ✍ التأكد من سلامة منظم أسطوانات الأكسجين والأستيلين قبل وبعد الاستعمال.
- ✍ إتباع الطريقة الصحيحة عند استعمال ماكينة اللحام.
- ✍ يجب مراعاة التهوية الكافية في أماكن اللحام حتى لا يصاب القائمين عليها بالاختناق.




شكل رقم ١١: قواعد السلامة في عمليات اللحام

- ✍ يجب مراعاة عدم وضع أسطوانات الأكسجين بالقرب من أي مصدر حراري أو تحت تأثير حرارة الشمس تفاديا لتمدد الغاز وحتى يمكن تلافي أي أخطار.
- ✍ يجب مراعاة عدم وضع أي زيت أو شحم على أجزاء صمام الأسطوانات.
- ✍ تعامل مع زملائك ومع المدربين بجدية والتزام وروح الفريق وحسن التعامل مع الجميع.
- ✍ التزم بالطرق الصحيحة في استخدام العدد والآلات حسب إرشادات المدرب للحفاظ على دقتها وسلامتها.
- ✍ حافظ على تنظيم وترتيب العدد وأدوات العمل في مكان آمن حتى لا تتعرض إلى التلف.
- ✍ تنظيف الأدوات والمكان بعد الانتهاء من العمل.
- ✍ يجب عدم استعمال العدد التالفة حتى لا تتعرض أنت أو زملائك للإصابة.
- ✍ التأكد من سلامة الأدوات قبل وبعد الاستعمال.
- ✍ إتباع الطريقة السليمة في استخدام العدد واستعمالها في الأغراض المخصصة لها.
- ✍ إجراء صيانة دورية على المعدات باستمرار.
- ✍ يجب توفر صندوق إسعافات أولية وطفاية حريق بمكان العمل أو بالورشة.
- ✍ يجب التأكد من توافر طفايات حريق خصوصا عند إجراء عمليات لحام أو قطع بواسطة اللهب.


إجراءات السلامة والتحذيرات

١. **المخاطر الصحية:** يؤثر غاز الأستيلين على الصحة عند استنشاقه. وقد يسبب الدوار وعدم الاتزان وكذلك فقدان الوعي. والتعرض لهذا الغاز بدرجة كبيرة يقلل من كمية الأكسجين في الهواء وقد يسبب الاختناق والموت.
٢. **قابلية الاشتعال والتفاعل الكيميائي:** غاز الأستيلين قابل للاشتعال بدرجة كبيرة ومادة كيميائية متفاعلة. عرضة لخطر الانفجار والحريق. تتفاعل على نحو متفجر مع المعادن الثقيلة وأملاحها والعوامل المؤكسدة والأوزون والأكسجين.
٣. **التخزين:** يجب تخزين أسطوانات غاز الأستيلين تحت ضغط وإضافة مادة كيميائية لحفظ خصائصها وذلك في مكان بارد وجيد التهوية بعيدا عن الحرارة أو الشرر أو اللهب. يحظر استخدام مصادر الإشعال في مكان استخدام الأستيلين أو حمل هذه المصادر أو تخزينها معها. يجب ربط نظام الأنابيب كهربائيا وتوصيله بالأرضي أينما تم استخدام غاز الأستيلين أو التعامل معه أو تخزينه أو استخدام معدات كهربائية وتجهيزات مقاومة للانفجار. لا تستخدم إلا الأدوات والمعدات غير المحدثة للشرر خاصة عند فتح أسطوانة غاز الأستيلين وإغلاقها. يحظر استخدام مصادر الإشعال في مكان استخدام الأستيلين أو حمل هذه المصادر أو تخزينها معها.

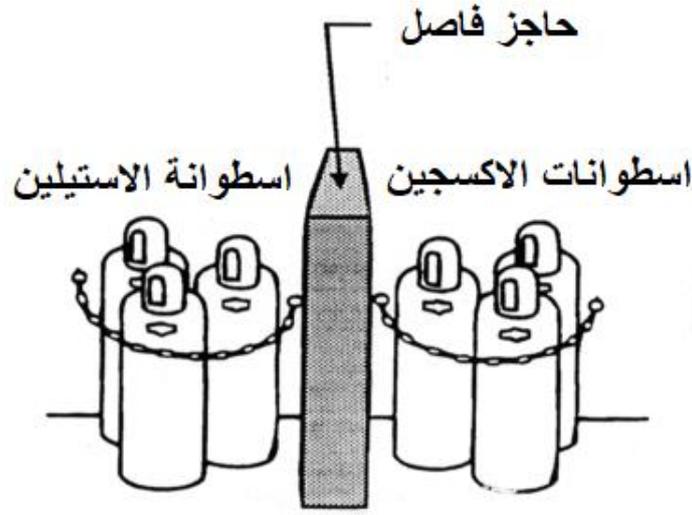

شكل رقم ١٢: تخزين الأسطوانات

يجب التأكد من وجود غطاء الأسطوانات في مكانة الصحيح لحماية صمامات أسطوانتي الاستيلين الأكسجين إذا حدث ارتطام ويوضح (شكل رقم ١٣) أحد هذه الأغطية.

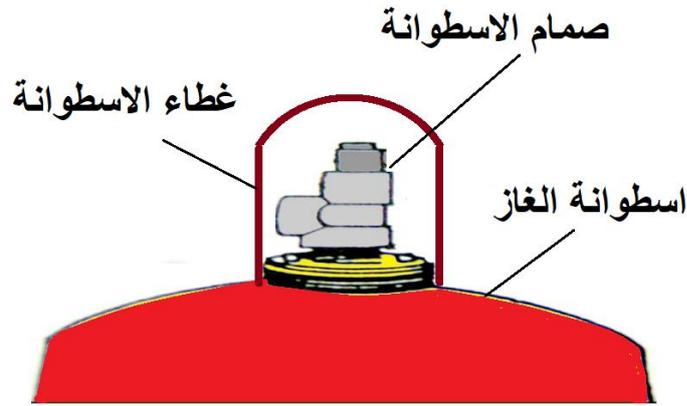

شكل رقم ١٣: غطاء الأسطوانة

٤. النقل: يجب نقل أسطوانات الغاز بطريقة صحيحة وأمنة.
٥. التسريب: يجب إخلاء المنطقة الخطرة الموجودة بها تسريب للغاز والتحرك بسرعة إلى مكان جيد التهوية (يجب توفير حماية شخصية إضافية مثل جهاز التنفس الذاتي).
٦. استنشاق غاز الاستيلين: يتم نقل الشخص بعيدا عن منطقة تعرضه للغاز، والبدء بمساعدته على التنفس في حالة توقف التنفس. الإسعافات الأولية ملامسة العين أو الجلد: تجنب ملامسة الأسيتلين للجلد. فوراً اغسل بكمية وفيرة من الماء لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. استبعد الملابس الملوثة فوراً واغسل المنطقة المصابة بكمية وفيرة من الماء.

إجراءات يجب تنفيذها قبل عملية اللحام مباشرة

١. يتم إبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال لمسافة لا تقل عن ٣٥ قدم (١١ متراً) من مكان اللحام.

٢. في حالة تعذر نقل المواد القابلة للاشتعال، يتم استخدام ستائر أو أغطية مناسبة لعزل الحرارة، والشرر ونواتج اللحام. كذلك يتم تغطية جميع المواد القابلة للاشتعال بواسطة مواد غير قابلة للاشتعال ورش الأرضية أسفل مكان اللحام بالماء لإطفاء الشرر المتطاير.
٣. تأكد من توافر وصلحيات طفايات الحريق.
٤. وفر عناصر التهوية في مكان اللحام بحيث لا تسمح لتجمع الغازات نظر الانبثاق غازات بسبب عملية اللحام.
٥. وضع أسطوانات الغازات في مكان مناسب يسهل الوصول إليه ويجب أبعادها عن مكان انبعاث الحرارة مثل المشعات الحرارية والأفران وغيرها.
٦. عدم السماح بإجراء أية أعمال لحام أو قطع في البراميل المستعملة إلا بعد تنظيفها تماما والتأكد من خلوها تماما من المواد القابلة للاشتعال.
٧. يجب أن تفتح الأسطوانات عن طريق المنظمات وبحسب الضغط المطلوب وبشكل تدريجي.
٨. التأكد من عدم التنفيس في أسطوانات غاز الأوكسجين وأسطوانات غاز الأستيلين ويجب تجنب استخدام اللهب مثل الولاة أو عود كبريت وفي حالة وجود تنفيس يجب إخراج الأسطوانة إلى الخارج وأبعادها عن مصدر الحرارة.
٩. ارتداء ملابس الوقاية اللازمة قبل المباشرة لعمليات اللحام مثل النظارات الواقية لحماية العين من الحرارة والتوهج والقطع المعدنية الحامية المتطايرة من اللحام، وكمام الغاز الذي يحول دون استنشاق الغازات السامة المنبعثة بسبب عمليات اللحام إضافة إلى ذلك يجب أن تكون ملابس الوقاية مثل واقية الصدر والرجلين وواقية البطن والأكمام مصنوعة من الجلد وخالية من الزيوت والشحوم القابلة للاشتعال (شكل رقم ١٤).



شكل رقم ١٤: أدوات الحماية الشخصية

أدوات السلامة الواجب توافرها داخل الورشة

وهي الأدوات الواجب توافرها داخل ورشة العمل والتي توفر جميع عوامل السلامة من الحرائق، حيث يتم تزويد ورش العمل بأجهزة الإنذار والإطفاء والخروج من موقع العمل بأمان. ومن أهم أدوات السلامة الأساسية الواجب توافرها داخل مكان العمل الاتي؛

حقيبة الإسعافات الأولية first Aid Kit

يوضح (شكل رقم ١٥) حقيبة الإسعافات الأولية وهي حقيبة تحتوي على المواد الضرورية للإسعافات الأولية كالقطن والصلق الطبي والبيتادين والمواد المطهرة للجروح وغيرها من المواد اللازمة لحالات الطوارئ.



شكل رقم ١٥: حقيبة الإسعافات الأولية

طفايات الحريق Fire Extinguisher

يوضح (شكل رقم ١٦) طفايات الحريق وهي متعددة الأغراض والأشكال ويجب توافرها في الورشة للمساهمة في التعامل مع البدايات الأولى للحريق وإخمادها سريعا، وتزيد أهميتها في الأماكن التي يكون احتمال حدوث الحرائق فيها كبيرا.



شكل رقم ١٦: طفايات الحريق

اللوحات الإرشادية:

يوضح (شكل رقم ١٧) مجموعة من اللوحات الإرشادية والتي يجب أن تتواجد داخل الورشة أو موقع العمل لتحديد أماكن الخروج وإلزام العامل بارتداء الملابس الواقية وعلامات منع التدخين وأماكن تواجد

حقيبة الإسعافات الأولية وغيرها من اللوح الإرشادية الواجب تواجدها لتوجيه العامل داخل مكان العمل للحفاظ على سلامته وسلامة مكان العمل.



شكل رقم ١٧: بعض اللوح الإرشادية.

تعليمات السلامة الخاصة بالحرائق

- أ. يجب منع بدء اشتعال الحريق بأبعاد المواد القابلة للاشتعال والمواد السريعة الانفجار.
- ب. تأمين وسائل الإطفاء الفوري للحرائق، مثل طفاية الحريق.
- ج. اتباع أساليب الإخلاء المنظم من مناطق العمل بوضع مخارج للطوارئ.
- د. استعمال طفاية الحريق المناسبة، أي أن لكل حريق نوع خاص من الطفايات فمثلا: محروقات المواد الكهربائية الطفاية المناسبة لها هي من نوع ثاني أكسيد الكربون.
- هـ. فحص طفاية الحريق بشكل دوري، (شهريا - سنويا).

أنواع طفايات الحريق

طفاية ثاني أكسيد الكربون: تستخدم لإطفاء حرائق المواد السائلة مثل الزيوت والشحوم كما تستخدم للمحروقات الكهربائية مثل المواد الكهربائية والمحركات.



طفاية ثاني أكسيد الكربون

طفاية رغوية: تستخدم في إطفاء المواد الصلبة مثل الورق والمطاط والخشب.



طفاية رغوية

طفاية مواد كيميائية جافة (بودرة): تستخدم للمعادن القابلة للاحتراق بسهولة مثل الرصاص والزنك، وتستخدم للمحروقات الكهربائية.




طفاية بودرة جافة

طفاية الماء المضغوط: تستخدم في إطفاء المواد الصلبة مثل الورق والبلاستيك والخشب.



طفاية الماء المضغوط

المعارف النظرية للوحدة

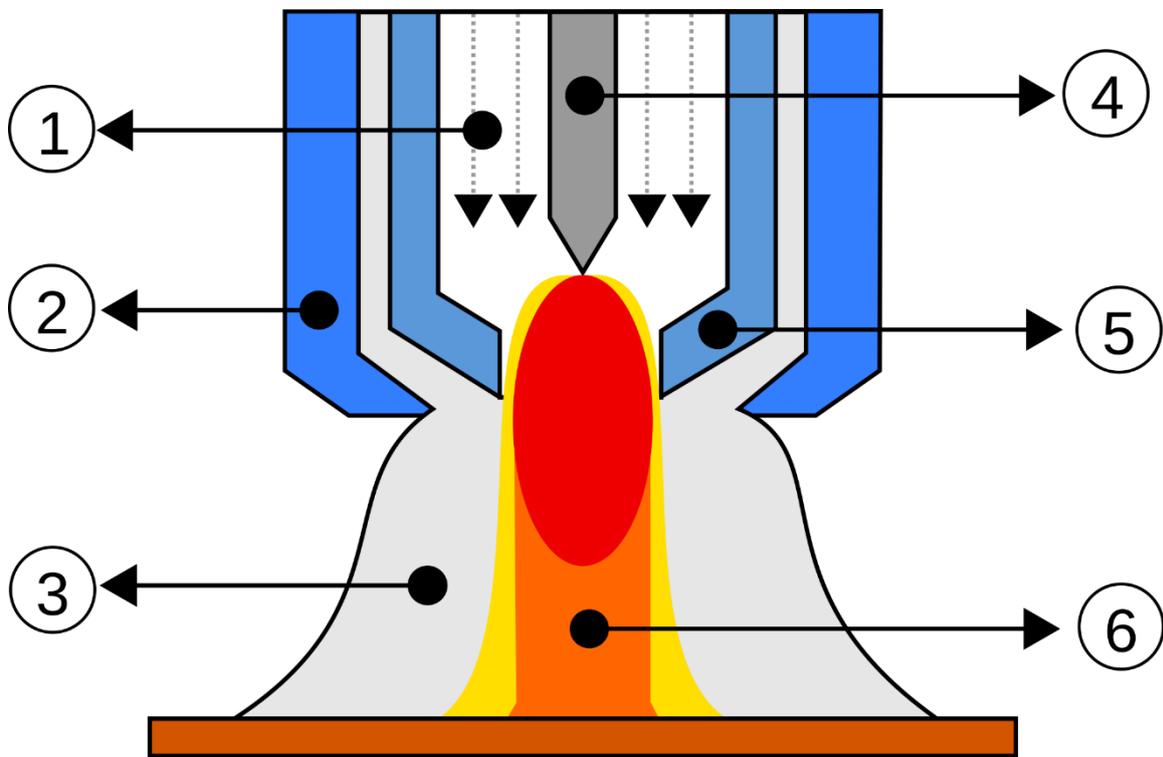

مقدمة


في الحقيقة يعتبر الحام Welding هو أفضل الطرق الاقتصادية على الإطلاق لتوصيل المواد والمعادن في بعضها بشكل دائم. واللحام هو الطريقة الوحيدة المستقرة لوصل أكثر من قطعة من المعدن لجعلها بمثابة قطعة واحدة. ويمثل اللحام ما يعادل أكثر من ٣٠٪ من اقتصاد الدول الصناعية في الصناعات المعدنية المختلفة. هناك طرق عديدة لعمليات اللحام والعديد من أنواع اللحامات المختلفة فبعض العمليات تسبب الشرر وبعضها لا يتطلب الحرارة الزائدة. وعمليات اللحام يمكن القيام بها في أي مكان، في الأماكن لمفتوحة في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة (الداخل) أو تحت الماء أو حتى في الفضاء الخارجي لبناء المحطات الفضائية أو صيانة مركبات الفضاء. إن عمليات اللحام المختلفة تساعد على بناء المنتجات المعدنية مثل بناء المركبات الفضائية أو الأبراج أو منصات التنقيب عن النفط أو مصانع تكرير النفط والغاز وفي صناعة السيارات والسفن والملايين من المنتجات الأخرى. وفي النهاية إن فنيين اللحام هم من يبنون العالم وإن مهندسين اللحام هم يضعوا مواصفات ومتانة هذا البنيان.

اللحام بالغاز والقوس الكهربائي

تم التدريب في الصف الأول على وحدتي اللحام بالغاز Gas welding (الأكسي استلين Oxy acetylene) واللحام بالقوس الكهربائي Electric Arc Welding. وكما ذكر سابقا في وحدات الصف الأول أن كلا من طريقة اللحام بالغاز واللحام بالقوس الكهربائي هما من طرق اللحام بالصهر، ويبين (شكل رقم ١٨) طرق اللحام بالصهر.

الحالات التي يتعذر فيها الوصول بسهولة إلى مواضع الوصلات المراد لحامها، يمكن باستخدام غاز الأستيلين الحصول على درجة حرارة لحام تزيد على ٣٠٠٠ درجة مئوية، في حين لا تزيد درجة حرارة اللهب الناتج من استخدام الهروجين على ١٩٠٠ درجة. ولهذا، يفضل الهروجين في لحام الصفائح والأنابيب المعدنية الرقيقة الجدران، في حين يستخدم الأستيلين في الصناعات الهندسية للحام المقاطع الكبيرة (وخاصة الوصلات الفولاذية).

أما بالنسبة لطريقة اللحام بالقوس الكهربائية فهي تتفوق على سائر الطرائق الأخرى حتى إنها تبلغ ٩٠% من مجموع استخدامات طرق لحام الصهر المختلفة. ويتم بهذه الطريقة تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية تستخدم في الصهر الموضعي لطرفي الوصلة. ويعرف القوس الكهربائي بأنها عملية تفريغ مستمرة للتيار الكهربائي في وسط غازي متأين موجود بين قطبين (إكترودين) صلبين أو سائليين ويغديهما تيار كهربائي. وتعد عملية التفريغ هذه بالمنبع الحراري المستخدم للصهر الموضعي عند اللحام.

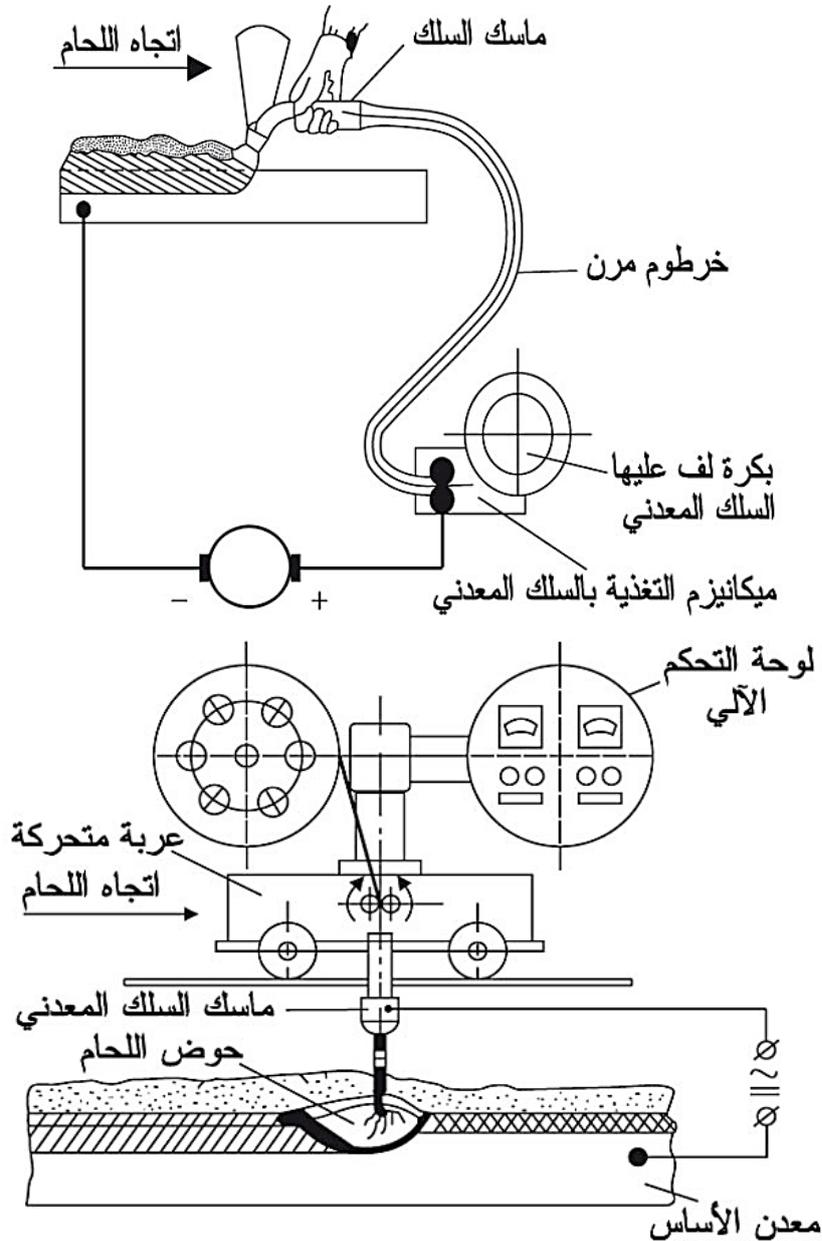

وسيتم التوضيح في مقارنة سريعة الفرق بين عمليات لحام القوس الكهربائي واللحام بالغاز والتي نستعرض فيها الاختلاف بين فهم نوعين رئيسيين من عمليات اللحام وقد يتم استخدامهم لنفس أنواع المعادن عن طريق تطبيق الحرارة وتتم المقارنة بينهم حسب الجدول الآتي:

وجه المقارنة	لحام الغاز Gas welding	لحام القوس الكهربائي Arc welding
الوسيلة المستخدمة	تستخدم الغازات مثل الاسيتيلين أو الهيدروجين لتوليد الحرارة	يستخدم الكهرباء في توليد الحرارة
درجة الحرارة	يتم توليد درجة حرارة أقل من لحام القوس الكهربائي حوالي ٣٦٠٠ م فقط	يتم توليد درجة حرارة اعلي من لحام الغاز حوالي ٦٠٠٠ م درجة مئوية
سمك المعدن	من ٠,٥ إلى ٤ مم	من ٣ مم إلى ١٥ مم
نوع التشطيب	يعطي تشطيب جيد لوجه اللحام	رديء بالنسبة لتشطيب وجه اللحام
نوع الالكترود	في اللحام بالغاز يستخدم الكترود دائم (غير مستهلك) non consumable electrode	في لحام القوس الكهربائي يستخدم الكترود مستهلك consumable electrode
تنوع الاستخدام	يمكن استخدامه أيضا في اللحام بالبرونز (المونة Brazing) واللحام بالقصدير soldering.	يتم استخدامه في اللحام فقط
الخطورة	هناك خطر الانفجار بسبب الضغط العالي	هناك خطر الصعق الكهربائي بسبب الجهد العالي
معدن اللحام	يستخدم للحام المعادن من نفس النوع أو مختلفة	عادة يستخدم للحام المعادن من نفس النوع
اعتماد الحرارة	الحرارة تعتمد على قوة الشعلة بجانب أنها تهدر الكثير من الطاقة	الحرارة تعتمد على تركيز القوس الكهربائي
سرعة اللحام	سرعة اللحام بطيئة	سرعة اللحام عالية

جدول رقم ١: الفرق بين عمليات لحام القوس الكهربائي واللحام بالغاز Arc – Gas Welding

مكونات نظام القطع بالأوكسي اسيتيلين Oxy – Acetylene Cutting

يتكون نظام القطع بالأوكسي اسيتيلين من أسطوانتين ومنظمات ضغط ومجموعة من الخراطيم وبوري قطع بلهب الغاز، ويبين (شكل رقم ٢٣) مكونات النظام وهي كما يلي:

١. أسطوانة الاسيتيلين:

تصنع أسطوانة الاسيتيلين من الحديد الصلب (الفولاذ) لتخزين الاسيتيلين بكميات كبيرة حتى تستطيع العمل بها فترات كبيرة. غاز الاسيتيلين هو هيدروكربون لا لون له رمزه الكيميائي (C₂H₂) وهو قابل للاشتعال في وجود الأوكسجين وهو غير سام ولكنه يؤثر على الصحة عند استنشاقه وقد يسبب الدوار وعدم الاتزان وكذلك فقدان الوعي، التعرض لهذا الغاز بدرجة كبيرة

يقلل من نسبة الأكسجين في الهواء وقد يسبب الاختناق والموت، وهو قابل للاشتعال بدرجة كبيرة ومادة كيميائية متفاعلة عرضة لخطر الانفجار والحريق.

٢. أسطوانة الأكسجين:

يستخدم الأكسجين مع الأستيلين لتحسين عملية الاحتراق و بالتالي زيادة درجة حرارة اللهب المستخدم في اللحام، الأكسجين بزاته غير قابل للاشتعال ولكن يساعد على الاشتعال وهو غاز ليس له لون أو طعم أو رائحة وهو احد المكونات الرئيسية للهواء الجوي مع النيتروجين و الأكسجين أثقل من الهواء ويتم تصنيعه للأغراض الطبية باستخلاصه من الهواء عند -١٨٣ درجة مئوية إما للأغراض الصناعية فيتم إنتاج الغاز عن طريق التحليل الكهربائي للماء ويتم توريد الغاز إما في الحالة السائلة (١ لتر سائل يعطى ٨٥٠ لتر في الحالة الغازية ويتم ضغطه عند ٢٠٠-٣٠٠ بار في الأسطوانات)، وتصنع أسطوانة غاز الأكسجين من أنبوب فولاذي مسحوب بدون لحام لكي تتحمل الضغط العالي لغاز الأكسجين بداخلها.

ملحوظة:

- ❏ لا ينصح بسحب غاز الأستيلين من الأسطوانات الموجودة في وضع أفقي ويستثنى من ذلك الأسطوانات المزودة بالطوق الأحمر.
- ❏ يراعى إبعاد أسطوانات الأستيلين عن مصادر الحرارة لتجنب تحلل الغاز.
- ❏ يجب تخزين أسطوانات الأستيلين والأكسجين في مكان بارد وجيد التهوية بعيدا عن الحرارة أو الشرر أو اللهب وترتبط بسلسلة مثبتته في الحائط.



شكل رقم ٢٠: تخزين أسطوانات الأكسجين



شكل رقم ٢١: تخزين أسطوانات الاستيلين

يجب نقل الشخص بعيدا عن منطقة تعرضه للغاز والبدا في مساعدته على التنفس في حالة توقف التنفس.


تجنب ملامسة الأستيلين للجلد.



شكل رقم ٢٢: معدات القطع بالاكسي استلين

٣. منظمات الغاز (أكسجين - أستيلين) :GAS REGULATORS

منظمات الضغط هي أجهزة تعمل على تخفيض الضغط العالي للغاز الموجود داخل الأسطوانة إلى ضغط العمل المراد اللحام به وتتحكم في مقادير تدفقها وتجعلها مناسبة لعمليات اللحام المختلفة كما إنها تعطى قراءات لقياس ضغوط الغازات داخل الأسطوانات وكذلك قراءات ضغوط الغازات الخارجة منها بعد تخفيضها للاستخدام في أعمال اللحام المختلفة ويتم ذلك من خلال عدادات بها مؤشرات تدل على مقادير ضغوط الغازات المارة بها من خلال قنوات وغرف ضغوط خاصة. ويعتبر مبدأ عمل المنظمات جميعها واحد فالمنظم يحتوي على حجرتين كما هو مبين في (شكل رقم ٢٤) حجرة الضغط العالي (من بداية مخرج الأسطوانة حتى صمام خروج الغاز) التي تتصل مباشرة مع الأسطوانة ويكون الضغط فيها مساويا للضغط في الأسطوانة وحجرة الضغط المنخفض من صمام التحكم حتى صمام الأغلاق اليدوي لخروج الغاز، ويوجد بين الحجرتين صمام تحكم يتم التحكم فيه عن طريق ياي (سوستة) بواسطة المقبض المنظم الرئيسي.

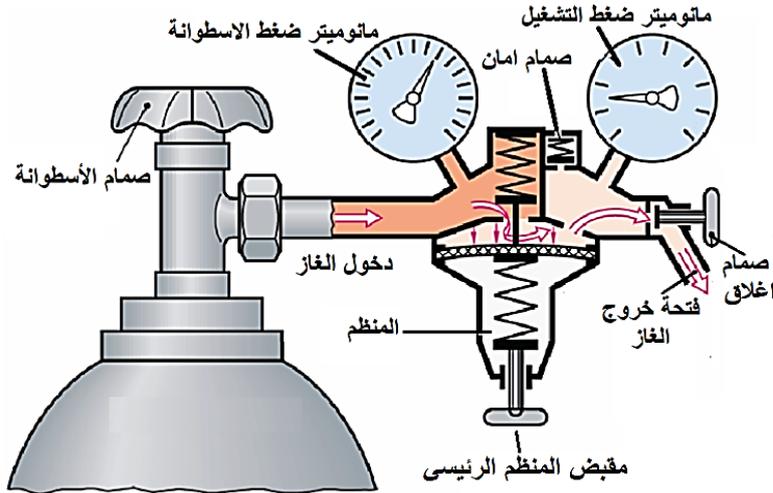

شكل رقم ٢٣: فكرة عمل منظم ضغط الأسطوانة

ويوجد لكل غاز منظم خاص به لذا يختلف منظم الأكسجين عن منظم الأستيلين. منظم غاز الأستيلين يكون لونه احمر، بينما يكون لون منظم الأكسجين ازرق أو اسود.



شكل رقم ٢٤: منظم غاز الأستيلين

وفيما يلي مقارنة بين منظمات أسطوانات الاستيلين والأكسجين:

م	منظم الأكسجين	منظم الاستيلين
١	ضغط المنظم ٣١٥ بار	ضغط المنظم ٤٠ بار
٢	مدخل المنظم بلاكور	مدخل المنظم نرجينة
٣	لون المنظم أزرق أو اخضر	لون المنظم احمر
٤	لون خرطومها أزرق أو اخضر	لون خرطومها أحمر فقط
٥	قلاووظ صواميل الخراطيم تدور جهة اليمين	قلاووظ صواميل الخراطيم تدور جهة الشمال

جدول رقم ٢: مقارنة منظم الأكسجين مع منظم الاستيلين

٤. خراطيم أسطوانات الغاز GAS HOSES

تصنع الخراطيم من المطاط المدعم بنسيج خيوط القطن والنايلون وتبلغ في أطوالها ٥ متر على الأقل وتحمل حتى ٤٠ ضغط جوي، وتتراوح أقطارها الداخلية بين ٤ إلى ١١ مم ويتثبت لها أطراف تثبيت محكمة تجعل من الصعب انفلاتها من وصلة الخرطوم.



شكل رقم ٢٥: خراطيم أسطوانات الغاز


٥. بوري (مشعل) القطع Cutting torch

يعتبر من الأجزاء المهمة والأساسية في معدات القطع حيث يستقبل غاز الأكسجين والاستيلين ويقوم بعملية خلط الغازين بالكمية المطلوبة وتصريفها إلى منطقة اللحام، ويوجد بالبوري صمامين تحكم بكمية الأكسجين والاستيلين كما هو مبين في (شكل رقم ٢٦).




شكل رقم ٢٦: أشكال مختلفة لبوري القطع

يوضح (شكل رقم ٢٧) أجزاء بوري القطع مرتفع الضغط.

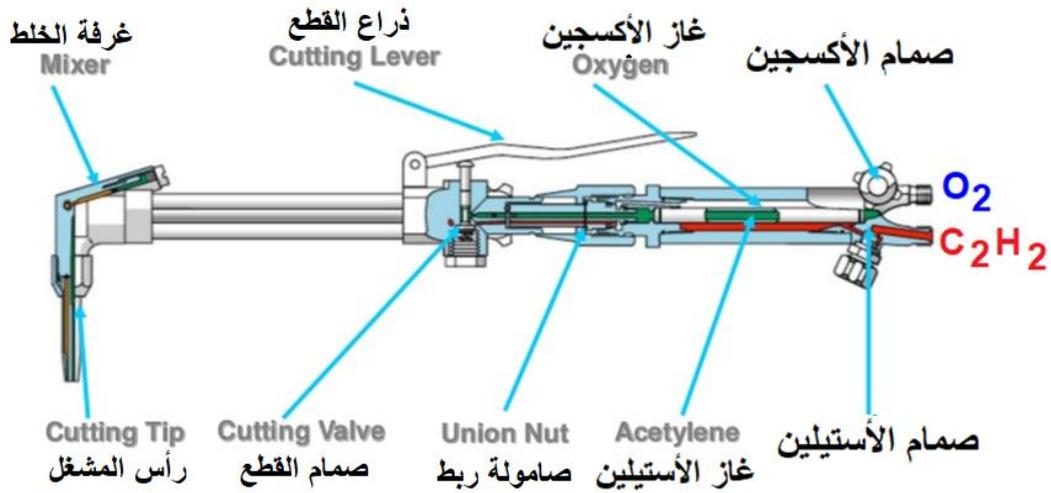

شكل رقم ٢٧: بوري القطع مرتفع الضغط

وحسب الاستخدام يتم تركيب بوري الضغط المنخفض للتسخين أم بوري الضغط المرتفع الموضح في الرسم التخطيطي المبين في (شكل رقم ٢٨) فيستخدم لعمليات القطع.

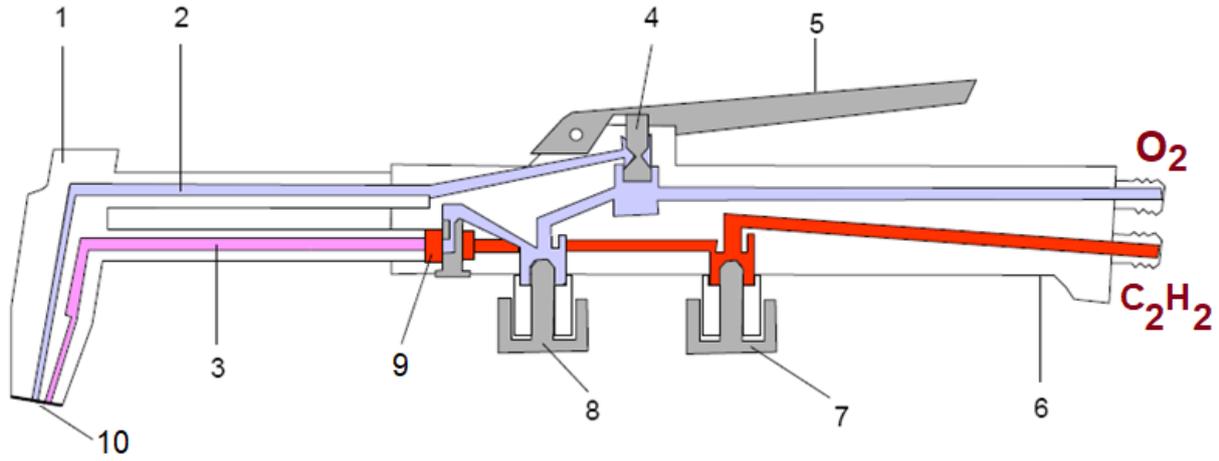


- | | |
|---|----------------------------------|
| ١ - رأس المسدس | ٦ - مقبض بوري القطع |
| ٢ - أنبوبة أكسجين القطع | ٧ - صمام أكسجين التسخين |
| ٣ - أنبوبة خليط غازات التسخين والاشتعال | ٨ - صمام غاز التسخين (الأسيتلين) |
| ٤ - محبس أكسجين القطع | ٩ - حاقن غرفة الخلط |
| ٥ - ذراع أو يد فتح أكسجين القطع | ١٠ - فونيه القطع |


شكل رقم ٢٨: رسماً تخطيطي لتركيب بوري القطع

٦. فونية القطع Cutting TIP

فونية القطع وفونية التسخين من الأجزاء المهمة، ولها دور كبير في القطع باللهب لأنه من خلالها تستطيع تحديد كمية الحرارة التي تناسب سمك المعدن المراد قطعه، وهي قابلة للانفصال عن رأس البوري، حيث يسهل تغييرها كلما اقتضى الأمر ذلك حسب السمك المراد قطعه، ويوجد عدة أشكال وعدة مقاسات مختلفة لفونية القطع كما هو مبين في (شكل رقم ٢٩) والتي تعتمد أيضا على نوع غاز الاشتعال المستخدم في عملية القطع.

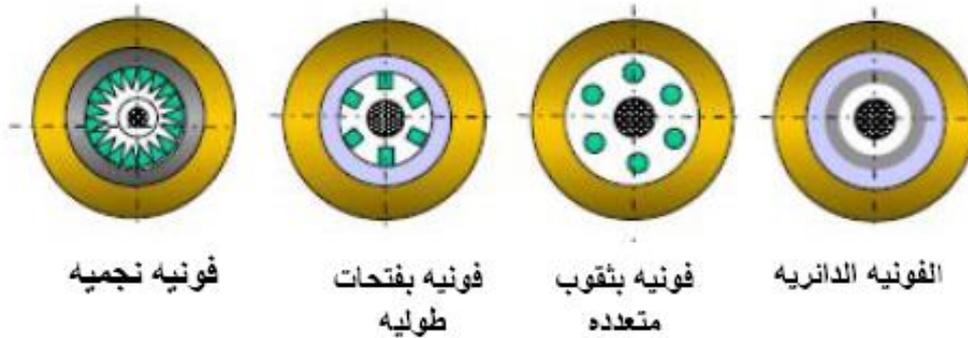


شكل رقم ٢٩: الأشكال المختلفة لفونية التقطيع وحجم قنوات غازات التسخين

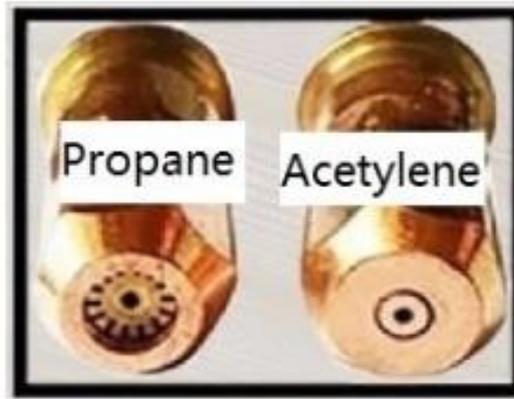

شكل رقم ٣٠: فوهة البوري الخاص بالقطع طبقا لغاز الاشتعال المستخدم

ويبين (شكل رقم ٣١) نوعين مختلفين لفونية بوري القطع سواء الفونية المتتابعة خلف بعضها، أو الفونية المزدوجة ويراعى أن يكون اتجاه الحركة من ناحية فونية أكسجين القطع (١) ناحية فونية غازات لهب القطع (٢).

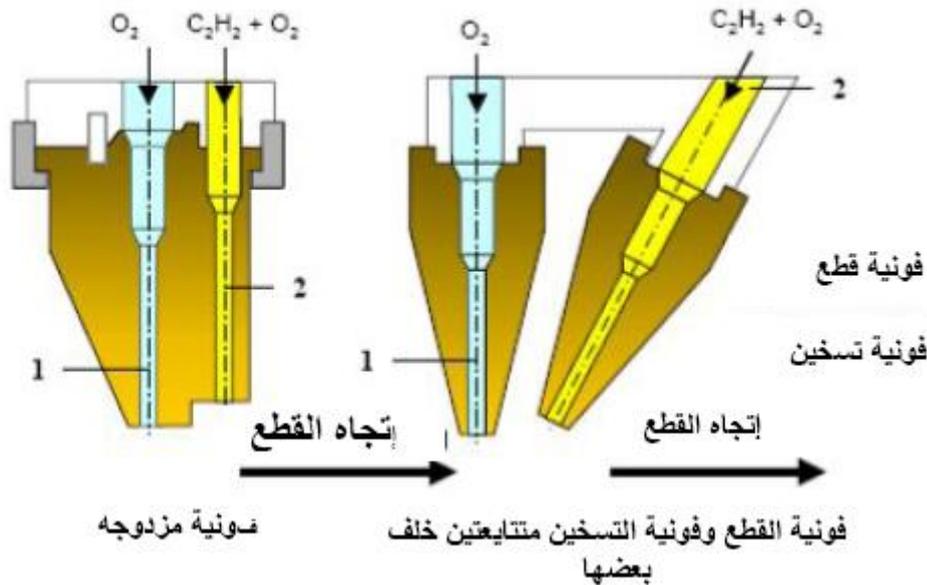

شكل رقم ٣١: أنواع فونية القطع

ويمكن طبقا لأغراض القطع استخدام فواني خاصة لتحسين جودة القطع والتوفير في استهلاك الغازات.


نظرية القطع باللهب الأوكسي أستيلين

عند اجراء عملية القطع بالأوكسي اسيتلين، يندفع الأوكسجين والأستيلين في بوري القطع الى غرفة الخلط بضغط عالي، حيث يتم الخلط تحت ضغط عالي ليشكلا معا غاز الاشتعال. ويتم ضبط لهب القطع عن طريق صمامات الاكسجين والاسيتلين. ويوجد أنواع من بوري القطع مزودة بصمام لفتح نفاث من الأوكسجين خاص بعملية القطع يندفع خلال المعدن المنصهر ويدفعه لخارج خط القطع مع خبث المعدن المنصهر.




شكل رقم ٣٢: إشعال بوري القطع وضبط اللهب

يتم ضبط صمام الأستيلين حتى يكون طول اللهب حوالي ٢٥ سم كما هو مبين في (شكل رقم ٣٣)، ويجب التأكد ان اللهب يبدأ من بداية فوهة البوري. إذا كان تدفق غاز الأستيلين قوي جدا، سوف يبعد اللهب عن فوهة بوري القطع، مما يؤدي الى سطح قطع غير سليم وقد يؤدي أيضا الى إصابات بالحرق.

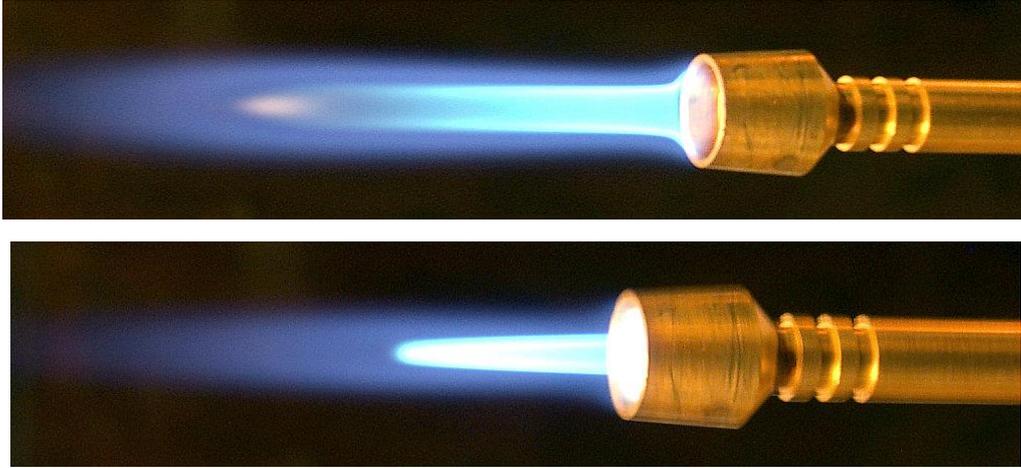


شكل رقم ٣٣: ضبط لهب القطع

ويتم توجيه رأس نواه لهب بوري القطع بشكل عمودي على نقطة بداية خط القطع لتسخين المعدن المراد قطعة الى درجة حرارة الانصهار (الهشيم kindling temperature) وتتكون بركة الصهر وتبدأ نقطة بيضاء في الظهور، وعند اكتمال انصهار المعدن يتم فتح صمام اكسجين القطع كي يندفع تيار من الاكسجين على المعدن، ويحرقه الى أكسيد الحديد الذي يخرج على هيئة خبث من شق القطع كما هو مبين في (شكل رقم ٣٤).

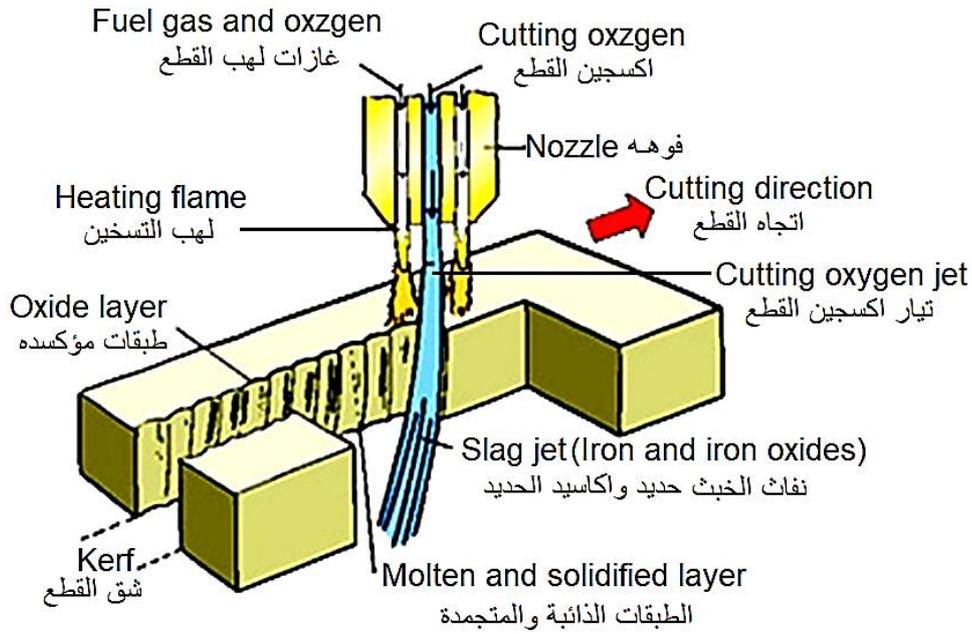

شكل رقم ٣٤: عملية القطع بالغاز


عندما يخترق تيار الأكسجين جدار الماسورة أو اللوح المعدني إبدأ في تحريك بوري القطع بسرعة متوافقة مع عملية القطع للحصول على خط قطع منتظم ويوضح (شكل رقم ٣٥) مراحل عملية القطع بدءاً من تسخين الجزء المراد قطعه حتى حدوث القطع.

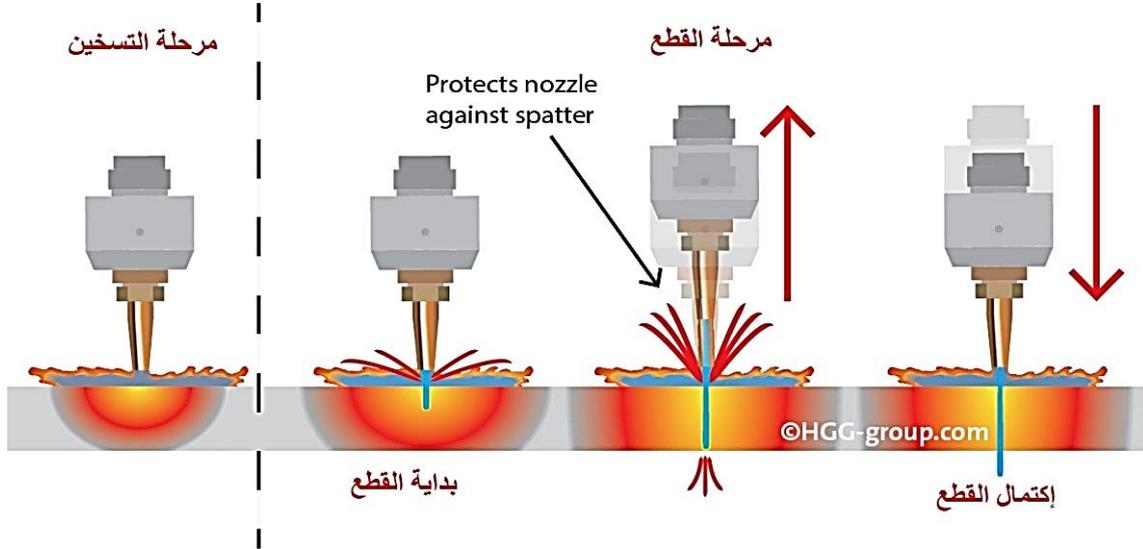

شكل رقم ٣٥: مراحل عملية القطع باللهب

يجب مسك الجزء المقطوع باللقط حتى لا يهبط أو يقع عند نهاية القطع ويسبب إصابات للعاملين.



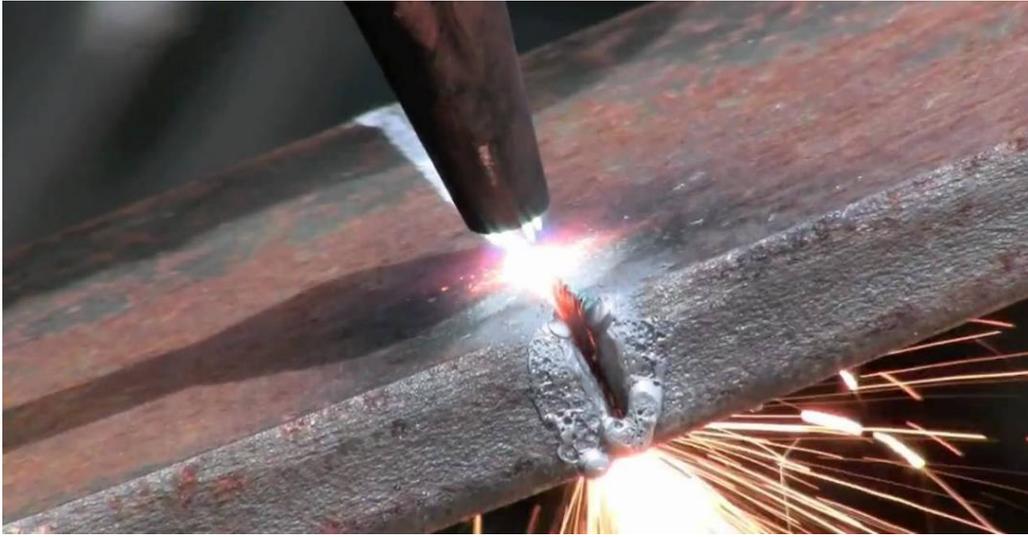


شكل رقم ٣٦: قطع باللهب غاز الأوكسي استلين

الأخطاء الشائعة للقطع بالأوكسي استلين

يبين الجدول مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث عند إجراء عمليات القطع باللهب الأوكسي استلين.

الإجراء اللازم لتلافي هذا الخطأ وتحسين جودة القطع	الشكل	العيب
تنظيف فونية القطع		وجود تعرجات واضحة بخط القطع
تخفيض حرارة التسخين ومراجعة المسافة بين الفونيه وسطح القطع		وجود آثار كثافه حرارية عالية في خط القطع (انصهار عالي بطول خط القطع)
تحسين جودة القطع بزيادة سرعة القطع		وجود خطوط قطع مائله بصوره مكثفه بطول خط القطع
زيادة السرعة والاهتمام بنظافة الفونيه مع مراجعة ضغط شعاع الأوكسين القاطع		وجود أجزاء غائره داخل خط القطع

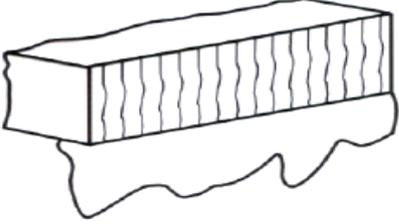الإجراء اللازم لتلافي هذا الخطأ وتحسين جودة القطع	الشكل	العيب
خفض السرعة وتنظيف الفونيه وزيادة ضغط الأكسجين القاطع		وجود أجزاء عالقة من الأكاسيد (الخبث) بطول خط القطع
تحسين الجودة بزيادة السرعة وتنظيف الفونيه		خبث عالق بخط القطع

جدول رقم ٣: الأخطاء الشائعة للقطع بالأوكسي أسيتلين

قطع المواسير باستخدام لهب الأوكسي أسيتلين

تقطع المواسير باستخدام لهب الأوكسي أسيتلين وخصوصاً في حالة المواسير السمكية (أي ذات السمك الكبير) لتجهيزها ضمن خط المواسير حيث يصعب قطع مثل تلك المواسير بالطرق التقليدية العادية، كما أنه عادة ما يحتاج للحام ماسورتين معا أو للحام فلنشه بأحد المواسير... إلخ من العمليات الضرورية الأخرى.



شكل رقم ٣٧: قطع المواسير

كيفية تجهيز الماسورة للقطع:

هناك مجموعة من التعليمات والقواعد العامة والأساسية والتي لا بد من إتباعها والالتزام بها لتجهيز سطح الماسورة عند إجراء عمليات القطع أو اللحام باستخدام لهب الأوكسي أسيتيلين حيث يجب التنظيف التام للمنطقة الخاضعة للقطع أو اللحام والمنطقة المجاورة لها أيضا، كما يجب أن يكون السطح خاليا من آثار التشحيم والتزييت والرطوبة حيث أن أي رطوبة أو مواد غريبة لا يتم إزالتها تماما على الأسطح المتاخمة والتي سيتم لحامها ستؤدي إلى وجود بخر في وصلات اللحام أو فرقة عند إجراء القطعية ويلاحظ أنه لا بد من إزالة الصدأ أو البثور، كما يجب أن تزال طبقة البوية تماما من منطقة اللحام أو القطع عن طريق التنظيف بالرمل ثم باستخدام سائل الأستون لضمان عدم وجود أي بقايا لطبقة الدهان على سطح الماسورة، وإذا كان هناك تآكل أو انبعاج على الأسطح فلا بد من إزالته وإعادة ملؤها باللحام، وكذلك تشغيل الأسطح التي بها شقوق أو تعرجات باستخدام حجر الجليخ، ويتم تجهيز طرف الماسورة المراد لحامها باستخدام لمبة القطعية أو باستخدام حجر الجليخ أو البرادة كما تستخدم الأجنة أحيانا في عمل الشطف، ويلاحظ نظافة الشطف واستوائه حتى يمكن ضبط استقامة الماسورتين عند إجراء اللحام، ويوضح (شكل رقم ٣٨) بعض عمليات التنظيف التي تخضع لها الماسورة قبل وبعد إجراء عملية القطع أو اللحام لها.



شكل رقم ٣٨: تنظيف المواسير

ويراعى عدم استخدام محاليل سامة لإزالة آثار الزيوت والشحومات لأنه إذا تطايرت الأبخرة الناتجة عن هذه السوائل عند استخدام القوس الكهربائي أو لحام الأوكسي أسيتيلين فإنها ستشكل خطورة كبيرة على العاملين، ولذلك يجب التأكد من وجود تهوية كافية كما يجب أن تتم عملية إزالة الزيوت والشحومات في مكان بعيد عن معدات اللحام وبعد إزالة الزيوت والشحومات تأكد تماما من إزالة أي آثار للسوائل الكيماوية المستخدمة.

ماكينات القطع الأتوماتيكية Pipe Bevel Machines:

تستخدم ماكينات القطع الأتوماتيكية بكثرة في عمليات قطع المواسير المعدنية ذات السمك الكبير بسبب دقتها العالية في القطع وسرعتها في أداء عملية القطع، وتنقسم هذه الماكينات من حيث حركة كلا من الماسورة ولمبة القطعية إلى نوعين هما:

النوع الأول: في هذا النوع تدور فيه الماسورة بسرعة منتظمة في حين تكون لمبة القطعية ثابتة كما هو موضح في (شكل رقم ٣٩).




شكل رقم ٣٩: ماكينة قطع ذات لمبة لحام ثابتة

النوع الثاني: في هذا النوع تدور فيه لمبة القطعية بسرعة منتظمة حول الماسورة التي تظل ثابتة وفي هذا النوع من الماكينات تكون لمبة اللحام مثبتة في جهاز يتحرك بواسطة مجموعة من التروس المعشقة سويا كما في (شكل رقم ٤٠) أو تكون مثبتة على عربة لها عجلات يتم التحكم بها أوتوماتيكيا كما في (شكل رقم ٤١).



شكل رقم ٤٠: ماكينة قطع مواسير

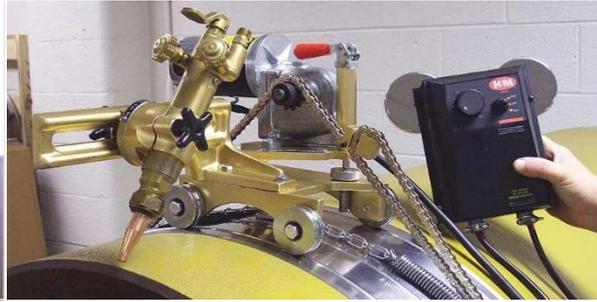

شكل رقم ٤١: ماكينة قطع تدور حول محيط الماسورة

وبصفة عامة عند تجهيز الماكينة يتم اختيار مفاص فونية مناسبة، وتحديد سرعة القطع وضغوط كلا من غازي الأكسجين والأسيتيلين، وفي جميع الأحوال يتم مراجعة وضع الفونية مع سطح الماسورة حيث عادة ما تجهز الرأس بمنقلة لعمل زاوية الشطف المطلوبة. ويتغير تصميم الماكينة وتجميعها بما في ذلك وضع الماسورة ومدى السرعات ومفاصات اللمبة حسب جهة التصنيع أي أنها تختلف من شركة إلى أخرى.


طرق القطع

القطع المتعامد:

يوضح (شكل رقم ٤٢) القطع المتعامد وفيه تكون فونية لمبة القطعية تصنع زاوية قائمة مع اتجاه محور الماسورة وبحيث يتوجه تيار القطع ليمر بمركز الماسورة وإذا انحرفت اللمبة بزواوية سيسبب ذلك الانحراف الآتي:

❖ شكل غير سليم لحافة الماسورة.


❖ تغيير في عمق القطع مما يؤثر في نوعية القطع وكفاءته.

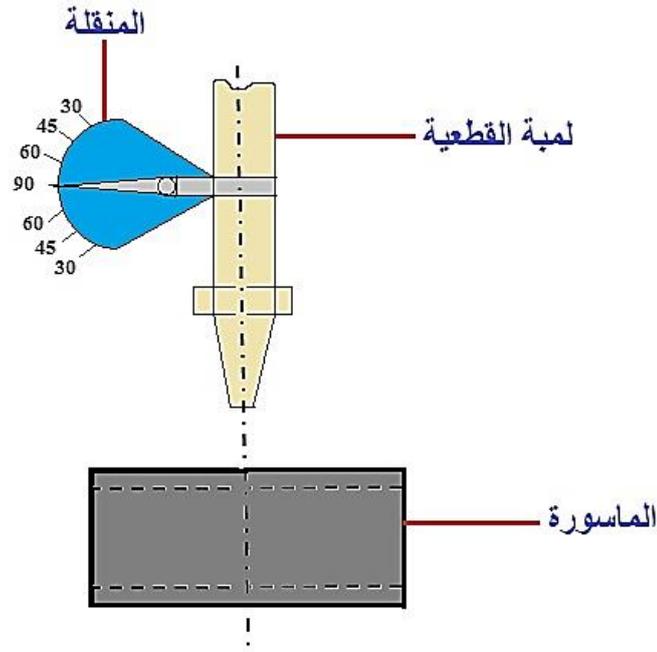

شكل رقم ٤٢: القطع المتعامد

القطع بشطف:

وفيه يتم إمالة اللمة بالزاوية المطلوبة (٠، ٣٠، ٤٥، ٦٠) حسب الشطف المطلوب للحافة ثم يتم ضبط القطع حسب سمك المعدن مع مراعاة مقاس الفونية وباقي العوامل التي تدخل في عملية القطع، وعند إجراء القطع بشطف يتم مراجعة تقاطع المحور الطولي للفونية مع خط القطع ثم البدء في القطع مع الأخذ في الاعتبار زيادة نسبة ضغط الأكسجين وزيادة التسخين وكذلك العوامل الأخرى من زيادة أو نقصان حسب السمك ويوضح (شكل رقم ٤٣) مثالا للقطع بشطف.

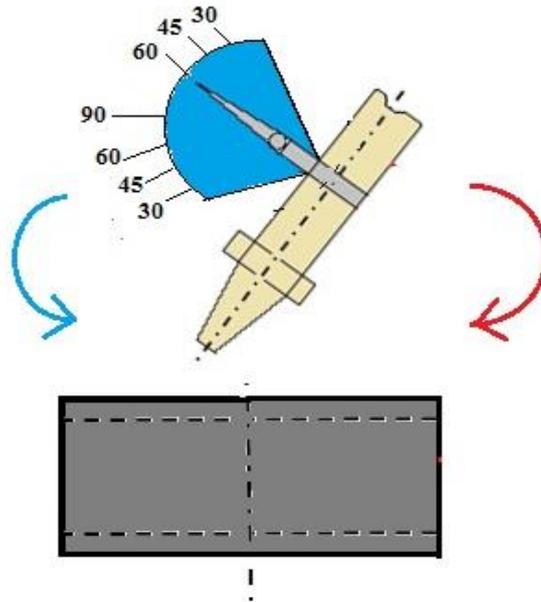

شكل رقم ٤٣: مثالا للقطع بشطف

إجراءات فحص الماسورة بعد عملية القطع:

١. يجب أن يكون مقياس الجزء المتعامد واحدا عند جميع نقاط القياس على محيط الماسورة.
٢. يجب أن تكون زاوية الشطف واحدة على محيط الماسورة.
٣. يجب أن يكون ملمس القطع منتظما خاليا من النقر والخدوش.
٤. يستخدم تجليخ خفيف لتنظيف السطح بعد عملية القطع كما في (شكل رقم ٤٤).



شكل رقم ٤٤: تجليخ سطح القطع

٥. يجب إزالة الرايش من داخل فوهة الماسورة باستخدام مبرد نصف دائري أو حجر جليخ.

العدد والملحقات في عملية القطع بالأكسجين استيلين Oxy – Acetylene Cutting

بالإضافة إلى أدوات الشنكرة مثل زهرة الشنكرة وشوكة العلام وذنبه العلام والمسطرة الصلب التي سبق التطرق إليها في الوحدة الرابعة.


١- ولاعة الأشعال بالشرر (Spark Lighter)

ويستعمل هذا النوع من الولاعات لإشعال اللهب للبدء في عملية اللحام، ويمنع استخدام الولاعات الغازية وكذلك الكبريت لخطواتها. ويراع قبل الإشعال التأكد من ضغط الغازات على المنظمات (والنسبة المعمول بها هي ١ استيلين : ٥ أكسجين)، ويبين (شكل رقم ٤٥) الولاعة الاحتكاكية.



شكل رقم ٤٥: الولاعة الاحتكاكية


تمسك الولاة باليد اليسرى (أو حسب طبيعة عمل الشخص) يمسك البوري باليد اليمنى كما هو مبين في (شكل رقم ٤٦).

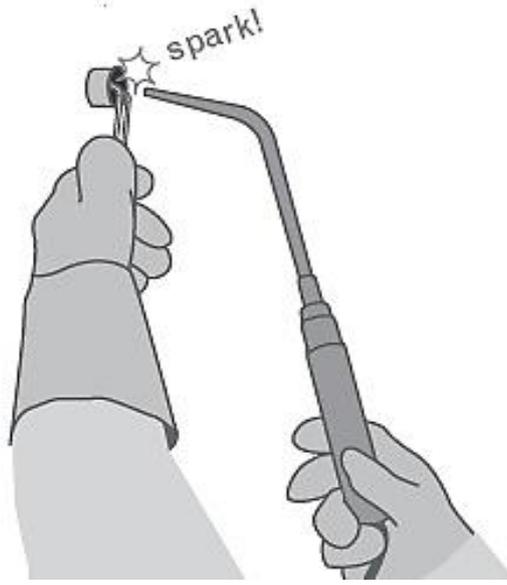

شكل رقم ٤٦: كيفية مسك الولاة وبوري اللحام

٢- ابر تنظيف الفوهة (الفونية) Nozzle Cleaner

تستعمل في تنظيف الفنية من المعدن الملتصقة به أثناء اللحام والتي تسبب في تغيير شكل الهب وأحيانا خنق الغاز وتأتي بمقاسات مختلفة لتناسب مقاسات الفنية. ولا ينبغي حك الفنية بالطوب الحراري أو أسطح الشغلة لكيلا تتعرض الفنية إلى التلف.

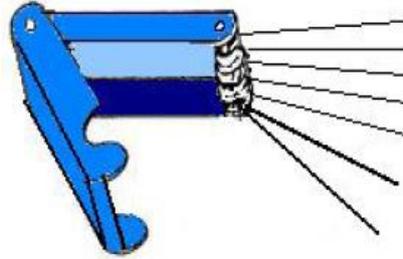

شكل رقم ٤٧: ابر تنظيف الفونية

٣- فرشاة التنظيف (فرشة سلك) Wire Brush


وهي فرشاة من أسلاك الحديد وتستعمل لتنظيف خط اللحام وإزالة الصدأ من المعدن قبل إجراء عملية اللحام.



شكل رقم ٤٨: فرشاة التنظيف

٤- اللقط الحادى Tweezer

يستخدم لمسك الشغلة ويكون ذو ذراع طويل وفكه في حالة جيدة.

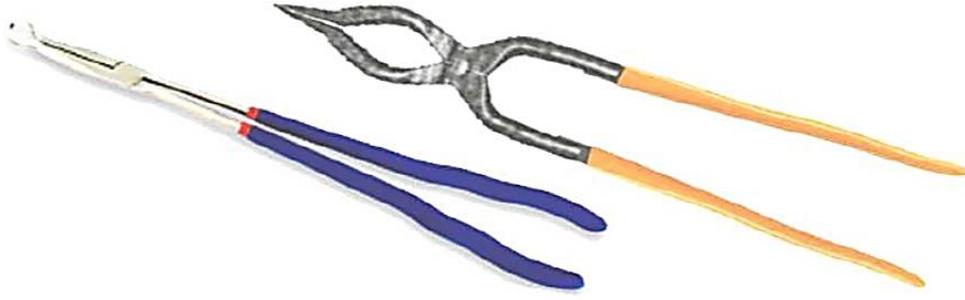

شكل رقم ٤٩: ملقط مسك المشغولات

٥- الصاروخ اليدوي

يستخدم الصاروخ اليدوي لتنظيف المواسير قبل اللحام لتجهيز طرف وصلة اللحام حسب زاوية الشطف أو يستخدم بعد عملية القطع لتسوية سطح القطع وإزالة الخبث والطرطشة الناتجة.



شكل رقم ٥٠: صاروخ يدوي

الإرشادات الفنية الواجب إتباعها عند القيام بأعمال القطع بالغاز الاوكسي اسيتلين

توجد عدة إرشادات يجب الأخذ بها عند القيام بأعمال اللحام المختلفة وتقسم هذه النصائح إلى ثلاثة أقسام منها ما هو قبل البدء في القطع والبعض الآخر أثناء القطع وأيضا جزء منها بعد الانتهاء من القطع.

أولاً: إرشادات ما قبل القطع

١. انزع أغطية حماية الصمامات من الأسطوانات.
٢. تثبت الأسطوانات بسلسلة في جسم ثابت مع مراعاة أن تكون قائمة (بوضع رأسي)، أو تثبتها بشكل قائم على التجهيزات المحمولة، وذلك أثناء العمل بالأماكن البعيدة.
٣. عدم استخدام العنف والقوة أثناء تركيب المنظم.
٤. عدم السماح بتسرب الغاز مطلقاً.
٥. وصل الأطراف الأخرى من خراطيم الأوكسجين والأسيتيلين بفوهة الدخول بمشعل (بوري) القطع، وتأكد من عدم وجود أسنان قلاووظ تالفة.
٦. يجب القيام باختبارات تسرب الغاز لمعدات (الأوكسي استلين) برغوي الصابون كل فترة.

٧. الإعداد الجيد لحواف خط القطع.
٨. اختبار فونية البوري المناسبة لصهر سمك المعدن المراد قطعه.
٩. ضبط ضغوط الغازات في المنظمات بالقدر المناسب لعملية القطع.
١٠. إشعال مخلوط الغازين وتعديل اللهب المناسب لعملية القطع.
١١. اختيار وضع مريح ومناسب لأداء عملية القطع.

ثانياً: إرشادات أثناء القطع

١. يجب عدم القطع والأسطوانات في وضع أفقي، بل يجب وضعها في وضع رأسي قبل القطع بفترة.
٢. يجب أن يكون مكان القطع على بعد ٣ متر من الأسطوانات.
٣. وضع بؤرة اللهب في بداية خط القطع على مسافة تساوي قطر سلك الإضافة المستعمل تقريبا.
٤. تحريك بوري القطع بانتظام حتى نهاية الخط.
٥. مراعاة وجود مخروط اللهب أمام نقطة الانصهار باستمرار لضمان التغلغل الكامل لغاز القطع.
٦. تحريك البوري على خط القطع بالسرعة المناسبة.
٧. مراعاة زاوية ميل البوري واستمرار انضباطها على امتداد طول خط القطع.

ثالثاً: إرشادات ما بعد الانتهاء من القطع

١. يطفأ البوري وترخي صمامات المنظمات ويقلل صمامات الأسطوانات.
٢. تخزين الأسطوانات في وضع رأسي.
٣. ترفع القطعة المقطوعة بالملقط لتبريدها ثم تجفف.
٤. يتم تنظيف سطح شريط القطع بالفرشاة السلك.

أساسيات طرق لحام المواسير Basics of pipe welding

عندما تكون الماسورة في الوضع ومحورها في الوضع المستوي كما في (شكل رقم ٥١) فيمكن التعرف على الأوضاع على الماسورة لمقارنتها بالأرقام على وجه الساعة بمعلومية قمة الماسورة في وضع الساعة ١٢ والقاع في وضع الساعة ٦، وسوف تستخدم أرقام الساعة أيضا لإيضاح خطوات اللحام في الشرح. هناك طريقتين للحام المواسير في الوضع الأفقي وأسلوب اللحام التنازلي، وأسلوب اللحام الصاعد وتلاحظ أن اختيار الطريقة ليس مرتبطا بقطر الماسورة ولكن تعتمد بشكل أساسي على شكل الماسورة والتركيب الكيميائي لمعدن الماسورة.



شكل رقم ٥١: محور وضع الماسورة

تنظيف السطح

يجب إزالة كل الزيوت والقشور والأكسيد الناتجة من القطع والإعداد خصوصا في الشطف لأنها تسبب أثارا ضارة للغاية على اللحام وعادة ما يستخدم لذلك فرشاة سلك يدوية أو آلية.

توافق الحواف Fitting UP (ضبط الحواف قبل التثبيت)

يجب تسوية الماسورتين بدقة وجعلهما على استقامة واحدة قبل اللحام سواء من الداخل أو الخارج وذلك لضمان المحاذاة والتوافق وهذا يتطلب قدرا من المهارة في اللحام لضمان المحاذاة وتعتبر هذه المرحلة من أساسيات حرفة لحام المواسير.

ولا يقتصر استخدام المواسير القصيرة والطويلة على التدريب فقط ولكنها تستخدم في موقع العمل أيضا. والأبعاد العملية للمواسير الملولة هي كالاتي الطول ٧ بوصة مصنوعة من صلب كربوني والقطر ٤ بوصة حيث القطر الخارجي ٤,٢٥ بوصة ولتسوية المواسير الملولة وضبط أبعادها يجب أولا تحديد عرض فتحة الجذر ثم يبحث بعد ذلك عن السلك له قطر مساويا لعرض فتحة الجذر (النفاذ).

توضع أحد المواسير الملولة عند نهاية اللحام ويوضع الطرف الآخر الملولب أعلاها مع استخدام السلك الملولب لعملية التثبيت للتأكد من تساوى أبعاد المسافة بينهما بعد ذلك عمل المحاذاة اللازمة بين جزئي المواسير المراد لحامهما مع استمرار الحفاظ على السلك حرف ٧ بينهما مع مراعاة اعتبار أن أقصى حد مسموح به من عدم المحاذاة هو من ٣ إلى ٦ مم طبقا للوصف الدولي ASME وعند التأكد من المحاذاة تبدأ في لحام البنط لربط وصلتي اللحام اربع بنط لحام حسب بداية كل قطر ونهاية كل قطر يجمع ٤ بنط لحام وطول البنطة يساوى سمك المعدن في خمسة وبعد ذلك تنظف بنط اللحام من الخبث.

إعداد وصلة اللحام للمواسير

إن إعداد وصلة اللحام تعتبر أساسا في لحام المواسير، حيث تتأثر كفاءة وجودة اللحام بشكل كبير بمدى الحرص والاهتمام في إعداد الوصلة. وهناك العديد من الأمثلة على انهيار اللحام في المواسير نتيجة أخطاء

في إعداد الوصلة، فمن الممكن أن يتدرب عامل اللحام على إعداد الوصلة ومعرفة أهمية تنفيذها بشكل سهل، لأن الإعداد الجيد يعتبر الخطوة الأولى في الوصول إلى لحامات جيدة.


عملية التثبيت للخص (البلاتات):


يجب أن يتم التثبيت في لحام القوس الكهربائي في الجزء المراد ترسيب خط اللحام به، ويفضل أن يكون طول بنطة الحام خمس أضعاف سمك المعدن، مع الحفاظ على أن يظل القوس طويلاً حتى نقطة بداية اللحام مما يساعد على تسخين السطح ومنح الوقت الكافي لاستقرار القوس وغازات الحماية الناتجة من هذه العبارة pass، وسترسب بعض الكريات المعدنية المسننة من الالكترود على شكل حبيبات منصهرة داخل خط اللحام، ويحدث انصهار وانتقال لمعدن اللحام في حالة استخدام قوس طويل على جانبي الحافتين وتغلغل في المعدن. والمسافة بين البنطة والبنطة الأخرى تكون حوالي سمك المعدن في عشرون مع الأخذ في الاعتبار ترك مسافة للنفاز. ويجب تنظيف البنطة الملحومة من الخبث الموجود على خط اللحام بشاكوش البودرة والفرشاة السلك.

عملية التثبيت للمواسير (Pipe Tack welding)


يجب أن يتم التثبيت في لحام القوس الكهربائي في الجزء المراد ترسيب خط اللحام به، بعد التأكد من محاذاة حرفي الماسورة وتوافقهما، يجرى أربع لحامات بنط في الوصلة على مسافات متساوية على محيط الماسورة في الجذر كما هو مبين في (شكل رقم ٥٢) وذلك باستخدام الكترود قطر ٨/١ بوصة من نوع E 6010 في هذه الحالة. كذلك يجب التأكد من قوة وسلامة لحام البنط وتغلغله لأنه سوف يظل في اللحام الأصلي للوصلة.

١. يتم شطف حواف الماسورتين على المخرطة.
٢. يتم وضع الماسورتين على بعضهما أو بزاوية ميل.
٣. اضبط الحواف وبين الماسورتين بوضع سلكة مثنية على شكل U بسمك ٢ أو ٣ مم بين الماسورتين لضبط مسافة النفاد.

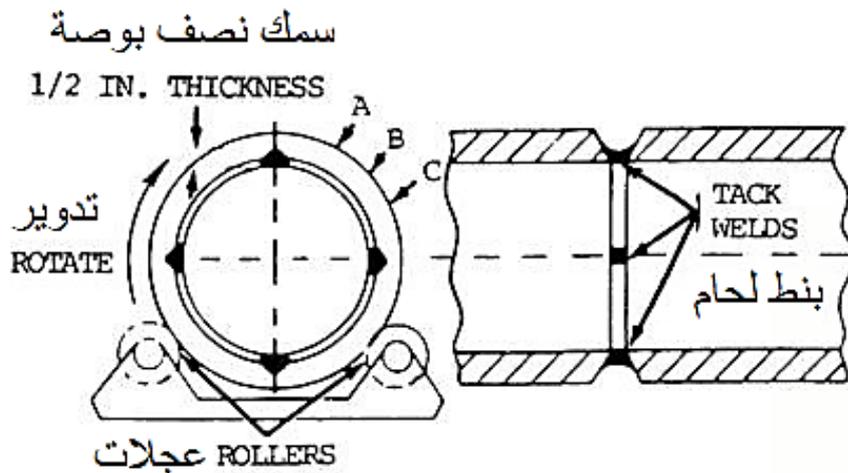

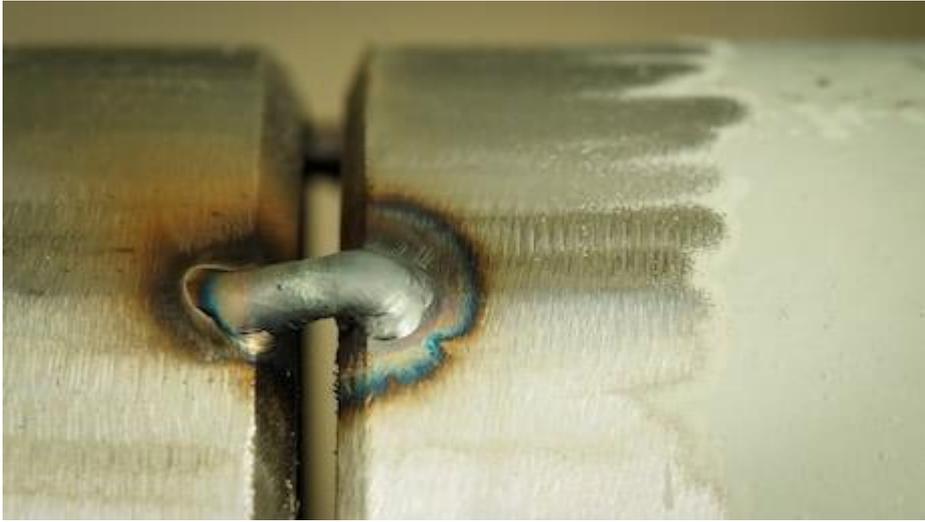

شكل رقم ٥٢: لحام أربع بنط على طول محيط الماسورة

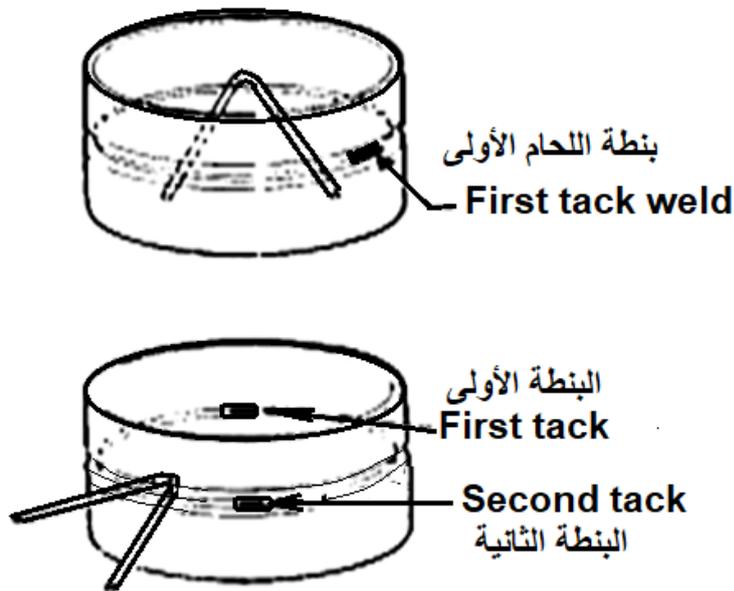


شكل رقم ٥٣: طريقة ضبط عملية التثبيت للمواسير

فائدة تثبيت قطعة العمل باللحام:

أثناء تسليط الحرارة على مكان اللحام يحدث تمدد للمعدن نتيجة الحرارة المسلطة عليه، ثم ينكمش عندما يبرد، مما يحدث تشوهات وانبعاج في الجسم المراد لحامه خصوصا في المشغولات ذات السمك الصغير، ولهذا يفضل عمل بنط لحام (تنقيط) على طول خط اللحام وعلى مسافات متساوية تضمن عدم انبعاج الشغلة قبل عمل اللحام المتواصل بإحدى الطرق التالية:

- ✍ عمل بنط اللحام بتثبيت قطعتي العمل من جهة واحدة ويترك فراغ بين القطعتين في الجهة الأخرى بحدود ٣ مم كما هو مبين في (شكل رقم ٥٤)، وبذلك يمكن امتصاص التشوه العرضي.
- ✍ عمل بنط لحام منتظمة وموزعة على طول خط اللحام مع ترك فراغ بين حافات القطع المراد لحامها بحدود نصف سمك قطعة العمل، مع مراعاة ان تكون الحواف متوازية كما هو مبين في (شكل رقم ٥٤).

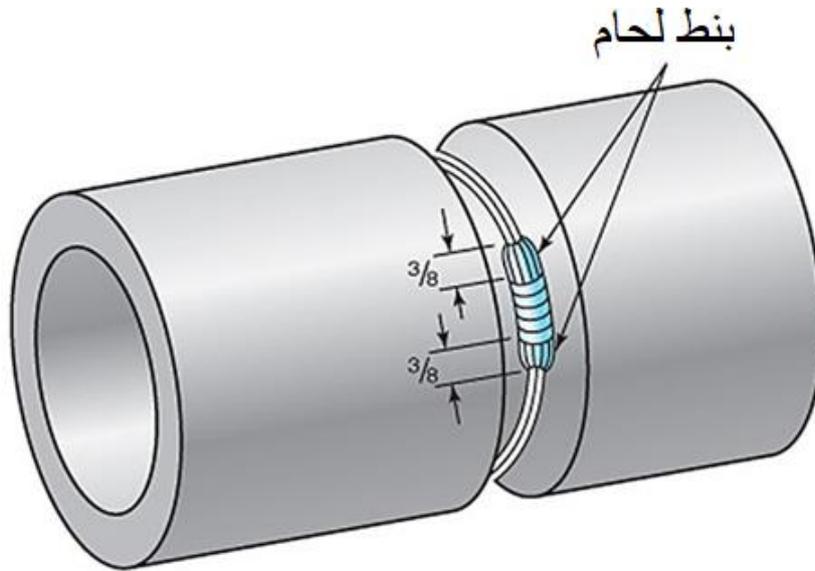


شكل رقم ٥٤: عمل بنط لحام

أنواع وصلات لحام المواسير بالأوكسي أستيلين

وصلات اللحام هي عبارة عن جمع قطعتين من المعدن بالشكل المراد تنفيذه.


الوصلة التناكبية (التقابلية):

طريقة تنفيذ وصلات المواسير التقابليه يتم بوضع حواف القطعتين بشكل تقابلي كما هو مبين في (شكل رقم ٥٥).

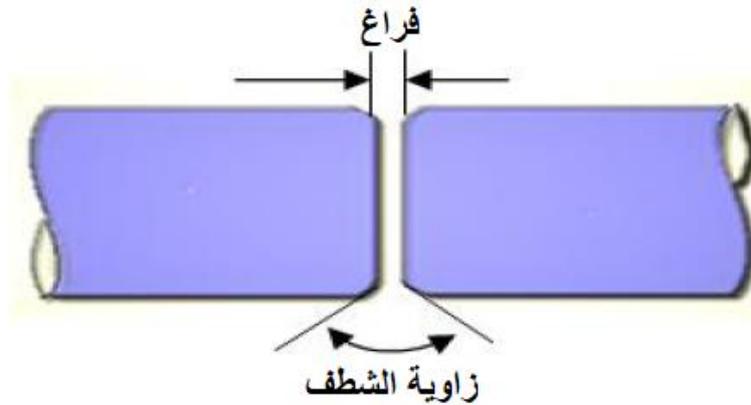

شكل رقم ٥٥: الوصلة التقابليه للمواسير

ويوضح (شكل رقم ٥٦) الأوضاع المختلفة لوصلات المواسير التقابليه (التناكبية).

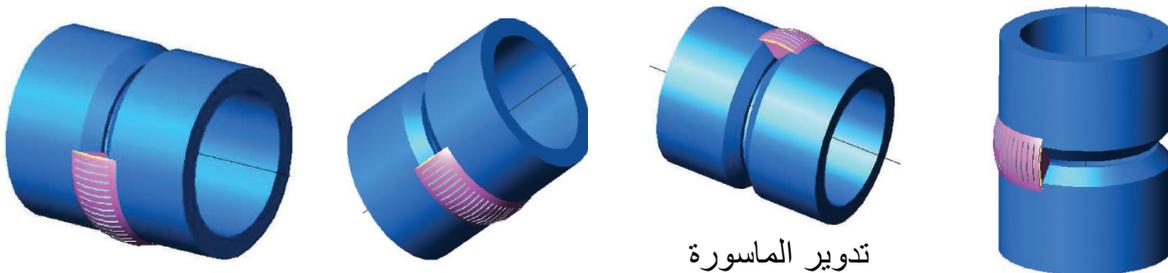

رأسي (تصاعدي
وتنازلي)

بزواوية ميل


مسطح (ارضي)

أفقي

شكل رقم ٥٦: الأوضاع المختلفة للوصلات التقابليه للمواسير (وصلات تقابليه دائرية)

وأهم ما في هذه الوصلة تحقيق النفاذ الكامل للحام. وذلك بترك فراغ بين حافتي القطعتين بمقدار نصف السمك أو يتم الشطف لحواف القطعتين للحصول على شكل حرف (V). كما هو مبين في (شكل رقم ٥٧) وبالنسبة للفراغ الذي بينهما يكون كما يلي:


عندما لا تتجاوز سمك الماسورة عن ١,٢ مم فلا يجب ترك فراغ.

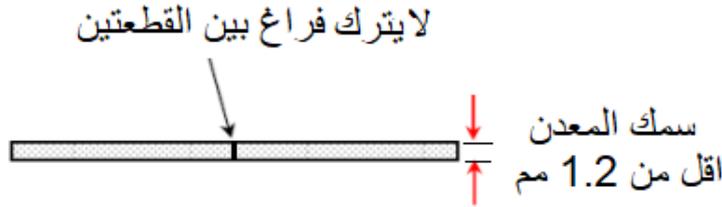

شكل رقم ٥٧: لحام الألواح ذات السمك اقل من ١,٢ مم


عندما يكون سمك معدن الماسورة أكبر من ١,٢ حتى ٤ مم فيكون الفراغ يساوي سمك المعدن.

الفراغ مساويا لسمك المعدن = 4 مم

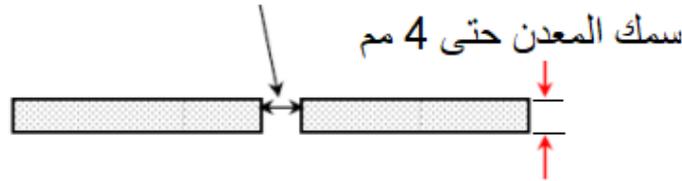

شكل رقم ٥٨: لحام الألواح ذات السمك أكبر من ١,٢ مم حتى ٤ مم


عندما يزيد سمك معدن الماسورة عن ٤ مم ويصل إلى ٦ مم فيما فوق فيفضل شطف المعدن على شكل حرف V وتكون حركة اللحام من اليسار إلى اليمين.

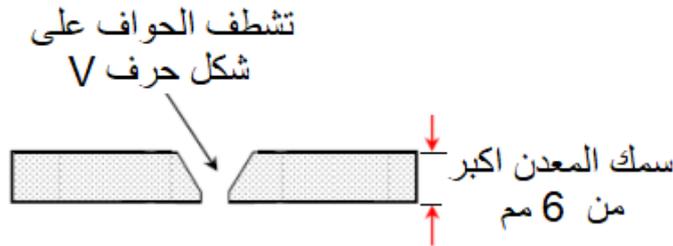


شكل رقم ٥٩: لحام الألواح ذات السمك أكبر من أو يساوي ٦ مم

الوصلة التراكيبية (الانطباقية)

حيث ينطبق جزء من أحد الماسورتين على الماسورة الأخرى كما هو مبين في (شكل رقم ٦٠) وتعد هذه الوصلة أقوى من السابقة لأن الماسورة الأصغر تعمل كمسند للوصلة. ويتم اللحام على طول حافة محيط الماسورة ذات القطر الأكبر.

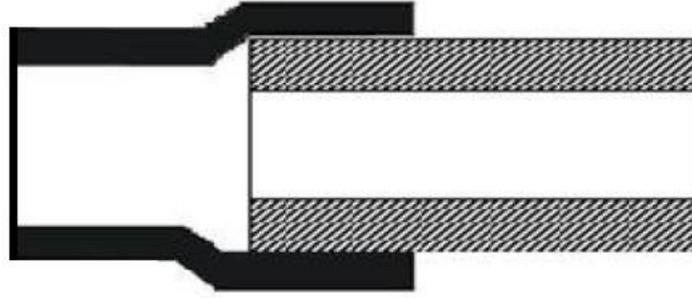

شكل رقم ٦٠: وصلة مواسير تراكيبية

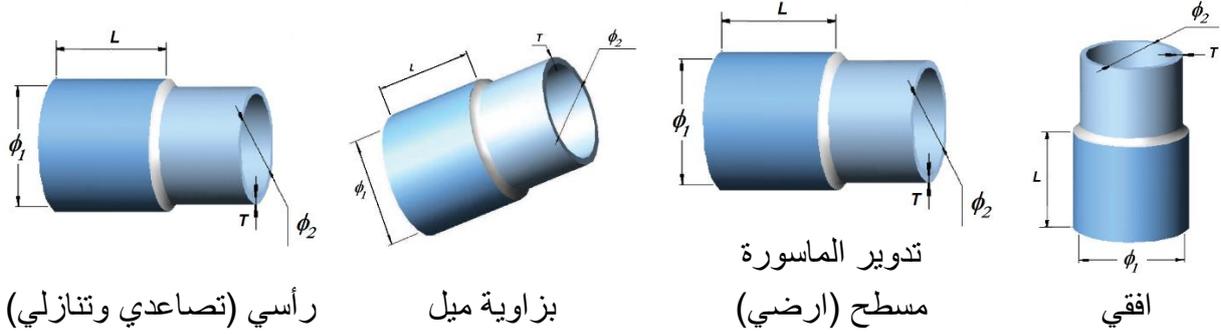



شكل رقم ٦١: الأوضاع المختلفة للوصلات التراكيبية للمواسير

أوضاع اللحام للمواسير

يكون هناك التباس في أوضاع اللحام Welding Positions عند العمل على إجراء اللحام، لاختلاف مسميات أوضاع اللحام في كود الجمعيات الأمريكية ASME IX, AWS عنه في كود المنظمة الدولية للمعايير الأيزو ISO-EN – BS والخاص بوضعيات اللحام. حيث انه من الشائع استخدام المعيار الأمريكي ASME ومسمياته لكن في الواقع مع انتشار المعيار الدولي ISO. ويلاحظ اعتماد النظام الدولي الأوربي على الحروف بينما يعتمد النظام الأمريكي على الأرقام لوصف أوضاع اللحام.




توجد أربعة أوضاع شائعة الاستخدام في اللحام اليدوي، وهي كالتالي:


١. اللحام في الوضع المسطح (الأرضي) Flat position ويرمز له بالرمز (PA).
٢. اللحام في الوضع الأفقي Horizontal position ويرمز له بالرمز (PC).
٣. اللحام في الوضع الرأسى Vertical position ويرمز له بالرمز (PG) للحام الصاعد، و (PF) للحام النازل.
٤. اللحام في الوضع العلوي (فوق الرأس) Overhead position ويرمز له بالرمز (PE) للحام العلوي التقابلي، والرمز (PD) للحام العلوي الزاوي أو الفلنجة.

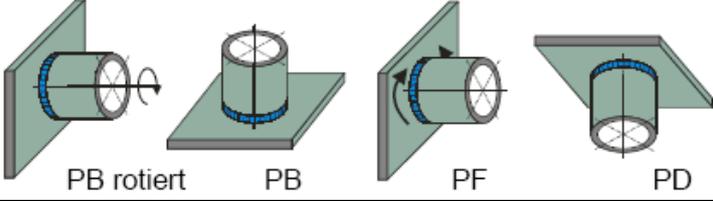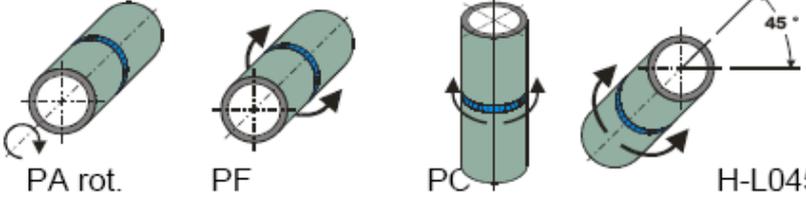وصف الوصلة	وضع اللحام
وصلات مواسير مع الواح صاج	 <p>PB rotiert PB PF PD</p>
لحام مواسير تقابليه في الأوضاع المختلفة	 <p>PA rot. PF PC H-L045</p>


جدول رقم ٤: أوضاع لحام المواسير بالنظام الدولي الأوربي



أوضاع اللحام طبقا لجمعية للنظام الدولي الأوربي (ISO) والنظام الأمريكي AWS

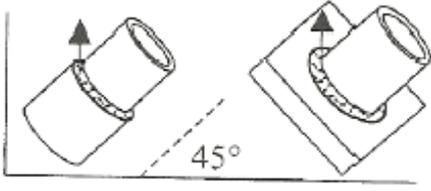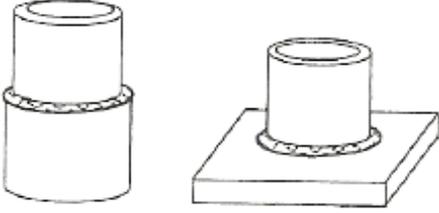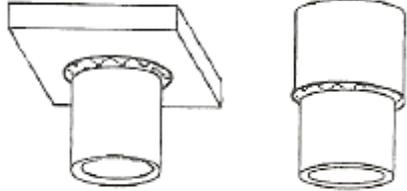شكل توضيحي للحام الزاوية	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام أرضي مع ميل المشغولة بزاوية ٤٥° إدارة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	1FR	L-45/PA
 <p>لحام عرضي يكون فيها محور الماسورة رأسي</p>	2F	PB
 <p>يكون محور الماسورة أفقي ويتم إدارة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	2FR	PB
 <p>لحام فوق الرأس</p>	4F	PD

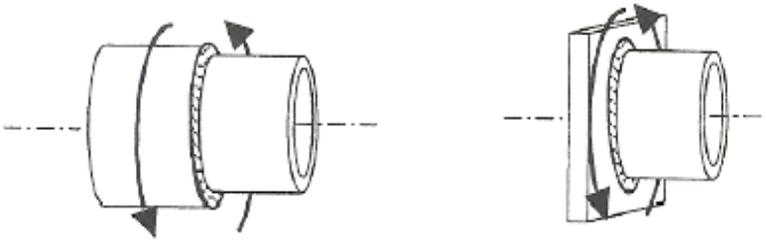شكل توضيحي للحام الزاوية	AWS	EN ISO 6947
 <p>محور الماسورة أفقي (تنفيذ اللحامات في الوضعين التصاعدي والتنازلي)</p>	5F	PF لحام تصاعدي PG لحام علي النازل

جدول رقم ٥

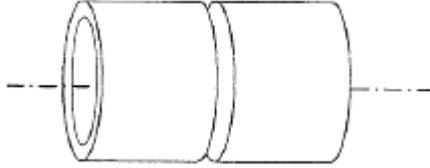أشكال توضيحية للحامات المواسير في الوضع التقابلي	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام أرضي (Flat (Ground) يكون فيه محور الماسورة أفقي ويتم اللحام بتدوير وصلة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	1G	PA
 <p>لحام بالعرض (أفقي) Horizontal، يكون فيه محور الماسورة في وضع رأسي وقد يتم للحام بتدوير الماسورة أو عدم تدويرها</p>	2G	PC

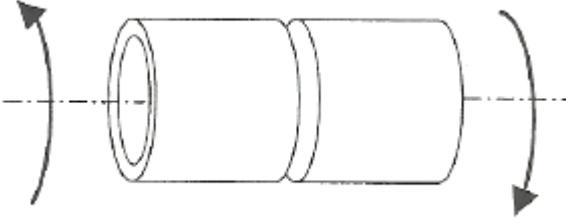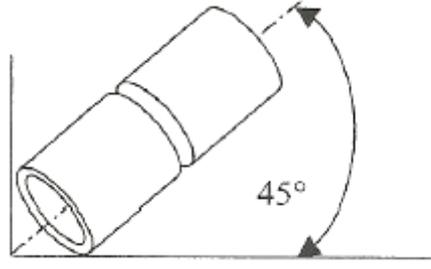أشكال توضيحية للحامات المواسير في الوضع التقابلي	AWS	EN ISO 6947
 <p>يكون محور الماسورة أفقي كما الوضع 1G لا يتم تدوير الماسورة أثناء اللحام التصاعدي أو التنازلي (وضع ثبات للماسورة)</p>	5G	PF لحام تصاعدي PG لحام علي النازل
 <p>لحام ماسورة بزاوية ميل 45° على المحور الأفقي أو الرأسي ويرمز باللحام في هذا الوضع على النازل بالرمز PG</p>	6G	H-LO45 أو PG

جدول رقم ٦

لحام المواسير بالقوس الكهربائي

تستخدم المواسير بكثرة في التطبيقات الصناعية، في خطوط نقل الغاز والبتترول الخ ويتم توصيلها مع بعضها في معظم الأحيان بواسطة اللحام. لذا من الضروري أن يتم لحاماتها بجودة عالية، لأن انهيار لحامات المواسير لا يتسبب فقط في إيقاف الوحدات الصناعية وتعطل الإنتاج ولكن قد تؤدي إلى حوادث خطيرة وفقد في الأرواح ولهذا السبب فإن عامل لحام المواسير لا بد أن يكون على مستوى عالي من الكفاءة والمهارة. وسيتم وصف الطرق التي تؤدي إلى نجاح لحام المواسير بشكل مرضي وسهل وسوف نزود عامل لحام المواسير بالمعلومات الضرورية لإنجاز اللحام بشكل سهل وعالي الجودة. قبل البدء في تعلم لحام المواسير فإن فني اللحام يجب أن يكون ماهرا في اللحام في الأوضاع الأربعة الأرضية والأفقي والرأسي وفوق الرأسي حيث أنها تسهل الانتقال التدريجي من وضع لآخر ولأن تركيبات المواسير تتواجد في جميع الأوضاع. وعلى عامل اللحام الاهتمام بما يلي:


١. الاستعداد لإجراء اللحام
٢. اختيار الألكترود
٣. إعداد وتنظيف وصلة اللحام والحواف
٤. الوضع السليم للماسورة للحصول على الاستقامة المطلوبة
٥. تثبيت الماسورة قبل تنفيذ خطوط اللحام

الصورة التالية تبين عملية ضبط الماسورتين وعملية التثبيت وهي أربع بنط لحام كما سبق التوضيح بذلك ويراعى النفاذ الكامل للبنط من الخلف حتى يتم لحام الحصول على وصلة لحام جيدة.



شكل رقم ٦٢: تنفيذ التثبيت بلحام القوس الكهربائي

وعندما يتم الإعداد فإن على اللحام التركيز لإجراء عملية اللحام فيجب أن يتداول الالكترود بشكل سليم وأن يبدأ اللحام بشكل صحيح لكي يرسب خط لحام ليس به عيوب. كما يجب مراقبة بركة اللحام المنصهر باستمرار وخصوصا في لحام الجذر ويكون مستعدا دائما لمعالجة التغيرات التي قد تؤثر على جودة اللحام ومع تقدم خط اللحام فإنه يجب على فني اللحام أن يكون تركيزه كاملا وإلا يفكر في شيء خارج منطقة اللحام.

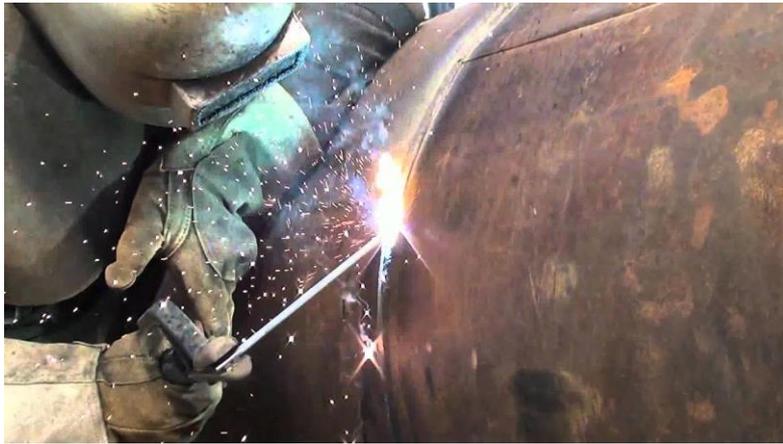


شكل رقم ٦٣: لحام خطوط اللحام بالقوس الكهربائي بشكل منتظم

لحام التغطية surfacing or cladding لحام الطبقات المتعددة

رمز لحام الأسطح أو الكسوة بالإنجليزية The surfacing weld symbol في نظام AWS وفي نظام الأيزو overlay weld Symbol وان المقصود بكلمة التغطية (الأسطح) Surfacing في عالم الهندسة، هو لوصف عمليات التغيير في خصائص مكونات السطح، ولتحقيق التحسن في خصائص الأسطح لابد

من عمل موازنة بين التصميم وتصنيع المكونات وعموما الأمر ليس متوقف على اللحام فقط فهناك العديد من عمليات المعالجة السطحية (الكسوة) التقليدية مثل الطلاء ، التركيبات الحمضية ، الرش الحراري، اللحام، والعمليات المتقدمة تكنولوجيا مثل غرس الأيونات، الليزر، البلازما، الرش البارد.

يوضح (شكل رقم ٦٤) رمز لحام تكسية الأسطح كما جاء في ISO 2553 الذي يوصي بوضع خط راس السهم للإشارة إلى نقطة على السطح المراد تغليفه، كما وان ISO2553 لا يفسر ولم يعطي بيانات حول مدى كفاءة العمل ولكنه اكتفي ببعض المعلومات الأساسية في الرسم.

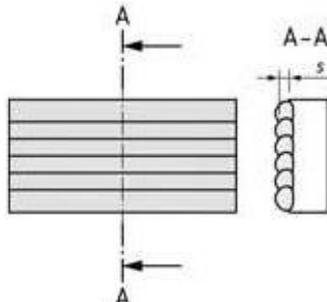نوع اللحام	التوضيح	الرمز	ملاحظات
تكسية Overlay			=S سمك لحام التكسية

شكل رقم ٦٤: رمز لحام التكسية السطحية

وقد يتم استخدام الأسماء أدناه لتعريف هذا الرمز والحقيقة ربما تعود هذه المسميات إلى التطور اللغوي ولكنها جميعا تستخدم لوصف كسوة أو حماية شيء معين من التلوث.


١. لحام التغطية Overlay Welding

٢. تكسية (كسوة) Cladding

٣. عمل أسطح Surfacing


٤. لحام طبقة سطحية Surface-layer welding

أما في نظام اللحام الأمريكي AWS A2 4 فإنه يعطى تعليمات مفصلة حول كيفية إظهار المنطقة المراد تغليفها بمادة اللحام بالتفصيل. وطبقا للجمعية بالجمعية الأمريكية للحام AWS يستخدم رمز الأسطح The surfacing weld symbol للإشارة إلى سطح المعدن والتي عادة تستخدم لإضافة مواد مقاومة أو بناء كسوة مقاومة للتآكل والصداء، كما وان رمز بناء الأسطح surfacing weld symbol يجب أن يشير بوضوح إلى النقطة المعنية على سطح اللحام المراد تغليفه، وان سمك اللحام والأبعاد وارتفاع السطح يجب تحديده مع إظهار الحد الأدنى ويتم وضع هذه الأرقام على يسار رمز اللحام ويتم الإشارة إلى المنطقة المراد تغليفها بوضوح عن طريق السهم كما هو موضح في (شكل رقم ٦٥).

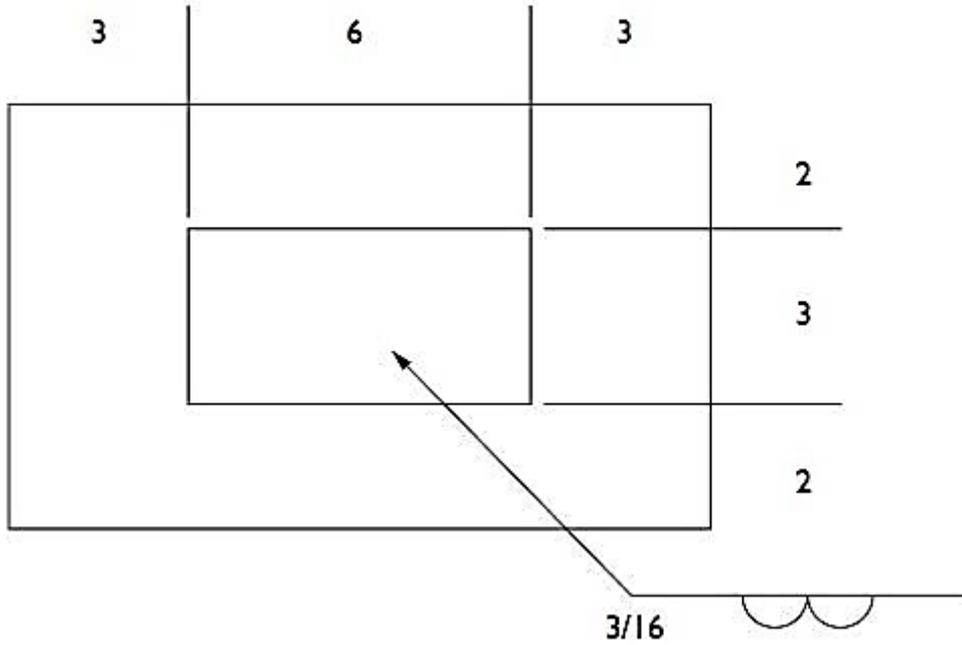

شكل رقم ٦٥: رمز لحام التغطية لسطح الشغلة


كما يمكن تحديد بناء طبقات متعددة من اللحامات باستخدام رمز لحامات الطبقات المتعددة surfacing Multiple layers ويجب تحديد سمك كل طبقة من خلال وضع الرقم على يسار رمز اللحام كما هو موضح في (شكل رقم ٦٦)، كما أن (شكل رقم ٦٥) و(شكل رقم ٦٦) يوضحان رموز surfacing weld symbol المستخدمة حسب مواصفات المعيار الدولي الأمريكي AWS وربما يتم استخدام نفس الطريقة مع المعيار الدولي ISO.

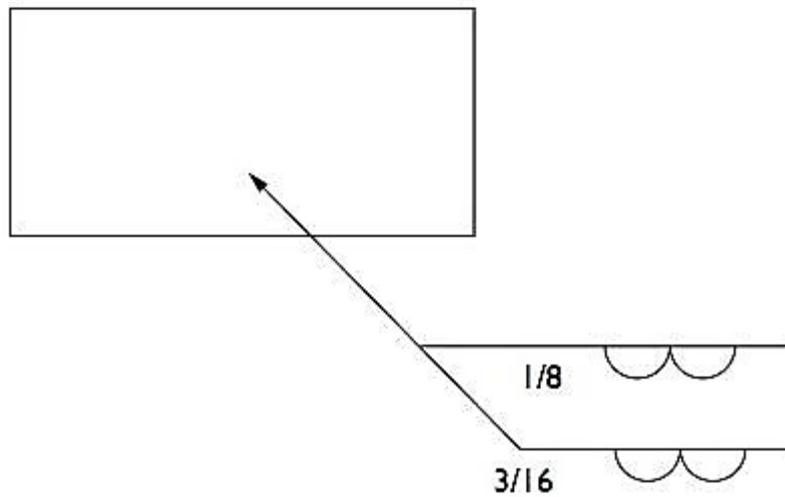


شكل رقم ٦٦: رمز التغطية لسطح بأكمله بطبقتين

ملاحظات أخرى: إن رمز لحام الأسطح The surfacing weld symbol لا يستخدم الأسهم كما هو متعارف عليه للإشارة إلى جانب الوصلة أو الجانب الأخر، وبالتالي من المهم رسم إشارة السهم إلى

المنطقة المراد لحامها وفي حالة بناء الأسطح أو الطبقات المتعددة على شكل منحنيات يجب أن يتم تحديد شكل الكيرف والمنحنيات بوضوح على الرسم الهندسي.

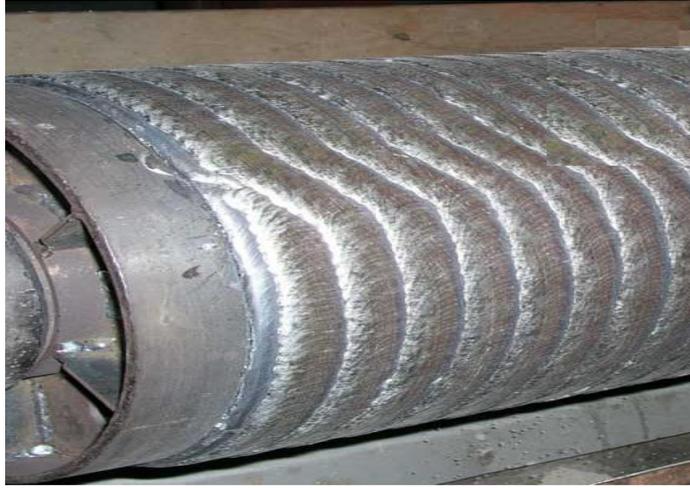


شكل رقم ٦٧: تغطية ماسورة باللحام

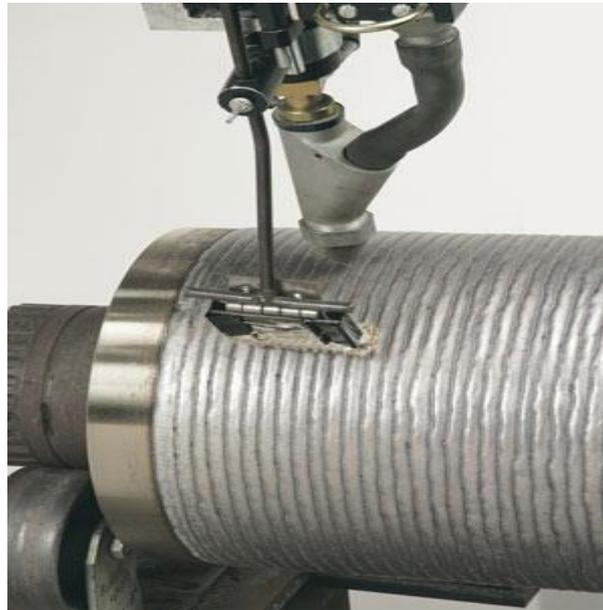

شكل رقم ٦٨: التغطية باستخدام الأنظمة الأتوماتيكية

اللحام القطع بقوس البلازما (PAC) Plasma Arc Cutting

تعتبر البلازما في الفيزياء هي الحالة الرابعة للمادة التي تلي الحالة الصلبة والسائلة والغازية كما هو مبين في (شكل رقم ٦٩)، وتصل المادة للحالة الرابعة عندما يحدث تأين جزئي أو كامل للوسط من جزيئات وذرات محايدة، وتأيّن الغاز يعني عملية تسخين للمادة وهي في حالتها الغازية بحيث تكتسب أو تفقد ذرات المادة إلكترونات وتصبح موصلة للكهرباء. فالبلازما هي غاز متأين (يتألف من جسيمات مشحونة سالبة وموجبة) ذو درجة حرارة عالية وموصل للكهرباء.

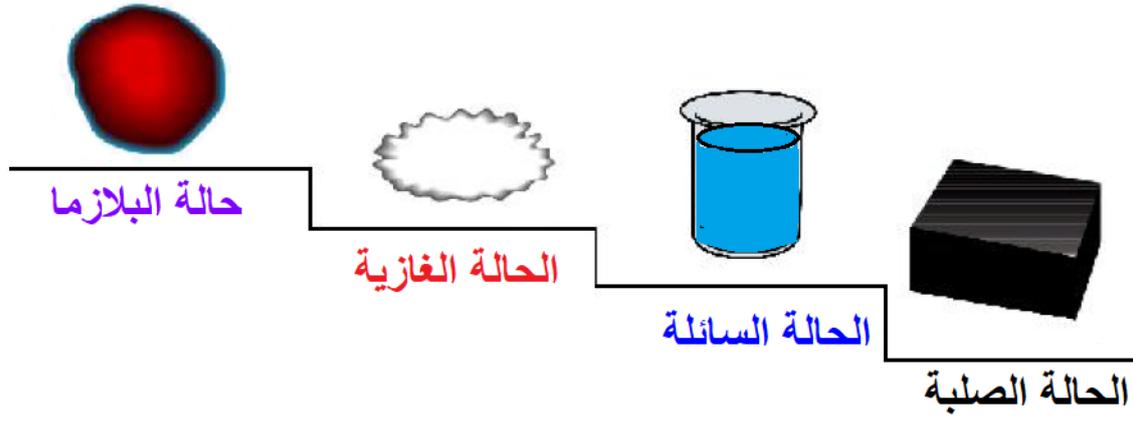

شكل رقم ٦٩: حالات المادة الأربعة

في الطبيعة، تحدث البلازما بشكل طبيعي في المناطق الداخلية من الشمس والنجوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما أن البرق هو أيضا شكل طبيعي من البلازما الناجم عن التعرض لمجال كهربائي قوي، لذلك عمليا يتم الحصول على البلازما بتسخين غاز لدرجة حرارة عالية إما باستخدام مصدر للحرارة أو التعرض لمجال كهربائي قوي مما يجعله يتأين ويوصل التيار الكهربائي والغازات التي يمكن استخدامها في مشعل البلازما هي الهواء، الأوكسجين، النتروجين، أو خليط من الأرجون والهيدروجين أو الهليوم تبعاً لخامة المعدن المراد قطعه وكذلك جودة القطع المطلوبة. تعتبر تطبيقات البلازما ذات درجة الحرارة أقل من مليون درجة كلفن مثل القطع بالبلازما من التطبيقات ذات درجة الحرارة المنخفضة. ولقد تطورت عملية قطع المعادن بقوس البلازما في ستينيات القرن العشرين وذلك لقطع المعادن التي يستحيل قطعها بالأوكسي استلين (OAC) مثل الألمنيوم والنحاس والصلب عديم الصدأ (استنلس ستيل)، وفي أواخر الثمانينيات تم استحداث ماكينات قطع بالبلازما يتم التحكم فيها رقمياً بواسطة الحاسب الآلي مما أعطاه مرونة هائلة لقطع أصعب الأشكال بسرعة ودقة وجودة متناهية وبسماكات مختلفة.

نبذة تاريخية


تم اختراع عملية اللحام والقطع بقوس البلازما بواسطة روبرت جيج Robert Geag في عام ١٩٥٣ وحصل على براءة اختراع في عام ١٩٥٧م. وكانت عملية فريدة من نوعها من حيث أنها يمكن أن تحقق دقة القطع واللحام على كل المعادن الرقيقة والسميكة. وكانت أيضا قادرة على رش طلاء المعادن على المعادن الأخرى. وقد تم طلاء بالرداذ على ريش التوربينات للصواريخ التي انطلقت لاستكشاف كوكب زحل.

عملية اللحام بقوس البلازما Plasma Arc Welding (PAC)

إذا قارنت اللحام بالبلازما مع اللحام التقليدي تجدر الإشارة إلى بعض الجوانب الإيجابية للحام قوس البلازما والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

يمكن استخدام الجهاز عند لحام الهياكل المعدنية؛ والواح الصاج.

- ❑ يستخدم لقطع المعادن بسماكة ٥٠-٢٠٠ مم بسهولة.
- ❑ يتم توفير تكاليف الغاز بشكل كبير، لأنه من الممكن تماما الاستغناء عن النيوتان والبروبان والأسيتيلين.
- ❑ طبقات اللحام بالبلازما دقيقة، متساوية وأنيقة.
- ❑ لا يتم تشويه المعادن أثناء اللحام.
- ❑ يعد لحام البلازما آمنا عند الامتثال لجميع المعايير والتقنيات، نظرا لعدم الحاجة إلى أسطوانات غاز.

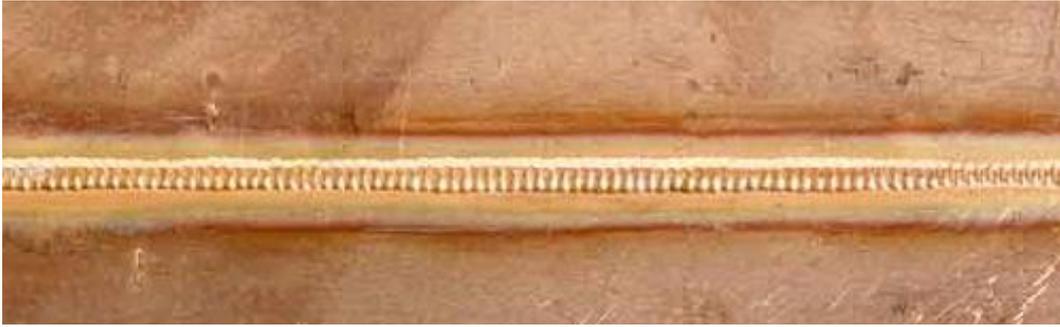

شكل رقم ٧٠: توصيل قطعتي عمل عن طريق لحام البلازما

أنواع لحام البلازما:

يمكن تقسيم لحام البلازما إلى ثلاثة أنواع، والتي تعتمد بشكل مباشر على شدة التيار المستخدم أثناء عملية اللحام إلى ما يلي:


١. اللحام باستخدام تيار كبير يزيد عن ١٥٠ أمبير (A) Amperes؛ يستخدم هذا النوع للحام المعادن ذات السمك أكبر من ٥ مم.
٢. اللحام في الوضع المتوسط بتيار من ٥٠ إلى ١٥٠ أمبير؛ في هذا الوضع يذوب معدن اللحام ويعطي لحام بعمق وجودة عالية، ويصبح التماس والإجهاد الحراري على الشغلة في الوقت نفسه ضيقا جدا عما يحدث في القوس الكهربائي العادي.
٣. لحام البلازما منخفضة القوة ويستخدم فيها تيار كهربائي من ١٠ إلى ٢٥ أمبير، يعد لحام البلازما منخفضة التيار هو الأكثر شيوعا إلى حد ما بين جميع أنواع لحام البلازما. حيث يستخدم تيار قليل، وهذا يؤدي إلى تشكيل قوس تجريبي يحترق باستمرار بين فوهة النحاس المبردة بالماء وأقطاب التنجستن التي يتراوح قطرها من ١ إلى ٢ مم. هذا النوع من اللحام له تأثير عالي الجودة إلى حد ما بالنسبة للمنتجات التي لا يتجاوز سمكها ١,٥ مم. ويعطي نتيجة ممتازة بسبب الطاقة العالية والتأثير الكبير لقوس البلازما على بركة اللحام.



شكل رقم ٧١: اللحام بالبلازما


تكنولوجيا لحام البلازما

يحتاج جهاز لحام البلازما، إلى الهواء المضغوط والكهرباء فقط لتشغيله. أثناء اللحام بالبلازما، يتم توجيه الغاز المتأين (أي البلازما) إلى سطح الأجزاء المراد لحامها بواسطة فوهة مخروطية. من الضروري للحام بالبلازما أن يشد القطب في ميل حوالي ٣٠ درجة ولا ينبغي أن تكون النهاية حادة للغاية، ويجب أن يكون المخروط الناتج مساويا لـ ٥ - ٦ أقطار قطر القطب. يبلغ قطر فوهة البلازما والتي يمر بها الغاز من ٠,٥ - ١,٥ مم، والتي تبدأ في تشكيل البلازما. ويبلغ الحد الأقصى لقطر نفاث البلازما Plasma jet المبين في (شكل رقم ٧٢) إلى ٢ مم، ولهذا السبب تركز الطاقات الحرارية الكبيرة على شريحة صغيرة من الفراغات المعدنية. من الضروري تسخين الغاز العامل إلى درجة حرارة عالية، ويتحقق ذلك بتيار كهربائي قوي، يجب أن تتم عملية اللحام باستخدام طاقة التيار المستمر. ويراعى يجب تزويد الغاز في مكان اللحام المطلوب قبل ١٥ ثانية من تحريك قوس البلازما. يتطلب اللحام استبدال الأقطاب الكهربائية، وكذلك فوهة شعلة البلازما بعد فترات معينة من الاستخدام.

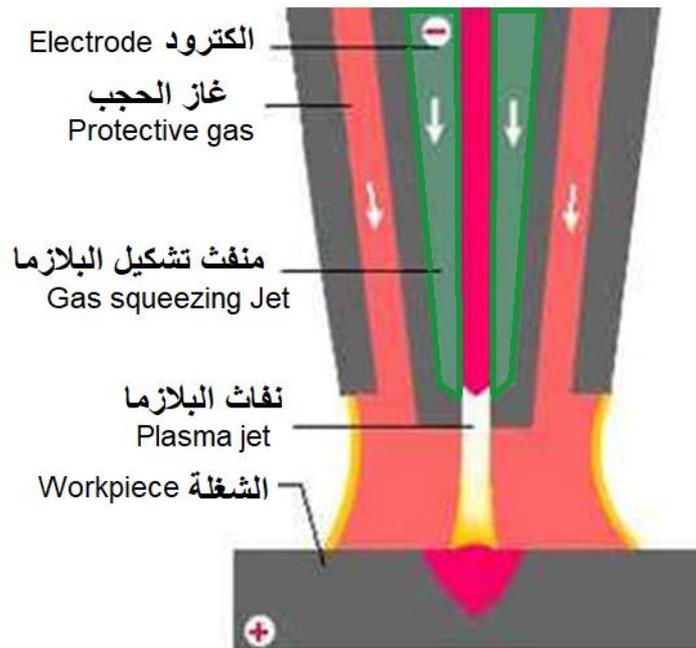

شكل رقم ٧٢: قوس البلازما Plasma arc

في لحام البلازما ينصهر المعدن تحت نفاث البلازما مباشرة، حيث يتم تسخين الفراغات المعدنية كلياً على العمق المطلوب، وهذا هو السبب في الحصول على اللحام بأعلى جودة للمعادن. ويوصى باستخدام غاز الأرجون من أجل تكوين غاز حماية قوس البلازما عند اللحام. يمكن استخدام ماكينة اللحام بالبلازما في لحام الأجزاء المعدنية والهياكل في أوضاع مختلفة، وتستخدم في لحام الأنابيب والحواليات ذات الجدران الرقيقة، ولإنتاج المجوهرات، ورقائق اللحام والعديد من عمليات اللحام والتثبيت الأخرى.

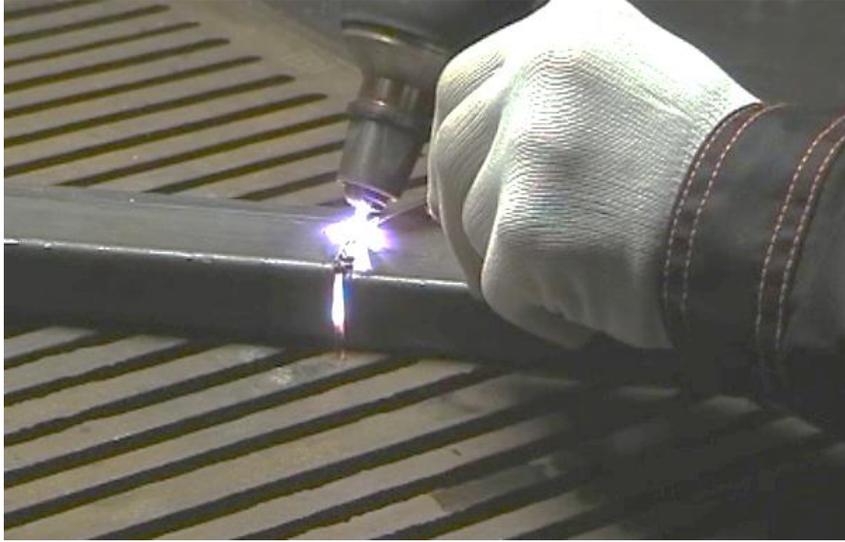

شكل رقم ٧٣: لحام البلازما

مميزات اللحام والقطع بالبلازما:

- ✎ كفاءة اللحام والقطع عالية
- ✎ منطقة التعرض للحرارة الصغيرة.
- ✎ استهلاك قليل من الغازات الواقية.
- ✎ القدرة على لحام ألواح الصلب مع أنواع مختلفة من المعادن.
- ✎ تشوهات ضئيلة من الأسطح الملحومة.
- ✎ يستخدم لقطع معادن بسماكات كبيرة تتراوح من ٥٠-٢٠٠ مم.
- ✎ يعد من أنواع اللحام الآمنة عند الامتثال لجميع المعايير والتقنيات، نظراً لأن أسطوانات الغاز غير مطلوبة.
- ✎ يمكن استخدامه قوس البلازما في لحام النحاس وسبائك النحاس وكذلك الألمنيوم.
- ✎ القدرة على لحام الأجزاء المعدنية والهياكل ذات الجدران الرقيقة في أوضاع مختلفة
- ✎ يستخدم للحام المجوهرات.
- ✎ قطع جميع المعادن الموصلة للكهرباء
- ✎ قطع الأشكال الصعبة والمعقدة بسهولة بماكينة تحكم رقمي تعمل بالبرمجة
- ✎ إنتاج خط أو شق قطع ضيق ونظيف


لـ سرعة القطع أكثر خمس مرات من الأوكسي اسيتلين
وعلاوة على ذلك، عند استخدام قوس الهواء البلازما، يتم تسريع العملية ويصبح من الممكن لحام سبائك
النحاس الموصلة كهربائياً والسبائك العالية وكذلك الألومنيوم والنحاس.

عيوب اللحام والقطع بالبلازما


- لـ معدات غالية الثمن بالمقارنة بمعدات الأوكسي اسيتلين
- لـ يستهلك القطع الداخلية مثل الألكترود والفوهة باستمرار
- لـ يصدر عنه صوت عالي (مزعج)
- لـ ينتج الكثير من الأدخنة الضارة

عملية القطع بقوس البلازما (PAC) Plasma Arc Cutting

إن تكنولوجيا قطع المعادن بالبلازما، ما هي إلا عملية قطع كهربائي للمعادن. تتم عملية قطع المعادن باستخدام مشعل البلازما (plasma torch) عن طريق ضخ غاز مضغوط بسرعة عالية من فوهة مشعل (بوري) القطع الضيقة وفي نفس الوقت يتم تكوين قوس كهربائي بين الكترود (قطب كهربائي) سلبي مكشوف مثبت داخل المشعل والمعدن المراد قطعه كما هو مبين في (شكل رقم ٧٤)، بحيث يوصل الالكترود بالقطب السالب لتيار مستمر DC وتوصل الشغلة (المعدن المراد قطعه) بالقطب الموجب، يصنع الالكترود من التنجستن الذي لا ينصهر بتأثير الحرارة المتولدة من القوس الكهربائي، يمر هذا القوس الكهربائي مع الغاز المندفع من خلال الفوهة ويسبب تأين للغاز المحيط بالقوس الكهربائي ذو الجهد العالي ويسخن الغاز وترتفع درجة حرارة بشكل كبير ويتحول الغاز إلى حالة البلازما، وهكذا يتكون قوس البلازما الذي يتم زيادة تركيزه وسرعته بواسطة طورش البلازما، فتبلغ درجة حرارته ما بين ١٠٠٠٠ إلى ٢٨٠٠٠ درجة مئوية وهي كافية لصهر المعدن المراد قطعه وتحوله من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، ويدفع تيار الغاز المضغوط، الذي تصل سرعة تدفقه إلى ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، المعدن المنصهر للخارج بعيداً عن منطقة القطع ويحدث القطع بمعدل فائق السرعة وبالغ الدقة حيث يكون الشق الناتج ضيق وناعم.

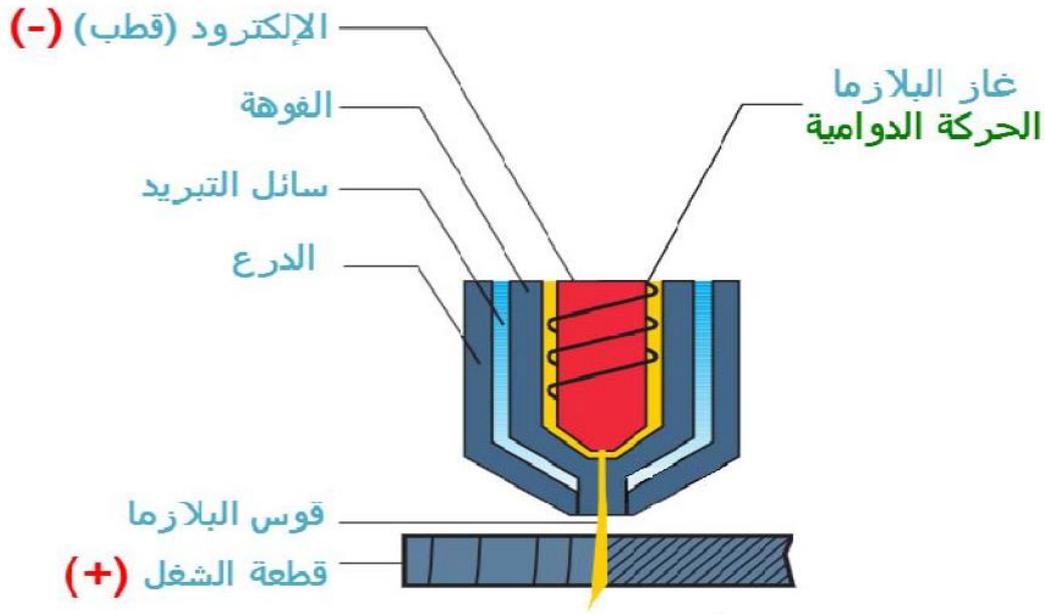

شكل رقم ٧٤: مشعل البلازما يوضح مبدأ عمل القطع بقوس البلازما

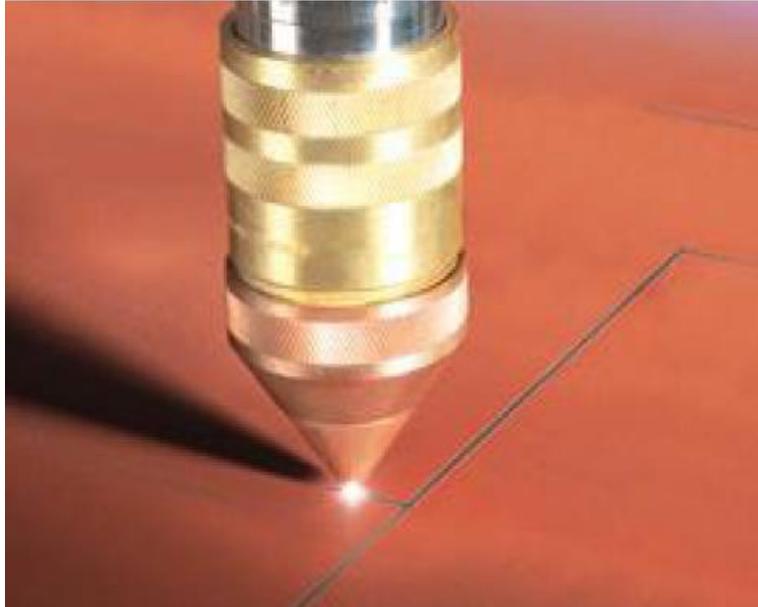

شكل رقم ٧٥: الشق الناتج عن عملية القطع بمشعل البلازما يكون ضيق وناعم

ملحوظة:

- ✎ يستخدم غازان خاملان في القطع بالبلازما، الغاز الداخلي الذي يمر على الإلكترود (قضيبي اللحام) ويخرج عبر الفتحة الضيقة يشكل قوس البلازما والغاز الثاني الذي يخرج من فوهة خارجية تحيط غازات القوس بشكل الوافي لقوس البلازما.
- ✎ يحصل تأين الغاز بعد مرور تيار كهربائي من خلاله ويصبح موصل للكهرباء.
- ✎ تجبر البلازما للخروج من خلال فوهة النحاس ضيقة ليخرج قوس البلازما من الفتحة بسرعات عالية (تقترب من سرعة الصوت) ودرجة حرارة تقترب من ٢٨٠٠٠م (٥٠٠٠٠ °F) أو أعلى.
- ✎ قوس البلازما هو حالة مؤقتة من الغاز.

في الذرات المتأينة الشحنة تقتحم الإلكترونات (-) والأيونات (+) المدرارات ويحتوي الغاز على خليط من الأيونات والإلكترونات والذرات المثارة للغاية. درجة التأين قد تكون بين ١٪ وأكثر من ١٠٠٪ أي؛ درجة مزدوجة وثلاثية التأين.

تعتمد درجة حرارة قوس البلازما على الطاقة الكهربائية المستخدمة لإنشاء قوس البلازما. قيمة درجة الحرارة النموذجية التي يتم الحصول عليها في تيار الشعلة بالبلازما يصل إلى ٢٨٠٠٠ °C (50000 ° F) مقابل حوالي ٥٥٠٠ °C (10000 ° F) في لحام القوس الكهربائي العادي. في الواقع كل أقواس اللحام متأينة جزئياً وتكون البلازما، ولكن يتميز لحام قوس البلازما بالخرج من فتحة ضيقة.

لا يمكن إضافة معدن حشو في لحام البلازما.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين القطع بالغاز الأكسي اسيتلين والقطع بالبلازما:

وجه المقارنة	القطع بالأكسي اسيتلين OXY-ACETYLENE	القطع بالبلازما PLASMA
إنتاج الحرارة	يتم إنتاج الحرارة باللهب	يتم إنتاج الحرارة بالكهرباء
المادة المستخدمة	تحتاج إلى أكسجين نقي واسيتلين عند ضغط مناسب	يمكن استخدام هواء مضغوط بدلا من الأكسجين النقي
نوع المعادن المقطوعة	لا تقطع المعادن غير الحديدية	قطع جميع المعادن
وضع طرف بوري اللحام tip	يجب إبعاد طرف البوري عن سطح المعدن أثناء القطع	يمكن لطرف البوري أن يلامس سطح المعدن أثناء القطع

جدول رقم ٧: مقارنة القطع بغاز الأكسي اسيتلين والقطع بالبلازما

ولبدء عملية القطع بقوس البلازما يتم توليد قوس تجريبي (pilot arc) داخل جسم المشعل بين الألكترود وفوهة المشعل وذلك بواسطة فرق جهد كهربائي عالي بينهما فتتولد شرارة صغيرة جدا ذات كثافة عالية، يعمل هذا القوسي التجريبي على تأين جزئي للغاز المندفَع فيكون كمية صغيرة من غاز البلازما، ويستمر هذا القوس التجريبي حتى يحدث تلامس بينه وبين قطعه الشغل فيشتعل قوس البلازما الرئيسي Main (plasma arc) ذو درجة الحرارة العالية والضوء الساطع.

ماكينات اللحام والقطع بالبلازما Plasma welding and cutting machine

غالبا تكون مواصفات ماكينة القطع أو اللحام متشابهة، تستخدم عادة ماكينات بقوس البلازما بقدر 20/30 كيلو فولت أمبير (kVA) ويتم تبريدها عن طريق الهواء أو المياه، يخرج منها تيار مستمر بجهد ٢٠٠ فولت في دائرة مفتوحة، وشدة تيار تتراوح بين ١٠ : ١٠٠ يوجد منها التالي:

١. ماكينة القطع اليدوية Manual cutting

تعمل ماكينات القطع اليدوية على تيار بقيمة ٣٨٠/٢٢٠ فولت ويوجد منها موديلات مختلفة، هذه الماكينات تعتمد في عملها على مهارة الفني، بمعنى لا بد من الضغط على زر البوري (الطورش Torch) لإحداث عملية القطع في المعدن. كما يوجد ماكينة بمحرك ديزل ومولد Machine diesel motor generator وهي ماكينات يدوية ولكن تستخدم في مواقع العمل في حالة عدم توفر مصدر للتيار الكهربائي، لأنها مزودة بمولد كهربائي يعمل بوقود الديزل، ويعتمد تشغيلها على مهارة الفني.



شكل رقم ٧٦: ماكينة قطع يدوية

وتسمى وحدة القطع الصغيرة باسم (بلازر Plazar) وهي وحدة متنقلة ذات أبعاد صغيرة وكتلة منخفضة، ومجهزة بأجهزة استشعار حرارية، تتميز بهندسة محسنة بالعاكس ومقاومة.

٢. ماكينة اللحام اليدوية Manual welding

تعمل على تيار بقيمة ٣٨٠/٢٢٠ فولت ويوجد منها موديلات مختلفة، هذه الماكينات تعتمد في عملها على الفني لإحداث عملية اللحام، يعتمد تشغيلها على جدول حسب الكتالوج، يلحم بها معظم المعادن الغير متشابهة.





شكل رقم ٧٧: ماكينات بلازما يدوية

٣. ماكينة القطع الآلية Automatic cutting

تعمل آليا تستخدم داخل الشركات والمؤسسات تعمل على تيار ٣٨٠ / ٤٤٠ فولت ويوجد منها موديلات مختلفة، يتم ضبطها وتشغيلها عن طريق دائرة التحكم الكهربائية، ثم تقوم الماكينة بعمل القطع حسب المعطيات المطلوبة بطريقة آلية، دور الفني المسئول التشغيل والملاحظة، الماكينات عادتاً يكون لها أكثر من رأس (طورش) لعملية القطع، تسمى آلة القطع البلازما CNC يمكن لها القص على زوايا شطف ودوران وغيرها بدقة متناهية وسرعة عالية.





شكل رقم ٧٨: ماكينات البلازما الآلية

مكونات ماكينات القطع واللحام بقوس البلازما

إن البلازما هي وسيلة فعالة لقطع المعادن الرقيقة والسميكة على حد سواء، ويختلف حجم ماكينات القطع بقوس البلازما (PAC) من الأحجام الصغيرة التي تحمل على الكتف (تقطع الواح الصلب إلى سمك ١٦ مم)، انظر (شكل رقم ٧٩) الذي يوضح الماكينات الصغيرة المحمولة التي تحمل على الكتف أثناء اللحام أو القطع، بينما (شكل رقم ٨٠) يوضح الأحجام الضخمة التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسب الآلي (CNC) والتي يمكنها تقطيع الواح صلب تصل إلى سمك ١٨٠ مم.




شكل رقم ٧٩: ماكينات القطع بالبلازما اليدوية من الحجم الصغير الذي تحمل على الكتف




شكل رقم ٨٠: ماكينات القطع بالبلازما التي يتم التحكم بواسطة الحاسب الآلي CNC

مع اختلاف نظم القطع بالبلازما من الماكينات اليدوية صغيرة الحجم إلى الماكينات الآلية الضخمة، توجد مكونات أساسية مشتركة لنظم القطع بالبلازما وهي:

١. مصدر الطاقة الكهربائية ولوحة التحكم
٢. مفاتيح ووصلات التشغيل ومؤشرات التحكم
٣. بوري القطع بقوس البلازما
٤. مصدر غاز البلازما (غاز حامل مثل الهيليوم)
٥. منظم الغاز، وخرطوم الغاز، ومخارج صلات الكابلات
٦. ضاغط هواء
٧. وحدة تبريد (للماكينات الكبيرة التي تستخدم التبريد بالماء)
٨. غازات الحجب (للماكينات التي تستخدم غازات الحجب)

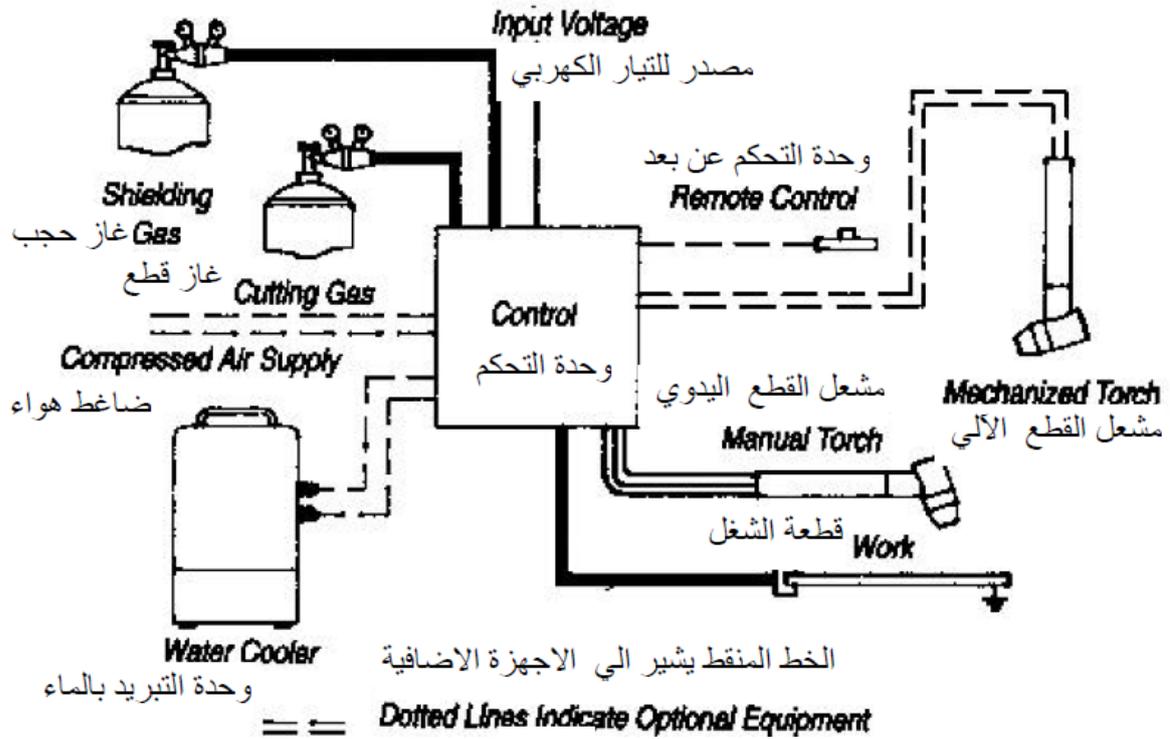

شكل رقم ٨١: رسم تخطيطي لنظام القطع اليدوي والآلي لماكينات القطع بالبلازما

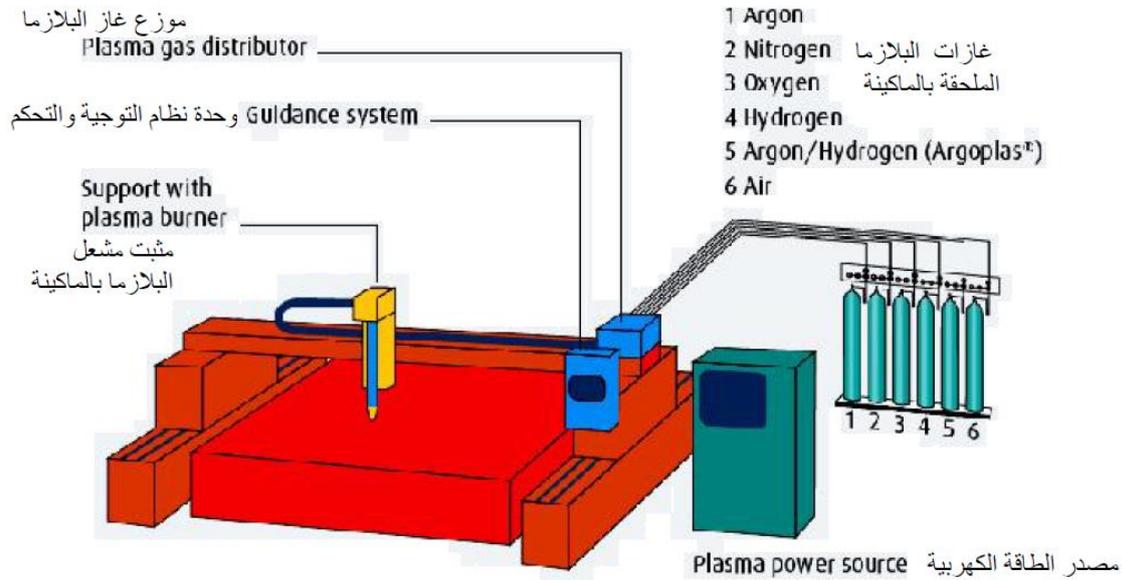


شكل رقم ٨٢: رسم تخطيطي لماكينات القطع بالبلازما الثابتة المتحكم فيها بواسطة الحاسب الآلي CNC

أ. مصدر الطاقة الكهربائية ولوحة التحكم الكهربائية:

يستخدم مصدر تيار الشبكة سواء بقيمة ٢٢٠ فولت للمكينات الصغيرة أو ٣٨٠ فولت للمكينات الكبيرة، ويتم تخفيض فرق جهد الشبكة عادة إلى الجهد الكهربائي المفتوح (بدون حمل Without load) للدوائر إلى ٧٠ فولت أو أعلى حسب قوس البلازما لرفع شدة تيار اللحام ويتم في وحدة التحكم الكهربائية ما يلي:

لـ تحويل مصدر للتيار الكهربائي المتردد Alternating Current- AC إلى تيار مستمر (Direct current-DC)، مما يوفر الطاقة اللازمة للحفاظ على قوس البلازما بعد عملية تأيين الغاز. لـ التحكم في خفض جهد التيار الكهربائي لرفع شدة التيار، حيث تؤثر شدة التيار الخارج من الماكينة على سرعه القطع والقدرة على قطع المعادن ذات السمك الكبير.

يوضح (شكل رقم ٨٣) ماكينة القطع بالبلازما

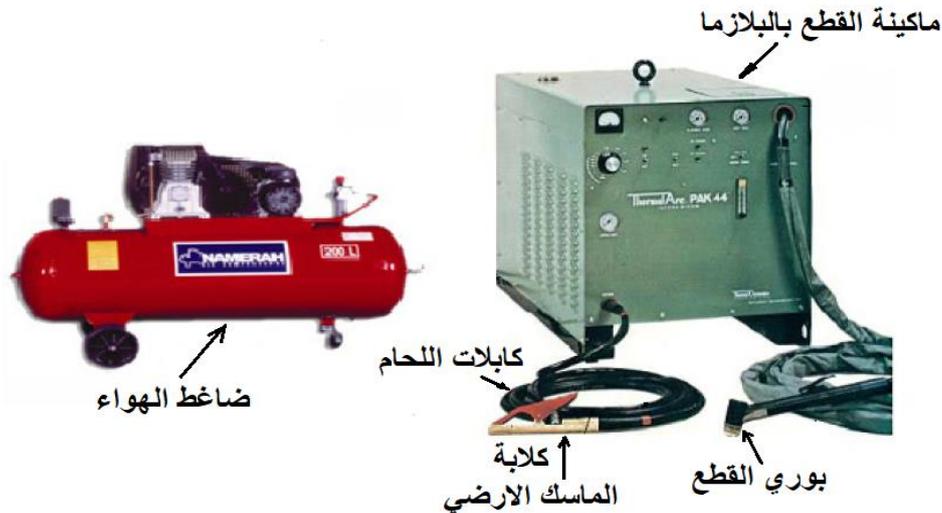

شكل رقم ٨٣: معدات القطع البدوي بقوس البلازما المنقولة

تحتوي ماكينة البلازما على الملفات والدوائر الإلكترونية وغيرها، مروحة التبريد، اللوحات الإلكترونية.

ب. مفاتيح ووصلات التشغيل ومؤشرات التحكم:

يحتوي وجه ماكينة البلازما على لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل ومؤشرات (لمبات) البيان ووصلات الكابلات والغاز كما هو موضح في (شكل رقم ٨٤).



شكل رقم ٨٤: لوحة تحكم ماكينة اللحام والقطع بالبلازما

وظائف المفاتيح الموجودة على الهيكل:

لمفتاح التشغيل ON – Off- Switch Power

لمفتاح التدفق اللاحق Post air Flow: المسئول عن تعديل التحكم في نسبة هواء الدفع من بعد إنهاء عملية القطع، والذي يخرج بعد فصل قوس البلازما.

لمفتاح خرج التيار اللازم للقطع Output Cutting Current: المسئول عن تعديل التحكم على التيار الخارج لعملية القطع وغالبا يكون من ١٠: ١٠٠ أمبير، حيث يتم تعيين تيار القطع الملائم وفقا لسماكة المعدن المراد قطعه ويحسب حسب كتالوج الماكينة سرعة القطع لتحديد جودة القطع المرغوبة

لمبة بيان الهواء LED air: عندما تكون باللون الأصفر يدل ذلك على أن قيمة ضغط الهواء لا تكفي لعملية القطع ويجب الانتظار إلى الحد الأدنى المطلوب لبدء عملية القطع.

الحد الأدنى المطلوب لعملية القطع ٢ كجم / سم ٢.

الحد الأقصى لعملية القطع ٥ كجم / سم ٢ أو يزيد في حالة زيادة سمك المعدن.

ملاحظة هامة: ينبغي أن يكون المنظم مضبوطا على الحد الأقصى ٥ كجم / سم ٢.

لللمبة بيان درجة الحرارة LED temp: هي لمبة تحذير عند ارتفاع درجة حرارة الماكينة أثناء أعمال القطع (في حالة الحمل العالي)، حيث تضئ اللمبة ويجب عندها التوقف والانتظار إلى حتى تنطفئ وتعود الماكينة للوضع العادي.

لللمبة بيان التحذير LED Warning: هي لمبة حماية من التيار الزائد عندما تكون وحدة الطاقة سريعة والديود Diode يفشل في استرداد عمله من الحمل العالي تجد المؤشر يضئ بالأحمر وتتوقف الماكينة عن العمل وفي هذه الحلة يجب البحث عن سبب تشغيل لمبة التحذير واستبدال الجزء التالف وإعادة تشغيل الماكينة.

ملاحظة: عند الضغط على زر التشغيل ونجد لمبة التحذير مضيئة إذن يجب إرسال الجهاز لفريق الصيانة.

نصيحة TIP SHORT: ♣

عندما تكون الفوهة قصيرة (قطب التنجستن) سوف تضئ شاشة الإنارة والجهاز يعمل إيقاف إذن استبدال الفوهة وإعادة بدء تشغيل الجهاز.

ج. منظم الغاز Gas Regulator:

يلحق منظم الغاز غالبا مع الماكينة، وتوجد أشكال كثيرة من المنظمات، ويصنع عادة من النحاس الأصفر والبرونز، المنظم عبارة عن عداد بالشكل المعتاد الدائري يعمل على قياس الضغط الداخل للماكينة، والجزء الآخر عبارة عن انتفاخ زجاجي يعمل على امتصاص الرطوبة الزائدة بداخله.



شكل رقم ٨٥: منظم الغاز

د. خرطوم الغاز:


الذي يعمل على توصيل الغاز من الأسطوانة أو الضاغط (الكمبريسور)، يجب أن يكون مطابقا للجودة والسلامة أثناء العمل.



شكل رقم ٨٦: خرطوم الغاز الموصل بالماكينة والكمبروسر

٥. مخارج (كابلات ووصلات)

كابلات الطاقة الكهربائية، كابل الأرضي، خرطوم البوري (الطورش)، فتحة خاصة بدخول الغاز، إذا كان نوع طورش البلازما ذو تبريد ماء إذن يوجد مخرج لذلك.

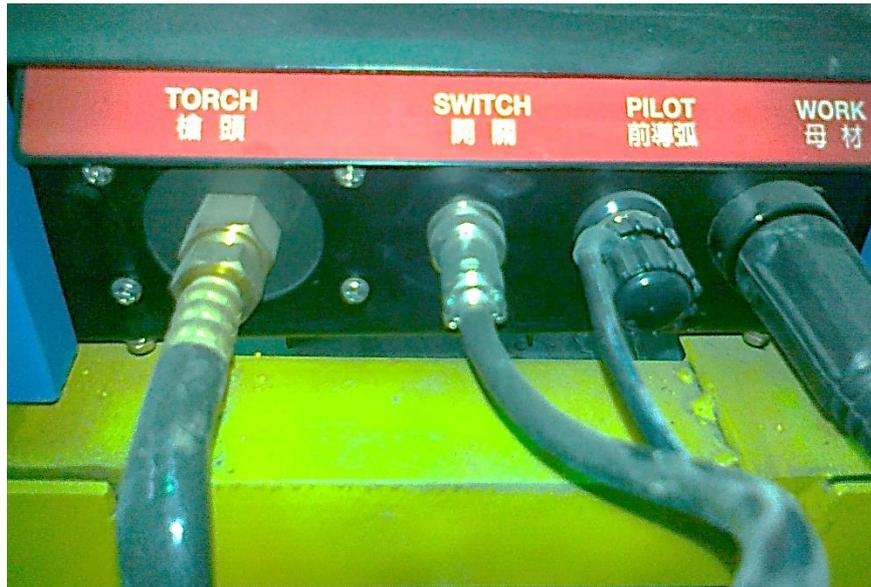

شكل رقم ٨٧: مخارج ووصلات الماكينة


٦. مشعل القطع (بوري) بقوس البلازما Plasma Torch

يعتبر مشعل القطع الموضح في (شكل رقم ٨٨) بقوس البلازما هو الجزء الرئيسي في عملية القطع، حيث يتم من خلاله التحكم وتوجيه عملية القطع، كما أن تحسين عملية القطع من حيث الجودة والسرعة تعتمد بشكل مباشر على تصميم مشعل القطع، وتتم عملية القطع بالبلازما أما باستخدام مشاعل يدوية أو آليه تتركب على ماكينات يتم التحكم فيها بواسطة الحاسب.



شكل رقم ٨٨: مشعل القطع اليدوي بقوس البلازما

ويتركب بوري (طورش) البلازما سواء كان يدويا أو آليا من مجموعة من الأجزاء كما هو موضح في (شكل رقم ٨٩) لكل منها وظيفة تكون معا الوظائف التي يقوم بها المشعل كما هو موضح في (جدول رقم ٨).

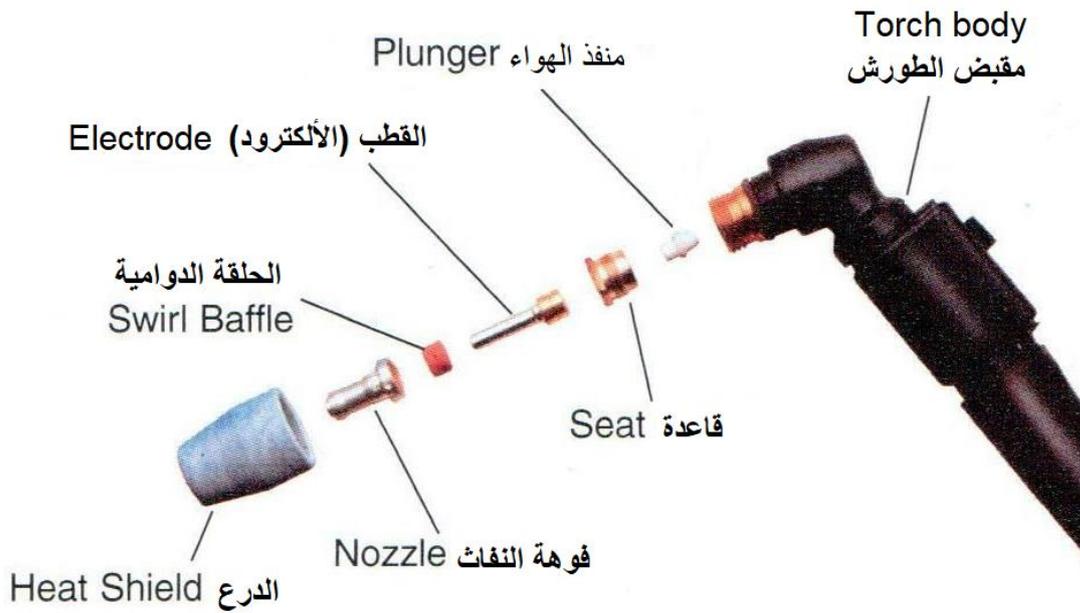

شكل رقم ٨٩: مكونات مشعل القطع اليدوي Manual بقوس البلازما



شكل رقم ٩٠: مشعل القطع الأتوماتيكي Automatic بقوس البلازما

الوظيفة	الجزء
<ul style="list-style-type: none"> للـ الطرف النهائي لتوجيه وتنفيذ عملية القطع للـ العزل الحراري والكهربي للفني المنفذ لعملية القطع 	المقبض
<ul style="list-style-type: none"> للـ إنتاج القوس الكهربي الذي يعمل على تأيين غاز القطع وتحويله إلى بلازما للـ التزود بالطاقة الكهربائية اللازمة للحفاظ على قوس البلازما 	القطب (الالكترود)
<ul style="list-style-type: none"> للـ جعل غاز القطع يتحرك بشكل حلزوني (حركة دوامية) حول الألكترود مما يبرد الألكترود ويسخن غاز القطع 	الحلقة الدوامية
<ul style="list-style-type: none"> للـ زيادة سرعة غاز البلازما للـ تركيز قوس البلازما 	الفوهة
<ul style="list-style-type: none"> للـ تثبيت الدرع فوق الفوهة 	غطاء الحفظ
<ul style="list-style-type: none"> للـ حماية الفوهة من المعدن المذاب للـ تبريد الفوهة 	الدرع

جدول رقم ٨: وظائف أجزاء مشعل البلازما

إن بوري (مشعل) القطع بالبلازما يعمل في درجات حرارة عالية للغاية، ولذلك تعتبر الأجزاء المكونة للمشعل أجزاء استهلاكية، ويعتبر الألكترود والفوهة أهم مكونين من مكونات البوري وهما أكثر أجزاء البوري تعرضا للاستهلاك والتلف مما يؤثر بشده على جودة ودقة القطع، لذلك فإن الاختيار الخاطئ أو الاستخدام الخاطئ للألكترود أو الفوهة يعرضها للتلف السريع مما يتلف المشعل ككل.

ز. مصدر غاز البلازما (غاز خامل مثل الهليوم)

يشير غاز البلازما إلى الغاز المستخدم أو خليط الغازات التي تستخدم لإنتاج البلازما اللازمة لعملية القطع، وتستخدم العديد من الغازات الصناعية مثل الأرجون، الهيدروجين، النتروجين، أو الأوكسجين كغازات قطع تبعا لخامة وسمك المعدن المراد قطعه. حيث يكون غاز البلازما خليط منهم بالإضافة للهواء الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة وتكلفة عملية القطع بقوس البلازما، لذلك قد تكون عملية القطع المستخدم بالبلازما مكلفة عند استخدامها لقطع معادن متنوعة وبسماكات مختلفة إذا كانت جودة القطع مطلوبة عالية، حيث يتطلب الأمر أن يكون هناك مخزون من غازات قطع عالية الثمن كالأرجون والهيدروجين.

كذلك هناك علاقة بين الغاز المستخدم وخامة الكترود المشعل وذلك لإطالة عمره الافتراضي، فالغازات الخاملة مثل النتروجين والأرجون تستخدم مع الألكترود المصنع من التنجستن Tungsten.

حيث أن تعرضه للصدأ يكون أقل، أما عند استخدام غازات نشطة كالأوكسجين والهواء فيجب استخدام الكترود من النحاس المدعم بقطعة من الهافنيوم (Hafnium) الزركونيوم (Zirconium) ولا يستخدم الألكترود المصنع من التنجستن، وبشكل عام يجب أن تكون الغازات المستخدمة


كغازات بلازما (خاصة الهواء) خالية من الزيوت والشحوم والرطوبة لأنها تعجل بتلف أجزاء مشعل البلازما ويتم تجنب ذلك بتركيب فلتر خاصة بماكينة القطع بالبلازما.

ح. وحدة تبريد (للماكينات التي تستخدم التبريد بالماء)

عملية التبريد في نظام القطع بقوس البلازما يختص بتبريد الألكترود والفوهة وهما أكثر أجزاء المشعل عرضة للتلف بسبب الحرارة العالية، وهناك تبريد يتم بواسطة الهواء وهو يحتاج لكمية كبيرة من الهواء، ونوع تبريد يتم بواسطة الماء وهو الأفضل وفي هذه الحالة لا بد من وجود مصدر يسمح بتدفق الماء باستمرار لمنع تلف مشعل القطع.

ط. غازات الحجب (للماكينات التي تستخدم غازات حجب) (Shielding Gas)

في مشعل القطع ثنائي التدفق يتم دفع غاز ثانوي للحجب حول فوهة المشعل لتبريد الفوهة ولزيادة تركيز الجزء الخارجي لقوس البلازما كما هو موضح في (شكل رقم ٩١)، مما يحسن بشكل ملحوظ من جودة حواف القطع ويزيد من سرعة القطع ويحمي فوهة البوري، حيث يستخدم البوري القطع ثنائي التدفق لقطع معادن ذات سمك كبير تحتاج لشدة تيار كبيرة ويتم اختيار غاز الحجب بناء على خامة المعدن المراد قطعه، فيستخدم الهواء أو الأوكسجين عند قطع الصلب الطري (المطيلي) Mild steel (منخفض ومتوسط الكربون)، وثاني أوكسيد الكربون عند قطع الصلب الغير قابل للصدأ، وخليط من الأرجون والهيدروجين لقطع الألومنيوم.

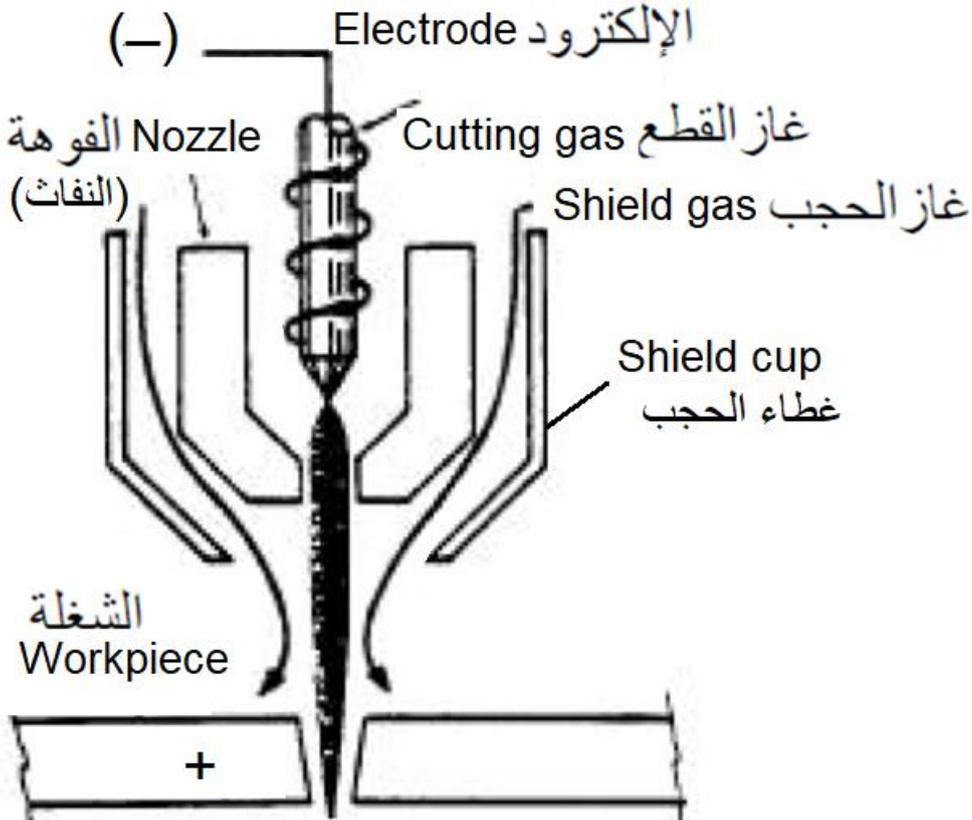

شكل رقم ٩١: مشعل القطع ثنائي التدفق

ي. ضاغط هواء Compressor

هو ضاغط هواء عادي مزود بخزان لتخزين الهواء وتغذية ماكينة البلازما بضغط ثابت.



شكل رقم ٩٢: ضاغط هواء

الإرشادات الفنية الواجب إتباعها عند القيام بأعمال القطع بالبلازما

لابد من تحديد بعض البنود قبل عملية القطع أو اللحام بالبلازما مثل تحديد (قطر المنفتح – الفولتية – سرعة القطع أو اللحام – استهلاك الغاز – سمك المعدن – نوع المعدن -غير ذلك)، حسب كتالوج كل ماكينة.

ضبط قدرة ماكينة البلازما

١. يمكن قطع الفولاذ بسمك ١,٥ مم بماكينة ذات قدرة ٥٠ كيلو وات وبسرعة ٢٠ متر في الدقيقة وكلما زاد السمك نحتاج إلى ماكينة ذات قدرة أعلى.
٢. الصلب (الفولاذ) بسمك ١٠ مم يقطع بسرعة ٣ – ٤ م/د وتزداد سرعة القطع مع ازدياد القدرة الكهربائية للبلازما.
٣. ضبط الماكينة يعتمد على كتالوج الماكينة وفق الجدول الموجود، الماكينات الحديثة للبلازما تصل قوتها الكهربائية ١٥٠ كيلو وات وأكثر وتفوق سماكة الألواح المقطوعة ١٠٠ مم.

إرشادات توصيل الماكينة بالطاقة الكهربائية

١. قراءة لوحة المعلومات الخاصة بالماكينة وهي مثبتة عليها.
٢. قراءة الإرشادات الخاصة بطريقة التوصيل من داخل كتالوج الماكينة.
٣. استخدام أدوات توصيل معزولة، تأكد من سلامة كابل الطاقة الكهربائية الخاص بالماكينة.
٤. مراجعة المعلومات الخاصة بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الماكينة من وحدة اللحام بالقوس الكهربائي المحجب Arc welding.
٥. عند تركيب الفيشة في المنبع تأكد من إحكام التركيب بين قطعتي الفيشة، قياس التيار الكهربائي بالأفوميتر بعد التوصيل للتأكد من مقدار الفولت.
٦. يجب أن تتم عملية اللحام باستخدام التيار المستمر.

إرشادات عامة



١. يجب تغذية الغاز بالمكان المطلوب قبل ١٥ ثانية من تحريك قوس البلازما.
٢. يجب تسخين الغاز المستخدم مع قوس البلازما إلى درجة حرارة عالية أثناء الاستخدام ويتحقق ذلك باستخدام تيار كهربائي قوي.
٣. يجب أن يكون ميل البوري عند الاستخدام حوالي ٣٠ درجة، ويجب أن يكون المخروط الناتج مساويا إلى ٥- ٦ أضعاف قطر القطب.
٤. هناك احتمال للصدمات الكهربائية عند استخدام ماكينة اللحام والقطع بالبلازما، لذا يحتاج فني اللحام إلى الانتباه، والوقوف على أرضية عازلة جيدة.
٥. عندما يزداد تيار القطع أو اللحام، تزيد الضوضاء إلى ١١٥ ديسيبل، عندئذ يكون من الضروري حماية الأذنين من الضوضاء من خلال سداة (قابس) للأذن أو باستخدام سماعات رأس مضادة للضوضاء.
٦. للحماية من انبعاثات الغازات والغبار، يجب أن تكون الغرفة مجهزة ليس فقط بالتهوية العامة، ولكن أيضا بالتهوية خاصة بمكان العمل.
٧. يجب ارتداء نظارات واقية مع مرشحات الضوء B-2 أو B-3 أو درع واقى لحماية عينيك من الغبار والجزيئات المعدنية والغاز.
٨. يجب تحضير الأجزاء قبل العمل وتنظيف قطعة العمل، باستخدام أدوات مناسبة.


أسئلة المعارف النظرية

اذكر أجزاء بوري القطع طبقاً للأرقام الموجودة على الشكل التالي:

رقم	الاسم
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠

اكتب في الجدول التالي اسم الأداة أو الماكينة للصورة المجاورة لكل خانة

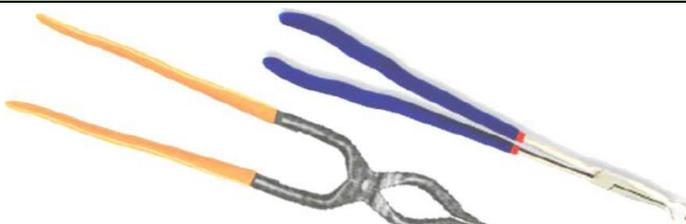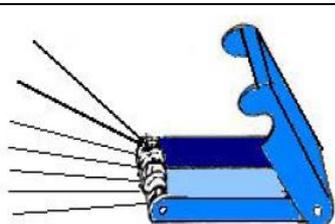رقم	اسم الأداة	صورة الأداة
.١١	
.١٢	
.١٣	

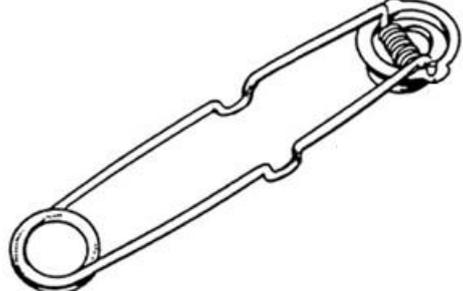رقم	اسم الأداة	صورة الأداة
١٤	
١٥	
١٦	
١٧	

١٨. ما هي وظيفة فونيه القطع؟

١٩. اذكر فائدة بنط اللحام؟

٢٠. ما هي الأوضاع الشائعة الاستخدام في عمليات اللحام اليدوي؟

أكمل الجمل التالية

٢١. عند إجراء عملية القطع بالأوكسي اسيتلين، يندفع كل من غازي و في بوري القطع إلى غرفة الخلط بضغط عالي.

٢٢. يتم ضبط لهب القطع عن طريق الأكسجين والاسيتلين




٢٣. يندفع أكسجين القطع خلال المعدن ويدفعه لخارج خط مع خبث المعدن المنصهر







٢٤. يتم ضبط صمام الاستيلين حتى يكون طول اللهب حوالي سم

٢٥. يجب التأكد أن لهب القطع يبدأ من فوهة البوري.

٢٦. إذا كان تدفق غاز قوي جدا، سوف يبعد اللهب عن فوهة بوري القطع، مما يؤدي إلى سطح قطع غير سليم
٢٧. عند بداية القطع يتم توجيه رأس نواه لهب بوري القطع بشكل على بداية خط القطع لتسخين المعدن المراد قطعة إلى درجة حرارة الانصهار
٢٨. عندما تتكون بركة الصهر وتبدأ نقطة ببيضاء في الظهور، يتم فتح صمام القطع كي يندفع تيار من الأكسجين على المعدن
٢٩. يحرق أكسجين القطع المعدن المنصهر ويحوله إلى أكسيد الحديد الذي يخرج على هيئة من شق القطع.
٣٠. عندما يخترق تيار الأكسجين الشغلة، يجب تحريك بوري القطع بسرعة مع عملية القطع للحصول على خط قطع منتظم.

اذكر أسماء وصلات القطع وأوضاع القطع للمواسير التالية واكتب كود القطع

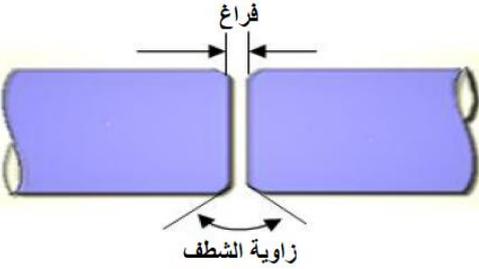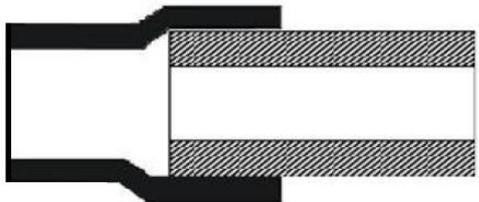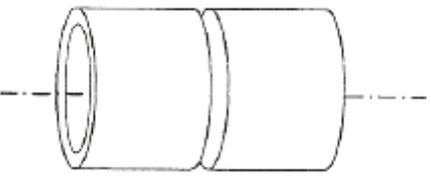رقم	اسم الوصلة ورمز اللحام الأوربي والأمريكي	صورة الأداة
٣١	
٣٢	
٣٣	
٣٤	

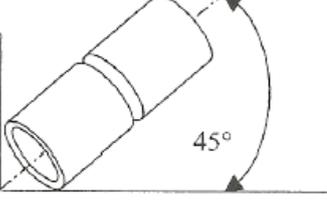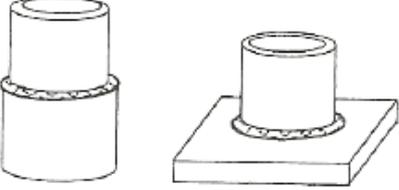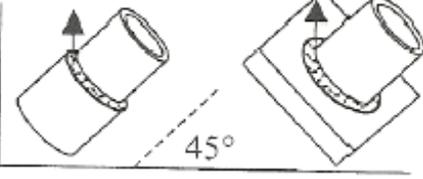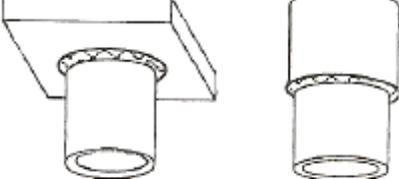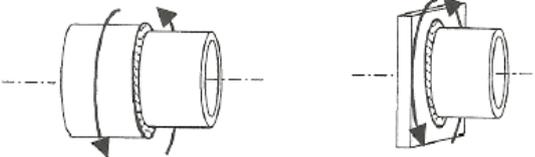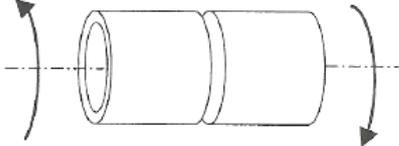رقم	اسم الوصلة ورمز اللحام الأوربي والأمريكي	صورة الأداة
٣٥	
٣٦	
٣٧	
٣٨	
٣٩	
٤٠	

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المبينة بعد كل سؤائل.

٤١. مصدر الحرارة في القطع بالأوكسى أستلين OAC

- ولاعة الإشعال
- التيار الكهربى
- لهب خليط غازات الاشتعال
- جميع ما سبق

٤٢. من المهارات الأساسية عند بداية لحام المواسير

أ. عمل وصلة تناكبية

ب. عمل وصلة ركنية

ج. عمل التثبيت

د. كل ما سبق

٤٣. درجة حرارة لهب الأكسي أستلين تصل إلى حوالي

أ. من ٢٠ ~ ٥٠ م°

ب. من ٣٢٠٠ م° ~ ٣٤٥٠ م°

ج. من ٧٠ ~ ٨٠ م°

د. من ٧٠٠ ~ ٨٠٠ م°

٤٤. تنقسم أنواع القطع بالأكسي أستلين إلى نوعين هما

أ. مخروطي

ب. عمودي ومائل بزاوية

ج. منحنى

د. عدل

٤٥. يستخدم الطباشير في القطع بالأكسي اسيتلين

أ. رسم خط القطع

ب. اختبار الانحناء

ج. اختبار التوازي

د. شنكرة الثقوب

٤٦. التخطيط والشنكرة على سطح الحديد المطلوب قطعه يتم بواسطة

أ. الطباشير

ب. القدم الصلب

ج. شوكة العلام

د. كل ما سبق

٤٧. من الأجزاء الرئيسية لمجموعة القطع بالأكسي أستلين هي

أ. أسطوانتي غاز الأكسجين والأستيلين

ب. بوري القطع

ج. فونية القطع

د. كل ما سبق

٤٨. وظيفة بوري القطع بالأوكسي أستلين هي

- أ. خلط غازي الأوكسجين والاستلين ودفن أكسجين القطع
- ب. ضبط الفولت
- ج. ضبط الأمبير
- د. كل ما سبق


٤٩. من أهم مواصفات خراطيم الغاز لمجموعة القطع الأوكسي أستلين

- أ. أن تكون مرنة
- ب. أن تكون صلدة
- ج. أن تكون ضعيفة
- د. أن تكون معتمة

٥٠. وظيفة منظمات الأسطوانة لمجموعة القطع الأوكسي أستلين هي

- أ. خلط غازي الأوكسجين والاستلين
- ب. ضبط ضغط وكمية الغاز الخارج من الأسطوانة
- ج. ضبط سرعة اللحام
- د. ضبط شدة التيار

اذكر أجزاء مجموعة القطع بالأكسجين أستيلين طبقاً للأرقام الموجودة على الشكل التالي:

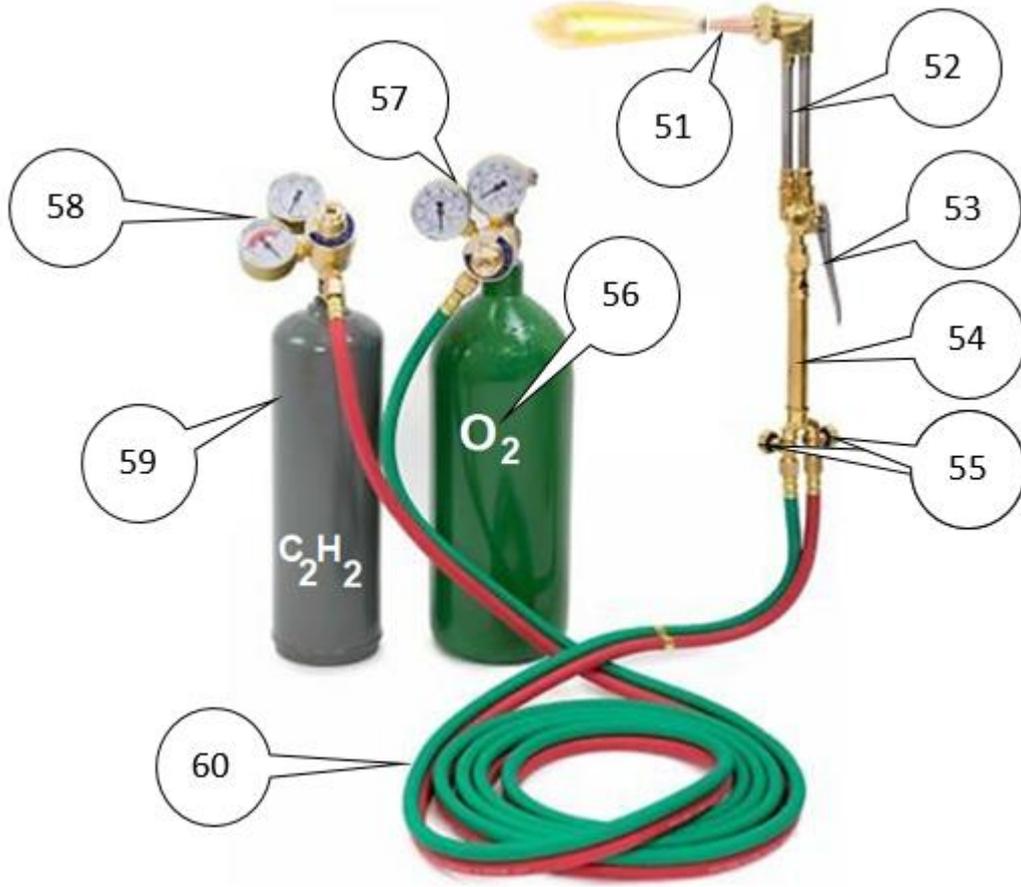

معدات القطع بالأكسجين استيلين

رقم	الاسم
.٥١
.٥٢
.٥٣
.٥٤
.٥٥
.٥٦
.٥٧
.٥٨
.٥٩
.٦٠

اختر من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

(ب)		(أ)	
داخل ماكينة البلازما	A	الحلقة الدوامية بطورش البلازما	.٦١
مزعج للذبذبات الصادرة عند عملية القطع	B	القطب (الالكترود) بطورش البلازما	.٦٢
تعمل على زيادة سرعة غاز البلازما وتركيز قوس البلازما	C	مقبض طورش البلازما	.٦٣
هي قطع كهربى بقوس البلازما متدفق بسرعة بدرجة حرارة عالية لإذابة المعدن	D	يعتبر القطع بالبلازما	.٦٤
تجعل غاز القطع يتحرك بشكل حلزوني (حركة دوامية) حول الالكترود مما يبرد الالكترود ويسخن غاز القطع.	E	درع الفوهة	.٦٥
هي الحالة الرابعة للمادة يتأين فيها الغاز ويوصل الكهرباء	F	يمتاز القطع بالبلازما	.٦٦
يمكن من التحكم بحركة القطع ويؤدي العزل الحراري والكهربى للفني المنفذ لعملية القطع	G	البلازما	.٦٧
يعمل على إنتاج القوس الكهربى الذى يسبب تأيين غاز القطع ويحوله إلى بلازما والتزود بالطاقة الكهربائية اللازمة للحفاظ على قوس البلازما	H	سرعة القطع بقوس البلازما	.٦٨
يحمى الفوهة من المعدن المنصهر ويبردها	J	القطع بقوس البلازما	.٦٩
أسرع خمس مرات من القطع بالاكسي اسيتلين	K	الفوهة	.٧٠
بضيق وانتظام خط القطع	m	يتم تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر	.٧١

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

٧٢. تستخدم فوهة طورش البلازما لإنتاج الحركة الدوامية لغاز البلازما داخل الطورش ()
٧٣. تأين الغاز هي تحوله من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية ()
٧٤. البلازما هي الحالة الرابعة للمادة ()
٧٥. يمتاز القطع بالبلازما برخص معداته الأساسية مقارنة بالقطع بالأوكسي اسيتلين ()
٧٦. وظيفة الدرع هو حماية فوهة طورش البلازما من المعدن الذائب ()
٧٧. لا يتم التحكم في سرعة غاز البلازما عن طريق الفوهة ()
٧٨. تخرج البلازما من خلال فوهة طورش البلازما بسرعات عالية (تقترب من سرعة الصوت) ودرجة حرارة تصل إلى ٢٨٠٠٠ أو أعلى ()
٧٩. يجب أن تكون زاوية القطع بطورش البلازما متعامدة وبقيمة ٩٠ درجة على الشغلة ()
٨٠. القطع بالأوكسي اسيتلين أسرع خمس مرات من القطع بالبلازما ()
٨١. في القطع بقوس البلازما تتراوح المسافة بين فوهة الطورش وقطعة العمل من ٣-٥ مم ()

إجابات أسئلة المعارف النظرية

رقم	الاسم
١.	رأس مسدس القطع
٢.	أنبوبة أكسجين القطع
٣.	أنبوبة خليط غازات التسخين والاشتعال
٤.	محبس أكسجين القطع
٥.	ذراع أو يد فتح اكسجين القطع
٦.	مقبض بوري القطع
٧.	صمام أكسجين التسخين
٨.	صمام غاز التسخين (الأسيتلين)
٩.	حاقن غرفة الخلط
١٠.	فونيه القطع
١١.	لقط مسك المشغولات
١٢.	صاروخ التجليخ
١٣.	ابر تنظيف الفونية
١٤.	فرشاة التنظيف
١٥.	ولاعة الأشعال بالشرر
١٦.	خرطوم الغاز
١٧.	بوري قطع
١٨.	فونية القطع لها دور كبير في القطع باللهب لأنه من خلالها تستطيع تحديد كمية الحرارة التي تناسب سمك المعدن المراد قطعة، وتعتمد أيضا على نوع غاز الاشتعال المستخدم في عملية القطع
١٩.	منع تمدد المعدن في مكان اللحام أثناء تسليط الحرارة على مكان اللحام، وبالتالي منع حدوث تشوهات وانبعاج في الجسم المراد لحامه خصوصا في المشغولات ذات السمك الصغير
٢٠.	١- اللحام في الوضع المسطح (الأرضي) Flat position ويرمز له بالرمز (PA) ٢- اللحام في الوضع الأفقي Horizontal position ويرمز له بالرمز (PC) ٣- اللحام في الوضع الرأسي Vertical position ويرمز له بالرمز (PG) للحام الصاعد، و(PF) للحام النازل ٤- اللحام في الوضع العلوي (فوق الرأس) Overhead position ويرمز له بالرمز (PE) للحام العلوي التقابلي، والرمز (PD) للحام العلوي الزاوي أو الفلنجة

رقم	الاسم
.٢١	الأكسجين والأستيلين
.٢٢	صمامات
.٢٣	المنصهر - القطع
.٢٤	٢٥
.٢٥	بداية
.٢٦	الأستيلين
.٢٧	عمودي
.٢٨	أكسجين
.٢٩	خبث
.٣٠	متوافقة
.٣١	وصلة ماسورة تقابليه (تناكبيه)
.٣٢	وصلة ماسورة تراكيية
.٣٣	لحام ماسورة في الوضع الأرضي (Flat (Ground) يكون فيه محور الماسورة أفقي ويتم اللحام بتدوير وصلة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا رمز الجمعية الأمريكية (1G) والرمز الأوربي (PA)
.٣٤	لحام بالعرض (أفقي) Horizontal، يكون فيه محور الماسورة في وضع رأسي وقد يتم للحام بتدوير الماسورة أو عدم تدويرها رمز الجمعية الأمريكية (2G) والرمز الأوربي (PC)
.٣٥	لحام ماسورة بزاوية ميل ٤٥° على المحور الأفقي او الرأسي ويرمز باللحام في هذا الوضع على النازل بالرمز الاوروبي (PG) او رمز الجمعية الأمريكية (2G)
.٣٦	لحام عرضي يكون فيها محور الماسورة رأسي رمز الجمعية الأمريكية (2F) والرمز الأوربي (PB)
.٣٧	لحام أرضي مع ميل المشغولة بزاوية ٤٥° رمز الجمعية الأمريكية (1FR) والرمز الأوربي (L-45/PA)
.٣٨	لحام فوق الرأس رمز الجمعية الأمريكية (4R) والرمز الأوربي (PD)
.٣٩	محور الماسورة أفقي (تنفيذ اللحامات في الوضعين التصاعدي والتنازلي) رمز الجمعية الأمريكية (5F) والرمز الأوربي (PF) لحام تصاعدي (PG) لحام علي النازل

رقم	الاسم
.٤٠	محور الماسورة أفقي (تنفيذ اللحامات في الوضعين التصاعدي والتنازلي) لا يتم تدوير الماسورة أثناء اللحام التصاعدي أو التنازلي (وضع ثبات للماسورة) رمز الجمعية الأمريكية (5G) والرمز الأوربي (PF) لحام تصاعدي (PG) لحام علي النازل
.٤١	(ج) لهب خليط غازات الاشتعال
.٤٢	(ج) عمل التبنيط
.٤٣	(ب) من ٣٢٠٠ م° ~ ٣٤٥٠ م°
.٤٤	(ب) عمودي ومائل بزاوية
.٤٥	(أ) رسم خط القطع
.٤٦	(د) كل ما سبق
.٤٧	(د) كل ما سبق
.٤٨	(أ) خط غازي الأكسجين والاستلين في غرفة الخلط ودفع أكسجين القطع
.٤٩	(أ) أن تكون مرنة
.٥٠	(ب) ضبط ضغط وكمية الغاز الخارج من الأسطوانة
.٥١	رأس بوري القطع (الفنيه)
.٥٢	ماسورتي بوري اللحام
.٥٣	ذراع أو يد أكسجين القطع
.٥٤	مقبض بوري القطع
.٥٥	صمام الأكسجين والاستلين
.٥٦	أسطوانة الأكسجين
.٥٧	منظم وعدادات ضغط الأكسجين
.٥٨	منظم وعدادات ضغط الأكسجين
.٥٩	أسطوانة الاستلين
.٦٠	خرطوم الأكسجين والاستلين
.٦١	E
.٦٢	H
.٦٣	G
.٦٤	B
.٦٥	J

رقم	الاسم
.٦٦	M
.٦٧	F
.٦٨	K
.٦٩	D
.٧٠	C
.٧١	A
.٧٢	x
.٧٣	x
.٧٤	√
.٧٥	x
.٧٦	√
.٧٧	x
.٧٨	√
.٧٩	√
.٨٠	x
.٨١	√

التدريبات العملية للوحدة

لحام ماسورة تقابليه بالاكسي اسيتلين (وضع مسطح)

تدريب رقم	١	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

- أن يكون المتدرب قادرا على أن:
 - لحام تجهيز مكان العمل.
 - لحام تحضير ماسورة العمل وتنظيفها.
 - لحام تشغيل معدات اللحام بالغاز وضبط الإشعال.
 - لحام لحام المواسير الحديد بوضع مسطح يدويا بالغاز وبتدوير الشغلة بشكل تقابلي.
 - لحام تنفيذ اللحام بدقة وبدون عيوب.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مجموعة لحام بالغاز (الأوكسي أستلين) بالملحقات	أسطوانة أكسجين وأسطوانة استلين
طاولة عمل بالملحقات	
شاكوش إستبدال	
لقط حدادي	ماسورتين من الحديد طول ٢٠ سم وقطر ٥٠ مم، سمك ٢ مم (أو حسب المتاح في المخازن)
فرشاة سلكية	
ولاعة (قداحة)	
سندان حدادي	
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	مواد وأدوات تنظيف مناسبة

جدول رقم ٩: متطلبات التدريب

المعارف المرتبطة بالتدريب

تعتبر عملية اللحام من العمليات اليدوية القديمة والمهمة التي مارسها الإنسان وقد أخذت في التطور شأنها شأن العمليات الأخرى وبالرغم من التطور الكبير في الماكينات المستخدمة لتشغيل المعادن إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن عملية اللحام وهناك أنواع مختلفة من اللحام ومنها اللحام الغازي وهو أسلوب لحام بالانصهار نحصل فيه على المصدر الحراري اللازم لصهر حافتي قطعتي التشغيل بواسطة لهب ناتج من حرق مزيج من الغازات المشتعلة مع الأكسجين ويمكن أن يكون اللحام بإضافة معدن أو بدونه.

يجب قبل البدء في التمرين مراجعة فحص وضبط معدات اللحام وأوضاع اللحام السابق شرحها في الجزء النظري، مع التركيز على زاوية ميل فوهة بوري اللحام وسلك اللحام.


خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، مع التأكد من توفر معدات الوقاية وظيفيات الحريق.
٢. قم بارتداء الزي المناسب للحام وأدوات الحماية الشخصية الخاصة بلحام الأوكسي استلين لأهميتها البالغة والموضحة في (شكل رقم ٩٣).



شكل رقم ٩٣: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٣. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ إن وجد.
٤. قم بقراءة الرسم التنفيذي.
٥. ضع قطعتي العمل (الماسورتين) على طاولة العمل أمام بعضهما في وضع تقابلي بحيث تكون تحت مستوى النظر، مع ترك مسافة مناسبة لجذر اللحام من ٢-٣ مم وذلك اعتماداً على سمك جدار الماسورة.

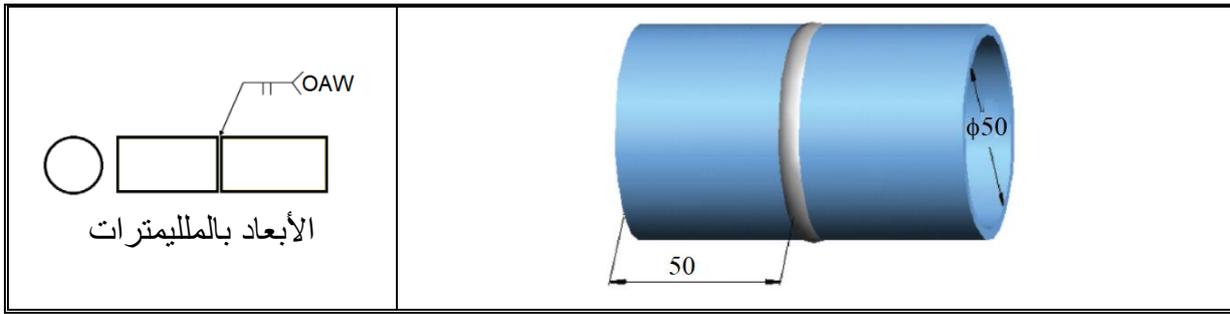

شكل رقم ٩٤: قطعة العمل (ماسورتين)


٦. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفط التهوية.

جهاز سحب الأدخنة المتصاعدة




شكل رقم ٩٥: تجهيز مكان وأدوات العمل

٧. قم باختيار فوهة (فنية) اللحام المناسبة لسلك المعدن.
٨. جهز واضبط مجموعة اللحام بالغاز وقم بإشغال البوري.
٩. اضبط اللهب ليكون لهب متعادل.
١٠. اضبط زاوية اللحام وزاوية العمل للبوري بالوضع الصحيح.
١١. قم بوضع الماسورة في وضع مسطح داخل على أداة تساعد على تدويرها أثناء اللحام مثل زاوية قائمة وسائد حتى تكون مستقرة عند اللحام أو لوح بعجلات تدرج.
١٢. اضبط زاوية ميل المشعل بحدود 35° - 45° مع محور الماسورتين المتقابلتين.
١٣. قم بثني سلك اللحام بزاوية 75° درجة حتى تتمكن من اللحام السطحي بسهولة.
١٤. قم بتوجيه رأس نواه اللهب إلى بداية حرف تلاقي الماسورتين حتى تتكون بركة اللحام.
١٥. قم بلحام أربع نقاط (بنط) لحام في أماكن متقابلة على مسافات منتظمة على محيط وصلة لحام الماسورتين وامسك الماسورة باللاقط أو الكماشة.

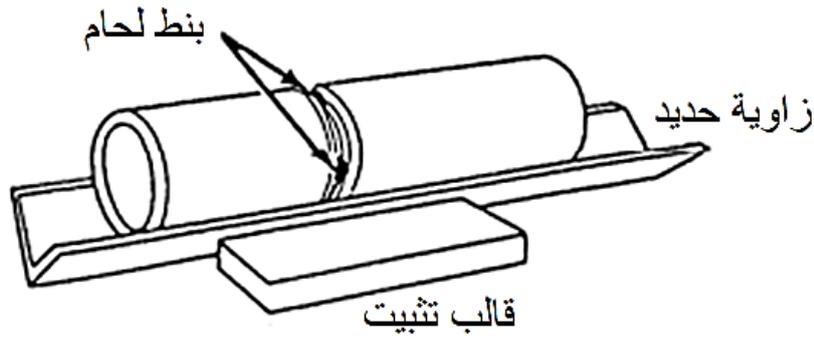



شكل رقم ٩٦: عمل أربعة بنط على مسافات منتظمة

١٦. ابدأ خط اللحام في مكان ليس به تثبيت مع مراعاة بتحريك بوري اللحام من أسفل إلى أعلى على محيط الماسورة في عكس حركة دوران عقارب الساعة بزواوية تقدم مقدارها ٤٥ درجة وتحريك البوري بسرعة منتظمة للحصول على لحام منتظم.

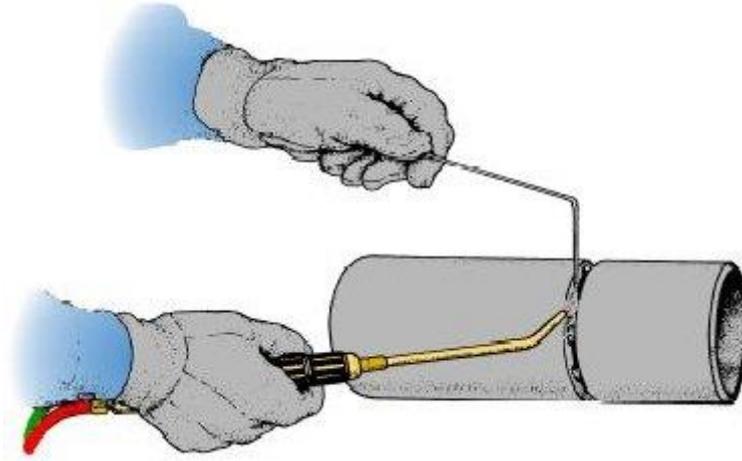

شكل رقم ٩٧: تنفيذ خط اللحام


١٧. اغمس طرف السلك المعدني المضاف في بركة اللحام لمليء الوصلة التقابليه بمعدن اللحام المطلوب مع تدوير الماسورة ببطء في كل مرة بعد إتمام لحام ربع دائرة تقريبا على محيط الماسورة حتى يكتمل خط اللحام طبقا لشروط اللحام الجيد.

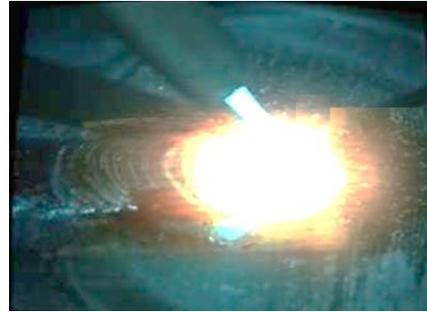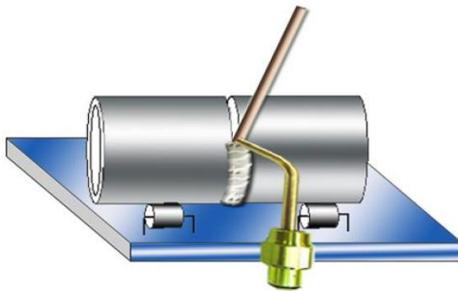



شكل رقم ٩٨: تنفيذ خط اللحام مع صهر المعدن وتدوير الماسورة ببطء بعد لحام ربع دائرة تقريبا لإكمال خط اللحام

١٨. نفذ اللحام بشكل مقابل للإقلال من التأثير الحراري على الشغلة ومراعاة تغلغل اللحام في الوصلة وعدم وجود فجوات أو مسام بخط اللحام.

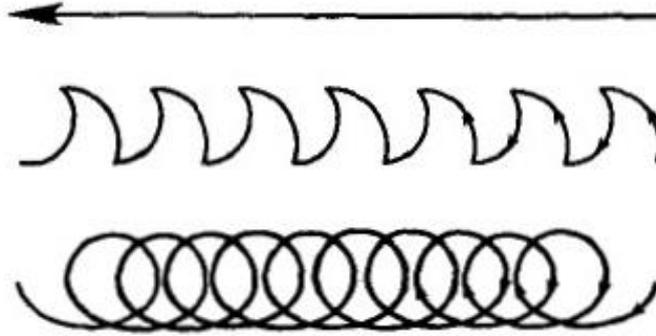

شكل رقم ٩٩: أنواع حركة بوري اللحام

١٩. قم بإطفاء لهب البوري بالأسلوب الصحيح وإغلاق صمامات وحدة اللحام بالأكسي أسيتلين مع تفريغ الغازات من الخراطيم.

٢٠. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها وتجفيفها.

٢١. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.

٢٢. اكشف على حالة اللحام بالنظر والاختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.

٢٣. قم بإعادة وإصلاح عمليات اللحام إذا كان بها عيوب عند الفحص.

٢٤. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.

٢٥. قم بإغلاق وحدة اللحام بشكل آمن.

٢٦. قم بطي الخراطيم وتعليق رأس اللحام في المكان المخصص لها.

٢٧. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة إلى مكانها بشكل منظم.

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية
			٢	يجوز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام قبل التشغيل
			٤	يضبط منظمات الضغط لأسطوانات الأكسجين والأستيلين (في حال استخدامهما)
			٥	يختار الفوهة المناسبة لسمك جدار الماسورة
			٦	يستخدم الطريقة الصحيحة في إشعال اللهب
			٧	تثبيت وتنفيذ اللحام بشكل سليم
			٨	يمسك بوري اللحام بزاوية سليمة
			٩	ينظف قطعة العمل (الماسورة) بشكل سليم
			١٠	ينفذ خط اللحام بطريقه سليمة من اسفل إلى اعلى
			١١	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها

جدول رقم ١٠: معايير تقييم أداء المتدرب

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

✍ معدّات اللحام بالأكسي أسيتلين

✍ قطعتين من مواسير الحديد مقاس قطر ٥٠ X ٥٠ مم

ينبغي أن يكون المتدرب قادراً على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

✍ إشعال بوري اللحام وضبط اللهب ليكون متعادل

✍ لحام ماسورتين لحاماً تقابلياً في الوضع الأرضي (المسطح)

لحام ماسورة فلنشه (ماسورة مع جزء مسطح) بالأكسي أسيتلين

تدريب رقم	٢	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

- ✎ تجهيز مكان العمل.
- ✎ تحضير قطع العمل وتنظيفها.
- ✎ تشغيل معدات اللحام بالغاز وضبط الإشعال.
- ✎ لحام فلنشه من الحديد (ماسورة متعامدة على جزء مسطح) تحت مستوى النظر بدقة وبدون عيوب.

متطلبات التدريب

المواد والخامات	العدد والأدوات
أسطوانة أكسجين وأسطوانة أسيتلين	مجموعة لحام بالغاز (الأكسي أسيتلين) بالملحقات
	طاولة عمل بالملحقات
ماسورة من الحديد قطر ٥٠ مم وطول ١٠٠ مم، وسمك ٢ مم (أو حسب المتاح في المخازن)	شاكوش إستبدال
	لقط حدادي
	مسطرة صلب
قطعة صاج من الحديد مفرغة بنفس قيمة قطر الماسورة ١٠٠ مم X ٥٠ مم	زاوية قائمة
	فرشاة سلكية
	ولاعة (قداحة)
مواد وأدوات تنظيف مناسبة	سندان حدادي
	أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق

جدول رقم ١١: متطلبات التدريب

المعارف المرتبطة بالتدريب

التعرف على ضبط لهب بوري اللحام بمعدات الأكسي أسيتلين ليناسب سمك المعدن المطلوب لحامه مع مراجعة طرق اللحام في الوضع المطلوب بسلك لحام. ويراعى عمل أربع بنط لحام على طول الفلنشه المراد لحامه على مسافات متساوية.


خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، مع التأكد من توفر معدات الوقاية وطفاليات الحريق.
٢. قم بارتداء الزي المناسب للحام وأدوات الحماية الشخصية الخاصة بلحام الأوكسي استلين لأهميتها البالغة والموضحة في (شكل رقم ١٠٠).



شكل رقم ١٠٠: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٣. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ إن وجد.
٤. قم بقراءة الرسم التنفيذي.
٥. ضع قطعتي العمل (الفلنشة) على طاولة العمل بشكل مسطح بحيث تتعامد الماسورة على اللوح المعدني من الخارج ليكون خط اللحام تحت مستوى النظر.

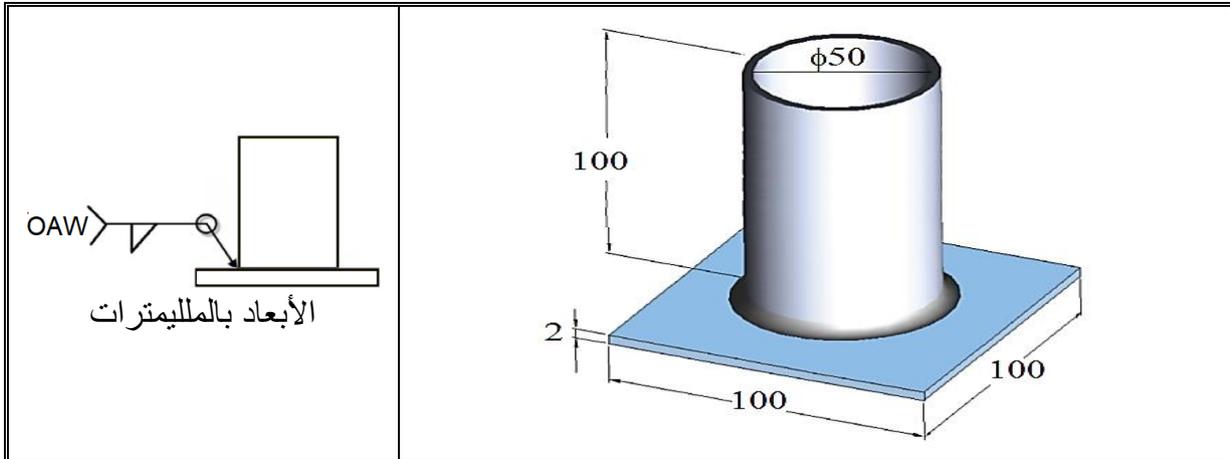

شكل رقم ١٠١: وصلة فلنشة

٦. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية.

جهاز سحب الأدخنة المتصاعدة



شكل رقم ١٠٢: تجهيز مكان وأدوات العمل

٧. قم باختيار فوهة (فنية) اللحام المناسبة لسمك المعدن.

٨. جهز واضبط مجموعة اللحام بالغاز وقم بأشغال البوري.

٩. اضبط اللهب ليكون لهب متعادل.

١٠. قم بتوجيه رأس نواه اللهب إلى بداية حرف تلاقي الزاويتين حتى تتكون بركة اللحام.

١١. اضبط زاوية اللحام وزاوية العمل للبوري بالوضع الصحيح.

١٢. ضبط زاوية ميل المشعل بحدود 30° - 40° باتجاه خط اللحام.

١٣. قم بعمل نقاط (بنط) لحام في أماكن مختلفة على مسافات منتظمة على محيط وصلة اللحام وأنت


تمسك الشغلة باللاقط أو الكماشة.

١٤. ابدأ خط اللحام في مكان ليس به تبييط وذلك بتوجيه نواه اللهب إلى بداية خط اللحام حتى تتكون

بركة اللحام مع غرس سلك الترسيب في بركة اللحام لمليء الوصلة التقابليه بمعدن اللحام المطلوب


مع تحريك السلك بزاوية وسرعة مناسبة على محيط الماسورة ومراعاة التوافق بين صهر سيخ

اللحام وسرعة بوري اللحام بهدف الحصول على لحام سليم.

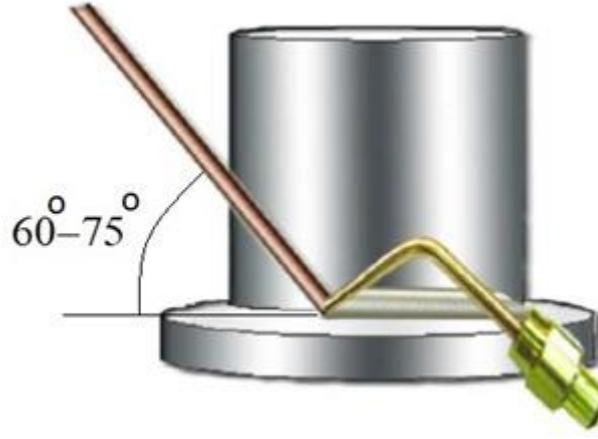


شكل رقم ١٠٣: تنفيذ لحام الفلنشة

١٥. قم بتدوير الفلنشة ببطء في كل مرة بعد إتمام لحام ربع دائرة تقريبا على محيط وصلة الفلنشة حتى يكتمل خط اللحام طبقا لشروط اللحام الجيد ومراعاة تنفيذ خط اللحام بشكل مقابل للإقلال من التأثير الحراري على الشغلة والتأكد من تغلغل اللحام في الوصلة وعدم وجود فجوات أو مسام بخط اللحام مع مراعاة ترك مسافة بين طرف نواة اللهب وبركة اللحام من ١ إلى ٢ مم تقريبا.

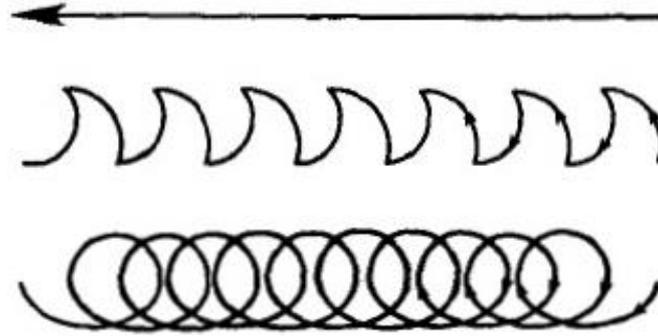

شكل رقم ١٠٤: أنواع حركة بوري اللحام

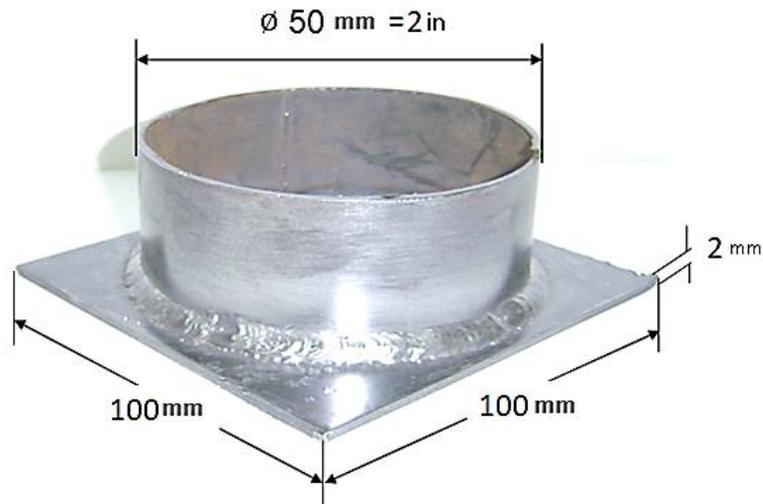

شكل رقم ١٠٥: الفلنشة بعد اللحام

يراعى أثناء اللحام أن تكون نواة الشعلة بعيدة عن حواف المعدن الأساسي لمنع الكربنة



١٦. قم بإطفاء لهب البوري بالأسلوب الصحيح وإغلاق صمامات وحدة اللحام بالأكسي اسيتلين وتفريغ الغازات من الخراطيم.
١٧. قم برفع الفلنشة بواسطة اللقط وتبريدها وتجفيفها.
١٨. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.
١٩. اكشف على حالة اللحام بالنظر والاختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.
٢٠. قم إعادة وإصلاح عمليات اللحام إذا كان بها عيوب عند الفحص.
٢١. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.
٢٢. قم بإغلاق وحدة اللحام بشكل آمن.
٢٣. قم بطي الخراطيم وتعليق بوري اللحام في المكان المخصص له.
٢٤. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة إلى مكانها بشكل منظم.

المشاهدات

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية
			٢	يجهز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام قبل التشغيل

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يضبط منظّات الضغط لأسطوانات الأكسجين والأستيلين	٤
			يختار الفوهة المناسبة لسمك جدار الفلنشة	٥
			يستخدم الطريقة الصحية في إشعال اللهب	٦
			يضبط اللهب ليكون لهب متعادل	٧
			يمسك بوري اللحام والسلك بزواوية سليمة	٨
			يضبط زواوية التقدم وزواوية العمل أثناء اللحام	٩
			ينظف قطعة العمل (الفلنشة) ويجهزها بشكل سليم	١٠
			يبنط قطعتي العمل قبل عمل اللحام الكامل	١١
			ينفذ لحام الفلنشة بشكل صحيح وبدون عيوب	١٢
			يفحص عيوب اللحام ويعالجها إن وجدت	١٣
			يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها	١٤

جدول رقم ١٢: معايير تقييم أداء المتدرب

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

لل معدّات اللحام بالأكسي أسيتلين

لل ماسورة قطر ٥٠ مم وارتفاع ٦٠ مم وقاعدة من الحديد مقاس (١٠٠ X ٥٠ X ٢ مم) مفتوحة بقطر

الماسورة

لل سلك لحام من الحديد قطر ٢ مم

ينبغي أن يكون المتدرب قادراً على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

لل إشعال بوري اللحام وضبط اللهب ليكون متعادل

لل لحام فلنشه حديد في الوضع السطحي

قطع المواسير أو الألواح بالأكسجين استلين

تدريب رقم	٣	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

- ✎ تجهيز مكان العمل.
- ✎ تحضير قطع العمل وتنظيفها.
- ✎ تشغيل معدات القطع بالغاز وضبط الإشعال.
- ✎ تنفيذ قطع باللهب الغاز لماسورة من الحديد بدقة وبدون عيوب.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مجموعة القطع بالغاز (الأكسجين استلين) بالملحقات	أسطوانة أكسجين وأسطوانة استلين
طاولة عمل بالملحقات	
شوكة علام	
ذنبه علام	ماسورة من الصلب منخفض الكربون قطر (٣ بوصة = ٧٦٢ مم) وطول ٥٠٠ مم وسمك ٢ مم أو شريحة صاج من الحديد بمقاس ٢٠٠ × ٢٠٠ مم بنفس السمك (أو حسب المتاح في المخازن)
شاكوش إستبدال	
لقط حدادي	
فرشاة سلكية	
ولاعة (قداحة)	
سندان حدادي	
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	مواد وأدوات تنظيف مناسبة

جدول رقم ١٣: متطلبات التدريب

المعارف المرتبطة بالتدريب

التعرف على بوري القطع وطريقة تشغيله وضبطه ليناسب سمك المعدن التعرف على أبعاد القطعة المستخدمة وطرق القطع في الوضع المطلوب بمعدات القطع الأكسجين استلين.


خطوات تنفيذ التدريب


١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، مع التأكد من توفر معدات الوقاية وطفائيات الحريق
٢. قم بارتداء الزي المناسب للحام وأدوات الحماية الشخصية الخاصة بمعدات القطع بالأوكسي استلين لأهميتها البالغة والموضحة (شكل رقم ١٠٦).



شكل رقم ١٠٦: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٣. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الشوائب.
٤. قم بقراءة الرسم التنفيذي لتنفيذ خط قطع في منتصف الشغلة.

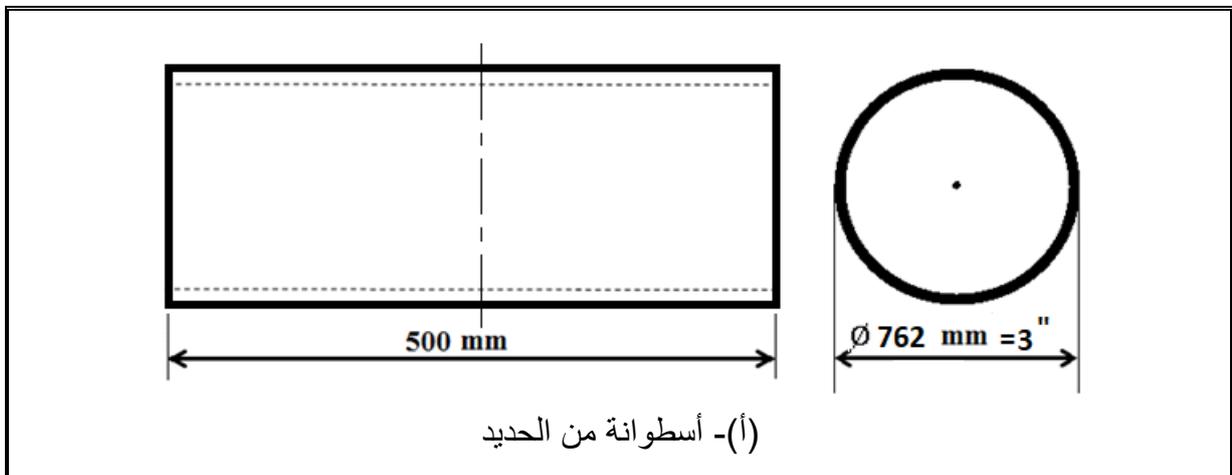

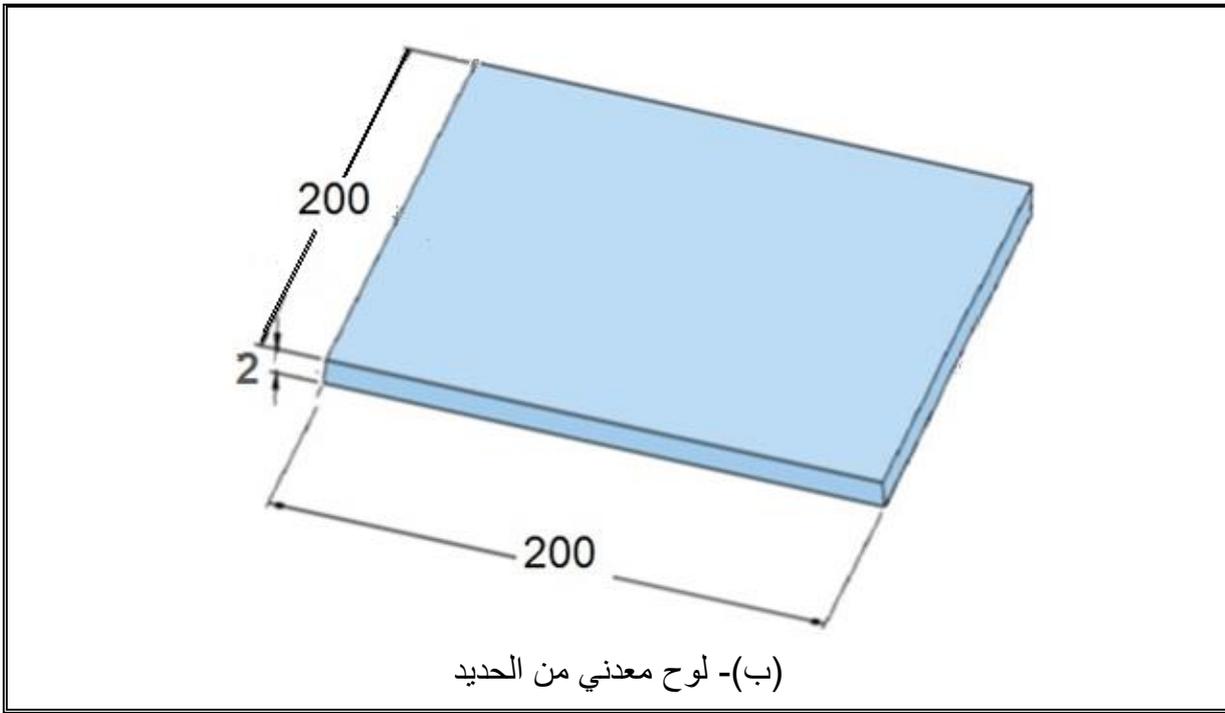

شكل رقم ١٠٧: ماسورة حديد أو لوح معدني الأبعاد بالمليمترات


٥. ضع قطعة العمل (الماسورة أو اللوح المعدني حسب تعليمات المدرب) على طاولة العمل بشكل مسطح بحيث تكون في مستوى أفقي وبراغي أن يكون تحتها فراغ مناسب لعملية القطع.
٦. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية.

جهاز سحب الأدخنة المتصاعدة






شكل رقم ١٠٨: تجهيز مكان وأدوات العمل

٧. قم باختيار بوري وفوهة (فنية) القطع المناسبة لسماك المعدن.
٨. اضبط ضغط الأكسجين عند ٣٠ - ٤٠ كجم/سم^٢، واضبط ضغط الأسيتيلين عند ١٠ - ١٥ كجم/سم^٢ كما هو موضح في (شكل رقم ١٠٩).

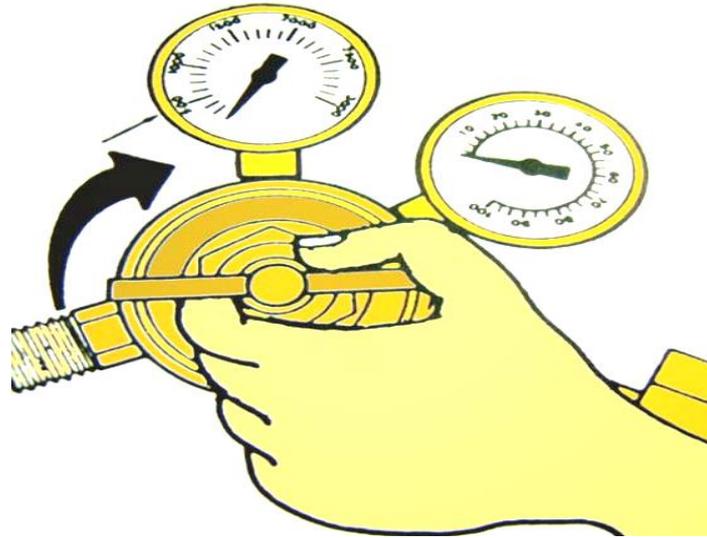

شكل رقم ١٠٩: ضبط ضغط أسطوانات الأكسجين والأستيلين


٩. قم بشنكرة خط القطع المطلوب تنفيذه على اللوح المعدني باستخدام كلا من مسطرة القياس وشوكة العلام أو الطباشير كما هو موضح في (شكل رقم ١١٠) ثم قم بعمل ذنب على طول خط العلام باستخدام ذنبه العلام والمطرقة.

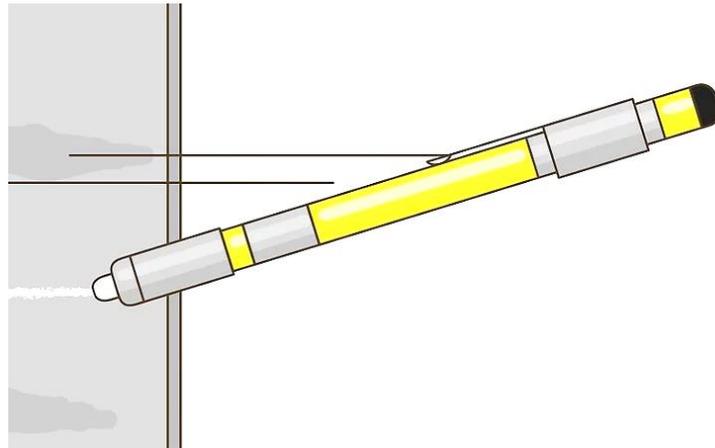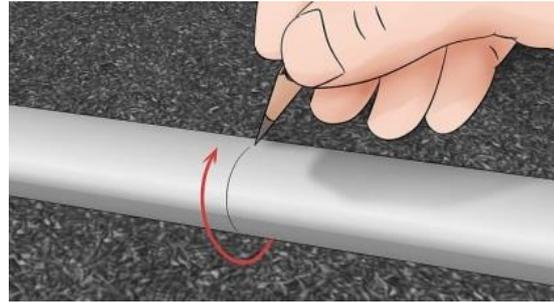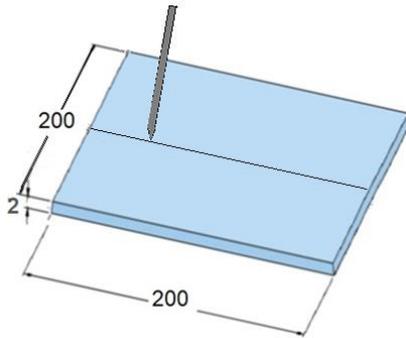

شكل رقم ١١٠: شنكرة خط القطع


في حالة استخدام ماكينة قطع يتم تثبيتها جيدا على محيط الماسورة كما هو مبين في (شكل رقم ١١١).



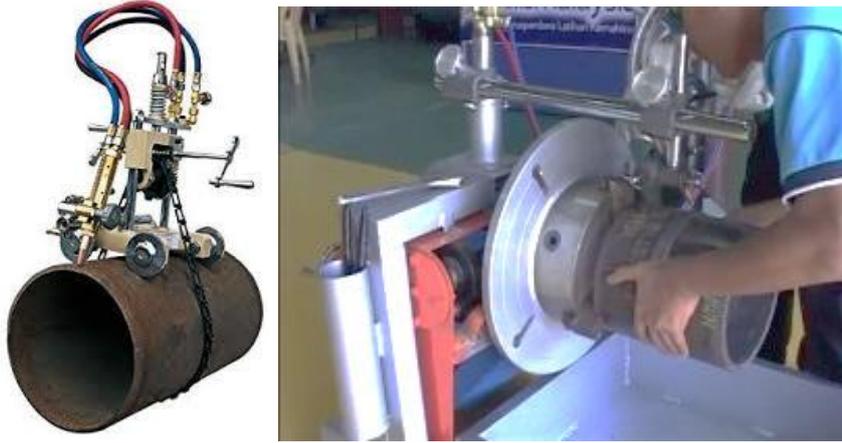


شكل رقم ١١١: تثبيت الشغلة

١٠. جهاز واضبط مجموعة القطع بالغاز وقم بأشغال البوري وضبط لهب القطع.

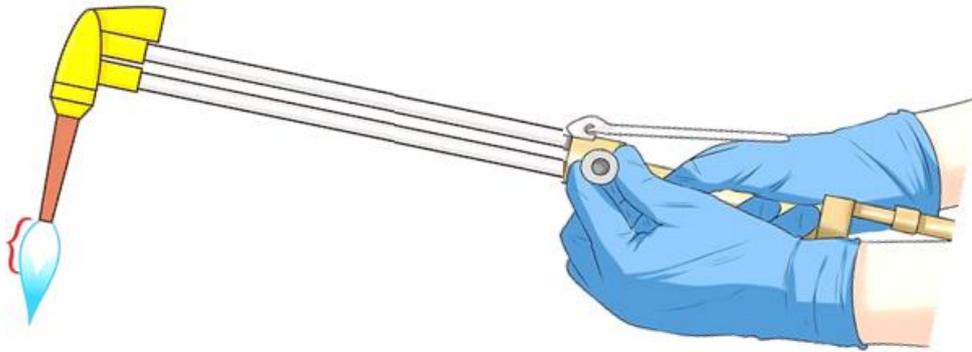

شكل رقم ١١٢: إشعال بوري القطع وضبط لهب القطع

١١. امسك البوري باليد اليمنى في حالة القطع اليدوي أو اضبط زاوية ميل بوري القطع بزواوية قائمة ٩٠° كما في (شكل رقم ١١٣).

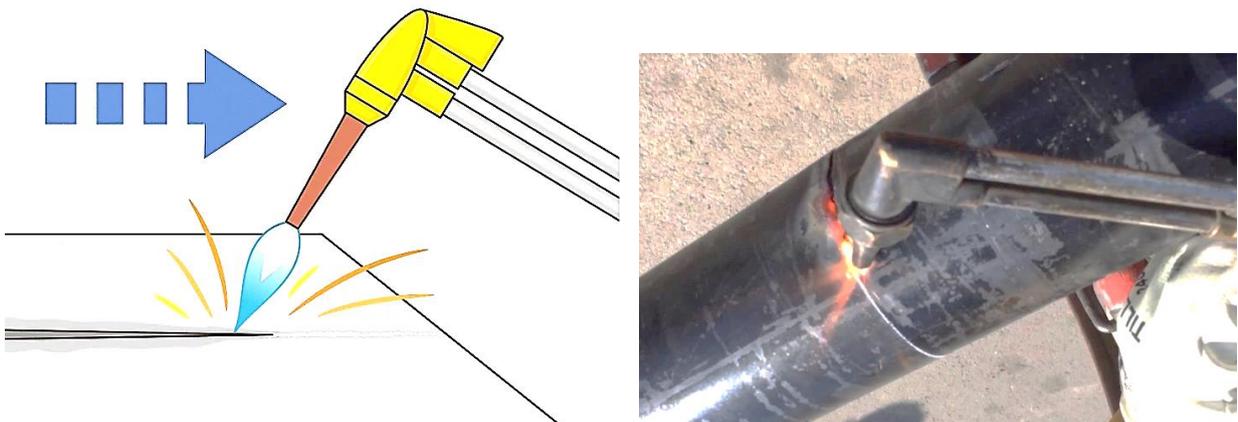


شكل رقم ١١٣: ضبط زاوية ميل المشعل

١٢. قم بتوجيه رأس نواه اللهب إلى بداية خط القطع لتسخين نقطة بداية القطع، حتى تتكون بركة الصهر وتبدأ نقطة بيضاء في الظهور.

١٣. اضبط وضع لمبة القطع بحيث يمر اللهب خلال خط القطع.

١٤. افتح صمام أكسجين القطع (الأكسجين الإضافي) حتى أخره كما في (شكل رقم ١١٤).

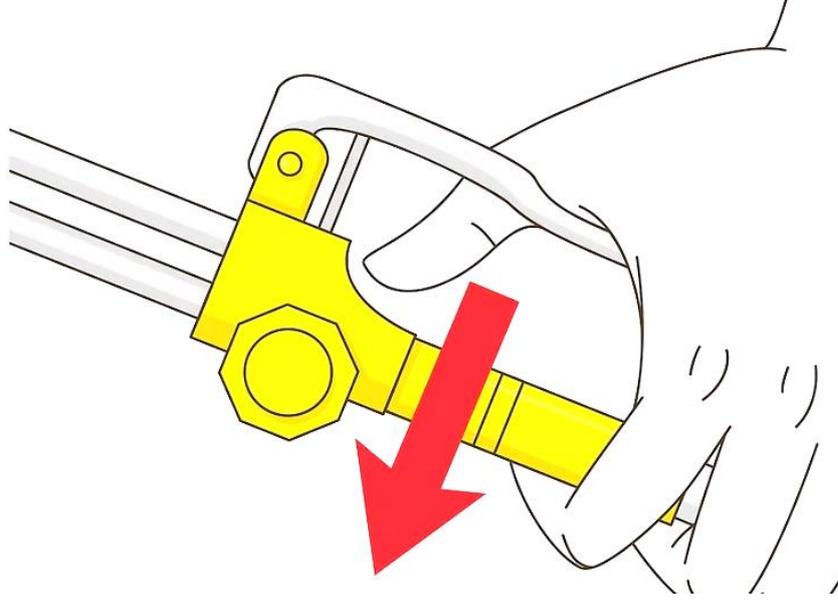

شكل رقم ١١٤: فتح أكسجين القطع


١٥. عندما يخترق تيار الأكسجين جدار الماسورة أو اللوح المعدني إبدأ في تدوير الماسورة كما في

(شكل رقم ١١٥) أو تحريك بوري القطع في حالة قطع اللوح المعدني كما هو مبين في (شكل


رقم ١١٦) بسرعة متوافقة مع عملية القطع للحصول على خط قطع منتظم.



شكل رقم ١١٥: تدوير الماسورة (الأسطوانة) أثناء القطع

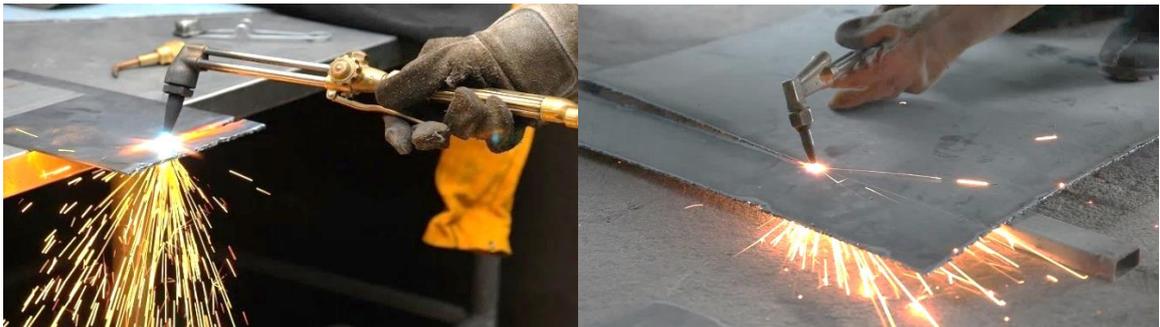

شكل رقم ١١٦: قطع اللوح المعدني من اليسار إلى اليمين

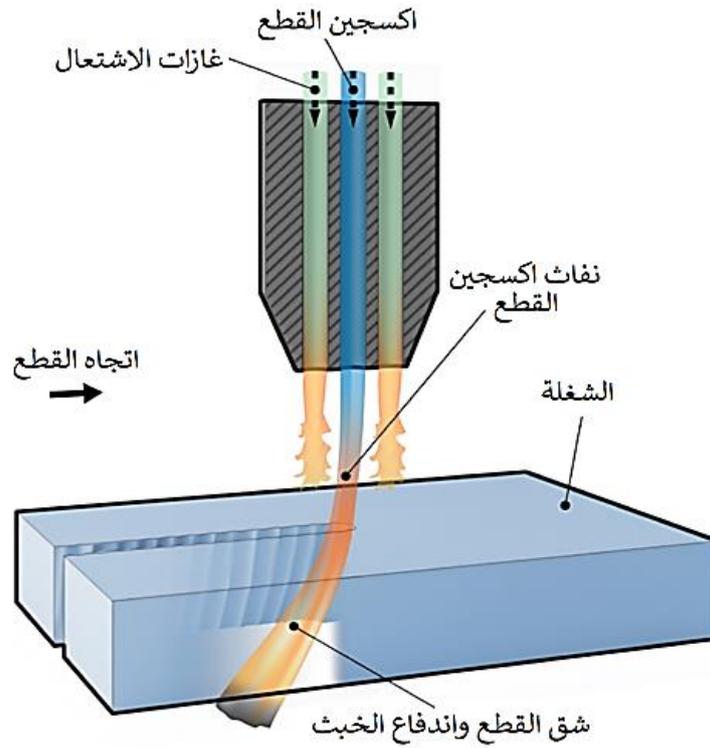

شكل رقم ١١٧: شكل عملية القطع

١٦. امسك الجزء المقطوع باللقط حتى لا يهبط أو يقع عند نهاية القطع كما في (شكل رقم ١١٨).




شكل رقم ١١٨: مسار القطع

١٧. أوقف دوران الماسورة في حالة استخدام ماكينة قطع المواسير.

١٨. أقل بلف أكسجين القطع (الإضافي).

١٩. قم بإطفاء لهب البوري بإقفال صمام الأستيتلين ثم صمام الأكسجين وتفرغ الغازات من الخرطوم.

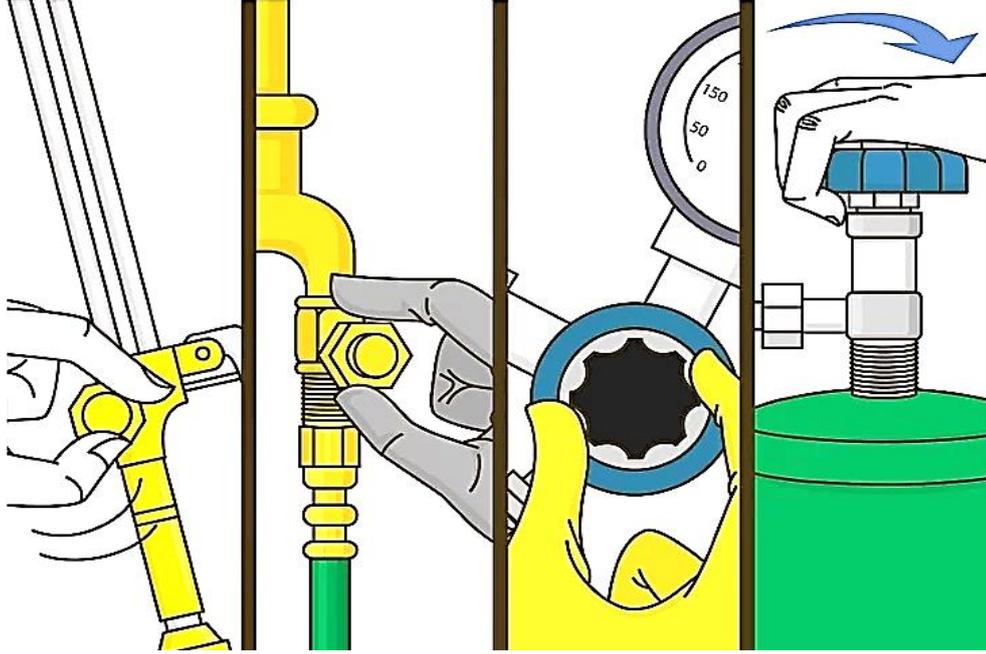

شكل رقم ١١٩: غلق صمام بوري القطع والأسطوانات

٢٠. اغلق محابس منظمات أسطوانتي الأكسجين والأستيلين.

٢١. قم برفع الشغلة بواسطة اللقط وقم بتبريدها وتجفيفها.

٢٢. نظف الشطف باستخدام حجر جمل أو استخدم ميرد نصف دائري لإزالة الرايش من داخل فوهة الماسورة.



شكل رقم ١٢٠: تجليخ نهاية خط القطع

يراعى أثناء عملية القطع أن تكون نواة الشعلة بعيدة عن حواف المعدن الأساسي لمنع الكربنة.



٢٣. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.

٢٤. قم بطي الخراطيم وتعليق بوري القطع في المكان المخصص له.

٢٥. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة إلى مكانها بشكل منظم.

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية			
٢	يجهز مكان وأدوات العمل			
٣	يفحص معدات القطع قبل التشغيل			
٤	يضبط منظمات الضغط لأسطوانات الأكسجين والأسيتيلين لعملية القطع			
٥	يختار فوهة القطع المناسبة لسمك جدار الماسورة أو اللوح المعدني			
٦	يستخدم الطريقة الصحية في إشعال اللهب			
٧	يمسك بوري القطع بزواوية سليمة			
٨	ينظف قطعة العمل (الصاج) بشكل سليم			

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	لا	نعم		
			يوجه بوري القطع بزاوية صحيحة إلى قطعة العمل	٩
			ينفذ القطع بشكل صحيح.	١٠
			يفحص عيوب القطع ويعالجها إن وجدت	١١
			يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها	١٢

جدول رقم ١٤: معايير تقييم أداء المتدرب

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

✍️ معدات القطع بالأكسي اسيتلين

✍️ قطعة من الحديد مقاس (١٠٠ x ٥٠ x ٢ مم)

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ ٤ دقيقة:

✍️ إشعال بوري القطع وضبط اللهب ليناسب عملية القطع

✍️ عمل قطع على قطعة من الحديد في الوضع السطحي

لحام تكسية سطحية بالقوس الكهربائي (لعمود أسطواني)

تدريب رقم	٤	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

- ✎ تجهيز مكان العمل.
- ✎ تحضير قطع العمل وتنظيفها.
- ✎ شنكرة القطعة حسب المخطط التنفيذي المطلوب وعمل التذنيب لخطوط اللحام.
- ✎ ضبط وتجهيز وتشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي (ترنس اللحام) بطريقة صحيحة وآمنة.
- ✎ عمل خطوط لحام (تزويد) سطح معدني بطبقة مرسبة من أشرطة اللحام تحت مستوى النظر على قطعة العمل.
- ✎ تنفيذ للحام بدقة وبدون عيوب.

متطلبات التدريب


المواد والخامات	العدد والأدوات
قضيب دائري من الحديد المبروم قطر ٥٠ مم وطول ١٥٠ مم (أو حسب الخامات المتاحة في المخازن)	ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي وملحقاتها
	طاولة عمل بالملحقات
	زهرة الشنكرة وشوكة العلام
	ذنبه العلام
سلك لحام ٤ مم (E6013) أو (E7018)	شاكوش تنظيف الخبث
	لقط حدادي
	مسطرة صلب
	فرشاة سلكية
مواد وأدوات تنظيف مناسبة	سندان حدادي
	أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق

جدول رقم ١٥: متطلبات التدريب

المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة على معدات اللحام بالقوس الكهربائي وقطبية اللحام بالتيار المستمر والتيار المتردد. الترسيب أو التغطية (cladding) هو كمية المعدن المنصهر من معدن الملاء (سلك اللحام) التي تضاف على معدن


الأساس (Base metal) الذي هو معدن الشغلة أو قطعة العمل كما هو مبين في (شكل رقم ١٢١) ويتم الترسيب بتكوين درزات لحام متتابة والدرزة عبارة عن قطرة أو كمية صغيرة من منصهرة من معدن الملاء (سلك اللحام)، وتشكل درزات اللحام المتتابة خط اللحام الذي يتكون من درزات متراكبة بانتظام ومندمجة بمعدن الأساس.

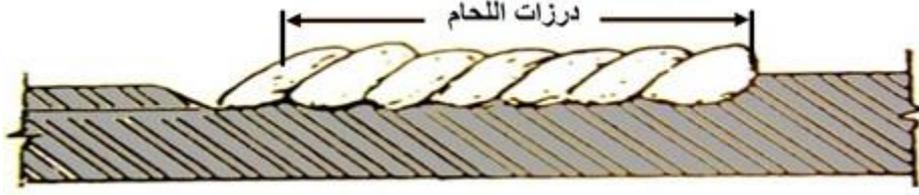

شكل رقم ١٢١: درزات اللحام

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، مع التأكد من توفر معدات الوقاية وطفائيات الحريق.
٢. قم بارتداء الزي المناسب للحام وأدوات الحماية الشخصية الخاصة للحام القوس الكهربائي لأهميتها البالغة والموضحة في (شكل رقم ١٢٢).

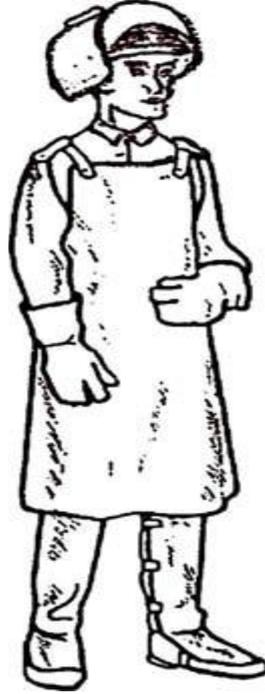


شكل رقم ١٢٢: ارتداء الزي المناسب لعمليات اللحام

٣. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للامساك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال).



شكل رقم ١٢٣: العدد المساعدة

٤. جهز مكان العمل واحضر معدات اللحام وشغل شفط التهوية.

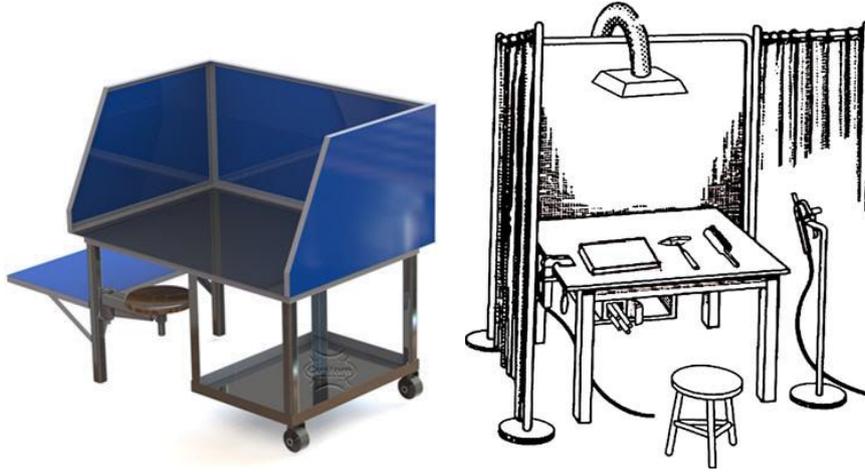


شكل رقم ١٢٤: تجهيز مكان وأدوات العمل المطلوبة للحام

٥. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ إن وجد.


٦. ضع قطعة العمل على طاولة العمل بشكل مسطح بحيث تكون تحت مستوى النظر.

٧. قم بقراءة الرسم التنفيذي.

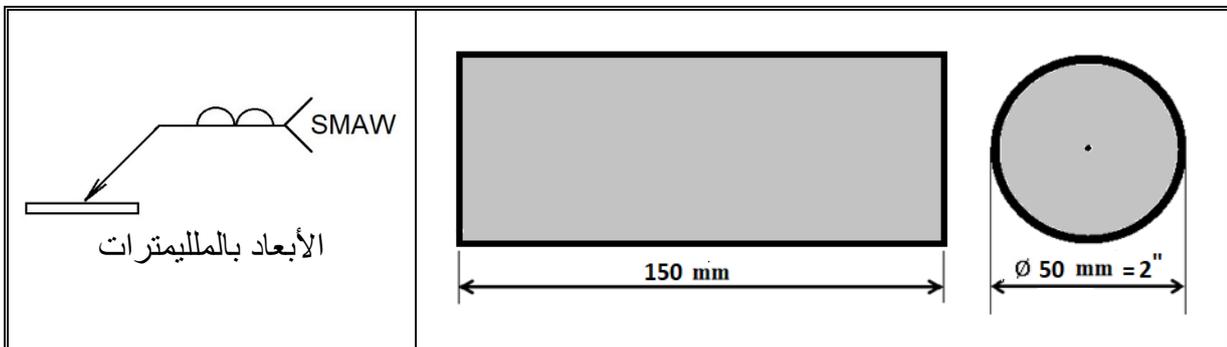

شكل رقم ١٢٥: قضيب معدني من الحديد المبروم

٨. قم بشنكرة سطح القضيب المعدني بأربعة خطوط طولية محورية متقابلة في الأماكن رقم ١، ٢، ٣، ٤ كما هو موضح في (شكل رقم ١٢٦).

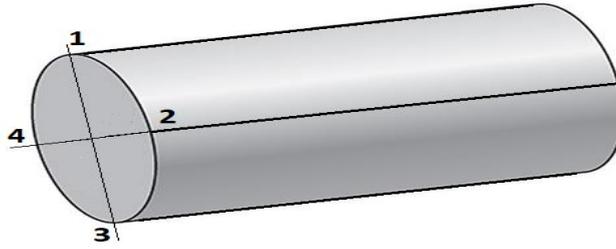


شكل رقم ١٢٦: شنكرة أربعة خطوط طولية محورية متقابلة

٩. قم بتجهيز ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي والتأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم.
١٠. قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع التشغيل (ON).
١١. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب تكسيته.




شكل رقم ١٢٧: اختيار الكتروود اللحام المناسب

١٢. ضع الكتروود اللحام في مقبض اللحام (ماسك الالكترود) كما هو مبين في (شكل رقم ١٢٨) حسب وضع اللحام المطلوب

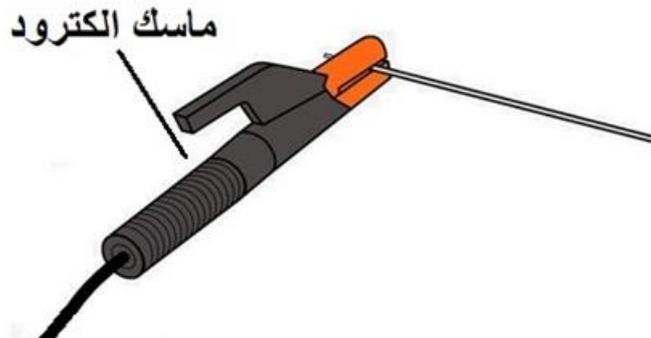


شكل رقم ١٢٨: وضع الكتروود اللحام في كلابه مسك السلك

١٣. وصل كابل بنسه قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع عليها قضيب الحديد المطلوب تكسيته.

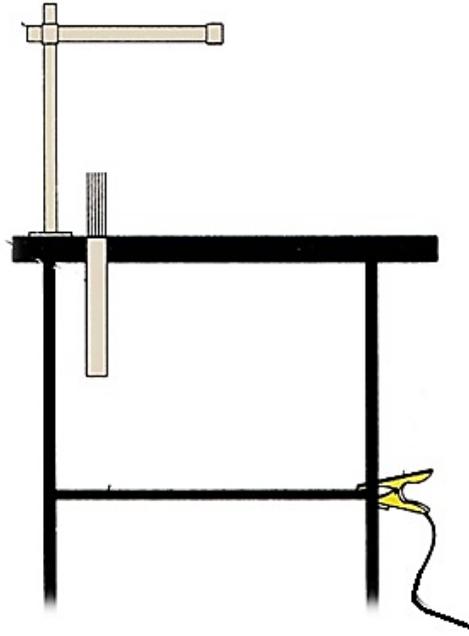


شكل رقم ١٢٩: توصيل بنسه الشغلة بطاولة العمل

١٤. قم باختيار نوع التيار سواء (تيار متردد AC أو تيار مستمر DC) في حالة أن الماكينة بها وضعان للحام كالمبينة في (شكل رقم ١٣٠)، أما إذا كانت الماكينة تعمل على التيار المتردد (AC 220 volt 250 Amp).

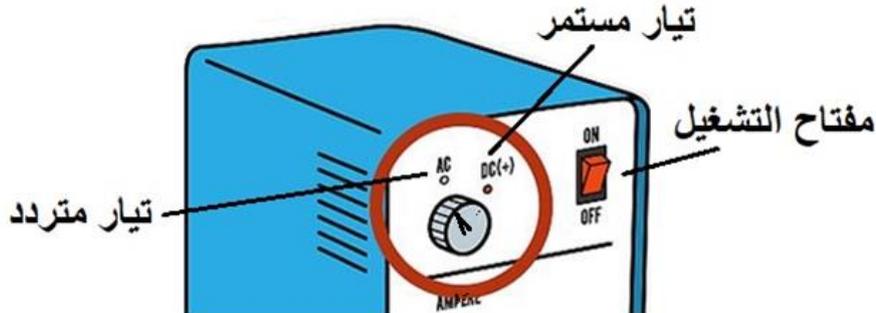

شكل رقم ١٣٠: تشغيل مفتاح الكهرباء الرئيسي واختيار وضع تيار متردد AC

١٥. اختر شدة التيار المناسبة لقطر الالكترود وسمك قضيب اللحام المطلوب تكسيته في حدود ١٦٠ أمبير تقريبا (٤٠ أمبير / ١ مم من قطر الالكترود في الوضع المسطح).

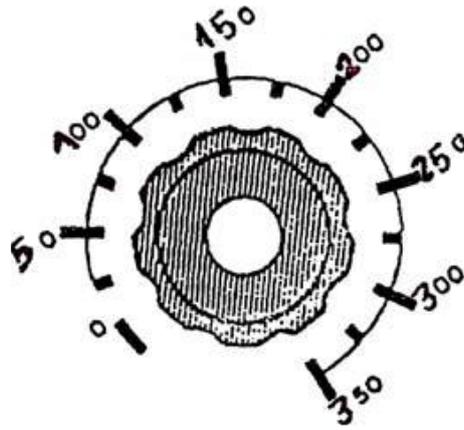


شكل رقم ١٣١: ضبط شدة التيار

١٦. قم بوضع العالمود أفقيا داخل زاوية مثبتة على طاولة اللحام.
١٧. قم بالوقوف أمام تزجة اللحام بالوضع الصحيح.
١٨. راعى اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر.
١٩. قم بقدر (إشغال) القوس بالنقر على قطعة خردة على تزجه العمل.




شكل رقم ١٣٢: بدء اللحام

٢٠. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الأكترود.
٢١. قم بترسيب (لحام) خط التغطية الأول على المحور رقم (١) بشكل مستقيم ومنتظم مع تحريك الأكترود بحركة مستقيمة وسرعة منتظمة من اليسار إلى اليمين بزواوية في حدود من 70° - 80° باتجاه خط اللحام للحفاظ على التوافق بين حركة الترددية للأكترود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع مراعاة الحفاظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الأكترود على استقرار اشتعال القوس أثناء عملية اللحام.

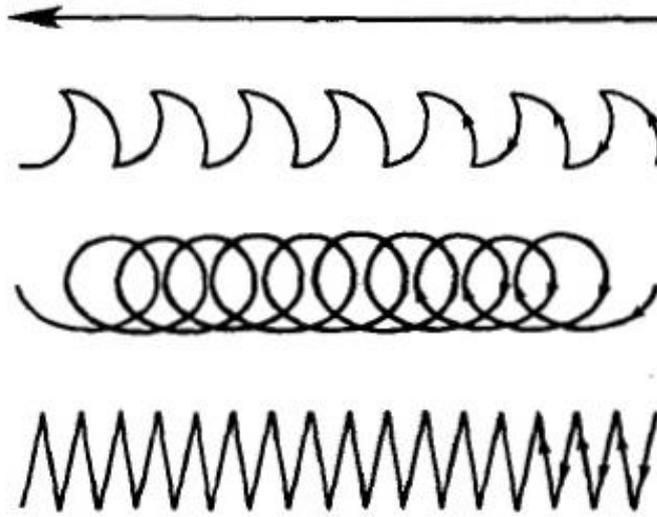

شكل رقم ١٣٣: تحريك الكترود اللحام

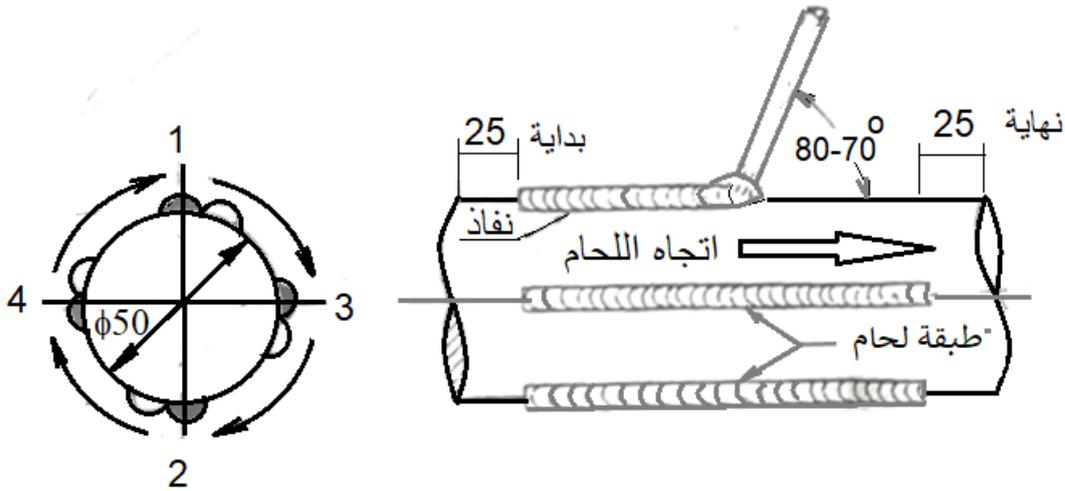

شكل رقم ١٣٤: عمل خطوط لحام التغطية

يراعي استمرار هبوط الكترود لأسفل للمحافظة على طول القوس الذي يزداد أثناء اللحام نتيجة تناقص طول الكترود الذي يفقد قطرات تتساقط منه في بركة اللحام.




٢٢. قم بترسيب الشريط الثاني والثالث والرابع على المحاور رقم (٢)، (٣)، (٤) بالتتابع.

٢٣. اترك خطوط اللحام لتبرد قليلاً.



٢٤. ارفع الشغلة باللقط للمدرب لفحص خطوط التغطية (الترسيب) واعرضها على المدرب للاستفادة من الملاحظات ليراعيا عند عمل خطوط التغطية التالية.

٢٥. نظف خطوط التغطية (الترسيب) الأربعة بإزالة الخبث باستخدام الشاكوش والفرشاة السلك قبل تنفيذ خط مجموعة خطوط الترسيب (التغطية) التالية مع مراعاة ارتداء النظارة البيضاء لحماية العين من الرايش المتطاير.

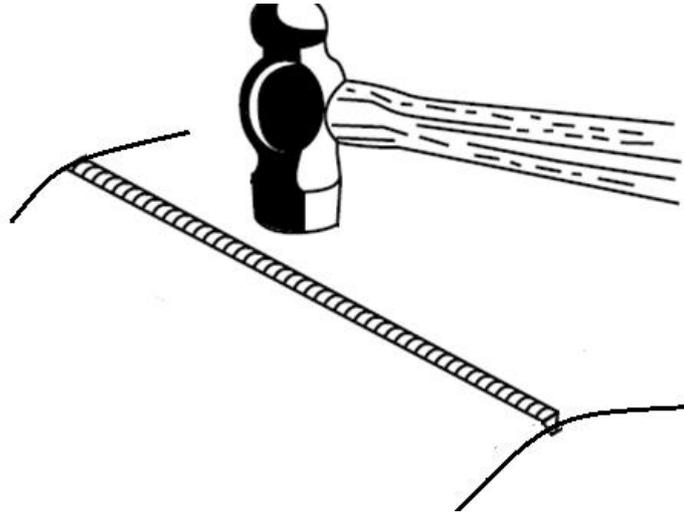

٢٦. قم بعمل ترسيب أربعة أشرطة ثانية متلاصقة مع الشريط الأول والثاني والثالث والرابع بنفس الترتيب مع إجراء التنظيف الجيد الخبث.

٢٧. قم بتكرار ترسيب أربعة أشرطة للمرة الثالثة بنفس الترتيب وهكذا إلى أن يتم تغطية السطح كله مع إجراء التنظيف الجيد الخبث كما هو مبين في (شكل رقم ١٣٥).

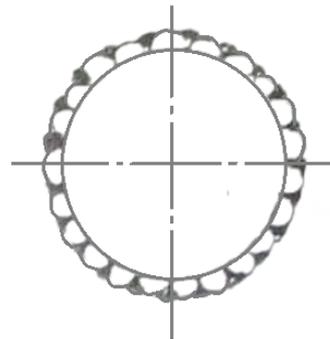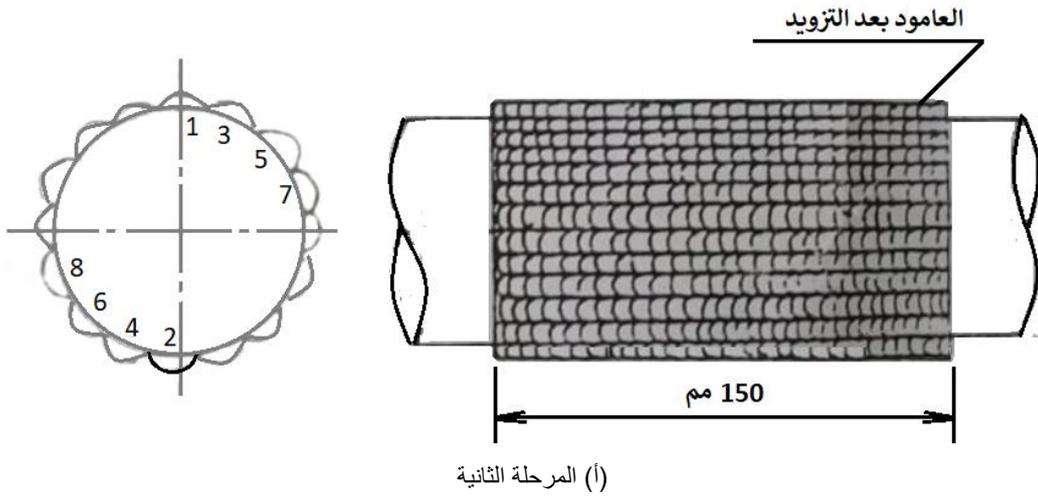

شكل رقم ١٣٥: تغطية القضيب المعدني باستخدام سلك لحام

٢٨. قم برفع قطعة العمل بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.

٢٩. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.

٣٠. اكتشف على حالة خطوط التكسية بالنظر والاختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.

٣١. قم بإعادة وإصلاح عيوب خطوط التكسية إن وجد عيوب بقطعة العمل عند الفحص.

٣٢. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.

٣٣. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.

٣٤. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.

٣٥. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة إلى مكانها بشكل منظم.

المشاهدات

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية
			٢	يجوز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل
			٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم
			٥	يضبط شدة التيار المناسبة لسلك اللحام وسمك الشغلة
			٦	يمسك مقبض الكترود اللحام بزواوية سليمة
			٧	يحافظ على استقرار اشتعال القوس أثناء عملية التكسية
			٨	تنفيذ الحركات الترددية للالكترود أثناء عمل التكسية وإمالاته الالكترود بالزواوية المحددة أثناء الحركة (زواوية التقدم)

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن بشكل سليم	٩
			ينفذ خطوط التكسية في خطوط مستقيمة بشكل سليم ومنتظم وبدون زيادات مفرطة	١٠
			ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم	١١
			يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة	١٢
			يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها	١٣

جدول رقم ١٦: معايير تقييم أداء المتدرب

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

- ✍️ معدات اللحام بالقوس الكهربائي
- ✍️ قضيب من الحديد الصلب الطري قطر ٥٠ مم وطول ١٥٠ مم
- ✍️ الكترود لحام قطر ٤ مم
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:
- ✍️ تشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي وضبط شدة التيار
- ✍️ شنكرة قطعة العمل وتذنيبها
- ✍️ عمل خطوط تكسية على قطعة العمل تحت مستوى النظر (الوضع المسطح)

لحام وصلة فلنشه (ماسورة مع جزء مسطح) بالقوس الكهربى

تدريب رقم	٥	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

- ✍ تجهيز مكان العمل.
- ✍ تحضير قطع العمل وتنظيفها.
- ✍ شنكرة القطعة حسب المخطط التنفيذي المطلوب.
- ✍ ضبط وتجهيز وتشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربى (ترنس اللحام) بطريقة صحيحة وآمنة.
- ✍ لحام فلنشه تحت مستوى النظر.
- ✍ تنفيذ للحام بدقة وبدون عيوب.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ماكينة اللحام بالقوس الكهربى وملحقاتها	ماسورة من الحديد المطاوع أو الصلب الطري قطر ٥٠ مم وطول ١٠٠ مم وسمك ٤ مم (أو حسب المتاح في المخازن)
طاولة عمل بالملحقات	
زاوية قائمة	
مسطرة صلب	
شاكوش إستبدال	سلك لحام مقاس ٣,٢ مم و ٤ مم (E6013)
لقط حدادي	
فرشاة سلكية	
سندان حدادي	مواد وأدوات تنظيف مناسبة
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	


جدول رقم ١٧: متطلبات التدريب

المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة المعارف النظرية السابق شرحها في المعارف النظرية المرتبطة بالتمرين وبأوضاع اللحام واختيار سلك اللحام.


خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، مع التأكد من توفر معدات الوقاية ووظائف الحريق.
٢. قم بارتداء الزي المناسب للحام وأدوات الحماية الشخصية الخاصة للحام القوس الكهربائي لأهميتها البالغة والموضحة في (شكل رقم ١٣٦).

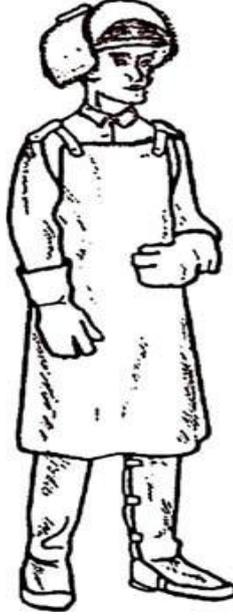

شكل رقم ١٣٦: ارتداء الزي المناسب لعمليات اللحام


٣. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبيث تستخدم لإزاله الخبيث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للمساك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال).
٤. جهز مكان العمل واحضر معدات اللحام وشغل شفاط التهوية.

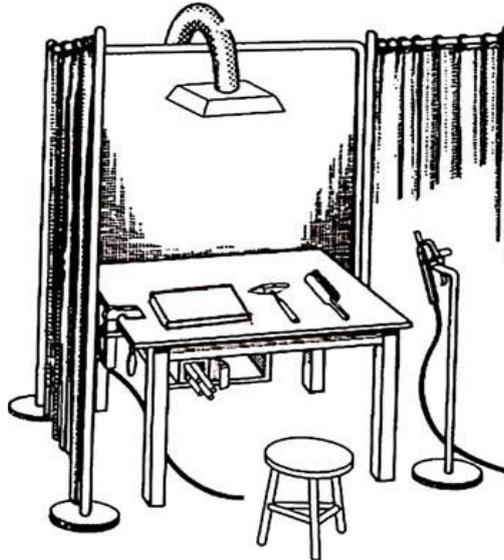

شكل رقم ١٣٧: تجهيز مكان وأدوات العمل المطلوبة للحام

٥. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ إن وجد.

٦. قم بقراءة الرسم التنفيذي.

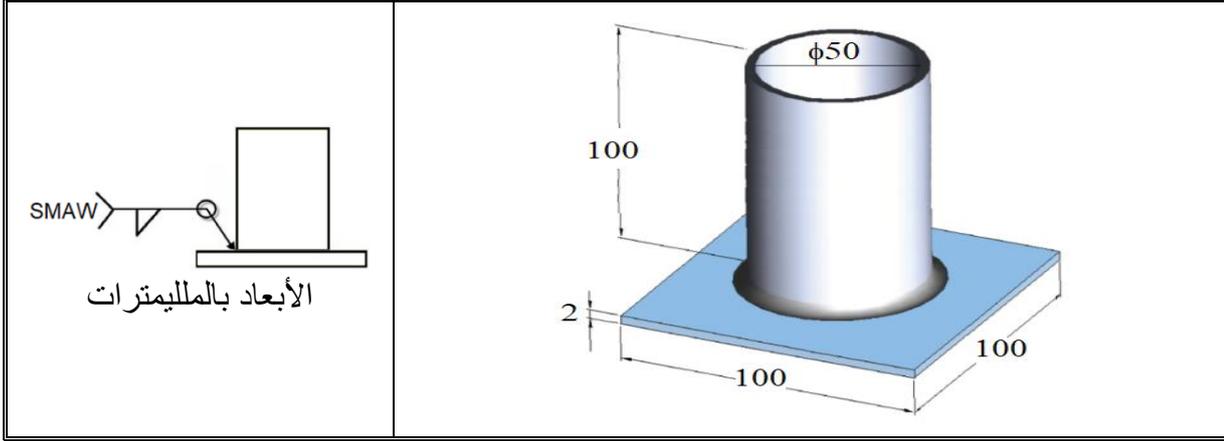


شكل رقم ١٣٨: وصلة فلنشة

٧. ضع قطعتي العمل (الفلنشة) على طاولة العمل بشكل مسطح بحيث تكون تحت مستوى النظر ومتعامدتان لتشكيل زاوية قائمة من الخارج.
٨. قم بتجهيز ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي والتأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم.
٩. قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع التشغيل (ON).
١٠. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب تكسيته.




شكل رقم ١٣٩: اختيار الكتروود اللحام المناسب

١١. ضع الكتروود اللحام في مقبض اللحام (ماسك الالكترود) كما هو مبين في (شكل رقم ١٤٠) حسب وضع اللحام المطلوب.

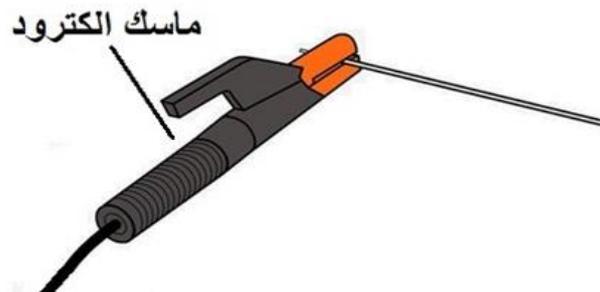


شكل رقم ١٤٠: وضع الكتروود اللحام في كلابه مسك السلك

١٢. وصل كابل بنسه قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع عليها قضيب الحديد المطلوب تكسينته.

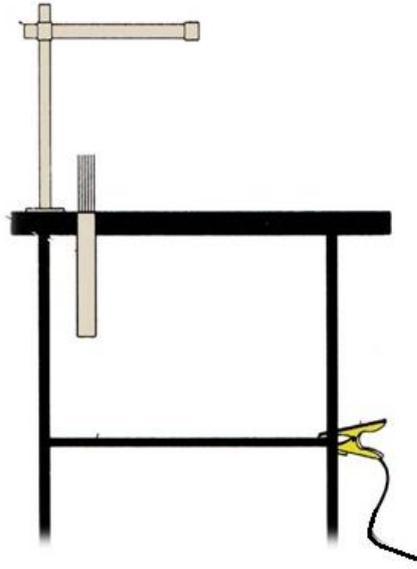

شكل رقم ١٤١: توصيل بنسه الشغلة بطاولة العمل

١٣. قم باختيار نوع التيار سواء (تيار متردد AC أو تيار مستمر DC) في حالة أن الماكينة بها وضعان للحام كالمبينة في (شكل رقم ١٤٢)، أما إذا كانت الماكينة تعمل على التيار المتردد (AC 220 volt 250 Amp).

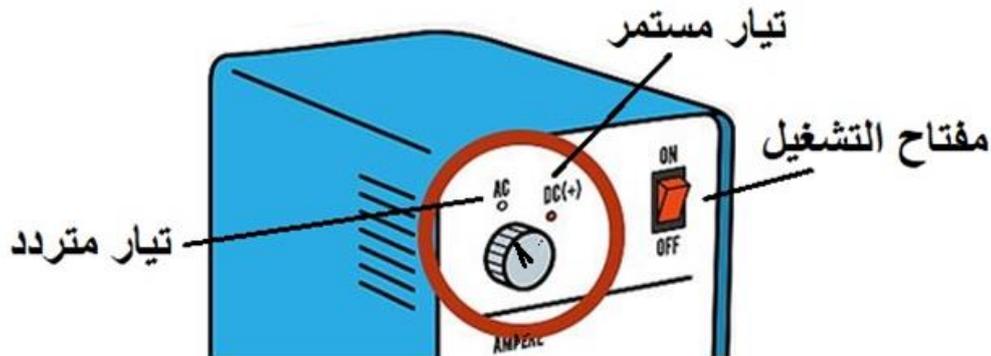

شكل رقم ١٤٢: تشغيل مفتاح الكهرباء الرئيسي واختيار وضع تيار متردد AC

١٤. اضبط شدة التيار المناسبة لقطر الالكترود وسمك قطعة العمل المطلوب لحامها مع مراعاة اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر.

١٥. قم بالوقوف أمام تزجه اللحام بالوضع الصحيح.


١٦. قم بقده (إشغال) القوس بالنقر على قطعة خردة على تزجه العمل.



شكل رقم ١٤٣: بدء اللحام

١٧. أضبط زاوية ميل سلك اللحام في حدود 45° - 60° .

١٨. ثبت قطعتي العمل ببنت منتظمة وموزعة على طول محيط خط اللحام مع ترك فراغ بين حافات القطع المراد لحامها بحدود نصف سمك قطعة العمل، مع مراعاة أن تكون الحواف متوازية كما هو مبين في (شكل رقم ١٤٤).

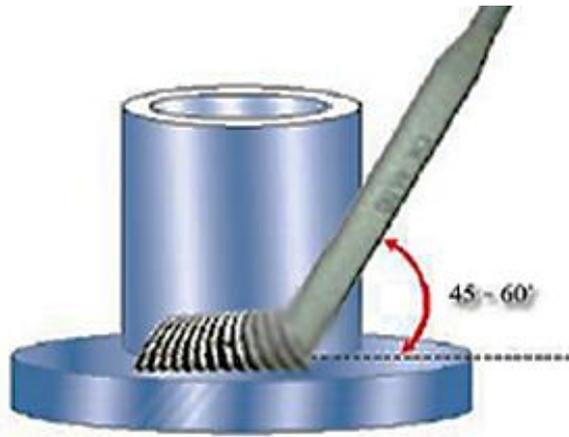


شكل رقم ١٤٤: عمل بنت اللحام


١٩. اضبط زاوية العمل وزاوية التقدم لسلك اللحام لتكون من 45° - 60° باتجاه خط اللحام بالوضع الصحيح للحام تحت مستوى النظر.

٢٠. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشعلة بمقدار يعادل قطر الأكتروود.

٢١. قم بالحام على طول خط تقاطع الزاوية الداخلية بين الماسورة والفلنشة بشكل منتظم مع تحريك الألكترود بسرعة منتظمة من اليسار إلى اليمين بزاوية للحفاظ على التوافق بين الحركة الترددية للألكترود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع مراعاة غلق نهاية خط اللحام مع بدايته بطريقة صحيحة.

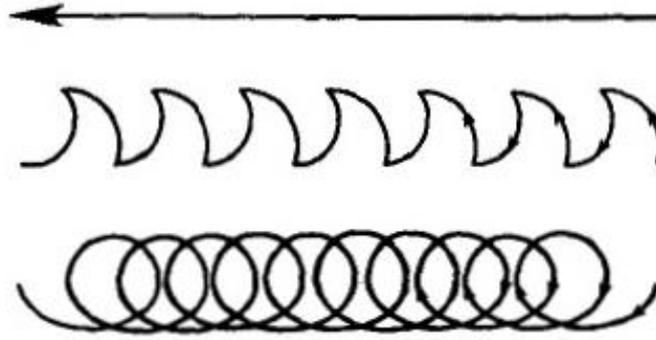

شكل رقم ١٤٥: تحريك الكترود اللحام

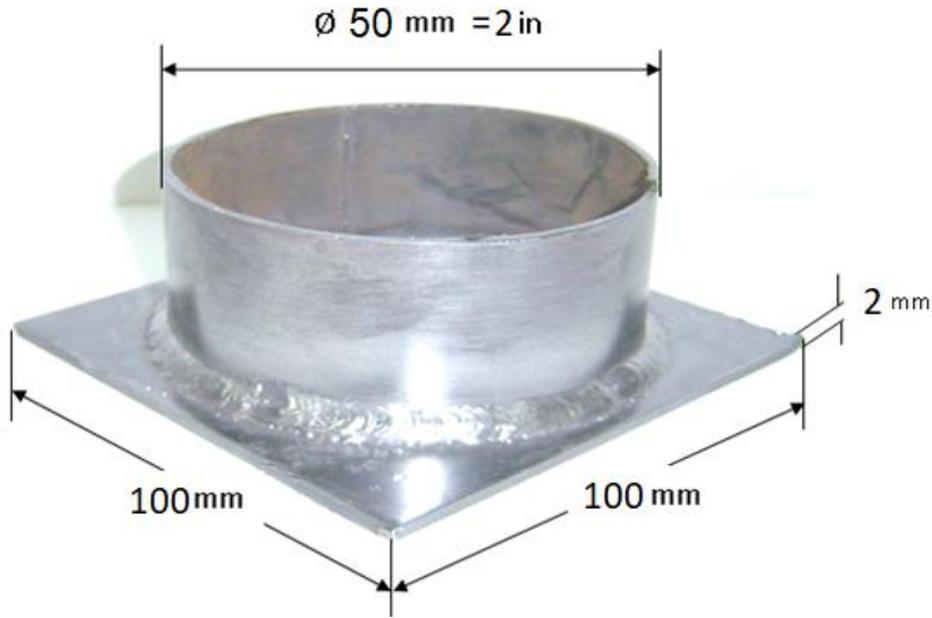

شكل رقم ١٤٦: الفلنشة بعد اللحام

٢٢. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.
٢٣. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.
٢٤. نظف قطعة العمل بأكملها بإزاله الخبث منها.
٢٥. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.
٢٦. اكشف على حالة اللحام بالنظر والاختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.
٢٧. إعادة وإصلاح عمليات اللحام إن كان بها عيوب عند الفحص.
٢٨. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.
٢٩. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.
٣٠. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.
٣١. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة إلى مكانها بشكل منظم.

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية
			٢	يجهز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل
			٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم
			٥	يضبط شدة التيار المناسبة لسلك الشغلة
			٦	يمسك مقبض الكترود اللحام بزواية سليمة
			٧	يحافظ على استقرار اشتعال القوس أثناء عملية اللحام
			٨	تنفيذ الحركات الترددية العرضية للالكترود وإمالته بالزاوية المحددة أثناء الحركة
			٩	يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن
			١٠	ينفذ لحام الزاوية الداخلية لخط لحام الفلنشة بشكل سليم
			١١	ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم
			١٢	يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة
			١٣	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها

جدول رقم ١٨: معايير تقييم أداء المتدرب

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

- ✎ معدات اللحام بالقوس الكهربائي
- ✎ ماسورة قطر ٥٠ مم وارتفاع ٦٠ مم وقاعدة من الحديد مقاس (١٠٠ X ١٠٠ X ٢ مم) مفتوحة بقطر الماسورة

✎ الكترود لحام قطر ٣,٢ مم

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

- ✎ تشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي وضبط شدة التيار
- ✎ لحام فلنشة حديد في الوضع السطحي

القطع بالبلازما

١٦ ساعة	الزمن	٦	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------

أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

- ☞ تجهيز مكان العمل.
- ☞ تحضير قطع العمل وتنظيفها.
- ☞ اختيار فوهة القطع وضبط شدة التيار المناسبة لنوع وسمك المعدن.
- ☞ تشغيل معدات القطع بقوس البلازما وضبط الإشعال.
- ☞ ينفذ قطع تحت مستوى النظر بدقة وبدون عيوب.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ماكينة القطع بقوس البلازما والملحقات (بوري البلازما، والكابلات، فوهة مقاس ١,٦ مم)	
ضاغط هواء	
الكتروود (قطب كهربائي) من التنجستن بطرف مسطح مقاس ٥ مم	شريحة من الحديد (صلب كربوني) بمقاس ٢٠٠ × ١٠٠ مم، سمك ٥ مم (أو حسب المتاح في المخازن)
شاكوش إستبدال	
تزجه عمل بالملحقات	
مسطرة صلب	
لقط حدادي	
فرشاة سلكية	
سندان حدادي	
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	مواد وأدوات تنظيف مناسبة

جدول رقم ١٩: متطلبات التدريب

المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة مكونات ماكينات القطع بالبلازما والتعرف على معاملات القطع بقوس البلازما.

يتم ضبط فوهة القطع وشدة التيار والمسافة بين قطعة العمل وفوهة بوري القطع طبقا للقيم الاسترشادية المبينة في (جدول رقم ٢٠).

نوع المعدن	سمك المعدن بوصة (مم)	مقاس الفوهة (مم)	شدة التيار (أمبير)	مسافة الفوهة عن قطعة العمل بوصة (مم)
استانليس ستيل	$\frac{1}{8}$ (3 مم)	1.6	25-50	$\frac{5}{16}$ (7 مم)
	$\frac{1}{6}$ (5 مم)	1.6	100	$\frac{5}{16}$ (7 مم)
	$\frac{3}{16}$ (5 مم)			
	$\frac{1}{2}$ (13 مم)	2	250	$\frac{7}{16}$ (10 مم)
	$\frac{3}{4}$ (19 مم)			
	1 (25 مم)			
صلب كربوني	$\frac{1}{8}$ (3 مم)	1.6	100	$\frac{5}{16}$ (7 مم)
	$\frac{3}{16}$ (5 مم)			
	$\frac{1}{2}$ (13 مم)	2	250	$\frac{7}{16}$ (10 مم)
	$\frac{3}{4}$ (19 مم)			
	1 (25 مم)			
	الألمنيوم	$\frac{3}{16}$ (5 مم)	1.6	80-100
$\frac{3}{8}$ (10 مم)				
$\frac{1}{2}$ (13 مم)		2	250	$\frac{7}{16}$ (10 مم)
$\frac{3}{4}$ (19 مم)				
1 (25 مم)				

جدول رقم ٢٠: قيم استرشادية لمعاملات القطع بالبلازما

يراعى استعمال الكترود قطر ٠,٥ مم مع فوهة مقاس ١,٦ مم، والكترود قطر ٢ مم مع فوهة مقاس ٢ مم، ويجب عدم استعمال الكترود مقاس ٠,٥ مم مع تيار شدته ١٥٠ أمبير.


خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالورشة، والتأكد من توفر معدات الوقاية وظيفيات الحريق.

٢. قم بارتداء أدوات الحماية الشخصية الخاصة بعمليات القطع بقوس البلازما به لأهميتها البالغة والموضحة في (شكل رقم ١٤٧).




شكل رقم ١٤٧: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

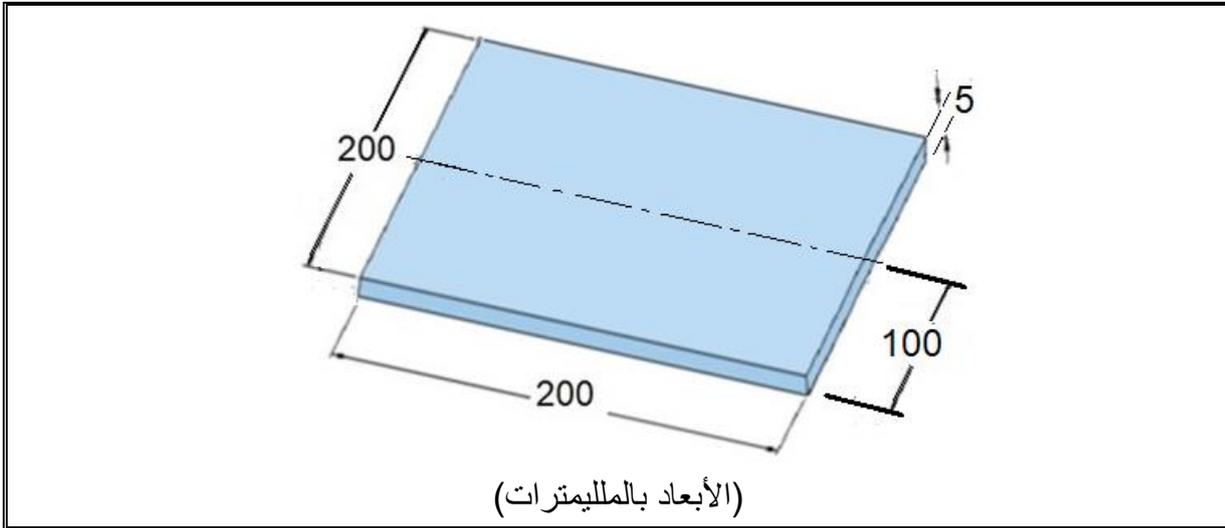

شكل رقم ١٤٨: الرسم التنفيذي للشغلة المطلوب قطعها

٣. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيف سطحها من الصدأ والشوائب بواسطة فرشاه.
٤. ضع قطعة العمل (الصاج) على التزجه تحت مستوى النظر.
٥. قم بمراجعة الرسم التنفيذي للشغلة.
٦. قم بشنكرة خط القطع المطلوب تنفيذه على اللوح المعدني باستخدام كلا من مسطرة القياس وشوكة العلام أو الطباشير كما هو موضح في (شكل رقم ١٤٩) ثم قم بعمل ذنب على طول خط العلام باستخدام ذنبه العلام والمطرقة.

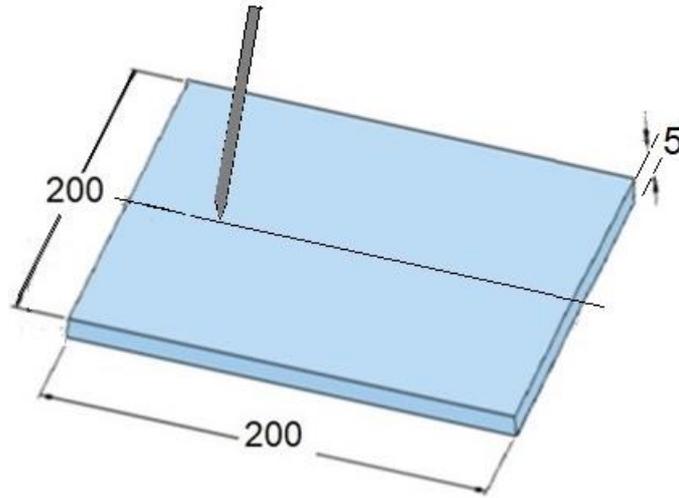

شكل رقم ١٤٩: شنكرة خط القطع

٧. جهز مكان العمل واحضر معدات القطع بالبلازما وشغل شفط التهوية.

جهاز سحب الأدخنة المتصاعدة



شكل رقم ١٥٠: تجهيز مكان العمل وتشغيل شفط سحب الأدخنة

٨. قم بتهيئة قطعة العمل على التزجه، بحيث يكون خط القطع موازيا لحافة التزجه ويبعد عنها مسافة كافية في حدود ٤-٥ سم للسماح باندفاع قوس القطع وللحفاظ عليها التزجة من التلف.

٩. جهز واضبط مجموعة القطع بقوس البلازما باختيار مقاس فوهة القطع المناسب للصلب الكربوني سمك ٥ مم، والتأكد من سلامة تثبيت الكترود التنجستن في موضعه وتمركزه داخل رأس القطع

.Cutting tip

١٠. قم بتشغيل آلة القطع بالبلازما عن طريق مفتاح بدء التشغيل.


١١. اضبط تيار القطع، اعتمادا على سمك قطعة العمل ليكون في حدود ١٠٠ أمبير، والأفضل مراجعة كتالوج الماكينة المستخدمة لديك لتحديد التيار المناسب لسمك الشغلة.

١٢. اضبط مصدر الغاز المضغوط من الكمبيوتر على ٦ بار (٩٠ رطل/بوصة المربعة).

١٣. امسك طورش القطع باليد اليمنى.

١٤. أضبط زاوية ميل طورش البلازما في حدود ٩٠° توجيه رأس نواه اللهب إلى بداية خط القطع عند


طرف الشغلة مع الحفاظ على أن تكون الفجوة بين فوهة بوري القطع وقطعة العمل على بعد يتراوح من ٣-٥ مم.

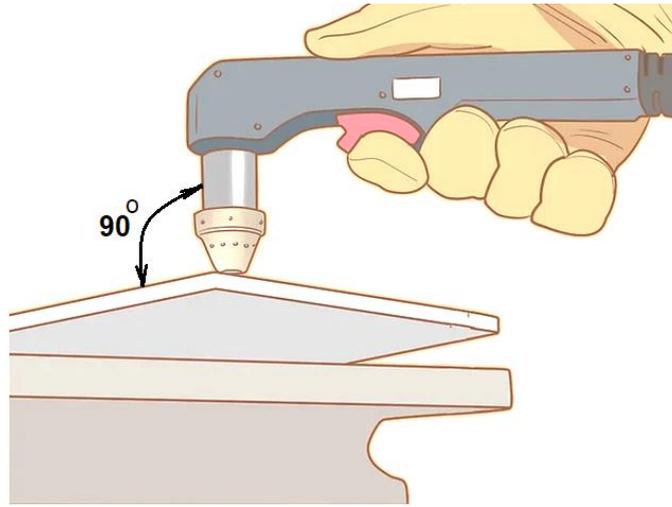

شكل رقم ١٥١: ضبط زاوية ميل طورش القطع وضبط المسافة

١٥. اضغط زر طورش القطع ليتشكل قوس البلازما المطلوب للقطع بين الطورش والشعلة وتنشأ بركة الانصهار.

١٦. حرك طورش القطع لبدء عملية القطع ببطء وبسرعة منتظمة على خط العلام بهدف الحصول على قطع سليم ويجب التأكد اندفاع قوس القطع من أسفل قطعة العمل كما هو مبين في (شكل رقم ١٥٢).

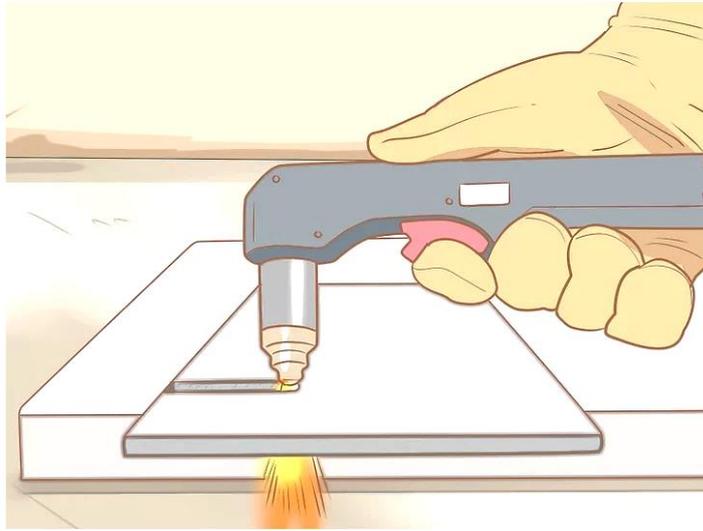


شكل رقم ١٥٢: القطع بطورش البلازما

ملحوظة:

- ❖ إذا لم يشعل القوس من ثلاث محاولات، فيجب التحقق من تآكل الالكترود أو فوهة الطورش.
- ❖ تتشكل أعلى درجة حرارة للشعلة بالقرب من الفوهة.
- ❖ تحريك طورش القطع بسرعة عالية ينتج عنه قطع غير مكتمل لجزء ما، أما التحريك بسرعة بطيئة جدا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المعدن وحدوث حرق زائد به.
- ❖ إذا لم يظهر قوس القطع أسفل الشعلة فيدل ذلك على انخفاض قيمة التيار المستخدم للقطع أو تحريك الطورش بسرعة عالية أو أن القوس مائلا وليس متعامد على الشعلة.

١٧. عند الوصول لنهاية خط القطع، قم بإمالة طورش البلازما قليلا في اتجاه حافة الشغلة كما هو مبين في (شكل رقم ١٥٣) أو توقف قليلا عند حافة الشغلة قبل ترك زر الإشعال.

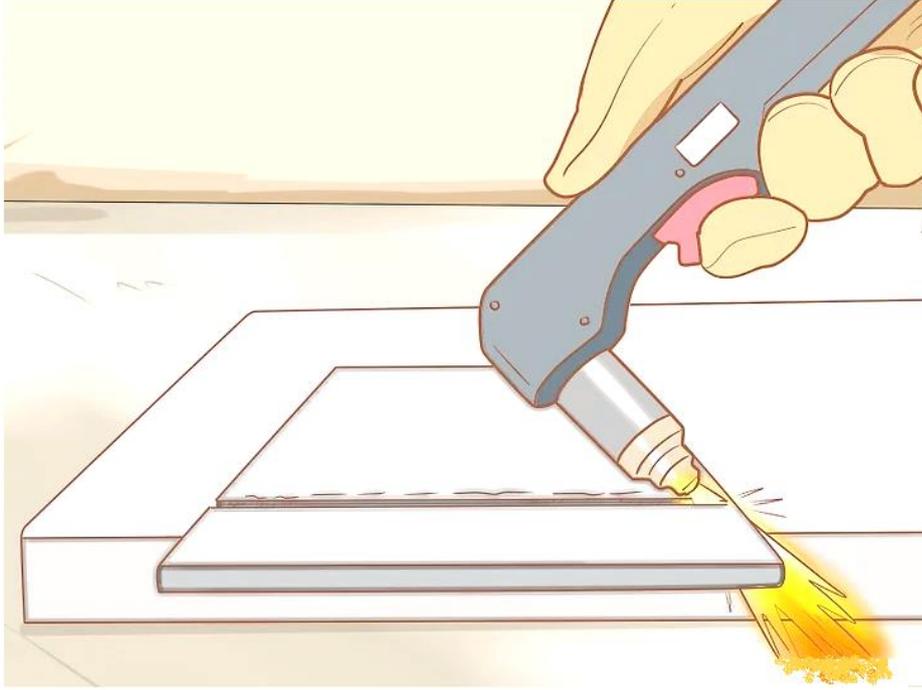

شكل رقم ١٥٣: إمالة طورش القطع عند الوصول لنهاية خط القطع

١٨. بعد الانتهاء من القطع، أطفئ الشعلة وقم بتبريد الطورش بجعل الهواء يمر لمدة ٣٠ ثانية به أو يمكن تبريده في السائل.

١٩. قم بفصل مفتاح التشغيل للماكينة وإغلاق ضاغط الهواء.

٢٠. قم برفع الشغلة بواسطة اللقط وتبريدها وتجفيفها.

٢١. قم بتنظيف خط القطع بالفرشاة السلك.

٢٢. اكشف على حالة القطع بالنظر (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.

٢٣. قم إعادة وإصلاح عملية القطع إن كان بها عيوب عند الفحص.

٢٤. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.

٢٥. قم بفصل الكهرباء عن الماكينة من منبع التيار وإغلاق وحدة القطع بالأسلوب الصحيح وبشكل آمن.

٢٦. قم بطي الخراطيم وتعليق طورش القطع في المكان المخصص له.

٢٧. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة إلى مكانها بشكل منظم.

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية	١
			يجوز مكان وأدوات العمل	٢
			ينظف قطعة العمل (الصاج) بشكل سليم	٣
			يفحص معدات القطع بالبلازما قبل التشغيل	٤
			يضبط ضغط الهواء الخارج من للكمبوريوسر	٥
			يشغل ماكينة البلازما ويختار تيار القطع المناسب لنوع معدن وسمك قطعة العمل	٦
			يتأكد من سلامة الكترود التنجستن الموجود بطورش البلازما	٧
			يختار فوهة القطع المناسبة لسمك جدار اللوح المعدني	٨
			يثبت طورش القطع على مسافة صحيحة لتوليد قوس مناسب لعملية القطع	٩
			يمسك طورش القطع بالبلازما بزواوية ٩٠ درجة أثناء القطع	١٠
			ينفذ القطع بشكل صحيح على طول خط العلام	١١
			يفحص عيوب القطع ويعالجها إن وجد	١٢
			يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها	١٣

جدول رقم ٢١: معايير تقييم أداء المتدرب

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

✎ معدات القطع بقوس البلازما

✎ قطعة من الحديد (الصلب منخفض الكربون) مقاس (١٠٠ X ١٠٠ X ٥ مم)

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

✎ شنكرة خط القطع وعمل ذنب على طول الخط

✎ إشعال وضبط قوس البلازما

✎ عمل قطع في قطعة العمل تحت مستوى النظر

قائمة المصطلحات العلمية

المصطلح باللغة الإنجليزية	المصطلح باللغة العربية
Alternating Current (AC)	تيار متغير (متردد)
Automatic	آلي
Brazing	الحام المونة
Carbonizing Flame	اللهب المكربن
Centre Punch	سنبك العلام
cladding	عملية التغطية
Compressor	ضاغط (كباس)
Cracks	الشروخ (الشقوق)
Cutting Torch	مشعل القطع
Direct Current (DC)	تيار مستمر
Dust Mask	كمامة
Ear Plugs	سدادات أذن
Electrode	قطب (الكتروود)
Eye Wear	نظارة حماية
Fillet Weld	وصلة زاوية
Flux	مساعد صهر
Gas Regulator	منظم الغاز
GMAW	اللحام بالقوس المعدني والغاز
Groove Weld	وصلة تقابلية
GTAW	اللحام بقوس التنجستن والغاز
Hammer	المطرقة (الشاكوش)
kindling	الهشيم (الاحتراق للصهر)
Led	لمبة بيان
Manual	يدوي
measuring tape	متر القياس

المصطلح باللغة الإنجليزية	المصطلح باللغة العربية
Metal Oxides	أكاسيد المعدن
Molten	ذائبة
Motor	محرك
Neutral Flame	اللهب المتعادل
Nozzle	نفاث (فونية)
OAC	القطع بالأكسي استلين
OAW	اللحام بالأكسي استلين
Oxidizing Flame	اللهب المؤكسد
Personal Protective Equipment (PPE)	أدوات الحماية الشخصية
Pipe	ماسورة
Plasma Arc	قوس البلازما
Plasma Arc Welding (PAC)	قوس القطع بالبلازما
Plazar	وحدة القطع الصغيرة بالبلازما "بلازر"
Protective (safety) boots	حذاء الحماية (الأمان)
Protective Helmet	خوذة حماية للرأس
Regulator	منظم
Safety Gloves	قفاز أمان
Safety valve	صمام أمان
Shielding gas	غازات الحجب
Shiled	درع حماية
SMAW	اللحام بالقوس المعدني المحجب
Soldering	الحام القصدير
Soldified	متجمدة (متصلبة)
Spark arrestor	حاجز الشرر
Spark lighter	ولاعة بالشرر
Steel Ruler	القدم الصلب

المصطلح باللغة الإنجليزية	المصطلح باللغة العربية
surfacing	تكسية الأسطح
Swirl	دوامة
Switch	مفتاح
Tack	بنطة
Torch	طورش (مشعل)
Tungsten	التنجستن
Tweezer	لقط حدادي
Valve	صمام (محبس)
Vernier caliper	القدمة ذات الورنية
Visual clothes	ملابس مرئية
Weld Root	جذر اللحام
Welding	اللحام
Welding Positions	أوضاع اللحام
Welding Torch	مشعل اللحام
Wire Brush	فرشاة سلك

قائمة المراجع

المصادر العربية:

١. كتاب تكنولوجيا اللحام - الدكتور أحمد ذكي
٢. المؤسسة المصرية للتكنولوجيا والصناعات الهندسية

المصادر الأجنبية:

3. Unitor maritime welding handbook- Wilhelmsen (14th edition).
4. Fabrication and welding Engineering, Roger Timings.

صفحات إنترنت:

5. <https://safetysystems1.wordpress.com/>
6. <https://www.thefabricator.com/>