

مكتبة الخليل

للسنة الثانية

 
تأليف

محمود محمد علي

محمود محمد علي

مراجعة

محمود محمد علي



مقدمة الجزء الثاني

لقد روعي عند وضع هذا الجزء من كتاب تكنولوجيا البراهة استعمال
المهارات الأساسية التي لم ترد في الجزء الأول، والمتضمنة مهارات التكنولوجيا
الخاصة بمهنة البراهة لطلبة السنة الثانية لنظام التعليم الصناعي بمصلحة الكفاية
الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة.

ولقد روعي فيه أيضا سهولة اللغة وكثرة الأشكال التوضيحية المبسطة حتى
يسهل على الطالب فهمها ليكون الكتاب مرجعا عمليا له في حياته العملية، كما
أضيفت المراجع العلمية والمصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية لتكون مرشداً
مؤيلاً.

والله ولي التوفيق

المؤلفون

فهرس

الباب الأول

عملية القصب

صفحة

١١

الموضوع

مقدمة :-

نظرية القصب - أنواع المقصات - ملاحظات عند إجراء القصب
اليدي - المقصات الزوجية والسكنية .

الباب الثاني

التنقب والتخويش والبرغلة

٢٥

مقدمة :-

طريقة مسك البنية في عمود الخرف - طريقة مسك البنية
طريقة سن البنية - ماكينة المتقاب اليد - ماكينة التنقب
المتعددة الأعمدة - إحتياطات الأمان والسلامة عند التنقب اليدي
- البراغل والبرغلة - الأنواع المختلفة للبراغل - زوايا البرغل
الوصلة المائمة - الاشتراطات الواجب مراعاتها عند البرغلة
العناية بالبراغل - التخويش - التخويش الأسطواني -
التخويش المائل - عملية التوسيع - العدد المركبة - ماكينة
التحت بالشرر الكهربى . (التحات الكهربى)

الباب الثالث

وصل المادن بالبرشام

٥٥

مقدمة :-

وصلات البرشام - طريقة عمل الثقوب فى الألواح - تصميم
الخطوة فى الوصلة - أنواع وصلات البرشام - الوصلة المودوجه

صفحة

الموضوع

الوصلة الثلاثية - تصميم الوصلة - الوصلات المتقاطعة -
توصيلات البرشام على زوايا .

الباب الرابع

اللحام بالقصدير وباللونة

مقدمة - :

٧١

الفرص منه وإستعماله - منابع الحرارة - الخامات - مساعد
الضهر - مساعد اللحام - وسائل تنظيف كابية اللحام - السائل
المنظف - الأدوات المستخدمة - عيوب اللحام بالقصدير
اللحام باللونة (النحاس الأصفر) - مونة النحاس - مساعدات
اللحام - مصادر التسخين .

الباب الخامس

وصلة الخوابير

مقدمة - :

٨١

الخوابير وأنواعها - خوابير التثبيت - خوابير التوصيل
طرق قطع مجارى الخوابير :

الباب السادس

وصلات القلاووظ

مقدمة - :

٩١

قطع السن الداخلى - ذكور القلاووظ المشتملة فى قطع سن
المواسير - أنواع حديثة من ذكور القلاووظ - القطع اليدوى
للقلاووظ الخارجى - اللقم القطعة الواحدة - القلوظه
الخارجية للمواسير - العيوب الناتجة عن عمل القلاووظات

الداخلية - طرق قطع القلاووظ على ماكينات الورش - القاطع على المخرطة - قطع السن على الفريزه - قطع سن القلاووظ على دواليب القلاووظ - فلرطة الصراويل على الماكينات تشكيل القلاووظ بالدرجة - طرق الدرجة - العوامل المؤثرة على نوع السن الناتج - قطع سن القلاووظ بواسطة التخليخ

الباب السابع

المعالجات الحرارية

المعادن الحديدية - عملية التخمير - عملية التفسير - عملية المراجعة - عملية التغليف - عملية التبريد - دراسة معنى التبادل الحرارى للحديد والسكر بون - أهمية معنى التبادل الحرارى للحديد والسكر بون فى عمليات المعالجة الحرارية - اجراء عمليات التفسير والمراجعة - قياس درجة حرارة المراجعة بالوان الأكاسيد - الأفران المستخدمة فى عمليات المعالجة الحرارية - الأزواج الحرارى المستعمل فى قياس درجة حرارة الأفران - سوائل التبريد المستخدمة فى عمليات المعالجة الحرارية - أحواض التبريد المستخدمة فى المعالجة الحرارية - النوع ذات الحمام الزيتى النوع ذات الحمام المائى - عملية التغليف والكربنة فى وسط صلب وسائل وغازى .

الباب الثامن

حجارات التخليخ و سن البعد

حجارات التخليخ - أنواع المادة الرابطة - حجم حبيبات المادة الرابطة - درجة متانة المادة الرابطة - التكوين الهيكلى للحجارة - استعمال حجارة التخليخ وأهمية التبريد أثناء التخليخ

- إختبار الشرر المتكون من التجليخ -- أنواع ماكينات التجليخ --
- ماكينات التجليخ السطحي -- ماكينات التجليخ الأسطوانى --
- ماكينات التجليخ العائم -- ماكينات سن العدة

الباب التاسع

وصلات الحركة الميكانيكية البسيطة

مقدمة --

١٦١

- أنواع الآليات -- آليات تحويل الحركة الدورانية إلى ترددية --
- (١) آلية المرفق وذراع التوصيل -- آلية القرص اللامترى --
- آليات تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية -- الجريدة المسننة والترس -- عمود القلاووظ والصامولة -- آليات تحويل الحركة الانتقالية في اتجاه معين إلى حركة انتقالية في الاتجاه الآخر --
- بعض الأمثلة العملية لأنواع الآليات -- حركة المرفق والرافعة ذات المشقمية -- حركة ويتورث السريعة للرجوع -- جهاز البانتوجراف

الباب العاشر

الكامات

مقدمة --

١٧٠

- الترس والساقطة -- الكامات -- الكامة المستعملة لاشتقاق حركة دائرية ترددية من قطعة -- الكامة المستعملة لاشتقاق حركة استقامية ترددية -- الكامة الأسطوانية -- الكامة التى تتحرك في خط مستقيم -- أشكال التوايح

الباب العاشر عشر
الياسيات

١٧٧

مقدمة -

المواد التي تصنع منها الياسيات - أنواع الياسيات - ياسيات الشد -
ياسيات الضغط - الياسيات الحلزونية والملفوفة استعمال الياسيات - صناعة
الياسيات الورقية - صناعة الياسيات الحلزونية - تصنيع الياسيات يدويا -
تصنيع الياسيات بالمنخرطة - ماكينات صنع الياسيات - المعالجة الحرارية
الياسيات - تقسية الياسيات الورقية - تقسية الياسيات الحلزونية

الباب الثاني عشر

التجميع والمجمعات

مقدمة - التجميع المطلق - التجميع بالتلفيق أو التوليف - ١٨٢
تفصيل الأجزاء البسيطة

الباب الثالث عشر

القياس

١٨٧

مقدمة

ميكرومترات خاصة - ميكرومترات القياس الداخلي ذات الثلاثة
نقط ارتكاز - مقياس الثقوب والأعمدة بواسطة محددات القياس -
قوالب القياس المنزقة - قوالب القياس المنزقة التي تقرأ بالبوصلة -
ميزان الاستواء (ميزان المياه) - القضيبي الجيبي - الميسكروسكوب
طرق اختبار الاستدارة والاستواء - نوعية السطح - طريقة
الاستشعار - الطرق الميكروسكوبية - التداخل الضوئي - طريقة
العينات القياسية للخشونة - الطرق العملية في ورشة البرادة للوصول
إلى الاستواء واختباره - استدارة الأعمدة - قياس سن القلاووظ -
قياس خطوة سن القلاووظ - قياس قطر الخطوة لسن القلاووظ -
قياس قطر دائرة الخطوة بواسطة محددات القياس - قياس قطر
دائرة الخطوة بواسطة ثلاثة أسلاك .


الباب الأول

عملية القص

مقدمة :

القص هو عملية قطع بدون إزالة رايش (دون فقد في المعدن) بواسطة حافتين متقابلتين وامتعا كستين كسلاحي المقص الذي فيه تتحرك حافتا القص فتتلامس بواسطة اليد أو بأى وسيلة ميكانيكية أخرى .

وفي عملية القص تخترق حواف التقطع للأسلحة المتقابلة في المعدن من كل من جانبية ، وتقطع المعادن الرقيقة وتكون ذات حواف ناعمة (غالبا) بعد قصها ، وفي المعادن السميكة يبدأ أحد الحدين القاطعين في أن يخترق أحد حواف المعدن المطلوب قطعة ويستكمل القطع بواسطة كسر تحت اجهاد الشد للأجزاء المنفصلة وهذا يسبب تمزق في المعدن مما يجعل مظهر السطح المقطوع خشنا ، وقد يحدث

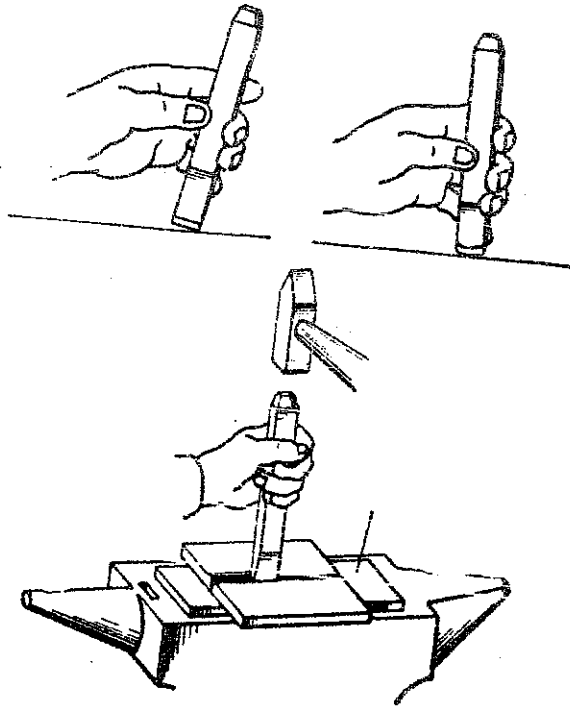


(شكل 1)

الغراء لحواف الشفة المطلوب قطعها الناجم عن الانزواء الأمامي الذي يسببه الضغط في قوس الشفة . وقد يتم القص بواسطة تقويم تقطع تلامس خط القوس (كما هو الحال في منصات السكري أو القوس الجلوين لأعمال السمكرة) أو بواسطة طرقات على خط القوس بالأجهزة أو السناك وغيرها .

وشكل ١ يبين طريقة القص باستخدام الأجنحة وفي هذه الحالة تستند الشفة على سندان ، مثلاً ، أو على زهره استعماله يسهل وضع الأجنحة على خط القوس ثم يذق على رأس الأجنحة بواسطة الجاكوش عينة طرقات حتى يحدث الاتصال

شكل ١ : طريقة القص

وشكل ٢ يبين اتجاهي القوتين المحذرتين للقص وهما قوتان متساويتان وفي اتجاهين متضادين ومحدتان تماماً في المعدن بواسطة سلاحى القص وينشأ عن ذلك قوة شد في المعدن تميز على استكمال القص كما هو مبين الرسم .

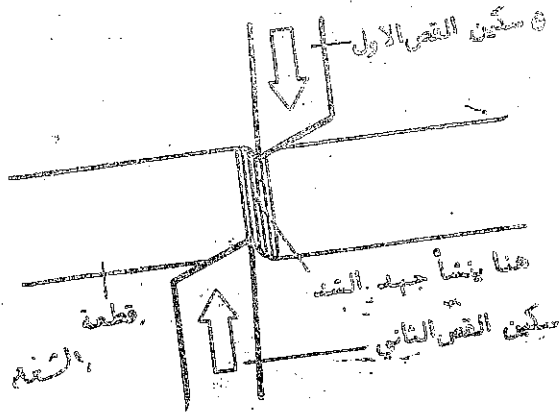

(شكل ٢)

والفرغ الأساسي من القص عادة هو القيام بتقطع الخاطات لكي تشغل بعد ذلك طبقاً لقياسات محددة تبين عملية التشغيل .


وإذا قورنت عملية القص بنيرها من عمليات القطع الأخرى لوجد أن للقص ميزة توفير كثيراً من الوقت فضلاً عن الاقتصاد في الخامات ذاتها .

وأسلحة القص مصنوعة من الصلب العالى الكربون المقسى والمراجع ولكل من هذين السلاحين الزوايا المعروفة وهى زوايا الخلوص والسن والجرف .


أما زاوية السن التى ننصح باستخدامها فى أسلحة القص فيجب أن تتراوح بين ٧٥ - ٨٥° . وتصنع أسلحة القص ذات مقطع سميك لتعطى الصلابة الكاملة لمنع انحناء السلاح وخروجه بعيداً عن خط القطع .

وزاوية الخلوص للسلاح تكون من ١٥ - ٣° . والغرض منها تجنب الاحتكاك بين السطوح المستوية الداخلية للأسلحة .

وشكل ٣ يبين زاوية السن وكذا زاوية الخلوص ونعيب أخدين هوائتفره (المسافة) التى بين حواف القطع للأسلحة عندما تدفع الأسلحة بقوة بعيدة كما يبين ذلك شكل ٤ .

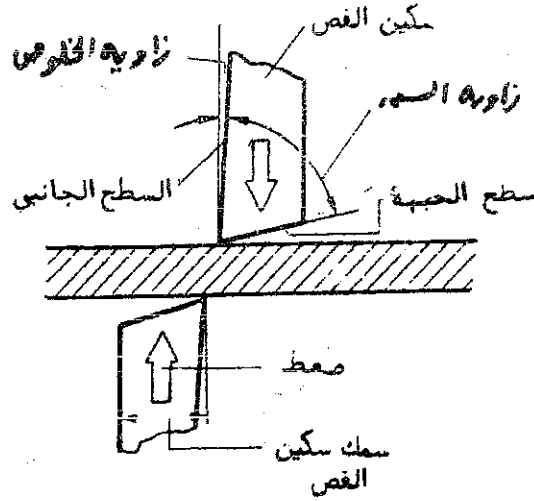


(شكل ٣)

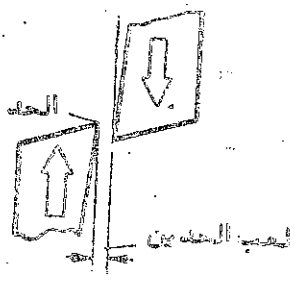


(شكل ٤)

وهذه القوة التي تحدث دائماً أثناء القطع تسبب عن مقاومة المعدن المطلوب
 قطعة ، كما لا يمكن تجنب هذا اللص ، وفي المقصات التي تشتمل على الأجزاء
 مثلاً ، يجب أن تقع في وضع الحرف في القاطعة بأن تكون قوة في قوة إذ
 أنه لا يمكن بذلك أن يحدث قطع . وفي المقصات التي بها مفصل منفرد مثل
 الجيارتين اليدوي ومقصات أعمال الصاج يجب أن يكون المفصل حراً بدرجة
 كافية لكي يسمح بتشغيل المقصات ، وحرية الحركة هذه هي التي تسبب وجود
 لص من الاسلحة ، وإذا زاد اللص عن مقدار معين بين الأسلحة كما في الشكل
 فإن ذلك يتسبب في حدوث خشونة ورائش للسطح المقطوع الأمر الذي يساعد
 على التواء المادة المطلوب قطعها أو ثنيها بين سطحي السلاحين عن مقاومة المادة
 لقوة القطع وهذا يمكن أن يتسبب إما في عدم قدرة مكان القطع عما يترتب عنه
 حدوث شطف للسطوح المقطوعة أو في عدم حدوث قطع تماماً ، ورغبة الشغلة
 في أن تلتوى بين أسلحة القص أمر عادي في جميع الحالات لذا يجب أن تمسك
 الشغلة تماماً بواسطة اليد أو بواسطة حواسك خاصة كما هو واضح من شكل ٤
 لكي تتغلب على هذه القوة .

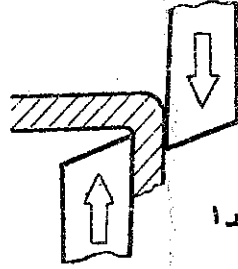

شكل ٥ ، الحديدين كبير جدا .

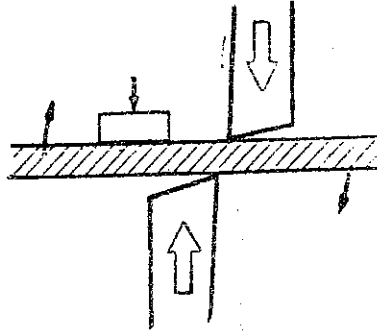

شكل ٦

انواع المقصات

المقصات إما أن تكون يدوية وتستعمل في قص الصفائح والصاج حتى سمك ٥.٥ مم وإما أن تكون مقصات تزجة أو مقصات مكنيه والأنواع المسكنية يمكنها قص صاج بسمك يصل إلى ١٢ مم وكذا قص مقاطع الأعمدة المختلفة الشكل (المستديرة والمربعة والمسدسة - الخ) وكذلك الخوص والزوايا وماشابهها .


أولاً : المقصات اليدوية :

وهي على عدة أنواع ولكل نوع منها استخداماته الخاص نذكر منها .


١ - المقصات العادية :

(١) المقصات اليدوية العادية : وتستخدم للحصول على خطوط التقاطع المستقيمة وكذلك تقطع الأقواس الخارجية .

وشكل ٧ أ يبين هذه المقصات وشكل ٧ ب يبين الخطوط التي يمكن قصها بها .

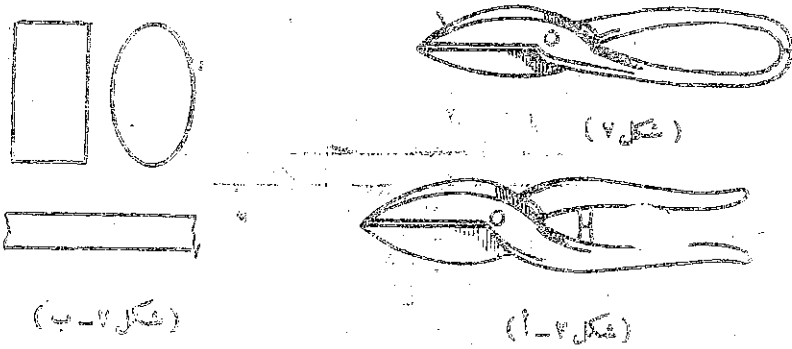


ب - المقصات اليدوية الزاوية : وتستخدم للوصول لمواقع التقاطع التي يصعب الوصول إليها بالمقصات العادية وتكون هذه المواقع ذات خطوط مستقيمة ويكون المنحني فيمكن زاويتين على ٥٤° إما على اليمين أو على اليسار .

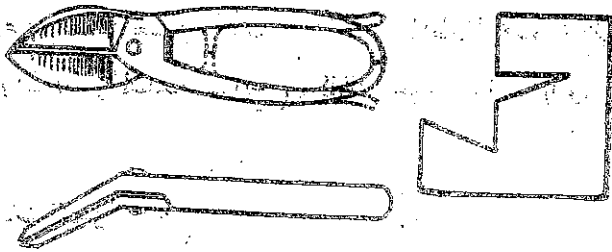

(شكل ٨)


وشكل ٨ يبين هذه المقصات والخناجر التي يمكنها قصها (مواضع استخدامها) :

(ج) مقص لصل الثقوب الداخلية : ويستعمل في قص الثقوب وفتحها بأشكال مختلفة ويكون حدها مقوسين ومدببين نحو المقدمة وشكل ٩ يبين نوعا من هذه المقصات والخناجر التي يمكنها قصها .

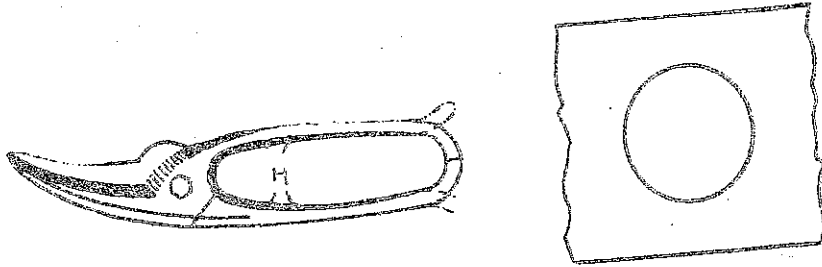


(شكل ٩)

(د) مقص الأنايب : ويستعمل لقطع الأنايب أو الأشكال المشابهة من الصفيح الرقيق وشكل ١٠ يبين هذا المقص وطريقة استخدامه .

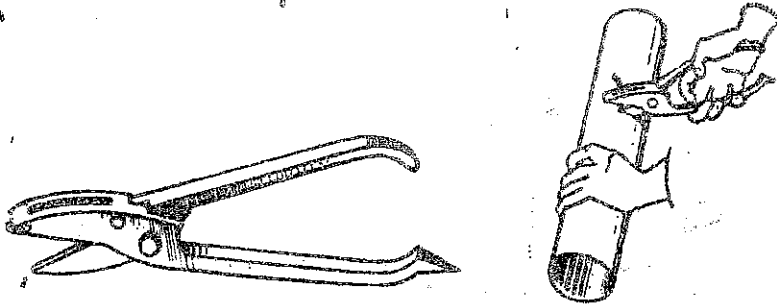


(شكل ١٠)

(هـ) مقصات الأسلاك : وتستعمل في قص الأسلاك التي يقطر حتى ٢ مم وشكل ١١ يبين هذا المقص وطريقة استخدامه .

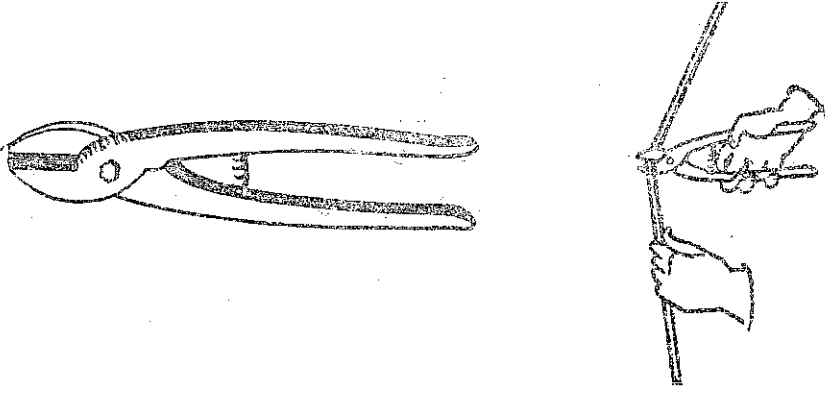


(شكل ١١)

(و) مقصات الصفائح الخطوط المستقيمة الطويلة مثل قطع الشرائط. وهي قاطعة على اليمين وعلى اليسار وشكل ١٢ يبين أنواع منها أحدهما بمجموعة وواقع تسهل عملية القطع .

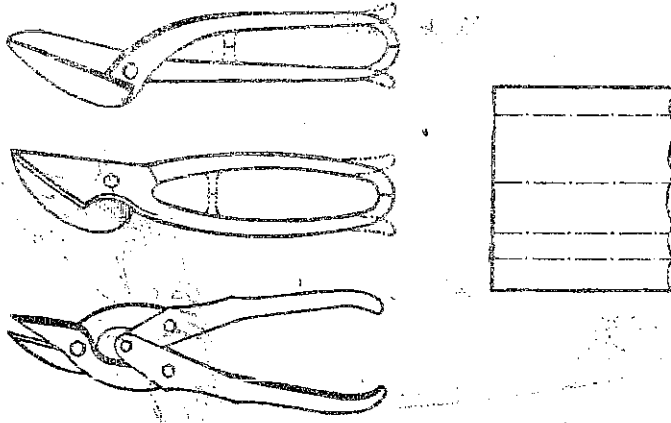

(شكل ١٢)

(ز) مقصات الصفائح المشككة : وتستخدم في قطع الدوائر والأقواس وهي يمينية أو يسارية وشكل ١٣ يبين ذلك :

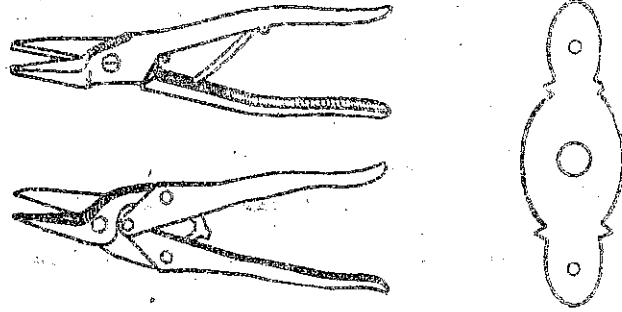



(شكل ١٣)

ملاحظات هامة عند اجراء القص اليدوي

عند القص بمتصات الضاحج الرقيق (الضفيج) اليدوية يجب أن يحدد أولاً شكل المقص ثم يحدد بعد ذلك عمسا إذا كان يمكن إجراء القص يدوياً أو أن القص يحتاج إلى ما كينة، كذلك يجب أن نعلم أن القوة التي تتحدثها اليد باستخدام المقص اليدوي محدودة وعلى ذلك يكون سمك الضاحج المطلوب قصه هو العامل الذي يحدد إمكانية قصه يدوياً أو على الساكينات .

وعند استعمال المقص يجب مراعاة الآتي :

١ - أن تكون الزاوية بين سلاحي القطع أصغر من 90° حتى يمكن

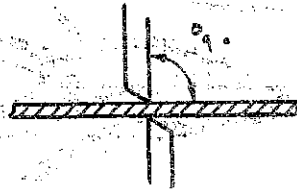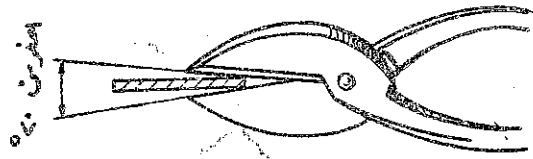


(شكل ١٤)


للقص أن يؤدي عمله وكذلك يجب أن يكون سكين القص قائم الزاوية على سطح الشغلة كما يتضح من شكل ١٤

ويجب أن تكون الزاوية ٢٠° أما إذا كبرت عن ٢٠° (شكل ١٥) فلا يحدث قطع لأن القوة المستخدمة في القطع تحلل إلى قوتين تدفعان الأسلحة والشغلة بعيدين عن بعضهما حتى تصبح الزاوية ٢٠° ثم يبدأ في القص .

٢ - يجب أن تكون خطوط الشنكرة واضحة للبراد أثناء عملية القطع كما يبين ذلك شكل ١٦ .

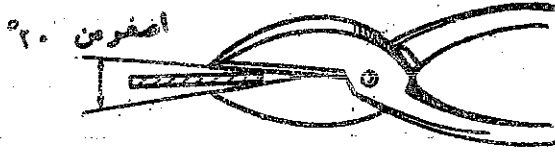


المقص يمك

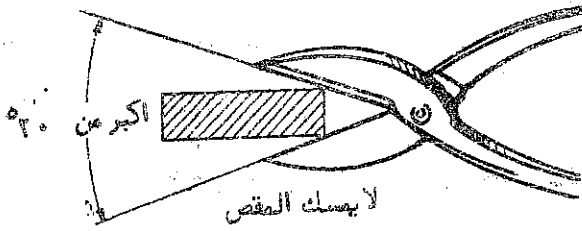

لا يمك المقص

(شكل ١٥)

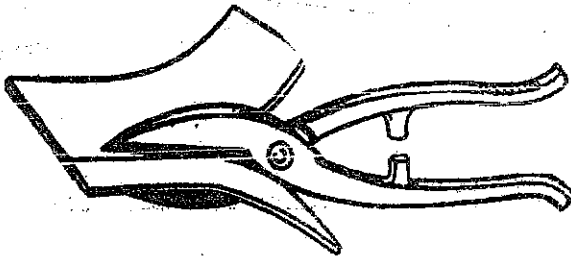


(شكل ١٦)


٣- يجب المحافظة على صغر اللب بين الحديد أثناء القص وعند قطع الخطوط الطولية يجب تأمين دخول القص واليد بعيدة عنه لئلا في ما يمكن أن يحدث بها من جروح أو يقيق حركة القص، كما يراعى عدم تجاوز نقطة نهاية القطع، أما عند قص الخطوط المنحنية فيتم ذلك بواسطة عدة قطع ذات أطوال قصيرة، أما في القطع الداخلي فيجب عمل ثقب أولا حتى يمكن البدء في القطع.

ثانياً مقصات الزجاجة والمنجبة

والمقصات الزجاجة التي تعمل بمفصل مفرد فإنها مصممة بحيث تتراوح الزاوية بين الحديدين القاطعين من ٩ - ١٥° (شكل ١٧، ١٨)

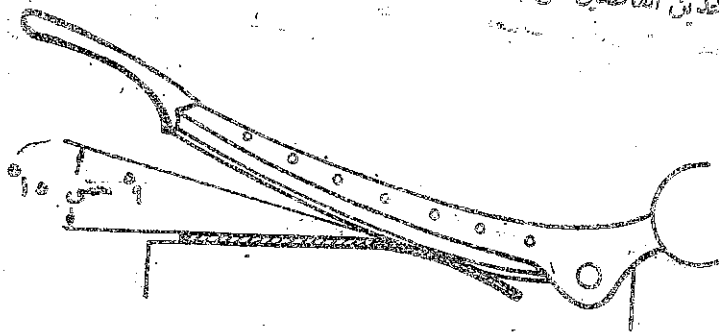

(شكل ١٧)


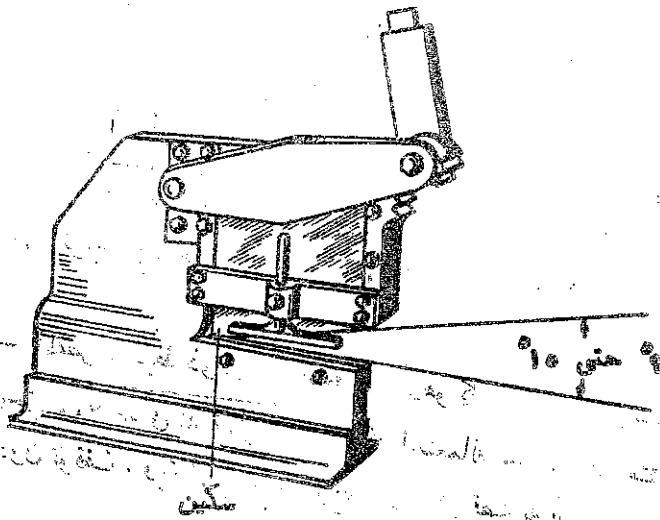


(شكل ١٨)

ويجب أن يكون معلوما أنه كلما صغرت قيمة زاوية القص كلما كبر خط القطع المتلامس مع سمك قطعة الشغلة وكبرت القوة اللازمة للقطع . وتكون القوة اللازمة للقطع في المقصات التي تدار بالقوة الكهربائية أو تشغل بالرجل بزاوية تتراوح من ١ إلى ٦ درجات .

وأشكال مقصات التزجة هي :


١ - النوع المبين بشكل ١٩ ، ويستخدم في المقطعيات الصغيرة على الصفيح السميكة نوعا ما .

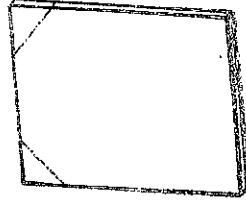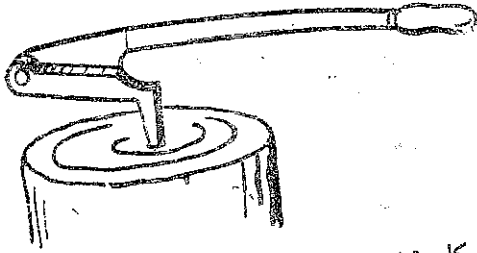

(شكل ١٩)


٢ - النوع ذي التقل الموازن المبين في شكل ٢٠ (١) وظاهر فيه جهة القطع وحركة اليد المحركة للحد القاطع كما يظهر في شكل ٢٠ (ب) رسم لهذه الماكينة التي يمكنها قص ألواح أطوالها حتى ١٠٠٠ مم وتجاناتها حتى ٢ مم .

٣ - المقص البسيط ذو الرافعة اليدوية : وهو كما في شكل ٢١ ويستخدم للأطوال حتى ٢٠٠ مم في المرة الواحدة ويمكن استعماله عدة مرات متتالية ويستمر دون توقف . ويتراوح سمك اللوح الذي يمكن قصه به بين ٥ ، ٦ مم .

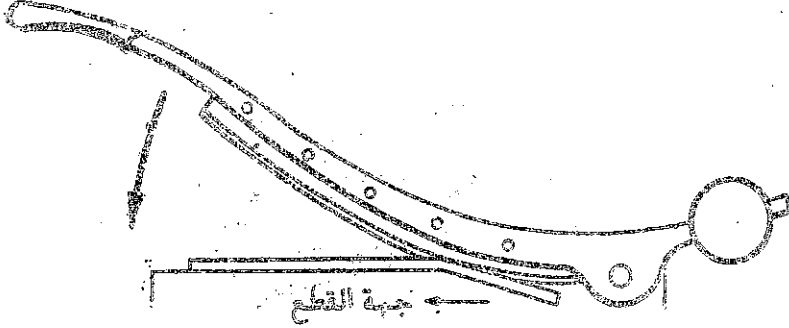


مثال للقطع المتوالي

(شكل ١٢)

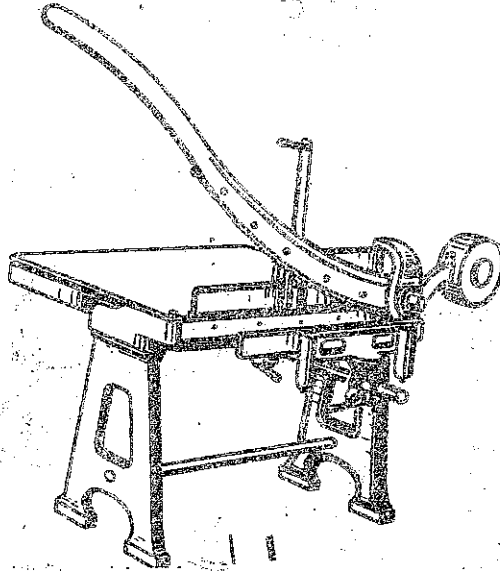

(شكل ٢٠ ب)

المقصود من الرافعة اليدوية والذي يدار بمحرك كهربائي :
إن النوعين اليدوي والكهربائي لهما نفس الفكرة وإن كان النوع الذي يدار
بمحرك كهربائي يمكنه إعطاء عمليات قطع في ضخانات أكبر ،
ويمكن النوع الذي يدار بالتيار الكهربائي أن يقطع عدة قطع طول كل

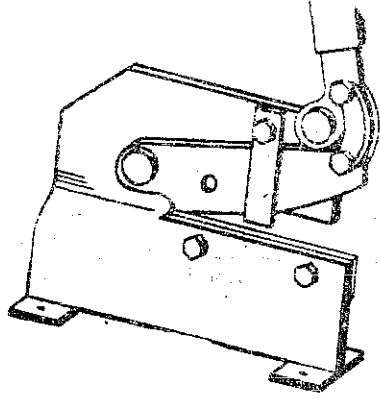


(شكل ٢١)

منها ٢٠٠ مم دور توقف وكذا تقطع المقاطع الآتية : - مربع ٢٥ × ٢٥ مم
أو مستدير قطر ٢٥ مم أو ألواح ذات سمك تصل إلى ١٦ مم أو حرف T

٦٠ × ٨ مم


وشكل ٢٢، ٢١ يبين النوع اليدوي المستخدم

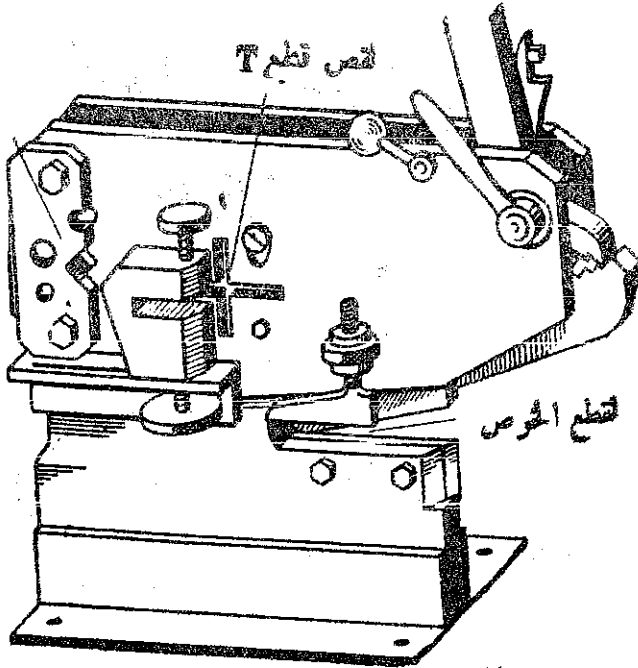

(شكل ٢٢)

الباب الثاني

الثقب والتخويز والبرغلة

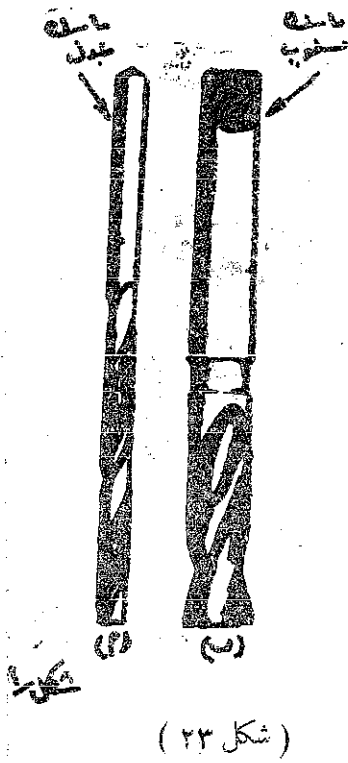


مقدمة: سبق الحديث في الجزء الأول عن المثقاب البلدي والمفوف وزوايا الخلوص والسن والجرف للحد التقاطع في كل منهما كذلك عن خلوصات البنطة الملفوفة وأنواع ماكينات الثقب اليدوية والترجة والشجرة والدف ، كما سبق الحديث أيضاً عن سرعات القطع المستخدمة وكذلك أعطيت عدة أمثلة محلولة عن كيفية حساب عدد اللقات في الدقيقة (سرعة الدوران) التي تدور بها البنطة إذا علمت معدنها ومعدل الشغلة وقطر الثقب .

طريقة « ماسك » البنطة في عمود الطرف :


يوجد نوعان من مواسك البنطة فعادة تكون البنطة الصغيرة ذات ماسك عدل (أسطوانى) أما المقاسات الكبيرة عن البنطة فتكون ذات ماسك به سلبه تركيب في عمود الطرف وبشكل ٢٣ يبين نوعى مواسك البنطة، ويمسك النوع ذات الماسك العدل (ذات المقاسات الصغيرة) في ظرف مبين بشكل (٢٤) وهو عبارة عن ثلاث لقم مسلوحة موضوعة في ثقب مسلوب فإذا تحركت هذه اللقم إلى

أسفل فقلت المتم على ساق البنتلة وإذا تحركت إلى أعلى فتحت وفسكت البنتلة
وشكل ٢٥ يبين مقطوعاً في الطرف ويتم الفك أو الرباط بمفتاح يسمى بمفتاح
الطرف .

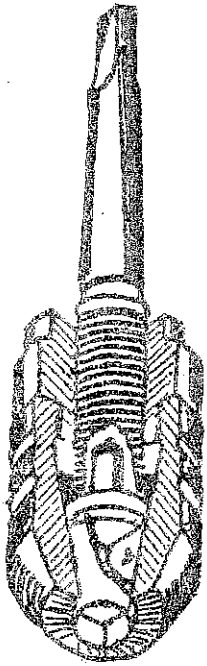


طرف ذروت ثلاث فكوك

(شكل ٢٥)

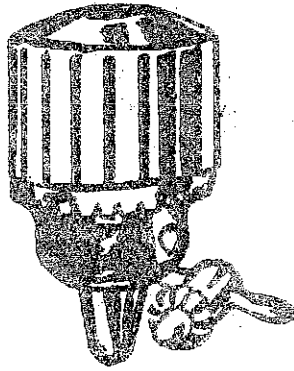

(شكل ٢٤)

أما في حالة المقاسات الكبيرة فتركب البنتلة ذات الماسك المسلوب مباشرة
في عمود الطرف .

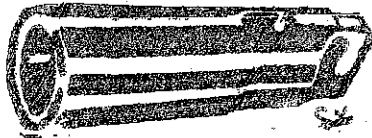


(شكل ٢٦)




(شكل ٢٧)

وفي هذه الحالة يجب أن تكون سلبية البنية هي نفس سلبية عمود الظرف .
وفي حالة اختلاف هذه السلبية فتستخدم جلب ذات سلبية من الخارج وسلة من
الداخل وعندئذ نختار الجلبة المناسبة بحيث يتفق مقاسها من الخارج مع مقاس
عمود الظرف ومقاسها من الداخل مع مقاس سلبية ماسك البنية .

وشكل ٢٦، ٢٧ يبين هذه الجلب وجدول يبين مقاسات هذه الجلب القياسية ،
ويلاحظ وجود مشقبيية عرضية في عمود الظرف أو في هذه الجلب . والغرض من
هذه المشقبيية هو إمكانية إخراج الظرف أو البنية كما توجد مشقبيية في عمود
الظرف لذا كئبة ليتمكن منه إخراج الظرف نفسه أو الجلبة وشكل ٢٨ ، ٢٩
يبين طريقة إخراج الظرف أو البنية ذات الماسك المسلوب والمركب رأساً في
عمود المثقاب وشكل ٢٩ يبين قطاعاً يوضح طريقة إخرجه من عمود
الظرف .

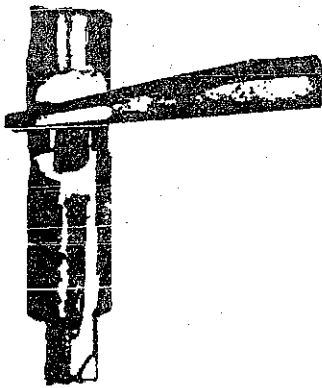

(شكل ٢٩)

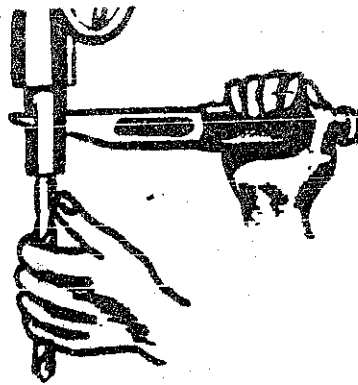


(شكل ٢٨)

جدول (١)

رقم السليبة	التقطر الأكبر	التقطر الأصغر	طول السليبة
عصير	٩٠٠٤٥	٩٠١١٥	٥٩٠٥
١	١٢٠٠٦٥	٨٠٩٧٢	٦٥٠٥
٢	١٧٠٧٨٠	١٤٠٠٥٩	٧٨٠٥
٣	٢٢٠٨٢٥	١٩٠١٢٢	٩٨٠٥
٤	٢٦٠٢٧٦	٢٥٠١٥٤	١٢٢٠٥
٥	٤٤٠٣٩٩	٢٥٠٥٤٧	١٤٥٠٥
٦	٦٢٠٣٤٨	٥٢٠٤١٩	٢١٧٠٥

طريقة سن البنية :

علينا من الجزء الأول أن البنية الملقوفة حدان قاطعان وليكل من هذين الحدين زوايا التقطع المعروفة منها زاوية الخوص وهي معينة بشكل ٣٠° ويترشح

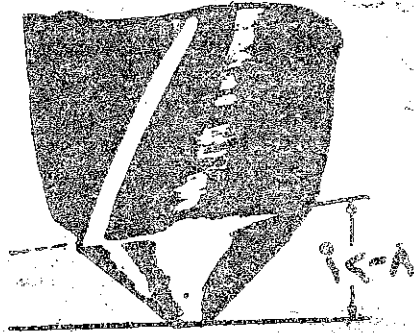


(شكل ٣)

مقدارها من ٨ إلى ١٢° وهي أهم زاوية عند السن حيث إن البنية الملقوفة مصممة بزاوية معينة محددة زاوية الجرف بها ولذلك تكون زاوية الخوص هذه ذات تأثير مباشر مع زاوية السن .


ولذلك يراعى عند عملية السن ضبط زاوية الخوص ، هذا إلى جانب تساوى حدى التقطع حتى تضمن ألا يعطى الثقب تماماً أكبر من قطر البنية

وهذان الحدان مبيشان شكل ٣١ ولكي نحصل على دقة في عملية آسن فيجب ألا
يكتفى بالسن بالقطر بل يوجد جهاز خاص
لسن البنطة وهو مبين بشكل ٣٢ ويركب على
ما كينة حجارة الجليخ كما هو ظاهر من الشكل ،
وهذا الجهاز عبارة عن مجرتين على شكل حرف V
تثبت البنطة عليهما بحيث يكون حدها القاطعان
الى أعلى . وهذه المجموعة يمكن تحريكها مفصلياً
وهي مائلة لكي يمكننا الحصول على الزوايا
المطلوبة وكذلك على تساوى حدى القطع .

حدى لنطح

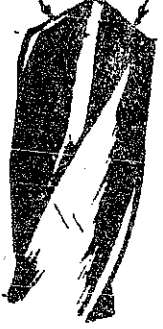

(شكل ٣١)

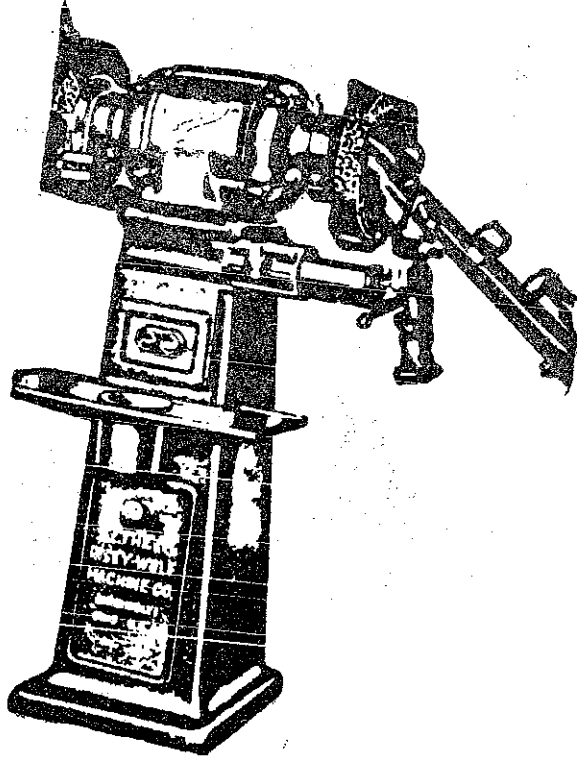


(شكل ٣٢)

وعنده هي الطريقة المثلى لسن البصلة لضمان الحصول على مقاسات مضبوطة للثقب .

ماكينات التظليل :

أقدم سبق القول عن ماكينة الثقب الزجاجية والشجرة والدف وشكل ٢٣ بين مزيداً من الوضوح لما كينة مثقاب الدف وهي تستخدم في فتح الثقب ذات المقاسات الكبيرة . وكذا الثقب الموجودة في المشغولات الكبيرة والتي لا يمكن ثقبها على المثقاب الشجرة مثلاً .


وفي هذه الحالة تتحرك الرأس في محيط دائرة قطرها حوالي عشر تقريبا وبذلك يمكن عمل الثقب في أي مكان من الشغلة .

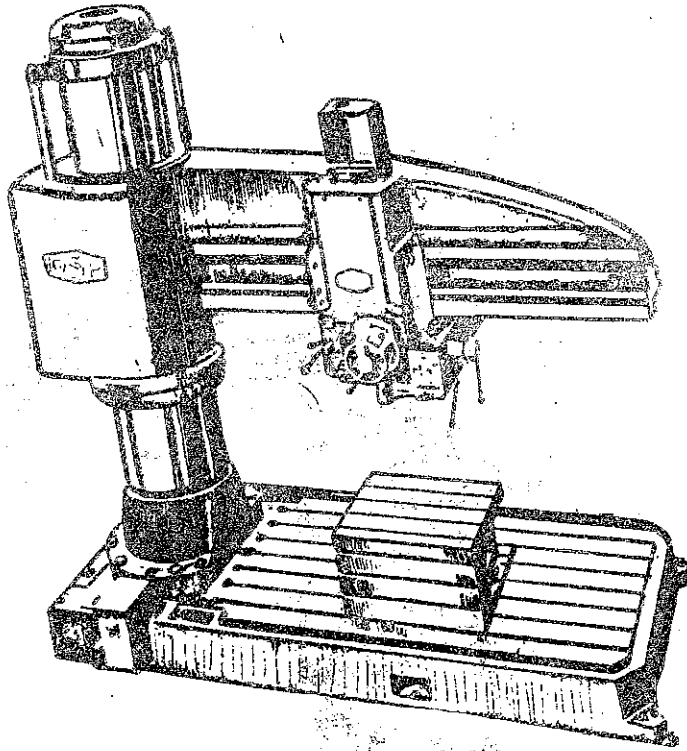

(شكل ٢٣)

ماكينة الثقب المتعددة البنط

هي عبارة عن ماكينة ثقب ذات عدة بنط يمكن بها عمل عدد من الثقوب في وقت واحد وفي أماكن مختلفة من الشغلة وشكل ٣٤ يبين نوعاً من هذه الماكينات وتستخدم هذه الماكينات في حالات الانتاج الكمي كما في صناعة السيارات عند عمل ثقوب في عدة جوانب من الشغلة قد يصل إلى خمسة ثقوب ولو أن النوع الشائع الاستعمال يمكنه عمل الثقوب في جانبيين أو ثلاثة جوانب، وهذه الماكينات بها رموس للثقب لها أعمدة دوران مركبة على أبعاد ثابتة فيما بينها وتحمل مشاقب مختلفة المقاسات تغذي كلها في قطعة التشغيل في آن واحد.

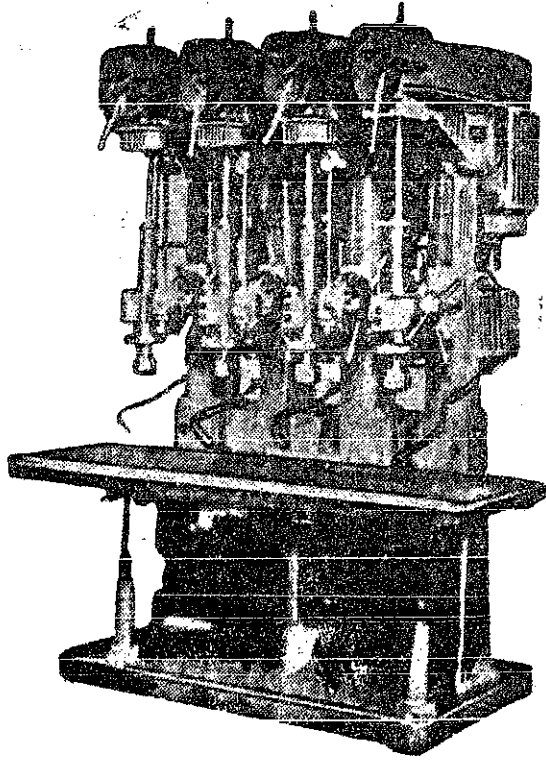

(شكل ٣٤)

وتصمم هذه الماكينات من أجل عمليات معينة وأشكلة معينة وإذا فهي لا تصنع إلا إذا كان عدد القطع المطلوب تعبئها كبير جداً بحيث تغطي مصاريفها، ثم بعد الانتهاء من عمليات النقب هذه فإن الماكينة لا تصلح للعمل آخر إلا إذا كانت هناك تعديلات طفيفة جداً يمكن إدخالها على نظام وترتيب وضع البند.


وإذا فيجب أن يؤخذ في الاعتبار ثمنها ومصاريف صيانتها قبل ضمها إلى مجموعة ماكينات ورشة التشغيل للاقتاج الكمي.

خطوات العمل عند شققة نقيب

١ - يشكر مكان النقب بخطوط بمقياس ارتفاعات مأخوذة على مسافات صحيحة ودقيقة من سطوح الأسناد.


٢ - تذب نقطة التقاطع تذبئياً خفيفاً. (شكل أ)

٣ - يضبط برجل التقسيم إلى مقياس أقل بقدر $\frac{1}{4}$ مم عن نصف القطر المطلوب نقبه وترسم دائرة مركزها ذبئة التقاطع ثم تذب نقط تقاطع الدائرة مع الجاور. (شكل ب)

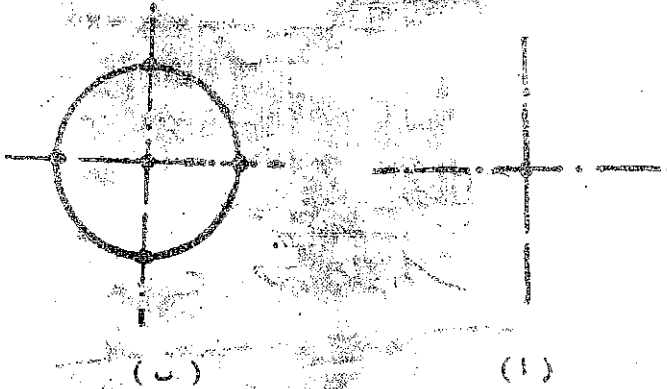


٤ - تثبت الشغلة على منجلة تثبيتاً صحيحاً ثم يتم القطع بطرف المثقاب قطعاً خفيفاً.

٥ - يرفع المثقاب ويختبر علامة النقب من حيث العمق ترجيحاً عن الدائرة المرسومة (شكل ج).

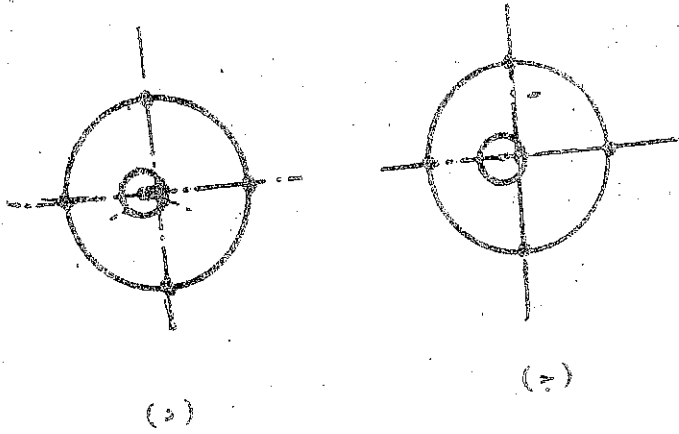


- ٦ - دلو كانت غير صحيحة ، تستعمل أجنة ذات حد ماسي الشكل لنقل مركز الثقب بحيث يتفق مع الدائرة المرسومة . (شكل ٥)
- ٧ - يعاد الاختيار حتى يصبح المثقاب في مكانه الصحيح . (شكل ٥)

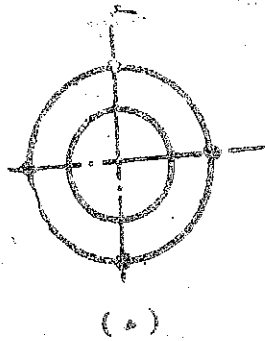

(٥)
(شكل ٣٥)

- ٨ - يستمر في عملية الثقب بالنظر والدمق المطلوبين وشكل ٣٤ يبين خطوات العمل المذكورة متسلسلة في ا ، ب ، ج ، د ، هـ .

٣ - يجب إزالة الرايش من الوجه الآخر للثقب وإلا أحدث جروحاً في يد
البراد كما في شكل ٤. الذي يبين الرايش المتكون على الجانب الآخر
من الثقب .

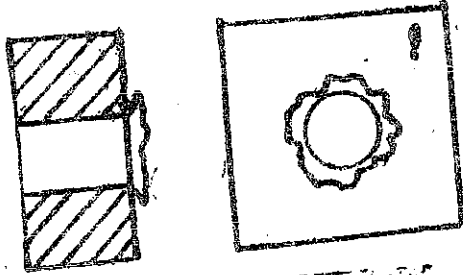

BURRS ARE DANGEROUS
REMOVE THEM IMMEDIATELY.

الرايش خطره قاتل على إزالته في الحال

(شكل ٤)

- أسباب كسر البنت أثناء عملية الثقب على ماكينات الثقب وطرق تلافيها :
- ١ - زيادة الضغط على البنت عند الثقب لثقب يتقابل مع آخر ، وعلاج ذلك هو تخفيف الضغط قرب الانتهاء من الثقب .
 - ٢ - عدم ثبات المثقاب بعمود الدوران أو عدم ثبوت الشغلة جيداً لذا يراعى تثبيت الشغلة والمثقاب جيداً قبل البدء في عملية الثقب .
 - ٣ - التغذية الزائدة عن معدتها : لذا يجب مراعاة أن تكون التغذية مناسبة مع سرعة الدوران (عدد اللفات / الدقيقة) باعتبار أن التغذية هي المسافة التي يتحركها المثقاب في اتجاه محور الشغلة لكل لفة من لفات البنت . فإذا كان مقدارها كبيراً فإن ذلك يؤدي إلى كسر البنت .
 - ٤ - امتلاء قنوات البنت بالرايش : لذلك يجب إزالة الرايش دائماً وخصوصاً إذا كانت المثقوب عميقته .
 - ٥ - تآكل البنت أي عدم حده الحد انقطاع لذا يجب التأكد باستمرار من أن البنت مسنونة بالزوايا الصحيحة السابق الإشارة عنها .

العيوب التي تحدث أثناء التشغيل وطرق تلافيها :

طرق تلافيها	أسبابه	العيوب
تسبب البنية بالطريقة الصحيحة من حيث الزوايا .	١ - الثقب تم بمتاب مثل . ٢ - تم من البنية بطريقة غير صحيحة .	١ - الثقب ذو سطح خشن
تتعلق التغذية . توريد كمية سائل التبريد	٣ - التغذية زائدة بحيث مفررها . ٤ - كمية سائل التبريد غير كافية .	
احترق دقبة وتكثت الشغلة والنتاب قبل البدء في التشغيل .	٥ - طريقة تثبيت الشغلة أو النتاب خاطئة .	
اختيار النتاب بالمقاس الصحيح	١ - التثبيت ثم بمتاب مقاسه أكبر من المطلوب .	٢ - الثقب مقاسه أكبر من المقاس المطلوب والمحدد على الرسم .
يسن النتاب بالطريقة الصحيحة	٢ - زوايا سن البنية غير متساوية أي عدم تساوي طول حدى القطع .	
مراجعة عمود الدوران للنتاب وتصحيحه .	٣ - وجود رفة في عمود النتاب .	
تشخيص الشغلة ، بالطريقة الصحيحة السابق شرحها .	١ - الشغلة غير مشنكرة بدقة .	٣ - الثقب في غير موضعه الصحيح
تثبيت الشغلة جيداً	٢ - تحريك الشغلة ، أثناء التثبيت .	

تابع الجدول السابق

مراجعة مركز الثقب الابتدائي مع مركز محيط الثقب وكذلك مراجعة دقة تركيب المثقاب لعمود الدوران .	٣ - عدم انطباق محور الدوران للمثقاب مع محور دوران عمود المثقاب .	
يراجع تركيب وتثبيت الشعلة	١ - الشعلة مثبتة على صينية ماكينة المثقاب بطريقة خادئة	٤ - الثقب مائل
نظف الصينية والشعلة من الرايش قبل بدء التنقيب . استبدال الفكين .	٢ - وجود رايش تحت السطح السفلي للشعلة .	
إزالة عدم تعامد الصينية مع محور دوران العمود .	٣ - استخدام فكي منجولة غير متوازيين .	
	٤ - عدم تعامد صينية الماكينة مع محور عمود الدوران	
ضبط تركيب أداة تحديد العمق	١ - خطأ تركيب أداة تحديد العمق	٥ - عمق الثقب أكثر من اللازم

قواعد الأمن والسلامة عند العمل على ماكينات التنقيب :


- ١ - يجب أن يرتدى البراد ملابس العمل قبل البدء على ماكينة الثقب بحيث لا تكون واسعة أو مهلهلة وألا يكون شعره طويلاً متدلّياً .
- ٢ - يجب ترتيب مكان العمل ووضع حواجز الوقاية في أماكنها .
- ٣ - يجب التخلص من الرايش أولاً بأول أثناء التنقيب حتى لا يتراكم ويصطدم بيديك ووجهك .

- ٤ - يجب عدم إزالة الرايش من النقب بالأصابع بل تستخدم الفرشاة المختصة لهذا الغرض بعد إيقاف الماكينة .
- ٥ - لا تحاول تبريد البنتلة أثناء دورانها ربما يخرقة مبنلة إذ تشبك البنتلة مع الحرقة وكذلك مع أصابعك .
- ٦ - يجب ربط وتثبيت الشغلة جيداً أثناء التقطيب في منجلة أو على صينية الماكينة .
- ٧ - يجب إرتداء قفازات واقية عند فك وتركيب الشغلات الكبيرة حتى لا تؤذي أطرافها الحادة أصابعك .
- ٨ - عدم اختبار حدة المثقاب باليد أثناء دوران الماكينة .
- ٩ - يجب ضرورة إيقاف الماكينة عند نقل مواد الحركة لتغيير سرعة الدوران أو قفل تمشيئة التروس لتغيير السرعات .

البرغل - البرغلة

توجد عوامل كثيرة تؤدي إلى الحد من دقة الثقب الناتجة عن المثقاب ، فكل خطأ عند سنه يسبب خطأ مزدوجاً على قطر الثقب الناتج ، كما أن وجود « بوش » في ما كينة الثقب يؤثر على ذلك والتآكل الحادث في ما كينات الثقب أو الفشل في المحافظة على زاوية ثاقته للمثقاب المتقل قد تمنع ثقباً مقاسه أكبر من المطلوب ، كما أن السلبية الحتمية التي في اتجاه طول جسم المثقاب قد تسبب في حالة سن المثقاب في أن يصير مقياس الثقب أقل قليلاً من المقاس المطلوب .

ولهذا تستعمل البراغل بالمقاس المضبوط تماماً للحصول على تماس صحيح للثقب ، هذا بالإضافة إلى أن أي سطح مشعل إذا نظر إليه تحت الميكروسكوب المكبر كما في شكل ١٤ يوجد به تعاريج كثيرة . ويعمل البرغل على تقليل هذه

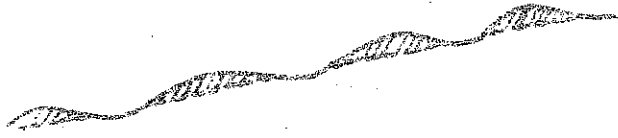


سلك ميكرو تفت الميكروسكوب
الجزء المبتسر هو ما يخدم
البيتل بأداءه

(شكل ٤١)

التعاريج للحصول على سطح جيد التشطيب وهذا ضروري في حالات ما إذا
كان هذا الثقب سيجمع معه جزء متحرك لذا يلزم تقليل الاحتكاك بين الجزئين
المتحركين .


الأنواع المختلفة للبراغل

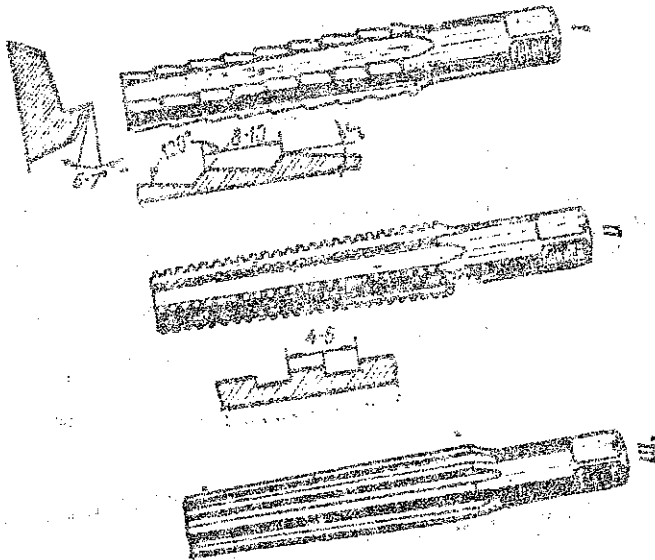

(شكل ٤٢)

قد سبق الحديث في الجزء الأول من المراحل التجريبية والمكتبية المصنعية (ذات المقاس الواحد) والتقاليد للاضباط والانساعية.

وشكل ٤٣ يبين النوع المطلوب المستخدم لبرغلة الثوب المطلوبة وغالبا ما يكون ثلاثة أنواع الخشن والمتوسط والناعم كما هو مبين بالشكل ٤٤


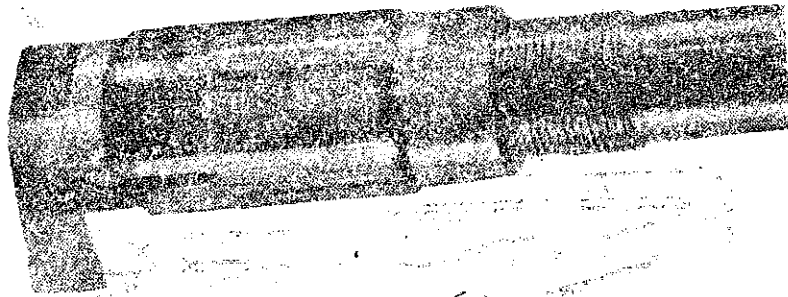


(شكل ٤٣)



(شكل ٤٤)

 
وشكل ٤٣ يبين النوع المقابل للاضباط وقد سبق شرحه بالتفصيل في الجزء الأول وكذا شكل ٤٤ يبين النوع الانساعي وشكل ٤٥ يبين الفرق بين النوع

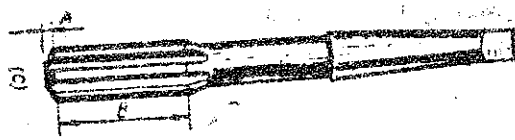

(شكل ٤٥)

المكثي واليدوي وهو في نوع الماسك في ماسك النوع اليدوي يوجد جزء مربع يدار يدويا بواسطة بوجي مثل البوجي المستعمل في ذكور القلاووظ أما النوع المكثي فهو المستخدم في الماكينات (المخارط والمثاقيب) ويثبت بواسطة مسلوب يناسب مسلوب عمود الطرف في المثقاب أو مسلوب عمود الغراب المتحرك في المخرطة.

وشكل ٤٦ يبين مثقاب مركب وبرغل ويتكون من ثلاثة أجزاء ، الجزء

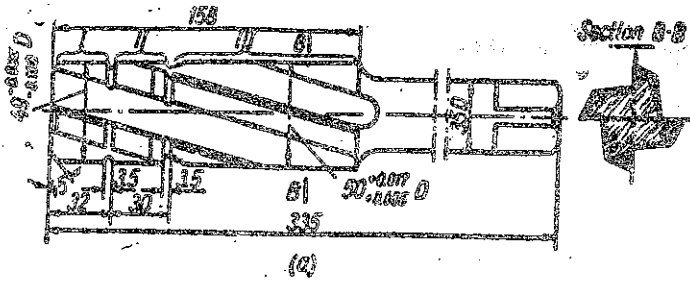

(شكل ٤٦)

الأول وهو السفلي وهو جزء من مثقاب والجزء الثاني وهو جزء من برغل تخشين والجزء الثالث وهو برغل تنعيم .

ولسكى تم عملية البرغلة لثقب ما يجب أن يتم ثقبه بمقاس أقل من مقاس الثقب المطلوب بمقدار صغير جداً . ثم يستعمل البرغل سواء القطعة الواحدة أو القابل للانضباط أو الاتساع في برغلة الثقب للمقاس المطلوب بإزالة الجزء الباقى .


أما في حالة البراغل المستخدمة للثقوب المسلوقة فتستخدم بأنواعها الخشن والمتوسط والناعم في إزالة الجزء الزائد على مراحل .

زوايا القطع في البراغيل

كما هو الحال في كل عنة قاطعة يجب أن يشمل الحد القاطع الزوايا المعروفة وهي الخلوص والسن والجرف .
وشكل ٤٧ يبين أن زوايا الخلوص تتراوح ما بين ٨ ، ١٠ ،
وشكل ٤٨ يبين زوايا الخلوص والسن والجرف للحد القاطع .




(شكل ٤٧)

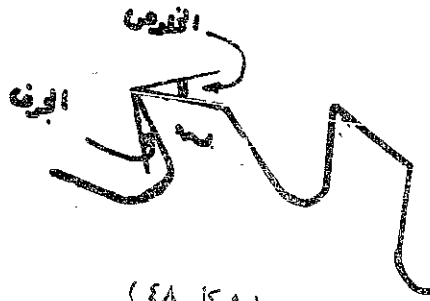

(شكل ٤٨)

خطوة الأسنان في البراغيل :

يوجد نوعان من البراغيل من حيث خطوة الأسنان فمنها نوع ذو خطوة ثابتة ومنها نوع ذو خطوة متغيرة .
وشكل ٤٩ يبين النوع ذات الخطوة الثابتة وهي ٤٥° مركزيه بين كل سنتين .

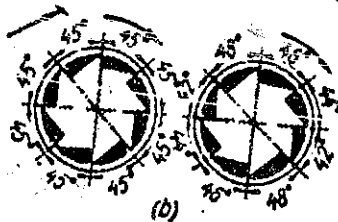

(شكل ٤٩)

المتساويتين والنوع الآخر الغير متساو تكون فيه الزوايا المركزية ٤٦ ٤٤ ٤٦ ٤٦ ٤٨ ٦ على التوالي .

والنوع المتساوى الخطوة إذا استعمل في البراغل اليدوية فإنه عند تحريكه يجره من اللفة بواسطة العرجى تأتي الأسنان في نفس مكانها كل لفة مما يسبب تموجات في السطح المشطوب بينما إذا صنعت البراغل بخطوات مختلفة فإنه عند دوران البرغل نصف لفة مثلاً تأخذ الأسنان مكاناً وعند دورانها نصف لفة أخرى فإن جيد التشطيب . لذا تستعمل البراغل المختلفة الخطوة في البراغل اليدوية .
أما في الماكينات فنستعمل البراغل ذات الخطوة المتساوية .

الوصلة العائمة :

تستخدم البراغل لغرضين :


- ١ - تسوية السطح الأسطواني للثقب ودقة تشطيبه .
- ٢ - إعطاء مقياس دقيق لمقاس الثقب ،

لذا يجب عند تثبيت البراغل أن يكون محوره مطابقاً لمحور الثقب المطلوب برغلته .

وعادة يكون من السهل في حالة البرغلة اليدوية أن يكون محور الثقب هو محور البرغل .

أما في حالة البرغلة المكنية سواء على المثقاب أو المخرطة يكون احتمال الضبط أمراً صعباً . لذا تستخدم الوصلة العائمة في إعطاء البرغل فرصة ضبط محوره ليكون هو محور الثقب أى بمعنى آخر يتهياً البرغل ليتناسب مع محور الثقب . وتتكون هذه الوصلة من حلقة يركب فيها الماسك المطلوب للبرغل وهذه

الجلبة تدخل حرة في جلبة أخرى أى يكون بينهما خلوص كما في شكل ٥٠ .
والجلبة الأولى مثبتة في الجلبة الثانية بواسطة بر وهو مركب تركيباً حرراً في الجلبة

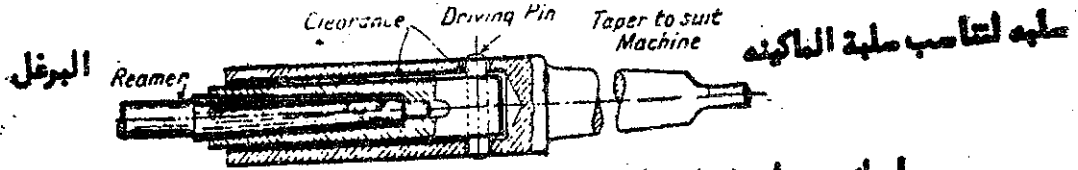

FLOATING HOLDER
(FOR MACHINE REAMER)

عليه لتاسب ملبة الماكينه
ماسك بوصله يفصله عامه
للبراغل المستخدمة في الماكينات

(شكل ٥٠)

الداخلية ومثبتاً في الجلبة الخارجية وبذلك نضمن للبرغل أن يتحرك في حدود
ايم تقرباً في جميع الاتجاهات . والجلبة الخارجية هي ذات السلسلة التي تركيب
في المخرطة أو في المثقاب .

وعند استعمالها تركيب هذه الوصلة العائمة في عمود المثقاب مثلاً ويركب
البرغل في الجلبة الداخلية ويضبط على الثقب ثم يهيء البرغل نفسه بحيث يصبح
محوره مع محور الثقب ويستمر في عملية البرزلة .

سرعات القطع المستعملة في البراغل المسكنية

يجب أن تدور البراغل المسكنية بالسرعة المقررة لها والمناسبة لنوع المعدن
المصنوعة منه . وغالباً ما يكون البرغل من الصلب السريع القطع وتتحدد سرعة الدوران
وهي عدد اللفات / ق التي يدور بها البرغل من المعادلة السابق استخدامها عند
تحديد سرعات القطع في المثقاب وهي :

ط = $\frac{ع}{س}$ حيث ع = سرعة القطع بالمتر / دقيقة
 س = قطر البرغل المستخدم بالمتر
 ن = عدد الثقات / دقيقة
 ط = الأمتة التفريعية ٤ أو ٢ أو ٣

والتعويض عن قيمة ع التي يمكن استخراجها من الجدول الآتي وعن قيمة قطر البرغل فيمكن إيجاد عدد الثقات التي يدور بها البرغل / دقيقة ويكون

$$ع = \frac{١٠٠٠ \times ط}{ن} \text{ لفة / دقيقة}$$

ولا شك أن التغذية هي عامل مؤثر في قوة القطع المؤثرة لذا فكلما كانت السرعة عالية كلما وجب أن تكون التغذية صغيرة ، والتغذية هي مقدار تغلغل البداة القاطعة في الشغلة لكل لفة من ثقات البداة القاطعة والجدول الآتي يبين للمرجحات وما يناظرها من التغذية المناسبة .

مادة الشغلة	سرعة القطع متر / لفة	سرعة التغذية مم / لفة	مادة الشغلة	سرعة القطع متر / دقيقة	سرعة التغذية مم / لفة
الالمنيوم وسباتكها	٩٦	١	صلب صلاودته ١٣٠ برنل	١٥٠	١
النحاس الأصفر	٣٤	١	صلب صلاودته ٢٦٠ برنل	١٨٠	١
حديد زهر نظري	٩	١	صلب صلاودته ٤٠٠ برنل	٩٠	١
حديد زهر ناشف	١٢	٥	صلب عالي المكربون	٩	٥

أما التغذية فنظرراً لأنها تختلف على حسب قطر الشغلة فانها تتبع الجدول الآتي:

القطر	أ / مم / لفة	ب / مم / لفة	ج / مم / لفة	د / مم / لفة
٣٠٣ مم	٠,٠٧	٠,١	٠,١٢	٠,١٥
٢٥٠ مم	٠,٢	٠,٣	٠,٤	٠,٥
٥٠٠ مم	٠,٤	٠,٥	٠,٦	٠,٨
٧٥٠ مم	٠,٧	٠,٩	١,١	١,٤

الاشتراطات الواجب اتباعها

عند عملية البرغلة


- ١ - يجب أن يثبت الجزء المشغل جيداً سواء كانت البرغلة يدوية أو ميكانيكية .
- ٢ - يجب عدم استعمال براغل بها أى تلف في حدودها القاطعة .
- ٣ - يجب التزييت عند البرغلة بزيت معدني ، كما يمكن برغلة النحاس الأصفر في الحالة الجافة (بدون تزييت) .
- ٤ - يجب عند العمل بالبرغل بالطريقة اليدوية تركيبه في ماسك (بوجي) وإدخال جزء التشغيل من البرغل في الثقب حتى يكون محوره تماماً مع محور الثقب .
- ٥ - يجب أن يدار البرغل في إتجاه واحد فقط وبدون أى إهتزازات حتى أثناء خروجه من الثقب فيدار أيضاً في نفس إتجاه التقطع إذ أن دبرانه في الإتجاه المعاكس يعرض أسنانه للكسر .

طريقة عمل ثقب اسطوانى مبرغل بقطره ١٦ مم

- ١ - ثقب الشفلة أو لاجر بمشاب قطره ٧ مم ١٥ مم
- ٢ - تربط الشفلة بالمجلة مع إدخال برغل تخشين قطره ٩ مم ١٥ مم في الثقب مع ملاحظة إبقاء محوره مع محور الثقب .
- ٣ - تبدأ البرغلة بإدارة البرغل في اتجاه الحدود القاطعة للأسنان بواسطة البرجى مع الضغط الخفيف على البرغل لأسفل .
- ٤ - يرفع برغل التخشين من الثقب بعد الانتهاء من هذه المرحلة من مراحل البرغلة .
- ٥ - يستعمل برغل قطره ١٩ مم في الثقب ويبرغل التشطيب النهائى .

طريقة عمل ثقب مسلوب مبرغل : -

في هذه الحالة يجب تقسيم الطول الكلى للثقب المسلوب إلى ثلاثة أقسام

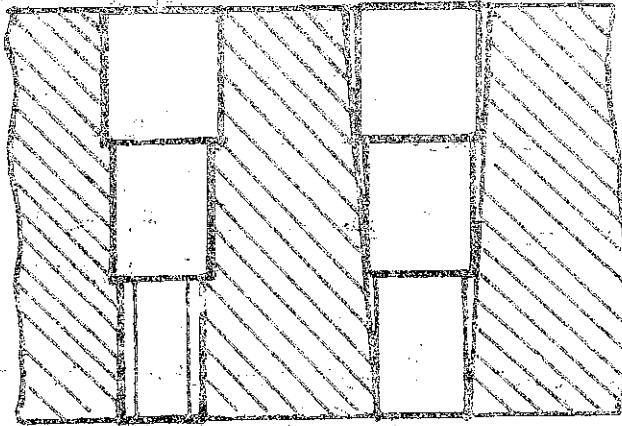

(ب)

برغلة الثقوب المسلوبه

(شكل ٥٥)

ويُنقَب بقطر يقرب من القطر الأصغر بالطول الكلي ثم في المقاس الذي يليه إلى ثلثي العمق ، ويقاس أكبر في الثلث الأول من العمق كما هو مبين بشكل ١٥ ثم بواسطة البرغل المسلوب نستمر في عملية البرغلة لحين الحصول على الثقب المطلوب ، ويلاحظ أن جميع البراغل تكون ذات حلبة معينة ومقدارها يهبط حسب لكل قدم طولى لجميع المقاسات .

العناية بالبراغل :

إن نوع التشطيب ودقة الثقب المنتجة وكذلك مدى حياة البرغل في النهاية يتوقف إلى حد كبير على طريقة معاملة البرغل .

والعناية بالبراغل يجب أن تشمل عملية البرغلة نفسها وحفظها أثناء تخزينها كما أن عملية السن تعتبر في نفس الدرجة من الأهمية ، ولأن البرغل عبارة عن آلة تشطيب تكاليفها باهظة وحياتها قصيرة نسبياً ولأنها آلة سريعة التآكل إذا ما قورنت بالعديد المستعملة في عمليات التشخين .

ولا يجب رص البراغل في علب أو صناديق بدون وجود طبقات فاصلة من الورق المقوى أو الخشب أو ما شابه ذلك كما أن استخدام الأنابيب الخاصة المصنوعة من الورق المقوى تعتبر حوافظ مناسبة للبراغل أثناء تخزينها مع ملاحظة أن حدود القطع تكون صلبة وحادة للدرجة تجعلها تشظى تحت تأثير تصادمها مع بعضها البعض أو مع أى جسم صلب آخر .

القواعد الواجب اتباعها عند البرغلة :

١ - يجب استخدام البراغل ذات القنوات الحلزونية عند برغلة الثقوب التي تكون فيها فتحات للخوابير أو مجارى للزيت أو وجود عوائق أخرى في السطوح .



٢ - تفضل دائماً البراغل ذات القنوات المائتية في الحالات التي تتطلب درجة كبيرة من الدقة .

- ٣ - يجب أن تدار البراغلة دائماً في إتجاه القاطع فقط حتى عند إخراجها من الثقب ولا يجوز إطلاقاً لإدارة البراغلة في الإتجاه العكسى .
- ٤ - يلاحظ أن عملية البرغلة على مرحلتين أو أكثر للثقوب ، يكون تشطيب السطوح فيها أفضل مما فى الثقوب التى تبرغل بعملية واحدة .
- ٥ - أن العمل على تغذية البراغلة بطريقة منتظمة يؤدي إلى تحسين تشطيب السطوح .
- ٦ - إن إستخدام مزيج من مواد التزييت تعطى تحسيناً فى تشطيب السطوح عند البرغلة ، ويختلف المزيج تبعاً لنوع المعدن المشغل .
- ٧ - إن المادة المستعملة للتزييت عند القاطع قد تؤثر أيضاً فى مقدار اتساع الثقب عند مفاص البراغلة نفسه .
- ٨ - تتحسن خواص الصدود والتآكل فى حدود القاطع المصقولة للبراغلة ، فى كثير من الحالات يمكن إستعمال البراغلة الذى أجريت عليه عملية تخمين فى تشطيب هذه من الثقوب يصل إلى عشرة أمثال الثقوب التى يتم تشطيبها ببرغلة بطلح فقط .

التخوين

مقدمة :

بعد إجراء عملية الثقب عادة تجرى على المشغولات إحدى العمليات الآتية : -
وهى البرغلة فى حالة أهمية مفاص وتشطيب السطح الداخلى للثقب ، والتوسيع إذا كان قطر الثقب أقل من المفاص المطلوب أو عملية التخوين العندل أو التخوين المائل إذا كان سيركب فيه مسبار برأس أسطوانية للأول أو مخروطية للثانى .
وقد يطلب تسوية السطح المشغلة ، أو يطلب عمل أسنان القلاووظ فى هذه الثقوب وشكل ٥٢ يبين هذه العمليات .

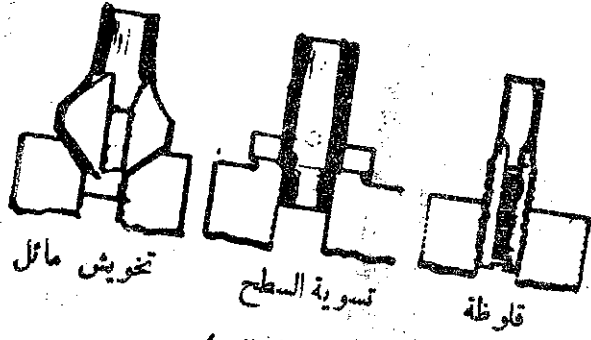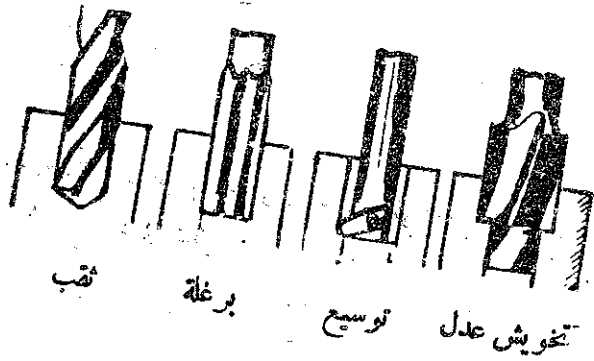


(شكل ٥٢)

انواع التخويش

التخويش الاسطوانى (العدل) :


هي عملية تجرى على الثقوب بمدتها
 بالمثقاب وهي عبارة عن توسيع طرف الثقب
 بمقاس أكبر والى عمق يكفى لتفطيسه
 رأس مسبار أسطوانى مثلا وشكل ٥٣ يبين
 التخويش الاسطوانى (العدل) الناتج والعدة
 المستخدمة فى عمله .

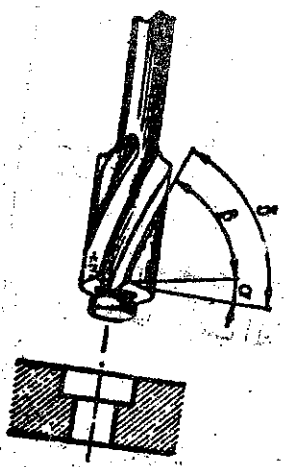


(شكل ٥٣)

التخويش المائل :

وهي عملية توسيع طرف الثقب توسيعاً مخروطياً بحيث يكفي الفراغ الناتج لتطيس رأس سمك مخروطيه كما في شكل ٥٤

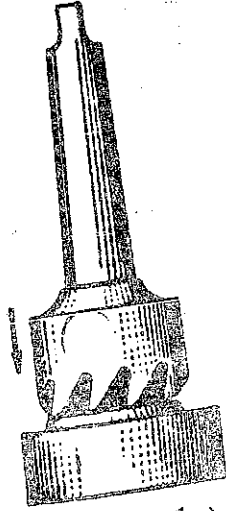

(شكل ٥٥)

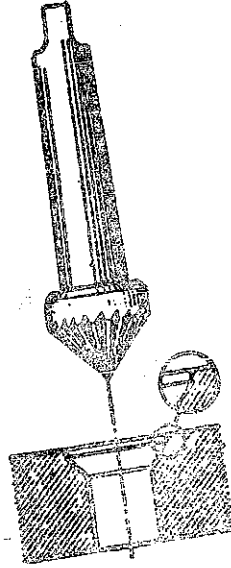

(شكل ٥٤)

عملية التوسيع : ويتم تركيب حدة قطع واحد في عمود مركب في عمود المثقاب مثلاً وذلك لعمل توسيع في طول الثقب كله وقد تتم هذه العملية على ماكينات خاصة تسمى ماكينات التجويف Boring machine وفيها يثبت الحد القاطع في عمود متحرك يدور داخل الثقب المطلوب توسيعه وبذلك يتم التوسيع حتى المقاس المطلوب .


عملية تسوية السطح : وتتم هذه العملية على المثقاب باستعمال عدة خاصة وهي مبيئة بشكل ٥٥ وموضح بها أيضاً اتجاه التغذية . وهذه العدة أشبه ما تكون بالعدة المسماة اندمل المستخدمة على الفرايز الرأسية .

العدد المركبة

ويوجد أنواع من العدد المركبة التي تؤدي عمليتين في وقت واحد توفيراً للوقت والضائع في فك وتثبيت الشغلة . وهكذا .

فمثلاً يوجد ضمن العدد المركبة مثقاب وذكر فلاووظ في جسم واحد بحيث تؤدي العمليتان في وقت واحد كما هو مبين بشكل ٥٦ كما يوجد أيضاً المثقاب والبرغل وهو أيضاً يقوم بالعمليتين معاً وهو مبين بشكل ٥٧ .

وكذلك توجد عدة واحدة تستخدم للثقب والتخويز المائل معاً كما هو مبين بشكل ٥٨ .

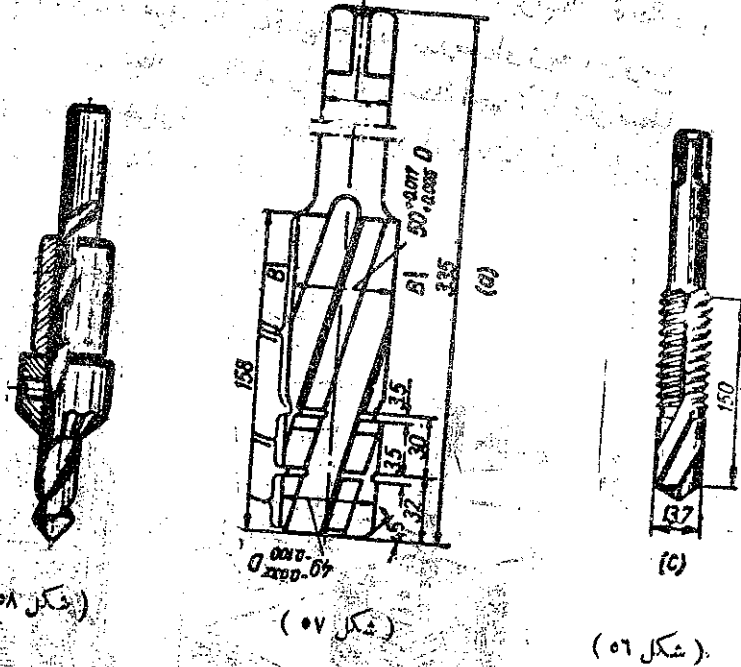

(شكل ٥٨)

(شكل ٥٧)

(شكل ٥٦)

ماكينة النحت بالشرط الكهربى


(التحات الكهربى)

وفي هذه الطريقة يمكن عمل ثقب بأى شكل من الأشكال بواسطة النحت

الكهربى . (التحات الكهربى)

وذلك بأن يمر تيار كهربى بشدة معينة وتحت فرق جهد معين من عدة القطع إلى الشغلة .

وتعمل عدة القطع مع الشغلة عمل الالكترود ، وعندما تقترب العدة من الشغلة فإن المجال الكهربى الموجود بينها يحدث شرارة كهربية مما يجعلها تنحط في الشغلة بواسطة العدة المقاطعة . وهذه الشرارة الناتجة عن الشحنة الكهربائية تعطى درجة حرارة عالية عند الطرف قد تودى ليس إلى صهر الشغلة فقط ولكنه قد يحدث فيها تبخراً ، والشكل ٥٧ بين هذه الماكينة ويظهر منها العمود ٤ الذى يحمل الالكترود ٣ وهو لا يدور ولكنه يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل ، ويصنع الالكترود من النحاس الأصفر أو الجرافيت ويثبت العمود بواسطة « قاطعة » مركبة في نهاية العمود أما صينية الماكينة فعملها حمام به كبروسين أو زيت ، وتوضع الشغلة في الحمام ويمكن ضبطه على القطع والحركة بواسطة أجهزة كما يمكن ضبطها بواسطة منظم لدرجة الحرارة ، ويفدى العمود أوتوماتيكياً إلى أعلى أو إلى أسفل بواسطة مفتاح خاص بذلك (رقم ٥) .

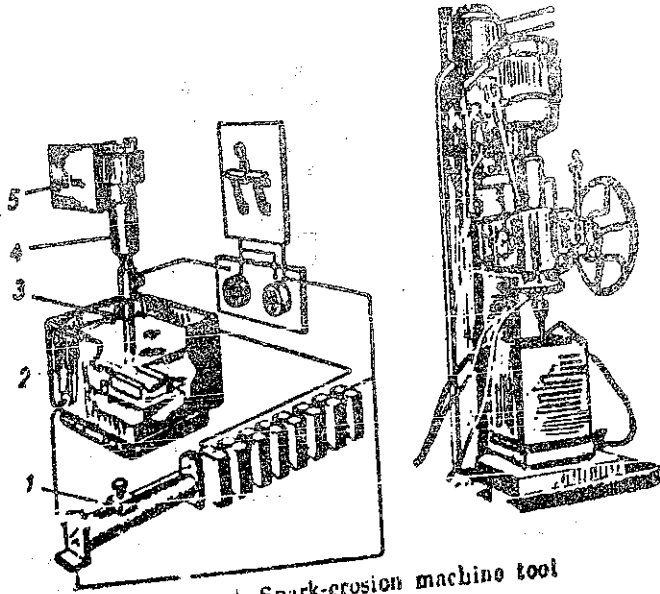

١. Spark-erosion machine tool

(شكل ٥٧)

الباب الثالث


وصل القواعد بالبرشام

يمكن وصل الأجزاء ببعضها بجملة طرق بعضها دائم والآخر غير دائم ووصلات البرشام واللحام تعتبر من الوصلات الدائمة حيث لا يمكن فكها إلا بكسر البرشام أو كسر اللحام ، بينما وصلات القلاووظ تعتبر من الوصلات الغير دائمة حيث يمكن فك الأجزاء المركبة عن بعضها ثم إعادة ربطها ثانية بهذه الوصلات دون أن تتعرض الأجزاء للتلف - وتستعمل الوصلات الدائمة في المنشآت التي لا تتطلب وظيفتها لفكها لإجراء عمليات تشغيل معينة أو صيانة أو استبدال أجزاء تالفة بأخرى جديدة كما هو الحال في الكبارى والجسور وما إليها .

وعملياً البرشمة عبارة عن وصل لوحين أو أكثر بواسطة مسبار ذى رأس يمكن أن تكون بأشكال متعددة وطرفه الآخر يشكل ليكون رأساً ثانياً لمسبار البرشام .

١ - وصلات البرشام :

وتستعمل هذه الطريقة كما قدمنا فى وصل وربط الأجزاء للمنشآت المعدنية كالسكبارى أو الصهاريج المصنوعة من ألواح الصاج والخوص والسكر والزوايا

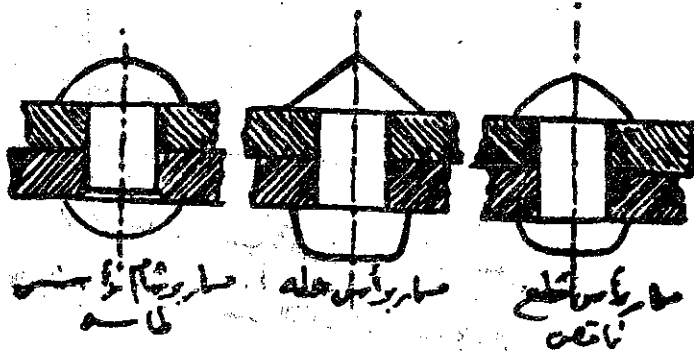

(شكل ٥٨)

بأشكالها المختلفة ويختلف هذا التوصيل وترتيب البرشام حسب نوع التوصيل ويتوقف ذلك حسب ظروف التصميم واستعماله . وشكل ٥٨ يبين ثلاثة أنواع من رؤوس مسامير البرشام كما تبين طرفه الآخر . وهذا الجزء الأخير يكون بواسطة قاعدة والبص مع الطرق يدوياً أو استخدام وسائل آلية أخرى لتكوين الرأس الثانية .

ووصلات البرشام من أكثر وأحسن الوصلات استعمالاً ومن مزاياها :-

١ - أنها تختلف عن وصلات المسامير العادية (القلاووظ) في أنها وصلة دائمة لا يمكن حلها إلا بكمز أحد رؤوس البرشام بعكس الأخرى فيمكن فصلها بمجرد حل الصامولة التي تضم الوصلة .

٢ - رخص ثمنها في الصناعة .

٣ - سهولة استعمالها بعد البرشمة .

٤ - عند برودة مسامير البرشام المبرشمة على الساخن فإنها تحدث شداً على اللوحين المبرشين وبذلك يمنع تسرب الماء أو البخار من الوصلة .

٥ - إنها تقاوم التصدع في إتجاه عمودي على محور البرشام بعكس وصلات المسامير والصامولة فإنه يفضل إستخدامها في حالة ما إذا كان الحل في إتجاه المحور .

وعند البرشمة يسخن مسامير البرشام إلى درجة حرارة الإحمرار ثم يمرر في الثقب المخصص له ويضغط بين قالب القاعدة والبص ويطرق بمطرقة آلية أو بمطرقة عادية في حالة عدم وجود مطارق آلية .

ويختلف شكل البص والقاعدة حسب شكل رأس المسامير المطلوبة .

وتختلف أشكال رؤوس البرشام حسب القالب المستعملة عند الطرق كما في

الشكل السابق

العند الأدوات المستخدمة في البرشمة :

لكن يمكن الحصول على عملية برشمة صحيحة وكاملة فتعمل الأدوات

الآتية :


١ - الشفاط

٢ - القاعدة

٣ - البلس

هذا بالإضافة للأشكال المختلفة للجوا كيش والمناسبة لكل عملية :

وشكل ١٥٨ يبين القاعدة والبلس المستخدم عند إعطاء رأس مسمار البرشام

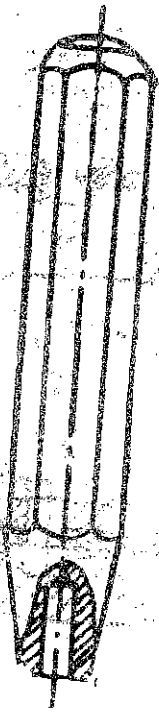


(شكل ١٥٨ ب)



(شكل ١٥٨ أ)

شكته النهائي ويكون شكل التجويف الموجود في كل من القاعدة والباص هو نفس شكل رأس المسبار المطلوب تشكيلها ، واسكن يمكن ضم اللوحين معاً يستعمل الشفاط وهو مبين بشكل ٥٨ ب وكما هو واضح فان به ثقب يساوي قطر المسبار المستعمل تقريباً .

وشكل ٥٨ ج و د هـ بين تتابع عملية تكوين رأس مسبار برشام أثناء عملية البرشمة وهي على الترتيب استعمال الشفاط ثم الطرق بالمطرقة لإستقرار شكل الرأس ثم استعمال الباص لإعطاء الشكل النهائي للرأس .

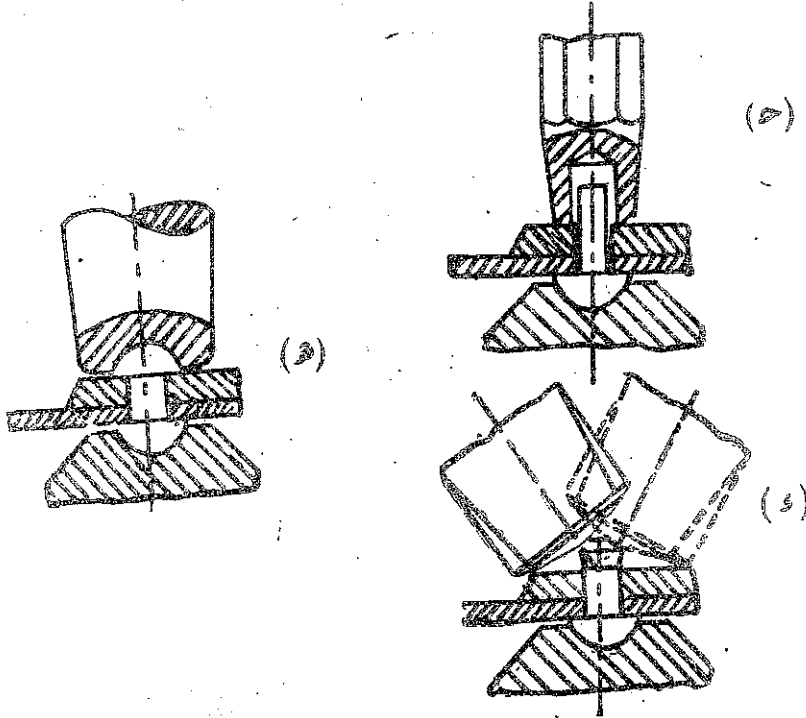

(شكل ٥٨)

ويلاحظ أن عدم إنطباق محوري الثقيب مع بعضهما ، أو عدم استعمال الشفاط أو كبر قطر الثقب عن قطر المسبار أو الطرق الغير صحيح يؤدي إلى حدوث عيوب في تكوين رأس المسبار الناتج .


ويكون الطول اللازم لتكوير الرأس الأسطوانية لمسار البرشام هو $\frac{3}{4}$ في حالة الرأس الغاطس من $\frac{3}{4}$ إلى $\frac{1}{2}$ باعتبار أن $\frac{1}{2}$ تساوي قطر المسار وعادة يكون قطر المسار أصغر قليلاً من قطر الثقب حتى إنه عند التسخين والطرق يصبح قطر المسار مساوياً تقريباً لقطر الثقب .
وتتم عملية البرشة على البارد إذا كان سمك الألواح أقل من ٥ مليمترات

طريقة عمل الثقوب في الألواح :

لثقب ألواح البرشام طريقتان :

- ١ - الثقب بواسطة الضغط بالسنبك وتستعمل في الأعمال الغير دقيقة
- ٢ - الثقب بواسطة المثقاب وهي الأحسن .

ويلاحظ عند استعمال الطريقة الأولى أن معدن اللوح يصيبه ضرر حول الثقب من تأثير الضغط ولتلافى ذلك طريقتان .

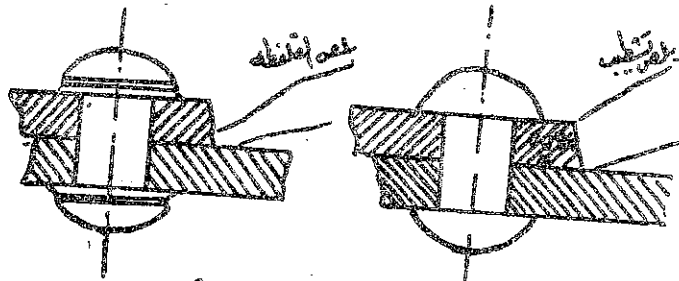

طريقة تلفظ مسار البرشام

(شكل ٥٩)


- الأولى : أن يخمر اللوح بعد ثقبه كي يسترد حالته الأولى .
- الثانية : أن يكون الثقب أصغر من المقاس المطلوب بمقدار مناسب ثم يوسع إلى البعد المطلوب بواسطة ثقبه بالمثقاب .

ولضمان منع تسرب المياه أو البخار من وصلات البرشام المستعمل في الحوائط أو المراحل (القبابات) البخارية أو الغازية تحتفظ الرصاصة Caulked كما هو مبين بشكل ٥٩.

تصميم الخطوة في الوصلة : (البعد بين محوري مساوي برشام متساويين)

بعد مركز المسبار عن ساحة اللوح = ١٥ سم
 أما النسبة بين قطر المسبار وسماك اللوح فهي
 $1 : 2$ من ١٥ سم = ٣ سم
 حيث س = سماك اللوح
 ١٥ = من ١٥ سم = ٣ سم
 ٣ = ١٥ : ٥ = ٣ : ١

تصميم الخطوة في الوصلة على التمزق (الشد) :
 إن تصميم الخطوة على الشد مهمة جداً ويجب ملاحظتها وحساب مقاومة الشد بحيث لا تنحرف الوصلة إلى التمزق كما هو مبين بشكل ٦٠. أو يتم تحييد المسبار إلى القص وذلك بتطبيق المعادلة الآتية :

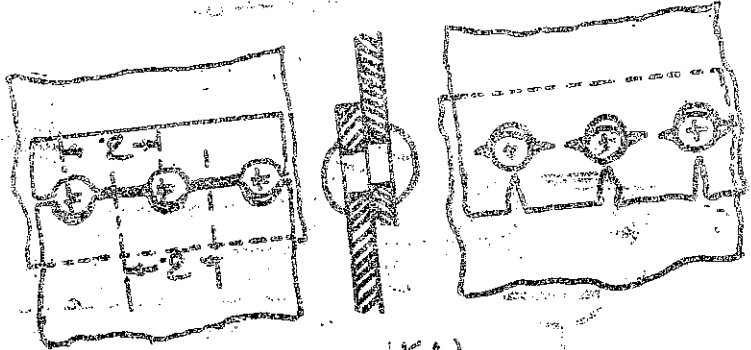


(شكل ٦٠)

قوة مقاومة الخطوة للشد في الوصلة = $(X - S) \times S$ حيث X
 حيث : X = الخطوة ،
 ٦ = قطر المسبار
 س = سماك اللوح
 ٦ = إجهاد الشد لمادة اللوح


أنواع وصلات البرشام

إن أبسط أنواع الوصلات وأكثرها استعمالاً هي وصلة النصف على

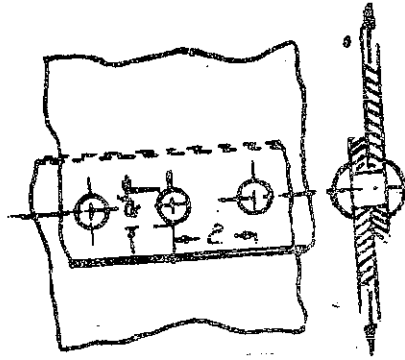

(شكّل ٦١)

 النصف أى أن يكون ترتيب وضع البرشام فى صف واحد فقط شكّل ٦١ ،
وعيب هذا النوع أنه فى حالة تعرض الوصلة للشد تصاب بالإلتواء لعدم وجود
اللوحيين فى مستوى واحد كما هو مبين بشكّل ٦٢ ولتلافى هذا العيب يبنى اللوحان
فى بعض الأحيان حتى يأخذ الشكل الحاد من الإلتواء تقريباً كما هو مبين
فى شكّل ٦٢ .




(شكّل ٦٢)

والجدول الآتى يبين العلاقة بين سمك اللوح والخطوة وقطر المسامير فى هذا
النوع من الوصلات مع العلم بأن مركز المسامير يبعد عن حرف اللوح بمقدار
٥ر١ فى جميع حالات هذه الوصلة .

من الصلب		من الحديد		سلك النوع مم
الخطوة مم	قطر المسار مم	الخطوة مم	قطر المسار مم	
٣٦٥٥	١٦	٣٨	١٦	٨
٤٣	١٩	٤٤٥٥	١٩	١٠
٥٠٥٥	٣٢٥٥	٤٧٥٥	٢١	١١٥٥
٥٢	٢٤	٥٠٥٥	٢٢٥٥	١٣
٥٣٥٥	٢٥٥٥	٥٣٥٥	٢٤	١٤٥٥
٥٧	٢٧	٥٧	٢٥٥٥	١٦
٦٠	٢٩	٦٠	٢٧	١٧٥٥

٣ - وصلة النصف على النصف المزدوجة :

في هذا النوع من الوصلات يكون ترتيب مسامير البرشام إما في صفوف

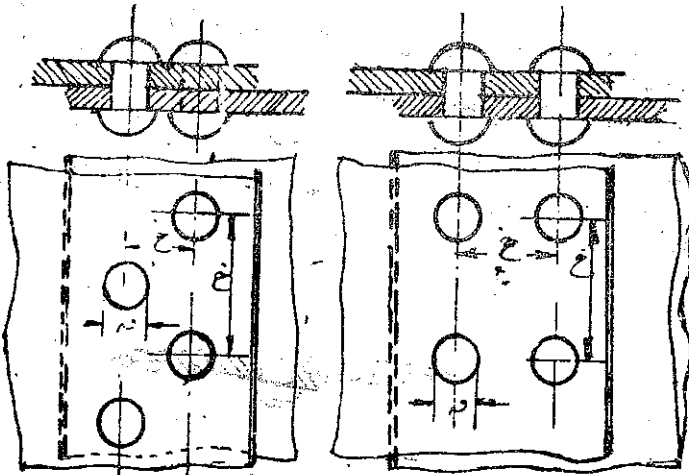

وصلة نصف على نصف مزدوجة

وصلة نصف على نصف مزدوجة

مرببة ترتيب مسامير


(شكل ٦٣)

أو شطر نجى كما هو موضح بالرسم شكل ٦٣ . والجداول الآتي يبين العلاقة بين قطر المسامير وسمك اللوح في هذا النوع من الوصلات .

الألواح ومسامير البرشام من الصلب				الألواح ومسامير البرشام من الحديد				سمك اللوح مم
الخطوة الأفقية خ ٢	الخطوة الأفقية خ ١	الخطوة الرأسية خ	قطر المسامير	الخطوة الأفقية خ ٢	الخطوة الأفقية خ ١	الخطوة الرأسية خ	قطر المسامير	
٥٠٠٥	٣٥	٦٧	١٩	٤٨	٣٣٠٥	٦٧	١٧٠٥	١٠
٥٣٠٥	٣٦٠٥	٧٠	٢١	٥٠٠٥	٣٥	٧٠	١٩	١١٠٥
٥٧	٣٨	٧١٠٥	٢٢٠٥	٥٣٠٥	٣٨	٧٣	٢١	١٣
٦٠	٤٠	٧٣	٢٤	٥٧	٤٠	٧٦٠٥	٢٢٠٥	١٤٠٥
٦٤	٤١٠٥	٧٦٠٥	٢٥٠٥	٦٠	٤١٠٥	٧٩٠٥	٢٤	١٦
٦٧	٤٣	٧٩٠٥	٢٧	٦٤	٤٥	٨٣	٢٥٠٥	١٧٠٥
٧٠	٤٥	٨٣	٢٩	٦٧	٤٦	٨٧	٢٧	١٩
٧٣	٤٦	٨٥٠٥	٣٠	٧٠	٤٨	٩٠	٢٩	٢١
٧٦٠٥	٤٩	٨٨٠٥	٣٢	٧٣	٥٠٠٥	٩٥	٣٠	٢٢٠٥
٧٩٠٥	٥٠٠٥	٩٢	٣٣٠٥	٧٦٠٥	٥٢	٩٨٠٥	٢٢	٢٤
٨٣	٥٣٠٥	٩٥	٣٥	٧٩٠٥	٥٦	١٠٢	٣٣٠٥	٢٥٠٥

٣ - وصلة النصف على النصف الثلاثية

وهي مبنية بشكل ٦٤ ومنها يكون تصميم هذه الوصلة مثل الوصلة السابقة إما مسلسلاً أو شطرنجياً ، وتكون ذات ثلاثة صفوف برشام لذلك يطلق عليها وصلة النصف على النصف الثلاثية ويمكن أن يكون كل نوع من هذه الأنواع شطرنجياً ولشكل استعماله الخاص .

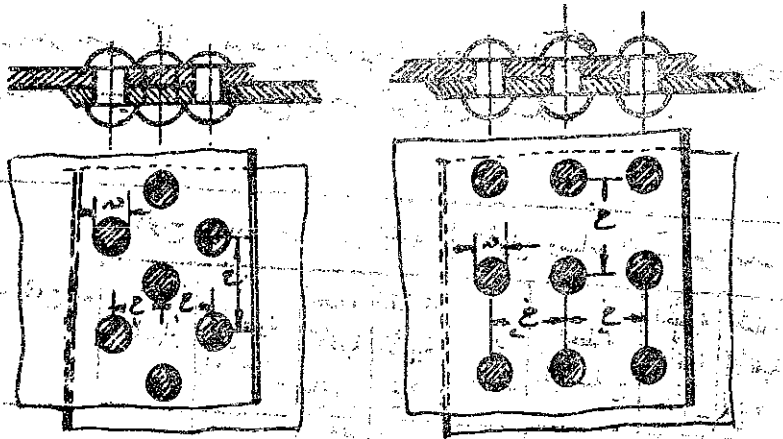

وصلة نصف قطر نصف شمسية
شريط


وصلة نصف قطر نصف شمسية
شريط

(شكل ٦٤)

والجدول الآتي يبين العلاقة بين قطر المسبار وشبك اللوح والخطوة :


الالواح ومسامير الرشام من الصلب				الواح ومسامير الرشام من الحديد				سمك اللوح م
م	خ م	م	م	م	خ م	م	م	
٥٧	٤١	٧٩	٢٢	٥٣	٤١	٨٣	٢١	١٦
٦٠	٤٥	٨٥	٢٤	٥٧	٤٥	٨٨	٢٢	١٧
٦٤	٤٦	٨٨	٢٥	٦٠	٤٨	٩٣	٢٤	١٩
٦٧	٤٩	٩٣	٢٧	٦٤	٤٩	٩٨	٢٥	٢١
٧٠	٥٠	٩٨	٢٩	٦٧	٥٢	١٠٤	٢٧	٢٢
٧٣	٥٢	١٠٢	٣٠	٧٠	٥٦	١٠٩	٢٩	٢٤
٧٦	٥٦	١٠٦	٣٢	٧٣	٥٧	١١٤	٣٠	٢٥
٧٩	٥٧	١١١	٣٣	٧٦	٦٠	١١٩	٣٢	٢٧
٨٣	٦٠	١١٤	٣٥	٧٩	٦٤	١٢٤	٣٣	٢٩

وفي الوصلة السابقة يمكن زيادة قوة مقاومة الوصلة للقص وذلك بجعل الخطوة في الصف الخارجي ضعيفا في الصف الأوسط كما هو مبين بالرسم شكل ٦٥

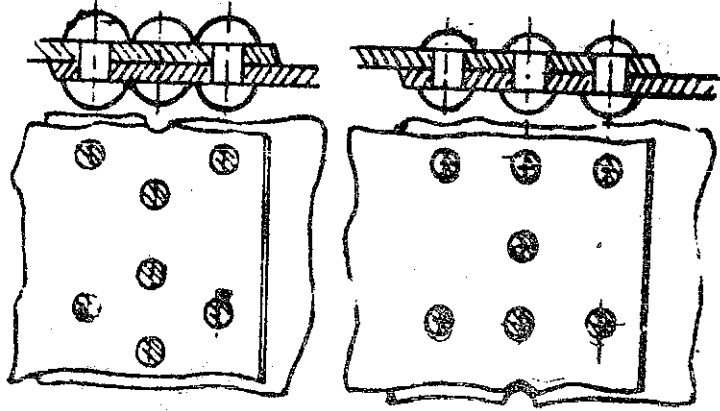

(شكل ٦٥)

وصلة الفتوة في الفتوة المفردة ذات الفطاء الواحد

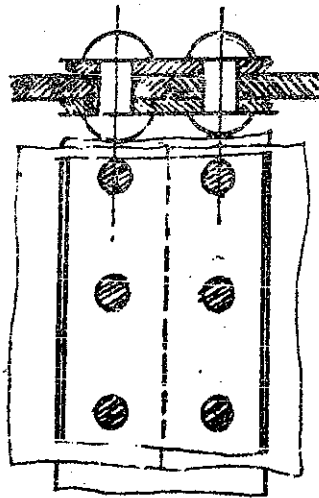

وصلة فتوة في فتوة نبطا عينه

(شكل ٦٦)



وصلة فتوة في فتوة مفردة ذات
واحد


(شكل ٦٧)

وهي تبدو كما في الرسم شكل ٦٦ وعيب هذه الرصلة هو من أنها سهلة التعرض لقوة الشد.

كما توجد أنواع أخرى من وصلات البرشام مثل .

(أ) وصلة القورة في القورم ثلاثية ذات الفطامين وهي مبنية شكل ٦٨


(ب) وصلة المزدوجة وهي مبنية شكل ٦٩

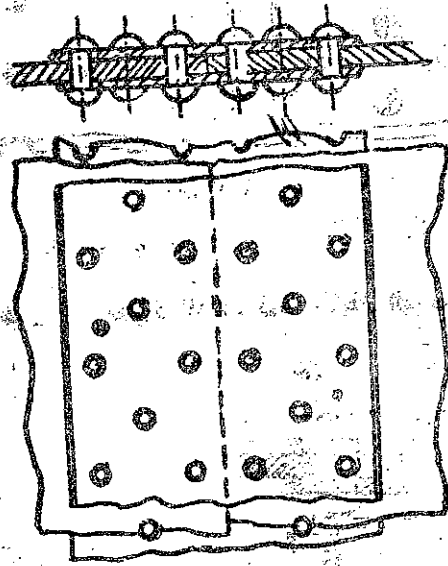

وصلة قورة في قورم ثلاثية ذات الفطامين

(شكل ٦٨)

ويقصد بالوصلة المزدوجة أي ذات صفين من البرشام وبالوصلة الثلاثية أي ذات ثلاثة صفوف من البرشام .

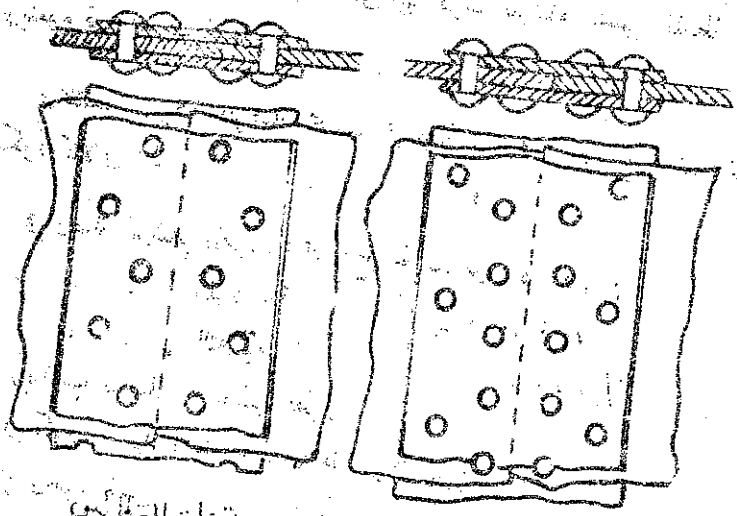

وصلة ثغرة في قرورة مزدوجة زان القطانين

(شكل ٦٩)

تصميم الوصلة


يجب ان يحسب حساب الخطوة وقطر المسار المستعمل ان ينظر الى الاعتبارات الآتية:

- ١ - ان لا يكون قطر المسار اقل من سمك اللوح
- ٢ - ان تكون النهاية الصغرى لبعث الثقب عن حرف اللوح \geq قطر المسار على الأقل .
- ٣ - سهولة عملية البرشمة بحيث ان لا تتعارب الماميز وان تكون النهاية الصغرى للبعد بين مركزي كل مسارين من مسامير البرشام التي في صف واحد هو ضعف قطر المسار \geq الخطوة (وهي المسافة بين مركزي كل مسارين متاليين في صف واحد) من 2.5 الى 7 ما عدا في وصلات (مره - مره)

الوصلات المتقاطعة

يحدث في المراحل (القيرات) أو الأنايب الضخمة أن تتقابل وصلات البرشام الطولية مع الوصلات العرضية عند برشمة الألواح وبين شكل ١٧، ب تقاطع وصلة قوره في فتحة المفردة ذات الغطاء الواحد مع الوصلة المصنف المفردة.

ففي الشكل ٢ طرقت نهاية الوصلة الطولية لتوافق التغير الذي حدث في نهاية الوصلة العرضية.

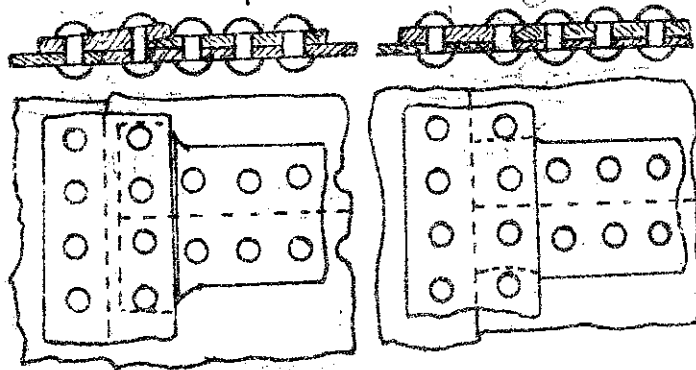


(١) (ب) (شكل ٧٠)

أما في شكل ب فقد سلبت كل من النهايتين ويفضل إستعمال الطريقة الأخيرة خصوصا مع ألواح الصلب أو إذا كانت الألواح سميكة .


وشكل ٧١ أ ب يبين وصلة ثلاثية الألواح وفيها شكل أ يبين صفوف البرشام مفردة . أما شكل ب فيبين نفس الوصلة ولكن بصفوف مزدوجة من مسامير البرشام وتختلف هذه الوصلة عن الوصلة المبينة شكل ٦٩ بسكونها وصلة مزدوجة للنصف على النصف في حين أن الأولى مفردة .

شكل ٧١ ب يبين وصلة تظهر تقاطع الوصلة الطولية مع الوصلة العرضية

وفيها تكون الوصلات الطولية وصلات قوره على قوره مزدوجة ذات غطاءين.
بعكس الوصلات العرضية فإنها وصلات نصف على نصف مفردة.

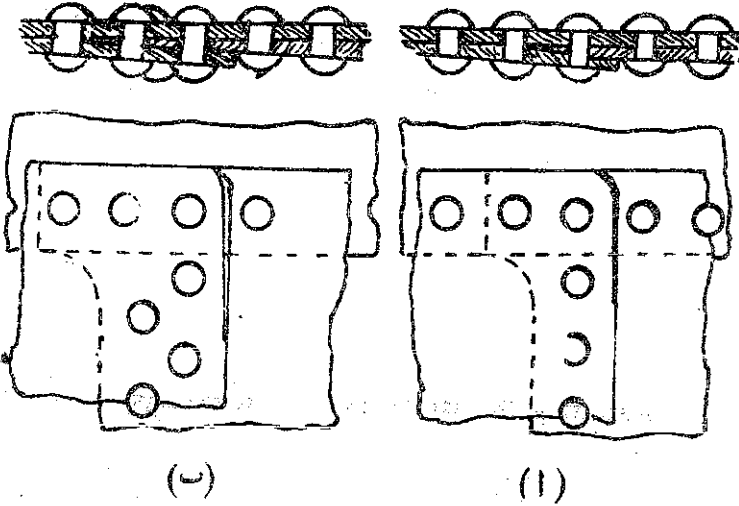



(شكل ٧١)

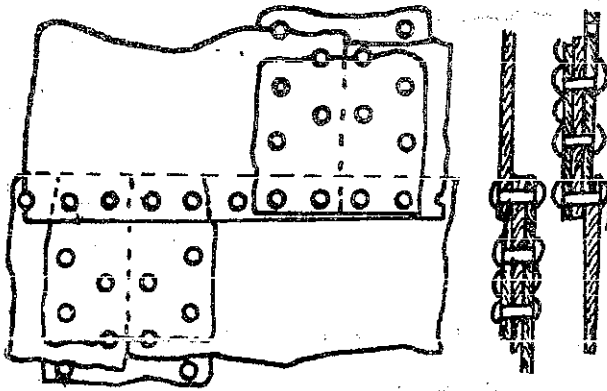


(شكل ٧٢)

توصيلات البرشام في زوايا :

وشكل ٧٣ يبين أنواع وصلات البرشام عند الإستعانة براويا قائمة أو خوص للتقوية وكلا منها يستخدم حسب نوع الإستعمال والغرض المستعمل فيه.

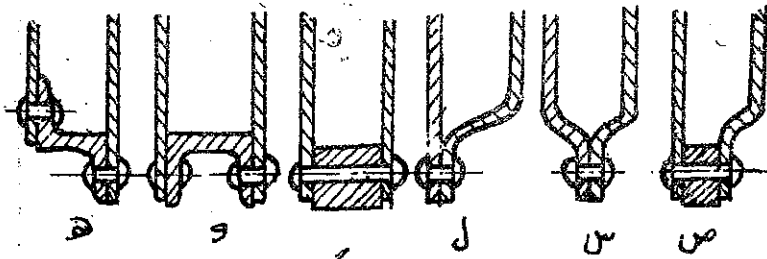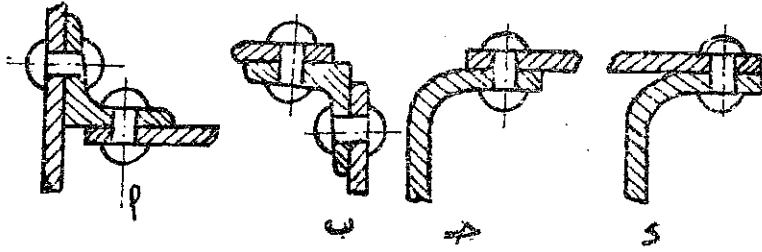

(شكل ٧٣)

 

الباب الرابع

اللحام بالقصدير

الفرض منه واستعماله :

هو اتصال قطعتين من المعدن ببعضهما اتصالاً سهلاً ضعيفاً للانتفاع بهذه الرصلة ويتم ذلك بترسيب جزء من سبيكة القصدير على موضع الإتصال بين القطعتين - وتستعمل هذه السبيكة لربط وتوصيل ألواح النحاس الرقيق والصاج والزنك والأسلاك الكهربية أو مواسير الرصاص وتستعمل في حالة الوصلات الضعيفة والتي لا يقع عليها قوة شد أو اهتزاز أو حرارة مباشرة .

ويسمى هذا اللحام باللحام الطرى الذى ينصهر في درجات حرارة أقل من 450°C

أما اللحام الناشف فهو اللحام الذى يتم بواسطة معادن أكثر صلابة من السابقة مثل (الفضة والنحاس) والتي تنصهر في درجات حرارة أعلى من 450°C . ويجب أثناء اللحام (أى إنتقال اللحام من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة) أن لا يتعرض موضع اللحام لآى هزة أو صدمة .

منايع الحرارة :

لما كان اللحام الطرى يتطلب درجات حرارة منخفضة فإن مختلف أنواع المنايع الحرارية يمكن إستعمالها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أى بواسطة كؤوية اللحام أو حوض يحتوى على معدن منصهر ، بخلاف اللحام الصلب فإنه يشترط درجات حرارة عالية حتى تلتج حرارة عالية قوية مثل اللهب والأفران .

الخامات :

١ - السبيكة . وهى عبارة عن المادة الرابطة للمعدن المراد توصيله وهى تتكون من القصدير والرصاص بنسبة مختلفة تناسب المعدن المراد لحامه وإعطاء الجودة


المطلوبة للحام وتكون بالنسبة من ١ : ١ : ٢ قصدير إلى رصاص .

ب - مساعد اللحام :

يستعمل ملح نشادر وهو على شكل حجر ليساعد على ترسيب السليكة على موضع اللحام لعدم أكسدته نتيجة للحرارة .

ج - وسائل تنظيف كاثودات اللحام :

يتم التنظيف بفرشة سلك صلبة لإزالة بقايا وطبقات الأكسدة العالقة برأس الكاثودية -- وبمبارد لإزالة الأجزاء المحترقة من رأس الكاثودية ، وشكل ٧٤ يبين طريقة تنظيف رأس الكاثودية .

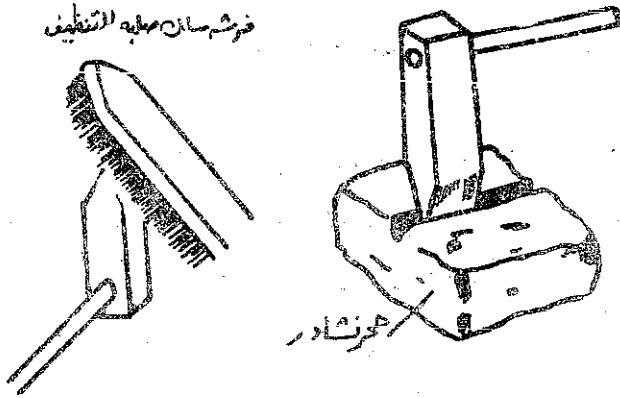

(شكل ٧٤)

د - الوسائل المنظف

 
يستعمل حامض الكلورودريك المنخفض وذلك لتنظيف الجزء المراد لحامه من الأكاسيد والزيوت .

الأدوات المستعملة :


(١) الكاثودية : وهي عبارة عن كتلة من النحاس الأحمر ذي طرف مدبب على شكل منشورية الشكل ويركب في طرفها الآخر يد لسهولة استعمالها ويجب أن

يكون حد اللحام في السكاوية ذا سمك قليل ليساعد على التصاق السبيكة به
وأن يكون مغطى ببعض الشيء بمعدن السبيكة ليساعد ذلك على التقاط


لأويه يتم برأس على شكل بطرقة للاستعمال المصغرة




لأويلها برأس على شكل بطرقة للاستعمال المصغرة

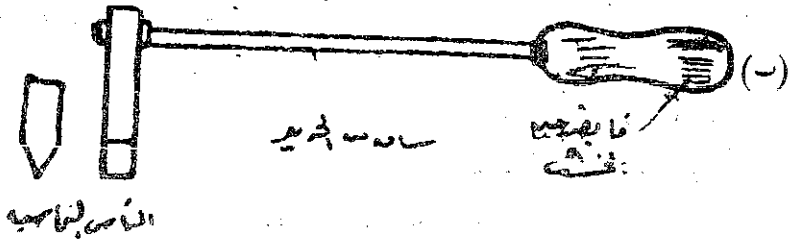

لأويلها برأس من الراس للاستعمال المصغرة

 


لأويلها برأس من الراس للاستعمال المصغرة

 

الرأس بديهي

السيكة ويجب أن تكون الكاوية ذات حجم مناسب بحيث تحتفظ بدرجة الحرارة مدة كافية لتساعد على الاحتفاظ بصبر السيكة ، والحرارة اللازمة لعملية اللحام تحزن في رأس الكاوية بتسخينه بواسطة منبع حرارى مناسب وأنواعها مبيته بشكل ٧٥ ، ١ ، ب ، ج ، د ، هـ .

 شكل ١ يبين كاوية لحام برأس على شكل مطرقة وغالباً يكون وزنها أى وزن الرأس النحاسية حوالى ٦٠ جراما ويستعمل في جميع اللحامات الصغيرة أما شكل ب فهو أيضاً رأس على شكل مطرقة ويتراوح وزن الرأس من ١٢٥ : ١٠٠٠ جراما ويستعمل غالباً في جميع اللحامات المتوسطة واللحامات الخفيفة على الصفيح وشكل ج يبين كاوية اللحام برأس مدببة وتستعمل في اللحامات الصغيرة والنقطية في مواضع يصعب الوصول إليها والرأس النحاسية يكون وزنها ٦٠ جراما تقريباً أما شكل د فالرأس النحاسية وزنها يتراوح من ١٢٥ : ٧٥٠ جراما تقريباً ويستعمل في اللحامات النقطية المتعددة ولحام المواضع التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا وفواصل اللحام الداخلية ذات التجاويف الضيقة .



(شكل ٧٦)

وتوجد كاويات لحام أخرى يختلف المصدر الحرارى لها مثل كاويات اللحام الكهربي وهي تستعمل في أعمال اللحام المستمر ويوجد أيضاً نوع من كاويات اللحام الكهربي في أعمال اللحام المستمر بفواصل زمنية معينة أى أن الرأس

يسخن لمدة قصيرة بمرور التيار الكهربائي وشكل ٧٦ يبين نوعان من هذه السكاويات .


ب - مصدر الحرارة للسكاوية :

يستعمل وابلور اللحام ليكون مصدراً حرارياً لتسخين السكاوية واكسابها حرارة كافية تكفي لصهر معدن السبيكة أو يستعمل مصباح بنزن لعملية التسخين . أو التيار الكهربائي في حالة المكاوي الكهربائية .

ج - العدة المساعدة :

نقط لمسك الشغلة وضمها بعضها البعض تمهيداً لعملية اللحام ثم ساند لسكاوية

ساند لسكاوية

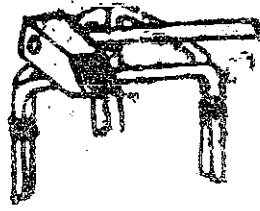

(شكل ٧٧)



اللحام كما هو مبين بالرسم (شكل ٧٧) هذا بخلاف حجر النشادر وفرشة السلك والمبارد السابق ذكرها .

وقبل البدء في لحام قطعتين من المعدن وإمكان ضمان جودة اللحام يجب مراعاة الآتي :

إزالة الأكاسيد والدهون عن سطح القطع المراد لحامها عند موضع اللحام بمسحها جيداً حرصاً على نظافة موضع اللحام من الآكاسيد والزيوت بأن يسمح موضع اللحام بالحامض عدة مرات لضمان اللحام وتلافي عيوبه .

واللحام يتم بتماس مباشر لموضع اللحام أو المنطقة المحيطة به مباشرة بواسطة

كأوية اللحام حيث يضاف معدن اللحام أثناء ذلك ويجب تحريك الكأوية ومعدن القصدير على موضع اللحام بعكس حالة اللحام التقطبي حيث تبقى الكأوية بدون تحريك وعند اللحام السطحي بواسطة كأوية اللحام يتم التسخين في مكان موضع اللحام بالكامل بصورة منتظمة على قدر الإمكان . والفرض من هذا التسخين هو رفع درجة حرارة الشغلة إلى درجة حرارة اللحام يمكن بعد ذلك البدء في عملية اللحام وتحريك الكأوية تحريكاً مناسباً للشغلة وشكل ٧٨ يبين ذلك

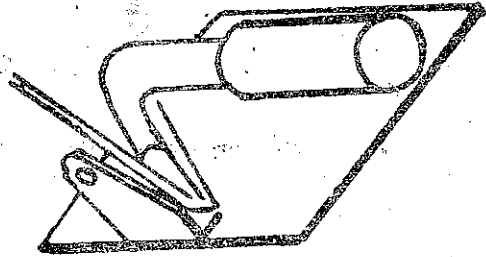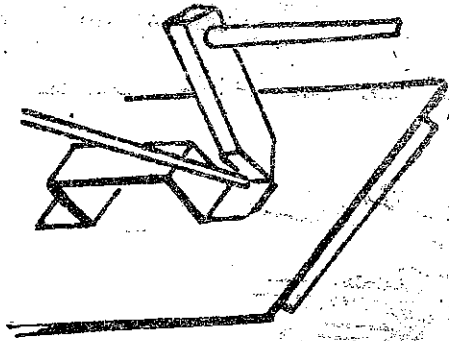

(شكل ٧٨)

ملحوظ هامة :



قبل البدء في عملية اللحام يجب مسح الكأوية بالنشادر ثم أثناء اللحام وذلك للأسباب الآتية :

- ١ - القصدير يمنع نقل كسند الكأوية أثناء التسخين .

٢ - القصدير الموجود على السكاوية يؤكد اتصال السكاوية وموضع اللحام
إتصالاً مباشراً .

٣ - القصدير يشكل جسراً لانتقال الحرارة بصورة جيدة .

٤ - يمكن لسكاوية اللحام عند ما تكون مقصدرة أن تنقل كمية القصدير
الزائدة من موضع اللحام .

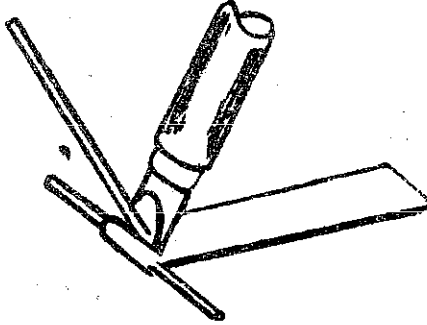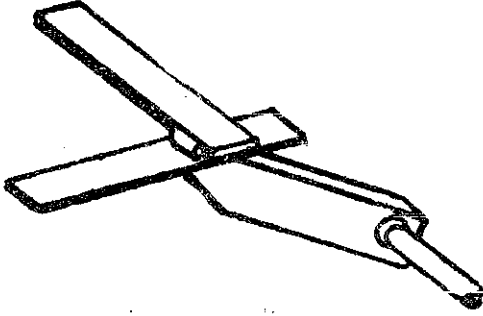

(شكل ٧٩)

٥ - تتم طريقة نقل مادة اللحام (السيكة) على النحو التالي : إما أن
توضع قبل التسخين على شكل قطع صغيرة أو أن يضاف أثناء تسخين موضع
اللحام أو أن ينقل بواسطة سكاوية اللحام (أى يصهر جزء من سلك قصدير
اللحام أو من قضيب اللحام بالسكاوية ونقله بواسطته) والرسم الأعلى في شكل
٧٩ يبين وضع قصدير اللحام قبل الإبتداء في التسخين والرسم الأسفل من
نفس الشكل يبين وضع القصدير أثناء اللحام .

عيوب اللحام بالقصدير :

١ - عدم توزيع السبيكة بانتظام على سطح اللحام وينتج من عدم تسخين الكاوية لتحافظ بسببولة السبيكة وتوزيعها بانتظام أو يكون نتيجة صغر حجم الكاوية وبذلك تفقد الكاوية حرارتها بسرعة وتقطع خط اللحام ويعتبر توزيع السبيكة .

٢ - عدم احتمال الوصلة وينتج ذلك من قلة سمك السبيكة على موضع اللحام .

٣ - عدم تماسك السبيكة وينتج ذلك من عدم نظافة موضع اللحام .

اللحام بالموتة (النحاس والفضة)

تستعمل هذه الطريقة في اللحام إذا أريد الحصول على وصلة أقوى وامتن من وصلة اللحام بالقصدير .

واللحام بالموتة يكون أقوى نظراً لأن درجة إنصهار الموتة أعلى من درجة انصهار القصدير أى أعلى من ٤٥٠°م وتستعمل هذه الطريقة في لحام المعادن الصلبة والثينة وموتة اللحام على نوعين :

١ - موتة النحاس :

وتركب من ٥٥ / نحاس أحمر ، ٤٥ / زنك وهذه السبيكة تصهر عند درجة ٨٠٠°م تقريباً ويلاحظ أن هذه السبيكة قوية وممتدة نظراً لكبر نسبة النحاس فيها وتستعمل عند لحام وإتصال الأجزاء التي عليها حرارة مباشرة أو قوة شد وتوجد نسب أخرى من المعدنين السابقين وذلك حسب طبيعة المعدن المطلوب لحامه وطبيعة العمل الذي سيستخدم فيه .

٢ - مونة الفضة :

مجال الاستعمال	درجة الانصهار	التركيب	المدة
لحام الفضة والذهب والبلاتين	م°٦٢٠	فضة ٦٣٪ ، نحاس ١٩٪ ، أنثيمون ١٨٪	فضة لحام
اللحام الاولي للقطع المصنوعة من الفضة والنحاس	م°٧١٠	فضة ٥٩٪ ، نحاس ٢٨٪ ، أنثيمون ١٣٪	» »
» » » » الثاني » » » »	م°٦٨٠	فضة ٥٩٪ ، نحاس ٢٥٪ ، قصدير ٣٪ وأنثيمون ١٣٪	» »
لحام القطع المصنوعة من الفضة والنحاس التي تستطلى	م°٧٧٠	فضة ٦٧٪ ، نحاس ٢٥٪ ، أنثيمون ٨٪	» »
لحام القطع الفضية الدقيقة ولحام طبقة الفضة المطلىة بها	م°٨٣٠	فضة ٨٢٪ ، نحاس ١٧٪ ، أنثيمون ١٪	» »

والجدول السابق يبين بعض أنواع مونة لحام الفضة ومجالات استعمالها ودرجات الحرارة التي تنصهر عندها المونة .

مساعنات اللحام (المواد النقية) :

وهي تستعمل لإزالة طبقات الأكسيد وحماية مواضع اللحام المنظفة من تكوين طبقات أكسيد جديدة ولتسهيل عملية سيولة معدن اللحام المنصهر - ويمكن استعمال مادة البورا كس (التنكار) على شكل مسحوق أو مزوج بالماء على شكل معجون أو عروق لإجتباب الفقاعات وتستعمل مادة البورا كس عندما يكون انصهار معدن مونة اللحام في درجة أعلى من ٨٥٠ م° .

ويمكن استعمال مزيج من البورا كس ومواد كيميائية أخرى على شكل مسحوق أو معجون ويستعمل في لحام معادن درجة حرارة انصهارها أعلى من

٤٥٠ م. كما يوجد الزجاج المنحرق ويستعمل على شكل مسحوق وكذا مطقة
أيضا ومدى استعماله عندما يتطلب الأمر لحام مواد في درجات حرارة عالية
جدا (أعلى من ٩٠٠ م)

مصادر التسخين :

يتم التسخين بواسطة طب مكشوف وذلك إما أن تسخن القطعة في موضع
اللحام وكذلك معدني اللحام وترفع درجة حرارتهما إلى درجة حرارة عملية
اللحام بعد وضع مساعد اللحام حتى تنصهر مونة اللحام بعد الإجراء عملية اللحام
يجب اعداد موضع اللحام بحيث يكون خالياً من المواد الدهنية على أن يلاحظ
أن يكون المعدن المراد لحامه درجة انصهار أعلى من درجة انصهار المونة .

ويلاحظ أن لحام بالموتة يتم الآتي :

- (أ) ينظف السطح عند موضع اللحام بعناية .
- (ب) يوضع مساعد اللحام والموتة على موضع اللحام ويوزع بانتظام .
- (ج) يسلط مصدر اللحام على الموتة (موضع اللحام) حتى تنصهر وتتحرك
بواسطة سخن التوزيع حتى تتأكد من ملء موضع اللحام .
- (د) يجب تثبيت الأطراف الملحومة في الوضع المطلوب حتى يبرد موضع
اللحام وقد ينشأ عند اللحام بالموتة بعض العيوب نذكر منها .

- ١ - عدم متانة اللحام وينتج من عدم كفاية الموتة عند اللحام .
 - ٢ - عدم متانة اللحام في مواضع متفرقة وينتج من عدم توزيع الموتة
بانتظام على موضع اللحام .
 - ٣ - وجود فجوات (مخخنة) في اللحام .
- وينتج من حدوث أكسدة عند موضع اللحام وذلك لعدم كفاية مساعد
الغطاء أو أن يكون ذلك نتيجة شدة اللهب المتدفق من مصدر الحرارة أو أن
يحدث بها في أوقات اللحام .

الباب الخامس

وصلة الخوابير

مقدمة :

يمكن تقسيم طرق وصل أجزاء الماكينات ببعضها إلى ثلاثة أقسام :

١ - وصلات دائمة .

وتتم في الحالات التي توصل فيها الأجزاء ببعضها ولا يمكن فكها مثل لحام الأجزاء ببعضها أو برشمة الألواح .

٢ - وصلات نصف دائمة :

وتتم في الحالات التي يطلب فيها فك الأجزاء من بعضها لأغراض الصيانة ثم إرجاعها إلى وضعها الأول كما في رباط القلاووظ والخوابير والفلنشات .

٣ - وصلات مؤقتة :

وتتم في الحالات التي يمكن فصلها بسهولة من بعضها وأحسن مثل لهذه الحالة نجده في وصلات التناقص الاحتكاكي لسطحين . فعند ما يتلامسان يتقلان الحركة ويصيران كجسم واحد وعند ما ينفصلان يتعد كل منهما عن الآخر ولا يتقلان الحركة ويصبح كل جسم منهما حراً .


وفي دراستنا هذه سوف نتعرض لأنواع خوابير التثبيت ونسب أبعادها ومدى تحملها للاجهادات الواقعة عليها وهي تعتبر من الوصلات النصف دائمة .

الخوابير وأنواعها :

الخوابير هي قطع من الصلب تستعمل في تثبيت جزأين متحركين لكي يأخذا حركة واحدة وهي على نوعين أساسيين :

- ١ - خوابير التثبيت .
- ٢ - خوابير التوصيل .


أولاً : خوابير التثبيت وهي عبارة عن قطع منشورية أو أسطوانية من الصلب تستعمل لتثبيت العجلات أو الطارات على المحاور لتقل الحركة . وفائدة الحابور هو لضمان عدم دوران الطارة على العمود . وشكل ٨٠ يبين بعض الأمثلة

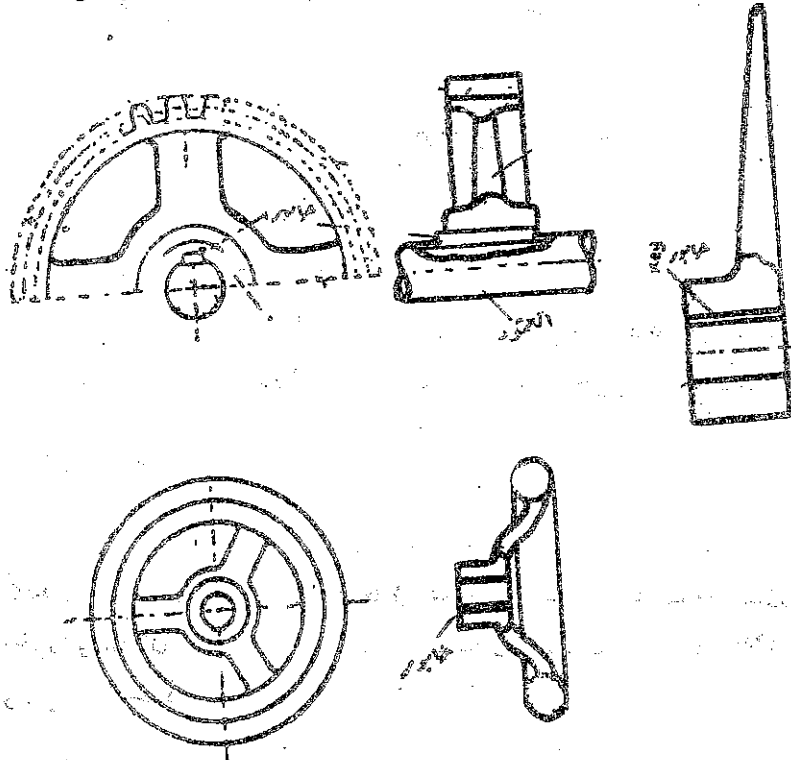


(شكل ٨٠)

التطبيقية لاستخدامات خوابير التثبيت ومعنى ذلك كما ذكرنا هو تثبيت الطارة على العمود لتأخذ حركته الدورانية ونذكر من الخوابير المستخدمة الآتي :

- (١) الحابور (السرّج) الركاب . وشكل ٨١ يبين هذا النوع من الخوابير ويستخدم في نقل القدرات الصغيرة إذ تتوقف القدرة المنقولة على الاحتكاك بين سطح الحابور المقوس و سطح العمود عند موضع الاحتكاك .

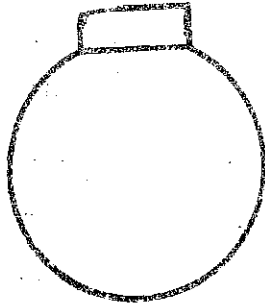

(شكل ٨٢)

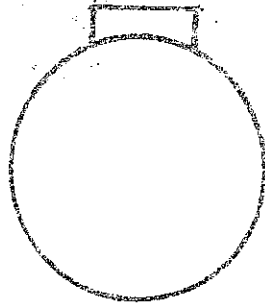


(شكل ٨١)

(ب) خابور مسطح : وهو يختلف عن خابور السرج في عدم وجود قوس به وشكل ٨٢ يبين هذا النوع من الخوابير وفيه يكون الجزء الذي يرتكز عليه الخابور مع العمود مسطحاً كما هو واضح من الشكل .

ويبين أن استعمال هذا النوع أفضل من النوع السابق إذ يستطيع تحمل قدرات أكبر من القدرات التي يتحملها النوع السابق .

ج - الخابور القاطبي :

وهو أفضل من النوعين السابقين ويمتاز بقوة احتماله نظراً لأن نصف سمكه يكون غاطساً في الطارة والنصف الآخر في العمود وهو إما أن يكون ذات

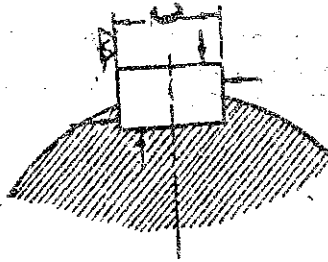

(شكل ٨٣)


سطحين متوازيين ويسمى حينئذ خابور انزلاق أو يكون السطح العلوي مائلاً على السطح السفلي ويسمى حينئذ خابور تثبيت وهو مبين بشكل ٨٣) وتكون

السليمة خفيفة ١ : ١٠٠) شكل ٨٤. وفي حالة صعوبة إخراج هذا الحابور يركب
حابور بندقن كما هو مبين بشكل ٨٥ لتسهيل خروجه بواسطة مفتاح إخراج
الحابور المبين بشكل ٨٦.


$$ب = \frac{1}{4} ق + من ٢ - ٥ مم .$$

$$ل = ١,٣ ق .$$


$$ع = \frac{1}{4} ب + ٢ مم .$$

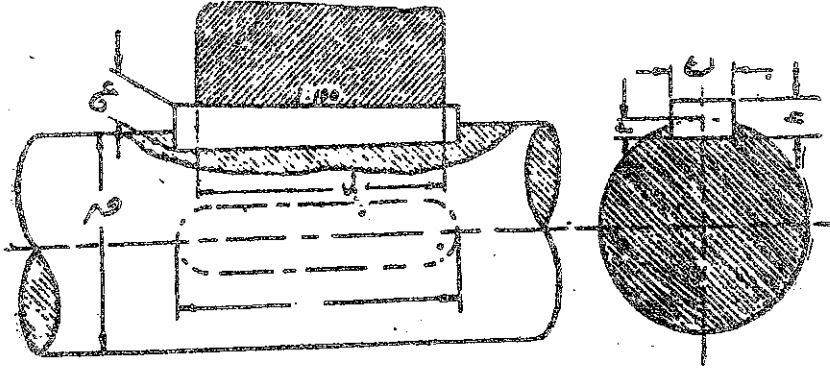

(شكل ٨٤)

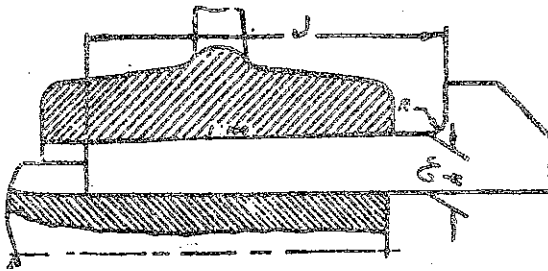


(شكل ٨٥)

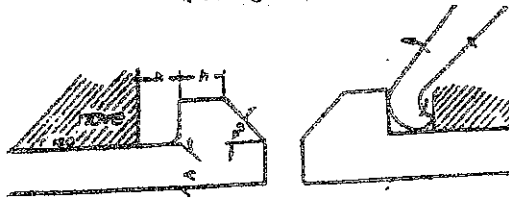


(شكل ٨٦)

(٤) خابور البنز (التيلة) :

شكل ٨٧ يبين استخدام هذا الخابور وطرق تثبيته وغالباً يكون استعماله في تثبيت أجزاء المرفق وفي تثبيت الجلب في الكراسي البسيطة .

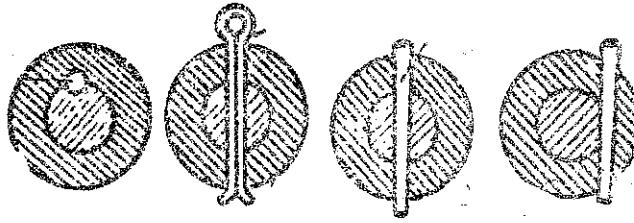

(شكل ٨٧)

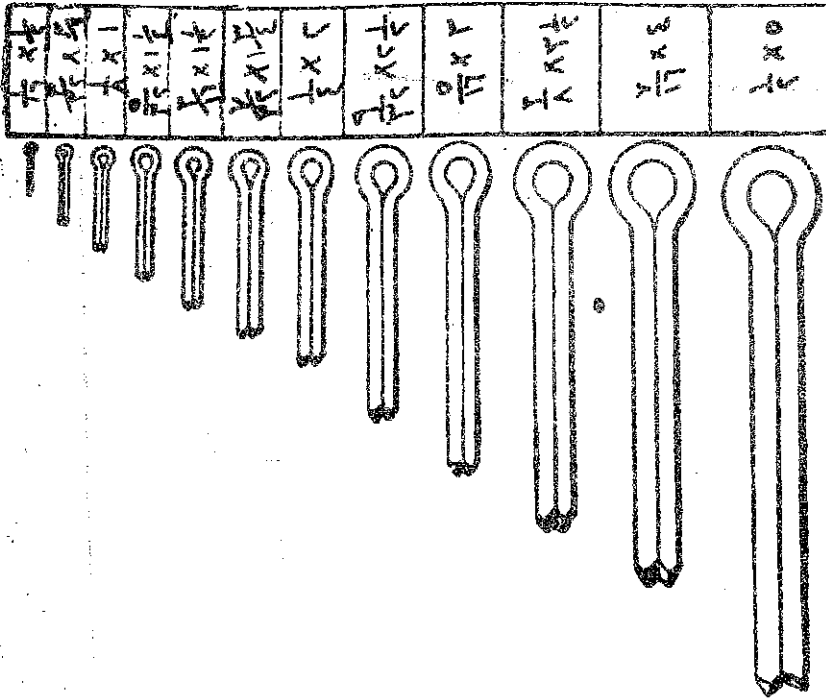


(شكل ٨٨)

وتوجد التيلة المشقوفة في الأسواق بمقاسات مناسبة مختلفة وشكل ٨٨ يبين هذه التيل ومقاساتها .

تأنيها : خوابير التوصيل :

الفرق بين خابور التثبيت وخابور التوصيل هو أن الأول يستعمل لتثبيت قطعة على المحور لكي تدور معه بينما في خابور التوصيل يستعمل لربط قطعتين ببعضهما البعض لإمكان تحريكهما معاً حركة طولية على عمود الإدارة ودورانية كذلك كما يبين ذلك وشكل ٨٩ يبين هذا النوع من الخوابير .

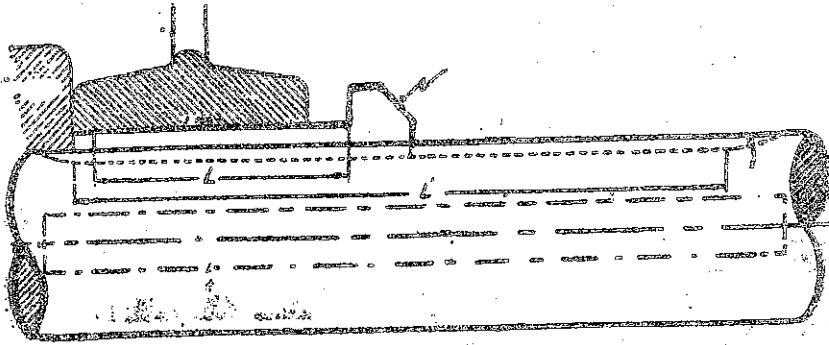


(شكل ٨٩)

طرق قطع مجارى الخواوير

أولاً : قطع مجارى فى التيوب (صرة الطائرة)


أ - باستخدام المشطلة الرأسية :

يمكن قطع مجارى الخواوير فى الطارات والتروس ... وما شابهها على المشطلة

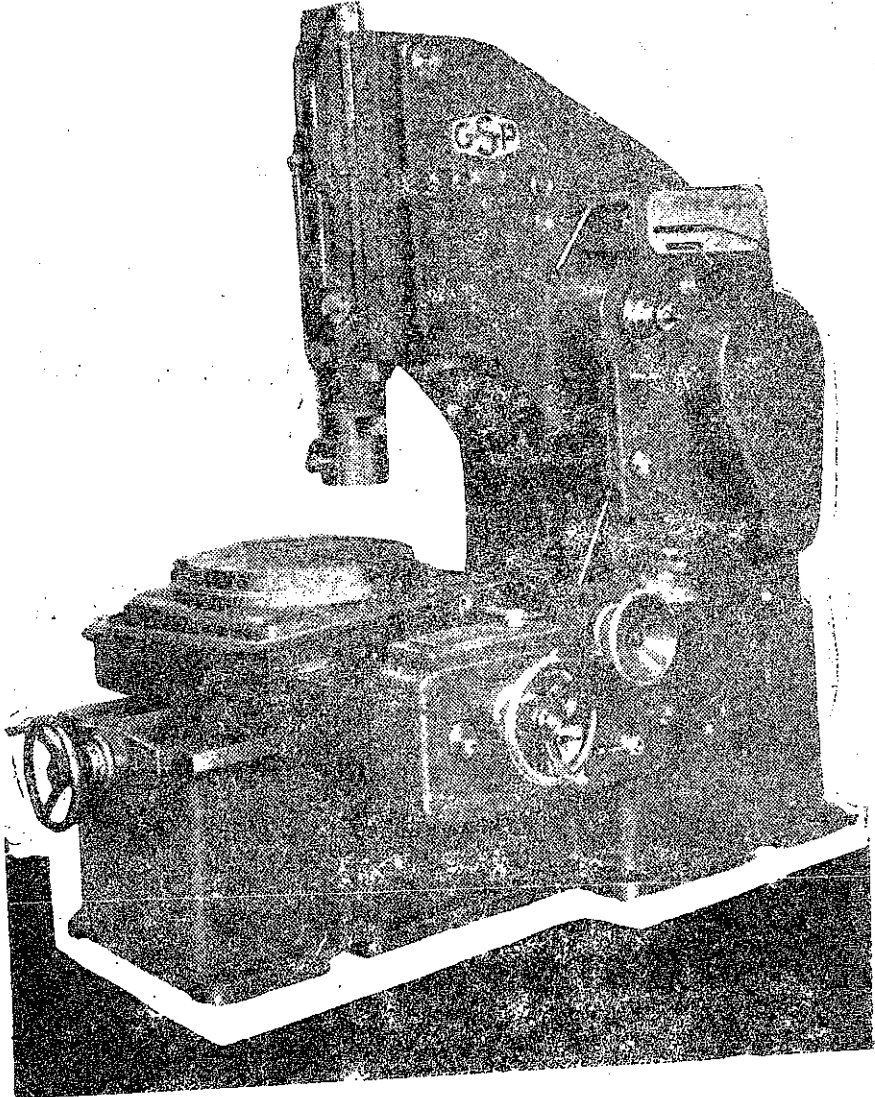

(شكل ٩٠)


الرأسية كالمبين بشكل ٩٠ . وفيها تثبت الشغلة على الصنية بواسطة فوامط أو مواسك ويربط القلم في الرأس الذي يتحرك حركة ترددية إلى أعلى وإلى أسفل ويتم ضبط السرعات على حسب المعدن المطلوب قطعه ومعدن العدة القاطنة وشكل ٩١ يبين أنواع الأقلام المستخدمة ويوقف مقامها على تماس عرض المجرى المطلوب قطعها .

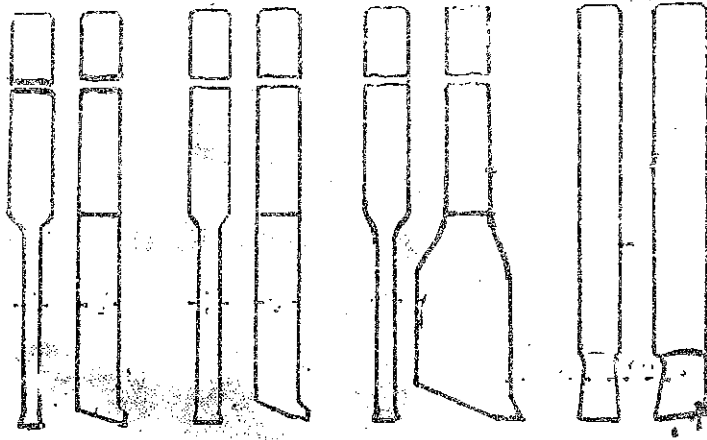

(شكل ٩١)

ب - المشدات :

 يمكن بواسطة المشدات أيضاً تخليق مجرى الخابور في التيوب وتستعمل عادة في حالة الإنتاج الكمي (أي الإنتاج بأعداد كبيرة) وسيأتي شرح استخدام المشدات في عمل المجاري في الجزء الثالث من كتاب تكنولوجيا البرادة، وتكون المشدات بأشكال مختلفة تختلف باختلاف شكل الثقب بعد تخليقه وشكل ٩٢ يعطى فكرة عن شكل المشد . وهو يشد في ثقب الشغلة فيخلقه بالشكل المطلوب . وشكل ٩٣ يبين ثقباً تم تخليقه لتناسب مجرى خابور كما يبين شكل ٩٤ أيضاً رسماً لشكل أسنانه .



(شكل ٩٢)




(شكل ٩٤)




(شكل ٩٣)


نظريا : قطع مجارى الخواير على الأعمدة
تقطع مجارى الخواير على الأعمدة إما بواسطة الفريزة الأوتومية ومنها تستخدم

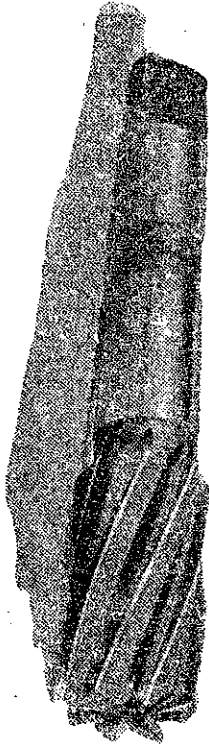

(شكل ٩٦)

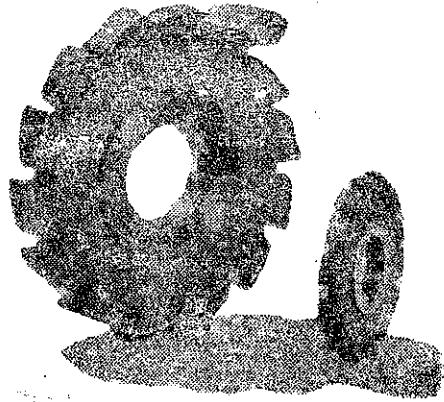


(شكل ٩٥)

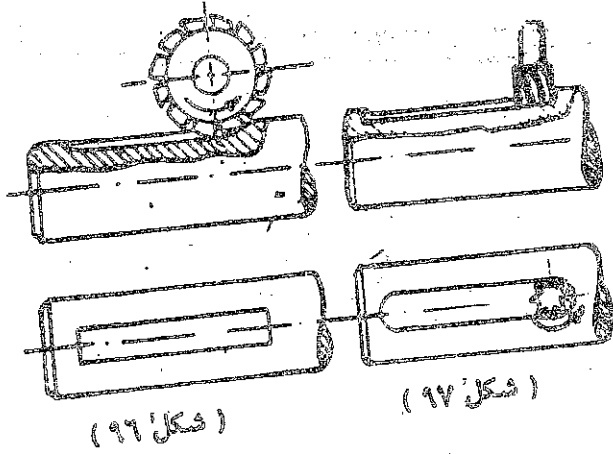

(شكل ٩٦)

(شكل ٩٧)

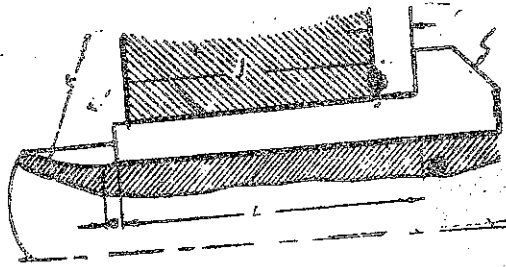

(شكل ٩٨)

السكاكين الميخنة بشكل ٩٥ أو الفريزة الرأسية وفيها تستخدم سكاكين أندمل
الميخنة بشكل ٩٦ .

ويبين شكل ٩٦ سكينه الفريزة أثناء القطع على الفريزة الآتية كما يبين شكل
٩٧ سكينه الفريزة (أندمل) أثناء القطع على الفريزة الرأسية أما شكل ٩٨
فيبين وضع الحابور بعد فتح مجرى الحابور ومجرى العدة فوضعه بعد التركيب.

الباب الثاني

وصلات القلاووظ

مقدمة :

تستعمل وصلات القلاووظ عندما يراد وصل أجزاء ببعضها ويطلب فسكها عند الزرور وإعادتها ثانية لحالتها الجمعية وذلك بغرض إجراء صيانة لها ، ويمكن عمل القلاووظ وإنتاجه بأحدى الطرق الثلاث الآتية :

أولاً - طريقة القطع ويشمل ذلك القطع اليدوي بكفات وذكور القلاووظ وقطع سن القلاووظ على الماكينات كالمخارط ودواليب القلاووظ .

ثانياً - طريقة الدحرجة (الدرقله) وذلك بتشكيل السن على سطح المسبار .

ثالثاً - طريقة التجليخ وذلك بفتح سن القلاووظ بواسطة حجارات تجليخ لها شكل السن وتستعمل هذه الطريقة في فتح سن القلاووظ الدقيق .

وسيشمل هذا الباب دراسة الطرق المختلفة المذكورة في قطع سن القلاووظ


أولاً : الطرق اليدوية لقطع سن القلاووظ الداخلي والخارجي

قد سبق الحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع في الجزء الأول ، ونوجز فيما يلي الطرق اليدوية لقطع سن القلاووظ الداخلي والخارجي :


قطع السن الداخلي :

ويستعمل لذلك ذكور القلاووظ . وتتكون عادة من طقم له ثلاثة ذكور وهي المسلوب والمتوسط والعدل كما يبينها شكل ٩٩ ويكون عمق القطع السن مقسماً على الذكور الثلاثة هذه ، ومن أجل ذلك تصنع ذكور القلاووظ مسلوقة أي يوجد سلبه على السنة الأولى للذكر الأول وفي الذكر الثاني تكون السلبة على أربع سنات أما في العدل فتكون السلبة على السنة الأولى فقط ، وتصنع ذكور القلاووظ بحيث تكون ذات ثلاث مجارى في ذكور القلاووظ للمقاسات الصغيرة أما في المقاسات الكبيرة فيكون بها أربع مجارى كما هو واضح من

شكل ٩٩ الذي يبين مجموعة ذكور قلاووظ ويظهر فيها أن المقاسات الكبيرة، أربع مجارى أما الصغيرة فثلاث ثلاث مجارى .

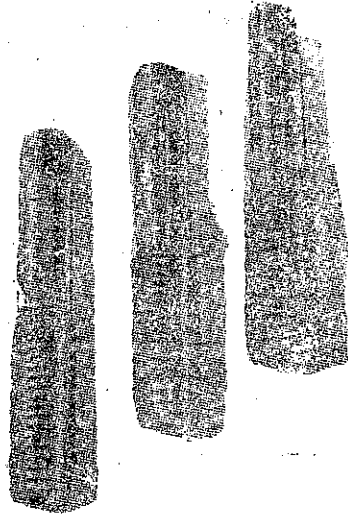


(شكل ٩٩)

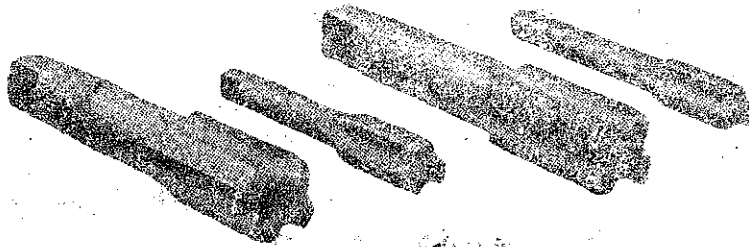

(شكل ١٠٠)


شكل ١٠١ يبين كيفية القطع في المشغولات والتغلغل الحلزوني للذکر في الشغلة

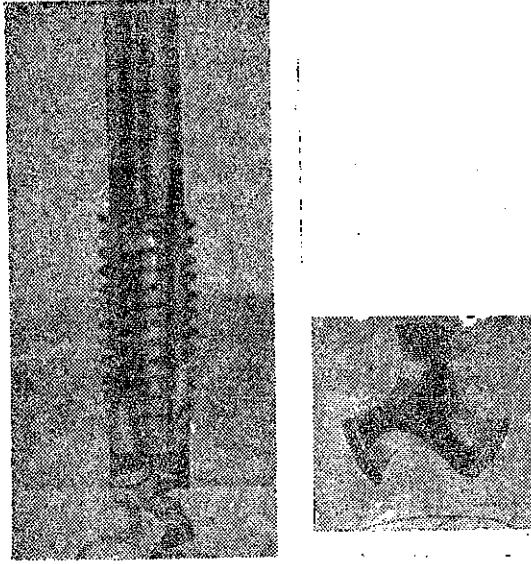

(شكل ١٠١)

ذكور القلاووظ المستعملة في قطع سن المواسير :


تستعمل ذكور القلاووظ المستخدمة في قطع سن المواسير بخطوة ضيقة لكي تؤدي الغرض المطلوب من استخدام هذه السن في الوصلات وكما هو معلوم فإن هذا الغرض هو إحكام التسرب ولذا يكون العمق قليلا ومن أجل ذلك فإن هذه الذكور تصنع من ذكرين فقط . وشكل ١٠٢ يبين طبقا من ذكور قلاووظ

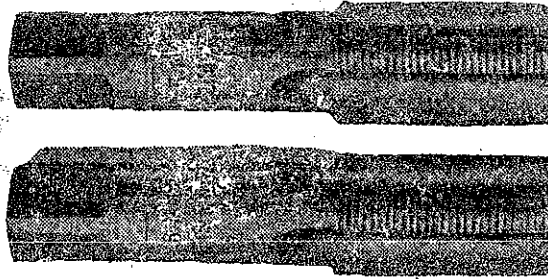

(شكل ١٠٢)

السن الجاز المستعملة للمواسير ويطلق عليها P.S.P ويلاحظ في تصميم هذه

الذكور كثيرة عند أسنانها وقلة عبقها وهذا يمنع تسرب المياه أو انغاز الموجود داخل المواسير كما أن قلة عمق السن لا يؤثر على متانة المواسير وسواء كان القطع السن الخارجى على مسامير أو مواسير فإنه تستعمل بواجب الذكور القلاووظ؛ كل بواجب يستعمل لعدة مقاسات . وشكل ١٠٣ يبين نموذجاً من هذه البواجب المستعملة في تدوير ، ذكر القلاووظ في الثقب لقطع من القلاووظ.

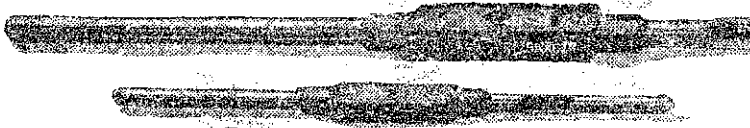


(شكل ١٠٣)

**انواع حديثة من ذكور القلاووظ
(ذكور القلاووظ المبردة)**

وشكل ١٠٤ يبين بعض الأنواع الحديثة من ذكور القلاووظ .

فانوع ذكر القلاووظ المبرد في شكل ١٠٤ ليس به أى شرات (مجازى) وهو

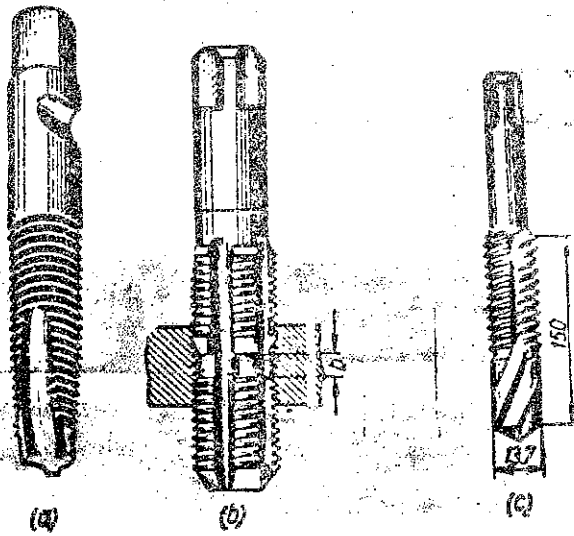

(شكل ١٠٤)


يختلف عن جميع ذكور القلاووظ المسكنية كما أن الجزء المسلوب به أقل طولاً نسبياً والجزء المقلووظ منه به لجوتان (مجرتان) وهذا النوع متين جداً ويندر كسره مما يجعله أطول عمراً بالنسبة لذكور القلاووظ ذات المجارى فضلاً عن أن ميزته أنه يسمح بقطع سن أسرع ، ومثل هذا الذكر يمكن أن يستعمل في قطع السن النافذ والغير نافذ .

وشكل ١٠٤ ب ، يبين نوعاً من هذه الذكور فالجزء السفلي من شكل ب يبين ذكر القلاووظ الأول والجزء العلوي يبين الذكر الثاني والتشطبي ، ومثل هذا الذكر يوفر الوقت لأن عملية القلووظه سوف تتم بذكر واحد .


والنوع المبين في شكل ١٠٤ هـ هو عبارة عن مثقاب (بنطه) ثم ذكر قلاووظ فالجزء السفلي هو مثقاب عادي بنفس قطر الثقب المطلوب للذكر ويمكن أن يتم ذلك على الماكينات (ما كينة المثقاب) دون إعطاء أى تغذية أثناء عملية القلووظه كما تكون السرعة بطيئة

ثانياً القطع اليدوي للقلاووظ الخارجى


يقطع القلاووظ الخارجى يدوياً بواسطة كفات القلاووظ واللقم . وتنقسم اللقم إلى نوعين أساسيين فمنها المربع النصفين . وفي هذه الحالة يكون لها كفات متناسب مع شكلها وشكل ١٧ يبين كفة تستعمل في اللقم النصفين . وقد سبق التنويه عن ذلك في الجزء الأول .

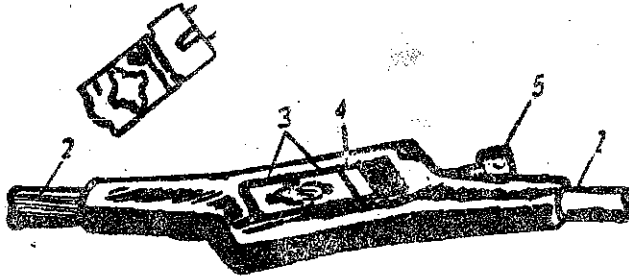

(شكل ١٠٥)

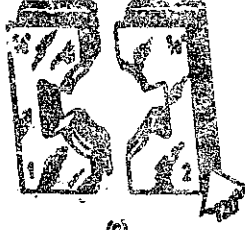


(تابع شكل ١٠٥)

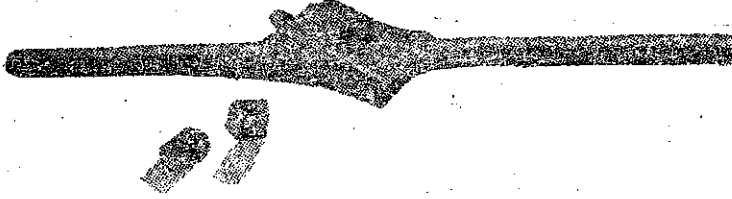

(شكل ١٠٦)

كما يبين شكل ١٠٦ أيضاً طرازاً آخراً لنفس الأتمة : وتستعمل هذه اللقم في حالة الأقطار الكبيرة حتى يمكن أن يتم قطع العمق على عدة مراحل .
اللقم القطعة الواحدة :

وشكلها دائري وتصنع من قطعة واحدة وهي على نوعين عادية ومشتوقة . ويمكن قطع القلاووظ الخارجى بالاتمة قطعة واحدة مشتوقة كما في شكل ١١٠٧ أو اتمة واحدة كما في شكل ١١٠٧ ب

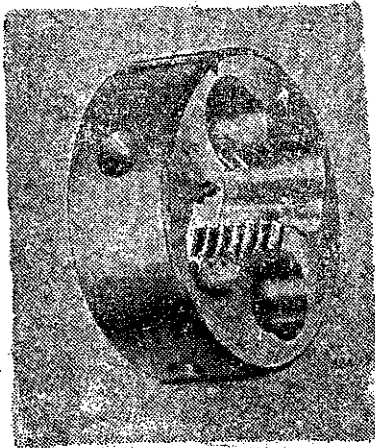


(شكل ١١٠٧)



(شكل ١٠٧ ب)


وعادة تستعمل المقدم المشقوقة في قطع عمق السن على مراحل أما اللقمة الغير مشقوقة فعادة تستعمل في ضبط المقاس النهائي لسن القلاووظ، وتستعمل كفات قلاووظ خاصة بذلك وهي كالمبينة بشكل ١٠٨ .

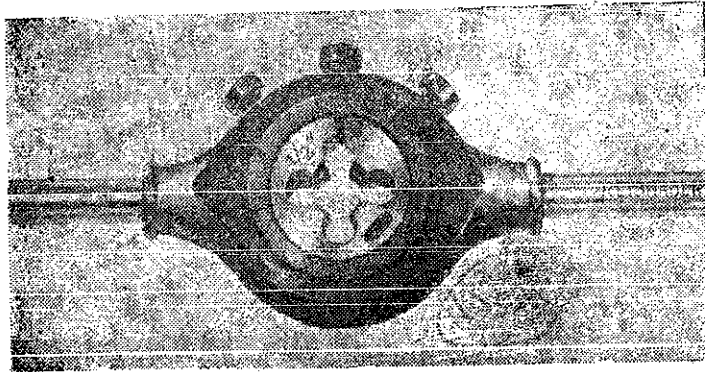

(شكل ١٠٨)

القلاوطة الخارجية للمواسير :


تستعمل لذلك كمية خاصة بها لقم خاصة بهذا السن وتستعمل في قطع سن المواسير . وهي مبينة بشكل ١٠٩

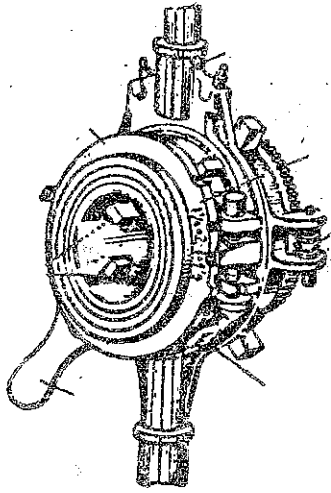


(شكل ١٠٩)

وقد سبق الحديث عن أهمية ضبط مقاس الثقب المطلوب قلوته كما يوجد
جدول يبين قطر الثقب المناظر لقياس معين .

وتحفظ مجموعة الذكور والبواحي والمقموكفات القلاووظ في علبة خاصة
وشكل ١١٠، ١١١ يبين ذلك .

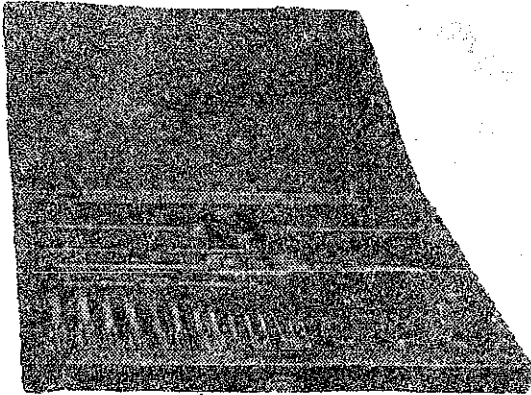


(شكل ١١٠)

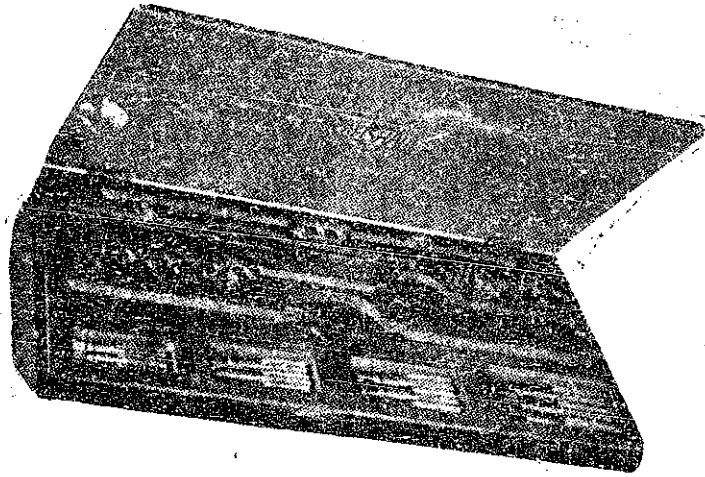

(شكل ١١١)


العيوب الناتجة عند عمل الفلاوروظات الداخلية :
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أهمية مماسات الثقوب التي تنقب بالمشابك
تمهيداً لنطع الأسنان اللولبية (الفلاووظية) ، والنظر في تحديد أقطار مثل هذه
الثقوب في حدود نطاق معين بالنسبة لقطر ذكر الفلاوروظ وخطوة السن
فيه وكذا بالنسبة لمعدل الشغلة حتى تتلافى حدوث أخطاء أو متاعب القلووظة .

١ - الحالات التي يكون فيها الثقب أصغر من اللازم :
شكل ١١٢ يبين ما يحدث لو كان الثقب أصغر من اللازم ويوضح الجزء
الأسود من الشكل كمية المادة (الرأيش) اللازم إزالتها بذكر الفلاوروظ .
ويمكن بسهولة ملاحظة أن ذكر الفلاوروظ يجب أن يقوم بإزالة كمية معينة
من المادة بالإضافة إلى عملية قطع السن ذاته . ويتطلب ذلك الأمر إضافة
حامل لا لزوم له على ذكر الفلاوروظ يؤدي غالباً
إلى كسره كما يترتب على ذلك أيضاً خشونة السن
والتلثيم المبكر لذكر الفلاوروظ في كثير من
الحالات .

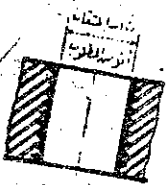

(شكل ١١٢)


ب) - المعالجات التي يكون فيها الثقب أكبر من اللازم :
ومن ناحية أخرى ، إذا كانت الثقب أكبر من اللازم ظهرت الحالة
الموضحة في الرسم لشكل ١١٣ وفيها تكون كمية المادة المفروض إزالتها بذكر

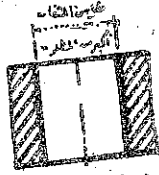

(شكل ١١٣)

القلاووظ قد أزيلت بالمقاب بحيث لا يظهر سوى جزء من السن المولدة
ونتيجة لذلك فإن متانة السن وقوة تماسك الأسنان المتزاوجة سوف تقل بشكل
خطير .

ب) - المعالجة المثالية التي يكون فيها الثقب مناسباً تماماً لإنتاج السن كاملاً
وهي المبينة في شكل ١١٤ وفيها يكون قطر الثقب كافياً لإعطاء الذكور راحته
لقطع سنناً متكاملًا فضلاً عن عدم كسرها أثناء عملية القلووظه. وبقس هذه النظرية

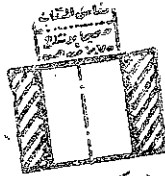

(شكل ١١٤)

تحدد الأقطار المناسبة لقطر المسار في حالة القلاووظ الخارجي فإذا كان القطر
أقل من المطلوب لمكان السن ضعيفاً وإذا كان القطر أكبر المطلوب كان حملاً
على الذكر وربما أدى إلى كسره لذا يجب أن يكون القطر بحيث يعطى خصوصاً
قليلاً لقطر قاع السن في ذكر القلاووظ .

وقد ذكر في الجزء الأول الصف الأول جدول يحدد الأقطار المناسبة
للثقب المطلوب قلووظها وواضح أن ذلك يختلف في المعادن المطيلة ، ومنها
في المعادن الحشة .


طرق قطع القلاووظ على ماكينات الورش

يمكن قطع سن القلاووظ على المخارط أو على دوليب القلاووظ أو على الفرايز.


وفي حالة قطعه على المخرطة :

تربط الشغلة في طرف المخرطة (والمخرطة مبيتة بشكل ١١٦) وتربط قطعة الشغلة في طرف المخرطة ويربط قلم التطلع بحيث يكون حده القاطع آخذاً شكل سن القلاووظ فإذا كان مثلثاً فرنسياً كانت زاوية القلم 60° وإذا كان السن المطلوب قطعه مثلثاً انجليزياً كانت الزاوية 55° وإذا كان مربعاً يكون الحد القاطع مربع عرضه يساوي نصف خطوة السن . وإذا كان آكاً يأخذ شكل السن الآك الزاوية 29° و... وهكذا . وتدار الشغلة بسرعة بطيئة وتضبط تغذية العربة عن طريق عمود المرشد وبعد تحشيق المخرطة بمجموعة تروس الجر المناسبة لخطوة السن ، تدار المخرطة ويبدأ في قطع السن على مراحل (عادة طبقات) حتى تظهر السنة بشكائها الكامل .

ويلاحظ أنه لا يمكن قطع السن الخاص وهو المربع وشبه المنحرف (الآك) يدويًا وإنما يتم تصنيعه على المخرطة وشكل ١١٥ يبين عملية القطع لسن شبه منحرف .

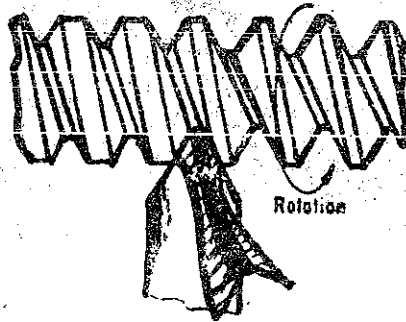

(شكل ١١٥)

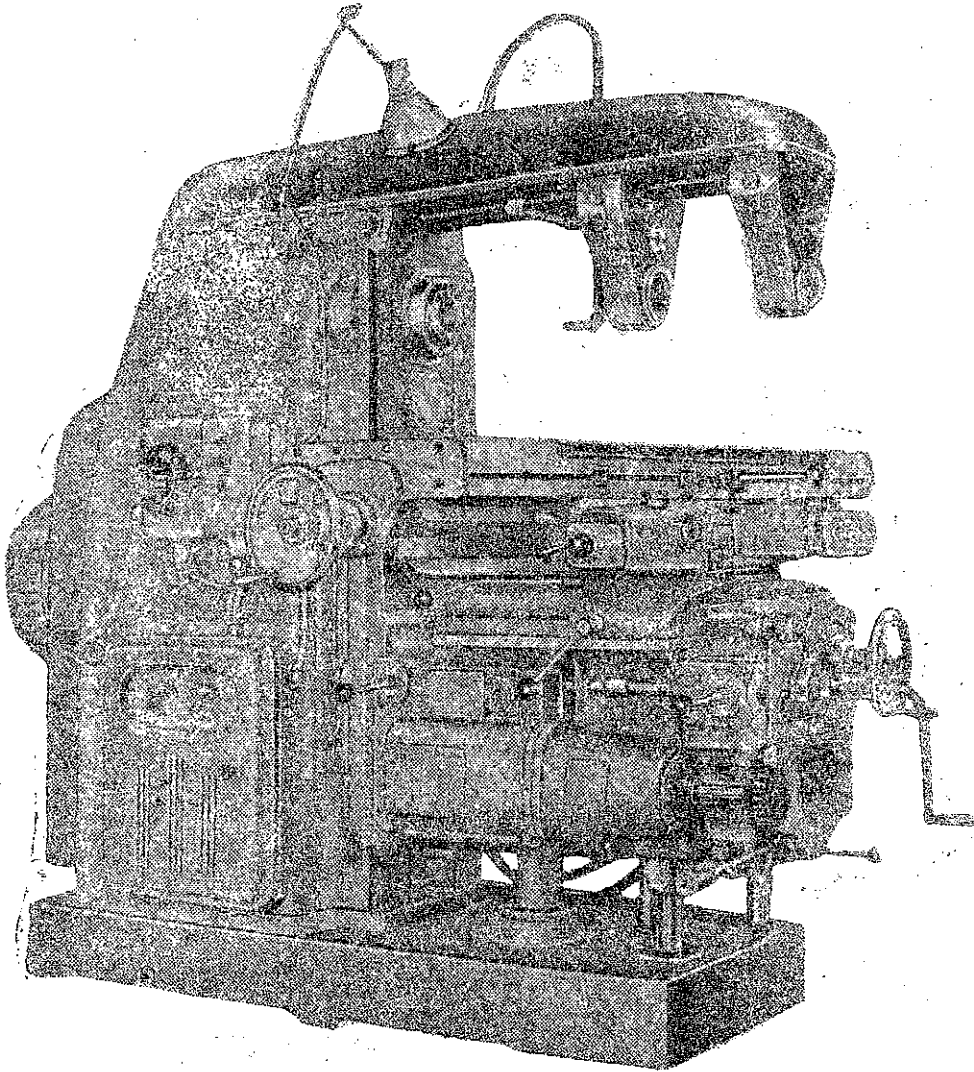


(شكل ١١٩)

تتميز : قطع سن القلاووظ على دواليب القلاووظ :


يمكن قطع سن القلاووظ على دواليب القلاووظ . وتربط الشغلات في
طرف يدار بسرعة معينة بينما يوجد أمام الطرف المتحرك على نفس فرش
الدواليب طرف ثابت به أمشاط القلاووظ وتوجد أشكال مختلفة من هذه

الأمشاط وشكل ١٢٠ يبين نوعين حديثين لأظرف لقم القلاووظ والنوع المبين بالشكل عبارة عن ظرف قابل للفتح حيث تفتح الفكوك عقب قطع السن ولا يحتاج الأمر إلى إدارة الظرف أو قطعة الشغلة في الاتجاه العكسي.

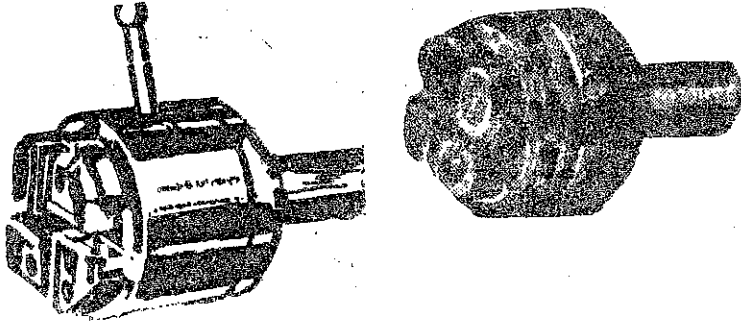

(شكل ١٢٠)


وتعرف حدود القطع بالأمشاط من النوع المماس الذي يتم فيه القطع بالظرف وهي تسن عادة بتجليخ الوجه الأمامي . والظرف الآخر له أربعة أمشاط دائرية وهذه أيضاً تجليخ عند الوجه ويتم ضبطها بإدارة الأمشاط حول محورها المركزية ويمكن استخدام كل من النوعين مبدأً طويلاً وشكل ١٢١

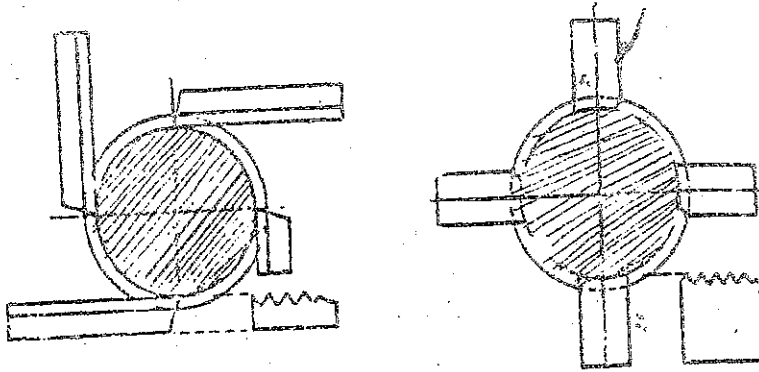


(شكل ١٢١)

يبين كروكيا لتوزيعها على محيط الشغلة المطلوب قلوظتها . وشكل ١٢٢ يبين ثلاثة أنواع مستخدمة من هذه الأمشاط وتسمى النوع المنتظم او النوع


الملقب والنوع الدائري. وشكل ١٢١ يبين أحدث الأنواع المستخدمة وهو النوع

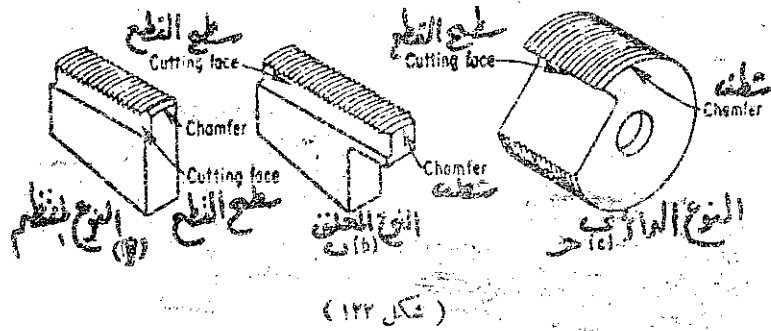

(شكل ١٢٣)

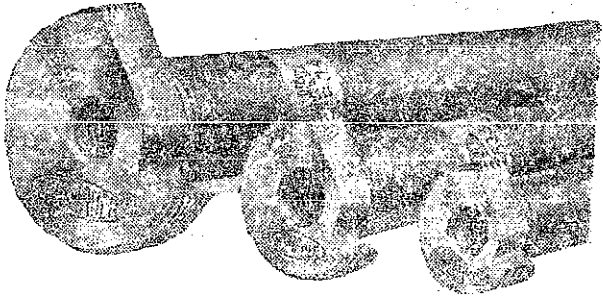


الدائري. وشكل ١٢٤ يبين نوعاً من الدواليب المستخدمة في عملية القلوظة

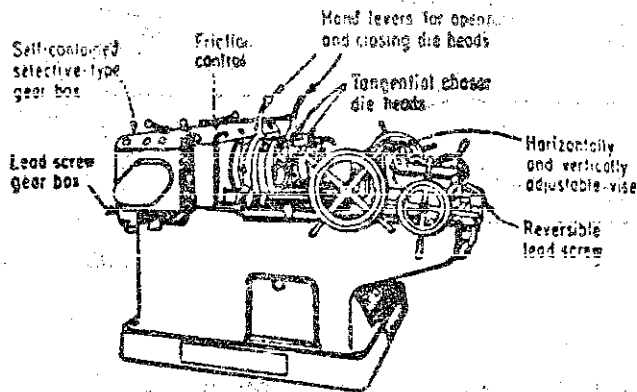


(شكل ١٢٤)

كما يبين شكل ١٢٥ ايضاً اوضاع تركيب الامشاط بالنسبة للماكينة

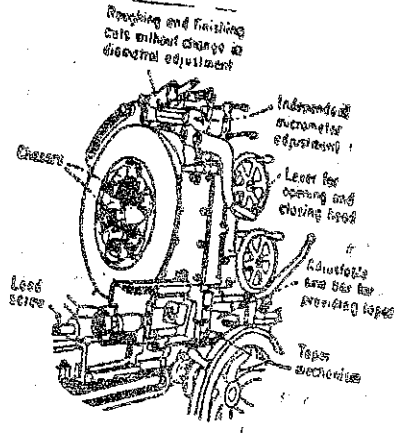

(شكل ١٢٥)

ويبين شكل ١٢٦ أسط الاظرف مبيداً اليد التي تؤثر فتخلق أو تفتح الامشاط

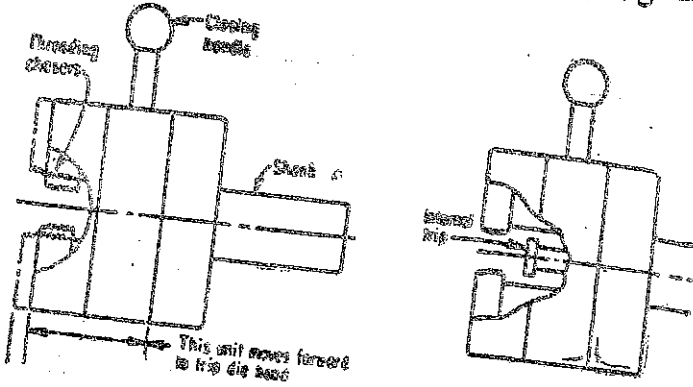


(شكل ١٢٦)

على الشغلة كما يبين المصداق الخاصة بتحديد المسافة المطلوب قلوظتها كذلك يبين موضع الامشاط .

قلووظة الصواميل بالماكينات :


يتم قطع القلاووظ الداخلي على الصواميل في الانتاج السكى على ما كينات تستخدم فيها ذكور القلاووظ المسكنية المبينة بشكل ١٢٧ وقد كانت قلاووظ جميع الصواميل من الداخل باستعمال ذكور قلاووظ مستقيمة لها ساق طويلة تكفي لاحتواء عدد من الصواميل . وذلك لتلافى عملية اخراج ذكر القلاووظ وهي مبينة بشكل ١٢٧ (ب، ا) وكان ذكر القلاووظ عند امتلائه يفصل من الطرف سهل التشغيل ثم تنزع الصواميل من الساق وتكرر العملية .

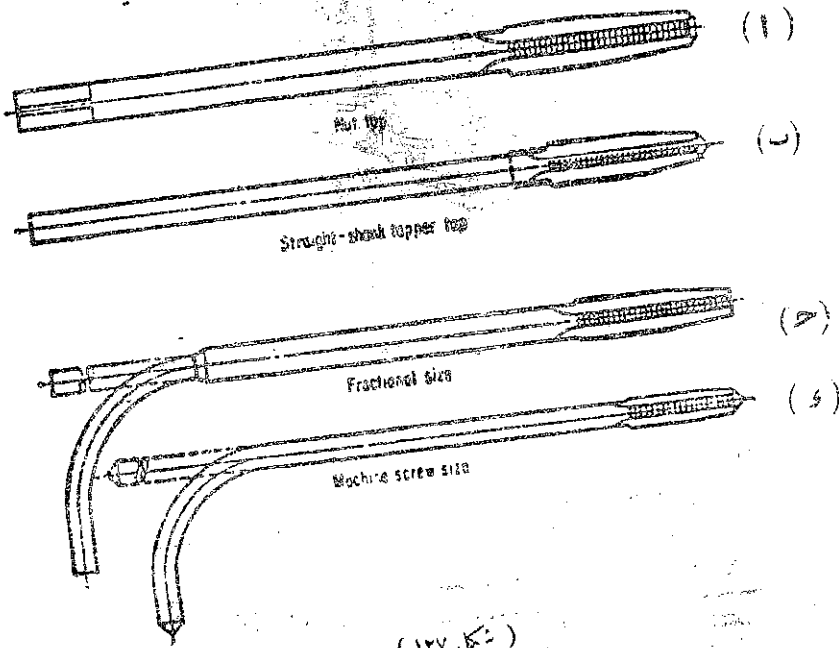

(شكل ١٢٧)


أما الطريقة الحديثة للقلاووظ فهي عملية مستمرة تستخدم فيها ذكور القلاووظ ذات سيقان متممة كما هو مبين بشكل ١٢٧ (ح، د) أو على شكل خطاف كما في شكل ١٢٨ وتوضع هذه الذكور في ماسك يتفق مع شكل الساق إلا أنه أكبر منه قليلا بحيث يسمح بمرور الصواميل بعد قلاووظها وبين الشكل ١٢٨ ذكراً للقلاووظ له خطاف وأحدهما مبين خالياً من الصواميل كما أن الآخر مبين بعد امتلائه بالصواميل ، شكل ١٢٩ بين كيفية اخراج الصواميل من

خطاف ذكر القلاووظ دون حاجة لفك الذكر . وعند امتلاء الساق بالصواميل تتم العملية بجعل ذكر القلاووظ متمركزاً في موضعه كما أنها تدفع نفسها على الساق في صورة تيار منتظم أما الصواميل المراد قلوظتها فتوضع

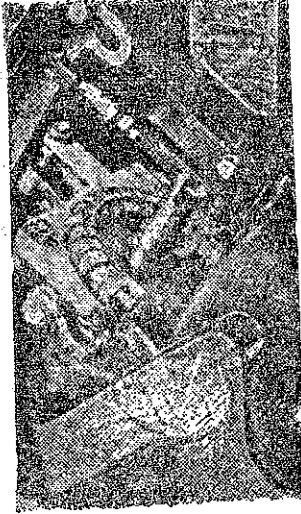

(شكل ١٣٩)

كيفية خروج الصواميل من خطاف ذكر القلاووظ

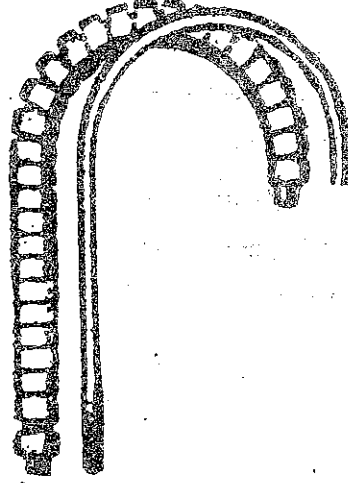

ذكران للظوظة من النوع ذو الخطاف
أحدهما ملء بالصواميل والآخر خال منها .

(شكل ١٣٨)

في قادوس وتم تغذيتها عن طريق منحدر يوصلها إلى مقدمة سن ذكر القلاووظ . وهي تدار بواسطة طرف تمر الصواميل من داخله نحو ذكر القلاووظ . وعند تركها لسن ذكر القلاووظ تقوم الصامولة التالية بدفع الصواميل على طول الساق وهكذا .

تشكيل القلاووظ بواسطة الدحرجة

مقدمة :

يمكن تشكيل القلاووظ بواسطة الدحرجة أى قطع السن بواسطة ضغط عدة التشكيل (ضبعه) على الجزء المطلوب قلوظته عند دورانه وفي هذه العملية

لا يزال المعدن من الشغلة كما يزال في عملية التقطع بل يزال المعدن من قاع السن ويرفع بالتشكيل إلى أعلى مكوناً قمة سن القلاووظ . وينساب المعدن مكوناً شكل السن . ومن الطبيعي أن تكون الشكل الخارجى للأسنان عن طريق انسياب المادة .


ولقد أوضحت الصرر الدقيقة للحبيبات واللياف المعدن أن اللياف تضغط على القاع وتنساب إلى أعلى في شكل مسطح وهي تتبع قمة وسطح السن تقريباً وتنساب اللياف المعدن وتتكون واضحة بالنسبة لللياف الموازية لمحور الشغلة . وكلما انسابت اليف السن المدرج كلما كان أحسن تشطيباً . ولقد أثبتت التجارب أن المسامير المصنوع بهذه الطريقة يتحمل أكثر مما يتحملة مسامير آخر مصنوع بالطرق الأخرى .

طرق الدحرجة (المصير)

- توجد طريقتان للمصير أو درفلة سن القلاووظ .
- (أ) الدحرجة (المصير) بضربات عدله مسطحة .
- (ب) الدرفلة بدرافيل أو درافيلتين أو ثلاثة درافيل .

أولاً : الدحرجة بواسطة ضبعت عدلة


ويتم هذا النوع من الدرفلة على ما كينات خاصة تشمل ضبعتين إحداهما ثابتة بجسم الماكينة والأخرى متحركة حركة ترددية . ويكون وضع المسامير المطلوب قلوظتها متعامداً على طول الأسنان الموجودة في الضبعة وتدخل بين

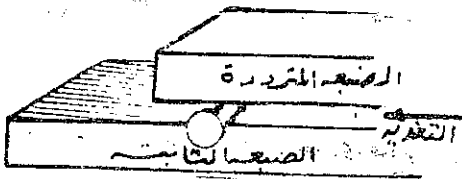

(شكل ١٣٠)

الضبيعتين بحيث تكون بداية الضبعة الثابتة في بداية الضبعة المترددة . وعندما تتحرك الضبعة المتحركة فإنها تأخذ المسار وتضطره لأن يتدحرج بين سطحي التشغيل مكونا سن القلاووظ بنفس حلزونة ميل أسنان الضبعة كما في شكل ١٣٠

ويبين شكل ١٣١ سطوح التشغيل للضبعات وهي عبارة عن قطع بها أسنان مائلة بزوايا تسمى زاوية الحلزونة لسن القلاووظ المطلوب إنتاجه .

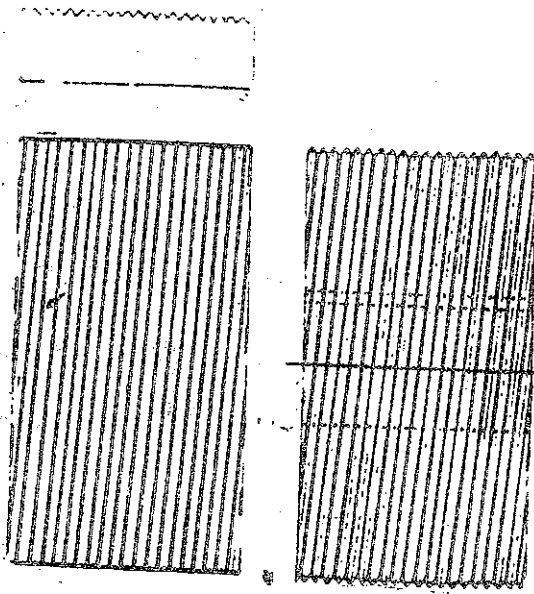


(شكل ١٣١)


ويكون شكل المجارى الموجودة في الضبعات عندما تقاس في مستوى متعامد على اتجاهها هي الشكل المطلوب إنتاجه على المسامير أو على الأجزاء المطلوب تلويظها . ويلاحظ أن هذه الطريقة تستعمل في إنتاج القلاووظ العدل للمسامير الغير مساوية .

ثانياً : العصر بواسطة الدرافيل


وتصمم الماكينات التي تستعمل فيها الضمعات الدائرية أو الدرافيل فيستعمل درافيل واحد كما في شكل ١٣٢ أو درافيلين وساند للشغلة كما في شكل (١٣٤، ١٣٥) أو ثلاثة درافيل كما هو مبين بشكل ١٣٥ .

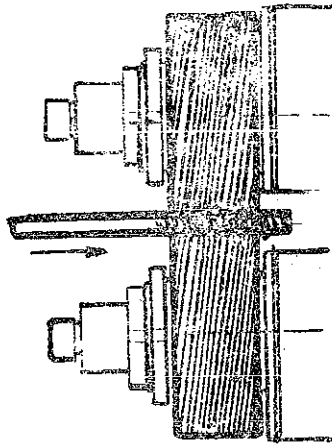


(شكل ١٣٢)

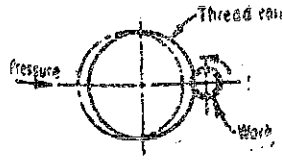

(شكل ١٣٣)

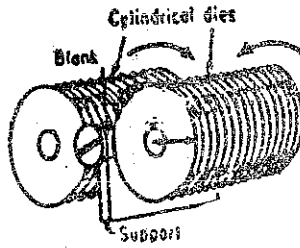

(شكل ١٣٤)

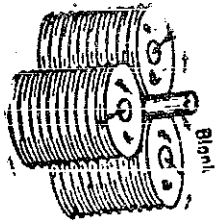


(شكل ١٣٥)

ويستعمل الدرافيل الثالث لكي يحل محل ساند الشغلة في حالة الدرافيلين ، وكلا من نوعي الماكينات المذكورة التي تستخدم الدرافيلين أو الثلاث درافيل ننتج إنتاجاً جيداً

وفي حالة درفله جزء من الطول الكلي للشغلة يجب أن يكون طول الجزء المطلوب قلوظته أقل من ثلث عرض الدرافيل أما في حالة قلوظة الطول الكلي للشغلة فيجب أن يكون طول الشغلة أقل من قطر الدرافيل ويمكن أيضاً عمل

من الأورط على المسامير المسلوطة بواسطة الدرفله وشكل ١٣٦ يبين كيفية الاستخدام بطريقتين :

- (أ) الطريقة الأولى وهي أن يكون الدرافيل نفسه به السلبية المطلوبة .
 (ب) أن يكون محور دوران الدرافيل مائلا بالزاوية المطلوبة على محور دوران الشغلة .

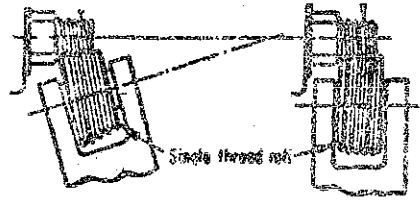


(أ) (ب)

(شكل ١٣٦)

التغذية أثناء الدرفلة :

يمكن أن تكون التغذية في الدرافيل إما في اتجاه عكس لإتجاه الدوران كما في شكل ١٣٧ أ أو في اتجاه قطري كما في شكل ١٣٧ ب .

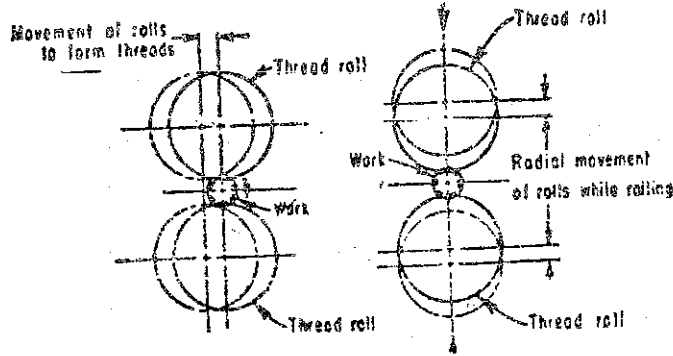

(أ) (ب)

(شكل ١٣٧)

العوامل المؤثرة على نوع السن الناتج من طريقة الدرغلة :

يتوقف نوع السن على العوامل التالية :-

١ - حجم المسبار قبل التشغيل :

للحصول على الشكل الكامل للأسنان عند عملية الدرغلة يجب أن يكون قطر المسبار (البياضه) مساويا لقطر الفعال للسن بعد تشطيه .

أما إذا كان قطر المسبار أكبر من ذلك فسوف يؤدي ذلك إلى إنتاج مسامير بقطر أكبر . وإذا حاولنا تصغير القطر للمقاس المطلوب بواسطة تقريب الدرافيل إلى بعضها قليلا فإنها تتعرض للتلف كما تتلف المشغولات . وعندما يكون القطر أقل من ذلك فإن مقاس المسبار الناتج يكون صغيرا نسبيا كما يكون السن الناتج غير كاملا .

٢ - علاقة الخطوة بالدرايفيل أو الضبحة :

من الواضح أنه إذا كان هناك خطأ كبيرا في الزوايا في عملية الدرغلة فإن الضبحة أو الدرايفيل يحاول شق السن المتكون كما لا يمكن الحصول على إنتاج مسامير ذات سن مقبول . أما إذا كان هناك أخطاء في الزوايا صغيرة جداً فإن ذلك لا يعطى الإنتاج الجيد المطلوب وقد يتسبب في تقليل عمر الدرايفيل أو الضبحات .

بدا يجب أن تتكون هذه الماكينات مضبوطة وأن يحكم البوش فيها لأنه الذي يؤدي إلى التأثير على الزوايا الحلزونية المذكورة .


٣ - شطف نهاية المسامير قبل قلوظتها :

إن شطف نهاية المسبار قبل قلوظته يقلل من المادة التي تنساب في نهاية المسبار أثناء عملية القلوظة كذلك فإن عدم وجود لحوه عند نهاية القلاووظ يساعد على إنتاج جيد للمسامير وكذا في إطالة عمر الضبحات أو الدرايفيل .

وعند مقارنة نوعى القلوطة بالدرجة بواسطة الضبغات العدلة أو الدرقة بالضبغات الدائرية فإنه من الواضح أن الضبغات الدائرية يمكن اعتبارها أنها ضبغة عدلة طولها لا نهائى ، ومن أجل ذلك يمكن إستخدامها فى التشغيل فى المواد ذات المتانة العالية . وكذلك يمكن أن تدار المشغولات بسرعات عالية. ولكن الضبغات المستوية تنتج أيضا مشغولات مرضية وخاصة فى المعادن المطبقة .

ويمكن أن تنتج مسامير وجوايط ذات متانة عالية تستطيع أن تتحمل اجهادات عالية ولكن هذه العملية غير اقتصادية لإنتاج الكميات الصغيرة نظرا لإرتفاع التكاليف الأولية للضبغات .

وقد تكون السرعة والبساطة للعملية من الأمور التى تجعلها مناسبة للتغذية الأوتوماتيكية فى الإنتاج الكلى وشكل رقم ١٣٨ يبين ماكينة درجة فلاووظ أوتوماتيكية .

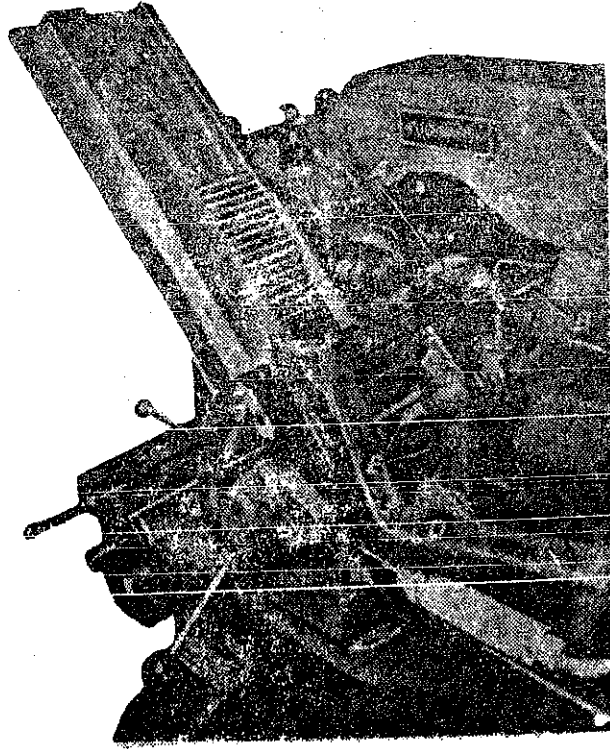


(شكل ١٣٨)

قطع من القلاووظ بواسطة التخليل

وعملية تبييض من القلاووظ مشابهة لعملية التشرير ولكن يكون الفرق في استعمال القطع بجارة التخليل ذات الشكل المناسب لشكل السنة المطلوب قطعها.

وتشكل أسجار الجلع بحيث تأخذ الشكل المطلوب بواسطة قطعة من الماس (المناظرة) وهي تعطي الشكل المطلوب بدقة أكثر من أي شيء آخر ويمكن ضبط جارة الجلع على الزاوية المطلوبة المطروبة السن ثم تستمر عملية قطع السن بواسطة التخليل كما هو مبين بشكل ١٣٩.

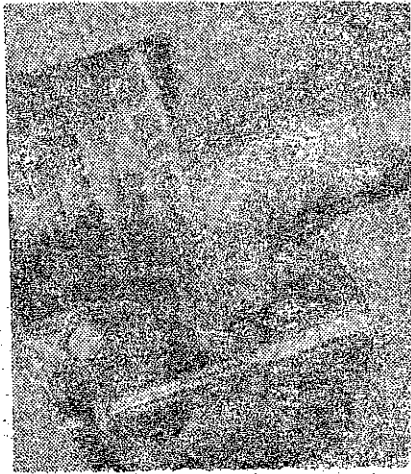


(شكل ١٣٩)

وتستعمل طريقة الماسة عندما يكون مطلوباً أن يكون تفصيل الجزء دقيقة كأن تستعمل مثلاً في أعمدة القلاووظ في ميكر ومترات التماس أو في ذكور القلاووظ ويخشى من قطعها بالطريقة العادية ثم معالجتها حرارياً أن يحدث بها تشوه أو التواء.

لذا تجرى عمليات المعالجة الحرارية المطلوبة كالنقسية والمراجعة أولاً ثم يعطى القطر الخارجى للعمود بواسطة التخليخ الأسطوانى ثم تنتقل إلى عمل السن بواسطة التخليخ .

وتستعمل هذه الطريقة فى إنتاج العدد مثل ذكور القلاووظ التى يجب أن تكون مصلدة وفى نفس الوقت ليس بها أى النواء أو تشوه . وكذا فى اجزاء ماكينات القياس الضمنية والآلات الدقيقة ومحددات قياس القلاووظ الداخلى والخارجى .

وتعتبر هذه الطريقة مثالية فى إنتاج الأنواع الدقيقة من سن القلاووظ ويجب مراعاة التبريد أثناء التخليخ حتى لا تفقد الشفلات المقساء صلابتها ويساعد ذلك أيضاً على طرد الرأيش المتولد بعيداً عن حجارة الجالغ فلا يسبب مسامه .

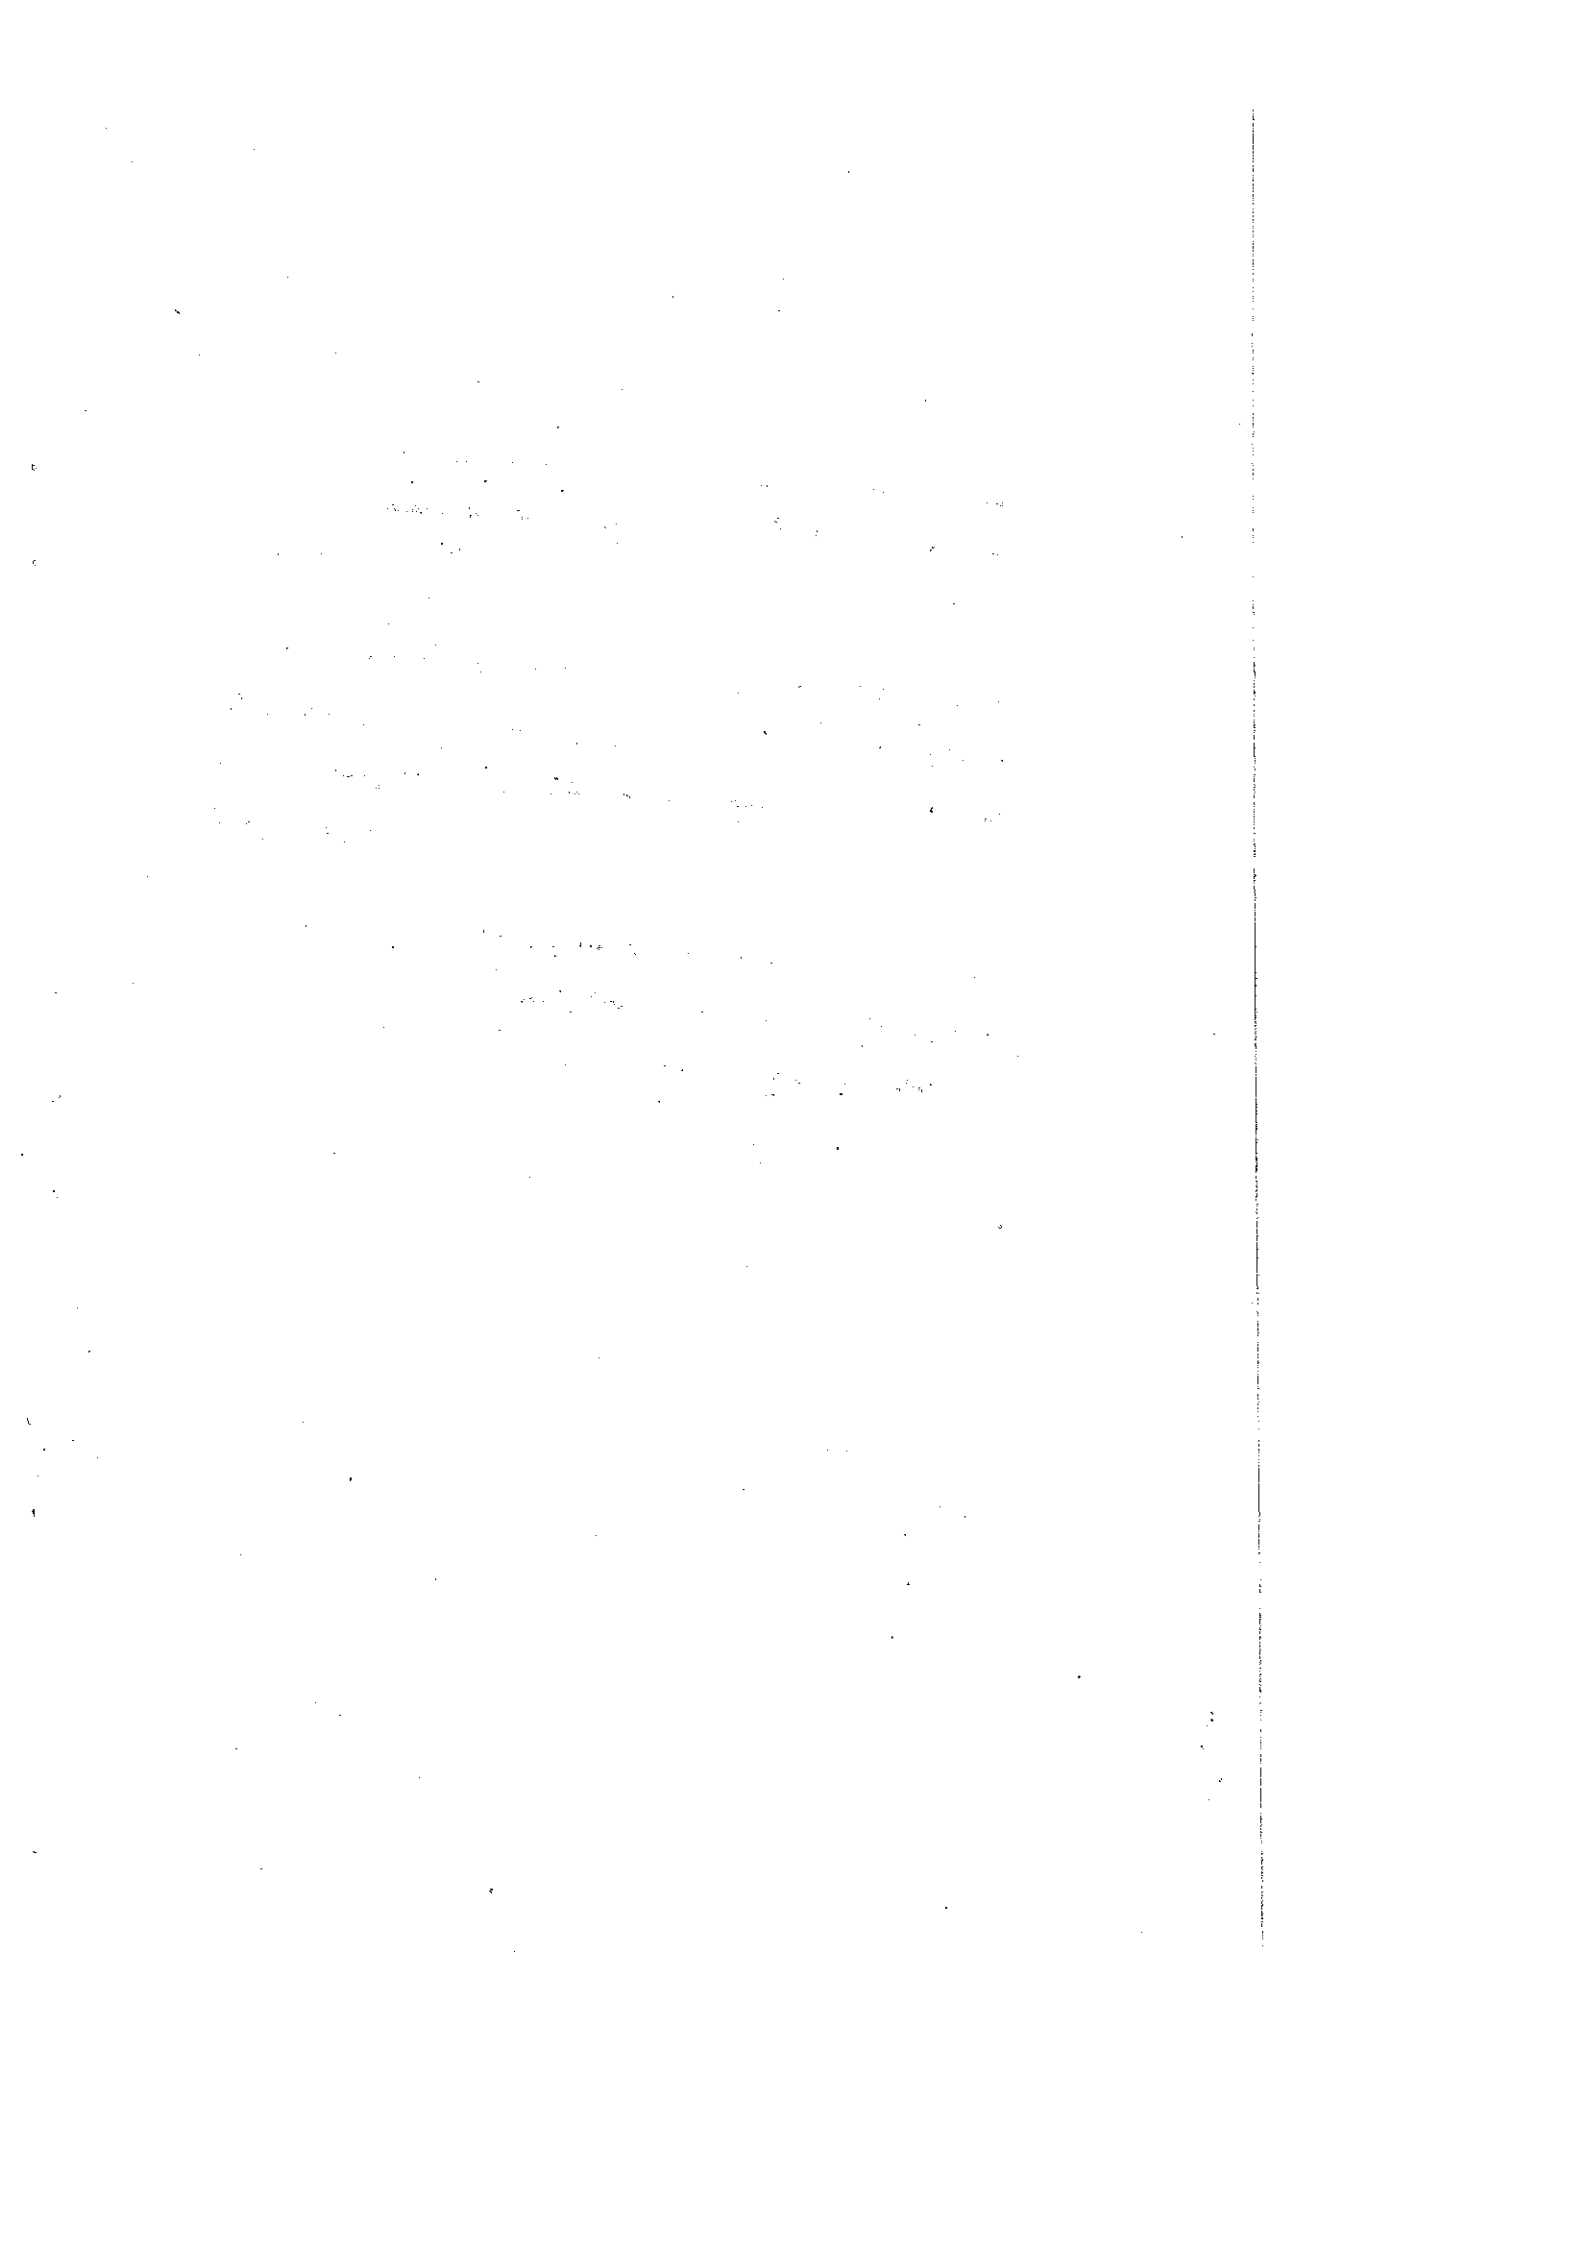

المعادن الحديدية :

هي المعادن التي تتكون أساساً من الحديد (الفيريت) ورمزه الكيماوى ح .
ويوجد الحديد فى الأرض بأشكال مختلفة من الأكاسيد . وهو يعامل معاملة
خاصة لتحويله عن طريق الأفران العالية ثم يتمثل إلى أفران ومخولات أخرى
بغرض تقليل الشوائب وبذلك نحصل على أنواع مختلفة من الحديد الزهر والصلب .

الحديد الزهر :

هو ما يصب فى قوالب وهو فى حالة انصهار . وعندما يبرد فإنه يأخذ أشكال
القوالب ويمكن معالجته حرارياً بطريقة خاصة تمكن من تحسين خواصه . والحديد
الزهر به نسبة من الكربون تقدر بحوالى ٢.٥٪ . وهو نوعان الرمادى
والأبيض . والنوع الرمادى عندما يشغل فإنه يشغل على الماكينات بسهولة
(سهل اقطع) أما النوع الأبيض فهو صلب جداً ، وتضع منه الكتل الكبيرة
الموجودة بالورش كفرش المثاقيب والمخارط والفرايز وزهرات الشنكرة
وما شابه ذلك لتحمله عنقوياً عالية .

الصلب :

هو حديد يضاف إليه نسبة من الكربون . والكربون الموجود به يتحد
مع الحديد مكوناً كريد الحديد . ويمكن تقسيم الصلب إلى ثلاثة
أنواع رئيسية .

١ - صلب منخفض الكربون ونسبة الكربون فيه تصل حتى ٠.٢٥٪ .

٢ - صلب متوسط الكربون ونسبة الكربون فيه أكثر من ٠.٢٥٪

حتى ٠.٦٪ .

٣ - صلب عالى الكربون ونسبة الكربون فيه أكثر من ٠.٦٪

حتى ١.٥٪ .

الباب السابع

المعالجات الحرارية

مقدمة :

تم المعالجة الحرارية لعدد القطع بفرض جعلها قادرة على أداء عملية التقطع أو أكسابها بعض الخصائص الممتنة ولتتم ذلك جيداً يندفع فهم الإصطلاحات الآتية والخاصة ببعض الخصائص التي يمكن أن يتميز بها معدن عن آخر :

١ - الهشاشة : وهي سهولة الكسر عندما يطرق المعدن أو يسقط على جسم صلب .

٢ - قابلية السحب : وهي سهولة السحب أو الاستطالة كما في الأسلاك دون حدوث شروخ أو تشققات بالمعدن المسحوب .

٣ - المرونة : وهي المقدرة على رجوع المعدن إلى شكله الأصلي عندما تزول القوى المؤثرة عليه .

٤ - الصلادة : هي المقدرة على التقطع أو إحداث خدوش في معدن آخر ومقاومته للتآكل .

٥ - قابلية الطرق : وهي قابلية المعدن للتشكيل بسهولة عندما يطرق أو يدرفل دون حدوث تشققات به .

٦ - المتانة . وهي مقاومة المعدن ضد الكسر .

وقد سبق أن ذكرنا في كتاب الجزء الأول أن المعادن تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين حديدية ولا حديدية والذي يهمنا هنا هو دراسة المعادن الحديدية .

ويعني آخر فإن التخمير هو تخفيض درجة صلادة المعدن حتى يمكن إجراء عمليات التشنيل المختلفة علياً بالورش كما ذكرنا وبعده يمكن تقسيته إذا لزم ذلك ويتم التخمير بتسخين المشغولات إلى درجة حرارة مناسبة ثم تبريد تبريداً بطيئاً .

عملية التقسية :

هي عملية تصليد المعدن أى تزويد درجة صلادته حتى يمكنه أن يقطع في المعادن الأخرى كافي أقلام المخارط والمثاقيب وغيرها وهي عبارة عن تسخين المشغلة إلى درجة حرارة معينة ثم نطش في الماء أو الزيت لتبرد بسرعة معينة .

عملية المراجعة :

عندما تتم عملية التقسية يصبح المعدن صلباً وهشاً بدرجة كبيرة بحيث لا يتحمل الطرقات . فمثلاً في حالة الأجنة يلزم أن تكون صلادة حتى تستطيع أن تقطع في المشغولات وفي الوقت نفسه يجب أن تكون متينة بحيث تتحمل الطرقات دون أن تنكسر ، من أجل ذلك تم عملية المراجعة لإكساب المعدن المقسى هذه الخاصية وهي عبارة عن تسخينه لدرجة منخفضة ثانية وتركه حتى يبرد ببطء .

عملية الكربنة (التغليف) :

يلزم في بعض المشغولات أن تكون قشرتها الخارجية صلدة بينما يكون القلب طرياً كما هو الحال في التروس والمفاتيح البلدى المستعملة في فك ورباط الصواميل فإنه يجب أن تكون « ناشفة » بحيث لا تتغير مقاساتها الخارجية وأيضاً تكون طرية بحيث لا تنكسر أثناء استخدامها في الرباط والزنق . ولذا تجرى عملية التغليف على الصلب الطرى أو المتوسط . وعند إجراء هذه العملية توضع المشغولات في وسط مكربن كالفحم النباتي وكربونات الباريوم وتقفل لمدة معينة في درجة حرارة حوالى ٩٠٠°م وبذلك يتغلغل الكربون في القشرة

هذا إلى جانب وجود بعض الشوائب كالسليكون والفسفور ويشترط ألا تزيد نسبتهما عن قدر معين وإلا أثرت في خصائص الصلب وأضعفت خواصه .

الصلب السبائكي :

وهو صلب مضافاً إليه مواد سبائكية مثل الكروم والمنجنيز والنيكل والتانتالوم والفانديوم وغير ذلك . وهذه المواد الإضافية تكسبه خصائص مميزة . وأهم أنواع الصلب السبائكي النوع المسمى باسم الصلب السريع القطع H.S.S.

وقد سبق الحديث في كتاب الجزء الأول عن خواصه وأهميته عند استعماله كعدة من عدد القطع في ماكينات الورش . ومن أنواعه أيضاً الصلب الغير قابل للصدأ والصلب الغير قابل للانكماش وغير ذلك .

وفيما يلي دراسة عن عمليات المعالجة الحرارية الخاصة بالصلب الكروموني وهي :

التخمير - التصلية - المراجعة - الكربنة (التخليف) - التصلية السطحية .

أما العملية التي تجرى على الصلب السبائكي فهي عملية التيترجه بالإضافة للعمليات السابقة .

وفيما يلي تعاريف هذه العمليات ودراساتها :

عملية التخمير :

عندما يشغل الصلب أي يهراق أو يدرفل في درجة حرارة ٩٥٠° يقال أن هذا الصلب قد شغل على البارد الأمر الذي لا تستطيع معه تشغيله على ماكينات الورش كالخراط أو الثقب أو التفريز وغير ذلك ولذلك يكون من الضروري إجراء عملية تخمير له أي إعادته إلى حالته من حيث تخفيض درجة صلابته حتى يمكن إجراء عمليات التشغيل المختلفة عليه في الورش .

الخارجية المشغولات وتصير نسبة الكربون في قلب منخفضة بينما تكون نسبة التسقية في القشرة الخارجية مرتفعة أي قابلة للتسقية بينما يصبح القلب غير قابل للتسقية .

النتيجة :

وتتم بالنسبة للصلب السبائكي وهي عبارة عن تسخين الصلب السبائكي لدرجة حرارة معينة ثم يمرر عليه غاز النيتروجين مكوناً نيتريدات معادن مختلفة تكسبه خاصية الصلادة .

دراسة منحنى التعادل الحراري للحديد والكربون

التغير في التسقية والراجمة للصلب العالي الكربون

عندما يسخن الصلب تحدث به تغيرات داخلية لا ترى بالعين المجردة وهذه التغيرات كأن يجعل كريد الحديد ينتشر في مقطع البلورات أو يتجمع وذلك يظهر جيداً تحت الميكروسكوب .


ومن الواضح أن كريد الحديد مادة صلبة جداً واسمها في علم المعادن سينتيت Cementite (بلورة نسبة الكربون منها ٦.٦٦٪) . وكلما كثرت نسبة هذا المركب في مقطع البلورة كلما أدى ذلك إلى ارتفاع درجة صلابتها انتشر هذا المركب في المقطع كله . وقد يجعلها منخفضة الصلادة إذا لم ينتشر في المقطع كله .

وما عملية الطش في الماء أو الزيت إلا تثبيت الحالة على ما هي عليه . أما إطالة مدة التبريد فإنه يمتطي فرصة للتغير الداخلي وتجميع كريد الحديد في جزء من المقطع بينما يظل باقي المقطع فيريت (حديد نقي) وهو بطبيعته طري .

ومن أجل ذلك كانت عملية التسقية تبدأ بالتسخين لدرجة حرارة معينة متقوم بدراسيتها عند شرح منحنى التعادل الحراري للحديد والكربون ثم الطش في الماء أو الزيت أو أى سائل آخر .

أما عملية التسخين فما هي إلا تسخين المعدن لدرجة حرارة معينة وتبريره ببطنه وسنرى من المنحنى المذكور العلاقة بين كمية الكربون الموجود في الشفلات ودرجة الحرارة التي يصل إليها التسخين .

ولكى نوضح ما يجري داخل المعدن من تغيرات داخلية نذكر مثالا من الطبيعة : فإذا أخذت قطعة من الثلج في درجة حرارة -5°C وسخننت فإن درجة حرارتها ترتفع كلما أعطيت كمية من الحرارة حتى تصل درجة حرارتها إلى الصفر ثم تثبت درجة حرارتها عند الصفر حتى تتحول جميعها إلى سائل ، ثم ترتفع درجة حرارتها مرة أخرى حتى تصل إلى 100°C ، ثم تثبت درجة الحرارة مرة أخرى حتى تتحول جميعها إلى بخار كما يبين ذلك شكل ١٤٠ ومن

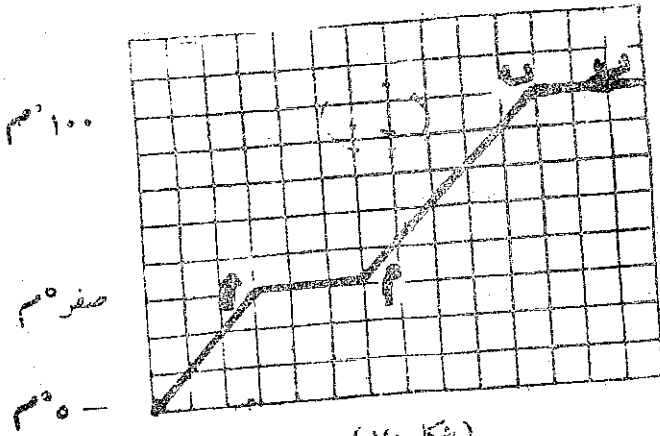

(شكل ١٤٠)

الزمن بال دقائق


منحنى الزمن درجة الحرارة للماء مينا التغيرات الطبيعية ا ا من ثلج إلى ماء ، ب ب من ماء إلى بخار

المثال المذكور يتضح أنه يحدث ما يسمى بتغير الحالة عند الصفر الذي تحولت عنده قطعة الثلج إلى ماء ، درجة 100°C وهي درجة تحول الماء إلى بخار ومثل ذلك هو ما يحدث تماما للحديد ولكنه يحدث داخليا دون أن تتغير الحالة ظاهريا بل يكون التغير داخليا .

فإذا أخذنا ثلاث عينات من الصلب نسبة الكربون في الأولى أقل من ٠.٠٨٣٪ وفي الثانية ٠.٠٨٣٪ وفي الثالثة أكثر ٠.٠٨٣٪ ودرستنا المنحنى المسمى بالصلب لهم جميعاً أى سجلنا درجة الحرارة كلها أعطينا لكل منها كمية من الحرارة لوجدنا أن :-

أولاً : الصلب الذى نسبة الكربون فيه أقل من ٠.٠٨٣٪ :

ولسكن ٠.٠٢٪ مثلاً كما هو موضح بشكل ١٤١. نجد أنه عندما يستسخن هذا النوع من الصلب (تعطى له كمية من الحرارة) فإن درجة حرارته ترتفع من درجة حرارة الغرفة إلى درجة حرارة ٧٢٢°م وعند درجة حرارة ٧٢٢°م بالاصطلاح نجد أن درجة الحرارة تثبت لفترة معينة بالرغم من اعطاء كمية من الحرارة ثم تعود إلى الارتفاع ثانية ولكنها ترجع عند حوالي ٩٠٠°م وتغير معدل الارتفاع في درجة الحرارة وهذا واضح فى المنحنى المبين فى شكل ١٤١ .

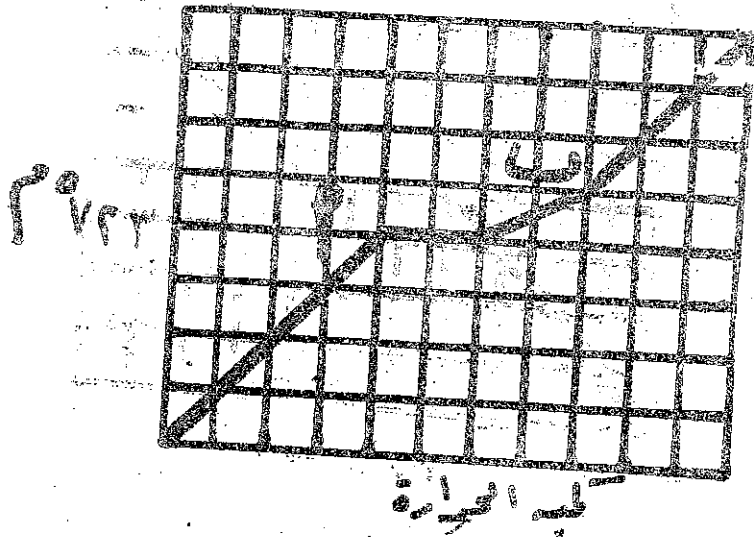

(شكل ١٤١)


وتسمى نقطة ٧٢٢°م بدرجة الحرارة الحرجة السفلى كما تسمى درجة الحرارة التى جوالى ٩٠٠°م بدرجة الحرارة الحرجة العليا .

ومعنى ثبات درجة الحرارة أو تغيير معدلها هو حدوث تغيير داخلي في المعدن عند هاتين الدرجتين .

ثانياً : الصلب الذى نسبة الكربون فيه ٠.٨٣ ٪ :

عندما تسخن هذا النوع من الصلب من درجة حرارة الغرفة ترتفع درجة حرارته كلما أعطى كمية من الحرارة ، ويستمر ذلك حتى درجة حرارة ٧٢٣°م حيث تثبت درجة الحرارة لفترة معينة ثم تعود للارتفاع مرة ثانية دون أن يتغير هذا المعدل ويستمر فى ذلك الارتفاع كلما أعطى كمية من الحرارة وهذا واضح فى شكل ١٤٣ .

ومعنى ذلك أنه يحدث تغيراً دائماً دائماً عند درجة ٧٢٣° فقط .

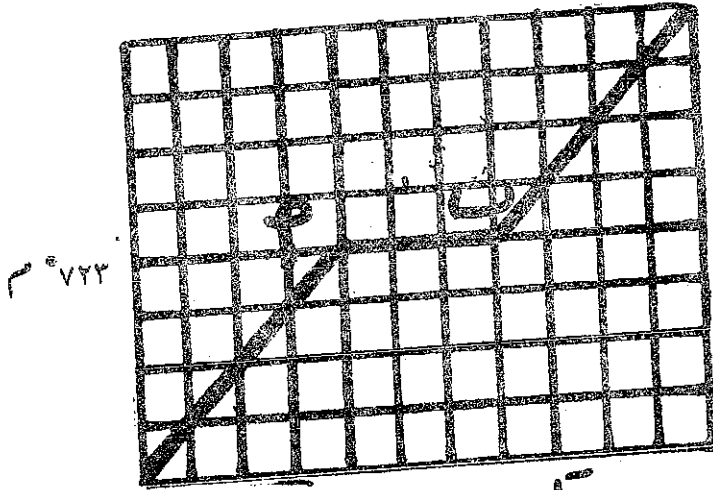

كمية الحرارة

(شكل ١٤٣)


ثالثاً : الصلب الذى نسبة الكربون فيه أكبر من ٠.٨٣ ٪ :

عند ما يسخن هذا النوع من الصلب من درجة حرارة الغرفة ترتفع درجة حرارته كلما أعطى كمية من الحرارة ويستمر ذلك حتى ٧٢٣°م حيث تثبت درجة

الحرارة لفترة قصيرة ثم تعود للإرتفاع ثانية ولكننا نغير معدل ارتفاعها عند
درجة حرارة حوالي 850°C على حسب نسبة الكربون .

وهذا معناه أنه يحدث تغير في الحالة عند درجة 723°C ، حوالي 850°C

وهذا واضح في شكل ١٤٢

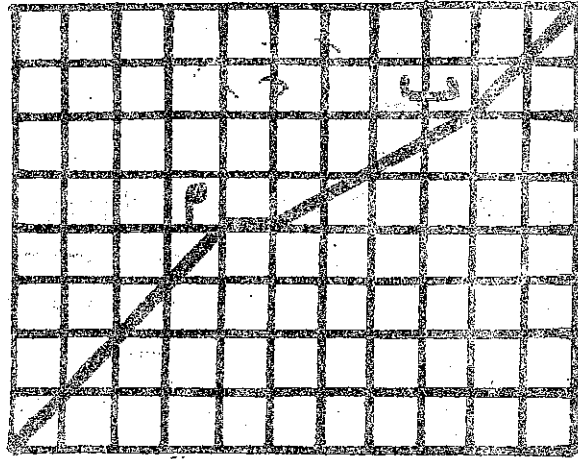

723°C

مئوية الحرارة

(شكل ١٤٢)


ومن التجارب السابقة يمكن استنتاج الآتي :

١ - أنه لجميع نسب الكربون يحدث تغيراً داخلياً عند 723°C .

٢ - أنه عند نسبة الكربون 0.83% يحدث تغيراً داخلياً مرة واحدة فقط عند 723°C .

٣ - أنه لجميع النسب سواء أقل من 0.83% أو أكثر من 0.83% يحدث تغيراً مرتين (أحدهما عند 723°C والآخرى عند درجة أكبر من ذلك .

ويمكن تجميع نتائج التجارب السابقة (تجميع الثلاثة المنحنيات السابقة في منحنى واحد وهو المبين في شكل ١٤٤ .

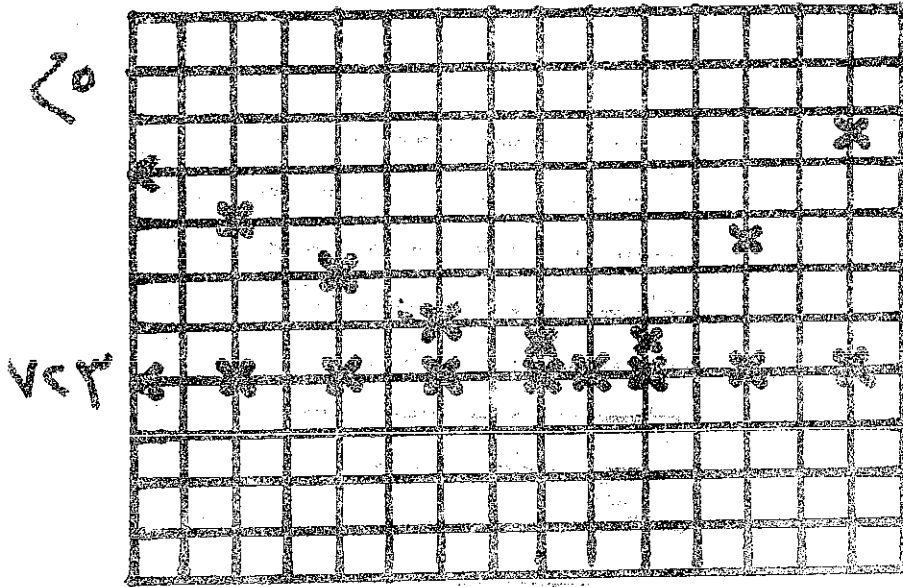


١٤٥ ١٤٦ ١٤٧

نسبة الكربون

(شكل ١٤٤)

وبتوصيل النقط المذكورة نحصل على المنحنى الموضح بشكل ١٤٥ وهو المسمى بمنحنى التعادل الحرارى للفسيد والسكرتون في المنطقة التي تقع من ١.٠٪ كربون، ١.٥٪ كربون .

درجة الحرارة

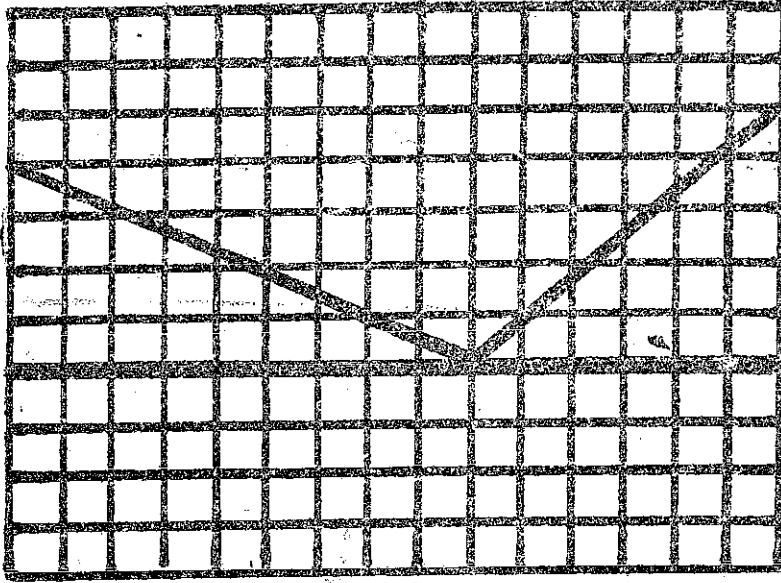

١٤٦

نسبة الكربون

(١٤٥ شكل)


وشكل ١٤٦ يبين المنحنى المذكور موضحاً نسبة أسماء المركبات التي تظهر عند عمليات التسخين المذكورة .

ويظهر من الرسم الخط الحرجة السفلى والعلوية ، وفيه يظهر أيضاً أن النقطة الحرجة السفلى هي بداية التغير الداخلي وأن النقطة الحرجة العليا هي نهاية التغير الداخلي . وأعلى الحرارة الحرجة العليا يعطى الأوستنيت وهي الحالة التي يستطيع كريد الحديد (السيمنتيت أن يتحرك وينتشر في المقطع كله دون أن يكون المعدن منصهرأ ويسمى في هذه الحالة المحلول الجامد Solid Solution .

وعندما تصل درجة حرارة التسخين إلى الدرجة الأوستينية فإن كريد الحديد ينتشر في المقطع كله محدثاً تماسكاً كبيراً بينه وبين الفيريت علاوة على صغر حبيبات السيمنتيت مما يجعل المعدن صلباً .

(١٤٥ - برادة)

۲۰-۲
۲۰۰
۲۰۰

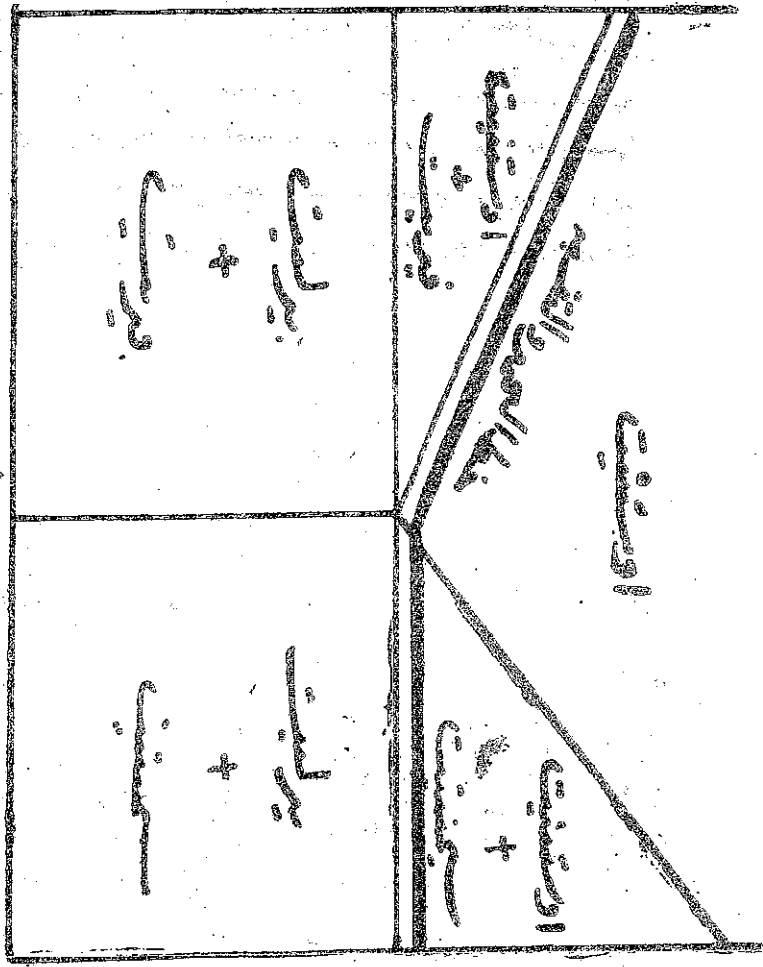

۲۰-۲
۲۰۰
۲۰۰

۲۰-۲

ونسكنى يمكن تصور ذلك فلنشبهه ببناء من الطوب الكبير الحجم القليل التماسك وبناء آخر حجم الطوب فيه صغير وتماسك من جميع الجهات فالبناء الأخير بلا شك يكون أكثر متانة وتماسكاً من البناء الأول وهذا هو ما يحدث تماماً في الصلب فعند التخمير مثلاً يسخن الصلب إلى درجة حرارة حدوث التغير الداخلى الذى فيه تذوّر حبيبات السيمنتيت وتنتشر في المنتطح كله وتماسك معه جداً فتعطى جسماً صلباً ثم يبرد المعدن بسرعة وفي هذه الحالة تثبت أوضاع جزئياته بهذا الشكل والوضع .

والشكل المتكون للبلورات في هذه الحالة يسمى بالمارتنسيت أما في حالة التخمير فعندما يسخن حتى درجة التغير الداخلى فان انتشار السيمنتيت وتذوّر في الحالة الأوستينيتية يتغير عندما يترك ليبرد ببطء شديد وذلك يعطى فرصة لتجميع هذه المواد الصلبة تاركاً الأرضية (للبلورة) الفيريت مما يجعل السطح الناتج طرياً وهذه هي عملية التخمير .

أهمية منحنى التعادل الحرارى للحديد والكربون في عمليات المعالجة الحرارية

لكن يمكن أن تتم عملية معالجة حرارية مضبوطة تماماً سواء كانت تقسية أو تخمير أو مراجعة فانه يجب أن نعرف درجات التغير الداخلى الذى يحدث في المعدن بالضبط حتى يمكن التسخين اليها ويمكن معرفة ذلك من منحنى الحديد والكربون .

كما يجب أن نعرف نسبة الكربون في الصلب المطلوب لإجراء عمليات المراجعة عن طريق التحليل الكيماوى أو بالطريقة التثريبية بالورش وهى وجرد بجمرة من عينات معلوم نسب التكوّن لها ويقارن الشرر بها مع الشرر الناتج عل خجارة الجليخ مع العينة المطلوب معرفة نسبة الكربون بها . ويمكن بذلك إيجاد نسبة الكربون التقريبية إذا تساوى لون وشكل الشرر الناتج مع أحد هذه العينات . وعلى أساس نسبة الكربون يمكن من المنحنى إيجاد وتحديد

درجة الحرارة التي يستخن إليها الصلب وهي في حدود تتراوح بين 30°C - 50°C أعلى الخط الحرج العلوي في المنطقة التي نسبة الكربون بها حتى 0.83% و 30°C - 50°C أعلى الخط الحرج السفلي في المنطقة التي نسبة الكربون فيها أكثر من 0.83%

وذلك واضح بشكل ١٤٦ ثم تطش الشغلة في سائل التبريد إذا كان المطلوب عملية تقسية أو تبريد ببطء إذا كان المطلوب عملية تخمين.

أجراء عملية التقسية والمراجعة :

يشترط في العدد القاطعة وأجزاء الآلات التي تقع عليها اجهادات عالية أن يكون معدنها ذات صلادة عالية كالليارد والمثاقيب ومحاور السيارات مثلاً وغيرها ولذلك تصنع مثل هذه العدد عادة من الصلب الكربوني .

ولإجراء عملية التقسية تسخن إلى درجة الحرارة السابق الإشارة إليها ثم تترك في هذه الدرجة فترة وجيزة حتى تتأكد أن درجة الحرارة أصبحت متجانسة داخل الشغلة كما في خارجها .

فإذا برد المعدن بسرعة أصبح ناشفاً قابلاً للكسر ولا يصلح إستعماله في هذه الحالة ، لذا يجب مراجعته أي تقليل درجة صلابته .

ونلخص عملية المراجعة في تسخين الشغلة مرة ثانية ولنسكن إلى درجة حرارة أقل من الأولى عادة ثم نبرد بسرعة تناسب مع درجة الصلادة المطلوبة .

إذن فالتقسية والمراجعة في الحقيقة عمليتان منفصلتان ومتلازمتان فالعملية الأولى وهي تسخين الصلب إلى أكثر من 30°C - 50°C من درجة الحرارة الحرجة العليا ثم التبريد بسرعة . والعملية الثانية هي عملية المراجعة وهي تسخينه إلى درجة حرارة أقل من الأولى ثم تبريده .

تجرى العمليتان منفصلتين عن بعضهما كما هو الحال عند تقسية

ومراجعة سكاكين الفريز مثلاً، أى تسخن للتقسية ثم تبرد ثم تسخن/ثانياً للمراجعة ثم تبرد، أو أن تتم العمليتان دفعة واحدة كما يتم ذلك عند تقسية أقلام المخارط والأجنات والذنب وغير ذلك وفيها يسخن الطرف المطلوب تقسيته وعند التبريد لا تبرد القطعة كلها تماماً بل ترفع من سائل التبريد قبل أن يبرد جزؤها الداخلى أو يبرد بقية ساق الشغلة الذى ينتقل اليه جزء من حرارة التسخين وتترك مدة وجيزة خارج سائل التبريد وفي هذه الحالة تنتقل الحرارة من ساق الشغلة إلى الجزء السابق تبريده فتسخنه ولكن لدرجة حرارة أقل وهى درجة الحرارة المناسبة للمراجعة وعندئذ تطش الشغلة فى سائل التبريد مرة ثانية وهذا هو المنهج عند تقسية أقلام المخارط والأجن والسنايك وغيرها .

قياس درجة حرارة المراجعة بالوان الأتاسيد

تجرى عملية المراجعة بطريقتين إما بالتسخين فى أفران أو من التسخين السابق لعملية التقسية .

ويلزم فى جميعها ضبط درجة الحرارة . فى الورش التى لا يوجد بها أفران خاصة للمراجعة أى لا يوجد بها بيرومترات لقياس درجة الحرارة بدقة يمكن الإعتماد على ألوان المراجعة للاسترشاد بها عند مراجعة عدد وآلات القطع إذ أنه لسلك عدة قطع درجة حرارة خاصة تراجع عندها .

والسبب فى هذه الألوان هو أنه عند تسخين الصلب تتسكون على سطحه طبقة رقيقة من أكسيد الحديد يكون لونها فى البداية أصفر فاتح ثم يزداد سمكها تدريجاً بارتفاع درجة الحرارة فيتغير لونها بالتدرج حتى تصبح فى النهاية أزرق قائم — ولكن تظهر هذه الألوان بوضوح يلزم أن يكون سطح الصلب نظيفاً ، أى يجب إزالة القشور والصدأ أو الشحومات والزيوت والأوساخ المتصقة بسطح الصلب .

والجدول الآتي يبين ألوان المراجعة للصلب عند درجات الحرارة المختلفة

الاستعمال	اللون	درجة الحرارة مئوية
شوكة الشنكار . أقلام التقطع الصغيرة للبخاروط والمقاشط .	أصفر فاتح	٢٢٠
أوجه الجواكيش - أقلام المقاشط - بعض لقم القلاووظ .	أصفر ذهبي فاتح	٢٣٠
سكاكين ماكينات القص - ببط المشايب - البراغل - سكاكين الفرايز - مشايب الصخور .	أصفر ذهبي قاتم	٢٤٠
مقصات المعادن - السنايك - ذكور القلاووظ عدد النجارة - الإسطميات .	بنى فاتح	٢٥٠
السكاكين - عدد القطع للأحجار - السنايك - البراغل بريمة الخشب .	بنى قاتم	٢٦٠
القموس والبط وأدوات العمليات الجراحية - عدد الحداده .	أرجواني فاتح	٢٧٠
أجنات التقطع على البارد والأزاميل - كساتير الفارات للخشب اللين .	أرجواني قاتم	٢٨٠
أجنات التقطع على البارد للصلب المنخفض الكربون .	أزرق فاتح	٢٩٠
أسلحة المناشير البليات .	أزرق قاتم	٣٠٠

ملاحظة : تعرف الألوان الأرجوانية في الورش باسم جناح الضبور .

الأفران المستخدمة في عمليات المعالجة الحرارية

إن عمليات التخمير والمراجعة كما ذكرنا من قبل ماهي لإعمليات تسخين وتبريد تتوقف على الحالة التي يراد أن يكون عليها المعدن بعد إجراء هذه العمليات ويجب أن يراعى عند التسخين وخصوصاً في حالات القطع (الشغلات)

الكبيرة ذات الأجزاء الدقيقة (أن يكون معدل التسخين أو التبريد منتظماً ويتم هذا التنظيم في الأفران الحديثة باستخدام منظمات لدرجة الحرارة . وذلك للاحتفاظ بدرجة حرارة الفرن عند درجة ثابتة .

ويمكن تقسيم أفران التسخين إلى عدة أنواع أهمها :

١ - كور الحداد العادى .

٢ - أفران الغاز .

٣ - أفران تعمل بالسولار .

٤ - الأفران الكهربية .


٥ - أفران الحمات الملحية .

ونظراً لكثرة استعمال الأفران الكهربية وأحواض الأملاح فإنه يلزم إيضاحها بشيء من التفصيل .

الأفران الكهربية :

وهي أحدث الأفران وأكثرها إستعمالاً . وتتركب في العادة كما هو مبين بشكل ١٤٧ من أسطوانة مصنوعة من مادة حرارية مألوفة حولها سلك من النيكل كروم مثلاً يمرر فيه تيار كهربائي يعمل على تسخين الاسطوانة من الداخل .

وهناك بعض الأنواع المستعملة كثيراً بالورش وتتكون من حيز للتسخين مبنى بالطوب الحرارى ومحاط من الخارج بمادة عازلة . والفرن علاف خارجى

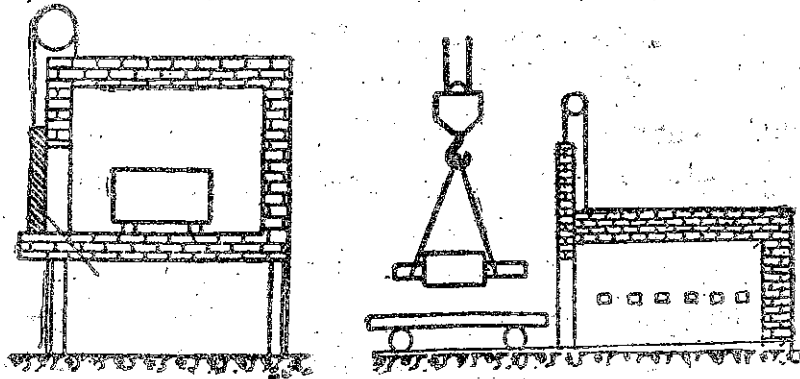

(شكل ١٤٧)

النوع ذات الصندوق به عربة سفلى متحركة لحل المصفولات . النوع ذات الصندوق

من ألواح الصاج . ويتركب عضو التسخين من عدة قطع مصنوعة من الطين الحرارى مرصوفة فى جوانب حيز التسخين وملفوف حولها قضبان رقيقة من النيكل كروم يمرر فيها التيار الكهربائى الذى يعمل على تسخين الفرن .

وفى الأنواع الحديثة يكون الفرن ذات حيز للتسخين ويكون معداً بحيث يمكن إجراء عملية التقيسة أو المراجعة فيه .

أحوال الصلابة :

وهى عبارة عن بواشق مصنوعة من الصلب السبائكى المبطن بالطين الحرارى الذى يتحمل درجة الحرارة العالية . وتملأ البواشق بأملح معلوم درجة انصهارها . ثم تسخن من الخارج وذلك بواسطة استخدام التيار الكهربائى وعند الانصهار تغطس القطع المراد معالجتها بالحرارة وتترك لفترة معينة ثم ترفع وتبرد حسب الحالة المطلوبة .


ويستعمل غالباً ملح كلوريد الباريوم عندما يراد درجات حرارة عالية ، وقد يستعمل الرصاص بدلاً من الملح عندما تكون درجة الحرارة المطلوبة منخفضة .

الأزدواج الحراري المستعمل في قياس درجة حرارة الأفران

يغلب استعمال الأزواج الحرارية في قياس درجة الحرارة بين ٢٠٠° م و ١٥٠٠° م وتتلخص نظرية هذا الأزواج في أنه إذا وصل طرفا سلكين من معدنين مختلفين ثم سخن أحد هذين الطرفين (نقطة الإنصال) فإن ارتفاع درجة الحرارة يولد عنه قوة دافعة كهربائية عند هذه النقطة . وينتج عن ذلك مرور تيار كهربائي في دائرة السلكين .

وتتوقف القوة الدافعة الكهربائية المتولدة على الفرق بين درجتى حرارة نقطتى الإنصال الباردة والساخنة ، وكذلك على نوع معدنى السلكين .

وشكل ١٤٨ يبين رسماً لأزدواج حراري، وهو عبارة عن سلكين من معدنين مختلفين موضوع كل منهما داخل أنبوبة من الخرف ويتصلان معاً في نقطة (أ) والأنبوتان موضوعتان داخل أنبوبة من الطين الحراري أو السليكا .

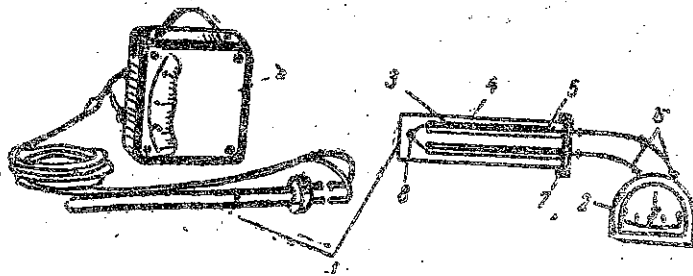

(شكل ١٤٨)

وفي الغالب يصنع الأزواج من سلكين أحدهما من الحديد والكونستانتان والآخر من سبيكة البلاتين نسبتته فيما ٩٠٪ .
وهناك أنواع أخرى يستعمل فيها سلك من الحديد أو النحاس الأحمر مع سلك آخر من الكونستانتان .

والنوع الأخير يمتاز بأن القوة الدافعة الكهربائية بين سلكيه تزيد بمقدار ثلاثة أضعاف مثلها في الأزواج البلاتيني .

ولقياس درجة الحرارة في منطقة ما بالفرن يوضع الازدواج الحراري داخل الفرن ثم يوصل طرفا الازدواج بجهاز كهربائي يمكن بواسطته قياس الفرق بين القوة الدافعة الكهربية المتولدة في الازدواج عند ارتفاع درجة حرارة الفرن والتي تناسب تناسباً طردياً مع الارتفاع في درجة الحرارة ولذلك يدرج الجهاز الكهربائي بحيث يقرأ درجات الحرارة مباشرة.

سوائل التبريد المستخدمة في عمليات المعالجة الحرارية

يتم التبريد في الماء النقي الذي لا يحتوي على مواد ضاره كالتي توجد في مياه الآبار والانهار. وإذا أضيف للماء جزء من الملاح أو الحامض فإنه يصبح أكثر توصيلاً للحرارة واصلح لعملية التبريد السريع في التقسيمه. وقد يستعمل محلول الصودا الكاوي في التبريد عن تقسيمه الأجزاء الدقيقة المعقدة الصنع التي تحتاج إلى تبريد منتظم في جميع أجزائها. كما يستعمل الزيت بكثرة إلا أن سرعه تبريده أقل من الماء ولذلك يستعمل في الحالات التي لا يراد أن تكون درجات التقسيمه فيها عاليه.

ويستعمل الزئبق أيضاً وهو أحسن السوائل استعمالاً للتقسيمه نظراً لشدة توصيله للحرارة إلا أن غلو ثمنه يجعل استعماله متمسوراً على حالات خاصه وقد يكون التبريد في عمليات التقسيمه بواسطة امرار تيار هواء بارد على الصلب بعد تسخينه وتستعمل هذه الطريقة في حالة تقسيمه الصلب السريع القطع H. S. S.

وعموماً فعند اجراء عملية التقسيمه يجب أن يكون حوض التبريد قريباً ما أمكن من فرن التسخين حتى لا تفقد القطعة جزءاً من حرارتها أثناء نقلها من الفرن إلى الحوض.

ويراعى أيضاً أن يكون التبريد دفعة واحدة وفي جميع اجزاء القطعة حتى لا تتقلص أو تتكسر أو يحدث فيها شقوق نتيجة عدم انتظام عملية التبريد في

جميع اجزائها . ويجب أيضاً تحريك القطع في سائل التبريد حتى لا يسهج بتجمّع البخار فوق سطحها فيميت سرعة تبريدها .

أحوال التبريد المستخدمة في المعالجات الحرارية


تعتمد المعالجات الحرارية على سرعة التبريد . وتحتصر أنواع أوساط

التبريد فيما يلي :

- ١ - تبريد في فرن أو في وسط عازل مثل الرمل أو الجير أو الرماد
- ٢ - تبريد في الجو (في الهواء الساكن)
- ٣ - تبريد في تيار من الهواء
- ٤ - تبريد في حمام زيتي
- ٥ - تبريد في حمام مائي

النوع ذات الحمام الزيتي :

والشكل رقم ١٤٩ يبين قطاع رأس في حوض (حمام سقيده) حيث يستعمل

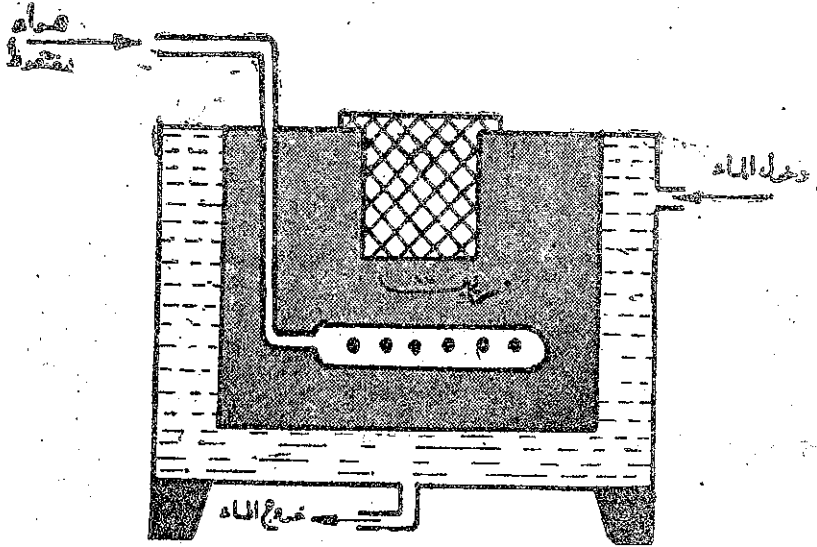


(شكل ١٤٩)

الزيت كوسيط للتبريد. ويجهز الحوض بوعاء اسطواناني خارجي يمر فيه تيار مستمر يحيط بوعاء الزيت لتبريده وعند التبريد تقلب فتأقبع الهواء المضغوط الزيت فيمنع الارتفاع المحلي لدرجة حرارته ويساعد على تبريده.

النوع ذات الحمام المائي :

الشكل رقم ١٥٠ بين قطاع رأسي في حوض تبريد (حمام سقيه) وفيه يتحرك

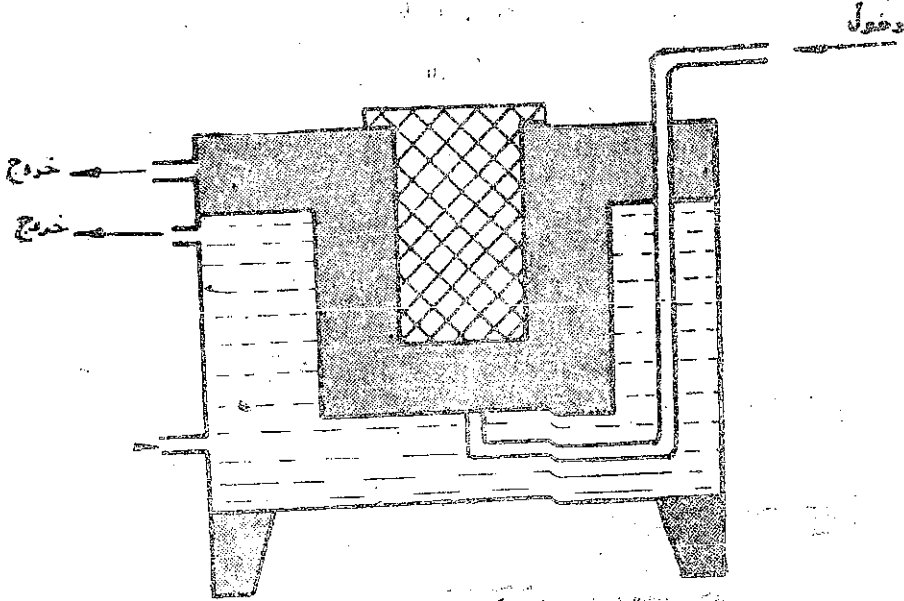

(شكل ١٥٠)

سائل التبريد في تيار بواسطة طبقة خاصة تدخل سائل التبريد من أسفل الوعاء فيخرج من أعلاه وبذلك لا يحدث ارتفاع محلي في درجة سائل التبريد.

ويحيط بسائل التبريد وعاء اسطواناني يمر به تيار من الماء لكي لا ترتفع درجة حرارة سائل التبريد.

عملية التغليف


تستعمل في الحالات التي يحتاج فيها الأمر إلى صلب طرى من الداخل معالج في سطحه الخارجي ولذا فهي عملية يراد بها اكساب الطبع الخارجي لقطعة الصلب قساوه خاصة مع ترك داخلها ليئا ، وذلك منعا لتآكل سطحها بالاحتكاك كما في بعض المحاور وغيرها ، وبذلك يحتفظ المعدن بدرجة مرونته فيستجيب للصدمات التي قد تقع عليه .

وتتم الكربنة بأحد الطرق الآتية :

- ١ - وضعه في وسط مكرين صلب .
- ٢ - وضعه في وسط مكرين سائل .
- ٣ - وضعه في وسط مكرين غازي .

الكربنة في وسط صلب

يبين شكل ١٥١ استخدام هذه الطريقة وهي عبارة عن وضع الصلب المراد

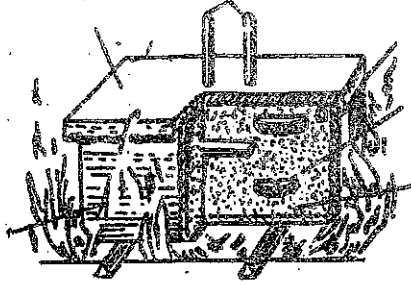

(شكل ١٥١)

تغلفه في صندوق ويغلى بطبقات من العظام والخشب وتراب الفحم مع مركبات مثل كربونات الباريوم والكالسيوم أو الصوديوم وتكون نسب الخلوط كالآتي :

من ٤٠ - ٦٠ % مسحوق لحم نباتي ، من ٥ - ١٦ % كربونات
باريوم .

من ٢ - ١٧ % كربونات كالسيوم ، من ٣ - ١٢ % كربونات
صوديوم .

ويجب أن تنظف الأجزاء المطلوب تغليفها بعد تشغيلها بالقويات من
الزيوت والتراب العالق به وتغزل الأماكن التي لا يراد كربنتها وذلك بتغطيتها
بالمكربان بطبقة من النحاس سمكها حوالي ٠.٥ مم ثم تعبأ الأجزاء في عدة
صنوف في صندوق الكربنة المصنوع من الصاج ثم يثر بين هذه الأجزاء
المخلوط السابق ذكره .

ويثر المخلوط المكربن في قاع الصندوق في طبقة سمكها من ٢٥ - ٣٠ سم
ثم توضع الطبقة الأولى من الأجزاء بحيث تكون المسافة بينها وبين بعضها
من ١٥ - ٢٠ مم ثم يوضع الصف الثاني وهكذا حتى يمتلئ الصندوق ثم تغفل
الغطاء بواسطة طينة حرارية ويوضع الصندوق بأكله في فرن التسخين لدرجة
حرارة من ٩٢٠ - ٩٤٠ م° وتبقى عند هذه الدرجة المدة الكافية للحصول على
طبقة مكربنة سمكها حوالي من ١.٢ - ١.٧ مم .

ويتم التفاعل الكيمياء كالاتي :-

كربونات باريوم + كربون ← أكسيد باريوم + أول أكسيد
كربون .

أول أكسيد الكربون $\xrightarrow[\text{الحرارة}]{\text{يحلل}}$ كربون + ثاني أكسيد الكربون

أكسيد باريوم + ثاني أكسيد الكربون ← كربونات باريوم

وتلاحظ أنه في نهاية التفاعل يظهر كربونات الباريوم ويبدأ التفاعل من
جديد وهكذا تتم الدورة أما الكربون فيكون في حالة نشطة فيتفاعل في السطح
الخارجي للنشطة . ولذا يسمى بالكربون النشط .

وكما ارتفعت درجة الحرارة في العملية كلما أسرع انتشار الكربون
لوصول إلى القشرة الخارجية لسطوح المشغولات، وبوجه عام فإن سمك القشرة
المكربنة يمكن ضبطه على أساس الزمن ودرجة الحرارة والجدول الآتي
يبين ذلك :

الزمن اللازم بالساعات				عمق التقاقل بالمم
٩٦٠°م	٩٥٠°م	٩٠٠°م	٨٧٠°م	
٢	٢.٥	٣	٣.٥	٤.٥ مم
٤	٥	٦	٧	٨.٥ مم
٦	٨	١٠	١٣	١٥ مم
١١.٥	١٤	١٨	٢٥	٣ مم

ويجب أن يراعى أن الطبقة المكربنة لا تصبح صلابتها عالية إلا بعد
معاملتها حرارياً بالتصليد والمراجعة، لذلك يسخن الصلب إلى درجة حرارة
أعلى من النقطة الحرجة للصلب من ٨٦٠ - ٨٧٠° - وتترك لمدة معينة في
درجة الحرارة هذه قبل الطش في الماء ثم يعاد تسخين الصلب من ٧٦٠°م
ويطش في الماء .

الكربنة في وسط سائل :


 
في حالة الأجزاء الصغيرة الحجم يفضل أن تتم الكربنة في وسط سائل وهو
عبارة عن أملاح منصهرة وتتركب كالآتي : -

سيانيد الصوديوم من ٢٠ - ٥٠ %

كربونات الصوديوم من ٢٧ - ٤٠ %

كلوريد الصوديوم من ١٨ - ٣٠ %



وتنصهر هذه المخالط في أوعية من مادة مقاومة للحرارة . وعندما يغير الصلب في مثل هذا المحاول المنصهر يحدث تفاعلات كيميائية نتيجتها كالاتي :

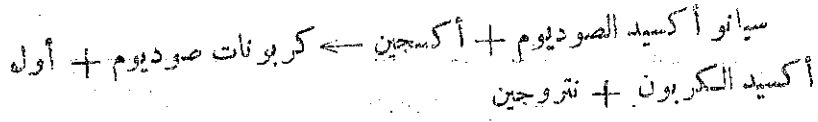

أول أكسيد الكربون \rightarrow ثاني أكسيد كربون + كربون نشط
وفي درجة الحرارة العالية يتغلغل الكربون الفعال في الغلاف الخارجى للصلب ثم يعامل حراريا كما سبق .

الكربنة في وسط غازي :

  وفي هذه الحالة نحصل على الكربون النشط بواسطة المركبات الغازية التي تحتوي الكربون الذي يتحلل في درجات الحرارة العالية فالبروبان أو البوتان هي عبارة عن هيدروكربونات تسكمر عندما تسخن إلى درجة حرارة بين ٥٠٠ - ٦٠٠ م[°] منتجة الميثان حديث التولد ويكون التفاعل كالاتي :



وجزاء من الكربون الناتج يمتص بالصلب والجزء الآخر يتجمع على الشغلة مثل السناج (الهباب) المترسب .

والميثان له خاصية الكربنة ولكن معدل تحلله بطيء نسبيا .

الباب الثامن

حجارات التجليخ وسن الصدة

مقدمة :

تشمل ورشة البرادة عادة عدد من التزجات بمناجلها وما كينات الجليخ الخاصة بسن عدد البراد . وتدار حجارات الجليخ هذه بواسطة التيار الكهربائي وبسرعة واحدة للتشغيل . وتصمم سرعة هذه الحجارات لتعطي أفضل الظروف لتشغيل الحجارات وهي جديدة، ولكن عندما تتآكل ويقل قطرها تقل سرعتها المحيطة . وعندما يزداد التآكل تقل كفاءة القطع بسرعة كثيرة .

حجارات التجليخ :

هي (عند) قطع على شكل أقراص دائرية تحتوي على حبيبات صلده ذات أطراف حادة قاطعة كل منها يزيل أجزاء صغيرة من الرايش الدقيق تقطع من المعدن . ويحدث عملية القطع أثناء دوران حجر الجليخ بسرعة كبيرة وتتكون حجارة التجليخ من عنصرين أساسيين هما المادة الحاكة والمادة الرابطة .

1 - المادة الحاكة . (بلورات القطع تشمل حجارات التجليخ حبيبات صغيرة من المادة الحاكة المسوكة في المادة الرابطة . ويكون بينهما خلوصا يكفي لخروج الرايش . وتصنع المادة الحاكة إما من :

(أ) أكسيد الألومنيوم وهو المسمى بالإسم التجاري « الندم » .

(ب) كربيد السليكون وهو المسمى بالإسم التجاري « كريستولون » .

وفي الغالب تكون حجارات التجليخ الموجودة في ورشة البرادة ذات مادة حاكة من الالندم وذلك لكثرة استخدامه في تجليخ أنواع الصلب الكربوني والمواد المشابهة .

وتختلف حجم الحبيبات لباده الحاكة طبقا لنوع الحجارة المطلوبة والغرض الذي ستستخدم من أجله ، فإذا كان الغرض هو التخشين تكون المادة الحاكة

خشنة وإذا كانت ستستخدم في التبييض كان حجم حبيبات المادة الحاكة صغيراً
دقيقة .

وتسبب حبيبات الجليخ تلقائياً عند استعمالها لأنه عندما تلم الحبيبات فإنها
تكسر وتفصل من المادة الرابطة وتظهر حبيبات أخرى جديدة تستمر
في القطع .

وتختلف متانة المادة الرابطة باختلاف الغرض الذي صممت من أجله
عند قطع المواد الصلدة مثل الصلب تلم الحبيبات بسرعة ولذا يجب أن تفصل
الحبيبات بسهولة وهذا يستلزم أن تكون المادة الرابطة « طرية » وتكون الحجارة
ذات مسام كبيرة .

أما عند قطع المواد « الطرية » يجب أن تكون الحجارة صلبة جداً لأن
حبيبات الحجارة تلم بعد وقت طويل نسبياً .

وما سبق تنضج الضرورة من جعل المادة الرابطة في الحجارات المستخدمة
في سن المدة « طرية » .

٢ - المادة الرابطة : وهي المادة الوسيطة التي تربط حبيبات الحجر بعضها
لبعض بنسب مختلفة لتكوين شكل الحجر، وتنقسم إلى خمسة أنواع مختلفة وهي :

- ١ - المرججة
- ٢ - السليكات
- ٣ - الكاوتشوك
- ٤ - القانوية
- ٥ - الجبالكة

ولكن كل مادة رابطة نوع من حجارات التخليخ والنوع الشائع هو المزجج :
وقالها ما تكون الحجارة المستخدمة في سن العدد من النوع المزجج .

ويجب أن تصمد الحجارات المستخدمة في ورشة البرادة في استعمالها لأنواع
الصلب المختلفة وقد لوحظ أن المعادن « الطرية » تحتاج إلى نوع آخر غير النوع
المزجج حيث أن تكاليف قطع المواد « الطرية » بحجارات مادتها/الرابطة

طرية، تكون بأهظة لأنه يحدث تآكل سريع في الحجارة هذا بالإضافة إلى أنه لا يجب أن تستخدم حفاظا على الأمن والسلامة للبراد التمام بعملية التجليخ.

٣ - حجم حبيبات المادة العنقائية :

ويعمل بعدد الثقوب الموجودة في البوصة الطولية من المنخل المستخدم في نخل المواد الحاككة بعد تسكيرها وطحنها عند عملية التصنيع . ويرمز لحجم الحبيبات هذه بأرقام تدل على حجمها ، وتتراوح هذه الأرقام بين ٨ - ٥٠٠ وكلما صغر العدد كلما زاد حجم الحبيبات وأصبحت خشنة وكلما كبر العدد صغر حجم الحبيبات أي أنها تكون ناعمة في مجموعها .

٤ - درجة متانة المادة الرابطة :

ويرمز لدرجة المتانة للزاد الرابطة بحرف يدل على هذه الدرجة ويكون من A إلى Z . ويرجع عام فإن متانة المادة الرابطة تحدد صلادة الحجارة الناتجة فحرف A يدل على أنها « طرية » ، حرف Z يدل على أنها عالية الصلادة ومجموعة الحروف في الوسط تكون متوسطة المتانة .

٥ - التكوين الهيكلي للحجارة :

وهذا يحدد بواسطة ترتيب المادة الحاككة في المادة الرابطة أي وجود مسافات بين المواد الحاككة (وهي المسام) ويحدد طبيعة هذا التكوين برقم معين وكلما كبر الرقم كلما اتسعت المسافات بين الحبيبات الحاككة وكلما صغر هذا الرقم كلما قلت المسام الموجودة بالحجارة .


هذا ويكتب على كل حجر بعض الأرقام الدالة على خصائص هذا الحجر من حيث المادة الحاككة والمادة الرابطة وحجم الحبيبات ودرجة متانة المادة الرابطة والتكوين الهيكلي للحجارة ، وعلى ضوء هذه المعلومات يحدد استخدام الحجر .

وتظهر هذه الأرقام من الرسم التخطيطي التالي :

استعمال حجارة التجليل وأهمية التبريد أثناء التجليل :

عندما تلم حجارة الجليخ بسبب الاستعمال الغير صحيح للواد الطرية مثلا أو لكثرة الإستعمال الأمر الذي يحدث بعض فجوات في الحجر وعدم استواء الحد القاطع بسبب التآكل الغير منتظم لذا يجب تهذيبها . وأداة التهذيب (التسوية) هي عبارة عن قطعة من الماس ملحومة في ماسك يمكن باستخدامها أن تعطي تآكلا سريعاً للحجارة لتسويتها والحصول على سطح صحيح تماماً .

وأثناء التجليل يجب أن تقي العين ويتم ذلك بإرتداء النظارات الواقية أو باستخدام زقعات شفافة تركيب على ماكينة الجليخ ومثل هذه الوسائل يجب أن تحتفظ نظيفة للحفاظ على شفافتها وشكل ١٥٢ يبين الوقعات الموجودة على حجر جليخ .

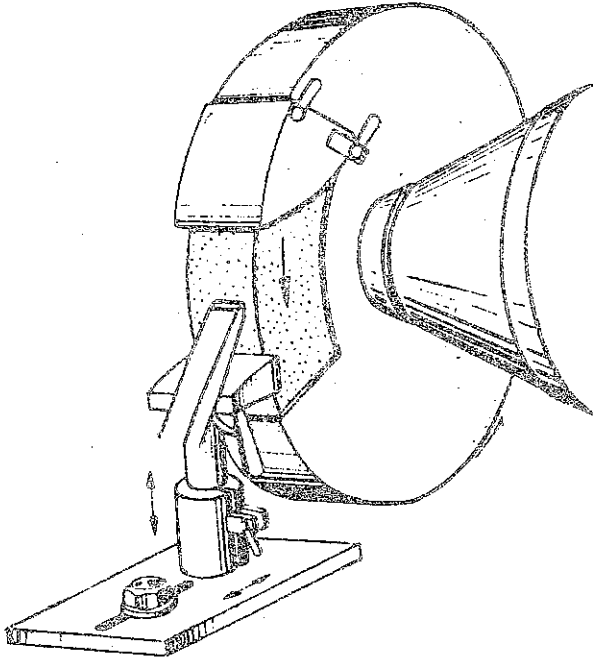


(شكل ١٥٢)

ويجب أن يتم التفتيش الدوري (كل فترة معينة) على حجارات التجليل

للتأكد من خلوها من العيوب كوجود شروخ ظاهرة أو باطنية أو كسر بها كما يجب استعدادها وتهذيبها كل فترة معينة .

ويجب ضبط سائده العدة لكي يعطى أقل مسافة ممكنة بين السائد والحجر كما في شكل ١٥٣ بحيث يكون ١ أو ٢ م من وجه حجر التجليخ لأنه إذا زادت هذه المسافة ربما وقعت الشغلة (وخاصة إذا كانت رقيقة) بين الحجر والسائد، وأدت إلى تكسير الحجر وإحداث إصابات بالغة به وبالمحيطين به.

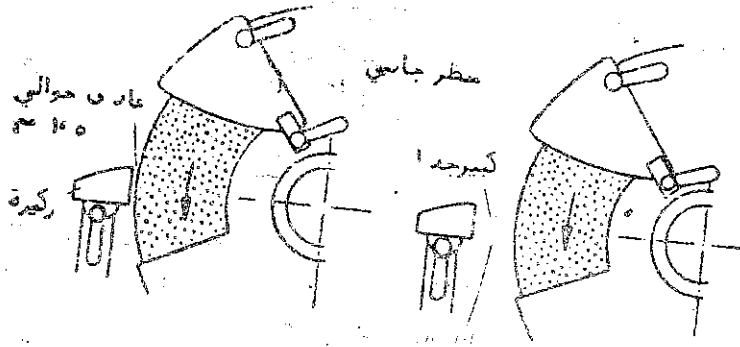

(شكل ١٥٣)


وقد يحدث تآكل في الكراسي المحمل عليها عمرها الما كينة بسبب الرقة الموجودة في الأحجار لذا يلزم الكشف باستمرار على الكراسي وتزييتها باستمرار وتصحيح الرقة الموجودة بواسطة عملية التهذيب السابق الإشارة إليها، والاكثرت الاهتزازات الناتجة عن عدم الاتزان الديناميكي للحجارة وهي دائرة، لذا يجب الكشف عن الصواميل السائدة والرابطة للحجر على العمود وخص الاتزان الديناميكي على الجهاز الخاص بذلك كما أن التبريد عند تجليخ الصلب العالي الكربون والسلب السباتي ضروري جداً أثناء التجليخ، ويتم ذلك بواسطة وجود خزان صغيرة لمياه التبريد لغمس الشغلة فيها أو لكي يسمح للمياه بأن تتدفق على الحجارة ولا يجب أن يسمح للحجارة بأن تظل في المياه حيث أن امتصاص الحجارة للمياه يجعلها غير متزنة ديناميكياً .

أنواع ماكينات التجليخ

أولاً : ماكينات حجارات الجليخ العادية وهي تتكون من عمود مثبت عند طرفه محورين أحدهما خشناً والآخر ناعم ويستعمل في الورش في سن الجند اليدوية .


ثانياً : ماكينات التجليخ السطحي :

وشكل ١٥٤ يبين أحد أنواع هذه الماكينات وهي عبارة عن صينية تثبت عليها الشغلة وتتحرك حركة ترددية اتجاهها يكون متعامداً للتنذية العرضية ثم من حجارة جليخ مركبة على عمود وتدار بسرعة حوالي ٥٠٠٠ أفه / ق ولا يجب تثبيت الحجارة إلا بعد اختبارها من حيث إزالتها ديناميكياً ، وتثبت الشغلة المطلوب

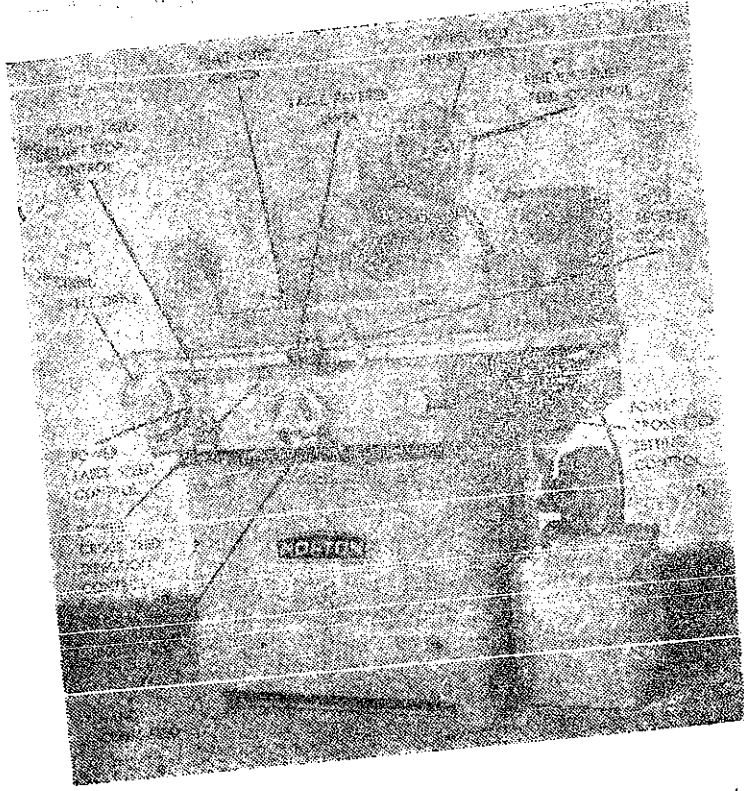

(شكل ١٥٤)

تجليخ سطحها على انحدارية بواسطة طرف منفاطيسي ثم يعطى المحجر التغذية إلى أسفل
وشكل رقم ١٥٥ يبين شكل مسكبر الحجارة الجليخ والعربة في بداية مشوار التجليخ
ويراعى استخدام مياه التبريد أثناء التشغيل .

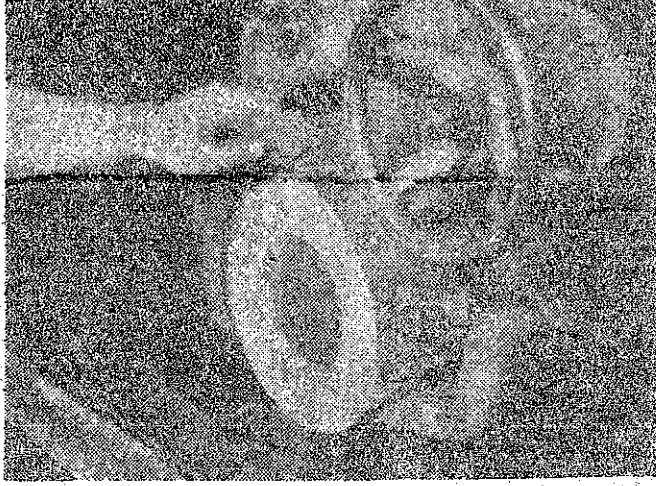


(شكل ١٥٥)


وهذه الماكينات تعطي دقة حتى بليونم . وتستخدم في تجليخ السطوح
المستوية .

ثالثاً : ماكينات التجليخ الاسطوانى :

وتستخدم في تجليخ الأعمدة ذات المقطع المستدير وبها تركيب الشغلة بين محورها
في ذنبتين وتداز . حجارة الجليخ المركبة على عامود أمامها كما هو مبين بشكل ١٥٦ .
وتداز الشغلة بسرعة حوالي ١٠٠ لفة/ق بينما تدور الحجارة بسرعة تصل
إلى حوالي ٥٠٠٠ لفة/ق وبذلك نحصل على عامود أسطوانى مجليخ تماماً .
وتتم التغذية الطولية بتحريك الشغلة مع العربة حركة ترددية على الفرش
يدويًا أو آتوماتيكياً .

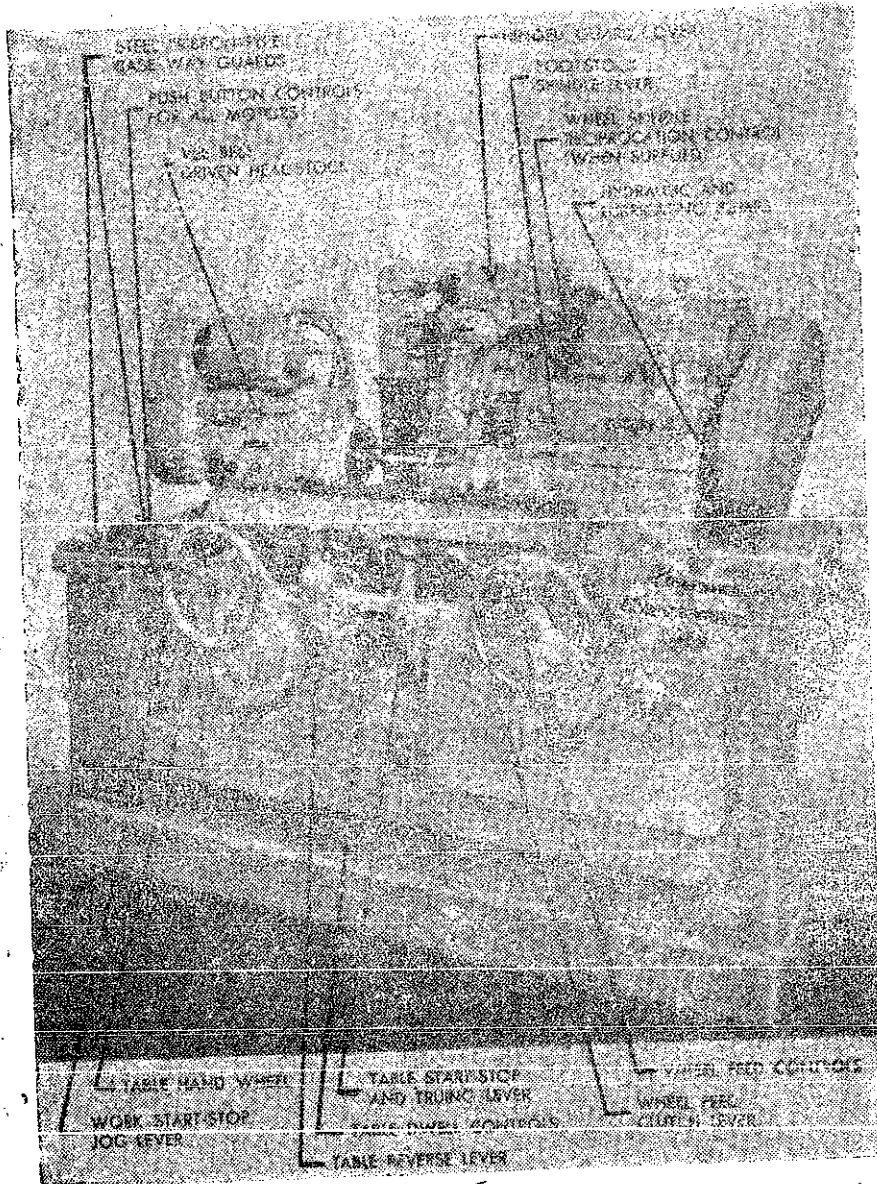

(107 ١٤٥)

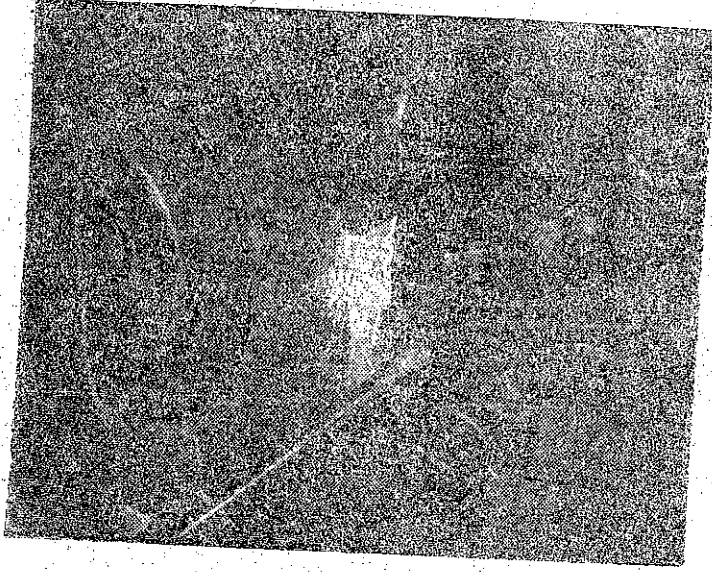


(شكل ١٥٧)

وتحدث أيضا التغذية العمودية نحو الشغلة لتعدد قطرها بتحريك الحجر على الراسمة يدويا أو آتوماتيكيا، ويمكن الحصول على تغذية من ١٠ إلى ١٠٠ مم.


ملاحظة : يجب استخدام مياه التبريد بكثرة وبصفة مستمرة عند استخدام هذه الماكينات كما يبين ذلك شكل ١٥٧

وأما : الماكينات التخليخ العالم :

يبين شكل ١٥٨ أحد أنواع هذه الماكينات ويلاحظ فيها أن الشغلة لا تكون عمودا بين أي محاور ولكنها تكون مستوية على ساند للشغلة وتكون موضوعة بين حجرتين للخليخ يدور كل منهما في عكس اتجاه الآخر وبداية تحصل على أعمدة أسطوانية بخلقة تليخا دقة تماما. شكل ١٥٩ يبين رسما كروكيا بوضوح موضع الشغلة من الساند والحجرتين واتجاه الدوران كذلك .

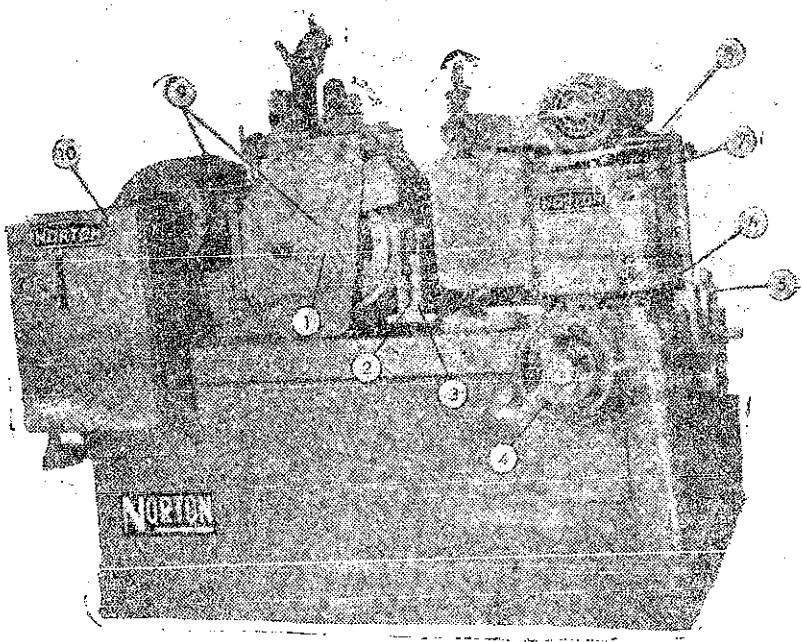

(10A کی تصویر)

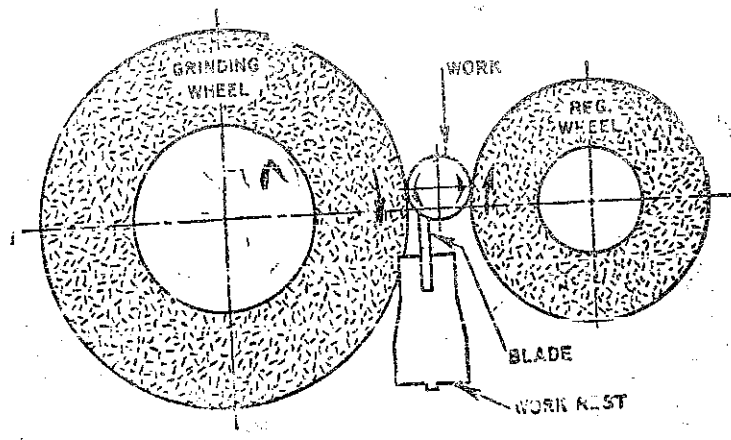


(10A کی تصویر)

مخامضاً : ماكينات سن الدقة :


ويستخدم هذه الماكينات في سن عدد القطع كأقلام المخارط وسكاكين الفرايز
والهياكل وذكور الآلاوط وغير ذلك كما يمكن ضبط زوايا الخالص والحرف
هذه العدد بواسطة إمكانيات هذه الماكينة :

وشكل ١٦٠ يبين نوعاً من هذه الماكينات .

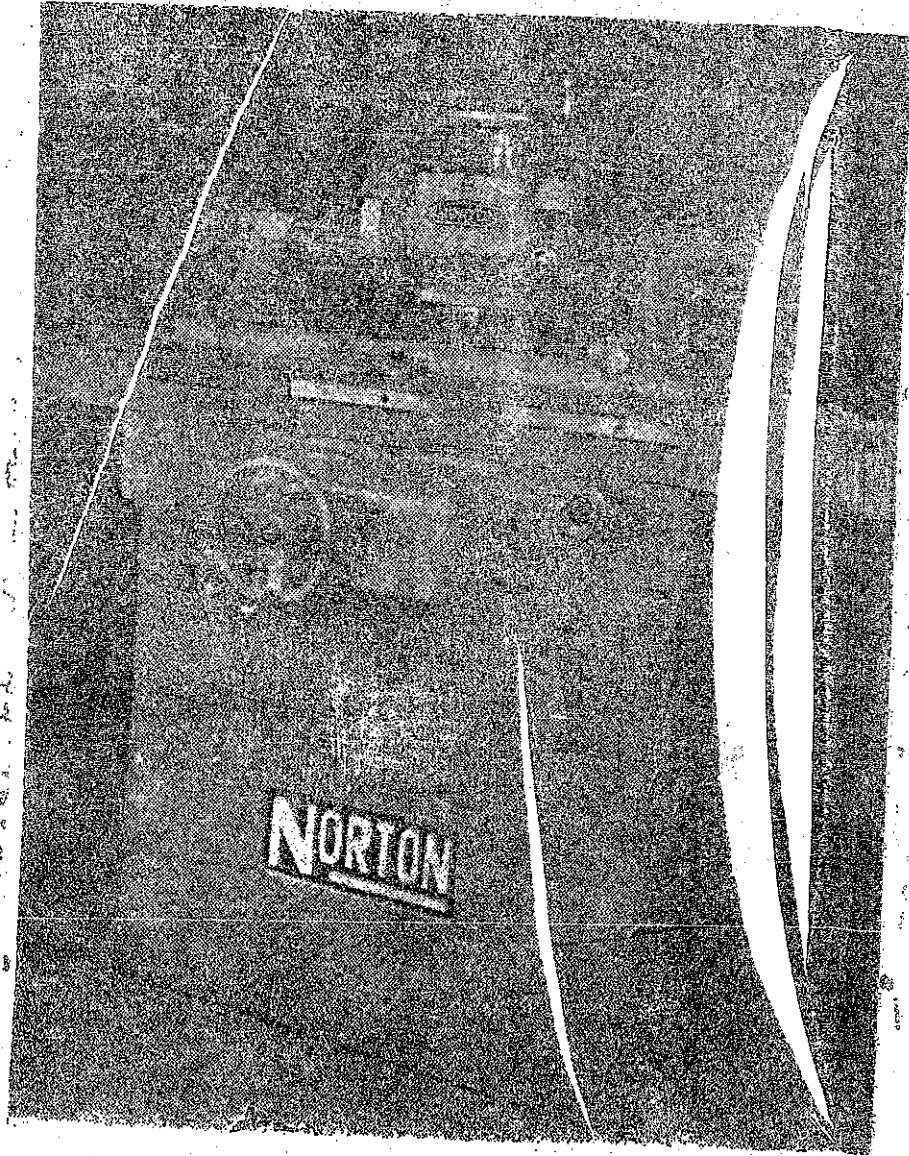

(شكل ١٦)

وصف الماكينة : وهي تشبه في تركيبها ما كينة السن البسيطة، غير أن المحرك الذي يدير حجرى الجليخ مركب على قرص مقسم إلى درجات يمكن تحريكها على زاوية ما بحيث يصبح محور دوران الحجر صانعا أى زاوية مع محور الشغلة، كما أن الشغلة تكون مركبة بين ذنبتين ذنبة غراب متحرك وذنبة جهاز تقسيم (ولو أن الأخير غير مبينة في الشكل رقم ١٦٠ الذى يبين شكل الماكينة) مشبعتين على صينية مركبة على قرص مدرج فوق فرش الماكينة بحيث يمكن رفعه وخفضه حسب الحاجة ويمكن أن تتحرك الصينية حركة أفقية، ويوجد قطع غيار لهذه الماكينة تمكنها من تكبير مدى استعمالها كأن يوجد معها ظرف أو بعض المعدات الأخرى وتستخدم هذه الماكينة فى سن العدد كسكاكين الفرايز والبراغل. ويستعمل سن كل عده حجر خاص ذو شكل يناسب وضع السن. ويلاحظ أن لكل حد قاطع زاوية خلوص وزاوية جرف ويجب الاحتفاظ بهذه الزوايا بدرجات معينة تناسب مع نوع المعدن المطلوب قطعه ومعدن العدة القاطعة وشكل ١٦١ يبين عملية التخليخ لسكينة فريزة وفيه يتضح أن الحد القاطع فى السكينة عند سنه يجب أن يكون مستندا على ساند العدة كما هو ظاهر فى الشكل المذكور.

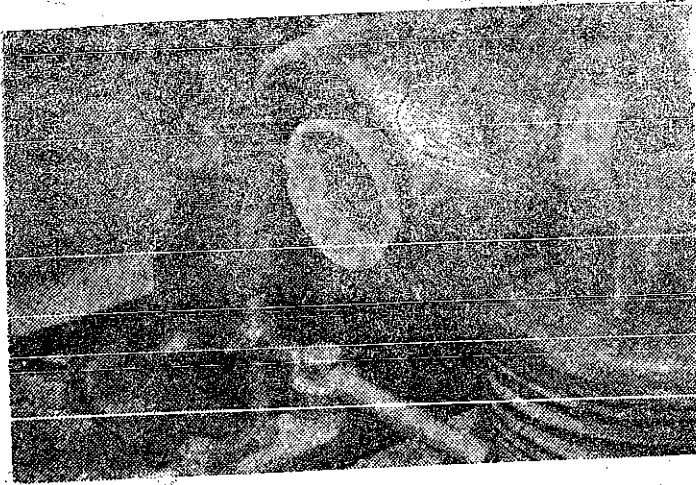

(شكل ١٦١)

الباب التاسع

وصلات الحركة الميكانيكية البسيطة

مقدمة :

من مشاهدتنا في الورش والمصانع نلاحظ أن أجزاء الماكينات والآلات وغيرها تتحرك بحركات مختلفة ومتعددة منها الدائري ومنها الزاوي ومنها المستقيم (الخطي) كما نلاحظ هناك حركة الرجوع السريع في آلات الورش . ومن المعلوم أن هذه الحركات وغيرها يتم الحصول عليها بواسطة وصلات ميكانيكية (تسمى آليات أو ميكانيزم) .

ويمكن تعريف الآلية أو الميكانيزم بأنه يعمل على نقل الحركة أو تحويلها من نوع إلى آخر . وفي الآلية تتحرك جميع نقاط الأجزاء المتحركة وتتأزم بحركة معينة في الدورة الواحدة . والماكينة هي جهاز يتكون من آلية واحدة أو أكثر بحيث تكون قادرة على تحويل الطاقة من نوع إلى آخر كما هو الحال في المحرك البخاري الذي يحوي آليات المرفق وذراع التوصيل وبحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية .

أنواع الآليات :

تنقسم الآليات من حيث الغرض منها إلى المجموعات التالية :


(أ) آليات لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة ترددية عن طريق حركة أوبية مثل آلية المرفق أو القرص اللامتراكز إلى المكبس أو الصمام المنزلق عن طريق أذرع توصيل كما في المحرك البخاري .

(ب) آلية لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية مباشرة مثل آلية العمود اللولبي (الحلزونية) مع الترس الحلزوني أو آلية الترس مع الجريدة المستننة .

(ج) آليات لتحويل الحركة الإنتقالية في اتجاه معين إلى حركة إنتقالية في الاتجاه الآخر كالكامات والمساليب .

(م ١١٠٠٠٠ ج ٢)

أولاً آليات تحويل الحركة الدورانية إلى ترددية :
٢ - آلية المرفق وذراع التوصيل : وهذه الآلية مبينة بشكل (١٦٢)

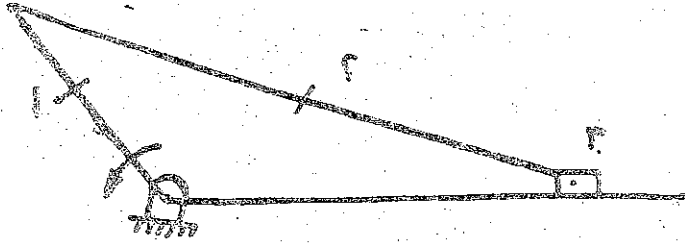

(شكل ١٦٢)

وتتكون من المرفق ١ وذراع التوصيل ٢ والزلزلة ٣ .

عند تحرك الزلزلة بحركة مستقيمة يتحرك ذراع التوصيل بحركة زاوية ثم يتحرك المرفق بحركة دائرية وتأخذ مجموعة هذه الحركات مساراً معيناً في النصف الأول من اللفة وتغير اتجاهه في النصف الثاني من اللفة . وفي الدورات التالية للمرفق لا يتحرك هذه الأجزاء إلا في نفس مسارها الأول فقط ، وتستعمل هذه الآلية في المحركات البخارية الترددية وفي بعض محركات الديزل المزدوجة التأثير التي تستخدم زلزلة (طربوش) .

ب - آلية القرص اللامتراكز (شكل ١٦٣) :

(هـ) آلية تقل الحركة العارضية إلى حركة ترددية وتشبه آلية المرفق السابقة في الحركة ولكن حافتها (لامركزيتها) تكون صغيرة نسبياً والأجزاء الرئيسية لهذه الآلية :


(أ) القائم .

(ب) القرص اللامركزي .

(جـ) ذراع التوصيل .

(د) الزلزلة .

والقرص اللامركزي هو قرص ذو ثقب لا مركزي يدخل فيه العمود اللامتراكز ويكون محور الزلزلة في هذه الحالة يساوي ضعف البعد اللامركزي للقرص اللامتراكز .

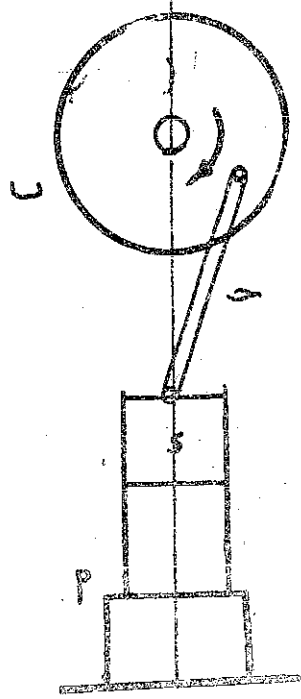


(شكل ١٦٣)

ثانياً : آليات تحويل الحركة الدورانية الى حركة خطية مباشرة :

١ - الجريدة المسنة والتروس شكل ١٦٤ :

هذه الآلية عبارة عن ترس مسنن وجريدة مسننة معشقين ببعضهما فيحد

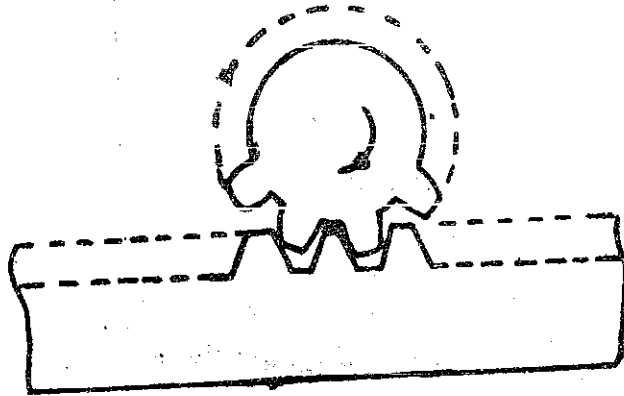


(شكل ١٦٤)

ما يدور الترس تتحرك الجريدة إلى اليمين أو إلى اليسار حسب اتجاه دوران الترس وتستعمل هذه الآلية بكثرة في تحريك عمود المحرطة .

وفيما ثبت الترس بجسم العربة بينما تثبت الجريدة بجسم المحرطة فيدير الترس عن طريق يد فإنه يتحرك على الجريدة وتتحرك العربة في الاتجاه الذي يناسب اتجاه دوران الترس .

ب - العمود المتداول والصامولة شكل ١٦٥ :



وهذه الآلية عبارة عن عمود مقلوظ وصامولة . فإذا تحركت الصامولة في اتجاه دورانها فإنها تتحرك على العمود أما إذا ثبتت الصامولة رادير العمود لتتحرك هذا الأخير إلى اليمين أو اليسار على حسب حركة الدوران للصامولة وتستعمل هذه الآلية في الكوريكات اللازمة لرفع السيارات وفي الورش وما شابه ذلك .

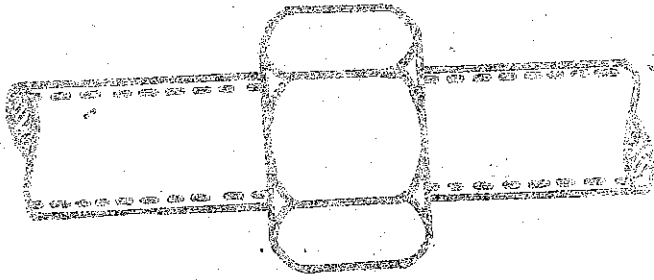

(شكل ١٦٥)

١٦٥ : آليات لتحويل الحركة الانتقالية في اتجاه معين إلى حركة انتقالية في الاتجاه الآخر :


وتتكون هذه الآلية من أسفين شكل ١٦٦ أ وجزء من كامتار كما في شكل ١٦٦ ب يتحرك حركة استقامية في اتجاه معين ويستند على سطح هذا الأسفين أو الكامتار

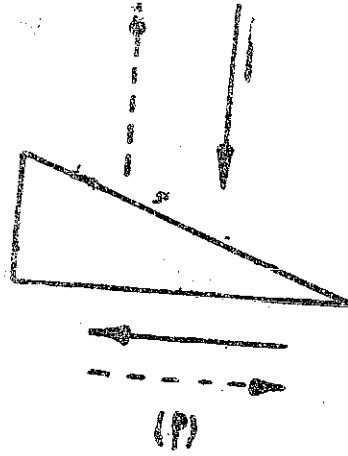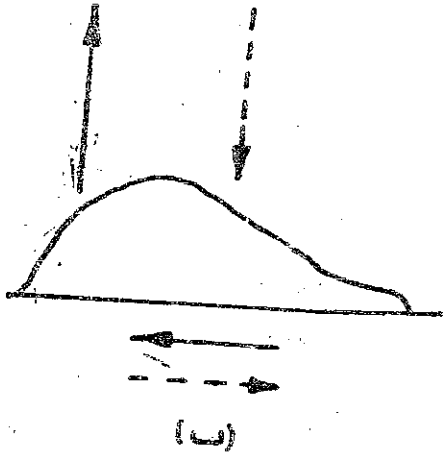

(شكل 176)

تتابع يستعمل الحركة ويتحرك إلى أعلى أو إلى أسفل على حسب اتجاه
حركة الأسفين

بعض الأمثلة التطبيقية لأنواع الآليات

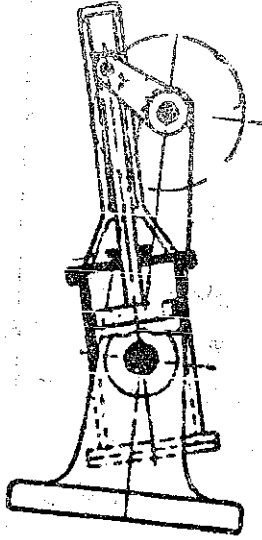

(شكل 177)


الآلة ذات الأسطوانة المتذبذبة
المبين في شكل 177 وتستخدم في
كثير من البواخر النهرية لنقل الحركة
الترددية إلى حركة دائرية ويتضح عملها
من الشكل المبين

الحركة السريعة الرجوع :

وتستعمل هذه الحركة في آلات الورش كالمقاشط وآلات فتح المشقيات
وخلافها ويمكن تقسيم هذه الحركة إلى نوعين : -

١ - حركة المرفق والرافعة ذات المشتية :

ويوضح عملها من الشكل ١٦٨ حيث يتصل بمرفق م يتصل بولاقين تتحرك
في مجرى الرافعة اب التي تتحرك حركة زاوية . حول محور الارتكاز ا
فإذا دار المرفق م من نحص على مشوار بطيء الحركة يستخدم في الآلات
عند القطع كما نحصل على مشوار رجوع سريع لعودة الآلة القاطعة منبأ
اضياح الوقت .

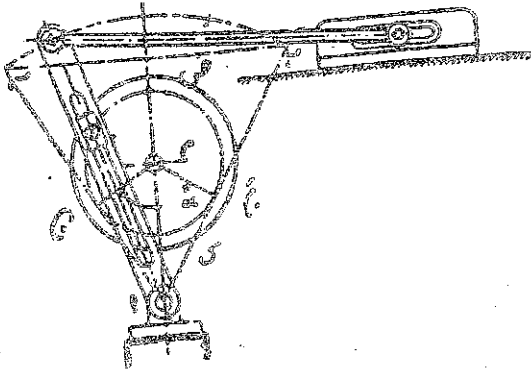


(شكل ١٦٨)

وواضح أنه إذا دار المرفق بسرعة ثابتة فإن مشوار القطع يتم عند تحرك
الولاقة المسافة $س١$ وفي مشوار الرجوع عندما يقطع المسافة $س٢$
وواضح من الرسم أن طول القوس $س١$ أكبر من طول القوس $س٢$
عما يجعل المسافة الأولى تقطع في زمن أطول من زمن قطع المسافة الثانية
وهذا هو السبب في أن حركة مشوار القطع ابطأ من حركة مشوار الرجوع.

ب - حركة ويتورث السرعة الرجوع :

هذه الآلية مشابهة لآلية المرفق والرافعة ذات المشقبة غير أن النقطة قريبة جداً من النقطة م وتقع داخل الدائرة التي تدور فيها الزلاقة م . ويتضح عمل هذه الحركة من الشكل ١٦٩ حيث يظهر أن المرفق يدور حول مركزه ١

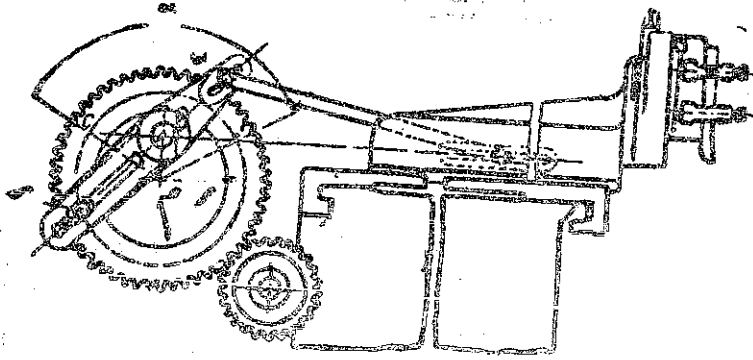


(شكل ١٦٩)

ويتى بزاوية تتحرك في مشقبة في الرافعة التي تدور حول مركزها ص
فإذا دار المرفق نحصل على مشوار قطع بطيء ومشوار رجوع سريع .
وإذا دار المرفق في سرعة منتظمة يلاحظ أن نقطة م تتحرك في مشوار
القطع بزاوية $\alpha - 360$ وتدور في مشوار الرجوع بزاوية α ويكون :

$$\frac{\text{زمن مشوار القطع}}{\alpha - 360} = \frac{\text{زمن مشوار الرجوع}}{\alpha}$$

جهاز رسم اشكال الاقطاع الناقصة :


وهو مبين بشكل ١٧٠ وفيه القطعتان ا، ب تتحركان في مشقيبتين متعامدتين
في الفرش ه والقلم ه هو الذي يرسم القطع الناقص المبين بالشكل .

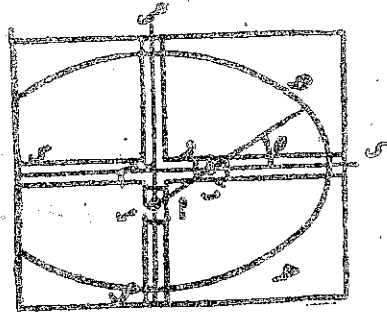

(شكل ١٧٠)

جهاز البانتوجراف :

يتكون الجهاز من أربع روافع كما هو مبين بشكل ١٧١ ويستخدم في نسخ الحركة ونقلها كما هي أو مكبرة أو مصغرة بنسبة معينة

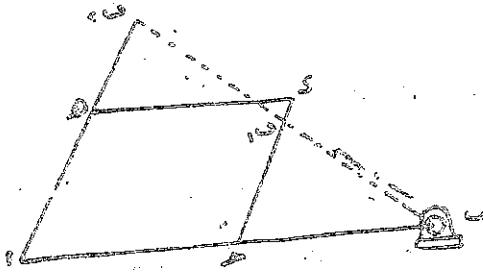

(شكل ١٧١)

والأربع روافع هي $اب$ ، $اف$ ، $وه$ ، $ح$ وهي تتحرك مفصلياً حول $ا$ ، $و$ ، $هـ$ وتكون متوازي أضلاع والضلع $ح$ موازي إلى $اف$ كما أن الضلع $وه$ موازي إلى $اب$. والجهاز مثبت مفصلياً بالقرش عند $ب$ ويوجد قلابان أحدهما مثبت بالنقط $ف$ والآخر مثبت بالنقطة $هـ$ بحيث تكون $ف$ واقعة على المستقيم $وه$ ، فعندما تمر النقطة $ف$ على خط معين فإن $ف$ تمر على خط عائل تماماً والعكس بالعكس.

ويمكن تغيير نسبة التكبير أو التصغير الممكنة الحصول عليها من هذا الجهاز
بتغيير طول أفق وبعبارة أخرى بتغيير مقدار النسبة $\frac{ح و}{ب}$ ولبرهنه على خاصية

 
هذا الجهاز نقول:

∴ ح و موازى إلى أه فى جميع أوضاع الجهاز .

$$\therefore \frac{ب ف ا}{ب ف ب} = \frac{ب ح}{ب ا} = \text{مقدار ثابت}$$

وهذا الشرط يكفى لجعل الشكلين اللذين تمر عليهما الشععتان ف ، ف ب

متشابهين .



الباب العاشر

الكامات

مقدمة :

الحركة المتقطعة هي حركة عضو في آلة تحدث في فترة معينة من الزمن يعقبها سكون وتكرر الحركة بعد ذلك بطريقة منتظمة وتحتاج معظم الآلات الحديثة خصوصاً ما كان منها من النوع المستعمل في الصناعات الاوتوماتيكية المختلفة وصناعات الإنتاج الكمي إلى تغذية بعض اجزائها بالحركة المتقطعة كما يحدث في آلات النسيج وآلات صناعة الأحذية وخلافها وكما هو الحال في الصمامات المستخدمة في الآلات الحرارية على وجه العموم وفي محركات الديزل ومحركات السيارات على وجه الخصوص .

ولتغذية عضو في آلة بحركة متقطعة مستمرة من حركة مستمرة حادثة في عضو آخر من الآلة ، تستعمل إحدى المجموعات الميكانيكية العديدة التي استنبطت لهذه الأغراض . ولا يمكن حصر جميع أنواع هذه المجموعات لكثرتها وتوسع أشكالها تبعاً للحل الخاص الذي تقوم به الآلة . وسنكتفي فيما يلي بذكر نوعين من المجموعات الميكانيكية المصممة لأحداث الحركة المتقطعة وهما .

١ - مجموعة الترس والساقطة .


٢ - مجموعة الكامة والتابع .

أولاً - الترس والساقطة :

يستخدم جهاز الترس والساقطة أما للحصول على حركة متقطعة في اتجاه واحد أو يستعمل في بعض الأحيان للحصول على حركة دائرية في اتجاه واحد مع منع هذه الحركة الدائرية في الاتجاه المضاد ويتركب الجهاز عادة من ترس

أر قطة من ترس أو جريدة مستنة ومنها ساقطة تعشق مع اسنان الترس أو الجريدة .


وشكل ١٧٢ ب يبين الترس ا ، والساقطة ب التي ترتكز على الرافعة م .

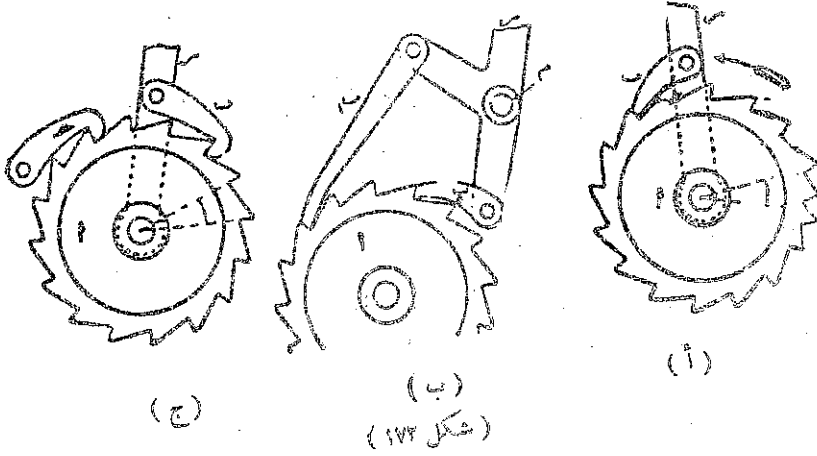

إذا اهتزت الرافعة م حول مركز الترس وتركت في اتجاه السهم تعشق الساقطة ب مع سنة من اسنان الترس أو يتحرك الترس وإذا اهتزت الرافعة م وتركت على عكس اتجاه السهم فتتخطى الأسنان ولا تحدث حركة في القوس ، مع الحركة في عكس اتجاه السهم .

وشكل ١٧٢ ب يبين مجموعة من ترس وساقطة لإحداث حركة دائرية مستمرة بواسطة الساقطين ب ، ب ، والرافعة م التي تهتز حول المركز الثابت م .

وشكل ١٧٢ ج يبين مجموعة ترس وساقطة مشابهة للمجموعة الميئية بشكل ١٧٢ ب غير أن الساقطة في حالة شد بدلاً من حالة ضغط وفائدة الساقطة الإضافية ح هي لضمان منع الحركة في عكس الاتجاه وشكل ١٧٢ ب يبين ساقطة تستخدم غالباً في الورش ، ويمكن عكس اتجاه الدوران بعكس موضع الساقطة بالنسبة للسمار الأوسط م

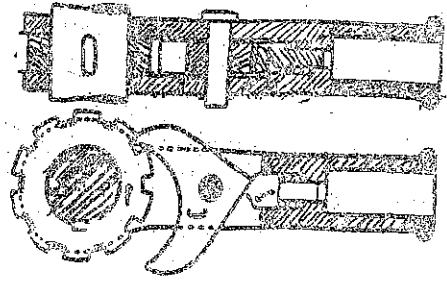


(شكل ١٧٣)

ثانيا : الكامات

الفرص من الكامة هو عادة اشتقاق حركة استقامية أو دائرية ترددية ذات خواص معينة من حركة دائرية منتظمة . فالكامة عادة تتحرك بحركة دائرية منتظمة وتتحرك تابعا لها بحركة استقامية أو دائرية ترددية .

وقد تستعمل الكامات علاوة على ما ذكر في أغراض متعددة في المحركات المختلفة إلا أن استعمالها في الفرصين السابقين الذكر لا يخرج عن الطريقتين الآتيتين :


أولاً - الكامة المستعملة لإشتقاق حركة دائرية ترددية منتظمة :
في هذه الطريقة يركب على المحور هو الدائر بنظام قرص الكامة ، وهذا القرص ينفذ الرافعة ب بحركة ترددية منتظمة تنقل بدورها إلى حركة زاوية مترددة منتظمة عند المحور و كما بين ذلك شكل ١٧٤ .

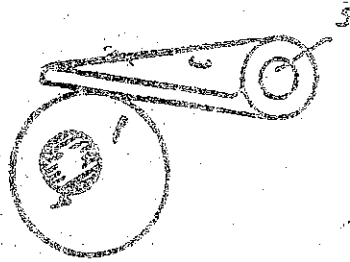

(شكل ١٧٤)

ثانياً : الكامة المستعملة لأشتقاقى حركة استقامية ترددية منقطعة :

وفي هذه الطريقة يركب على المحور الدائر بانتظام قرص الكامة ؛ وهذا القرص يندى الرفاعة ب (ويسمى التابع) بحركة استقامية تردديه منقطعة كما في شكل ١٧٥ ويتحرك التابع بين دليلين في حين أن طرفه الملاصق للكامة ينتهي بهجلة أو دراقيل بفرض تقليل الاحتكاك بين الكامة والتابع .

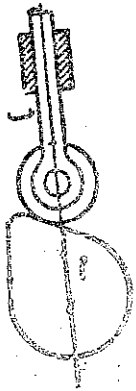


(شكل ١٧٥)

ويلاحظ في الطريقتين السابقتين أن الحركة غير محكمة وأنه لا بد لإتمام عمل التابع من وجود قوة تصيد التابع في حركته الرجعية. ويستعمل لذلك عملياً زنبرك خفيف أو قد يعتمد في إرجاع التابع على ثقله فقط إذا كان وزنه كافياً لذلك .

على أنه لإحكام الحركة وجعل حركة التابع عند الرجوع إجبارية فإنه تستخدم الطريقة الميمنة بشكلى ١٧٦، ب حيث أن طرف التابع ب ينزّه يتحرك داخل شقوية مصنوعة على سطح الكامة ا

وعلى العموم يمكن القول بأن تصميم الكامات يتوقف على ثلاثة عوامل تتوقف أهميتها كل منها بالنسبة للأخرى على سرعة توالي الحركات التي تحدثها الكامة . وهذه العوامل هي : -

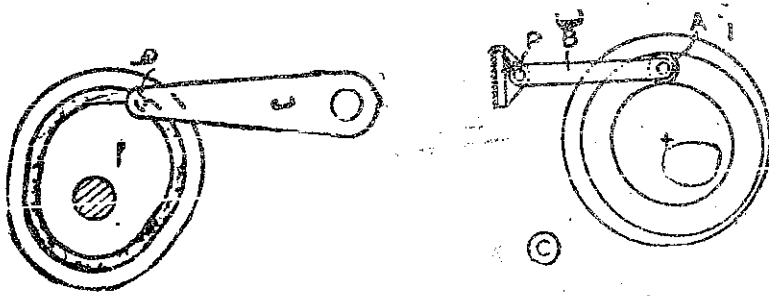

(ب)

(أ)

(شكل ١٧٦)

١ - مدى حركة التابع في أى لحظة (بداية التوقيت وفترة)


٢ - سرعة الحركة في أى لحظة .

٣ - عجلة تلك الحركة في أى لحظة أيضاً .


ففي محركات البنزين السريعة مثلاً تتوالى عمليات فتح الصمامات بسرعة عظيمة لذلك كان لعامل سرعة الحركة وعجلتها أهمية عظيمة في تصميم الصمامات الخاصة بهذه المحركات . أما في المحركات البطيئة فليس هذين العاملين اعتبار كبير .

ثالثاً : الكامنة الأسطوانية :

هى عبارة عن جسم أسطوانى مركب على محور الإدارة مقطوع على سطحه مشقبة حلزونية بالانحناء المطلوب وينزل داخل المشقبة طرف الدليل حيث يتحرك حركة تردديه في إتجاه السهمين كما في شكلى ١٧٧ ، ١٧٨

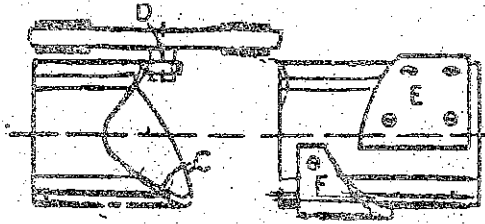


(شكل ١٧٧)

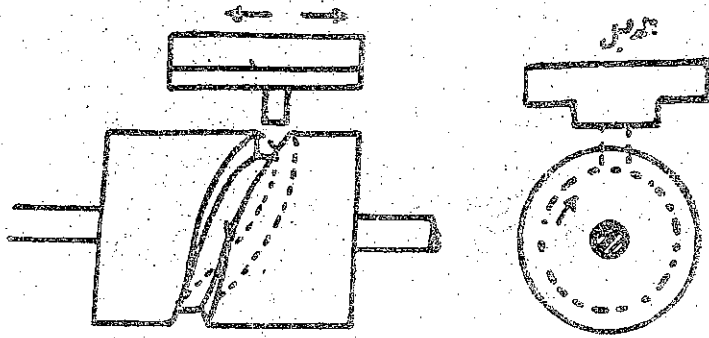

(شكل ١٧٨)

١ - يايات الشد ٢ - يايات الضغط ٣ - يايات حلزونية مطبوعة
٤ - يايات الشد :

وهي التي تقاوم الشد ويلاحظ في هذه اليايات تقارب الحلقات من بعضها (صغر الخطوة) حتى تكاد تنعدم المسافة بين الحلقات وشكل (١٨٣) ، يبين حالة ياي قبيل التبر من الشد وشكل ١٨٤ يبين الياي بعد تعرضه للشد . ويحدد كل من قطر السلك والخطوة على أساس القوة المؤثرة الواقعة عليه والتي يقاومها الياي .

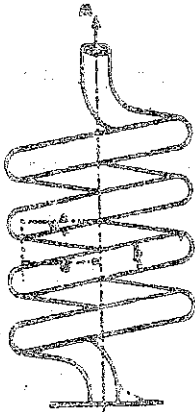


(شكل ١٨٤)




(شكل ١٨٣)

ب - يايات الضغط :


وهي اليايات التي تقاوم الانضغاط . وفي هذه اليايات يلاحظ وجود مسافة بين كل لفة وأخرى من الياي . وتتوقف هذه المسافة على القوة الواقعة على الياي ويجب أن يصمم قطر السلك المستخدم وكذلك الخطوة بين الحلقات على أساس القوة الواقعة المؤثرة على الياي وشكل ١٨٥ يبين نوعاً من هذه اليايات قبل انضغاطه كما يبين شكل ١٨٦ الياي بعد انضغاطه .

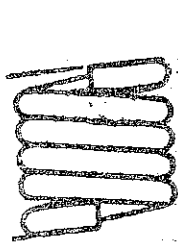

(شكل ١٨٦)

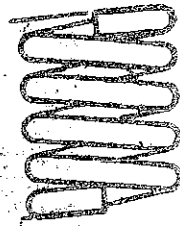

(شكل ١٨٥)

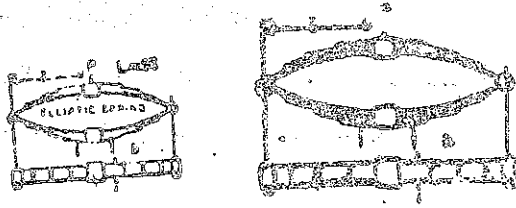

(شكل ١٨٩)

استعمال اليايات : تستعمل اليايات الحلورية والحلورية المنقوفة بكثرة في الآلات لجذب أو دفع فراع لوضعه وإرجاعه لموضعه الأصلي . أما اليايات الورقية فهي كثيرة الاستعمال في السيارات والعربات لرخيصها وسهولة صنعها .

صناعة اليايات الورقية

تتكون اليايات الورقية من عدة نصوص ذات أطوال مختلفة وسمك واحد لتعطي المرونة المطلوبة مع القوة اللازمة . وتختلف قوة تحمل الياي على حسب سمك ورقة الياي وعرضها ، وتثبت الورقات مع بعضها بمسار يمر في مركز الياي وذلك بعد حني الورقة على شكل قوس من دائرة . ويختلف القوس تبعاً للقوة الواقعة عليه ويتم صنع هذا الياي يدوياً وتركب بمجموعة الورقات مع بعضها ثم تختبر بماكينة الاختبارات لاختيار مدى صلاحية الياي للعمل .

صناعة اليايات الحلورية :

يتم صنع الياي الحلوري بعدة طرق نذكر منها .

١ - الطريقة اليدوية ٢ - على المخرطة ٣ - على ماكينة صنع الياي .

ويجب قبل صنع الياي معرفة البيانات الآتية :


- ١ - الخطوة ٢ - القطر الداخلي
- ٢ - قطر أو أبعاد مقطع السلك المستعمل ٣ - القطر الخارجي
- ٥ - طول السلك اللازم

١ - تصنيع الياي يدوياً :

يمكن لب الياي الحلوري الأمطواني يدوياً وذلك في حالة ما إذا كان السلك المستعمل ذات قطر صغير يمكن لفه بقوة اليد . وفي هذه الحالة يستعمل خامودا

ج - اليايات الحلزونية المنقوفة :


يبين شكل ١٨٧ هذا النوع من اليايات وتستخدم في تحريك عضو من الأعضاء مثال ذلك زمبركات الساعات وما شابهها.

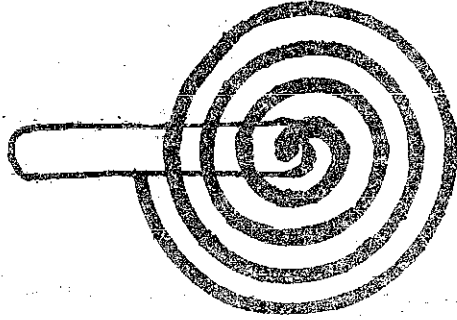

(شكل ١٨٧)

ثانياً : اليايات الورقية

وهي عبارة عن خوص (تسمى كل منها ورقة) ذات عرض وسماك وطول تتوقف أبعادها على وظيفة الياي وطبيعة عمله والقوة الواقعة عليه، وهذه الورقات (الخوص) تربط مع بعضها بتميز ومسامير دليبيه لكي تعطى القوة المطلوبة

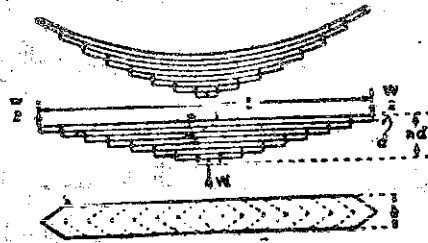

(شكل ١٨٨)

شكل ١٨٨ يبين هذا النوع كما يبين شكل ١٨٩ يابين مركبين في بعضهما بغرض زيادة قدرة تحمله .

درجة الحرارة منتظمة في كل ورقة ثم يغمر في الماء أو في سائل تبريد مناسب ويسحب منه قبل أن يبرد تماما . ثم يعاد إلى فرن التسخين ثانيا لإعطائه درجة الحرارة المناسبة للمراجعة ثم يستمر في هذه الدرجة لفترة قصيرة ثم يخرج من الفرن ويبرد .

تقسيمه اليابات العنقونية :

يسخن الياب لدرجة الحرارة المقرره (من منحنى الحديد والكربون) ثم يغمر في الزيت أو في سائل تبريد مناسب لتبريده ، ولاتمام عملية المراجعة يلاحظ أنه يحتاج إلى عناية زائدة عند تسخينه ولذلك يفضل وضع الياب رأسيا وبه عمود قطره مساويا للقطر الداخلي للياب حتى يقل من فرص تشوهه بسبب الحرارة .

ويلاحظ عند تقسيمه اليابات المذكورة مراعاة نسب الكربون بها وتحديد درجة حرارة التسخين على أساس نسبة الكربون كما هو واضح في منحنى التعادل للحديد والكربون (أنظر موضوع المعالجات الحرارية) .

قانون حساب طول الياب :

لإيجاد طول سلك الياب الحلزوني يستعمل القانون الآتي .

$$\text{طول سلك الياب} = \pi \times \frac{r_1 + r_2}{2} \times d \text{ بالملم}$$

حيث r_1 = القطر الخارجي للياب بالملم

r_2 = القطر الداخلي للياب بالملم

d = عدد الحلقات (الخطوات)

يكون كدليل للف عليه على أن يكون قطره مساويا لقطر الداخلي المطلوب وأقل منه قليلا غير أنه من عيوب الف بهذه الطريقة عدم إمكانه الحصول على الخطوة المطلوبه للياي بالضبط

٢ - تصنيع الياي على المخروط :

يتم لف الياي الحلزوني بنوعيه الإسطوانى والمخروطى على المخروط وذلك بالف السلك على دليل مركب بين ذنبتى المخروط ويكون قطر الدليل مساو للقطر الداخلى للياي أو أقل منه قليلا وينتج على سطحه مجرى حلزونية بعمق قليل أو أقل من نصف قطر السلك المستعمل والمراد منه. وقد يكون هذا الدليل اسطوانيا أو مخروطيا. ويكون فى أحد طرفى الدليل مجرى أو ثقب لوضع بداية السلك بها ويعمل قلم مخروطية به تجويف مساوى قطر السلك لمساعد ذلك على ضغط السلك على الدليل ثم تضبط المخروطة أو يركب بها مجموعة تروس لتعطى الخطوة المطلوبة للياي ثم تدار المخروطة بسرعة عالية ويضغط بالتم وبه السلك على الدليل فيتمكون الياي المطلوب

٣ - ماكينات صنع اليايات :

لا تاج اليايات الحلزونية بكثرة فإن الطريقةين السابقتين لا تصلحان لذلك صنعت ما كينة صنع اليايات الحلزونية بنوعها المختلف المتناسبات وهى ما كينة خاصة لهذا الغرض وتتوقف نظرية هذه الماكينة على أن تكون عملية التصنيع للسلك اللازم أوتوماتيكية عن طريق الراسمة وبها الترتيب اللازم لتغيير مجموعة التروس لأعطاء الخطوة الحلزونية المطلوبة للياي .

المعالجة الحرارية لليايات :

يجب أن يكتسب الياي صلادة معينة يجعله مناسبا للعمل سواء كان ياي حلزونيا أو ورقيا ويتم ذلك بعد الإنتهاء من تشكيله وتجري عمليات التقسية والمراجعة لاكسابه الصلادة المناسبة ولكل نوع من اليايات طريقة تسمية ومراجعة حسب نسبة الكربون الموجودة فيه .

تقسية اليايات الورقية : يسخن الياي إلى درجة الحرارة المستخرجه من منحنى الحديد والكربون والتي تتوقف على نسبة الكربون فى الصلب بحيث تكون

فضلا عن أن قطع الفيار هذه تصنع بكميات غزيرة لتنظيف الحاجة منها وخاصة الآلات والأجهزة الشائعة الاستعمال وهذا ما يسمى بالإنتاج السلمي « بحيث يكون كل جزء من المنتج عامل للآخر تماما من حيث الأبعاد في حدود التفاوت المسموح به وأيضا في نوع المعدن والشكل والمواصفات .

وعند عمليات الإنتاج يجب أن يكون هناك إستعدادا خاصا لتجهيز الماكينات والقوالب اللازمة للجزء المراد إنتاجه أو الإسطمبات أو غيرها طبقا لنوع العملية والكمية حتى يمكن الاستمرار في عملية الإنتاج دون توقف .

وعند الإنتاج السلمي يجب مراعاة الدقة في المنتجات ولذلك فقد وضعت حدود للزيادة أو النقص للبعد حسب حالة إستعماله وسميت « حدود التفاوت » للقطعة التي تنتج على أساسها حيث يسهل إستبدال التالف بأخر جديد من نفس النوع دون أي صعوبة .

وسميت هذه الطريقة بالتبديل المطلق أي سهولة إستبدال الجزء التالف بأخر جديد بدون إجراء أي تشغيل عليه كما سبق أن ذكرنا .

وتكلفة إنتاج القطع ذات الأبعاد الدقيقة تكون أثار من إنتاج مثلها ذات التفاوت الكبير وتزداد التكاليف كثيرا كلما زادت الدقة وقل التفاوت في الأبعاد ويتبع ذلك قدرتها في الأسواق وظهور ثمنها ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها تطلب حساسية فائقة في الماكينات والمعدات وأجهزة القياس المستعملة (تكون في أحسن أحوالها) وكذلك مهارة في الأيدي القائمة على عمليات التشغيل والقياس (عمال على مستوى كبير من المهارة) .

٢ - التجميع بالتلفيق أو التوليف :

وهو عبارة عن تجميع الأجزاء التي استبدلت بالتالف أو المكسور عن طريق « توضيب » للطواب لهذه الأجزاء وعند حدوث تلف أو كسر في أحد أجزائه هذا النوع من التراكيب وليكن في أحد المحركات فإنه يلاحظ أن الأمر يحتاج أولا إلى الكشف على أسطوانة المحرك ثم المكبس فلو وجدنا مثلا أنه حدث تآكل محدد ان جلبه الاسطوانة ثم تآكل أيضا في قرص المكبس وعاموده

الباب الثاني عشر

التجميع والمجمعات

مقدمة :

التجميع هو عملية وضع الأجزاء المصنوعة بعضها مع بعض في موضعها الصحيح ثم ربطها معاً . وذلك للأغراض الهندسية والصناعية لتكوين المحرك أو الآلة أو الجهاز لتؤدي الغرض المطلوب التي صنعت من أجله طبقاً للرسومات التنفيذية التي وضمت بمعرفة الفنيين وبعد عدة اختبارات بحري على كل جزء منها بعد تشطيبه وخاصة في دقة الأبعاد للتأكد من صلاحية هذه الأجزاء للتجميع ثم صحة الأداء للعمل .

ويقسم التجميع الى قسمين :

١ - التجميع المطلق :

وكثير ما نشاهد في حياتنا العملية بصفة مستمرة أن المحركات والمكينات والأجهزة الشائعة الاستعمال سواء أكانت بالورش والمصانع وعطبات القوي أو بالمحلات أو بالمنازل تلف أو تعطل عن أداء عملها لسبب الاستعمال أو لأسباب فنية أخرى وقد ينكسر جزء منها نتيجة لسوء الاستعمال أو سوء الإدارة لجهل المشتغل عليها أو خطأ منه مما يؤدي إلى عطل ذلك المحرك أو الماكينة أو الجهاز - وأحياناً يسبب هذا العطل خساراً كبيراً للمصانع المرتبطة بمواعيد محددة للإنتاج مما يسمي إلى سمعها التجارية .


لذلك كان من الضروري عند إنتاج المحركات والآلات والأجهزة المتداولة الاستعمال في حياتنا العملية تفادي هذا العطل بإنتاج قطع الغيار اللازمة لها حتى يمكن تفادي زيادة زمن العطل لهذه الآلات وخاصة لا تطع في يتبع عليها الإجهاد الكثير من كثرة الاستعمال وإلى تتعرض للتلف نتيجة لتغير أبعادها أو تآكل في معدنها وقد راعت الشركات التي تقوم بإنتاج قطع الغيار سهولة ويسر تركيبها البديل دون الاستعانة بأي عملية أخرى تتم على هذا الجزء قبل التركيب أو تعديها

كذلك نتيجة لسكثرة الإستعمال فإن الأمر يضطرنا عندئذ لتغيير جلبة الأسطوانة أو المكبس وشنابره وعاموده .

وقد يكون التآكل سطحياً أى أن اتساع القطرين من جهتين متقابلتين في جلبة الأسطوانة (البيضاوى) في الحدود الغير المتبولة وعندئذ يلزم إجراء عمليات خراطة وتشغيل الجلبة بدلا من عمليات استبدال أو تغيير - مع ضرورة النظر والاعتبار إلى حد التخريد قبل إجراء عملية الخراطة والتشغيل هذه حتى لا يسبب عن ذلك حدوث شرخ أو كسر في الجزء المشغل لوصول السمك دون حد الأمان فضلا عن الخسارة الناتجة من عمليات لا فائدة من ورائها .

كما أن تركيب مكبس جديد حسب القطر الجديد للأسطوانة يكون من الأمور المفضلة لسهولة تواجده بالسوق لأنه ضمن قطع النيار المنتجة بمعرفة الشركة أو المصنع وعموما فإن تجميع الأجزاء « وتفتيلها » مع بعضها يتم بعده طرق أهمها التجميع أو التفتيل بالوصلات .

والتعاشيق هي إحدى الطرق المستعملة لتجميع قطع المشغولات ويتوقف نوع الوصلة أو التعشيق على نوع وحالة استعمال القطع فمثلا يتم التجميع باستخدام الوصلة الغنفاوى وتستعمل عندما يراد إحكام التوصليل للجزءين المجمعين كما أنها تساعد أحد الجزئين بالتحرك بإحكام ودقة على الآخر بحيث لا تمنع لها أى فرق يسمح بالحركة الأفقية .

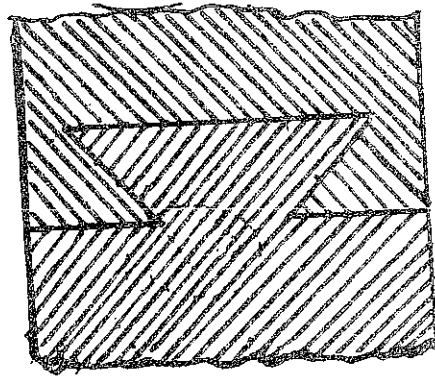

(شكل ١٩٠)

ومن مزاياها الإحكام والدقة في العمل غير أنها صعبه التشكيل وتحتاج إلى دقة ومهارة من العامل أثناء تشغيلها، ويتم تشكيلها على ما كينة الفريدة . وتوجد هذه الوصلة بكثرة في اتصال العربة بالفرش في الخرطة وكذلك في المقشطة (الرأس النظافة) وبعض الأجزاء الأخرى في الماكينات .


وللحفاظة على سلامة ودقة هذه الوصلة يجب عدم تعرضها لأي صدمات سواء أكان ذلك للدليل أو للجري كما يجب العناية التامة بعملية التزيت والنظافة الدائمة لهذا التعشيق .

تفصيل الأجزاء المجهزة :

سبق التكلم عن تجميع بعض الوصلات أما إذا أريد تثبيت هذه الأجزاء معاً وربطها بعضها بعضاً لتقوم بالعمل ولتحتفظ بالوضع الثابت فإنه يستعمل لذلك عدة طرق للقيام بهذه العملية وذلك حسب طبيعة التثبيت وأهميتها ويستعمل لذلك الصواميل والمسامير والورد .

والإنتاج المفرد هو أن ينتج جزء أو أداة واحدة فقط حسب الحالة المطلوبة ويتم التصنيع من أول جزء إلى آخر جزء في الآلة الواحدة أو المحرك الواحد طبقاً لتصميم أو رسم تسميني خاص وأيضاً عند إصلاح أداة أو جزء معين مكملاً عن ما كينة .

ومن الواضح أن هذا النوع لا يرتبط بأي إشتراطات أو روابط كئيله في الإنتاج الكمي وإذا فرض أن طلب عدد من هذه الأداة بطريقة الإنتاج المفرد تعذر إنتاجها بتكاليف دقيقة وزيادة عن ارتفاع تكلفة التشغيل .

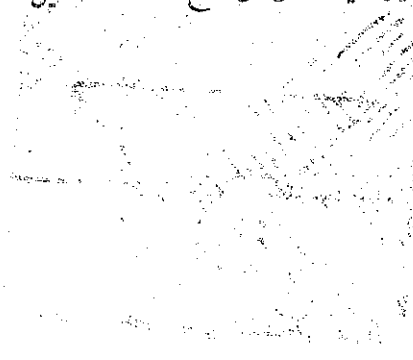

الباب الثالث عشر

القياس

مقدمة :

قد سبق الحديث في الجزء الأول عن القياس الطولي والأدوات المستخدمة فيه وهى القدم الطولى والقدمة الفكّية ذات الوردية والورديات التى تقرأ ١٠ م.م. والتي تقرأ ٥٠ م.م. والتي تقرأ ٠.٢ م.م. ، كذلك تناولنا الحديث عن الميكرومترات التى تقرأ ٠.١ م.م. والنوع الذى يمكن به قراءة ٠.٠٠١ م.م. والأنواع المختلفة لميكرومترات القياس الداخلى والخارجى وكذا الميكرومترات الانجلىزى التى تقرأ ٠.٠٠١ م.م. ، ثم بعض التطبيقات المختلفة للورديات كقياس الأعماق ومقاييس الإرتفاعات ذات الدقات المختلفة وكذا مقياس الأعماق الميكرومترى والميكرومترات التى تقرأ من ٠ - ٢٥ ، من ٢٥ - ٥٠ ، من ٥٠ - ٧٥ ، من ٧٥ - ١٠٠ م.م. ... وهكذا .

ولقد أوضحنا كيفية قراءة الخطأ الصفرى فى كل حالة على حدة. ويجب أن يكون معلوما أن عمليات القياس ليست قاصرة على قياس الأطوال والأقطار بالطرق والأدوات اليدوية المذكورة ولكن القياس يتضمن أيضا قياس المتناسبات بالتفاوتات المسموح بها فى الأبعاد بالطرق المختلفة كالميكرومترات الخاصة بذلك ومحددات القياس GO, NOT-GO وهى محدّدات قبول ورفض كذلك ميكرومترات قياس القطر الفعال لسن القلاووظ واستخدام قوالب القياس المنزقة ومبينات الساعة بالإضافة إلى الطرق الضوئية وأهمها استخدام الميكروسكوب الضوئى فى قياس الأبعاد بدقة أكبر واختيار الإستواء بواسطة المسطحات الضوئية بالإضافة إلى الطرق العملية لقياس استدارة السطوح بالورش .


وستناول فى هذا الباب ما يتناسب ومقرر الصف الثانى لنظام التلمذة

الصناعية .




ميكرومتريات خاصة

أولاً : ميكرومتريات لقياس التفاوتات في المتناسات (بساميتز) دقتها ٠.٠١ مم .
 بالليمتر وهذه الميكرومتريات بها تدريج خاص يمكن ضبط التفاوت في المقاس .
 وهي تستعمل في قياس بعد ذي تفاوت كالبعد $\frac{0.001}{100}$ أي أن حدى

القياس هي ٥٠ ، ٥٠٠ ، ٩٠٠ . ويقا يمكن إستخدام هذا الميكرومتر في الدلالة عن
 أن البعد يعتبر مقبولاً إذا كان في حدود هذا النطاق أو مرفوضاً إذا كان
 خارجه . وهو بشكل ١٩١ وشكل ١٩٢ بين طريقة إستخدام الميكرومتر ويتم
 ضبط هذا الميكرومتر بواسطة قوالب القياس .

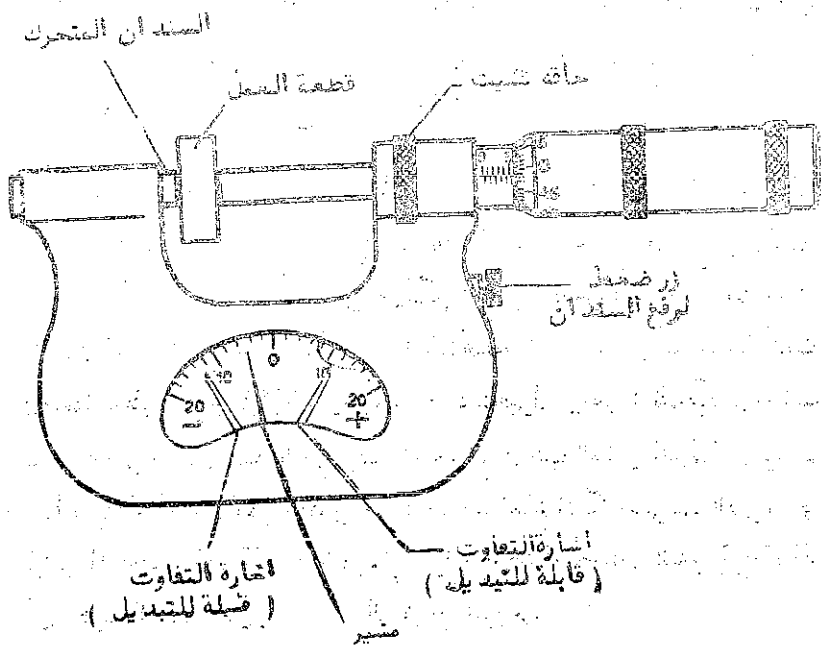


(شكل ١٩١)

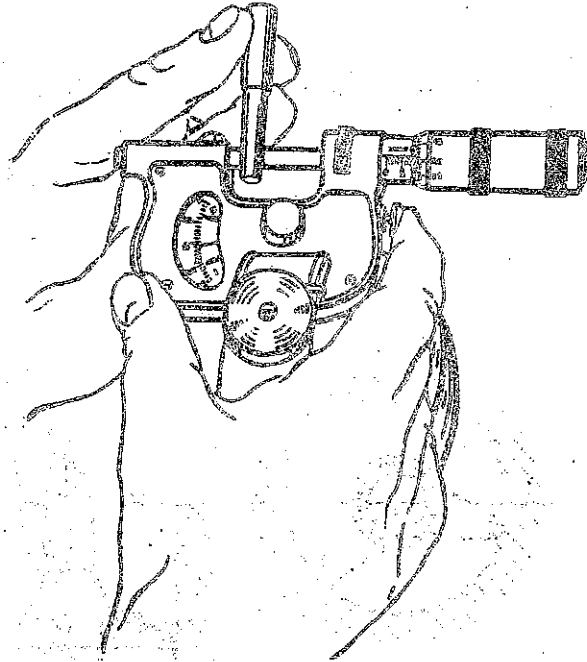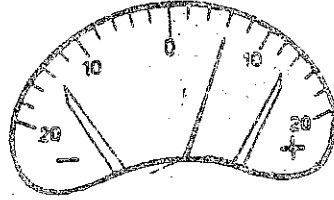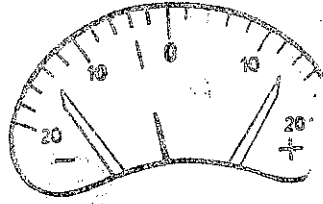

(شكل ١٩٢)


ثانياً : ميكرومتر القياس الداخلي ذو الثلاث نقط لورتانز
يستعمل هذا الميكرومتر الداخلي في قياس الأقطار الداخلية للثقوب . وهو

شئ ثلاثي نقطه أرتكاز وهذا النوع يعطى سندا كأويا للميكرومتر على السطح
الداخلي المطلوب قياس قطره . وهذا الميكرومتر يقرأ بدقة ٠.٠١ مم و ٠.٠٠٥ مم
٠.٠٠١ مم وله نفس الفكرة في الميكرومترات العادية وشكل ١٩٣ بين هذا

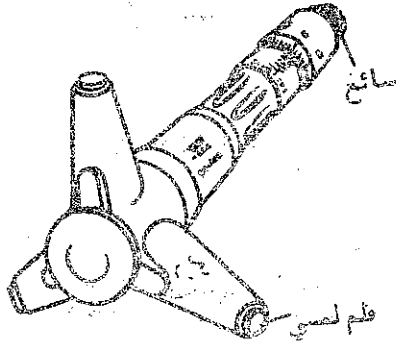

(شكل ١٩٣)

الميكرومتر كما بين شكل ١٩٤ طريقة استعماله وفيه يجب أن يكون محوره عموديا
على السطح المقاس (أي يكون محوره هو نفس محور الثقب المطلوب قياسه)
والاختلاف في دقة القياس .

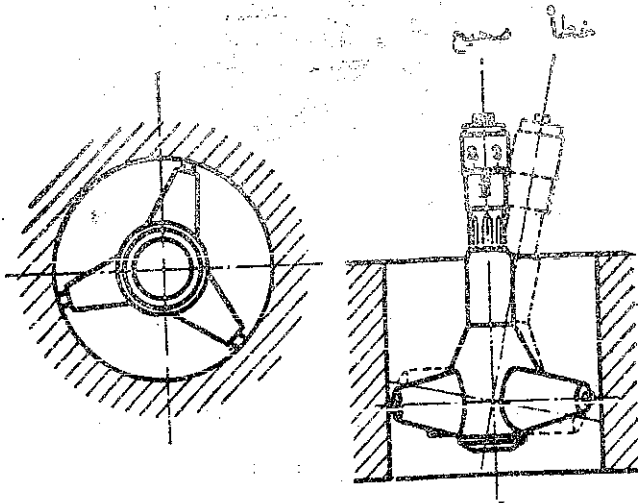

(شكل ١٩٤)

قياس الثقوب والأعمدة بواسطة محددات القياس


يجب قياس أبعاد الثقوب والأعمدة بعد تشييدها بالآلات الورش وتم الثقوب بمسلمات الثقب والبرغلة والتحصين وتشغل الأعمدة على المخارط أو ماكينات التجميع .

والنتيجة السكى لا تستعمل الميكرومترات لأنها بطيئة الأداء لذا تصنع محددات قياس وأحياناً تسمى (ضربات قياس) وذلك لمهولة استعمالها وسرعة تحديدها لصلاحية الجزء المشغل أو عدم صلاحيته . وتتميز محددات القياس على نوعين .

(أ) محددات قياس للثقوب وتسمى محددات قياس سدادية .

(ب) محددات قياس للأعمدة وتسمى محددات قياس حلئية أو إطباقية

وشكل ١٩٥ يبين محدد قياس سدادى لقياس الثقوب . وله نهايتان كل منهما بمقاس

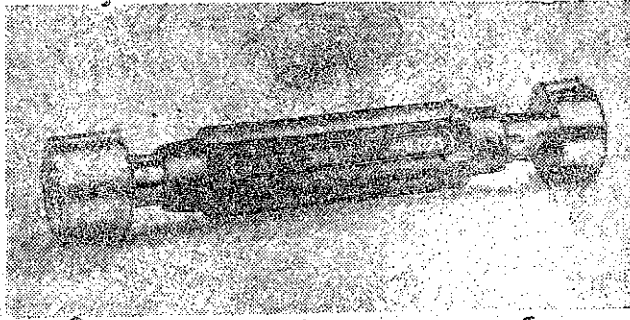


(شكل ١٩٥)

حتى تفاوت معين طبقاً لنظام I.S.A. الدولى للتفاوتات والأزواج
وكما هو واضح من الشكل المذكور فإن البعد ذا التفاوت الذى يقيسه هو

+
+
٢١
٢٠


وهذا معناه أن نظير الأول مقاسة يكون ٢٠ مم والطرف الآخر

مقاسه ٢٠٠ ر ٢١ مم . ويكون معناه أيضاً أن الطرف الذي مقاسه ٣٠ مم يمكن أن يمر بينا الطرف الذي مقاسه ٢٠ ر ٢١ مم لا يجب أن يمر في الثقب إذا كان التشغيل قد تم في حدود البعدين المذكورين أما إذا مر الطرفان في الثقب فمعنى ذلك عدم صلاحية الثقب وإنه غير مقبول وأيضاً إذا لم يمر المحدد في كل من طرفيه في الثقب فمعنى هذا أن الثقب غير مقبول كذلك كما هو موضح بشكل ١٩٦ .

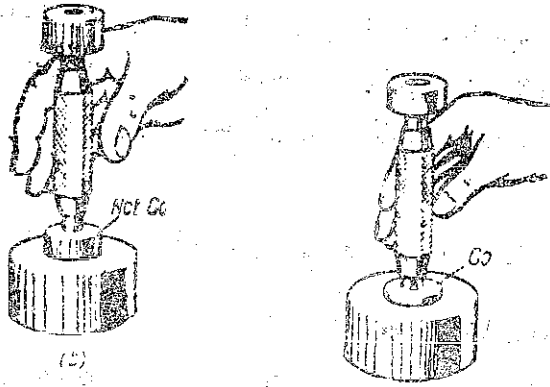

(شكل ١٩٦)


وتقاس الأعمدة كما ذكرنا بمحددات قياس إطباقية أو حلقية وهي مبيئة بشكل ١٩٧ (ب، ج) بصرف النظر عن محددات قياس التتوب المبيئة في نفس هذه الأشكال .

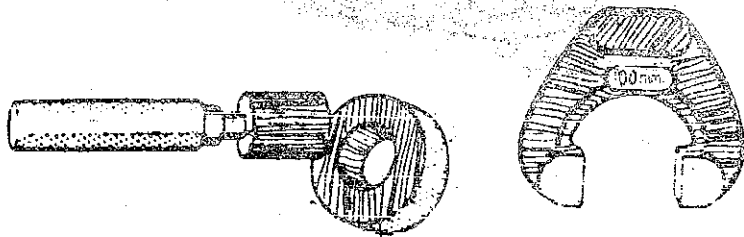

((ب) شكل ١٩٧)


(شكل ١٩٧)

ونلاحظ في المتاميس الاطباقية أنها تتكون ذات نهايتين لكل نهاية مقاس

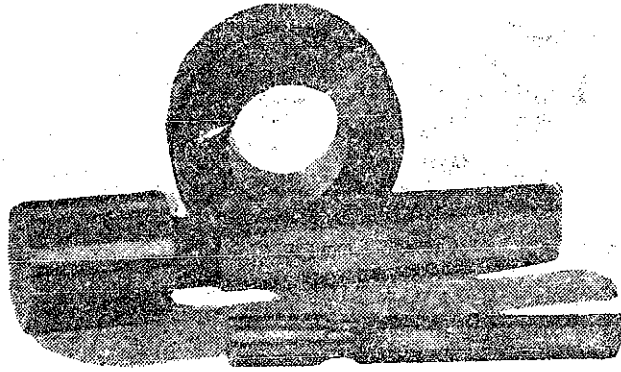

(شكل ١٩٧ ح)


أحدهما يمر والآخر لا يمر كما هو مبين بشكل ١٩٨ الذي يوضح طريقة الاستعمال
لقياس عمود تم تشغيله في نطاق بعدين هما ٤٠,٠٠٠ مم ، ٣٩,٩٨٤ مم استخرجا
من جدول التفاوت البعد ٤ h6 كما سيأتي إيضاح ذلك في كتاب الجزء الثالث.

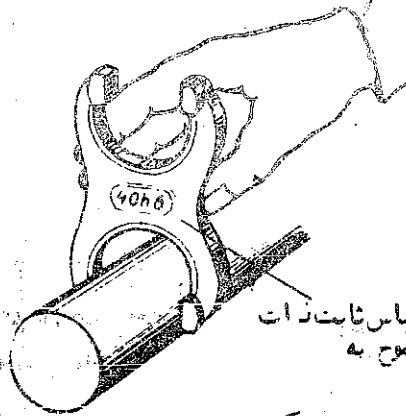


قياس ثابت ذات
فرق مسموح به

(شكل ١٩٨)


ويمكن قياس السالبة في الثقب أو العمود على حسب رقم مورس هذه السالبة
وتوجد لذلك محددات قياس خاصة وهي موضحة بشكل ١٩٩ كما يبين شكل ٢٠٠
طريقة الاستعمال .

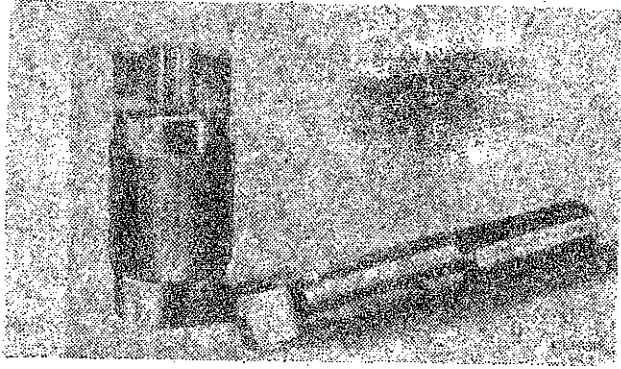

(شكل ١٩٩)

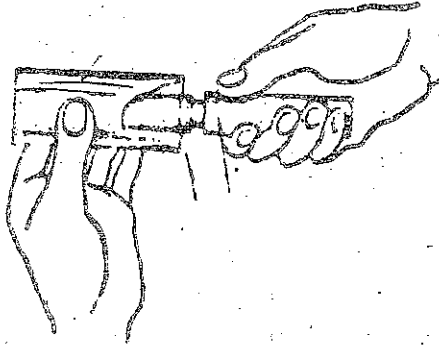

(شكل ٢٠٠)

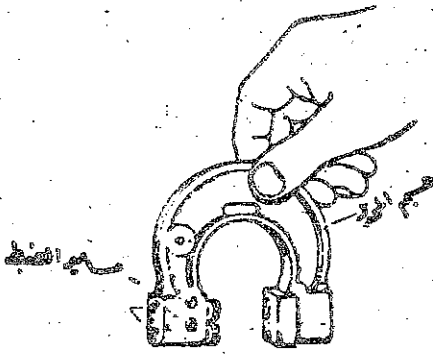

(شكل ٢٠١)


وأحياناً تكون محددات
القياس الاطباقية ذات أربعة
سنادات اثنين في كل من شعبيتها
ويضبط السفليين على مقياس يمين،
ويضبط السندانين اللذين فوقهما
على المقياس الذي لا يمين، وذلك
بواسطة قوالب القياس المنزقة
وتسمى بمحددات قياس قابلة
للإضبط كما يوضح ذلك شكل ٢٠١.

المقارنات وقوالب القياس المنزلة

تستعمل المسكرومترات والورنيات لتعيين المقاس المضبوط للبعد ودقة هذه الأجهزة محدودة إلى حد ما بإحجامها وبكيفية تجميعها .

وقد سبق الحديث عن أنواعها المختلفة بكتاب الجزء الأول وهناك طرق أخرى للقياس وهي مقارنة البعد كارتفاع جسم فوق زهرة معينة ببعده قياسي معروف .


وتسمى الأجهزة المستخدمة بالمقارنات وشكل ٢٠٢ بين ضبط المقارن على مقياس معين بقوالب القياس بينما يبين شكل ٢٠٣ قياس الشغلة لمقارنتها بالبعد القياسي السابق ضبطه بواسطة قوالب القياس .

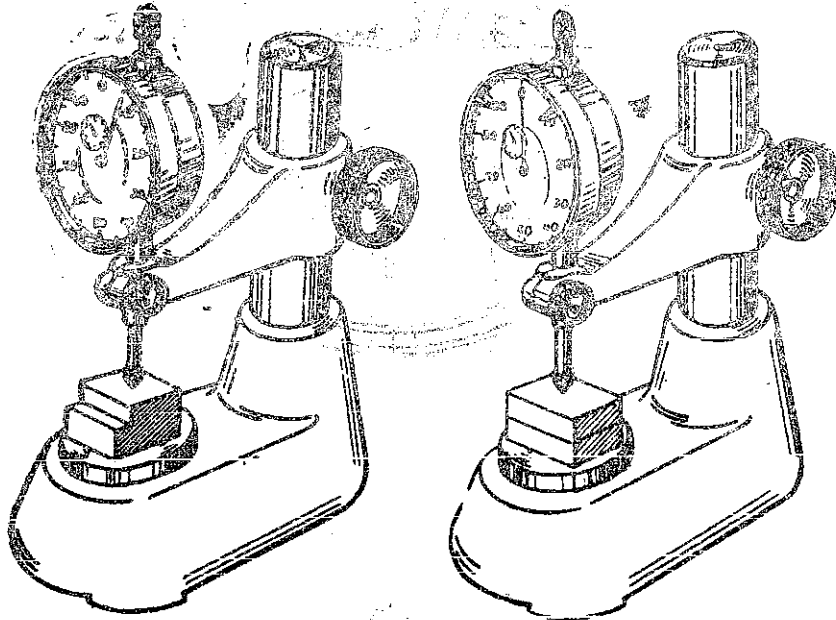

(شكل ٢٠٣)

(شكل ٢٠٢)

ويتكون النوع البسيط من هذه الأجهزة من قاعدة بها حامل (العمود الرأسى) والمبين ذى القرص (ساعة بيان) ينزلق على العمود الرأسى .

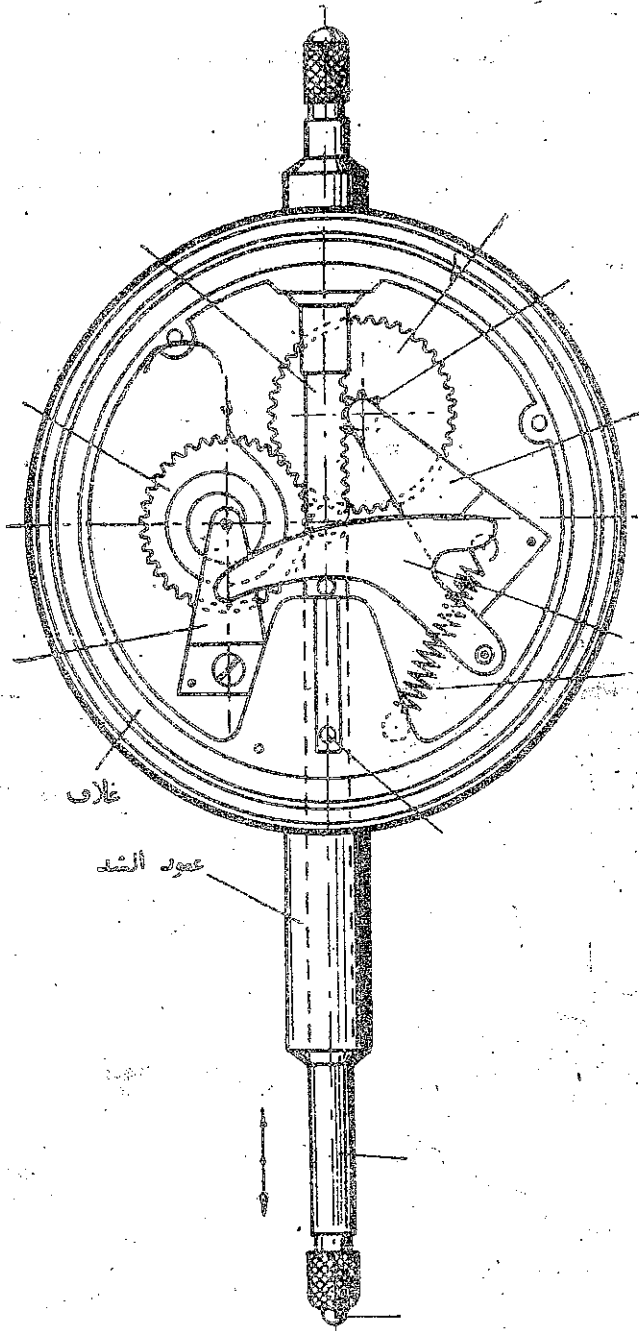


غلاف

عمود الشد

(شكل ٢٠٤)


وأكثر المقارنات انتشاراً هو النوع المذكور (المبين ذو القرص) ويمكن استعماله لقياس ارتفاع جسم فوق سطح ما أو لفحص استواء وتوازي سطح معين بمقارنة نقط مختلفة على هذا السطح ويتكون الميزان (شكل ٢٠٤) من جريدة مسننة يتحرك عليها قرص صغير وجملة تروس أخرى تنقل حركة عمود القياس وتكبيرها بحيث يكبرن من الممكن إعطاء حركة للمؤشر تكون كافية لبيان الأبعاد. وعندما يدور العترب التكبير في الميزان العادي (ذو القياس المترى) فإن كل لففة كاملة واحدة فيه يتحرك العمود مسافة قدرها ١ مم. وهذا وإن قرص الميزان الأخير يقسم إلى ١٠٠ قسم يقرأ القسم الواحد منها ٠.٠١ مم كما يبين العترب الصغير على وجه القرص عدد المليترات الصحيحة للحركة. وشكل ٢٠٥ يبين نوعاً من هذه الميزانات كما توجد ميزانات أخرى دقتها ٠.٠٠١ من المليمتر.

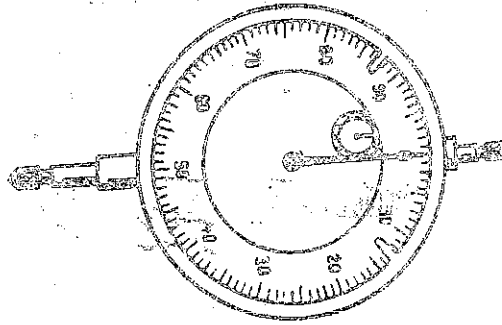

(شكل ٢٠٥)


قوالب القياس :

وفي القياس الدقيق فإن الأكثر استعمالاً للمقاسات القياسية هي قوالب القياس (وهي المسماة بقوالب جوهانسون) وهي عبارة عن قطع على شكل متوازي مستطيلات من الصلب مقطوعاً ٣٠ × ١٠ مم (شكل ٢٠٦) وكل قطعة منها تحتوي عليها مقاسها، وعند صناعة هذه القطع فإنها تنسى ثم تترك في الجو مدة طويلة تبلغ عدة شهور للتخلص من جميع التأثيرات الداخلية لتجنب ظهور أي تغير في مقاساتها أو شكها مستقبلاً (مهما كان التغير ضئيلاً جداً).

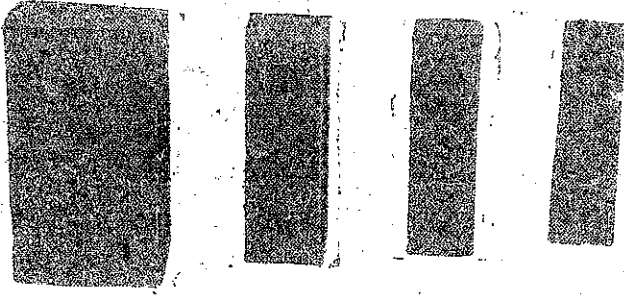

(شكل ٢٠٦)

وهي تبالغ عادة ثم يجرى عليها عملية التحضين لوجوب القياس إلى درجة من الدقة عالية التشطيب . وهذا التشطيب يمكن هذه القطع من التلاصق مع بعضها . ويأتي هذا التلاصق من وصول السطحين المتلاصقين إلى التلامس التام مع حركة تدوير خفيفة للسطحين على بعضهما تحت تأثير الضغط البدوي (عصير) وعندئذ يلتصق السطحان ببعضهما البعض حتى يصعب فصلهما إلا بالقوة (شكل ٢٠٧) .

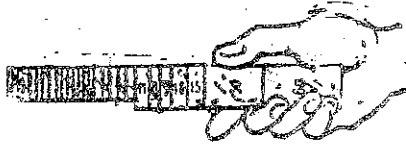


(شكل ٢٠٧)

وفي هذه الحالة يكون الطول الكلي لقطعتين أو أكثر مانسقين أو ملتصقة ببعضها يساوي مجموع طوليهما أو أطوالها تماما . وشكل ٢٠٨ يبين عملية بها مجموعة مقاسات من هذه القوالب .

وتصنع مجموعة قوالب القياس بأربع درجات من الدقة :

- ١ - قوالب قياس ذات درجة دقة منخفضة نسبيا وتسمى بمجموعة الورشة Workshopeset ويرمز لها بالرمز (O) أو (2) .
- ٢ - قوالب قياس ذات درجة دقة أعلى من السابقة وتستخدم في عمليات التفتيش (Inspectionset) ويرمز لها بالرمز (B) أو (1) .

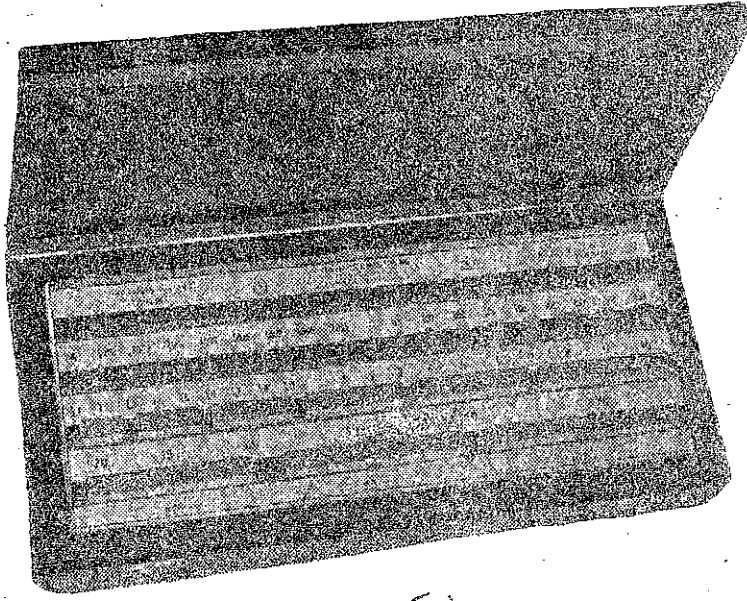

(شكل ٢٠٨)

٢ - قوالب قياس ذات دقة أعلى من السابقة وتستخدم في عمليات المعايرة للنوع السابق وتسمى (Calibration Set) ويرمز لها بالرمز (A) أو (O).

٣ - قوالب قياس ذات درجة دقة عالية وتستخدم كمرجع إمامية للأشياء وتسمى (Referanceset) ويرمز لها بالرمز (AA أو OO).

هذا ويجب ألا يخطر إلى الذهن أن ليس معنى درجة الدقة منخفضة في مجموعات القوالب السابقة وهي (مجموعة الورشة) أن درجة دقتها منخفضة بالمعنى المفهوم ولكن الانخفاض في الدقة هنا نسبي للأشياء التالية لها. ولتوضيح ذلك نقول أن القطعة التي بمقاس ٢٠ مم تصنع بدقة تبلغ ± 0.0003 مم.

ونظراً لتكاليف التشغيل باستخدام الدقة العالية جداً فإنه يجب أن يقتصر استخدام هذه القوالب في الحالات التي يطلب فيها الدقة فعلاً وتكون ضرورية جداً.

وتشمل مجموعات قوالب القياس المترية عادة ٧٩ قطعة أو ٥٧ قطعة أو ٢٨

قطعة أو ٣٣ قطعة أو ٢١ قطعة وعلى سبيل المثال المجموعة المبنية في شكل ٢٠٨
تضم المقاسات الآتية :

١٥٠٠١	١٥٠٠٢	١٥٠٠٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	حتى ١٥٠٠٩ مم
١٥٠١	١٥٠٢	١٥٠٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	حتى ١٥٠٩ مم
١٥١	١٥٢	١٥٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	حتى ١٠٩ مم
١٥	٢٥	٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	حتى ١٠ مم
٢٠	٣٠	٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	حتى ١٠٠ مم

وعند تجميع أي مناس فإنا نبدأ بأول الكسر العشري ونختار القطع الصغيرة
وتتدرج منها إلى الكبيرة فتلا عند تجميع المقاس ٢٨١٤٦٥ مم فيجب أن تبدأ
بالقالب ١٥٠٠٥ ثم ١٥٠٦ ثم ١٥٤ ثم قالب ٥ مم وأخيراً قالب ٢٠ مم .
ويوجد في المجموعات الكبيرة مدى واسع للمقاسات الدقيقة وفي المجموعات
التي عدد قطعها ٧ قطعة يلزم عدد قطع أقل كما في المثال السابق
عند استعمال مجموعة صغيرة من القطع يكون هناك سبع قطع ضرورية
للقياس .

والمثال التالي : إذا أردنا تجميع قطع منزلة من مجموعة عددها ٢١ قطعة
لتقرأ ٢٨١٤٦٥ مم كانت محتويات المجموعة كالتالي :

١٥٠٠١	١٥٠٠٢	١٥٠٠٣	١٥٠٠٦
١٥٠١	١٥٠٢	١٥٠٣	١٥٠٦
١٥١	١٥٢	١٥٣	١٠٦
٢	٢	٣	٦
١٠	٢٥	٣٥	٦٥
١٠٠			

فإننا نختار القوالب الآتية :

١,٠٠٢
١,٠٠٣
١,٠٠٦
١,٠١
١,٠٨
٢
٢٠
٢٨,٤٦٥

ويفضل أن يستعمل أقل عدد ممكن من القطع الموزونة كما في المثال الأول دائماً كما يجب أن يراعى أن البعد لا يكون مضبوطاً تماماً إلا بالالتصاق الكامل لقوالب القياس ببعضها تماماً .


ويجب أن نتذكر أن كل قالب قياس ، مصنوع في حدود تفاوت معينة وكلما زاد عدد القطع المستعملة كلما زاد احتمال تراكم الخطأ ، هذا وتوجد عدة قطع إضافية تستعمل بالإضافة إلى قوالب القياس لتوسيع مجال استخدامها وهي :

١ - فسكا قياس داخلي وخارجي ، ووصلة للمساعدة على عمل جهاز على شكل « برجل » داخلي أو خارجي (شكل ١٣٠٩ ، ح) وهذه الفسكوك تسمح بالقياس الدقيق للأبعاد الداخلية والخارجية بمساعدة قوالب القياس .

٢ - فسكان كل بطرف مديب ووصلة للمساعدة في عمل جهاز كشكل برجل تقسيم شكل ٢٠٩ ب وهذه التركيبة تسمح بضبط أبعاد دقيقة بين الطرفين المدبيين بمساعدة قوالب القياس .

٣ - قاعدة ووصلة للمساعدة على عمل جهاز على شكل ششكار بوضع قوالب القياس عليه يسمح بالقياس الدقيق للششكار .

هذا ويجب أن تعامل القوالب بعناية تامة عند استخدامها كما يجب أن تحفظ

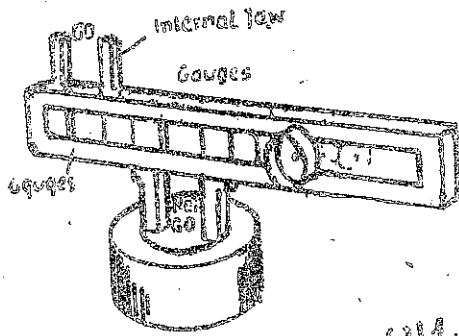


شكل ١٢٩

INTERNAL MEASURING


القياس الداخلي

(شكل ١٢٩)

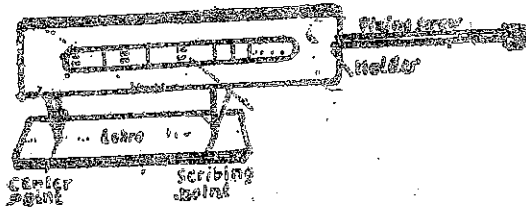

SCRIBING AN ARC

(شكل ١٣٠)

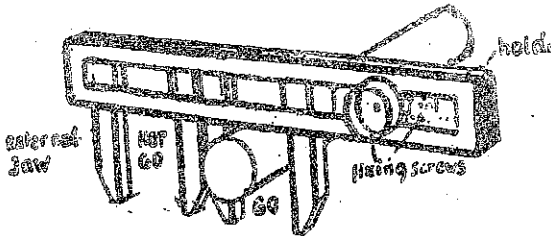

القياس الخارجي

EXTERNAL MEASURING

(شكل ١٣١)

في صندوقها الخاص عندما لا تكون في حالة استعمال كما لا يجب أن تمسك
بالأيدي مطلقاً في هذه الحالة.

ويجب أن تمسح أسطحها بواسطة قماشة ناعمة خاصة (وليكن جلد الشامواه) قبل لصقها ببعضها (عصرها) وعند الاحساس بأي خشونة أثناء العصر يجب أن تفصل القطعتان فوراً وتفحص جيداً.

وبعد استعمالها يجب أن تحرك إحدى القطعتين بحركة إنزلاقية لينفصلا ولا يجب شدّها، وتغلف بإحكام من حامض خالي من الشحوم وتعاد إلى صندوقها وبعد تجميع أي مقياس يجب أن تعطى فرصة (وقت) لتزول آثار حرارة اليد وترجع درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة. وذلك قبل استعمال هذا المقياس.

تعاريف

باستعمال المجموعة المكونة من ٢١ قطعة كالآتي :

١٠٠٠٦	١٠٠٠٣	١٠٠٠٢	١٠٠٠١	
١٠٠٦	١٠٠٣	١٠٠٢	١٠٠١	
١٠٦	١٠٣	١٠٢	١٠١	
٦	٣	٢	١	
١٠٠	٦٠	٣٠	٢٠	١٠

مجموع ١ - ١٨٧,٧٥٣ مم

٢ - ٢٣,٢٦٧ مم

٣ - ١٨,٠٠٨ مم

٤ - ١٢,٠٧٩١ مم

٥ - ٨٧,٩١٩ مم

قوالب القياس المترية التي تقرا بالنبوصة (الانجليزية) :

إن قوالب القياس البريطانية ذات المقطع $\frac{1}{16} \times \frac{1}{8}$ وتشمل الخمس مجموعات الأكرشيوعا (٨١، ٤٩، ٤١، ٣٥، ٢٨) قطعة ويمكن بالمجموعة التي تقرا ٨١ قطعة أن نحصل على تكوينات واسعة النطاق أكبر من التي تلام

للاغراض العامة أما للاحتياج المتوسط فتتكون المجموعات المكونة من ٤٩ ، ٤١ ، ٣٥ كافي جداً .

مثال : المجموعة التي تشمل ٤١ قطعة تشمل المجموعات الآتية :

٩ قطع	٠ر١٠٠١	٠ر١٠٠٢	٠ر١٠٠٣	٠ر١٠٠٤	٠ر١٠٠٥	٠ر١٠٠٦	٠ر١٠٠٧	٠ر١٠٠٨	٠ر١٠٠٩
٩ قطع	٠ر١٠١	٠ر١٠٢	٠ر١٠٣	٠ر١٠٤	٠ر١٠٥	٠ر١٠٦	٠ر١٠٧	٠ر١٠٨	٠ر١٠٩
٩ قطع	٠ر١١	٠ر١٢	٠ر١٣	٠ر١٤	٠ر١٥	٠ر١٦	٠ر١٧	٠ر١٨	٠ر١٩
٩ قطع	٠ر١	٠ر٢	٠ر٣	٠ر٤	٠ر٥	٠ر٦	٠ر٧	٠ر٨	٠ر٩
٤ قطع			٣	٤					
١ قطع									٠ر٥

وكافي المجموعات المترية يجب أن يستعمل أقل عدد ممكن من القطع عند تجميع أي مقياس . وعند التجميع فن المتباد أن نلغي كل رقم عشري آخر في كل مرة كما هو واضح من المثال الآتي :

نفسح ٣٩٦٤٧ من مجموعة ٤١ قطعة المذكورة فنحصل عليها بالوضع التالي :

- ٠ر١٠٠٧
- ٠ر١٠٤
- ٠ر١٦
- ٠ر٦
- ٣ر٠٠

المجموع ٣٩٦٤٧


ميزان الاستواء (ميزان المياه) :

إن عملية ضبط استواء السطوح لجميع اجزاء الماكينات تماماً أثناء تركيبها ذات أهمية للأسباب الآتية :

١ - إذا لم يعضبط إستواء ماكينته تماماً فإن ثقلها المؤثر في مركز ثقلها يحدث قوة تؤدي إلى قتل الأجزاء الغير قائمة المفروض فيها أن يكون وضعا رأسيا .

وبعضى الزمن يؤدي ذلك إلى عدم دقة تشغيل المنتجات على الماكينة ، وقد يكون عدم صحته إستواء السطوح الأفقية في الماكينة ناتجا من عدم دقة الضبط الأول أثناء التركيب ، وكان يجب أن يتم اكتشاف هذا العيب وعلاجه منذ البدايه وقبل عملية التلميع .

وإذا علمنا أن صينية المقشطة أو المثقاب يجب أن تكون مضبوطة تماما بواسطة جهاز اختبار فكذلك يجب أن تكون كل شغله مركبه أو مسوكة على الصينية مضبوطة بجهاز مماثل وموازية للصينية . والجهاز المستخدم للاختبار هو ميزان المياه المبين في شكل ٢١٠ وهو يتكون من انبوبة زجاجية مقفله مقوسه

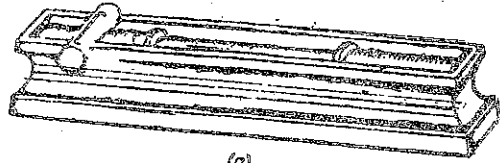


(شكل ٢١٠)

قليلا وموضوعة في جسم ميزان المياه وهي ذات علامة مضبوطة مع قاعدة الميزان ، وفي الغالب تملأ الأنبوبة بمائل بحيث توجد فقاعة هوائية صغيرة . وتتحرك الفقاعة دائما في اتجاه الطرف الأعلى من الأنبوبة الزجاجية . وعندما يكون الميزان افقيا تكون الفقاعة في الوسط وعندئذ تكون القاعدة افقية . وحينئذ تدرج انبوبة الميزان لبيان مقدار الخطأ (عدم الاستواء) .

ويمكن اختبار صحة ميزان المياه بربط إده مستقيمة بين فكي منجله مع استعمال وجهى منجله (وذلك لعدم تلف الإده) ويوضع ميزان المياه على الإده المستقيمة وعندئذ تضبط الحافة المستقيمة حتى تكون الفقاعة في الوسط ويعلم وضع

ميزان المياه بعناية وعندئذ يعكس وضعية في نفس المكان ، ويجب أن تكون النقطة في الوسط إذا كان صحيحاً وأي خطأ موجود سيكون مقداره ضعف الخطأ الحادث . وتوضع موازين المياه لتقرأ رأسياً ، وأنوع ذو الاطار (البرواز) والمبين بشكل ٢١١ يمكن به ضبط السطح الأفقى والرأسي .

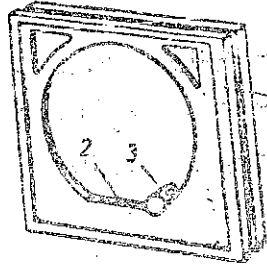


(b)

(شكل ٢١١)

رأسيًا يمكن به قراءة زوايا مثل ٤٠° ، ٦٠° ، ٩٠° ، ١٢٠° ، ١٥٠° ، ١٨٠° . على الرأسى . وتوضع موازين المياه القابلة للانضباط لضبط الزوايا مع الأفقى والرأسي .

وعندما يطلب قياس درجة زوايا غير مستوية الشكل ٢١٢ . وهو ضروري لضبط الدقيق ويمكن ضبطه إلى أي زاوية مطلوبة وهو مصمم للتحقق من استواء السطوح الأفقية .

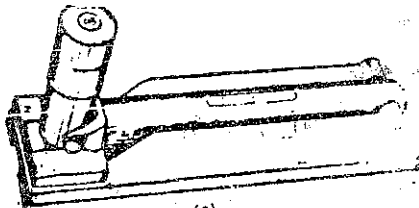

(c)

(شكل ٢١٢)

القضيب الجيبى (عامود الجيب) :

يستعمل القضيب الجيبى فى القياس الدقيق لزوايا المشغولات أو المسابب . وهو يتكون من قضيب ذات سطوح حقيقية ومحيطه : مسوده ، بواسطة اسطوانتين تكونتا جزءاً من القضيب ويكون البعد بين محورى الاسطوانتين ١٠٠ ، ٢٠٠ مم تماماً .

وإذا وضع القضيب على سطح زهرة قياس فوق تجميعات من قطع من قوالب القياس بأبعاد مختلفة من جهة فإن القضيب الجيبى يعمل زاوية مع سطح الزهرة عند طرفه السفلى كما يبين ذلك شكل ٢١٣ .



(شكل ٢١٣)

ويمكن أن يعرف القضيب الجيبى بأنه وتر مثلث قائم الزاوية قاعدته موازية لمستوى زهرة القياس من موضع ارتفاع المجموعة السفلى من القوالب، وارتفاعه هو الفرق بين ارتفاعى الجزأين المجمعين من القطع المتراكمة ، أما الوتر فإنه يساوى البعد بين مركزى الاسطوانتين فى القضيب الجيبى .

ولضبط القضيب الجيبى على زاوية مقدارها ٤٠° فإنه يمكن الحصول على جيب الزاوية من الجداول : ج ٤٠ = ٠.٦٤٢٨ .

ولنمين الفرق فى الارتفاع لنهايتى القضيب الجيبى الذى طوله ١٠٠ مم فإنه يلزم حساب طول الضلع المقابل للزاوية ٤٠° فى مثلث قائم الزاوية طول الوتر فيه ١٠٠ مم .

$$\text{ج } ٤٠ = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

ح ا = $\frac{س}{١٠٠}$ حيث س هو فرق الارتفاعين لقطع القوالب

$$س = ١٠٠ \times ٠.٠٦٤٢٨ = ٦.٤٢٨ \text{ مم}$$

وفي حالة استعمال قضيب جيبي طوله ٢٠٠ مم يكون س وهو فرق الارتفاعين كالآتي :

$$ح ا = \frac{س}{٢٠٠}$$

$$س = ٢٠٠ \times ح ا$$


$$= ٠.٠٦٤٢٨ \times ٢٠٠ = ١٢.٨٥٦ \text{ مم}$$

ويستعمل مع القضيب الجيبي مبرهن ذو الترس (الساعة) أو ميزان استواء في حالة الاستخدام :

الميكروسكوب

نظريته ميكروسكوب القياس يستعمل ميكروسكوب القياس في الوقت الحالي في أجهزة القياس الدقيقة وذلك بغرض تكبير تدريج المتماثلين للأجهزة حتى تصبح قراءات المقاسات أكثر دقة وأكثر وضوحاً كما أنه يستعمل أيضاً في الفحص المباشر للأسطح المشفولات :


ويبين شكل ٢١٤ الأساس الضوئي للميكروسكوب في أبسط صورة حيث تستخدم عدستان محدبتان أحدهما يطلق عليها الشيئية والأخرى يطلق عليها العينية . والبعد البؤري لعدسة الشيئية صغير نسبياً . وهي تكون صورة مكبرة حقيقية مقلوبة للجسم $أ ب$ عند $أ ب$ أمام العدسة العينية ، وتكبر هذه الصورة مرة أخرى بواسطة العدسة العينية وتكون للجسم صورة تقديرية مقلوبة عند $أ ب$ يمكن رؤيتها بعين الناظر من العينية . ويلاحظ أن الصورة المكبرة الحقيقية ($أ ب$) الناتجة من الشيئية تكون على مسافة من العينية أقل من بعدها

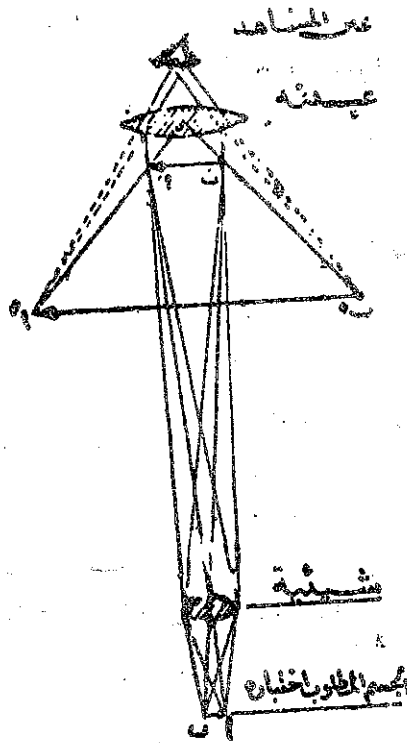

رسم تخطيطي يوضح الأساس النظري للميكروسكوب
(شكل ٢١٤).

البؤري . ويكون نسبة تكبير الميكروسكوب كالنسبة بين a ب^١ ، a ب وإذا
استخدمنا نفس عدسة العينية فإن هذه النسبة تتوقف على بعد الجسم (a ب) من
عدسة الشيئية . وتتغير نسبة التكبير الحقيقية لعدسة عينية عكسيا مع طول
البعد البؤري لعدسة الشيئية حيث أنه كلما صغر البعد البؤري للشيئية كلما زادت
نسبة التكبير وأمكن وضع الجسم على مسافة أقرب للشيئية .

وتستخدم في الميكروسكوبات الحديثة عدسات مركبة للشيئية والعينية بدلا
من العدسات البسيطة سالفه الذكر وذلك لزيادة نسبة التكبير . وتتكون الشيئية
عادة من مجموعة عدسات تبعد أحدهما عن الأخرى بمسافة معينة كما هو واضح
في شكل ٢١٥ .

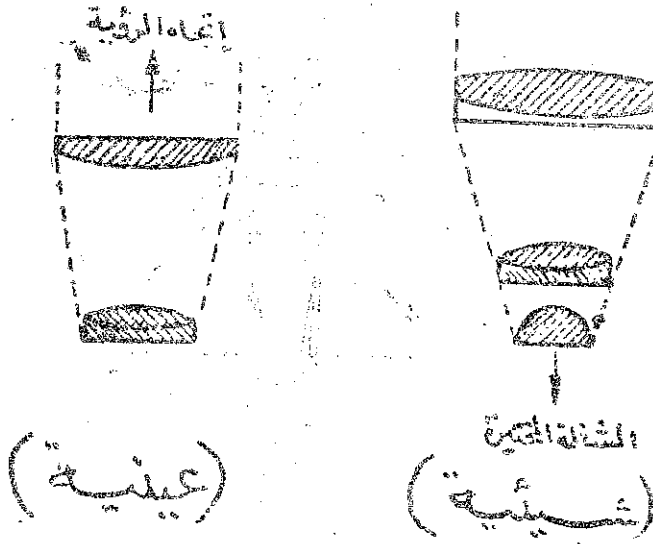

(شكل ٢١٥)

وتتكون عادة العينية من عدستين أحدهما ذات مدى بعيد والأخرى ذات مدى أصغر وبينهما مسافة محددة كما هو موضح بشكل ٢١٥ كما توجد عدسة تصحيات أخرى لنكّل من الشبيطة والعينية، تتوقف على مدى استخدام ونوع الميكروسكوب.

ويجب أن درجة إضاءة الصورة ab أقل كثيراً من درجة إضاءة الجسم الأصلي (اب) كما وأن درجة إضاءة الصور تقل كلما صغر البعد البؤري للشبيطة أي كلما زادت نسبة التكبير لذلك كان من الضروري استخدام مصدر إضاءة خارجي للجسم. وفي بعض الأحيان عندما يكون المطلوب اختبار شكل جانبي تتكون الإضاءة من أسفل الجسم بحيث تظهر صورة الجسم مقلبه على خلفية مضيئة، وتستخدم هذه الطريقة في اختبار شكل وزوايا أسنان التروس وقدود القياس ذات الأشكال الخاصة.


وتزود الميكروسكوبات المستخدمة في القياسات بخطين متعامدين أو بمقياس طولي مدرج أو أي علامات أو أشكال ثابتة قياسية مثل أسنان القلاووظ القياسية. الخ وتتكون هذه العلامات أو الأشكال الثابتة في نفس المستوى الذي تتكون عنده صورة الجسم ولذلك فإنها تظهر في غاية الوضوح مع الصورة

المكبّرة ومن أبسط هذه العلامات هما الخطان المتعامدان بواسطة شعرتين متعامدتين بحيث تقع نقطة تقاطعهما على مجموعة العدسات وفي نفس مستوى الصورة. وتعلمي نقطة تقاطع الخطين المتعامدين علامة ثابتة تكون مرجعاً لأخذ القياسات المطلوبة للشمعة.


ومن المهم جداً أن تكون الصورة التي تظهر بواسطة الميكروسكوب في نفس المستوى الذي يقع فيه الخطان المتعامدان أو الشكل القياسي الثابت داخل الميكروسكوب وإلا حدثت زعزعة قد تسبب خطأ في القياس.

وفي الميكروسكوبات الحديثة تكون الخطوط المتعامدة أو المقاييس المدرجة أو الأشكال القياسية مثل أسنان التلاووظ وخلافها عمودية بميليات تصوير خاصة على أقراص زجاجية بحيث تظهر خطوطها في غاية الوضوح والدقة من خلال العينية.

وشكل ٢١٦ يبين نوعاً من هذه الميكروسكوبات إما شكل ٢١٧ فإنه يبين نوعاً حديثاً منها ويلاحظ أن فيه كثير من التعديلات على النوع الأول.

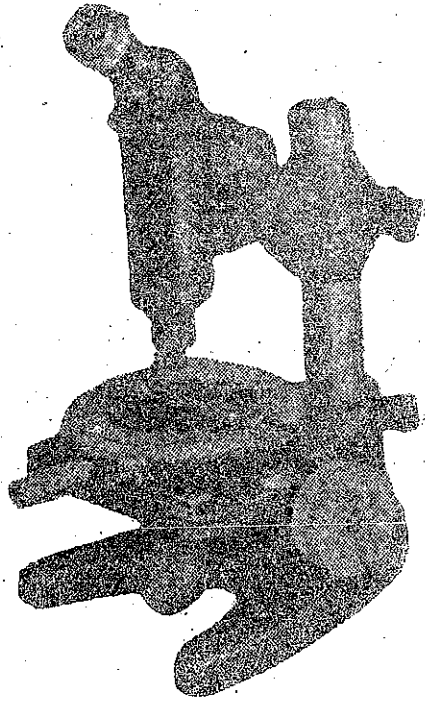

(شكل ٢١٦)

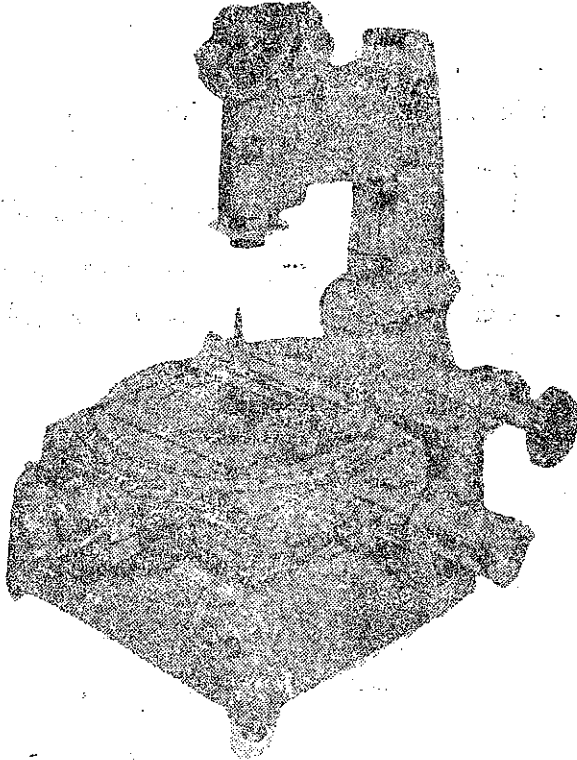

(شكل ٢١٧)

طرق اختيار الاستواء والاستقامة

 
 
إن الاهتمام بمجودة تشطيب السطوح وتصيغها قد لازم التطور الهائل في الصناعة الحديثة التي تتطلب بصفة مستمرة المزيد من الاشتراطات الفنية للمنتجات الصناعية .

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أصبحت الدقة ضرورية لتشغيل أجزاء محرك الطائرة ، فنسومة السطح تؤدي إلى تقليل الاحتكاك بين الأسطح المتحركة كما أنها تلعب دوراً هاماً في تخفيف تأثير الاجهادات المتغيرة عند أداء أجزاء المحرك لمورها في العمل .

نوعية السطح : يتعد نوعية السطح الصفة الهندسية لعدم الانتظام فيه

تؤثر هذه النوعية تأثيراً كبيراً على أداء السطح من حيث التآكل ومقاومة الكلل والصدأ وغيرهما ويمكن توصيف الشكل العام للسطح إلى :-


١ - عدم استواء غير منظم كما في شكل ١٠٢١٨ أو سلبه كما في شكل ٢١٨ ب وينشأ ذلك عن عيوب في أدلة ماكينات التشغيل أو عن إلتحاقات في الماكينة كما يمكن أن يحدث نتيجة عدم سلامة تثبيت الشغلة أو عن تزيح الجهود الداخلة لها .



(شكل ٢١٨)

٢ - موجات السطح وتنشأ عن تذبذب عدة القطع أو عن عيب في شكلها كما يمكن أن تنشأ عن عدم تثبيت الشغلة مركزياً بالنسبة لعملية القطع أو عن عدم تجانس المادة . وتتميز موجات السطح بعظم طولها بالنسبة لإرتفاعها .

أما عن التوصيف الدقيق للشكل فإنه يظهر تجهيزات دقيقة أو خشونة كما في شكل ٢١٩ وهي عبارة عن أثر التشغيل على سطوح المشغولات معها بلغت العناية بتشطيبها . وتتخذ أيضاً صورة موجات متناهية في الصغر .

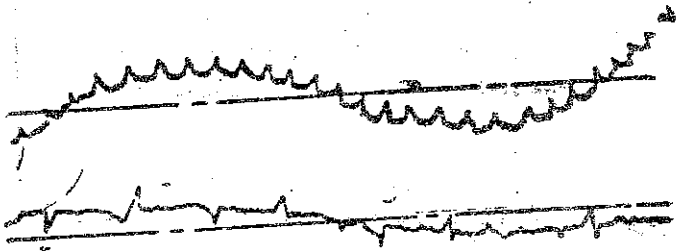

نماذج من عدم الإنظام في الشكل العام والدقيق للسطح


(شكل ٢١٩)

وتتجهم خشونة السطح عن عملية القطع بالازالة حيث تلعب عدة القطع دوراً رئيسياً فيها فؤثر شكلها ودرجة حدتها واحتمال تكون الحد المولد لها ومقدار سرعة تغذيتها على درجة الخشونة التي تؤدي إليها عمليات التشغيل المختلفة .

ويمكن دراسة تضاريس السطح (الإرتفاعات والانخفاضات بين القمة والقمع) بعدة طرق نذكر منها طريقة الاستشعار أما الطرق الأخرى فهي طرق التداخل البصري وطرق وميكروسكوبية .

١ - طريقة الاستشعار :

وتتضمن في هذه الطريقة أجهزة الاستشعار التي يعتمد عملها على مستشعر عديم النهاية يتكبد بالطرف على السطح المراد إختبار استوائه ويتحرك عبره ببطء مع إلتقاط هذه الحركة وتكبيرها وتسجيلها وبناء على ذلك تتكون هذه الأجهزة من وحدات الاستشعار والالتقاط والتكبير ثم وحدة التسجيل على شريط وورق مقسم إلى ميكرونات (الكتروني)

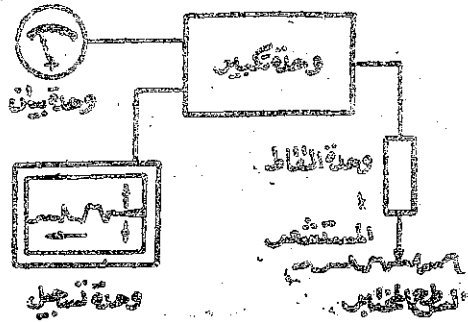

(شكل ٢٢٠)


وتتوقف مدى صدق تحديد التضاريس باستعمال هذه الأجهزة على دقة نهاية المستشعر حيث أنه كلما زادت دقتها كلما أمكنها المرور في ثانياً السطح ويبلغ قطر المستشعر في القياسات العادية ١٢ مم أي ١٢ ميكرونا وشكل ٢٢٠ يبين وحدات جهاز الاستشعار وكيفية استخدامه .

٢ - الطرق الميكروسكوبية :

تستعمل الميكروسكوبات في دراسة السطح بالنسبة لمستوى تجهذاته بخلاف الطريقة السابقة حيث يدرس السطح في مستوى متعامد على اتجاه السطح . وقد ساعد التقدم العلمى الحديث على دراسة طبيعة السطوح بتكديدها حوالى ٤ ألف مرة بالاستمارة بالأجهزة الالكترونية .


٣ - طريقة التداخل الضوئى :

وتتبع طريقة التداخل الضوئى في دراسة السطوح باستعمال عدة أجهزة تقوم على المبدأ لنظرية التداخل ومن هذه الأجهزة البلورة الضوئية المسطحة
شكل ٢٢١

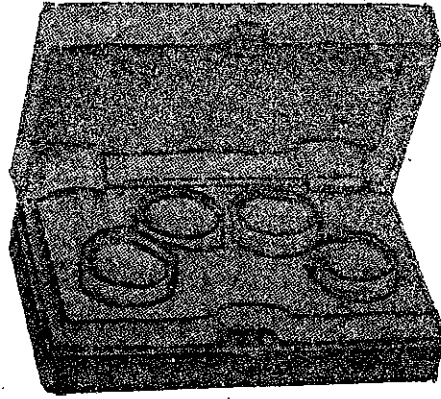


(شكل ٢٢١)


وميكروسكوب التداخل والجهاز المعروف باسم جهاز التداخل الضوئى «الانترفيرومتر» ويوضح الشكل ٢٢٢ بعض الأمثلة للتناجج التي يمكن الحصول عليها باستعمال البلورة الضوئية المسطحة للكشف عن مدى إستواء السطح .

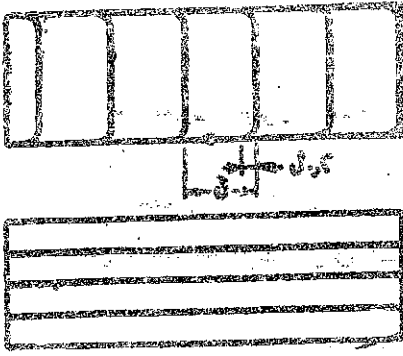


(ب)

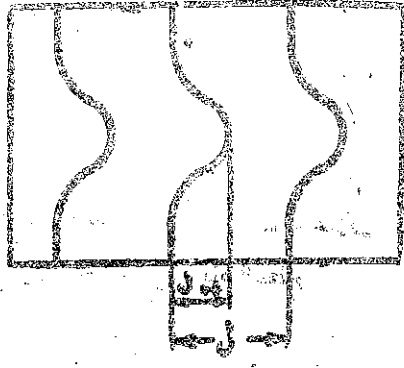

(ا)

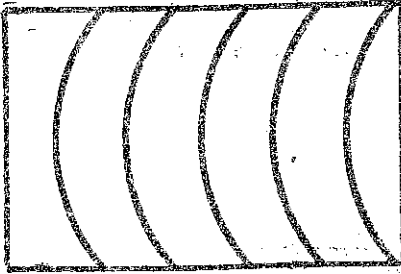

(د)

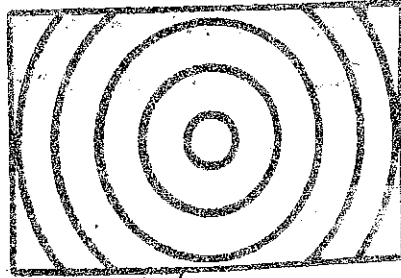

(ج)

(شكل ٢٢٢)


طريقة القياسات القياسية للحشونة :

ومن الطريف أن تعرف أنه بتحديد طرف الأصبع على السطح يمكن التعرف على تضاريسه ومقارنتها بسطح ذي تضاريس قياسية . إذ أن نهايات أعصاب الأصبع حساسة جداً للذبذبات الناتجة عن تحريك الأصبع على السطح غير المنتظم . ومن هنا نشأت فكرة استعمال مجموعات العينات القياسية لحشونة السطح للإمتعانه بها في ورش الإنتاج و التقدير السريع لدى عدم إنتظام السطح بطريق المقارنة ويمكن باستعمال هذه الطريقة التعرف على تجهيزات السطح حتى حوالي ١٠٠م إذا حرك الأصبع عبر السطح .

الطريقة العملية في ورشة البرادة للوصول الى الاستواء واختباره :
يمكن التحقق من ذلك بشيء من التقريب باستعمال زهرة دقيقة وذلك
بدهان سطحها المستوي بطبقة رقيقة جداً من السلقون أو الأزرق البروسي
المستعمل في التخليط وتحرريك الشغلة على الزهرة عدة مرات مثل التلقيط تماماً.
كأذا كانت القطعة مستوية تماماً يظهر اللون في السطح كله أما إذا كانت غير
مستوية فيظهر اللون في أجزاء السطح المرتفعة فيها فقط .

الطريقة العملية لاختبار توازي سطحين :


يمكن اختبار توازي سطحين في الورشة بسند الشغلة المطلوب اختبار
توازي سطحها بوضع أحد سطحها على زهرة الشكوة وأن يمرر طرف مبين
الترص ذي الساعة وهو على ارتفاع مناسب مع تعامله على السطح الآخر .
ويمكن معرفة عدم التوازي بالنظر الى مؤشر المبين عند تحريكه على السطح
كما هو مبين في شكل ٢٢٣ وواضح فيه مبين الساعة والحامل الخاص به .

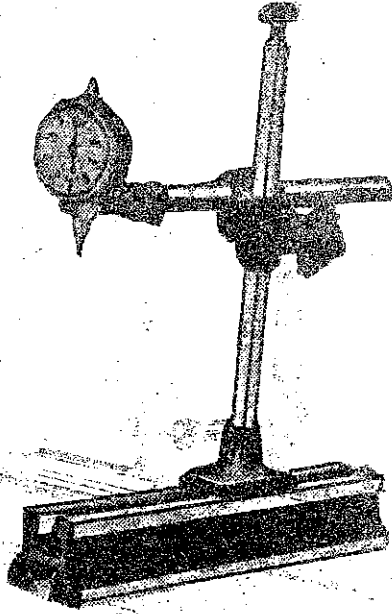

(شكل ٢٢٣)


اختبار استدارة الأعمدة

يمكن اختبار دقة استدارة عمود بالنسبة لمحوره وذلك بوضع العمود على ماكينة ذات ذنبتين محورهما موازى لفرش الماكينة كما هو مبين بشكل ٢٢٤ ويوضع مابين ساعة ليس طرفه سطح العمود المستدير فيادارة العمود المستدير يدوياً تظهر الفروق إن وجدت على المؤشر الخاص بمبين الساعة وفي حالة ما يمكن

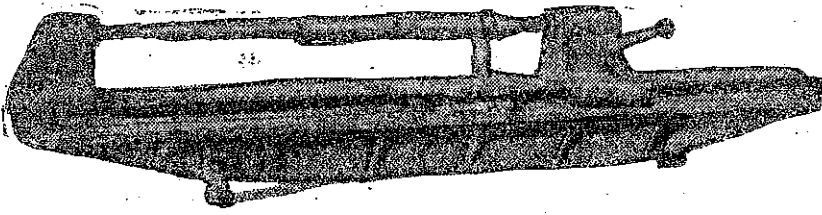

(شكل ٢٢٤)

استدارة العمود مضبوطة (أى أن محوره ينطبق على المحور بين الذنبتين فإن مؤشر المبين يقرأ صفراً . وفي حالة عدم وجود هذه الماكينة يمكن عمل التركيبة المبينة بشكل ٢٢٥ ويوضح فيها المبين ذى التعرض وهو مركب على حامله ليقرأ الفروق .

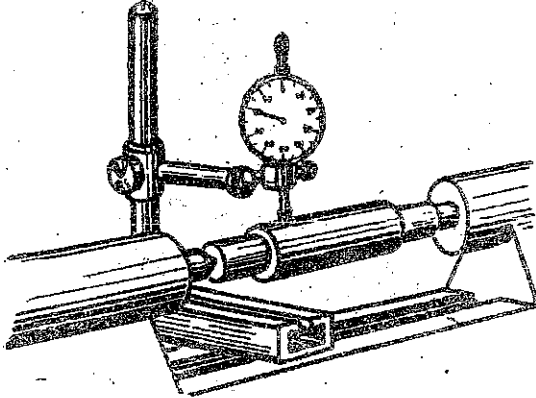

(شكل ٢٢٥)

قياس القلاووظ :

سبق التنويه في الجزء الأول عن تماريف الخطوة وكل من القطرين الخارجى والداخلى لمن القلاووظ وزاوية السن وكذا أنواع سن القلاووظ .

ولقد درسنا كيفية إنتاج سن القلاووظ سواء بطرق القطع المختلفة أو بالعصر أو بواسطة التجليخ .


ولكى نتأكد من قطع سن القلاووظ بالقياسات الصحيحة يجب قياسه ، ولا تمام ذلك كاملاً يجب عمل القياسات الآتية :

- ١ - قياس خطوة القلاووظ
 - ٢ - قياس القطر الخارجى (قطر القمة)
 - ٣ - قياس القطر الداخلى (قطر القاع)
 - ٤ - قياس قطر دائرة الخطوة (القطر الفصلى)
 - ٥ - قياس ميل السن
- قياس زاوية وشكل السن


أولاً قياس خطوة سن القلاووظ :

لقياس خطوة القلاووظ نقيس أولاً المسافة بين عدد معين من الأسنان بواسطة قوالب القياس بعد وضعها فى ماسك وتكون هذه المسافة مساوية لعدد الأسنان مضروباً فى الخطوة ومنها يمكن إستنتاج الخطوة بقسمة هذه المسافة على عدد الأسنان .


ويمكن أداء هذا القياس أيضاً بواسطة (مطوية) سن القلاووظ وهى مبينة شكل ٢٢٦ (ا ، ب ، ج)

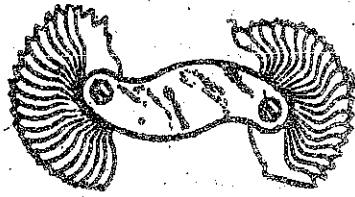

(شكل ٢٢٦ - ١)

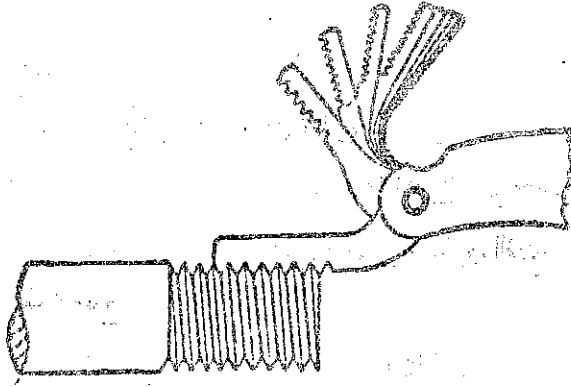

(شكل ٢٢٦ ب)

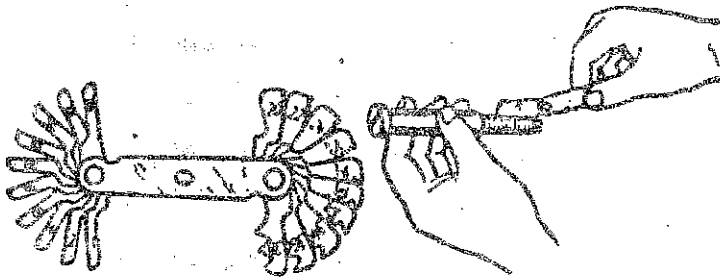

(شكل ٢٢٦ ح)

ثانياً : قياس القطر الخارجى :

يمكن قياس السن الخارجى بواسطة قدمه بورنيه أو ميكرومتر لقياس الأقطار الخارجية على حسب الدقة المطلوبة بحيث يكون سندان الميكرومتر مناسباً للقياس نفسه ويلاحظ أنه يجب أن يكون أحد سندانى الميكرومتر ماساً لطرف سنين بينما يكون السندان الثانى ماساً لطرف ثلاث سنات وذلك بسبب حازون القلاووظ . وشكل ٢٢٧ يبين طريقة قياس القطر الخارجى لسن قلاووظ صامولة وفى الشكل ١ يستعمل سندانان عريضان لقياس القطر الخارجى لمسامر .

وفى الشكل ٢٢٧ (ب) يوجد سندانان أحدهما مديب والآخر على شكل حرف V ليناسب شكل السن فى حالة القياس الداخلى .




القطر الخارجي

(شكل ٢٢٧)

ثالثا : قياس القطر الداخلي : قطر القاع :

يجب أن يكون الميكرومتر المستعمل بسندانين ذات أسنان (طرفين مدببين) في حالة القياس الخارجي وسندانين مسطحين في حالة القياس الداخلي كما هو واضح في شكل ٢٢٨ (١، ب).

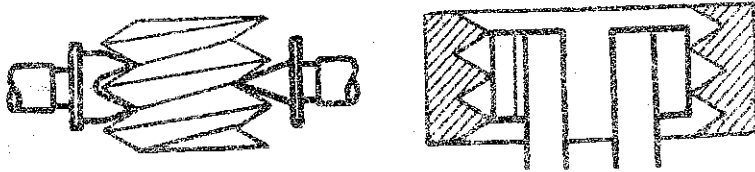

(١) قياس خارجي



(ب) قياس داخلي

(شكل ٢٢٨)

ويجب أن يكون الطرفان سواء كانا مدببين أو مسطحين أن يصلا إلى القطر الداخلي تماما ولا يرتكرا على حافة السن .

رابعا : قياس قطر دائرة الخطوة لسن القلاووظ :

يمكن قياس قطر دائرة الخطوة إما بواسطة ميكرومتر القياس ذي سندانين خاصة كما هو مبين بشكل ٢٢٩ (١، ب) أو بواسطة محددات القياس أو بواسطة الأسلاك وفي الحالة الأولى وهي القياس بالميكرومتر ذي السندانين يمكن قراءة القطر مباشرة ويلاحظ أنه قطر دائرة الخطوة وليس القطر الداخلي للسن ولذا يكون أحد سني السندان على شكل مثلث بينما يكون الآخر اثني زاويتها كزاوية سن القلاووظ ويقاس الميكرومتر الواحد الأقطار لدى معين مثل قياس أقطار القلاووظ التي خطواتها من ٢ - ٣ مم . أو ميكرومتر آخر لقياس أقطار

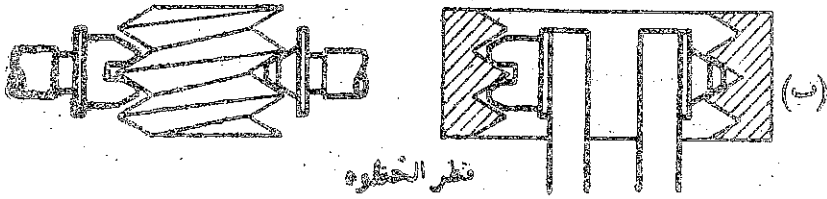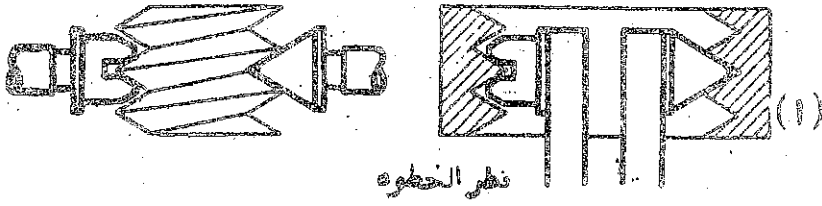


(شكل ٢٢٩)

القلاووظ التي تكون خطوطها من $\frac{1}{4}$ إلى ٢ مم وهكذا أي أن كل مجموعة من الخطوات يكون لها ميكرومتر خاص بها يركب به السندانان الخاصان بالخطوة المحددة .

وتحفظ مجموعة السندانات والميكرومترات هذه في علبة خاصة بها تشمل الميكرومتر ومجموعة السندانات الخاصة به على أساس مجموعة السن الإنجوليزي ومجموعة السن الفرنسي .

وشكل ٢٣٠ بين علبة من هذا النوع ويجب قبل البدء في استخدام هذه

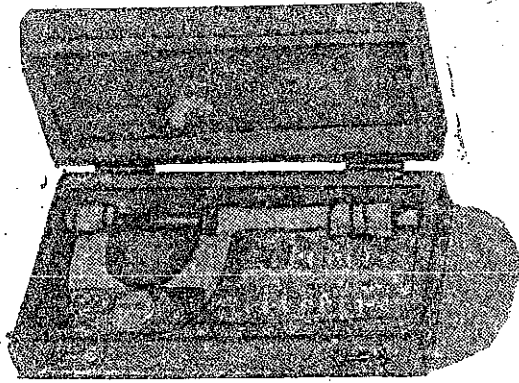


(شكل ٢٣٠)

الميكرومترات قياس الخطأ الضري وذلك باستخدام قوالب قياس خاصة وهي
مقياس معين وتوضع بين طرفي الميكرومتر كما هو مبين بشكل ٢٣١



(شكل ٢٣١)

وتوجد تصميمات مختلفة لهذا القياس فالنوع المبين بشكل ٢٣٢ لقياس قطر
المن في قطعة بها فجوات كذا ذكر القلاووظ.

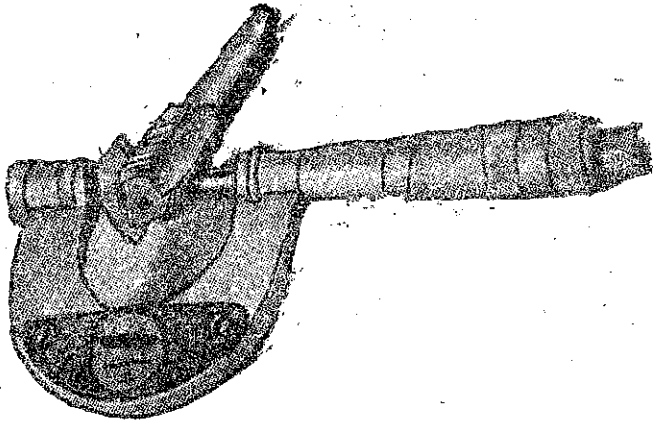

(شكل ٢٣٢)

والنوع المبين بشكل ٢٣٣ لقياس قطر القلاووظ الغير مثلك بها كشيء
المعروف (أو الآم).




(شكل ٢٢٣)

**قياس قطر دائرة الخطوة
بواسطة محددات القياس**

تستخدم هذه الطريقة في حالة الإنتاج الكمي اسمولتها . ولهذه المحددات
مقاسان مقاس (GO) ومقاس (NOT GO) . سواء كان للعمود المقلووظ أو
للثقب المقلووظ .


وشكل ٢٢٤ يبين محدد قياس (ضبعة قياس لمن قلاووظ داخلي بتفاوت

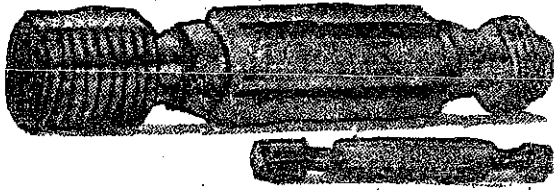

(شكل ٢٢٤)

معيّن . ولها طرفان أحدهما يمر والآخر لا يمر فإذا عرّا الأنتان كان السن غير مقبولاً .


وشكل ٢٣٥ يبين عدد قياس لقياس الأقطار الخارجيه وبه أيضاً مقاسان أحدهما (GO والآخر (NOT GO) أي أحدهما يمر والآخر لا يمر . فإذا كان السن مقبولاً يمر الحد من أحد الفكين المتلويطين ولا يمر في الفكين الآخرين .

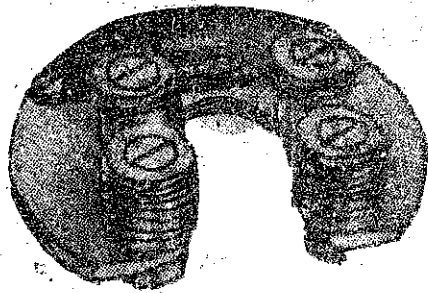

(شكل ٢٣٥)

وطالما أن قطر الخطوة مضبوطاً في السن فهذا معناه أن القطر الخارجى والداخلى وزاوية السن كله صحيحاً .

ويمكن أن تكون محددات القياس حلقية كما هو بشكل ٢٣٦ وتتكون عندئذ من حلقتين أحدهما (GO والآخرى (NOT GO)

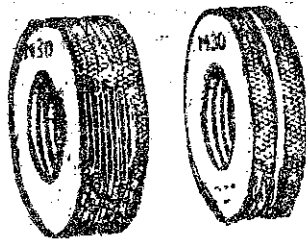


(شكل ٢٣٦)

قياس قطر دائرة الخطوة


بواسطة ثلاثة أسلاك

هذه الطريقة لا تستخدم في حالات الإنتاج العادية حيث أن عدادات القياس للتداول أسهل وأسرع في الإستعمال المادي أما طريقة الثلاثة أسلاك فهي تستعمل في القياسات الأكثر دقة وفي معايرة عدادات القياس وشكل ٢٢٧ يبين مجموعة الثلاثة أسلاك المستعملة .

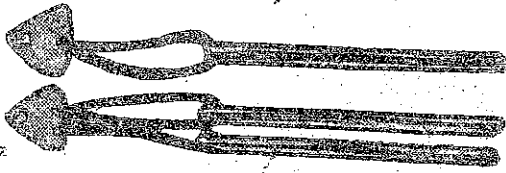

(شكل ٢٢٧)

وشكل ٢٢٨ يبين طريقة الاستعمال في القياس وبحسب القطر الفعال (قطر دائرة الخطوة) من المعادلة الآتية .

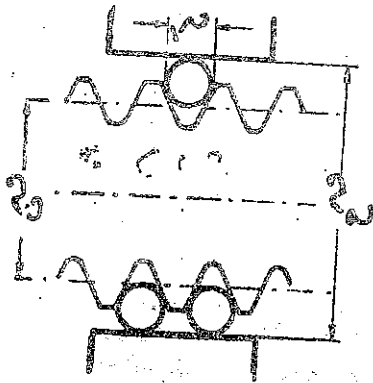

(شكل ٢٢٨)

في حالة السن الفرمسي 60° بحسب القطر الفعال على النحو الآتي :

$$D = 1.92 + 0.866 \times X$$

حيث γ = القطر الفعّال

δ = القطر الخارجى فوق الثلاثة أسلاك

χ = المنطوة

η = قطر سلك من الثلاثة أسلاك

في حالة السن الانجلىزى الوشورت ٥٥

$$\gamma = \delta - \chi - \eta = ٢,١٦٦ - ٠,٨١ = ١,٣٥٥$$

وتوجد جداول لقيم γ في حالة استعمال أسلاك قياسية (لكل خطوة لها أسلاك خاصة بها ويتم اختيارها بحسب المثلثات) وهذه الجداول تعنى عن استخدام المعادلات السابقة لإيجاد قيمة γ .

المراجع الأجنبية والعربية

- 1 — N. Makiyenko.
Bench Work
Mir Publishers' Moscow
- 2 — H. Wright Baker.
Modern Work-Shop Technology.
Part I, Part II
Cleaver' Hume Press LTD
London.
- 3 — B. Zakharov.
Heat Treatment of Metals
Peace Publisher's
Moscow
- 4 — Thomas Bevan.
The Theory of Machines
Second Edditon
London.
- 5 — Burhardt Axelrod Anderson
Machine Tool Operation , Patr I, Part II
Mc Graw, Hill. Book Company
- 6 — A.S.T.M.E
Tool Ergineering Hand book
Mc Graw Hill Book Company
1959.

- 7 -- Erik Oberg & Franklin D. Jones
Machinery Hand Book
New 16Th Edition
New York
- 8 -- A. B. B.
Metal Working Proficiencies
A.B.B. Bonn.
- 9 -- K.J. Hume
Engineering Metrology
Macdonald & Co Publishers
London
- 10 -- M. Fouad Hessien
Machine Design
The Renaissance Book Shop Cairo Egypt 1950
- 11 -- Vobrovolsky
Machine Elements
Mir Publisher's
Moscow 1968.
- 12 -- M. Moyniv
Machine Design
Mir Publisher's
Moscow 1969.
- 13 -- Norton Publication's
Catalogues

١٤ - برنامج تكنولوجيا البرادة بمعهد تدريب المدربين بمصلحة الكلية
والإنتاجية بوزارة الصناعة .

اعداد مهندس سامى جبران رزق والخبير ج ماجنر
معهد تدريب المدربين بالأميرية

١٥ - برنامج « سر الصنعة » الذى قدمه التلفزيون العربى بالجمهورية
العربية المتحدة .

مادة علمية وتقديم المهندس سامى جبران رزق
إخراج فوزى عزيز

١٦ - كتاب نظرية الآلات .
للدكتور كامل اسكندر .

١٧ - كتاب القياسى والمعايرة .
لمهندس سامى محمود الحضرى .

١٨ - اصول الجودة فى الإنتاج .
للاستاذ الدكتور جلال شوقى

١٩ - بحارسة الثقب وتشغيل السطوح .
كوفين .

ترجمة الأستاذ الدكتور صلاح الدين محمد المهدي

- ٢٢٢ -
المصطلحات الفنية

Circular Shears
Hand Leaver shears
Shearing Operation
Shearing Stress
Shear
Hand Shears
Pipe Shears
Wire Shears
Bench Shears
Punching Machine

Drill
Portable Drill
Shank
Cylindrical Shank
Tapered shank
Chuck
Sleeve
Chuck drift
Drill grinding Attachment
Clearance Angle
Rake Angle

الباب الأول :

مقصن دائري
مقصن يدوية براغمة
عملية القص
جهد القص (اجهاد القص)
قص - مقصن
مقصات يدوية
مقصات تستعمل في قص الأنابيب
مقصات الأسلاك
مقصات الزجاجه
ماكينة تخريم

الباب الثاني :

مشقاب - بنطة
مشقاب - متتل
ماسك
ماسك اسطوانى (عدل)
ماسك مسلوب
ظرف
جلبه
مسلوب اخراج الظرف
وصلة تجليخ البنطة
اورية الخلووص
زاوية الجرف

Helix Angle	زاوية الحلزونية
Radial Clearance	خلوص في اتجاه نصف القطر
Longitudinal Clearance	خلوص طولى
Bench Grinder	ماكينة حجارة الخلف
Radial Drill	مثقاب دنى
Set of Spindles	بجموعة أعمدة
Multiple Spindle Drill	مثقاب متعدد البنىط
Wood Packing	قطعة سائدة من الخشب
Burrs, Chip	رايش
Feed Rod	عامود الجر
Taper	عملية - مستقيم - مسلوب

ماسك بوصله منفصلة عائمة للبراغل المستخدمة في الماكينات .

Floating Holder For Machine Reamer

Drilling	نقب
Reaming	الم برغلة
Boring	توسيع
Counterbore	عدة تخويش عدل
CounterSink	عدة تخويش مائل
Surface Flatening	تسوية السطح
Tapping	قلوطة - لولبه

الباب الثالث :

Riviting Process	عملية البرشمة
Rivit	مسار برشام
Rivited Joints	وصلات مبرشمة

وصلة شفة على شفة بخط واحد من مسامير البرشام .

Single rivited Lap Joints,

وصلة مبرشمة قورة على قورة مستخدماً غطاء واحد

— Single rivited Butt Joints using one Cover Plate

وصلة مبرشمة مزدوجة (بخطين من المسامير خلف خلاف)

Double rivited Staggard Joints

Fixture

مثبت

مطوقة برشمة تعمل بالهواء المضغوط .

Pneumatic riviting hammer

Riviting Machine

ماكينة البرشمة

الباب الرابع :

Soldering

اللحام بالموتة (موتة اللحام)

Brazing

اللحام بالنحاس الأصفر

Tinning

القصدرة

Solders

موتة اللحام

Melting Point

درجة حرارة الانصهار

Copper

النحاس الأصفر

Hard Solders

موتة ناشفة

Brass

النحاس الأصفر

Fluxe

مساعد صهر

Hydrochloric Acid

حامض الأيدركلوريك

Diluted

مخفف

Iron

مكوة لحام

Ordinary Soldering Iron	مكروة اللحام العادية
Electric Soldering Iron	مكروة لحام بالكهرباء
Gas Heated Soldering	للحام بالتسخين بالغاز
Petrol Heated Soldering	للحام بالتسخين بالكيروسين
Blow Torch	بورني: تيشين
Soft Soldering	اللحام بالمونة الطرية
Babbling	التسكية بببكية بابت
Melting Point	نقطة الانصهار (درجة حرارة الانصهار)

الباب الخامس :

Key	مخابور
Feather	مخابور متوازي الجانبين (مخابور انولاق)
Sunk Key	مخابور غاطس
Key on Flat	مخابور مسطح
Saddle Key	مخابور سرج
Split Pin	تيلة مشقوقة
Taper Pin	بتر مسلوب
Vertical Slotting Machine	المقطعة الرأسية
Broach	مشمس
Broaching	تجليق
Endmill	سكينه ونهية جانبية (اندمل)
Milling Cutter	سكينه فريزة

الباب السادس :

Thread Cutting	القطع سبي القلاووظ
Thread rolling	دجرجة القلاووظ (عصر أو دفلة القلاووظ)

Thread grinding

تخليخ القلاووظ

Tap

ذكر القلاووظ

Tap holder

بوجي ذكر القلاووظ

Combination Tap

ذكور قلاووظ مركبة

Two Step Tap

ذكر قلاووظ بمرحلتين

Tap and Drill

ذكر قلاووظ قطعة واحدة مع دقعة

Splited die

لقمة قلاووظ مشقوقة

Die

لقمة قلاووظ عادية (غير مشقوقة)

كفة قلاووظ قابلة للانضباط تستعمل لقم من المواسير .

Die Stock For Adjustable pipe dies

Tap Set

طقم ذكر القلاووظ

Milling Machine

ما كينة التريزة

Centre Lathe

المخرطة العادية (الذنية)

Straight Shank Taper Tap

ذكر قلاووظ مسلوب بماسك عدل

Bolt Screwing Machine,

دولاب القلاووظ

Threading Machine

ما كينة قلاووظ الصواميل

Nut tapping machine

ما كينة دحرجة القلاووظ

Thread rolling Machine

ضبعة ثابتة

Stationary die

ضبعة متحركة حركة ترددية

Receprocating die

مشط قلاووظ (مشط)

Chasers

عدة تمشط

Chasing tool

الباب السابع :

Heat treatment

المعالجات الحرارية (المعاملات الحرارية)

Annealing

تخمير

Hardening	تصلبات تشمية
Tempering	المراجعة
Case Hardening	التغليف
Carburizing	الكرنة
Nitriding	النترجة - النترجة

منحنى التبادل الحرارى للحديد والكربون

Iron Carbon Equilibrium Diagram

Austenite	أوستنيت
Ferrite	فيريت
Cementite	سيمانيت
Pearlite	بيرليت
Higher Critical Temperature	درجة الحرارة الحرجة العليا
Lower Critical Temperature	درجة الحرارة الحرجة السفلى
Thermocouple	ازدواج حرارى
Coolants	مبردات (سوائل التبريد)
quenching Liquids	سوائل الطش

أبواب الثامن :

Alumenuim Oxide (Alundum)	أكسيد الألمونيوم (الندم)
Silicon Carbide (Ccrystolon)	كربيد السايكون (كريستولون)
Bond	المادة الرابطة
Vetrified	مزججة
Silicate	سليكات
Rubber	كاوتشوك
Resin	قانونية (راتنج)
Shellac	جمالكه

Grade (strength of Bonding)

Abrasive Grit Size

Wheel Structure

Abrasive

Spark Test

Universal grinding Machine

Internal grinding

Surface grinding machine

Cylindrical grinding machine

Centre Less grinding Machine

Tool grinding Machine

Spindle

Tool holder

Dry grinding

درجة متانة المادة الرابطة

حجم حبيبات المادة الحماكة

التكوين الهيكلي للحجارة

المادة الحماكة

الاختبار بالشرر

ما كينة تفريز عامة (فريزة عامة)

تجليخ داخلي

ما كينه التجليخ السطحي

ما كينه التجليخ الأسطوانى

ما كينه التجليخ العام

ما كينه سن العدة

عامود (محور)

ماسك العدة -- بياند العدة

تجليخ جاف

الباب التاسع :

Mechanism

Rotating

recepocating

Rack

Transitional

Connecting rod

Crank

Excentric

Excentricity

Linear motion

آلية

دورانية

ترددية

جريدة مستتة

انتقالى

ذراع التوصيل

مرفق

قرص لامر كزبية

لامر كزبية

حركة خطية

Quick return motion

الحركة السريعة الرجوع

Shaper

المقشطة النظامية

Planer

المقشطة العمودية

حركة فيثورث السريعة الرجوع

Wheatworth Quick Return Motion

Pantograph

باتوجراف

الباب العاشر :

Cams

كامات

Gear

ترس

Ratchet

ساقطة

Cam Follower

تابع الكامات

الباب الحادي عشر :

Spring

ياي

Leaf Springs

يايات ورقية

Coil Springs

يايات حلزونية

Tension Springs

يايات شد

Compression Springs

يايات ضغط

الباب الثاني عشر :

Accuracy

دقة

Standard

إمامية - قياسية

Simple Assembly

التجميع البسيط

Dimensions

أبعاد

Deviation

انحراف

Tolerance

تفاوت

Selective Assembly

التجميع الانتقائي - التجميع بالتوليف

الباب الثالث عشر :

Measurements	قياسات
Metrology	علم القياس
Gauge	محدد قياس
Plug Gauge	محدد قياس ذكر (لقياس الثقوب)
Snap Gauge	محدد قياس إطباقى (لقياس الأعمدة)
Taper Plug gauge	محدد قياس مستدق (مسلوب)
Adjustable Snap gauge	محدد قياس إطباقى قابل للانضباط
Dial Indicator	مبين ذى قرص (مابين ساعة)
Comparator	مقارن
Block gauges, Slip gauges	قوالب القياس المنزقة
Spirit Level	ميزان الاستواء (مياه)
Sine bar	القضيب الجيبى (عامود الجيب)
roundness	استدارة
Parallizm	ترازى
Surface Finish	التشطيب السطحي
Accuracy	دقة
Interferometer	انترفيرومتر (التداخل الضوئى)
Optical Flats	المسطحات الضوئية
Feeler (gauge)	محس - فلر
Thread gauge	مطوة قياس سن القلاووظ
Thread Micrometer	ميكرومتر قياس السن
Thread Plug gauge	محدد قياس سن قلاووظ للثقوب

طريقة الثلاثة اسلاك في قياس سن القلاووظ .

Three Wire System For Thread measuring

