

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
إدارة البرامج والمواصفات

تكنولوجيا البرادة

لمراكز التدريب المهني

الجزء الثالث

للسنة الثالثة لنظام التلمذة الصناعية

تأليف

المهندس

محمد عزت علي منصور

مراقب

مراكز التدريب { سابقا }

المهندس

سامي جبران رزق

ماجستير في الهندسة الميكانيكية

من جامعة عين شمس


وكيل معهد تدريب المدرسين

لشئون التدريب { سابقا }

مراجعة

المهندس / حسين فهمي

موجه عام الميكانيكا بالتعليم الصناعي

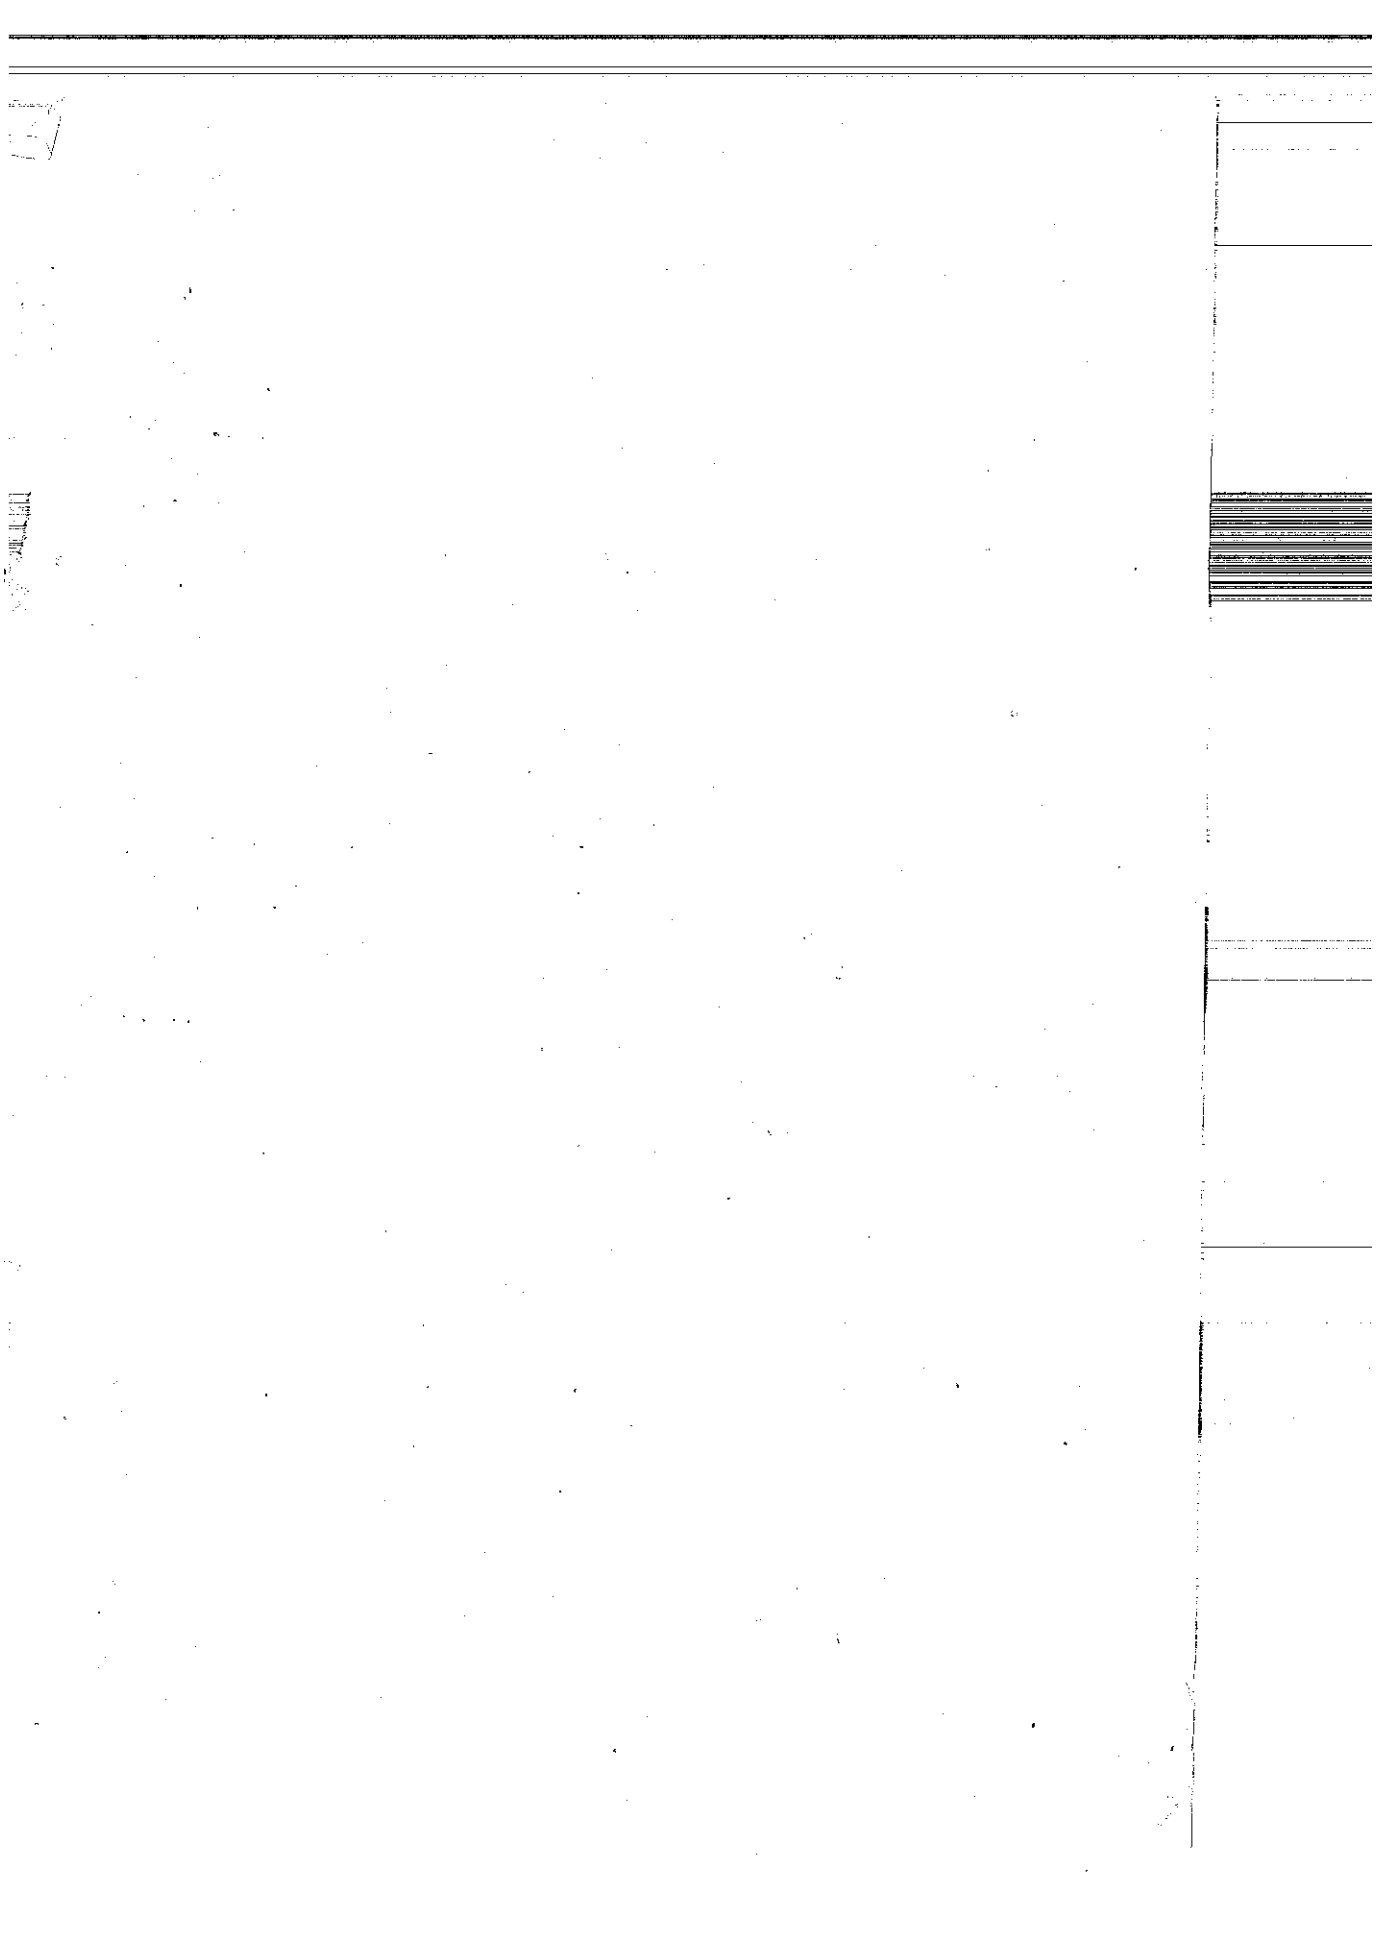

الجزء الثالث

مقدمة

لقد وضع هذا الجزء شاملاً لمقرر السنة الثالثة لنظام التلمذة الصناعية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصاحبة الكفاية الإصابية والتدريب المهني بوزارة الصناعة ومكملاً للجزأين : الأول والثاني ، فيما يتعلق بمهارات مهنة البرادة .

وقد روعي فيه البساطة في الأسلوب والإكثار من الرسوم التوضيحية حتى يسهل فهمه واستيعابه .

وهذه الأجزاء الثلاثة مجتمعة من كتاب تكنولوجيا البرادة تتعرض لأهم الموضوعات التي سيواجهها الطالب في حياته العملية بعد تخرجه .

وقد روعي أيضاً الاهتمام بالنظام الدولي للتفاوتات والازواجيات . I . S . A حيث إنه مطبق الآن في مصانع جمهورية مصر العربية .

كما أضيفت له المراجع الأجنبية والعربية بالإضافة للمصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية .

ونسأل الله التوفيق لنا

المؤلفون



فهرس

الصفحة

الموضوع

الباب الأول

المحاور والأعمدة ووصلاتها وكراسي المحاور

مقدمة أجزاء المحاور والأعمدة - حساب قطر المحور - حساب قطر العمود - وصلات المحاور - الوصلات الثابتة - الوصلات ذات القرص - الوصلات المرفعة - القوابض الاحتكاكية - وصلات ذات القوابض الكيكية - الوصلات الهيدروليكية - نقل الحركة بين عمودين محوريهما ليسا متطابقين - الوصلات العامة - كراسي المحاور - الكراسي الاحتكاكية - الكراسي القطبية الواحدة - الكراسي التي من تصمين - طرق تزييت الكراسي الاحتكاكية - الطرق الرئيسية في تزييت الكراسي المختلفة - طريقة القلب - طريقة الإبرة - طريقة الحلقة (الشنبر) - التزييت الاجباري - الكراسي الرأسية (السكرجة) - الكراسي التدرجية - الكراسي التضاغلية - تشحيم الكراسي ٣١-١١

الباب الثاني

المكابس

مقدمة - أنواع المكابس - المكبس اليدوي - المكابس التي تدار بالمحركات الكهربائية - المكبس المفرد التأثير - المكابس المزفوجة التأثير - المكابس الهيدروليكية السحب السويق أو السحب المتكرر - الأجزاء الرئيسية للاسطوانات ٥٥-٣٢

الباب الثالث

المشددات (المختلفة)

مقدمة عن المشد - زوايا القطع في المشد - أمثلة عملية على التخليق - المشددات السطحية - أنواع ماكينات المشددات - مميزات عملية التخليق بواسطة المشددات ٦٤-٥٦

الباب الرابع الفسرايز

أنواع الفسرايز - العناصر التي تعدد مواعيد الفسرايز - الفسرايز الأفقية العامة - عمودية قلب الفسرايز - عمود السكينة - جهاز التقسيم - أقراص التقسيم - طرق تثبيت السكينة - تثبيث السكينة بخابور - تثبيث السكينة بتماوض - تثبيث السكينة بمسار - قلاووظ - ربط وتثبيت المشغولات على ماكينات الفسرايز العامة - المناجل - المنجلة البسيطة - المنجلة العامة - المنجلة المدرجة - الكتل المدرجة - الزهرة حرف V - الرباط على صينية الفسرايز مباشرة - مكناكين الفسرايز - أنواع المكناكين - جهاز التقسيم - الأجزاء العامة للجهاز - كيفية العمل على جهاز التقسيم - التقسيم المركب - التقسيم الفارق ٩٦-٩٥

الباب الخامس التلميع

مقدمة - التلميع باستخدام العجلات - أنواع العجلات - العجلات النماحية - عجوات من القماش السميك - العجلات المصنوعة من الجلد - العجلات المصنوعة من جلد الغم - العجلات المصنوعة من الباد - اختيار الحبيبات الحماكة - المادة الرابطة - سرعة العجلات عند استعمال التبريد - التلميع بواسطة عجوات تتكون من جملة قطع - مركب (كوبالوند) - المادة الحماكة المستعملة مع عجوات التشطيب النهائي التريبول - أكسيد الألومنيوم - الإمرى - الليوميك - التشطيب الآلي ٩٧-٩٦

الباب السادس التحضير

مقدمة - مواد مجنون التحضير - الإمرى - الكورندم الطبيعي - الكورندم الصناعي - كوربولندم - درجات حبيبات المادة الحماكة زهرات التحضير - تحضير الزهرات لعملية التحضير - أعمدة التحضير - جلب التحضير ماكينات التحضير - طريقة مراجعة السطوح بعد عملية التحضير - التلميع ١٠٧-١١٨

الباب السابع

نقل القدرة بواسطة الاحتكاك باستخدام الطائرات والسيور

مقدمة - الحركة المنقولة بالسيور - أطوال السيور - أشكال حافة الطنابير - شد السيور - أنواع الطنابير - نقل الحركة بواسطة السيور بين عامودين غير متوازيين - القدرة المنقولة بواسطة السير - المواد التي تصنع منها السيور - السيور الأسفنجية - حساب سرعات الطنابير عند نقل الحركة - أمثلة محلولة ١١٩-١٢٢

الباب الثامن

نقل الحركة بالتروس

مقدمة - أنواع تمثيلات التروس المستخدمة في نقل الحركة - التروس المعدلة - التروس المعدلة الداخلية - التروس المعدلة والجريدة المسننة التروس الحلزونية - التروس الحلزونية والجريدة الحلزونية - التروس المخروطية ذات الأسنان المعدلة - الحلزونية - ترس الحلزونية - أجزاء الترس - دائرة الخطوة - الخطوة - الدائرة الطرفية للتروس - دائرة قاع السن - ارتفاع السن - عرض السن - التروس الأسطوانية - التروس ذات الأسنان المائلة - طرق قطع الأسنان الأسطوانية - طريقة قطع الأسنان بواسطة سكينه فريزة بحيث يكون محور السكينه متعامداً على محور المجلة - طريقة قطع الأسنان بواسطة سكينه فريزة دائرية بطريقة قطع الأسنان بسكينه الهوب - طريقة تنظيف التروس بعد قطعها من الرايش (الخلاقه) - حسابات السرعة عند نقل الحركة بالتروس - نقل الحركة باستخدام أحده التلاووظ - نقل الحركة باستخدام الحلزونة وترس الحلزونة - مميزات الحلزونة وترس الحلزونة - المرفاع الذراع - المرفاع القوابض ١٢٣-١٥٨

الباب التاسع

الرش بالمعادن والتكسية السطحية

مقدمة - طرق اللحام - اللحام بالغاز - اللحام بالقوس الكهربى - المعادن التي يمكن تكسيئها - المعالجة الحرارية - الرش المعدنى - معدات الرش المعدنى - مسدسات المساحيق - المسدسات البوتيقية - طيبة المعدن المرسب (المرشوش) وخواصه - إعداد السطوح وتجهيزها - طريقة الترويه الخشنة - طريقة الترابط الكهربى - طريقة السحق بالمعادن الحاكة - رش المعدن ١٥٩-١٧٠

الباب العاشر المثبتات والدلائل

مقدمة - تعريف الدلائل - تعريف المثبتات - الدلائل وأنواعها - دلائل الثقب - الدلائل المفتوحة - الدلائل المغلقة - الدلائل المستخدمة في التقسيم الدائري - الدلائل المركبة - دلائل التوسيع بالخرابطة - المثبتات - أنواعها - الخطوات التي يجب مراعاتها عند عمل المثبتات والدلائل - أمثلة عملية عن المثبتات والدلائل - العوامل التي تحكم الاختيار بين الطيبة والدلائل - مثبتات المشغولات المستديرة (الأسطوانية) - المثبتات الزاوية - أدوات الرباط المستخدمة في المثبتات والدلائل - الزجاجين - أهمية الزجاجين في الرباط مكان الزجاجين - أنواع الزجاجين ١٩٤-١٧١

الباب الحادى عشر صيانة وإصلاح أجهزة القياس

مقدمة - كيفية صيانة زهرات الاستواء - بعض التوصيات الخاصة بصيانة وحفظ أدوات القياس التقرىبي - كيفية صيانة وضبط قدمات القياس ذات الوردية - بعض التوصيات الخاصة باستعمال وصيانة ميكرو مترات - القياس الخارجى - العناية في استعمال وتداول محددات القياس - محددات قياس الأعمدة - كيفية ضبط مقاسات GO, NOT GO محدد القياس - العناية وتداول محددات القياس الخلقية ٢٠٤-١٩٥

الباب الثانى عشر دراسة الوقت والحركة

مقدمة - العوامل التي تسببها دراسة العمل - الخانات - تصميم المنتج - طريقة التشغيل - الماكينات والمعدات والعدد - تخطيط مكان العمل - خطوات تطبيق خطوات العمل - دراسة الحركة - تحليل البيانات - طريقة الملاحظة أو المباشرة - دراسة طريقة التصوير السينمائى - الأجهزة والأدوات المستخدمة - تغيير تصميم المنتج - تطبيق اقتصاديات الحركة العامل - قسم الإنتاج - تصميم المثبتات والدلائل - دراسة الزمن - استعمالات الزمن الإيمائى - خطوات إجراء دراسة الزمن - التأكد من تعميم طريقة التشغيل المعدلة - حساب أزمنة السباح - حساب

صفحة

الموضوع

الزمن الإمائي المستخدم في دراسة الزمن - لوحة الباحث - ساعة الإيقاف ساعة الإيقاف ذات المقربين - كاميرات التصوير والتصوير الدقيق - آلة دراسة الزمن المعتادة - آلة دراسة الزمن الحديثة - طريقة العمل كعامل في حساب الزمن الأممي - الضياع في الجهد أو الوقت والحام دائرة على التكلفة الكلية للنتيج - مثال للضياع في الجهد والوقت والتغلب عليه بدراسة العمل - معادلة لتحديد زمن التشغيل - حركة المنتجات وطرق النقل الداخلي في الورش - طرق النقل الداخلية - العبارات المتحركة - معدات متحركة على عجل كاوتش - معدات متحركة على حديد - الحصىرة الناقلة - الدرافيل الشروط الواجب توافرها في نظام تدفول المواد ومعداته ٢٢٥-٢٢٦

الباب الثالث عشر

المقاييسات

الفرض من المقاييسات - ثمن الخامات - أجور العمال - المصاريف غير المباشرة - الخامات غير المباشرة - أجور غير مباشرة - الأرباح تقدير آثمان الخامات - جداول أوزان القطاعات المستديرة بالكيلو جرام لكل متر طول - جداول أوزان قطاعات مربعة من أسياخ الصلب بالكيلو جرام لكل متر طول - جداول أوزان الكرة حرف I لكل متر طول - كرة حرف U - أوزان أسياخ نحاس أصفر والنيوم ونحاس أحمر بالكيلو جرام لكل متر طول - جدول أوزان حوص الصلب لكل متر طول - أسعار المواد - تقدير المصاريف غير المباشرة - أنظمة أجور العمال - نظام الأجر باليومية - نظام الأجر بالقطعة - نظام الأجر بالقطعة مع مكافأة الإنتاج - تقدير الزمن اللازم لعمل المشغولات خطوات تقدير زمن المشغولات ٢٢٧-٢٢٨

الباب الرابع عشر

إجراءات التشغيل

مقدمة - لوحات التشغيل - نموذج المقاييس الابتدائية - نموذج طلب و صرف أصناف - المقاييس النهائية - نموذج إرتجاع إلى المخازن - إستارة لإضافة إلى المخازن - سجلات الإصلاح الصيانة سجلات إصلاح الماكينات - بطاقة تفتيش الصيانة ٢٢٩-٢٣٢

المراجع والمصطلحات الفنية

باللغة الإنجليزية

الباب الأول

المحاور والأعمدة ووصلاتها وكراسي المشاور

مقدمة :

الأعمدة هي الأجزاء الدائرية في الماكينة أو المحرك التي تنقل القدرة وهي تستند أوضاعها أو على نهايتها على كراسي ، وتكون معرضة للإجهاد التواء مع اجهاد انحناء في آن واحد بالإضافة إلى إجهادات محورية .

وهي تختلف عن المحاور (الأجزاء الدائرية في الماكينة) حيث إن المحاور تعرض إلى جهد انحناء فقط ولا يؤثر عليها أي اجهاد لتواء

وتستعمل الأعمدة في إدارة الماكينات والطارات والروس ، وتستعمل أيضاً في نقل القدرات من الماكينات أو جزء من الماكينة إلى جزء آخر ويمكن تقسيم الأعمدة إلى نوعين :

١ - أعمدة الماكينات مثل عمود المحرك أو المولد أو عمود التربينات

مثلاً :

٢ - أعمدة نقل الحركة والقدرة كما في العمود الرئيسي أو العمود المتنازل والعمود الرئيسي هو العمود القصير الموضوع بين العمود المطلوب نقل القدرة إليه والمحرك ، أي أنه هو الذي يستقبل الحركة من المحرك ، أما العمود المتنازل فهو عمود ثالث ومقود في آن واحد .

وتصنع الأعمدة من صلب طرى به نسبة كربون حوالي ٠.١٥ / وفي حالة تطلب أعمدة ذات متانة عالية يستخدم الصلب السبائكي الذي يدخل في تركيبه النيكل والكروم أو الفانديوم .

ونظراً لتعرض الأعمدة للصدمات والالتواءات فلها يجب أن تكون متينة وتتحمل الإجهادات الواقعة عليها دون أن يحدث بها تشوهات .

أجزاء المحاور والأعمدة :

(١) محمل طرف العمود : هو الجزء من العمود أو المحور الملاصق الكرمي ، وتسمى محامل أطراف الأعمدة عند نهايتها :

وإذا كان محمل طرفي ينقل شداً محورياً للعمود أو المحور إلى الكرمي يسمى محمل طرف العمود بمحور إرتكاز وتسمى كراسي محاور الارتكاز بمحامل (مسكينة) .

أولاً - حساب قطر المحور :

يمكن حساب قطر المحور المعرض للانحناء فقط من المعادلة الآتية :

$$D = \sqrt[3]{\frac{E \cdot n}{0.05 \cdot \sigma}} \quad \text{حيث } E \cdot n = \text{عزم الانحناء}$$

$$D \cdot n = \text{إجهاد الانحناء كجم / سم}^2$$

$$D = \text{قطر المحور}$$

ثانياً : حساب قطر العمود :

وحساب قطر العمود المعرض للانحناء والالتواء معا . لتحديد أولا أقصى عزم الانحناء $E \cdot n$ وتحديد كذلك عزم الالتواء المنقول بواسطة العمود على ذلك يمكن إيجاد العزم المكافئ $E \cdot n$ م طبقاً للمعادلة الآتية :

$$E \cdot n = \sqrt[3]{E \cdot n^2 + E \cdot n^2}$$

ثم نحسب قطر العمود من المعادلة الآتية :

$$D = \sqrt[3]{\frac{E \cdot n}{0.05 \cdot \sigma}}$$

وتحسب محامل أطراف الأعمدة على الانحناء لو كانت كابولي محمل من الوسط محمل مركز .

$$E \cdot n = \frac{W \cdot L}{2} \quad \text{حيث } E \cdot n = \text{عزم}$$

حيث L = طول العمود

W = الحمل المؤثر

D = قطر العمود

وصلات المحور

مقدمة :

الوصلات هي أجزاء تقوم بتوصيل الحركة بين محورين ، وإلى جانب ذلك تقوم بامتصاص الصدمات التي تحدث أثناء الحركة وقد تكون وسيلة لفصل الأجزاء وتوصيلها عند اللزوم


وتنقسم الوصلات طبقاً لاستخدامها إلى :

- (أ) الوصلات الثابتة : وهي التي تقوم بتوصيل الأعمدة ببعضها .
- (ب) الوصلات القابلة للانفصال : وهي القوابض لتوصيل الشكبة والاحتكاكية وهي تقوم بفصل محركات القوى (سواء كانت كهربية أو ميكانيكية أو غيرها) عن الماكينات التي تدار بها وتوصيلها بينها يدور المحرك بسرعة ثابتة :
- (ج) وصلات هوك : وهي التي تقوم بتوصيل الأعمدة ذات الشاور التي تميل على بعضها :

أنواع الوصلات

أولاً : الوصلات الثابتة :


- (١) الوصلة الحلبية : وتتكون من تجلبيبة من الحديد الزهر ذات تجويف داخلي يوافق قطره قطر كل من العمودين الأول والثاني ويوجد في كل طرف

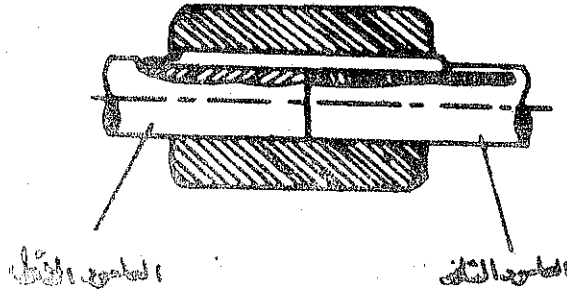


(شكل ٣٠)

من طرفي العمودين المطلوب وصلهما بحجرتي خابور ، كذلك توجد حجرتي خابور في جلية التوصيل ويدخل الخابور في كل من الحايبة وطرفي العمودين لتثبيتهم . كما هو موضح بشكل ٣٠ أما شكل ٣١ ، فإنه يوضح نفس الوصلة باستعمال خابور ذات ذقن :

ومن الطبيعي أنه يوجد خلوص بين قطر الحليبة وقطر الأعمدة ، وهذا يؤدي إلى عدم مركزة محور الحايبة عندما تثبت مع الأعمدة ، وتستعمل هذه الوصلة عند نقل القدرات الصغيرة .

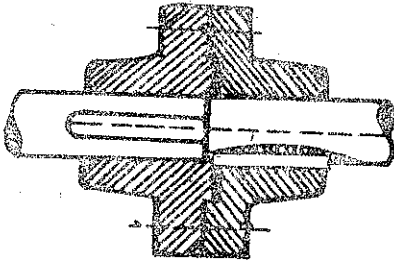

(شكل ٣٢)

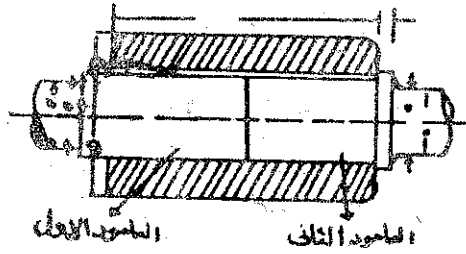

(شكل ٣١)

(ب) الوصلات ذات القرص :

وتستعمل بكثرة وهي تتركب من قرصين مشبطين على طرفي العمودين المطلوب توصيلها بواسطة الضغط (الشحط أو بإدخالها على طرفي العمودين وهما ساخنان) أو يوصل كل قرص مع عاموده بواسطة خابور منشوري ثم يوصل كل قرصين ببعضهما بواسطة بنوز أو مسامير وبذلك يتقل عزم الدوران ، ويلاحظ أن وجه القرص الأول المثبت بالعمود الأول به بروز دليل يقابله حجرتي مناسبة في قرص العمود الثاني . وهذا يسهل مركزة المحورين وبذلك يصبح العمودين محجوراً واحداً :


وتستعمل الوصلات ذات القرص للأعمدة التي تتحد مراكزها وهي بسيطة التصميم ورخيصة ويمكننا من توصيل عمودين مختلفين وهذا هو سبب كثرة استعمالها :

ويستعمل الحديد الزهر للأقراص كما تصنع المسامير من صلب ٠,٤٥ كربون . وفي هذه الحالة تصمم مسامير هذه الوصلة التي تنقل الحمل على مدى تحملها لقوى القص الحادثة أثناء نقل الحمل المطلوب .

ثانياً - الوصلات المرنة :

وتستعمل الوصلات المرنة ذات الخابور في توصيل عمود المحرك الكهربى بعمود الماكينة . وهى مشابهة في تصميمها لوصلات القرص والفرق بينهما هو أن أحد القرصين له بنز (بدلا من المسامير) توضع عليه مجموعة من الحلب أو حلقات من المطاط أو الجلد وبالنصف الآخر توجد ثغوب لتدخل فيها هذه البنوز المسلووبة .

وتوضع الحلب المطاطية في أحد القرصين تبادليا أى أنه في المسار الأول تكون الجلبة المطاطية في القرص الأول ، وفي المسار الثانى تكون الجلبة المطاطية في القرص الثانى وفي المسار الثالث تكون الجلبة المطاطية في القرص الأول وهكذا وشكل ٣٣ يبين تركيب الحلب المطاطية والجزء المسلوب من البنز وشكل ٣٤ يبين الوصلة بينز عدل

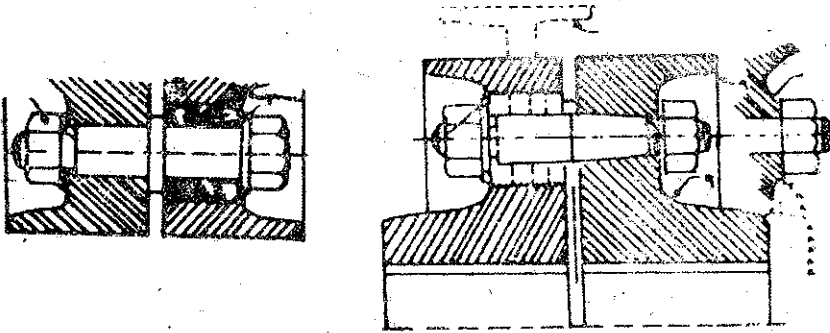


(شكل ٣٤)

(شكل ٣٣)

ونظراً لوجود حلقات مطاطية فإنها تتحمل الصدمات أثناء الدوران أو التغيرات الحادثة في الاحمال ، كما تسمح هذه الوصلات بإزاحة محاور الأعمدة في اتجاه نصف القطر بمقدار يصل إلى ٠,٦ مم .
وتصنع الأقراص من الحديد الزهر أما البنوز فتصنع من صلب ٠,٤٥ ك

٣ - القوابض الاحتكاكية :

وتستعمل في توصيل وفصل حركة الماكينات بواسطة الاحتكاك الحادث في هذه القوابض : ويظهر هذا الاحتكاك نتيجة لوجود قوة ضاغطة بين السطحين ويعتبر القابض الاحتكاكي ذات القرص الواحد الشكل ٣٥ هو أبسط تصميم :

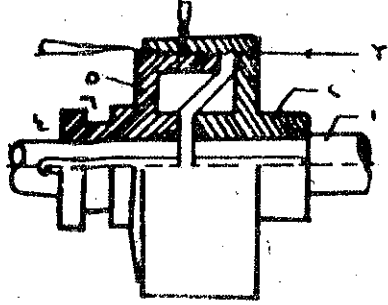

(شكل ٣٥)

ويتكون من قرصين أحدهما مثبت تثبتنا محكما على العمود والآخر موصل مع العمود بواسطة خابور إنزلاقي ، ويمكن أن يتحرك القرص على طول العمود ويضغط القرص المتحرك على القرص الثابت بواسطة الاحتكاك الحادث بين أسطح تلامسهما وهذا الاحتكاك هو الذي ينقل عزم الدوران :

وعيب هذا القابض أنه يتطلب قوة كبيرة لضغط القرص .

ولذلك تستعمل القوابض الاحتكاكية المتعددة الاقراص وكذا القوابض التي أسطح تلامسها أسطحاً مخروطية ناقص .


وتتوقف القدرة المنقولة على معامل الاحتكاك بين سطحي الاحتكاك الذي يتوقف هذا الأخير بدوره على نوع السطحين المتحركين ومدى جفافهما .

٤ - الوصلات ذات القوابض الفكية :

وتستعمل القوابض الفكية لتوصيل وفصل الأجزاء المتحركة :


ويتكون القابض من نصفين لهما أسنان (فتحات وهورات) بحيث يمكن تعشيق هذه الفكوك أثناء الإزاحة المحورية لنصف القابض المتصل بالعمود بمساعدة خابور دليلي .

ويؤدي توصيل القابض أثناء تشغيل الماكينة إلى تكسر أسنان الفكوك :
وشكل ٣٦ يبين هذا النوع

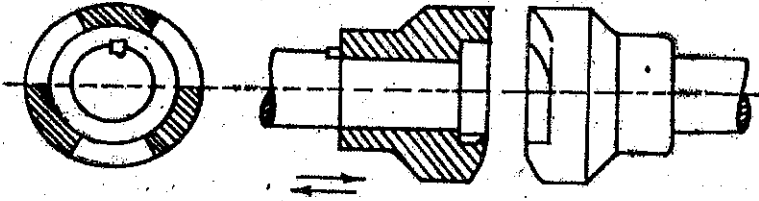

٥ - الوصلات الهيدروليكية :

تستخدم هذه الوصلات في نقل القدرات في بعض أنواع السيارات ومجموعة الجر في وابورات السكك الحديدية وهذه الوصلة ما هي إلا نوع من الوصلات يتوقف عملها على سائل يعتبر كمادة وسيطة كما هو في الشكل ٣٧ وواضح من الرسم أن :

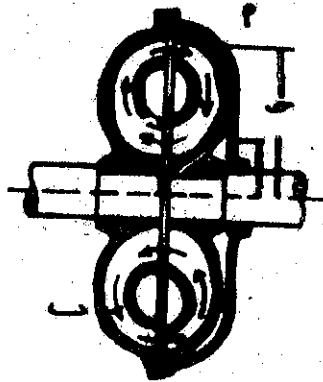

(شكل ٣٧)

(أ) هو الجزء القائد وبه مراوح ذات مجموعة من الجيوب النصف
بيضاوية (مخروط ناقص) وهذه تعمل كمروحة القوة الطاردة المركزية.

(ب) هو الجزء المنقاد وهو يشبه التربين المائي عندما يندفع إليه السائل
بواسطة مراوح الجزء أ إلى جيوب الجزء ب ويوجد خلوص
صغير بين وجهي الجزئين .


ويلاحظ أن الجزء (أ) متصل بالعمود القائد بينما الجزء ب متصل
بالعمود المنقاد .

وبواسطة الاحتكاك والسرعة بين السائل المار وريش الجزء المنقاد تنقل الحركة .
نقل الحركة بين عمودين محوريهما ليسا متطابقين .

وهذه الوصلة مناسبة عندما يطلب وصل عمودين محوريهما متوازيين
ولكنهما ليسا على استقامة واحدة وتتكون من فلنشتين بينهما قرص يعمل
بين الفلنشتين وبه خابوران متعامدان (جزءان بارزان) هما والقرص



(شكل ٣٩)

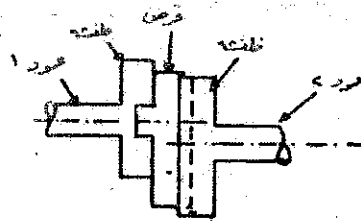


(شكل ٣٨)

قطعة واحدة وكل بروز من البروزين المذكورين له مجرى في كل فلنشة
ويركب به . ولذلك فهو يلف حول محور موازي لمحوري العمودين ويكون
في منتصف المسافة بين محوريهما . وبهذا النوع من الموصلات تكون نسبة
نقل السرعات ١ : ١ وشكل ٣٨ يبين هذا النوع من الموصلات كما يبين
شكل ٣٩ منظورا لها .

الموصلات العامة

وبواسطة هذه الوصلة يمكن نقل الحركة من مستوى إلى مستوى ليسا في مستوى واحد كما هو مبين بشكل ٤٠ ومن مميزات هذه الوصلة

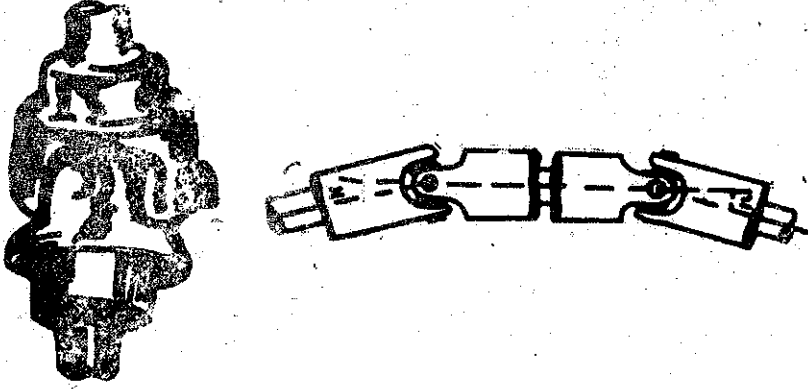

(شكل ٤٠)

- ١ - إنها تسمح بخطأ قابل في عدم محاذاة الأعمدة المتوازية
- ٢ - يمكن أن تعمل بالرغم من وجود أخطاء قد تظهر في التركيب بسبب عدم الضبط .
- ٣ - يمكن أن تعمل بالرغم من عدم وجود أى محاذاة نتيجة التآكل الغير المتساوى في الكراسى والأعمدة .


كراسى المحور

كرسى المحور: هو الجزء السائد لأحد طرفى المحور وهو إما أن يكون من النوع الاحتكاكى أو من النوع التدرجى والنوع الاحتكاكى هو النوع الذى يتحرك العمود فيه وهو مستند على سطح يسمى سطح التحميل أما التدرجى ويكون سطح التلامس هو فقط ، تلامس رومان البلى . وسنشرح ذلك بالتفصيل فيما بعد .

أولاً- الكراسي الاحتكاكية :

١- الكراسي ذات القطعة الواحدة :

وتكون ذات لقم من قطعة واحدة وهي مبيئة بشكل ٤١ وتصنع عادة من حديد الزهر ويمكن أن يشغل العمود بمقاس مناسب ، ويدور في ثقب الكرسي مباشرة إذا كانت سرعة الدوران صغيرة والاحمال قليلة . ويلاحظ فيها وجود ثقب تزييت سطح الاحتكاك بين العمود والكرسي .

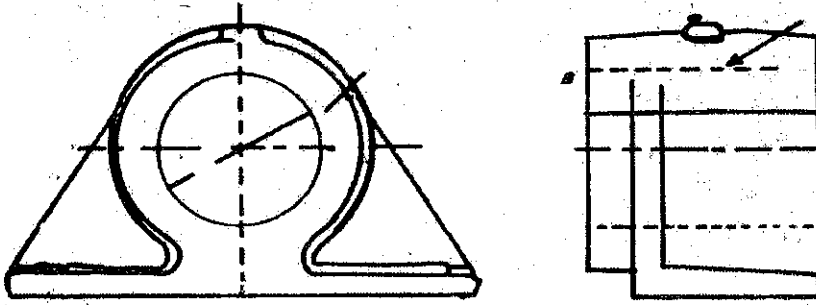

(شكل ٤١)

وفي حالة الأحمال الكبيرة نوعاً ما تستخدم جلب من البرنز الفسفوري أو سبيكة الباييت (السبيكة البيضاء) لكي يتركز عاها الكرسي ، ويثبت هذا الكرسي في (فرش) الماكينة بواسطة مسارين للتثبيت .


وعيب هذا النوع من الكراسي هو ضرورة تغيير الجلب كلما حدث بها إتساع (أي زيادة اللطوص) بينما في الأنواع الأخرى (وسيأتي ذكرها فيما بعد) يمكن إعادة خراط هذه الجلب :

٢- الكراسي التي تصنع من نصفين :

وكما هو مبين بشكل ٤٢ فإنها تتكون من نصفين أساسيين هما الفرش ١ والغطاء ٢ ، مسامير لتثبيت الغطاء ٣ ، ٤ ، ولقم الكرسي ٤ التي تصنع من البرنز الفسفوري أو المعدن الأبيض ، مسامير لتثبيت الجسم في الفرش ٥ ومزيتة ٦

وتصنع لقم الكرسي من البرنز أو الحديد الزهر أو سبائك المعدن الأبيض (الباييت) ويصنع الغطاء والجسم الاصلى من الحديد الزهر أو الصلب وعند تجميعها فمن الضروري أن يترك خلوصا بين جزأى اللقمة حتى يمكن ضمها عندما يحدث تاكلا في اللقم ثم يعاد خرطهما على المقاس الصحيح ولكي تمنع اعادة دوران الجزء العلوى من اللقمة تعمل فوله تدخل في تجويف الغطاء وأحيانا تثبت اللقم بواسطة شابور :

وفي البداية تخرط هذه اللقم للمقاس المطلوب المناسب لقطر العمود ثم نضع بها مجاوى التزيت .

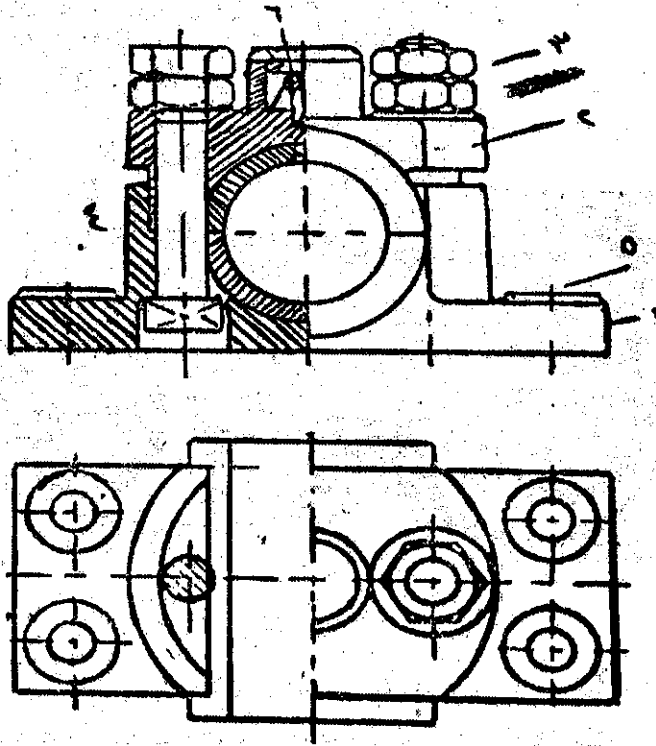


(شكل ٤٢)

طرق تزيت الكراسى الاستمكاكية


يجب الاهتمام بتزييت كراسى الاحتكاك الانزلاقي لان رداه تزييت الكراسى يتاها بسرعة . وفي معظم الحالات تزييت محامل الحلب بواسطة زيت سائل من خلال ثقب تزييت في جسم الكراسى . الطرق الرئيسية في تزييت الكراسى المختلفة هي :

١ - طريقة القلب : ويوجد فيه أنبوبة يوضع فيها قلب من الصوف عمل من خلاله الزيت من صندوق الزيت إلى الأجزاء المحتكة وذلك تأثير سحب الصوف إلى الزيت الموجود في مستوى أعلى من طرف حمل صوف وشكل ٤٣ يبين ذلك .

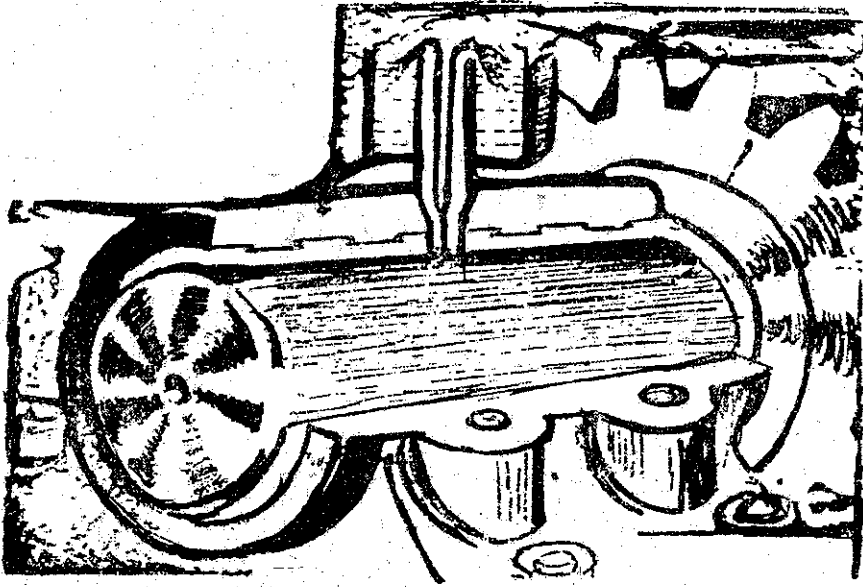

(شكل ٤٣)

٢ - طريقة الإبرة : وفيها يوصل صندوق الزيت بسطح الاحتكاك اسطة ثقب تدخل فيه إبرة تستند على سطح العمود . وعند تذبذب الإبرة جراء الدوران فإنها تسمح للزيت بالدخول إلى سطح الاحتكاك وشكل ٤٤ يوضح ذلك

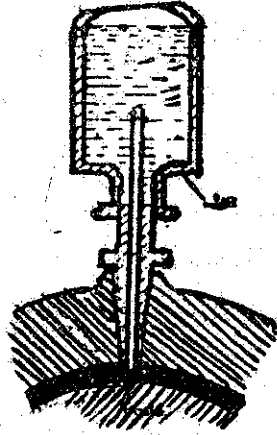


(شكل ٤٤)

٢ - طريقة الحاققة (الشنبر) :

وفيها توضع حلقة سائبة على العمود والجزء السفلي منها في صندوق التزييت
 عندما يدور العمود وتدور الحلقة تاركة سطح الزيت إلى العمود وتنقل العالق
 بها من زيت إلى سطح العمود .

وشكل ٤٥ يوضح ذلك .

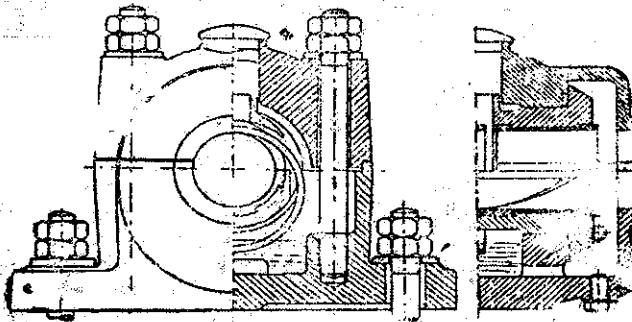


(شكل ٤٥)

٤ - التزيت الإجبارى :


ويسمى أحيانا التزيت بالضغط ويتم هذا النوع من التزيت تحت تأثير ضغط الزيت من طلمبة ضاغطة تسحبه من خزان الزيت إلى مكان التزيت . وهذه الطريقة نضمن مرور الزيت فى الكراسى ، وتتميز هذه الطريقة بتوزيع الزيت على السطح كله فيساعد على التبريد علاوة على التزيت بالإضافة إلى أن كمية الزيت عادة تكون أكبر مما هو متيسر بالطرق السابقة لذا يفضل إستخدامها فى حالة الأقطار الكبيرة للأعمدة وللأحمال الكبيرة والسرعات العالية .

الكراسى الرأسية (السكرجة) والتضاغطية

فى هذا النوع من الكراسى تكون نهاية العمود مغلقة أو مزودة بقطعة من الصلب المقسى (أو ملحومة بها) . وذات شكل كروى . وترتكز هذه النهاية على قرص من البرونز أو النحاس الأصفر تثبت فى أرضية الكرسي كما هو مبين بشكل ٤٦ وأحيانا يوجد أكثر من قرص يستخدم لتقليل الاحتكاك كما هو مبين بشكل ٤٧ وتستخدم هذه الكراسى فى حالة الأعمدة الرأسية وقد تكون جانبية و الأحمال فيها فى اتجاه محورى وفى هذه الحالة تسمى كراسى تضاغطية .

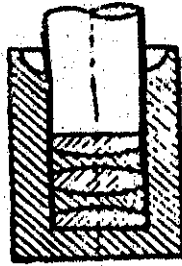

(شكل ٤٧)

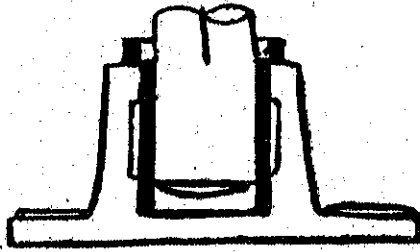

(شكل ٤٦)

ثانياً - الكراسي التدرجية

للتغلب على عيوب كراسي الاحتكاك السابق ذكرها تستعمل كراسي الاحتكاك التدرجية (الرلمان البلي) . لأن فيها احتكاك النحرجة أهل من الاحتكاك الانزلاقي :

وتنقسم كراسي الاحتكاك التدرجي إلى كراسي بلي وكراسي اسطوانات (درافيل) وتنقسم الكراسي التدرجية تبعاً لنوع التحميل كما يأتي :

(أ) الكراسي نصف قطرية :

(ب) الكراسي التضاغطية :

(ج) الكراسي نصف القطرية التضاغطية :

وتعمل الكراسي التدرجية في ثلاث درجات :

الخفيفة والمتوسطة والثقيلة :


ولقد زاد في الوقت الحاضر إستخدام كراسي البلي والدرافيل للضغوط المرتفعة والسرعات الكبيرة جداً وذلك بفضل الطرق الدقيقة الحديثة المستعملة في التنقية

ويصنع البلي والدرافيل والحلابة الداخلية والخارجية عادة من الصلب الكرومي مضافاً إليه نسبة من الكربون ثم يقسى للدرجة الكبيرة حتى لا يحدث تآكلاً أثناء الحركة وتركب الكرات في قنصن للحفاظ على المسافة بين البلي أو الـ درافيل .

ويصنع القنصن من الحديد في حالة السرعات البطيئة وبين البرونز في حالة السرعات المرتفعة .

وتستخدم كراسي الـ درافيل لتحميل الأحمال عمودياً على اتجاه حركة المحور أو ضغطاً في اتجاه المحور أما كراسي الـ درافيل فتستخدم عادة لتحميل

ضغطا عموديا على اتجاه المحور فقط وشكل ٤٨ يبين كرسي رلمان بلي مثبت في مكانه ويثبت العمود في الحلقة الداخلية ١ و تثبت الحلقة الخارجية ب في جسم الكرسي ويكون القاس في هذه الحالة عند التقطين م م م م

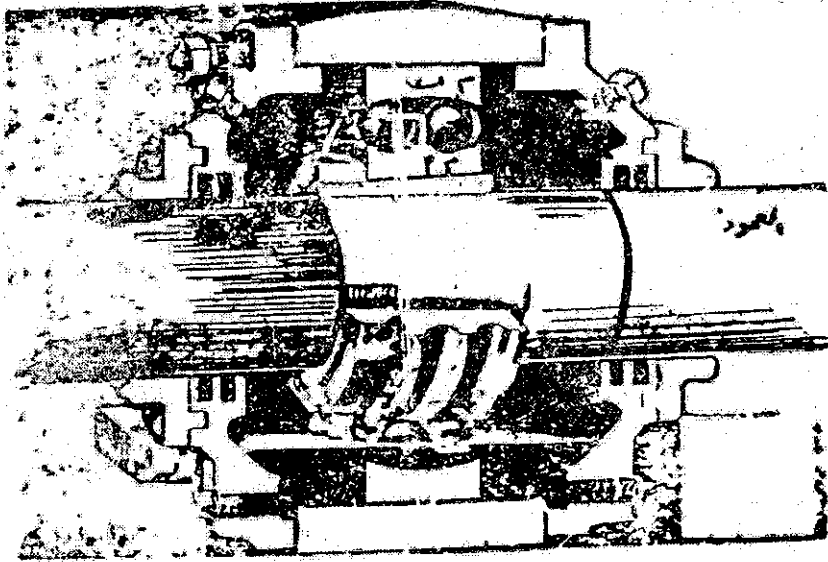

(شكل ٤٨)


ويلاحظ أن البلي يوضع في فجوات الكروتمنغ البلية من ان تغير موضعها اء الدوران . وشكل ٤٩ يبين كرسي درافيل (اسطوانات) يستخدم فيه

البلي الخارجية



(شكل ٤٩)

نص للحفاظ المسافة بين الدرافيل . لاحظ أن التماس في حالة الدرافيل يكون
خط مستقيم بينما التماس في حالة الكرات (البيز) يكون في نقطة واحدة .
ويمكن أن تكون كراسي البلي بصف واحد أو بصفتين
هو مبين بشكل ٥١ .

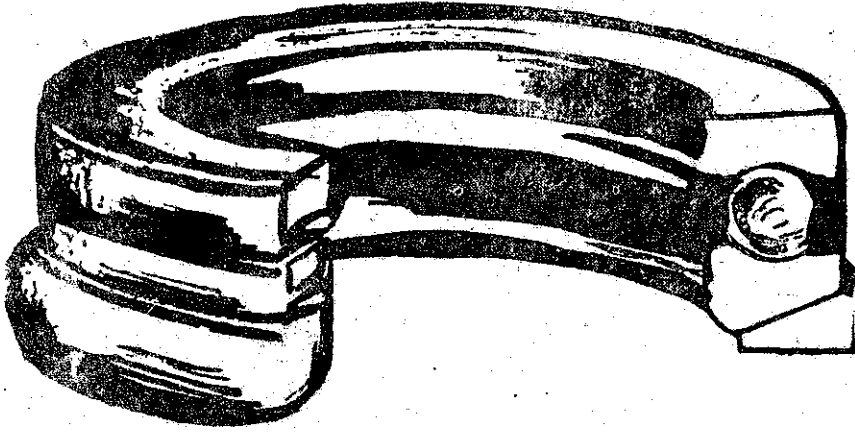


(شكل ٥٠)




(شكل ٥١)

كذلك يمكن أن تكون كراسي الاسطوانات (الدرافيل) بصف واحد


عدل وهذا مبین بشکل ٥٢ أو مائل بشکل ٥٣ (أ ب) أو بصفین مائلین
كما هو مبین بشکل ٥٤ .

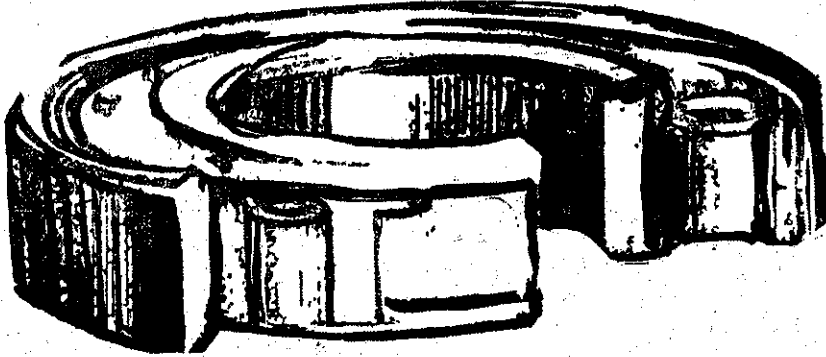


(شکل ٥٢)

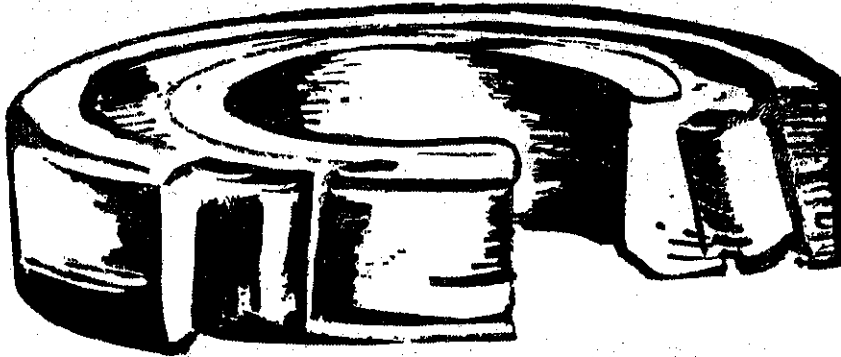

(شکل ٥٣ - ١)

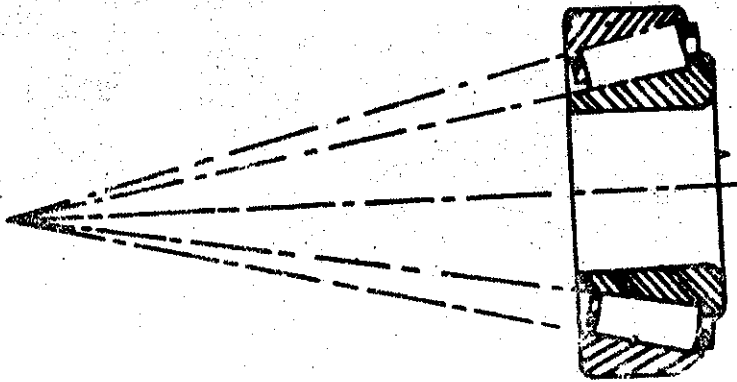


(شکل ٥٣ - ب)

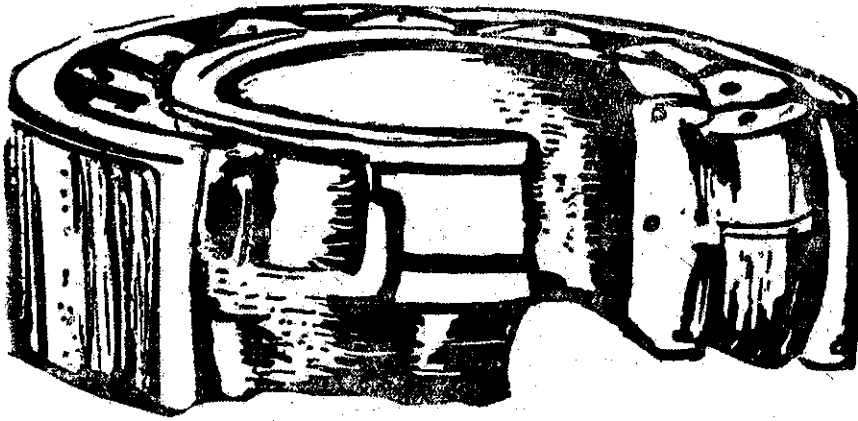


(شكل ٥٤)

الكراسى التضاغطية :

وتتحمل الضغوط المحورية ، ويمكن أن تكون بصف واحد أو بصفتين من الكرات ويستعمل عندما يكون الضغط المحورى كبيراً . وشكل ٥٥ يبين نوعاً من الكراسى التضاغطية ذات صفتين من الكرات وتستعمل فى الضغوط المحورية الكبيرة .

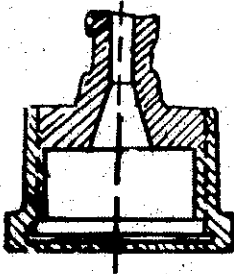

(شكل ٥٦)

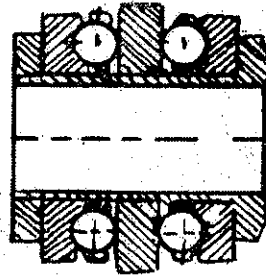


(شكل ٥٥)


تشحيم الكراسى :

وتتم تشحيم كراسى الرلمان البلى بواسطة مشاحم وهى أعلى أنواع فنها النوع المبين بشكل ٥٦ وفيها يكبس الشحم فى الثقب المؤدى إلى المكان المطلوب تشحيمه بواسطة تدوير غطاء المشحمة المركب بسن قلاوظ فى جسم المشحمة

ويوجد النوع المين بشكل ٥٧ وفيها يوجد مكبس حمل بيبي
والمكبس يضغط الشمع تحت تأثير ضغط البيبي و .

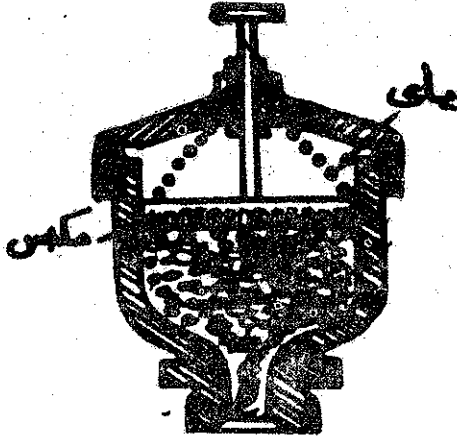

(شكل ٥٧)

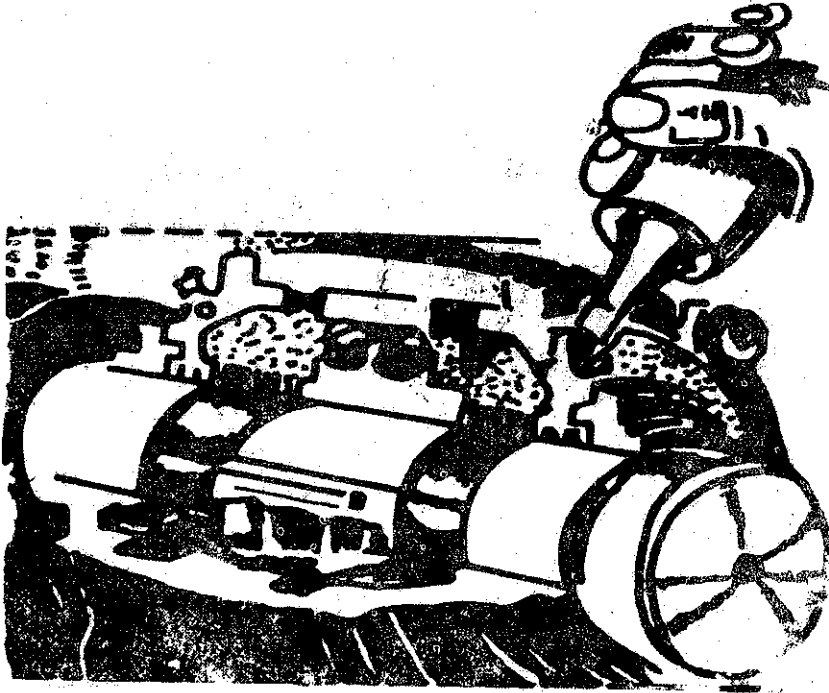


(شكل ٥٨)

وشكل ٥٨ يبين طريقة التشحيم اليدوي بواسطة مشحمة يدوية تكبس
الشحم في المكان المطلوب تشحيمه .

مانع تسرب الزيت :

قد يخرج الزيت على محامل الأعمدة نتيجة للتزيت وينسرب مما يؤدي
لى نقص كمية الزيت وبالتالي لتلف السطوح الاحتكاكية بسبب قلة التزيت ومن
جل ذلك يعمل مانع لتسرب الزيت يركب على جانبي الكرسى وعادة يكون
على هيئة جلب من الكاوتشوك أو من مادة اللباد تمتص الزيت كما أن وجودها
مضغوطة - يجعلها تحجز خروج الزيت وأحيانا تصنع من مادة خشب .
تكبس بين العمود وجلبته وبذلك يمنع التسرب وشكل ٥٩ يبين ذلك .

مانع التسرب

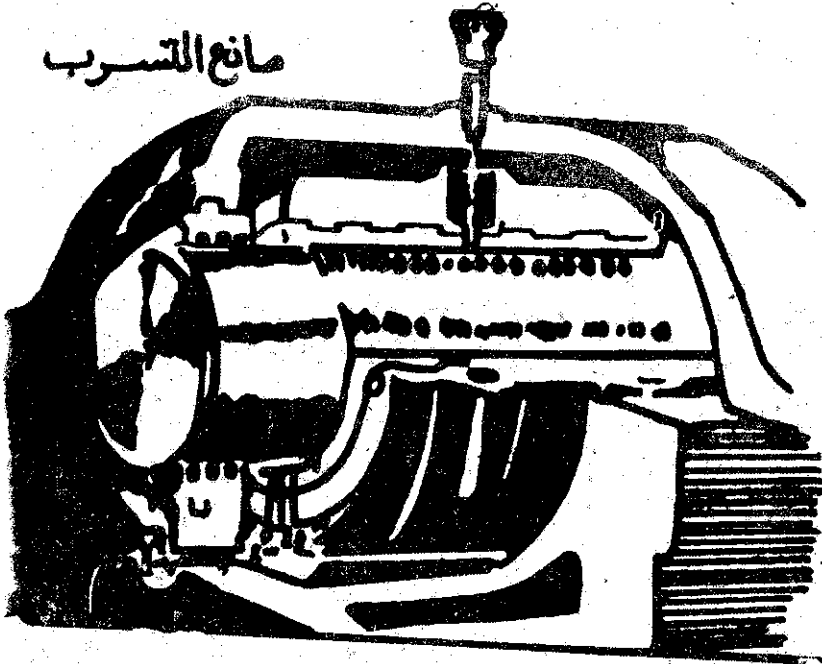

(شكل ٥٩)

الباب الثاني

المكابس

مقدمة :

تقوم المكابس بعدة عمليات داخل الورش . ويمكن أن تكون هذه العمليات عمليات متوالية ، ومن ضمن هذه العمليات قطع المحيط الخارجي لشغله ، أو عملية تخريم ثقب بأشكال مختلفة . وكذلك سحب المشغولات للوصول بها إلى شكل معين . ويمكن أن تستخدم المكابس وتساهم في عمليات الثني والتشكيل بأشكال عادية أو معقدة وفي عمل العملات ذات الأشكال الدقيقة بالكبس على البارد . وعموماً فإن العدد والضيعات هي التي تستخدم مع المكابس في إعطاء الشكل أو الأشكال النهائية للشغلات .


وتراوح العمليات التي يمكن أن تساهم بها المكابس من المشغولات ما بين الصغيرة منها مثل شحط أو إخراج الحباب الصغيرة إلى الكبيرة منها مثل تشكيل الألواح الكبيرة التي تصنع منها هياكل السيارات . وهكذا فلاز الاسطوانات في هذه الأحوال يستلزم أن تكون قادرة على إنتاج كميات هائلة من أجسام السيارات .

وفي بعض الأحيان يكون الإنتاج الكمي منها يفوق المليون قطعة ثم يكمل صناعة هذه الأجزاء باللحام والكبس . الخ ومن العجيب أن تلاحظ أن مائة جساءه جسم السيارة يمكن اكتسابه ليس فقط من مائة المعدن المستخدم وزيادة سمكه ولكن من الشكل والتقطاعات الملحومة معه أيضاً . وبالتصميم الجيد يمكن أن نحصل على أحسن جساءه لهيكل السيارة وهذا يكون في الاعتبار الأول مع الوصول إلى أقل وزن ممكن وبالتالي أقل تكلفة .

فالو نظرنا إلى عمليات التطريق اليدوية (البدائية) التي تم على عدة مراحل نلاحظ أنه لتعفير لوح رقيق مثلاً فإنه يحى لدرجة الحرارة

الحمراء (درجة حرارة التخمير) ثم يطرق على قالب من الزهر بمطارق خشبية كما هو مبين بشكل ٦٠ ويتوقف الجهد المبذول على حجم القطعة كما يلاحظ أن التشكيل بالطرق عند النقطتين ح ، ه يعرض جزأى اللوح بين ه ، د ، ب للسحب .

فإذا طرقت القمة المتكونة عند د تعرض نفس الجزأين للكبس ولا يفتى أن تكرر مثل هذه العملية على المعدن تنتج تقلصات غير مستحسنة . وعلاوة على ذلك فقد يحتاج الأمر إلى تسخين اللوح أكثر من مرة أثناء العملية

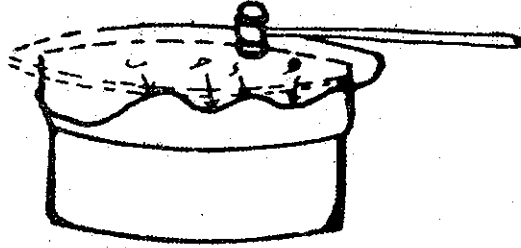

(شكل ٦٠)

ومن هنا تأتي أهمية دور المكابس في عملية التشكيل وبها يمكن تشكيل الألواح دون تسخينها أو تعرضها للتقسية نتيجة التشغيل على البارد وهكذا .

وتنقسم الأعمال التي تؤديها المكابس إلى نوعين أساسيين :

أولاً : أعمال الطبع أو التشكيل بالكبس كما في حالة صك العملات مثلاً .

ثانياً : الحالات التي يتم فيها تشكيلاً متوالياً لقطعة الشغلة فيغير من شكلها .

ويمكن تقدير قوة الضغط اللازمة في عمليات الكبس كالاتي :

و = محيط الشغلة × السمك × أجهاد القص للمعدن المستعمل .


حيث و قوة الضغط (كيلو جراماً) ، أبعاد الشغلة بالسنتيمتر ، جهد

القص بالكجم/مم^٢ .

أنواع المكابس


١ - المكبس اليدوي :

وهذا النوع يركب على التزجة ويشغل يدوياً ، وهو مناسب للمشغولات الصغيرة للتشكيل والتخريم البسيط حيث تكون قوة الضغط اللازمة صغيرة نسبياً وشكل ٦١ يبين نوعاً من هذه المكابس ويمكن الحصول منه على قوة أكبر بتكبيد كرة كبيرة في يد المكبس لإمكان زيادة الضغط وهذا النوع من المكابس اليدوية له جملة مقاسات كبيرة وتتوالى في الصغر حسب نوع الاستعمال المطلوب .

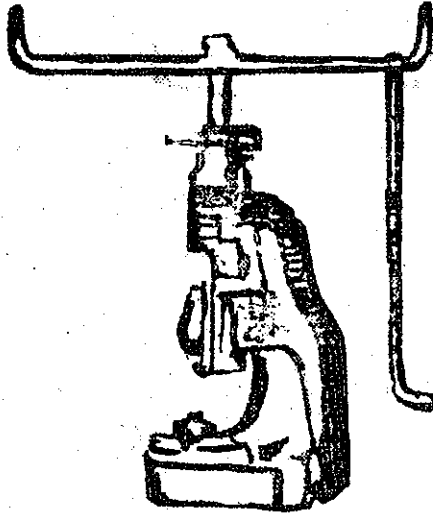


(شكل ٦١)

وشكل ٦٢ يبين نوعاً آخر ذات طارة مركب بها كرتين لإمكان الوصول إلى قوة ضغط أكبر . كما أن شكل ٦٣ يبين بعض المنتجات التي يمكن تشكيلها باستخدام المكبس المذكور .

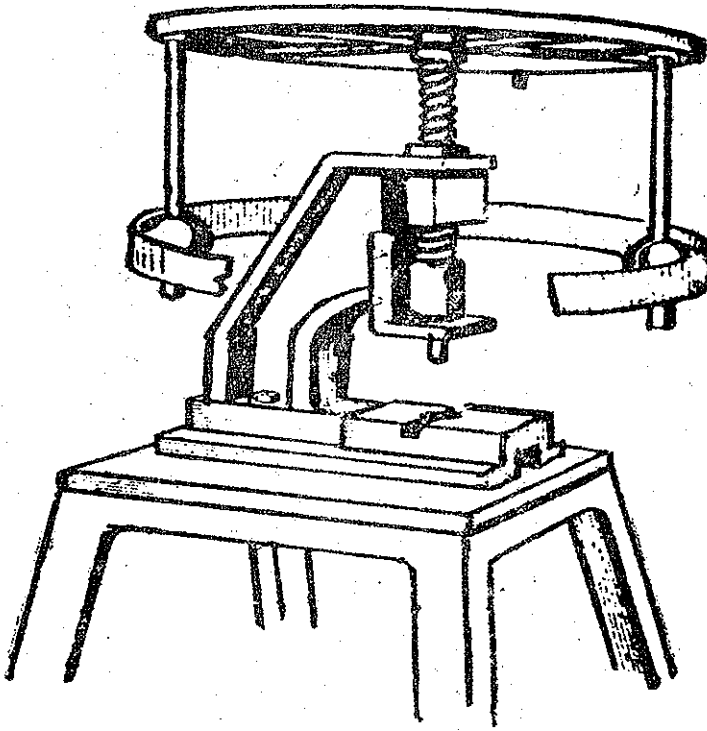

(شکل ۶۲)

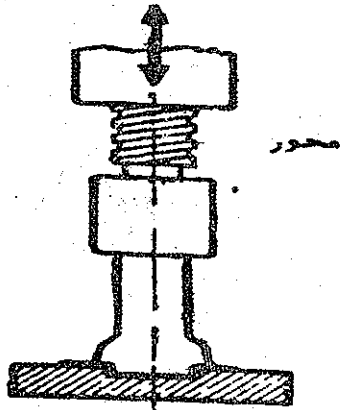


(شکل ۶۳)


٢ - المكابس التي تدار بالمحركات الكهربائية

المكبس المفرد التأثير :

وشكل ٦٤ يبين نوعاً ذات حداقة ويعطى ضغطاً حتى ٣٠ طناً ، مشواره ٩ سم ويمكن عمل ١٠٠ مشوار في الدقيقة الواحدة . والحداقة مركبة في الخلف وتتصل باكستريك (قرص لامركزي) أو بكامة لكي تعطى لحركة إلى القابض الاحتكاكي وعند تشغيل القابض الاحتكاكي تنقل الحركة إلى الجزء الذي يعطى الضغط المؤثر على الشغلة وفي حالة المشغولات التي تحتاج إلى أكثر من ٣٠ طناً يستعمل المكبس المبين بشكل ٦٥ وهو يعطى ضغطاً حتى ٦٠ طناً وهذا النوع ذات تروس تشتغل بمشوار طوله ١٨ سم وهذا المكبس يعمل ٤٠ مشواراً في الدقيقة .

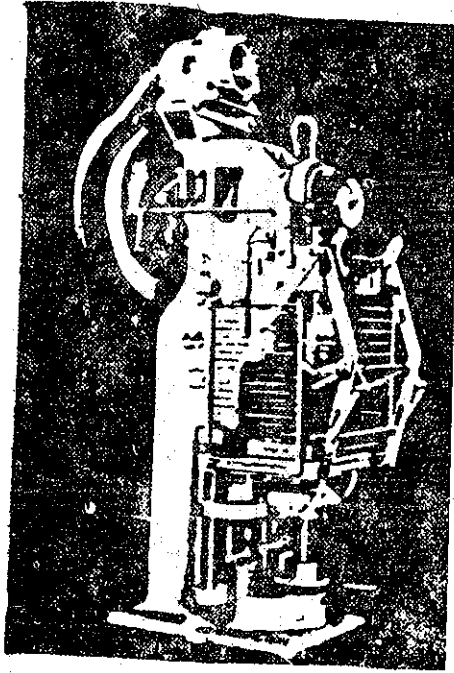


(شكل ٦٤)

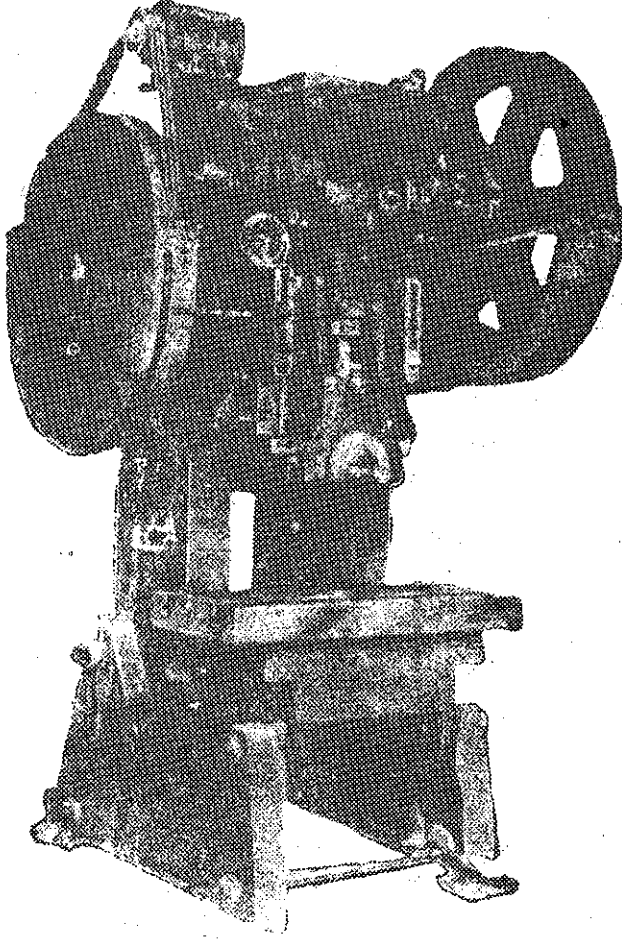

(شكل ٦٥)

وكذلك النوع المبين بشكل ٦٦ يمكن أن يعطى ضغطاً يصل إلى ٤٠٠ طناً
بمشوار قدره ٤٠ سم ويعمل ١٤ مشواراً في الدقيقة .

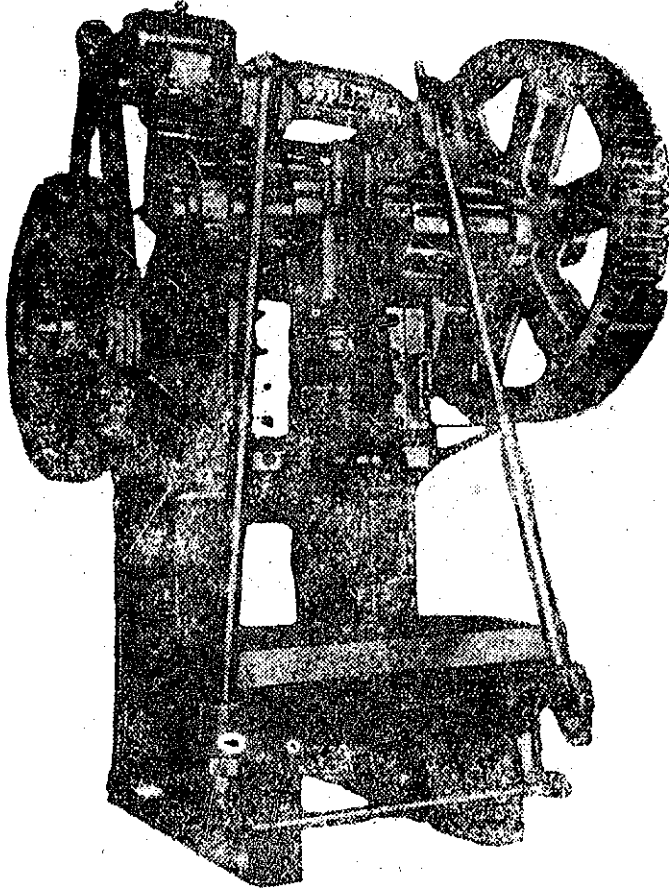

(شكل ٦٦)


وفي الأنواع المذكورة تشتق حركة الكبس من مرفق وذراع يدار من
عامود إدارة الماكينة ويركب على الذراع زلاقة تنزلق في اتجاه رأسي وتحمل
القالب الأعلى ويسمى السنبك وفي هذه الماكينات يكون قالب التشكيل السفلي
ثابتاً بهيكل الماكينة .

وتصنع على المكابس المفردة أجزاء المولدات والمحركات الكهربائية
وحوامل الأقطاب ومفاتيح الإضاءة وقاطعات التيار ويتمديد طفيف
في السنبك يمكن استخدامه في الثقب والثنى والتشكيل كما هو الحال في
سنون الريش وأجزاء الساعات والحلي الخفيفة . . . إلخ .

المكابس المزدوجة التأثير :


قد سبق ذكر المكابس المفردة التأثير وفيها تم الحركة بواسطة ذراع ومرفق لتعطي حركة للسنيك فقط بينما يكون الجزء السفلي ثابتاً .

أما في حالة المكابس المزدوجة فيستعمل فيها لوحة الضغط للزوم الأمر فيها إلى حركتين رأسيتين مشتقتين من عامود الإدارة الرئيسي أحدهما بواسطة كامنة تحرك وصلات كالمفصاة وهذه بدورها تتصل بزلاق يركب عليها لوحة الضغط الثانية وتم بواسطة ذراع ومرفق كما هو الحال في المكابس المفردة للتأثير ولفهم الفكرة في المكابس المزدوجة نفرض أنه طلب عمل قرص كالمبين بشكل ٦٨ وأن القالب والسنيك المستعملين كانا في أبسط أشكالهما

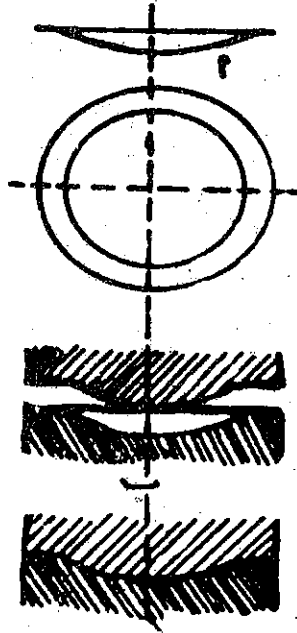


(شكل ٦٧)

كالمين في الشكل ب فإنه يتم التقعير في الحالة إما بازدياد طولى في اللوح نفسه في اتجاه القطر أو بالاثنين معا أى أن المعدن يشد في اتجاه القطر ويضغط في اتجاه السمك وتكون نتيجة ذلك الطبيعية أن ينكسر (يتكرمش) طرف

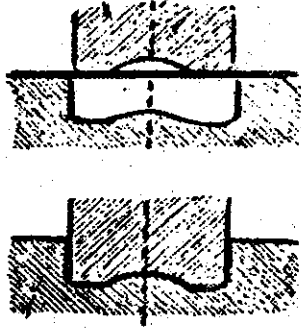


(شكل ٦٨)

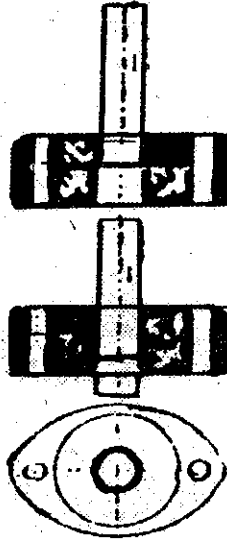

(شكل ٦٩)

اللوحة الخارجى ويظهر ذلك جايًا إذا حاولنا عمل إناء عميق كالمبين بشكل ٦٨ بنفس الطريقة ، كما يلاحظ صعوبة إزالة الإناء من القالب بعد الكبس .
وللتغليب على تكسر السطح وجعله أملسًا تستعمل لوحة الضغط كالمبينة في شكل ٦٩ والتي تمثل طريقة عمل عاية على شكل فتجان : ويلاحظ أن القالب السفلى تام الثقب أى أن القطعة تسحب بالسنبك من أعلى وتسقط خالصة من أسفل . والتفريز المبين بالقالب يكون أقل من سماك اللوح بقليل بحيث يمكن تركيب اللوحة عليه .
ويتضح ذلك من شكل ٧٠ الذى يمثل طريقة عمل عاية من النحاس الأحمر سمكها $\frac{1}{4}$ مم واتساعها ١١٥ مم \times ٦٠ مم وعمقها ٣٥ مم وهى

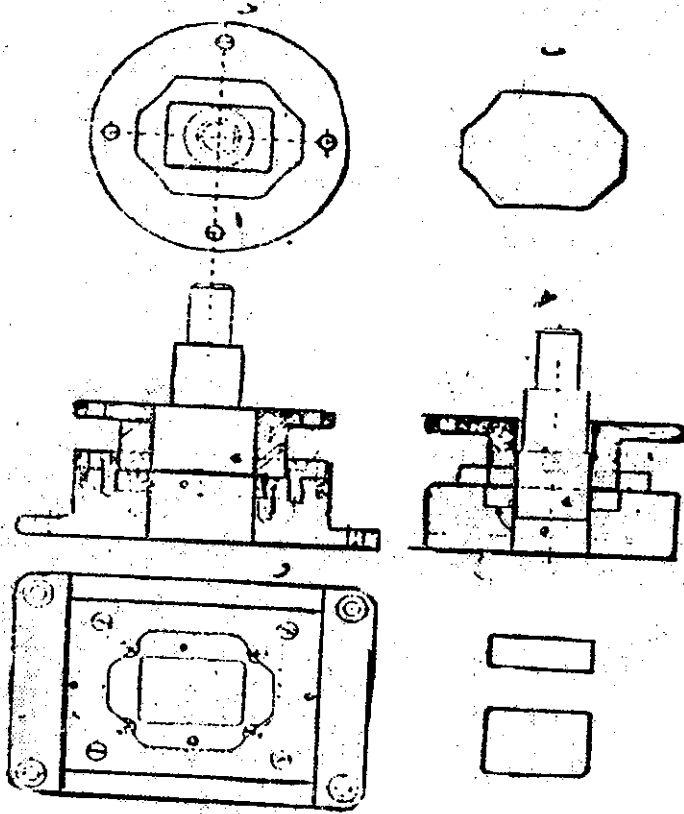

(شكل ٧٠)

مدينة شكل ١ وترى في ج مسقطاً للوحة الضغط أما القطع التي لها وجه مستدير فتركب على الكباس الرئيسي .

ويلاحظ أن أحد القطع مشكل كالإنفراد المين في ب وأن الثقب المستطيل مماثل للأبعاد الخارجية للعبة وسنبتك السحب ٢ المين في د . هـ له نصاب إسطوانى يركب بكباس السحب وجزؤه السفلى (جزء التشغيل) مماثل تماماً للأبعاد الخارجية للعبة .


أما قالب التشغيل المين في و فهو مكون من زهره ٣ تثبت على قاعدة المكبس وقالبين الأول ٤ للقطع وهو مشكل على شكل الانفراد والثاني هـ للسحب ومقاس فتحته هي بالضبط المقاسات الخارجية للعبة .

ويضبط المكبس بحيث يثبت سطح قالب القطع قطعة التشغيل على قالب السحب بعد قطعها كما ترى في (د) ثم يتحرك كباس السحب ومعه السنبت كما في (هـ) ويدفع العاية الخالصة فتمر في قالب السحب وتسقط إلى أسفل وتبلغ سرعة عاود إدارة مثل هذا المكبس حوالى ٤٥ لفة / ق وتم عماية القطع والمكبس في مشوار واحد أى كل لفة . وعلى ذلك يمكن بسهولة عمل ١٢٠٠ لعبة من هذا النوع في ساعة واحدة .

المكابس الهيدروليكية :

وباستعمال المكابس المائية أصبح من الممكن تشكيل الألواح إلى أى شكل بسرعة وبدقة مع فارق عظيم في التكاليف وشكل ٧١ يمثل قطاعاً في مكبس يوضح طريقة عمل حافة لقرص على شكل صينية وهو مركب من قالب أعلى (١) مشكل على شكل القطعة الخالصة ويثبت في الكورة العليا (ب) التي يمكن تحريكها في الأعمدة الرئيسية تبعاً لارتفاع قطعة التشغيل والقالب الأسفل (ج) ويسمى قالب الثنى وله حافة كبيرة الاستدارة ويثبت على الزهرة (د) التي تثبت بدورها على المكباس (هـ) وتمسك قطعة التشغيل على السطح السفلى للقالب الأعلى بواسطة أربع كباسات إضافية .


وطريقة التشغيل تنحصر في أن يوضع اللوح بعد تسخينه لدرجة الحرارة المطلوب على القالب ج ثم يرفع بالكباسات و ، والتي تعمل بضغط الماء إلى أن يثبت على قاعدة القالب (١) ثم يتحرك الكباس الرئيسي ومع القالب الأسفل إلى الوضع المنقط ليتم تشغيل القطعة

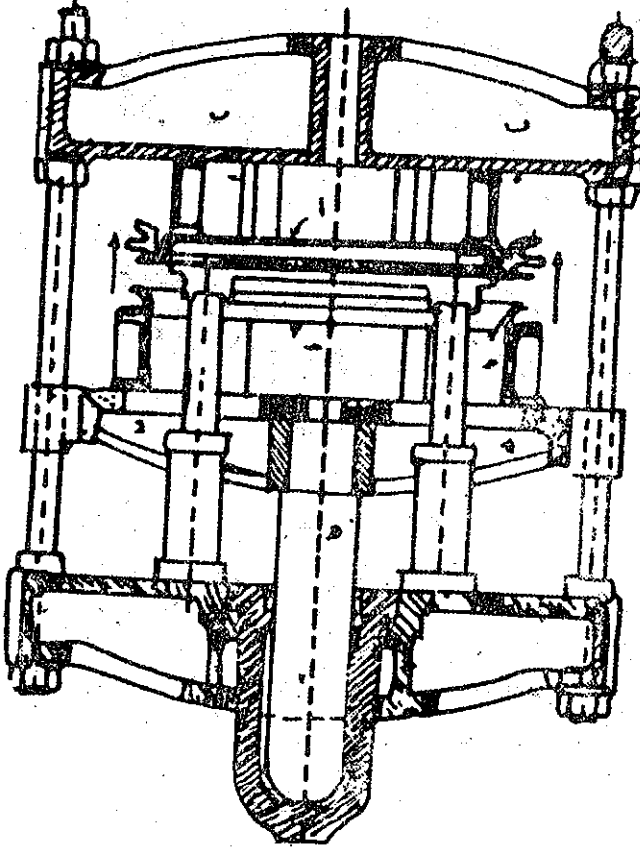

(شكل ٧١)

وشكل ٧٢ يوضح عمارة تشكيل نفس القطعة مع تغيير القاع على طريقة أخرى . فبعد تسخين اللوح لدرجة الحرارة المطاوعة يوضع على الحلقة (١) وهي مثبتة على زهرة المكبس . ثم يرتفع كباس الرباط الإضافي رافعا

معه القالب الأسفل (ب) إلى أن يمس اللوح وحينئذ ينخفض الكباس الرئيسي ومعه القالب الأعلى (ج) ويستمر في حركته مشكلا اللوح ودافعا الكباس الإضافي إلى الوضع المبين وبذلك يتم تشكيل اللوح وحافته داخل الحلقة (١).

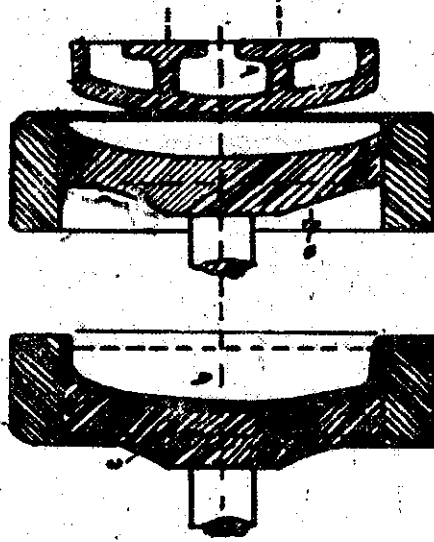


(شكل ٧٢)

السحب العميق أو السحب المتكرر

إذا كان ارتفاع السطح الاسطوانى (الحائط) للأوانى المطاوب عملها كبيراً (عميقاً) تم عملية التشكيل بواسطة سلسلة من السنايك والقوالب مع تقليل القطر قليلا في كل مرة وقد يحتاج الأمر إلى تخمير قطعة التشغيل من آن لآخر إذا ظهرت عليها علامات التصليد التي تنتج من تكرار السحب وتسمى هذه العماية بالسحب المتكرر .

وبين شكل ٧٣ مثلا هذه العملية فاللوح (١) يكبس مبدئيا إلى الشكل (ب) في قالب له لوحة ضغط خارجية كالسابق شرحها ثم يستعمل بعد ذلك لوحة ضغط داخلية كالمبينة في (ج) حيث تملك قطعة التشغيل بواسطة سطح اللوحة المخروطى على السطح المائل في القالب . ثم تشكل بالسنايك كما في (د) . ويتبع ذلك سلسلة كبس بسنايك أقل في القطر وقواعد مماثلة حتى يصل


الإناء إلى العمق المطلوب ، وتوى في (هـ) المراحل المختلفة التي يتم فيها تشكيل الإناء من اللوح (ص)، ففي العملية ١ يتم القص والسحب باستخدام لوحة ضغط خارجية كالمبينة بشكل ١٠ ج ثم يلي ذلك العميات ٢، ٣، ٤، ٥، لتكرار سحب وتقليل القطر ثم العميات ٦ للتخلص من

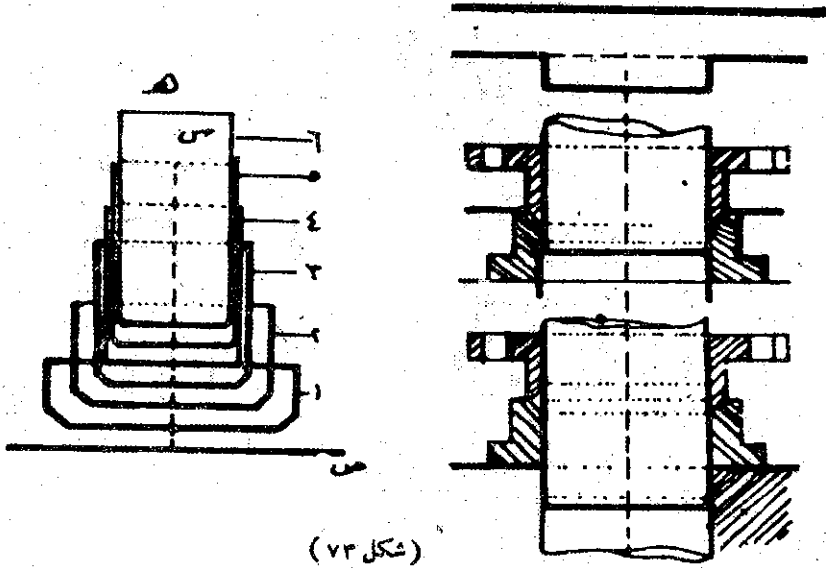

(شكل ٧٣)

وشكل ٧٤ يمثل طريقة عمل علبه من الصاج قطرها ٥ سم وعمقها ١٠ سم وسمكها ٢ مم في العملية ١ يقطع اللوح ويشكل مبدئياً بواسطة مكبس مزدوج التأثير سنبيكه وقالبه ظاهران في (أ) وفي العملية ٢ المشتملة في (ب) يقلل القطر ويزداد العمق ويلاحظ الثقب الموضح بالسنيك وهو ضروري لنفاذ الهواء الذي قد يحبس داخل العلبه تحت السنبيك أثناء العميات . والعميات ٣ مزدوجة أيضا ولها لوحة ضغط داخلية كالسابق شرحها والعمليات الرابعة والخامسة عمليات مفردة حيث تدفع السنبيك قطعة التشغيل في القوالب بدون لوحة الضغط المذكورة وعند وقوع ضغط عليه تمنع معه التكرسات التي في الأطراف هي التي في حائط العلبه وعند التشغيل يتغلب السنبيك هذا على الضغط رافعاً اللوح حوله من ثقب القالب ويكون تأثير لوحة الضغط أقرب ما يكون من فعل المكوى في بسط التكرسات عند ظهورها .

ويتوقف مقدار الضغط على قابلية المعدن المستعمل للسحب وإستعداده للاندماج والتحول في درجة الحرارة العادية . وعلى هذا المقدار يتوقف أيضاً إنتظام سمك القطعة الخالصة ونجاح العملية عامة . ومن البديهي أنه إذا زاد الضغط عن مقدار قابلية المعدن للسحب فإن السبك يعمل في هذه الحالة عمل سبك الثقب وهذا غير مطلوب .

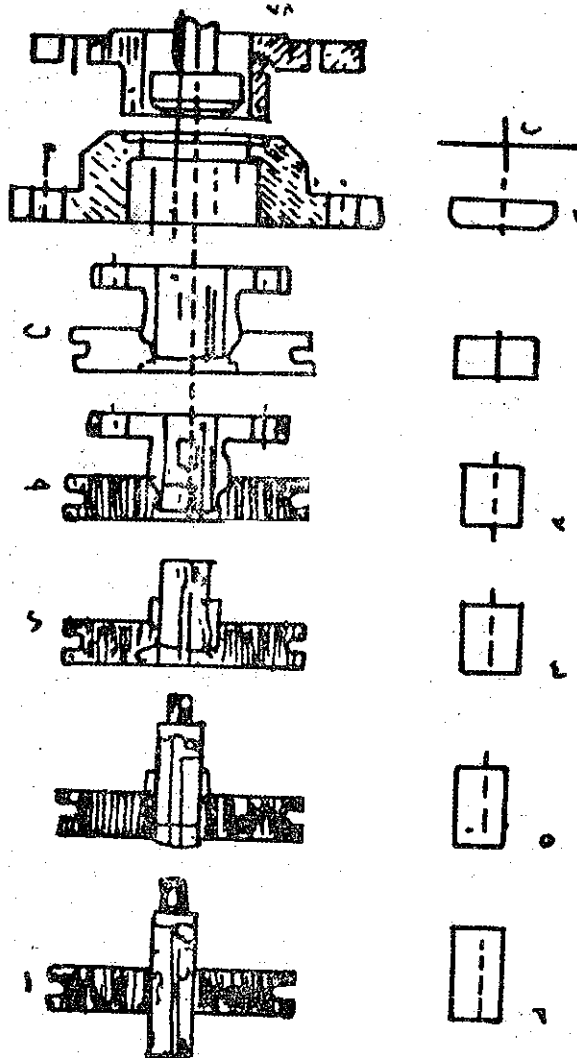


(شكل ٧٨)

وتستعمل نفس الطريقة المبينة بشكل ٦٩ في عمل العلب المربعة والمستطيلة ويلزم في هذه الحالة قص اللوح على شكل إنفراد السحب المطلوب ويلاحظ أن هذا يختلف عن الإنفرادات السطحية المعروفة كما يظهر ذلك من مقارنة إنفراد سطح إناء مستطيل المقطع بانفراد السحب المين بشكل ٧٠ ب .

د لكي تصل إلى شكل الإنفراد المضبوط تعمل عدة تجارب مبتدئة بالشكل حسب التصميم ثم يعدل بالتدرج ويجرب في كل مرة تحت السنك حتى تنتج القطعة الخالصة بالشكل المطلوب وعلى هذا الإنفراد تعمل لوحة الضغط بحيث تقص اللوح وتمسكه تحت الضغط المناسب كما سبق الذكر .
والعملية السادسة مماثلة للعمليات ٤ ، ٥ إلا أن مقاسات القالب والسنك هي المقاسات النهائية للعبة .

وفي أثناء هذه العمليات يلزم تخمير قطعة التشغيل أربع مرات أثناء الكبس . ويستعمل أثناء الكبس زيت حيواني مخلوط بأكسيد الرصاص الأبيض للترطيب ولتسهيل عمل الكباس على قطعة التشغيل . وقد تقدمت تفضيحات المكابس المزدوجة وتحسنت تركيباتها للدرجة أصبح من الممكن معها عمل ما كان يلزم له من خمس إلى عشرين عملية بعملية واحدة وذلك باستبدال وصلات المفصلات لتشغيل لوحة الضغط .

وشكل ٧٥ يبين مكبساً من هذا النوع وفي هذا المكبس نجد عامود الإدارة ذا مرفق مركب على كراسي مسبوكة بالهيكل ومكونة جزءاً منه ويركب عامود المكبس على المرفق وينقل حركته الدائرية إلى ترددية في نهايته حيث تركيب الزلاقة الداخلية (١) والسنك شكل ٧٦ وتتحرك هذه الزلاقة بن دليلين ينزلقان بدورهما في حركة رأسية بين فخذى هيكل المكبس رئيسي ح - وتركب لوحة الضغط د بواسطة مسامير و صواميل ه ه .
نكن إطلاتها وتقصيرها حسب المطلوب ويعادل وزن الدليلين ب ب اللذين يسميان بالزلاقة الخارجية في حركتها نقل مركب فوق هيكل المكبس تتحرك بدورة في حركة رأسية تزن معها حركتها وترى هذا النقل ظاهراً

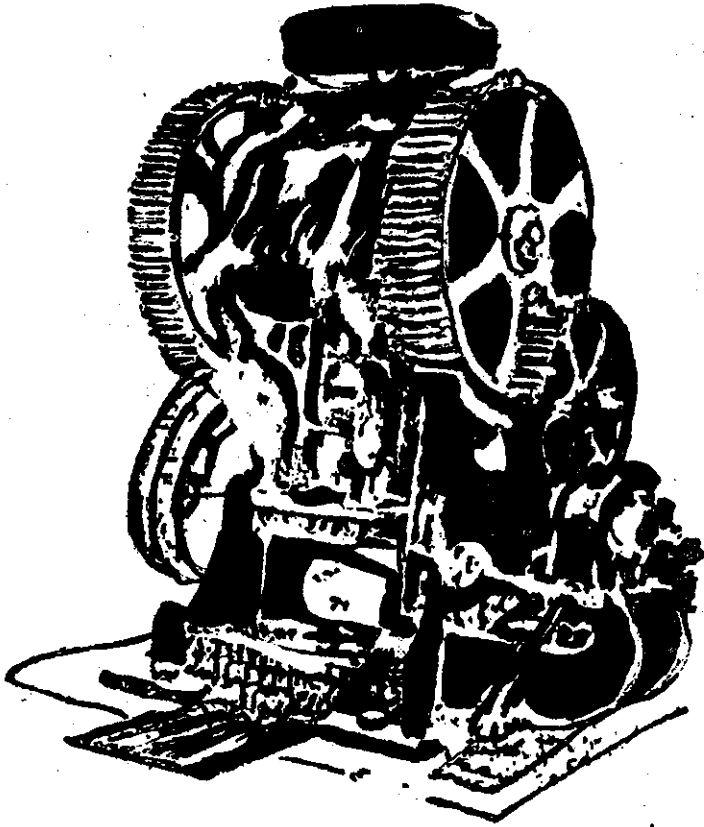


(شكل ٧٥)

في شكل ٧٥ وتستمد حركة لوحة الضغط من المفصلات الركبية : وللمكبس زوج منها تركيب بجانب الأفخاد الرئيسية مباشرة وتتحرك بواسطة كامتين (و) تكون جزءا من عامود الإدارة الرئيسي شكل ٧٧

وشكل هذه الكامات كما ترى يسمح بضغط البكرات ح ح ح الى ربع الدورة الواحدة وبذلك يضمن وقوع ضغط مستمر ومتساوى على قطعة التشغيل طوال الزمن المستغرق في ربع الدورة ووصلات المفصلة ه ه تعمل على المحاور د د المركبة على الهيكل الرئيسي شكل ٧٥ وتجد بطرفها الداخلى البكرات ح ح ، وهي دائمة التماس مع الكامات والطرف

الخارجي | هذه الوصلات يتصل بوصلة المفصلة الثانية | ب التي تتصل بدورها بالزلاقة الخارجية .

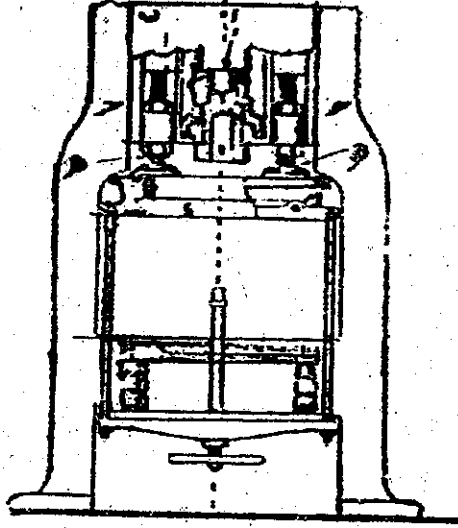


(شكل ٧٦)

وكما ترى في شكل ٧٧ إذا تحركت البكرات بفعل حركة الكامات مسافة حـ فإنها تحرك الطرف | مسافة | | والطرف ب مسافة ب بـ . ويلاحظ أنه بواسطة هذه التركيبة يتحول ضغط الكامات على البكرات إلى ضغط عالي جداً في اتجاه أقرب ما يكون إلى الرأس على الزلاقة ولوحة الضغط (لاحظ النقط | ، ب) ولذلك يتحمل الهيكل عن طريق المحاور د د ولوحة الضغط رد الفعل الناتج من الضغط ويخفف بذلك الضغط المباشر على عمود الإدارة . وتدار مثل هذه المكابس عادة عن طريقة تعشيق احتكاكية (دبرياج) وتركيبة إدارة خلفية لإيقاف المكبس بحيث توقف حركته بعد دورة كاملة في نهاية المشوار العليا .


والضغط اللازم لتعشيق الاحتكاك يستمد أوتوماتيكياً من حركة الزلاقة إلى أسفل ويمكن إيقاف المكبس في الحال بواسطة العمود الراسي انظر إلى اليمين في شكل ٧٨ وهذا الشكل يبين مكبسا لعمل أوتائي من

الصاج قطرهما ٤٥٠ مم وعمقها ١٢٠ مم وقطر قطع التشغيل الخام التي تراها إلى اليسار يبلغ ٦٥٠ مم وسمكها ١٠ مم ويمكن للعامل عمل ١٠ أواني من هذا النوع في الدقيقة الواحدة .

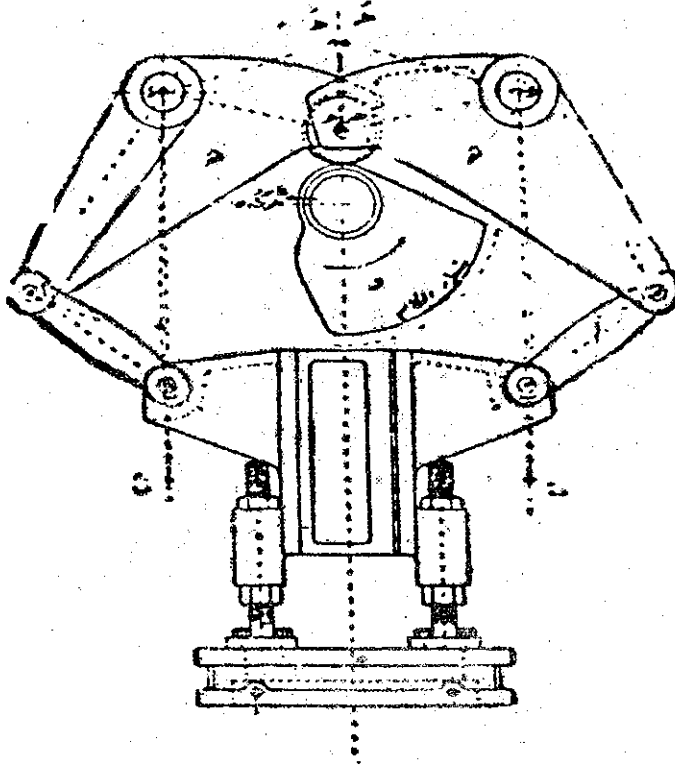


(شكل ٧٧)

وفي المكابس الكبيرة (من النوع السابق ذكره) تستخرج القطعة الخالصة من القالب ميكانيكيا وذلك إما بواسطة عامود يستمد حركته من عامود الإدارة الرئيسي عن طريق كامه ووصلات بحيث تدفع القطعة إلى أعلى بعد مشوار المكبس مباشرة أو بواسطة كباس يركب على ياي قوى في قاع القالب كما في شكل ٧٩ . وتستعمل الطريقة الأخيرة في القوالب المصممة التي لا تنفذ منها قطعة التشغيل الخالصة .

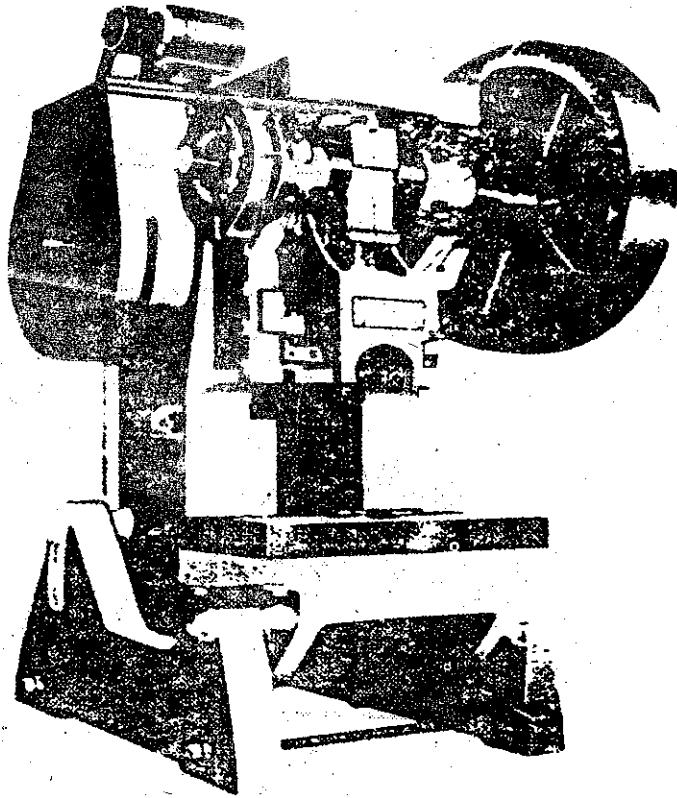

(شکل ۷۸)

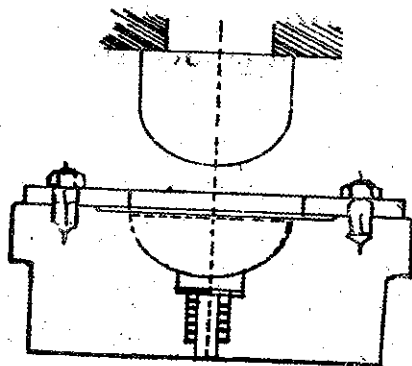


(شکل ۷۹)

الاسطمبات


مقدمة :

تستخدم الاسطمبات كما سبق القول في تشكيل الأجزاء أو في قطعها أو في كليهما أى بقطع (البياضة) ثم تشكيلها وعمل الثقوب فيها وتشطيفها وتستعمل أنواع المكابس السابق شرحها في هذه العملية وشكل ٨٠ يبين

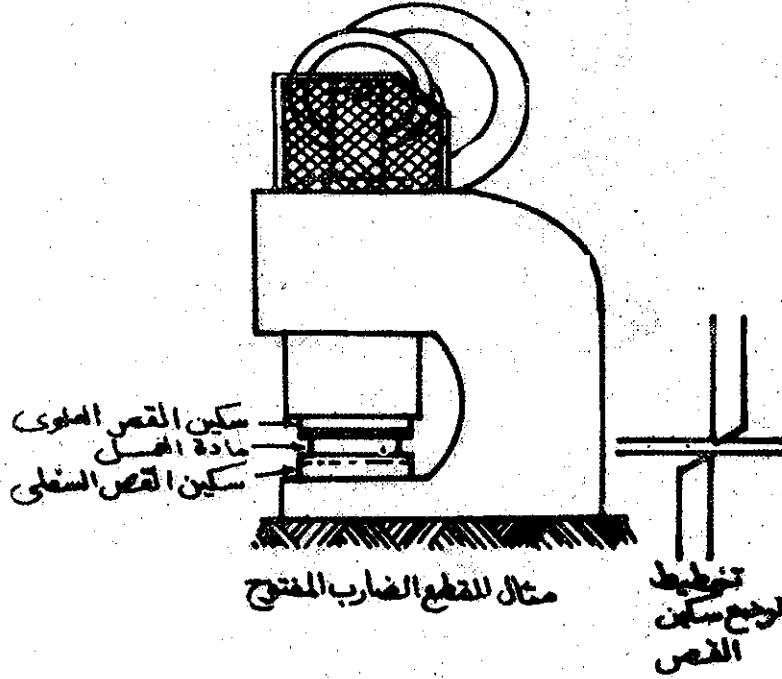

(شكل ٨٠)

مكبساً مركباً به اسطمبة ، ومبين على الجانب الأيمن من الرسم نظرية القص في حالة اسطمبة القص وذلك (في شكل ٨١) ،

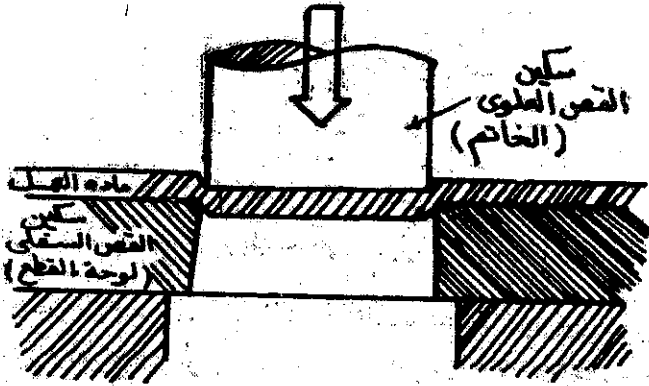

(شكل ٨١)

وتنقسم الاسطوانات من حيث دقتها إلى ثلاث درجات ا ، ب ، ح فالنوع الأول :

هو أحسن وأدق نوع من العدد يمكن تصنيعه ، ويستعمل فقط في الإنتاج الكمي الكبير . وتستخدم خاماته من أحسن الأنواع كما تصمم الأركان والسطوح المعرضة للتآكل فيها باعتناء خاص بحيث يسهل استبدالها وتتميز هذه الاسطوانات بأنها أطول عمراً مع احتفاظها بدقة مقاساتها طول هذا العمر . كما أن هذا النوع من الاسطوانات سهل الصيانة بدرجة كبيرة بغض النظر عما يتكلفه ذلك من ثمن في مقابل الحصول على اسطوية تمتاز بدقتها وطول عمرها .

والنوع الثاني :

ويستعمل هذا النوع في الإنتاج المتوسط وهو مصمم لينتج العدد الكلي فقط كما يتوقف تكاليف الاسطوية على العدد الكلي للمشغولات المطلوب إنتاجها ويمكن معه استخدام مواد ليست غالية الثمن طالما يمكنها إنتاج الكمية المطلوبة فقط ، ولا يعطى في هذا النوع أي أهمية لسهولة الصيانة أو إستبدال الأجزاء المتآكلة . وفي اسطوانات القطعية تستعمل أقل الأسماك (التخانات) وسبائك أقل نوعاً . وهكذا

والنوع الثالث :

وهو أقل ثمناً للأسطوانات حيث يمكن صنعها ، وتكون مناسبة للإنتاج القليل والبسيط وغير المعقد .


الأجزاء الرئيسية للاسطمبات

يوجد نوعان أساسيان من الاسطمبات :

١ - اسطمبات تشكيل وتشتمل على قالبين أحدهما علوى يركب في الجزء المتحرك والآخر سفلى ويثبت على صينية المكبيس .

٢ - اسطمبات قطعية . وتستخدم في تقطيع المحيط الخارجى والبياضات وهى أرخص وأسرع الأنواع عند التشغيل ويتوقف ذلك على التفاوتات المسموح بها للجزء هذا ويستحسن قطع البياضة أولا قبل تشكيلها وأجزاء العمليات الأخرى عليها وذلك أفضل من قص حوافها بعد تشكيلها وتشطيبها .

وتنقسم الاسطمبة إلى الأجزاء التالية المبينة بشكل ٨٢

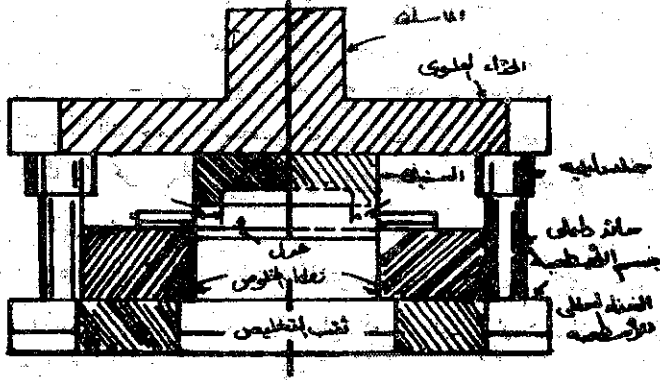

(شكل ٨٢)

١ - الخذاء السفلى :

ويشمل قاعدة الاسطمبة وبها فتحة بنفس شكل السنك (الذكر) ولكن بمقاسات أكبر حتى تتمكن البياضة من الوقوع على الأرض بعد الانتهاء من عملية التقطيع وذلك تسليلا لكى توالى الماكينة عملية التقطيع .. وهكذا .

٢- الحذاء العلوى :

ويتصل بالماسك العلوى للاسطمية وهذا هو الجزء الذى يركب الجزء المتحرك حركة ترددية من المكبس المستعمل كما تشمل من أسفله ذكر الاسطمية وهو المسمى بالسنيك ويصنع هذا السنيك من الصلب العالى الكربون المقسى والمراجع ويجب أن تراعى فيه زوايا الخلاص المطلوبة .

٣- جسم الاسطمية :

ويصنع من صلب العدة المقسى والمراجع وبه فجوة تمثل شكل البياض ولكنها تميل للاتساع لإمكان إعطاء زوايا الخلوص للسنيك عند نزول وقطع الشغلة فى هذا التجويف .

٤- أعمدة مرشدة دليلية :

وتوجد هذه الأعمدة فى الاسطميات الكبيرة لكى يتحرك الحذاء العلوى والسنيك آخذاً وضعه تماما . ولكى لا يتغير إجهاده تحت تأثير قوى القطع الكبيرة وخصوصا فى الاسطميات الكبيرة .

أما فى الأسطميات الصغيرة فتستغنى عن هذه الأعمدة الدليلية .

٥- دليل لمسك الشغلة أثناء القص

وهو مبين بالرسم وهو عبارة عن خوصتين دليليتين يمكنان البياض من الشيات فى المكان المعين الخاص بالقص والتخريم .

وهذا الشكل (السابق) يبين أبسط الاسطميات ، وأحيانا تصمم الاسطميات بحيث تعمل أكثر من ثقب فى أكثر من مكان ويترتيب

ممين .

الباب الثاني

المشدرات (المخلفات)

مقدمة :

المشد عبارة عن عامود به أسنان مشكلة تتناسب مع ما يراد قطعه ، وتستخدم المشدرات مع الماكينة الخاصة بها ، وتكون أسنان المشد في صف واحد بعضها وراء بعض وعلى استقامة واحدة وتكبر كل سنة عما قبلها من حيث الارتفاع بمقدار متغير يساوى عمق القطع في كل سنة .


معدن المشد :

يستعمل الصلب السريع القطع في صنع أنواع المشدرات والتركيب النموذجي للنسب تكون من ٠,٦٥٪ إلى ٧٥٪ كربون ، ١٨٪ تنجستان ، ٤٪ كروم ، ١٠٪ فانديوم

نظرية القطع بالمشد :

إن عملية التخليق بواسطة المشد تتلخص في إزالة الرايش عن طريق الحذب أو الضغط على السطح المطلوب تشغيله للعدة المستعملة والمسماة بالمشد ، وشكل ٨٣ يبين عدداً من هذه المشدرات بينما يبين شكل ٨٤ رسماً تفصلياً لأجزاء المشد وهي جميعها ذات عدد من الأسنان أو من حواف القطع الحادة التي تتقابل مع الشغلة تتابعياً حتى يستكمل تخايق كل المطلوب .

وتكون سرعة القطع بطيئة نسبياً بينما تكون قوة الشد كبيرة نسبياً ، كلما تحرك المشد على السطح المطلوب تشغيله يزال الرايش من الشغلة حتى

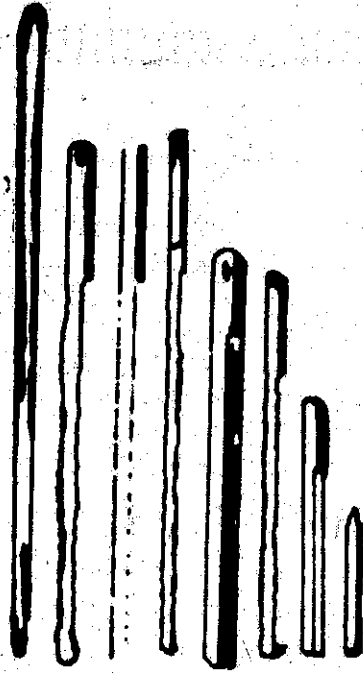


(شكل ٨٢)

تصل إلى آخر أسنان موجودة في المشد ، وهذه تعطى الشكل النهائي الصحيح المطلوب ، ويمكن أن يكون المشد إما مسطحا أو ذات شكل معين ، وقد يكون داخليا أو خارجيا . ويتم الإنتاج بهذه الطريقة .

(استخدام المشد)

في الحالات التي يصعب فيها إنتاج الأجزاء بطرق التشغيل الأخرى ، مثل صرر التروس التي تتركب على الأعمدة المحلدة أو المربعة أو المسدسة أو أي شكل آخر غير منتظم سواء في المسبوكات أو في المطروقات .

ومن أهم مميزات هذه الطريقة هي دقة أبعاد التشغيل فيها بالإضافة إلى زيادة عمر الحدود القاطعة المستخدمة في القطع .

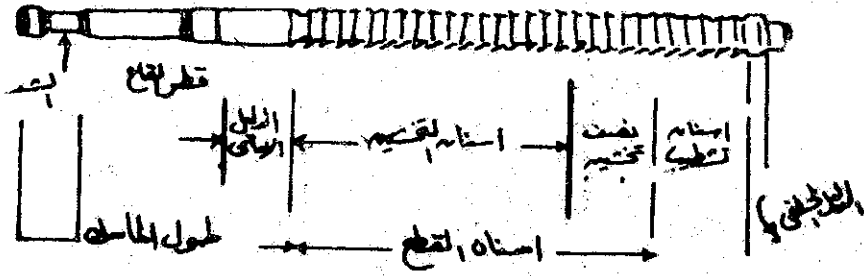


(شكل ٨٤)

وأهم ما يجب ملاحظته أن كل ستة من الأسنان تقل عن السنة التي تليها بمقدار ٠,٠٧ من المليمتر في القطر للقطع الحشن ، ومن ٠,٠١ مليمتر إلى ٠,٠١٨ مليمتر للقطع الناعم ، وعموماً فإن هذه المقادير تتوقف على نوع العملية وأبعادها وكذلك على الجهد الكلي للشد .


وشكل ٨٥ يبين تصميم وأبعاد مشد لتخليق ثقب مربع من ثقب مستدير كما أن شكل ٨٦ يبين رسم تفصيلي للأبعاد بينما شكل ٨٧ يبين تتابع شكل الثقب أثناء التخليق حتى الشكل النهائي :



(شكل ٨٥)

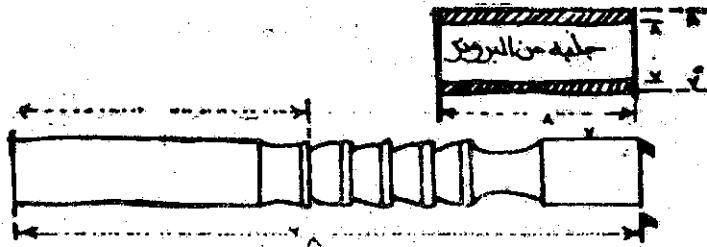


(شكل ٨٦)

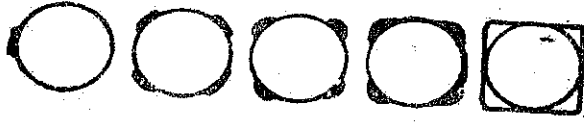

(شكل ٨٧)

زوايا القطع في المشد :


يتكون المشد من عدة أسنان جزء منها يستعمل للتخشين ، وجزء آخر للتشغيل المتوسط والأخير للتشطيب النهائي وإعطاء المقاسات النهائية الصحيحة .
ولكى يؤدي المشد عمله بكفاءة يجب أن يكون لكل حد من حدوده القاطعة زوايا القطع المعروفة ، وشكل ٨٨ يبين خروج الرايش أثناء عملية القطع

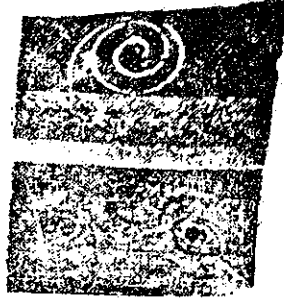

(شكل ٨٨)

أهمية الخلووص لعملية تكوين الرايش :

وشكل ٨٩ يبين زاوية الخلووص وهي موجودة خلف كل سنة وفائدتها (كما سبق ذكره في الجزء الأول) تقليل الاحتكاك لبقية جسم العدة القاطعة مع الشغلة أما زاوية الحرف ففائدتها أن يلتف الرايش المتكون فيها ويخرج بعد أن يتكسر ولذا يجب عند تصميم المشدات أن يكون قاع السن نصف مستدير حتى يمكن توفير الخلووص لخروج الرايش .

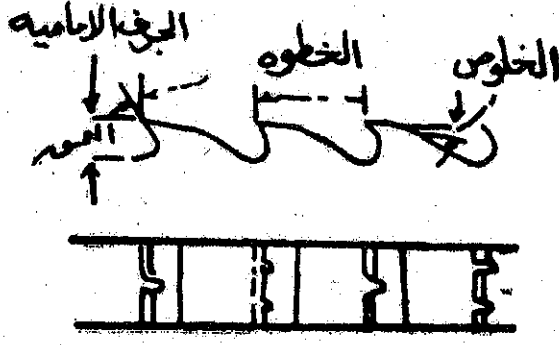


مكسرات الرايش

(شكل ٨٩)

وتتوقف قوة الشد اللازمة لأي مخلق ثقب على العوامل الآتية :
سمك قطعة الرايش ، عرض السطح القاطع من كل سنة ، وعدد
الأسنان التي تقوم بالقطع في أي لحظة ، والاحتكاك بين المخلق والمعدن ،
ومادة التزييت المستخدمة ، وترتبية تكسير الرايش ثم الزيت الذي يستخدم
أثناء القطع وهذا يتوقف نوعه غالباً على المعدن المراد قطعه .

ويجب أن يتدفق سائل التبريد ليغمر الأسنان عند دخولها في قطعة الشغلة
كما يجب أن يتدفق أيضاً على قطعة الشغلة ذاتها للتخلص من الحرارة الناتجة .
ويجب أيضاً أن يكون هناك تيار من سائل التبريد يتدفق على المخلق عند
نفاذه من الشغلة لتبريده وتنظيفه من قطع الرايش ، وتختلف أنواع
سوائل التبريد ، فهي إما أن تكون زيوت مذابة أو زيوت ثقيلة خاصة
بعملية تخليق الثقوب .

ولكسارات الرايش أهمية خاصة ، وهي عبارة عن فتحات مستطيلة
عرضها حوالي ١,٥ مم وعمقها حوالي ١ مم تقطع حول عدة تخليق الثقوب
على مسافات غير منتظمة كما في شكل ٩٠ ، وإذا لم توجد هذه الكسارات

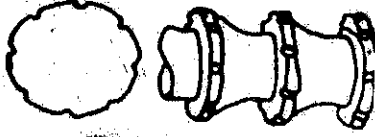

(شكل ٩٠)

أسنان آلة تخليق الثقوب وبها خدوش لتكسير قطع الرایش
تصبح قطع الرایش على شكل حلقات كاملة ولا يمكن إزالتها من الخلق إلا
بكسرها وترتب الفتحات التي تقوم بكسر الرایش في نظام خلافي كما هو
مبين بشكل ٩٠ وهذا هو النظام المتبع في عدد القطع الأخرى .


مثالان لعملية تخليق الثقوب

المثال الأول :

شكل ٩١ | يبين شغلة بها ثقب مستدير أما شكل ٩١ ب فبين نفس القطعة
بعد تخليق مجارى في الثقب بواسطة مشد (مخلق الثقوب)



(أ)

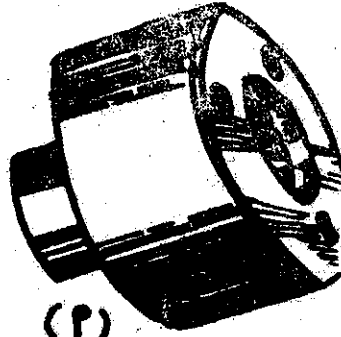


(ب)

(شكل ٩١)

المثال الثاني :

شكل ٩٢ يبين ماكينة المشد أثناء فتح مشقبيات داخاية في صرة الترس
لكي يتمكن من أن ينزلق على عامود .


ويمكن أن تتم العملية كما هو مبين بالشكل ٩٢ في أكثر من ترس يراود تشغيل مجارى داخلية في ثقوبها بشكل واحد .

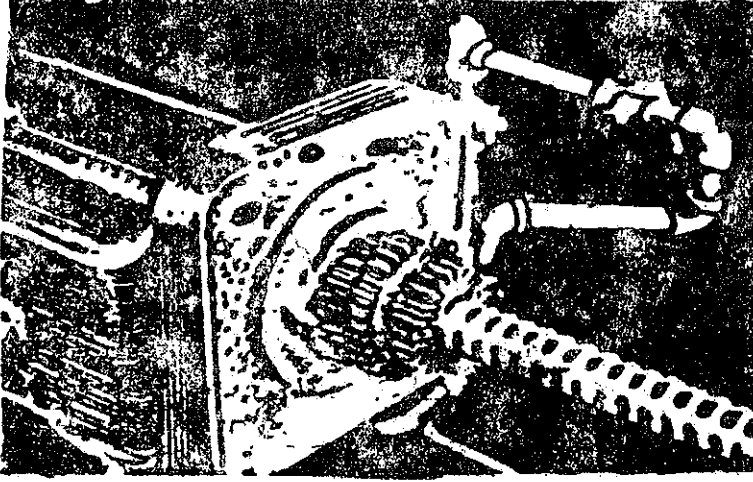

(شكل ٩٢)


المشدات السطحية

شكل ٩٣ يبين المشدات السطحية وهي تصنع عادة بأطوال تراوح ما بين ٢٠ سم حتى ٣٠ سم وتستخدم لثلاثة أسباب وهي :

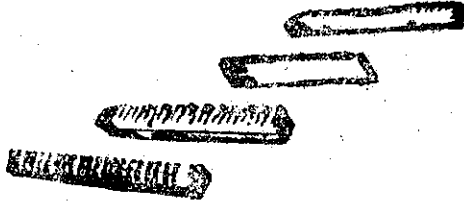


(شكل ٩٣)

سهولة صنعها ورخص ثمنها وسهولة استبدالها ، وتمسك هذه المشدات في مقابض تثبت في القضبان الرئيسية للماكينة . وشكل ٩٤ ، ٩٥ يبين المقابض المستخدمة وطريقة تثبيتها في ماكينات المشد .

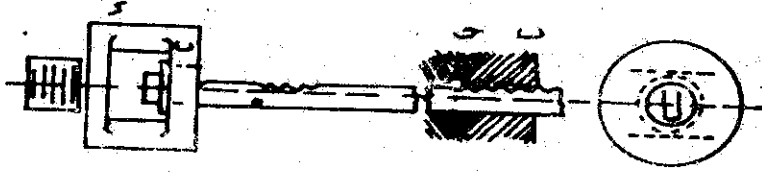

(شكل ٩٤)

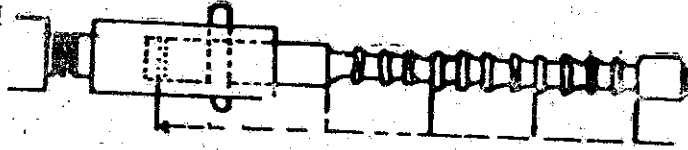

(شكل ٩٥)

مميزات حماية التخليق بواسطة المشدات :

إن حماية تخليق فتحات السطوح الخارجية يمكن تطبيقها في جميع الحالات وهي مناسبة للاستعمال بصفة خاصة في حالة الأجزاء التي تحتوي على سطوح غير منتظمة وتقع في مستوى واحد وهذا النوع من التشغيل يحتاج عادة إلى استخدام الفريزة إلا أن ذلك يتم بحماية التخليق بمعدل أسرع وبتكاليف أقل بالنسبة لكل قطعة .

وتعتبر ماكينات التخليق للسطوح من أبسط ماكينات التشغيل التي يمكن تصورها .

وهذا هو الواقع فعلا سواء كانت الماكينة رأسية أو أفقية وسواء كانت عدة التخليق فيها هي التي تتحرك أو كانت الشغلة هي التي تتحرك .

ومن المعتاد وجود جزآن يتحركان تحت تأثير قوة معينة - عدة التخلوق أو قطعة الشغلة التي تدفع نفسها . كما توجد ماكينات مزدوجة أى يتحرك فيها الاثنان معا .

وبما أن الضغوط الواقعة على الأجزاء المتعددة لماكينة التخلوق تؤثر فى اتجاهات محددة إذ يؤثر أحدها فى شوط التشغيل والآخر فى الاتجاه العمودى على اتجاه الشوط ، فإنه يكون من السهل تصميم هذه الماكينات بحيث تتوفر فيها المتانة بالإضافة إلى بساطة تركيبها أكثر من ماكينات التفريز . والدقة التى يمكن الوصول إليها عند تخليق السطوح يمكن التحكم فيها بشرطين :

الأول : يتعلق بتصميم الجزء المراد تخليق سطحه أى أنه يجب أن يكون هذا الجزء متيناً بدرجة كافية لتحمل ضغوط القطع الحسبية اللازمة لإجراء التخليق وأن يكون شكل الجزء مناسباً بحيث يمكن ربطه بثيبتة بإحكام فى المثبتات الخاصة بذلك .

الثانى : يمكن التحكم فى درجة الدقة عن طريق طول عدة التخليق المستخدمة وكلما كانت عدة التخليق أكثر طولاً أى زادت عدد أسنانها ازدادت جودة السطح الناتج وارتفعت درجة الدقة .

الباب الرابع

الفرايز

تعتبر عمليات قطع وتشغيل المعادن على الفرايز من العمليات الهامة والدقيقة لأن مدى استعمالها واسع جداً حيث يمكن إجراء الآتي عليها :

- ١- تسوية الأسطح المستقيمة أو المائلة .
- ٢- فتح المجارى العدلة مثل مجارى الخواير والمجارى الحلزونية مثل مجارى البنط وآلات التفريز نفسها (سكاكين الفرايز) .
- ٣- فتح أسنان عدلة أو حلزونية للتروس العادية أو المخروطية .
- ٤- قطع القلاوظ الداخلي والخارجي وخاصة للأعمدة المقاوطة (الفتايل) والجشبات .

أنواع الفرايز :

- تنقسم ماكينات التفريز من حيث استخدامها إلى المجموعات الآتية :
- (أ) ماكينات التفريز ذات الأغراض المتعددة .
 - (ب) ماكينات التفريز ذات الغرض الواحد .
 - (ج) ماكينات التفريز الخاصة .

ومن أمثلة المجموعة الأولى الفريزة الأفقية العامة التي تستخدم في تسوية الأسطح وفتح المجارى والمشقيات العدلة والحلزونية وفتح أسنان التروس :

ومن أمثلة المجموعة الثانية ماكينة فتح أسنان التروس والتي ينحصر عملها فقط في الغرض الذي صممت من أجله وهو فتح التروس العدلة والحلزونية (ماكينة الهوب) .

أما ماكينات التفريز التي تدخل ضمن المجموعة الثالثة فهي كل ماكينة صممت لأداء بعض عمليات معينة فقط في مشغولات خاصة بحيث لا تصلح لأداء غيره .

العناصر التي تحدد مواصفات الفريزة :

تحدد مواصفات الفريزة بالعناصر الأساسية الآتية :

- ١- أقصى طول واقصى عرض لصينية الفريزة وقطر الصينية الدلثرية.
- ٢- عدد سرعات دوران عامود قلب الفريزة والنطاق الذى تعمل داخاه هذه السرعات وعدد سرعات التغذية .
- ٣- أقل وأكبر مسافة بين محور عامود السكنية وسطح الصينية :
- ٤- قدرة المحرك الذى يدير مجموعة نقل الحركة :
- ٥- وزن أكبر شغلة يمكن تشغيلها على الفريزة .

الفرايز الأفقية العامة :

تعتبر الفريزة الأفقية من أهم ماكينات التفريز ذات الأغراض المتعددة وتستخدم فى نفس الأغراض التى سبق ذكرها والتى يمكن حصرها فى الآتى :


- ١- تسوية الأسطح المستقيمة والمائلة .
- ٢- فتح الحجارى والمشقيات العدلة والحلزونية .
- ٣- فتح أسنان التروس على اختلاف أنواعها .
- ٤- قطع القلاووظ الداخلى والخارجى .

الأجزاء الهامة التى تتركب منها الفريزة الأفقية العامة

تركب الفريزة الأفقية العامة كما هو مبين (بشكل ٩٨) .

١- هيكل الفريزة الذى يتركب من :

- (أ) قاعدة تصنع من حديد الزهر المسبوك وتشطب بدقة من كل من وجهها وتحمل على وجهها العلوى فرش الماكينة الذى يثبت معها باستخدام مسابير تثبيت . وتعمل القاعدة كمخزن لسائل التبريد الذى يتدفق إلى أسفل من خلال مواسير مخصصة لذلك كما يثبت على القاعدة محرك كهربى وظمبه سائل التبريد.
- (ب) الفرش وهو على شكل صندوق مفرغ من الداخل ومقوى بمجموعة أعصاب وتثبت جميع أجزاء الماكينة عليه كما توضع بعض الأجزاء

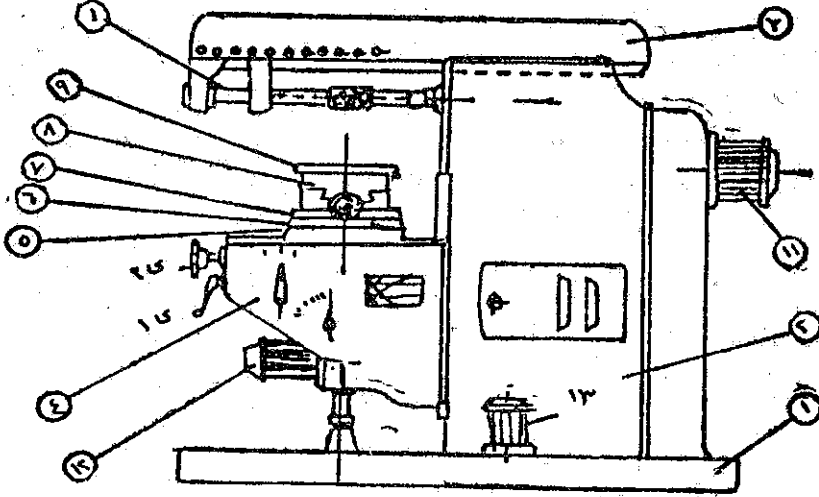

(شكل ٩٦)

داخله مثل صندوق تغير السرعات والمحرك الكهربائي وأعمدة نقل الحركة الرئيسية ويجهز الفرش من أحد جانبيه بمجريان رأسيان غنطاريان مخصصان لحركة الركبة ومجريان أخريان بأعلى الفرش لحركة رأس الفريزة .

(ج) رأس الفريزة وهي عبارة عن كتلة مشابهة تقريباً لتمساح المقشطة النظاحة ولذا يطلق عليها أحياناً التمساح وتستخدم لضبط وتركيب عامود السكينة وتركب رأس الفريزة في المحارى الأفقية الموجودة بأعلى الفرش ويمكن أن تثبت الرأس في أى موضع على الفرش بحيث يمكن التحكم في مقدار بروزها عن فرش الفريزة .

وفي حالة المشغولات التى تتطلب قدرات قطع عالية فإن رأس الفريزة تربط مع ركبة الفريزة بواسطة شدادات مزدوجة وذلك لمقاومة الإجهادات التى قد تنتج من عملية القطع .

٢- ركبة الفريزة :

وتصنع من الحديد الزهر وتنزلق إلى أعلى وإلى أسفل في المجرىين الرأسين الموجودين في واجهة الفرش وبأعلى الركبة دليلان لانتزاق العربة السفلى عليهما وتتصل العربة السفلى بالعليا عن طريق قرص أسطوانى مدرج لإمكان إدارة العربة العليا (الصينية) على أى زاوية مطلوبة - هذا وتحرك العربة السفلى بما تحمل في اتجاه موازى لمحور عامود السكينة .

وتجهز العربة العليا بمجرىين أو بمجرى واحد تنزلق عليها الصينية في اتجاه أفقى متعامد مع السابق وتستخدم الصينية في تثبيت المشغولات ولذلك فهى مجهزة بمجرى طولية قطاعها على شكل حرف T

٣- عامود قلب الفريزة :

يطلق عليها اسم عامود الدوران ويصنع عادة من الصلب السبائكى ويتم تشغيله بدقة بالغثة ثم تجرى له المعاملة الحرارية المناسبة ويكون عامود الدوران مفرغ (به تجويف مخروطى من إحدى نهايتيه) لإمكان تركيب عامود السكينة معه ويحمل عامود القلب على كراسى محاور ذات بلى مصنوعة بدقة عالية.

٤- عامود السكينة :

يصنع من الصلب السبائكى وتكون إحدى نهايته مخروطية الشكل ليثبت في تجويف خاص بعامود القلب كما ذكرنا من قبل . ويحمل نهايته الأخرى على كرسى ساند يركب في الدليل المجهز برأس الفريزة وفي بعض الأحيان يستخدم كرسى ساند آخر في الوسط لضمان عدم انحناء عامود السكينة وتركب السكينة على العامود بعدة طرق سنذكرها فيما بعد .

٥- تربيته خاصة لنقل الحركة تستمد حركتها الرأسية من محرك كهربائى ومهمتها توليد سرعات متعددة لعامود قلب الفريزة .

٦- تربيته خاصة كالمسابقة مهمتها توليد سرعات متعددة للتغذية التى تحدث بتحريك الركبة أو العربة أو الصينية .

ولكل فريزة ملحقات أهمها .

١ - جهاز التقسيم :

وهو يعتبر من أهم الأجهزة الضرورية لماكينة الفريزة حيث يستخدم كجهاز مساعد لغرضين : أولهما تقسيم محيط أسطوانة أو جزء منه إلى عدة أقسام متساوية وذلك لفتح الأسنان أو فتح المجارى المستقيمة المتجاورة وثانيهما عمل مجارى حلزونية كمجارى البنت والبراغل وسكاكين الفرايز نفسها .

٢ - أقراص التقسيم :

وهي عبارة عن أقراص منتظمة السمك من الصلب تحتوى على مجموعة دوائر مختلفة القطر وعلى محيط كل دائرة مجموعة ثقوب والمسافة بين كل ثقبين متتاليين منهما متساوية وهذه الأقراص تعتبر جزءا مكملًا لعمل جهاز التقسيم :

٣ - مجموعة تروس جهاز التقسيم :

٤ - غراب متحرك :

لتيسير تثبيت المشغولات الأسطوانية بين زنبته وزنبة جهاز التقسيم وخاصة عند عمل التروس أو فتح المجارى الحلزونية .

٥ - الرأس المساعدة :

وفائدتها تحويل الحركة الدائرية الأفقية لعامود قلب الفريزة إلى حركة دائرية رأسية لإمكان تشغيل الفريزة كما كينة تفريز رأسية .

عامود السكينة الخاص بالفريزة :

تثبت عدد القطع في الفريزة العامة وهي السكاكين على عامود يسمى عامود سكينة الفريزة ويصمم هذا العامود ليخدم أغراضاً مختلفة لعمليات التفريز وتتفق جميع التصميمات في أن أحد طرفي العامود يكون مخروطي الشكل لإمكان تثبيته في تجويف عامود الدوران (عامود القلب) المخروطي الشكل أيضا .

وأهم نوعين لعامود السكينة هما :

١ - عامود سكينة طوله كبير ليتمكن تثبيت أحد طرفيه المخروطي بفتحة عامود دوران الفريزة في حين يسند طرفه الآخر باستعمال مسند

(كروسي) يثبت في رأس الفريزة وهذا العامود يستخدم لثبيت سكاكين التفريز التي تعمل تحت تأثير قوى كبيرة .


٢ - عامود سكينية قصير يثبت أحد طرفيه المخروطي مع فتحة عامود الدوران (عامود القلب) المخروطية كما سبق ذكره في حين تثبت السكينية مباشرة في نهاية العامود وغالباً ما تكون السكينية المستعملة للتفريز الجانبي أو سكينية التفريز النحفي .

طرق تثبيت السكينية :

تثبت سكاكين الفرايز على اختلاف أنواعها عند التشغيل بطرق مختلفة أهمها :

١ - تثبيت السكينية بالاحتكاك :


تركب السكينية في بجابة إضافية مسلووبة من الداخل ليركب فيها طرف السكينية المخروطي بالشحط الخفيف - كما تكون مساوية أيضاً من الخارج لثبيتها في تجويف عامود القلب المسلوب كما في شكل ٩٧ فتدور السكينية بدوران عامود الادارة وعندفك السكينية تدار الصامولة المركبة على قلاووظ بالحلبة الاضافية فتخرج الحلبة من عامود الإدارة وبذلك يمكن إخراج طرف السكينية من الحلبة بالطرق على مؤخره طرف السكينية باستخدام جاكوش من المطاط .

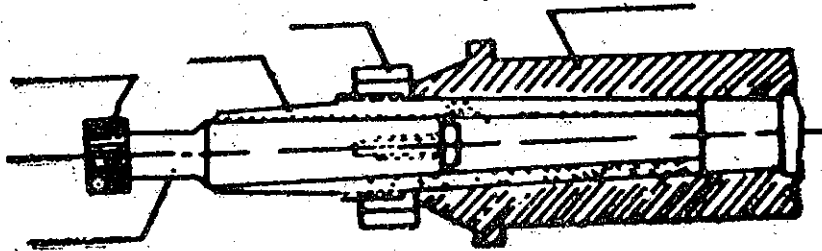

(شكل ٩٧)


(ب) تثبيت السكينة بخابور :

يعشق الطرف المخروطي لعامود السكينة في التجوييف المخروطي لعامود الدوران كما في (شكل ٩٨) بينما يحمل الطرف الآخر في كرمسي التحميل كما سبق ذكره .

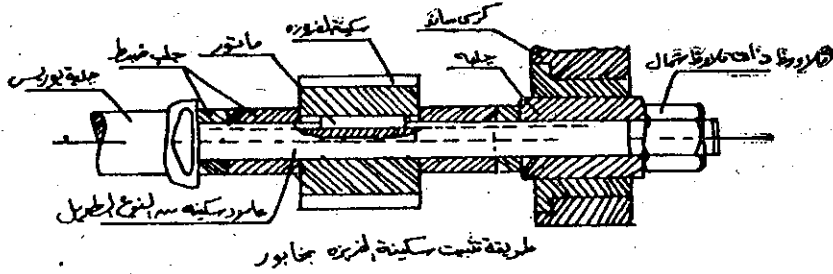

(شكل ٩٨)

ولتثبيت السكينة على العامود يحدد وضعها بالنسبة لطولها ثم يركب على الناحيتين على امتداد عامود السكينة جلب لتثبيت السكينة في موضعها وتثبت السكينة مع العامود باستخدام خابور - والجلب المساوية في هذه الطريقة مختلفة السمك لإمكان تحديد الموضع المطلوب للسكينة وقد تستعمل رقائق من الألمنيوم أو النحاس توضع بين الجلب للحصول على الموضع المطلوب للسكينة تماماً . ويركب في نهاية عامود السكينة صامولة تعمل على ربط جميع الجلب والسكينة معاً . ويلاحظ أن هذه الصامولة ذات قلاووظ يساري حتى لا تفك أثناء دوران عامود السكينة .

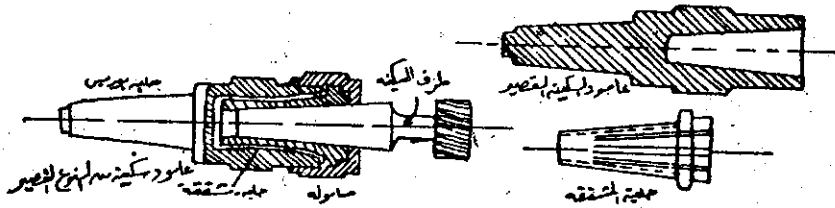


(شكل ٩٩)

(ج) تثبيت السكينة بمقابض :

يركب طرف السكينة في حلبة مشقوقة مسلوقة من الداخل والخارج كما في شكل ٩٩ ثم تتركب الحلبة في تجويف عامود السكينة وهذا التجويف مسلوب من الداخل بينما يكون « عدل » ومقلوظ من الخارج - ولتثبيت السكينة والحلبة المشقوقة مع عامود السكينة تربط صامولة على قلاوظ عامود السكينة وبتحريكها للداخل تضغط على الحلبة المشقوقة المسلوقة فتضغط على طرف السكينة وتحفظ هذه القيضة إلى أن تفك الصامولة .

(د) تثبيت السكينة بمسار قلاوظ :

تستعمل هذه الطريقة لتثبيت سكاكين الفراز الحانبية العدلة والمنحنية والتشكيلية (مجارى غنقارية وما شابهها) وفي هذه الحالة يكون لعامود السكينة نهاية قصيرة مقلوظة من الداخل ومحفور بها مجرى خابور صغير من الخارج ، ثم تتركب السكينة في هذه النهاية مع لتدور عامود السكينة بواسطة الخابور وتثبت في مكانها بربط مسار القلاوظ في نهاية عامود السكينة كما هو مبين في شكل (١٠٠)

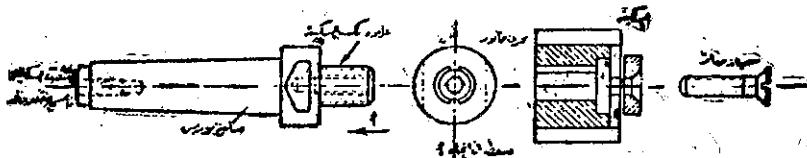

تثبيت السكينة بمسار قلاوظ

(شكل ١٠٠)

نقل الحركة

يستلزم تشغيل المشغولات على الفريزة الأفقية العامة حركتان أساسيتان : أولاهما هي دوران آلة القطع (السكينة) حول محورها بسرعة مناسبة وهذه الحركة هي التي تولد سرعة القطع . وثانيتهما حركة الشغلة في اتجاه مقابل لحركة السكينة وهذه تكون سرعة التغذية - ولتوليد هاتين

الحركتين فإن الفريزة تزود بمجموعتين لنقل الحركة . الأولى لإدارة عامود قاب الفريزة بعدة سرعات مختلفة والثانية لتحريك الركبة أو العربة أو الصينية بعدة سرعات مختلفة ولكنها محدودة .

ربط وتثبيت المشغولات على ماكينات الفرايز العامة :

إن عملية تثبيت الشغلة على صينية الفريزة هي عملية فنية تتطلب قدراً كبيراً من المهارة والخبرة من جانب عامل التشغيل ، ذلك لأن المشغولات ليست جميعها ذات أشكال هندسية منتظمة حتى يمكن تثبيتها باستخدام أسهل أدوات الربط وهي المناجل مثلاً ، بل تختلف المشغولات باختلاف الغرض من استعمالها .

وفيما يلي شرح موجز للأجهزة والأدوات الخاصة المستخدمة في تثبيت المشغولات على ماكينات الفرايز :

١ - المناجل :

تعتبر المناجل من أبسط أجهزة ربط المشغولات حيث تثبت المنجلة في صينية الفريزة باستخدام مسامير الرباط ثم تثبيت الشغلة على المنجلة مباشرة أو باستخدام كتل على هيئة متوازي مستطيلات مستوية ومتساوية في الحجم وذلك لتحميل الشغلة عليها ، ثم تربط .

والمناجل لها أنواع عديدة تخدم كلها غرضاً واحداً هو تثبيت الشغلة أثناء القطع . ومن أنواع المناجل :

(أ) المنجلة البسيطة :

وهي المنجلة العادية وتتركب من فكين أحدهما ثابت والآخر متحرك داخل دليلين وذلك باستخدام جشمة وفتيل مقلوظ ينتهي بيد - فعند إدارة اليد يتحرك الفك الحر للربط أو الفك بواسطة إدارة الفتيل المقلوظ حسب اتجاه دوران اليد .

(ب) المنجلة الدائرية :


وهي كالسابقة غير أنها تختلف عنها في أنها تتركز على قرص ويمكن إدارتها حول محوره بحيث يمكن تثبيتها على أى زاوية مطلوبة باستخدام القرص ويمكن تشبيهها براسمة المخرطة العادية .

(ج) المنجلة العامة :

وهذا النوع يجمع مميزات النوعين السابقين فيمكن وضعها على أى زاوية كما في المنجلة الدائرية وأيضا يمكن جعلها رأسيا حيث تتركز المنجلة والقرص على قاعدة تثبيت في صينية الفريزة وذلك بفك صامولة قاعدة المنجلة .

٢- الكتل المدرجة :

عبارة عن مكعب من المعدن مقطوع به درجات تشبه درجات السلم وتستخدم بالطريقة المبينة بشكل ١٠١ حيث يستخدم ساق يستند من أحد طرفيه على الشغلة والآخري على الدرجة المناسبة لارتفاع الشغلة بحيث يكون الساق أفقى الوضع كما يمكن استخدام كتلتين من الكتل للحصول على الارتفاع المطلوب وهو الارتفاع المساوى لارتفاع الشغلة كما في شكل (١٠٣) .

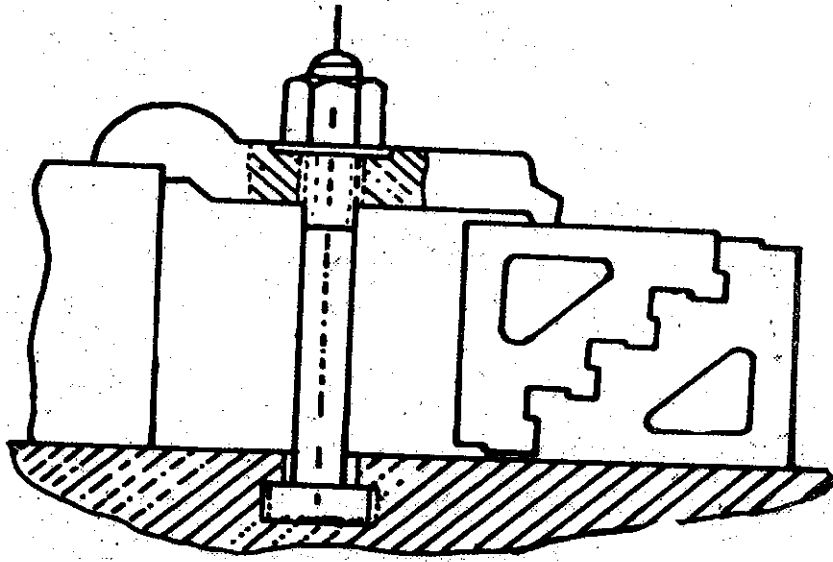


استخدام الكتل المدرجة

(شكل رقم ١٠١)

٣- زهرة حرف V

تستخدم عند تثبيت الأعمدة والمشغولات الدائرية فقط وذلك عند عمل المحارى والمشقيات أو تربيع أحد طرفيها ويجب الاستعانة بساق ضاغطة وساند كما هو في الطريقة السابقة وكما في شكل (١٠٢) .

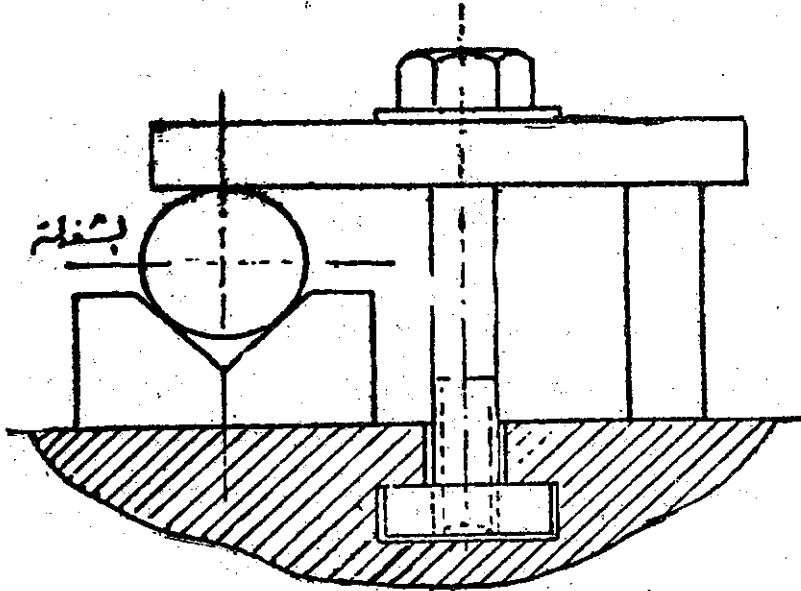

استخدام لزهره حرف V

(شكل رقم ١٠٢)

٤- الرباط على صينية الفريزة مباشرة :

تثبت المشغولات على صينية الفريزة مباشرة باستخدام زاوية للرباط كتل ضاغطة وذلك بالاستعانة بمسامير التثبيت التي تدخل في مجاور الصينية والتي على شكل حرف T

عرض القطع : هو عرض الطبقة المزالة من المعدن بواسطة السكينه و مشوار واحد .


عمق القطع : هو سمك الطبقة المزالة من المعدن بواسطة السكينه و المشوار الواحد .

سرعة القطع : هي السرعة المحيطية لسكينه الفريزة وتساوي (ط ق ن) حيث (ق) قطرها السكينه ، ن عدد لفات السكينه في الدقيقة ، ط النسبة التقريرية وهذه السرعة تتوقف على :

- ١- نوع معدن الشغلة : فكلما كان المعدن طريا كلما كانت السرعة (سرعة القطع) كبيرة .
- ٢- نوع معدن السكينه :
- ٣- عمق القطع كلما كان كبيرا كلما قلت سرعة القطع
- ٤- التغذية كلما كانت كبيرة كلما استلزم الأمر سرعات قطع صغيره وبالعكس .

سكاكين الفرايز

هي عبارة عن قاطع دائري يحتوي على عدد الأسنان حيث تمثل كل سنة من هذه الأسنان حداً قاطعاً بسيطاً قائماً بذاته كما هو الحال في أقلام القطع المستخدمة بالمقاشط والمخارط - وعند دوران السكينه تتابع حدود القطع وبذلك يمكن قطع وتشغيل مسطح كبير في زمن قصير :

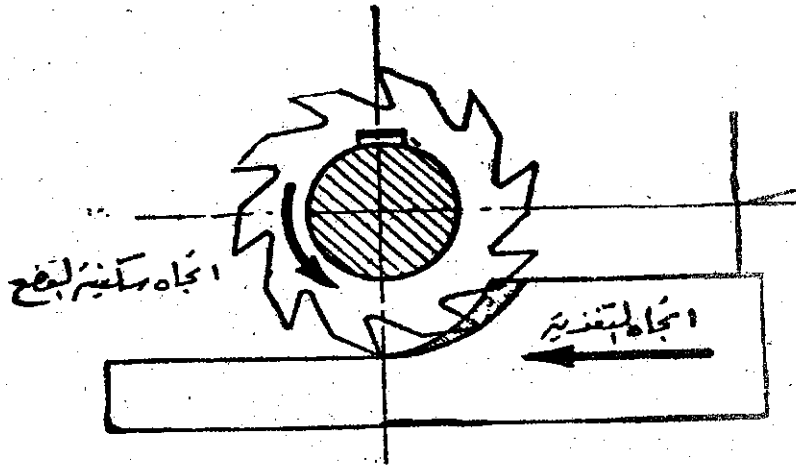

(شكل رقم ١٠٣)


وشكل (١٠٣) يبين سكينه القطع أثناء تأدية عملها ولكل حد من حدود القطع الزوايا المعروفة وهي الخلووص والسن والحرف :

أنواع السكاكين :

تصنع السكاكين إما من الصلب العالى الكربون ومن عيوبها أنها تفقد صلابتها عند درجة ٢٥٠ م° وتستخدم فى الأشغال التى تحتاج إلى سرعات قطع صغيرة أو تصنع من الصلب السريع القطع وتستخدم فى عمليات التشغيل التى تحتاج إلى سرعات عالية ومن مميزاتا أنها تحافظ على صلابتها حتى درجة ٥٥٠ م° وهذا يعطى فرصا لاستخدام سرعات قطع أكبر فيزيد الإنتاج ، أو أن تكون السكينه ملقمة بقطع من الكريبد وهذا يجعلنا نزيد فى سرعة القطع المستخدمة مما يزيد الإنتاج كثيراً وذلك لأن الكريبدات تحتفظ بحدها القاطع حتى حوالى ١١٠٠ م° :


وأنواع السكاكين من حيث استعمالها كثيرة نذكر منها :

٢- سكاكين تفريز اسطوانية للمستويات وتكون أسنانها موازية لمحور السكينه وعدله كما فى شكل (١٠٤)

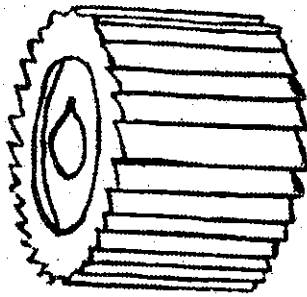

سكينه عدله


(شكل رقم ١٠٤)

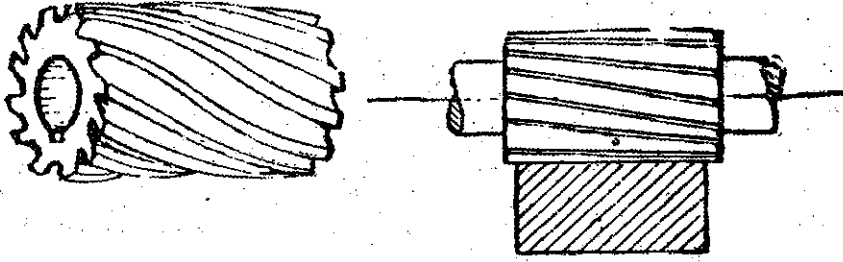

(شكل ١٠٥)

سكينه أسنانها مائلة


أو تكون مائلة على المحور وهي الأفضل كما في شكل (١٠٥) وعيب الأولى أنها تصطدم بالشغلة مباشرة مما ينتج عنه كسر في أسنان السكينه بعد مدة قصيرة وفي بعض الأنواع يوجد قنوات على الحد القاطع لكسر الرايش ولسهولة التخلص منه كما في شكل (١٠٦) .

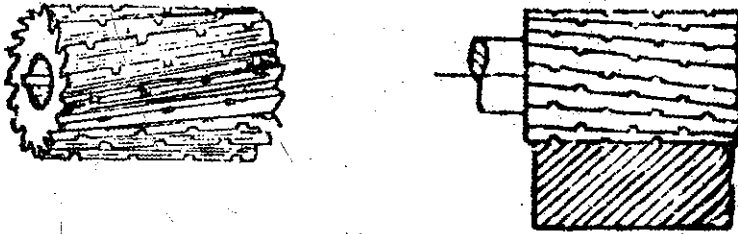

(شكل ١٠٦)


سكينه تفريز اسطوانية بها قنوات لكسر الرايش

مكينة طرفية ذات أسنان على سطحها الأسطواني وعلى طرفها كما في شكل (١٠٧)

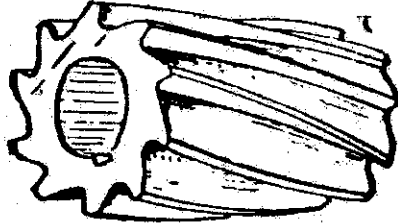


مكينة تفريز اسطوانية طرفية
(شكل ١٠٧)

مكينة تفريز منشار لفتح المشقيات ومجاري الخوابير شكل (١٠٨)

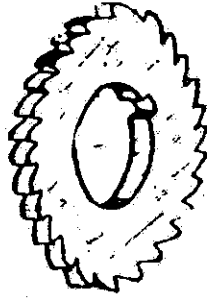


مكينة قرصية
(شكل ١٠٨)

مكينة قرصية ذات أسنان على محيطها ووجهها شكل (١٠٩) وتكون على هيئة أقراص

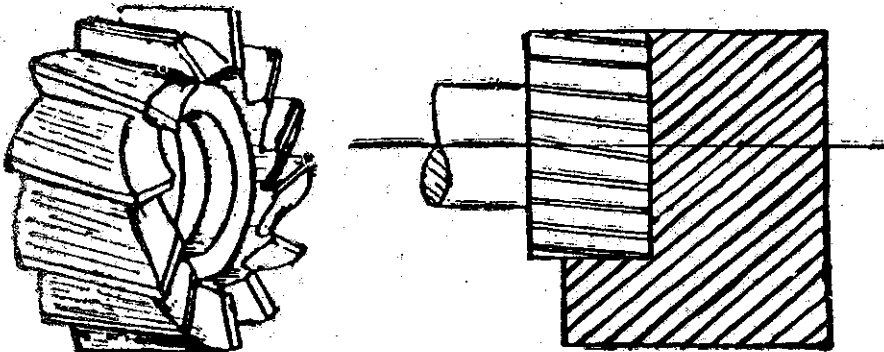


مكينة قرصية ذات أسنان على محيطها
(شكل ١٠٩)

سکاکین ذات آسنان علی محیطها شکل ۱۱۰ ، ۱۱۱ و تسمی سکاکین ذات وجهین .

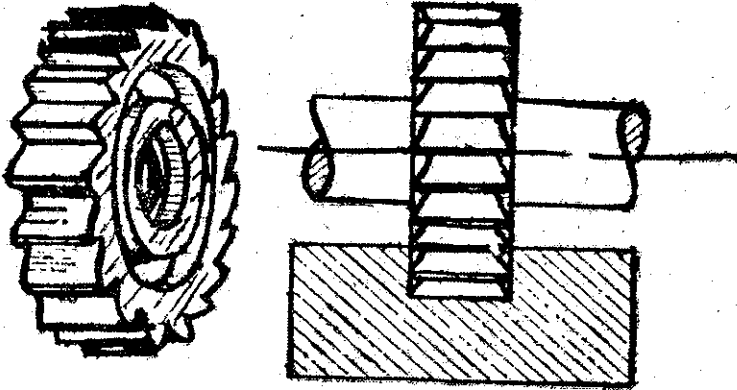


(شکل ۱۱۰)

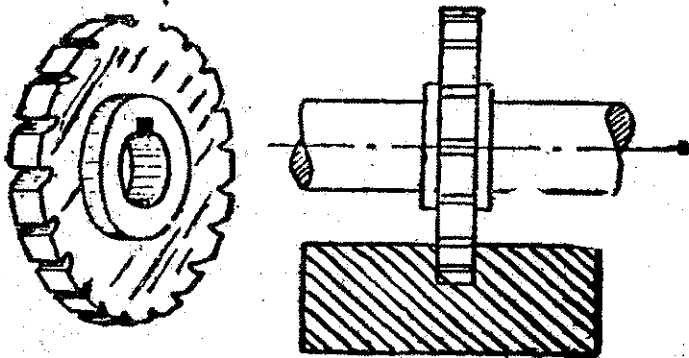


(شکل ۱۱۱)

سكاكين لها أسنان محيطها بالإضافة إلى أحد طرفيها شكل (١١٢) وتستعمل في فتح مجارى الخوابير .

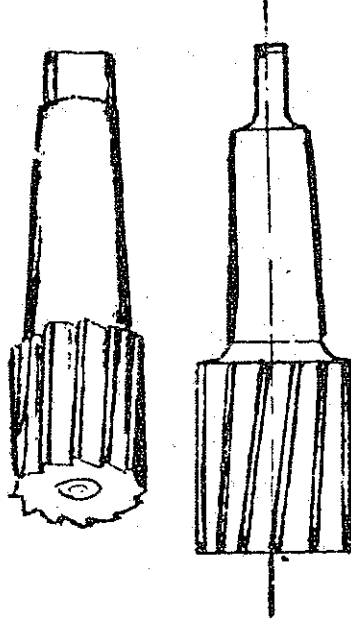


(شكل ١١٢)

سكاكين تفريز تشكيلية للسطوح والمشيقيات والبروز ويتخذ مقطع الشغل بعد التفريز نفس مقطع السكينة المستخدمة كما في شكل (١١٣) :

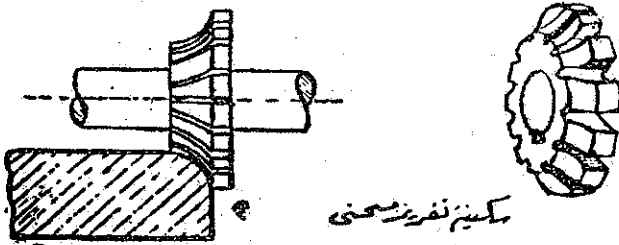


شكل (١١٣)

ينة تفريز خاصة (تشكيلية) وهي على أنواع كثيرة منها ما يشكل
مة فراغ السنه وتستخدم لقطع التروس وفي عمل الأقواس بأقطار
هي موضحة بشكل (١١٤) :

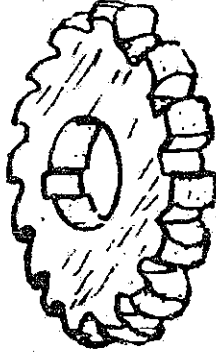


(شكل ١١٤)

كاكين الفرايز حرف T وتستخدم في قطع المجارى حرف T
مومين بشكل (١١٥) وشكل (١١٦) .

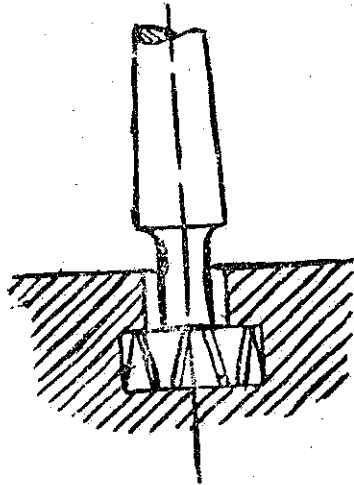


(شكل ١١٥)

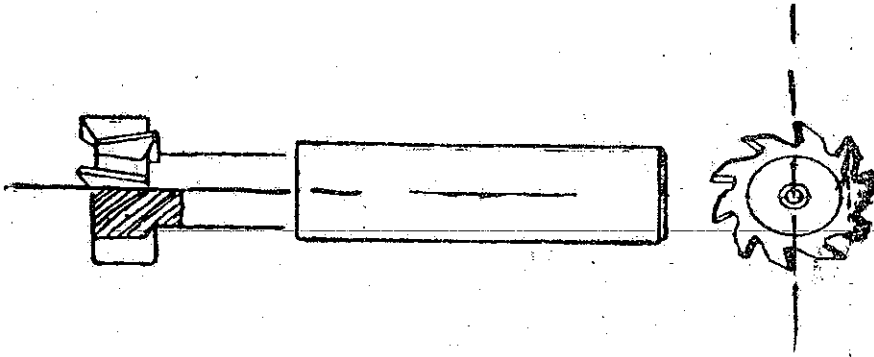


(شكل ١١٦)

أو لتشكيل مجارى غنفاوية كما في شكل (١١٧).

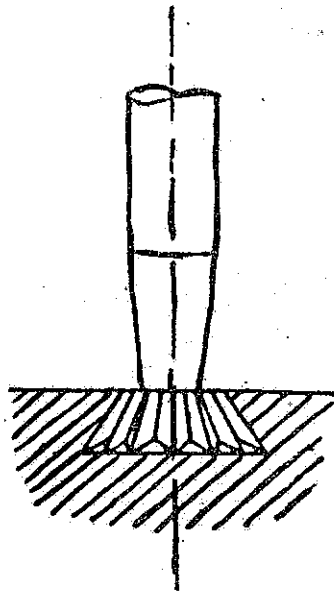

(شكل ١١٧)


وشكل (١١٨) يبين سكينه قطع كربيد مركبة على محيطها بواسطة
لحم زلق أو مسامير رباط :

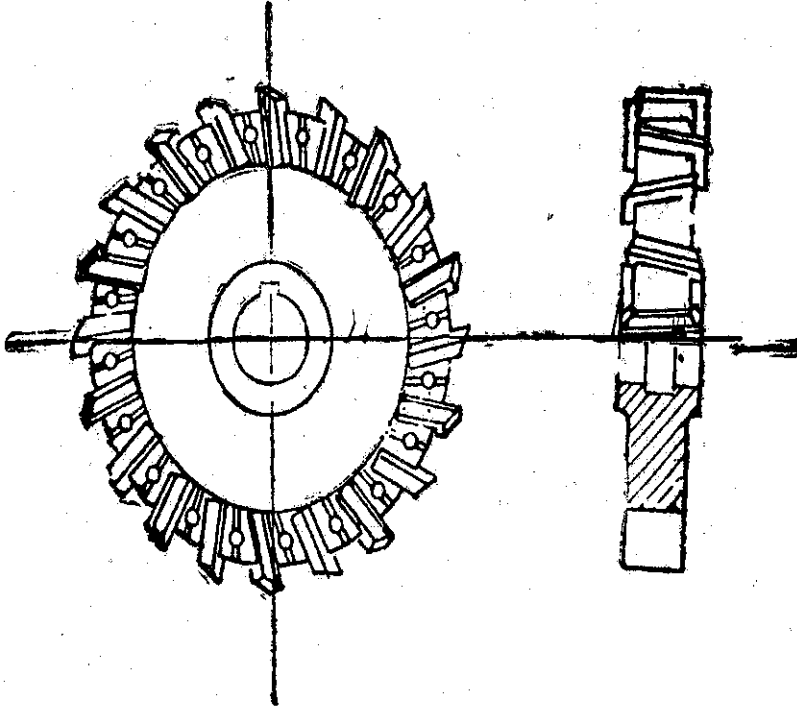

(شكل ١١٨)

جهاز التقسيم

ويعتبر أهم الأجهزة الملحقة المستخدمة في آلة القرينة ويعمل جهاز التقسيم

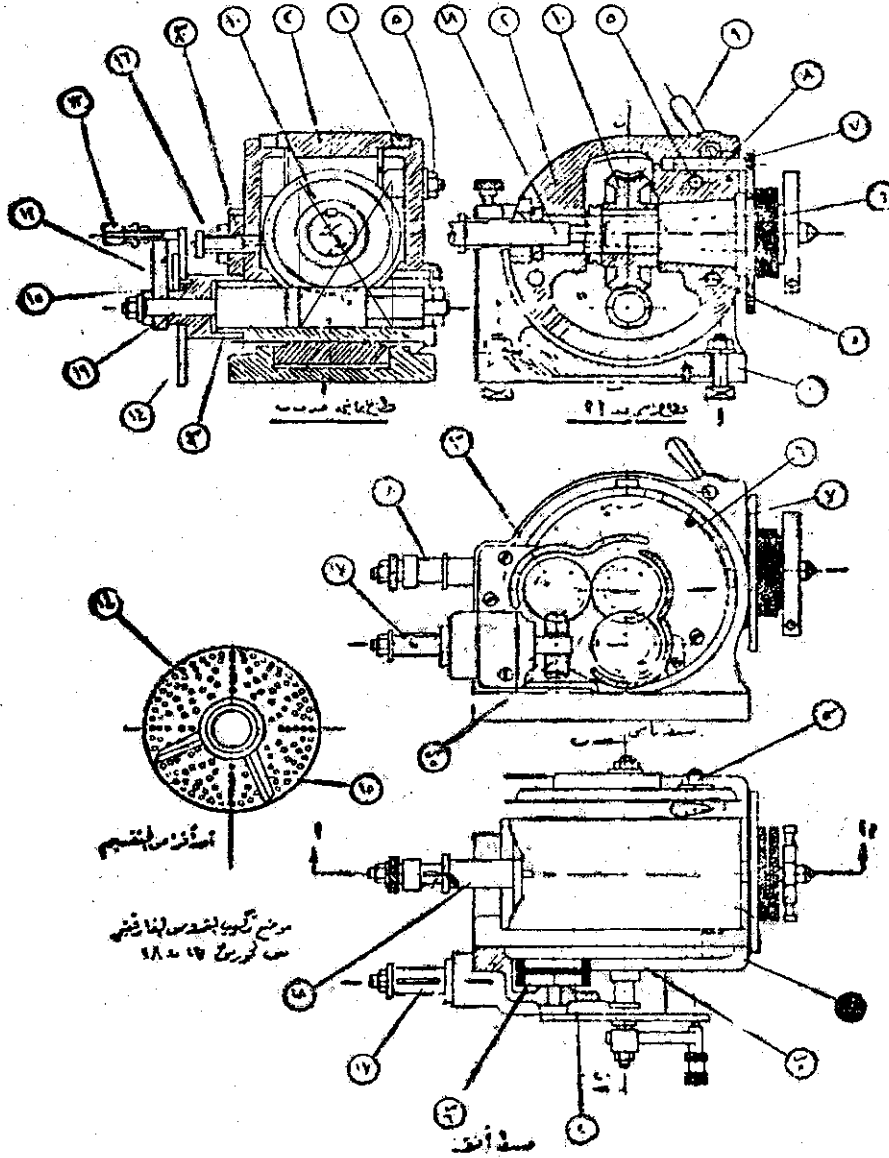


(شكل ١١٩)

على تقسيم محيط دائرة أى شغلة إلى عدد من الأقسام المتساوية مثل تشكيل المقطع الرباعى أو السداسى للصواميل وعند فتح أسنان سكاكين الفرايز أو قنوات ذكور القلاوظ وفتح أسنان التروس وغيرها من الأعمال .

وجهاز التقسيم يحتوى على عامود دوران وبريمه وترس بريمي ومجموعة تروس أخرى لتوصيل الحركة الدائرية ليد الإدارة إلى عامود دوران قاب جهاز التقسيم .


وشكل (١١٩) يبين قطاعاً رأسياً عند محور الجهاز (١١) وقطاعاً جانبياً عند (بب) ومسقط رأسى للجهاز ثم المسقط أفقى .

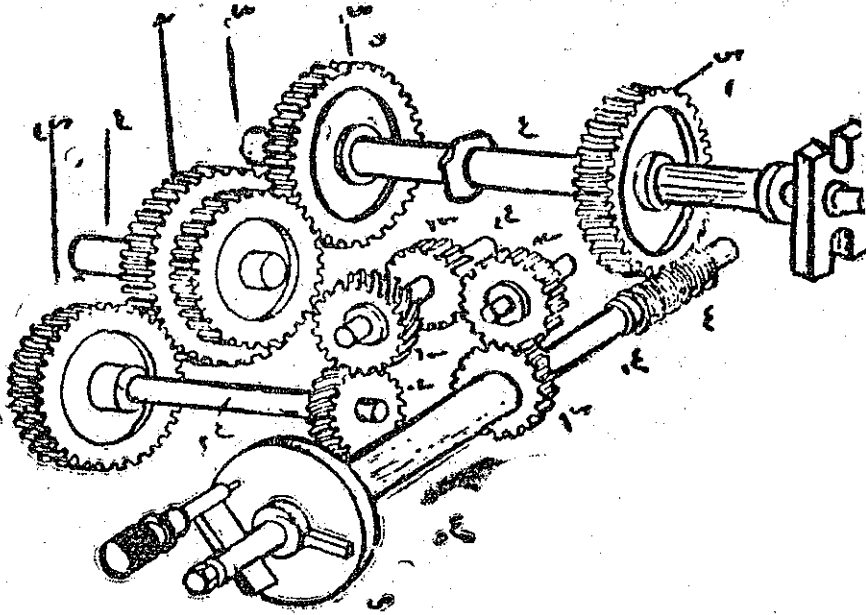

مجموعة نقل الحركة فى جهاز التقسيم
(شكل ١٢٠)

وشكل (١٢٠) يبين منظراً لمجموعة حركة الجهاز لتوضيح نظرية تشغيله ومكوناته الداخلية .

وشكل (١٢١) يبين موضع الجهاز بالنسبة للفريزة حيث يثبت باستخدام مسامير القاعدة مع صينية الفريزة ثم تركيب الشغلة المطلوب تفريزها بين زقبة

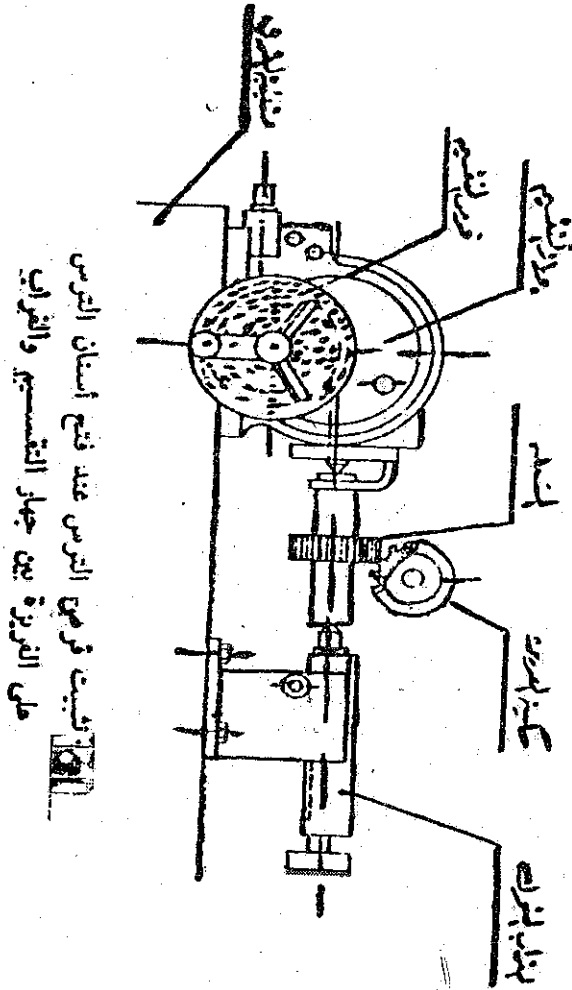

(شكل ١٢١)

رأى التقسيم وزنبة الغراب المتحرك الذى يثبت بدوره على صينية الفريزة فى الجهة المقابلة . ثم تنتقل الحركة من عامود جهاز التقسيم إلى الشغاة بواسطة مفتاح دواره كما هو مبين بالشكل (١٢٣) أو بوسيلة أخرى .

الأجزاء العامة للجهاز : كما هو مبين بشكل (١٢١) فإن :

- ١ - عابة الجهاز .
- ٢ - الجزء الدائرى للجهاز (الغلاف) .
- ٣ - غطاء جانبي .
- ٤ - عامود قاب الجهاز .
- ٥ - مسامير تثبيت الجزء الدائرى (٢) عند ضبطه على أى زاوية .
- ٦ - تدريج لضبط الجزء الدائرى (٢) على أية زاوية .
- ٧ - قرص التقسيم المباشر ويثبت خلف زنبة أو طرف الجهاز .
- ٨ - مسار تثبيت قرص التقسيم المباشر (٧) بالجهاز .
- ٩ - يد تحريك مسار تثبيت قرص التقسيم المباشر .
- ١٠ - الترس البريجمى للجهاز وعدد أسنانه ٤٠ سنة .
- ١١ - بريمة الجهاز (باب واحد غالباً) .
- ١٢ - ذراع تثبيت يد إدارة عامود بريمة الجهاز (١٣) .
- ١٣ - يد إدارة عامود بريمة الجهاز .
- ١٤ - قرص التقسيم (البسيط أو الفارقى) .
- ١٥ - حدا مقص حصر زوايا التقسيم (تحديد عدد الثقوب) .
- ١٦ - مسار تثبيت قرص التقسيم (١٤) الترياس .
- ١٧ - عامود توصيل حركة عامود القلب (٤) إلى قرص التقسيم .
- ١٨ - عامود مساعد يركب فى نهاية عامود قاب الجهاز (٤) عند التقسيم الفارقى .

١٩ - عامود إدارة بريمة الجهاز (١١) .

٢٠ - مجموعة تروس فارقية تركيب بين العامود ، ١٧ ، ١٨ (س ١)

س ٣ ، س ٣ ، س ٤) .

٢١ - مجموعة تروس نقل الحركة بين عامود القلب عن طريق المجموعة

(٢٠) إلى قرص التقسيم (١٤) (س ٥ ، س ٦ ، س ٧ ، س ٨ س ٩) .

ويلحق بكل جهاز تقسيم عدة أقراص تستخدم في تقسيم الدوائر إلى العدد المطلوب من الأقسام وهذه الأقراص مستديرة الشكل ذات سمك صغير وعلى كل قرص مجموعات من الثقوب وكل مجموعة لها عدد معين من الثقوب تبعد عن بعضها بمسافات متساوية وبها يمكن تقسيم محيط الدائرة إلى عدد من الأقسام المتساوية بدون باق كما نجد أن كل مجموعة مرقوم عليها عدد الثقوب التي تحتوي عليها وبذلك يمكن تقسيم محيط الشغلة (الترس مثلا) إلى عدد الأسنان المطلوبة. ويلحق عادة بالفرايز ثلاثة أقراص بكل قرص منها مجموعات الثقوب الآتية :

القرص الأول : ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ثقباً (قسماً)

للقرص الثاني : ٢١ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٣ ثقباً (قسماً)

القرص الثالث : ٣٧ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٧ ، ٤٩ ثقباً (قسماً)

كيفية العمل على جهاز التقسيم :

١ - التقسيم البسيط وذلك باستخدام التقسيم (ص) والبريمة (ح) والترس

البريمي (س) .

٢ - التقسيم المركب .


٣ - التقسيم الفارقي وذلك باستخدام أقراص التقسيم والبريمة والترس

البريمي ومجموعة تروس التقسيم الفارقي :


التقسيم البسيط : عند استخدام طريقة للتقسيم البسيط فإن الترس البريمي

(س) يكون معشقاً مع البريمة (ح) وهي بريمة ذات باب واحد وعندئذ

تتكون من مجموعة قروس التقسيم الفارقي س_١ ، س_٢ ، س_٣ ، س_٤ وفي هذه
المنطقة تستخدم أجزاء رأس التقسيم المحددة على يسار الخط (ب) كما في شكل
١٧٣ وبين شكل ١٧٢ رسم مفصل لقرص التقسيم والمرفق :

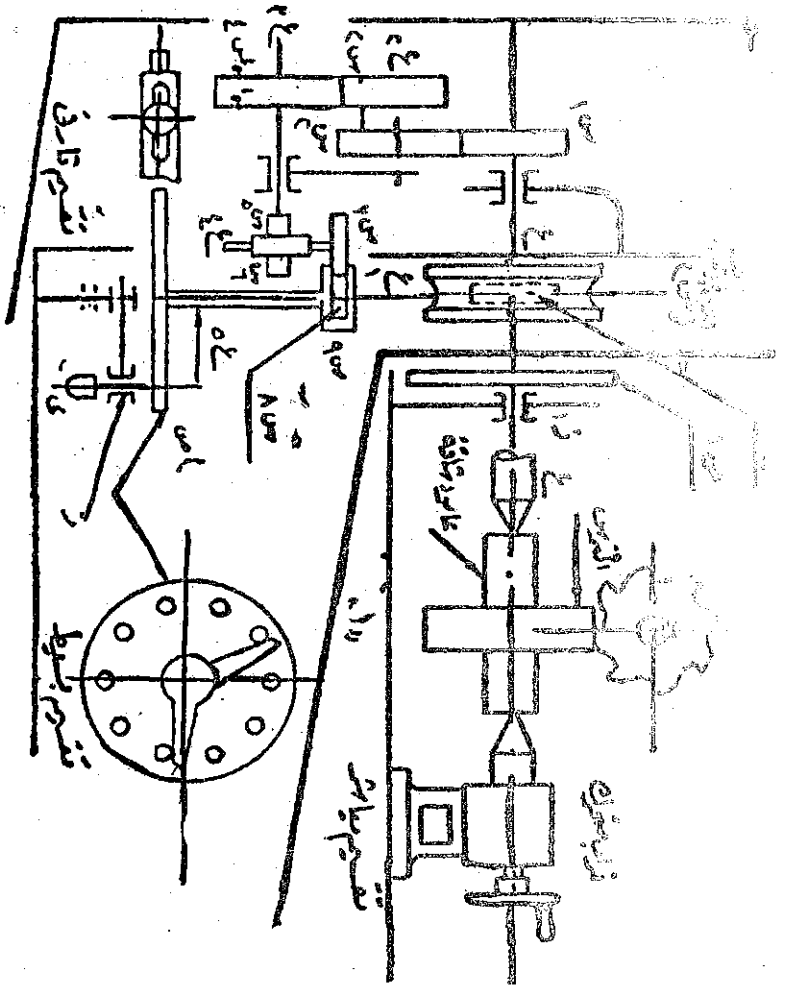

(شكل ١٧٢)

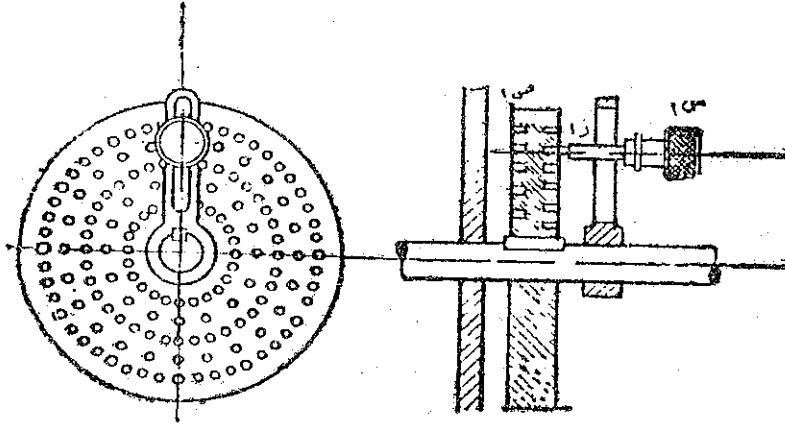

(شكل ١٢٣)

وتكون عدد لفات اليد (ي) لقطع كل (سنة) \times عدد (الأسنان المطلوب قطعها) \times عدد أبواب البريعة تساوي عدد أسنان الترس البريمي (س) .

$$\text{عدد لفات اليد} = \frac{\text{عدد أسنان الترس البريمي (س)}}{\text{عدد مجارى أو أسنان الشغلة} \times \text{عدد أبواب البريعة}}$$

س الترس البريمي وعادة يشتمل على ٤٠ سنة .

(س١ ، س٢ ، س٣ ، س٤) مجموعة تروس التقسيم الفارقى .

(س٥ : س٦ ، س٧ ، س٨ ، س٩) مجموعة تروس نقل الحركة من

عامود قلب الجهاز (ع) إلى عامود إدارة قرص التقسيم (ص) .

ص قرص التقسيم البسيط والمركب والفارقى (يمكن تغييره بقرص آخر)

ص١ قرص التقسيم المباشر

ي اليد المرفق (يد إدارة البريعة) .

ي١ يد التقسيم المباشر .

مثال :

ما هو عدد لفات يد مرفق التقسيم عند قطع ترس عدد أسنانه ٦ باستخدام رأس التقسيم (عدد أسنان الترس البريمي ٤٠ سنة و بريمة بباب واحد) .

الحل :

$$\text{عدد اللفات} = \frac{40}{1 \times 6} = 6 \frac{2}{3} \text{ لفة}$$

أي أن اليد يجب أن تدور $6 \frac{2}{3}$ لفة (٦ لفة صحيحة + $\frac{2}{3}$ لفة) .
وللحصول على كسور اللفة فاننا نختار دائرة ثقب (مجموعة مرقمة)
من إحدى الدوائر التي بأقراص التقسيم الثلاثة يقبل بحيث عدد ثقبها
تقسم على ٣ ولتكن الدائرة ٢٤ وعلى ذلك فإن الكسر الناتج $\frac{2}{3}$ يمكن أن
يكون $\frac{17}{24} = \frac{8}{8} \times \frac{2}{3}$

وعلى ذلك تلف يد الإدارة ٦ لفات صحيحة مضافا إليها ١٦ ثقباً
من دائرة بها ٢٤ ثقباً وذلك عند عمل كل سنة حتى يتم تقسيم الترس .

تمارين

١ - المطلوب تقسيم محيط اسطوانة إلى ٩ أقسام متساوية بواسطة رأس
التقسيم ذات بريمة بباب واحد إذا علم أن الترس البريمي به ٤٠ سنة والرأس
مزودة بقراص ودوائر ثقب ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ثقباً .

٢ - المطلوب حساب لفات يد مرفق التقسيم عند قطع كل سنة من
أسنان ترس عدد أسنانه ٧٦ سنة على فريزة باستخدام رأس التقسيم إذا علمت
أن عدد أسنان ترسها البريمي ٤٠ سنة وعدد أبواب البريمة ٢ باب وأن الرأس
مزودة بصينية تقسيم ثقب دوائر ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٧ ،
٣٩ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ .

٣ - أحسب عدد لفات يد الإدارة لجهاز التقسيم عند قطع كل سنة من أسنان
ترس عدد أسنانه ٨٢ سنة باستخدام رأس التقسيم المذكورة في المثال السابق .

التقسيم المركب

أحيانا نجد أنه عند حساب عدد لفات اليد المرفقية عند قطع كل سنة من أسنان ترس ، أن خارج القسمة يعطى مقاما لا يوجد له دائرة ثقب موجودة في قرص التقسيم - ولذلك فإن اليد المرفقية تتحرك في هذه الحالة على دائرتي ثقب بدلا من واحدة وذلك لعمل السنة الواحدة ويتم ذلك بتحليل الكسر الناتج من إلى عوامله الأولية .

مثال :

المطلوب حساب عدد لفات اليد المرفقية عند قطع كل سنة أسنان قرص عدد أسنانه ٦٣ سنة باستخدام رأس تقسيم عدد أسنان ترسها البريمي ٤٠ سنة وبريمتها ذات باب واحد والرأس مزودة بقرص تقسيم بها دوائر ثقب ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣١ ثقبا .

الحل :

$$\frac{12 + 28}{63} = \frac{40}{63} = \frac{40}{1 \times 63} = \text{عدد لفات اليد المرفقية}$$

$$\frac{4}{21} + \frac{4}{9} = \frac{12}{63} + \frac{28}{63} =$$

$$\frac{4}{21} + \left(\frac{3}{3} \times \frac{4}{9} \right) =$$

$$\frac{4}{21} + \frac{12}{27} =$$

وعندئذ تدار اليد المرفقية ١٢ مسافة من دائرة بها ٢٧ ثقبا + مسافات من دائرة بها ٢١ ثقباً بعد قطع كل سنة من أسنان الترس المراد فتحه وبالأخص أن قرص التقسيم المعطى به دائرة أخرى بها ٢٧ ثقباً .

تطبيق : ١ - المطلوب حساب عدد لفات يد المرفق عند قطع كل ستة من أسنان ترس عدد أسنانه ١١٤ باستخدام رأس تقسيم ترسها البريمي ٤٠ سنة وبريمتها ذات باب واحد والرأس مزودة بقرص تقسيم به دوائر عدد ثقبها ٣٨ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٧ ، ٤٩ .

اختيار السكنينة المناسبة

إذا تمشق ترسان مع بعضهما فانهما يجب أن يتساويان في الخطوات الدائرية وإلا اختلفت الأسنان في درجة التقوس ولهذا تقطع الأسنان في كل منها بسكنينة فريزة خاصة .

وعند قطع أسنان التروس نستخدم مجموعات (أطقم) من السكاكين ويلاحظ فيها أن يكون مكتوب عليها الخطوة القطرية (D. P.) وذلك في الوحدات الإنجليزية أما في الوحدات الفرنسية فيستخدم الموديول كما يكتب على السكنينة عدد أسنان التروس التي تصلح لقطعها ويجب مراعاة أيضا منحني السن لأنه يوجد نوعان من هذه المنحنيات . منحني انقلابي ومنحني سيكلو يدي ولكل حالة منهما سكنينة خاصة بها ولا تصلح للنوع الآخر .

التقسيم الفارقي

يستعمل التقسيم الفارقي عندما لا يمكن الحصول على عدد من الأقسام المطلوبة بأي طريقة من الطرق السابق شرحها أي عندما لا يمكن الحصول على دائرة الثقب التي بها العدد المطلوب للتقسيم . وعند استعمال الجهاز للطريقة الفارقية يجب أن يدور رأس التقسيم حراً وذلك بفك مسبار التثبيت (رقم ١٦ شكل ١٢١) ويسمى أحيانا بالترباس ويركب عامود مساعد (رقم ١٨) على محور عامود قلب الجهاز ويظهر باقي العامود من خارج علبة الجهاز لذلك تنتقل حركتي عامود قلب الجهاز (رقم ٤) والتي تحدث

عند إدارة حامود بريمة الجهاز إلى قرص التقسيم خلال سنة
التروس هما :

- ١- مجموعة التروس الفارقة المتغيرة والتي تنقل الحركة من الترس
المساعد إلى الترس ١ ، س ٢ ، س ٣ ، س ٤ ، س ٥ (شكل ١٢٢) وهذه المجموعة
تقوم بعملية التقسيم الفارق كما أنه يمكن تغييرها ، ثم مجموعة التروس
نسبة واحدة لتقل حركة العامود ع ٢ إلى قرص التقسيم وتسمى التروس
س ٦ ، س ٧ ، س ٨ ، ع ٥ ، إلى قرص التقسيم وهذه المجموعة من التروس
علية الجهاز وفائدتها نقل الحركة بين المحورين المتعاملين ع ٢ و ع ٥
علماً بأن الفريزة تزود بمجموعة تروس جر عند أسنانها ١٨
٢٠ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٤٠ ، ٤٤ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥٤ ، ٥٨ ، ٦٤ ، ٧٢ ، ٨٦ ، ١٠٠

مثال :

حدد بطريقة التقسيم الفارق كيفية تقسيم ترس عدد أسنانه ٩٣

الحل :

عدد اللغات يد الجهاز لكل سنة $\frac{4}{93}$.

وعندما تم هذه العملية ٩٣ مرة فإن يد إدارة الجهاز تكون

لفت بمقدار $\frac{4}{93} \times 93 = 40$ مرة وهي عدد اللغات الفارقة
الشغلة حول نفسها مرة واحدة .

ومن الواضح أن هذا يمكن عمله إذا أمكن الحصول على ترس

دائرة بها ٩٣ ثقباً كما هو الحال في التقسيم البسيط .

مثل هذه الدائرة فلنأخذ دائرة ثقبوب بها عدد من الثقبوب

رقما أقرب ما يمكن للمطلوب .

$$\text{بالتقريب } \frac{8}{18} = \frac{8}{18 \cdot 3} = \frac{4}{9 \cdot 3} = \frac{4}{27} \therefore$$

ونجد أن هناك دائرة بها ١٧ ثقباً وبعد ٩٣ مرة نجد أن يد إدارة الجهاز قد دارت عدداً من الدورات تبلغ $93 \times \frac{8}{18} = 41 \frac{1}{3}$ لفة ولكننا نعلم أن اليد يجب أن تدور ٤٠ لفة فقط لكي تلف الشغلة لفة واحدة أثناء تقسيم ٩٣ قسم ، ولذلك يجب أن تقلل عدد اللفات بقدر $\frac{1}{3}$ لفة ويتم عمل هذا باستخدام مجموعة التروس الفارقة التي تصل حركة عامود قلب الجهاز بقرص التقسيم والتي تعمل على إدارة القرص بمقدار ١ لفة في الاتجاه المضاد لدوران يد الجهاز وذلك خلال دوران عامود قلب الجهاز دورة واحدة أي دوران الشغلة دورة واحدة - وعند تركيب القرص الذي به دائرة الثقوب المحتوية على ١٨ ثقباً فإنه يركب مجموعة تروس فارقة بنسبة $\frac{1}{3}$ حيث تكون .

$$\frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3} = \frac{\text{نسبة التروس المتقادة}}{\text{نسبة التروس القائدة}}$$

$$\frac{\text{قائد}}{\text{منقاد}} = \frac{64}{48} = \frac{16 \times 4}{16 \times 3} =$$

ويركب الترس ٦٤ على محور عامود القلب الجهاز رقم (١٨) ويركب الترس ٤٨ على محور إدارة القرص رقم ١٧ (انظر شكل ١٢١) وإضا فرض أن الناتج كان أقل من ٤٠ (عدد أسنان ترس الجهاز) فيجب استعمال ترس وسيط بين القائد والمتقاد حتى يمكن أن يدور هذان الترسان في اتجاه واحد بخلاف المثال السابق .


التجاليخ

التلميع

مقدمة :


التلميع هو إزالة جزئيات صغيرة جداً من معدن بفعل حبيبات مادة حاككة تحمل إلى الشغلة بواسطة حامل مرن للحبيبات ، وهذا الحامل المرن للحبيبات هو حجارة التجليخ الدقيقة جداً أو سيور مركبه على طارتين تسمى سيور لا نهائية وعلى سطح السير الخارجى توجد المادة الحاككة . ويسمى التجليخ أحيانا بالتجاليخ المرن ، وغالبا ما يكون مرحلة متوسطة فى عميات التلميع أو يسبقها التجاليخ بالحجارة الصلدة ويتبعها التلميع بالقماش وبودرة المادة الحاككة .

وتوجد ماكينات التلميع والتشطيب إما على شكل ماكينات ترجه (أى تركيب على التزجة) أو ماكينات قائمة (مستقلة تستند على الأرض بفرش خاص لها) وشكل ١٢٤ يبين هذا النوع الأخير .

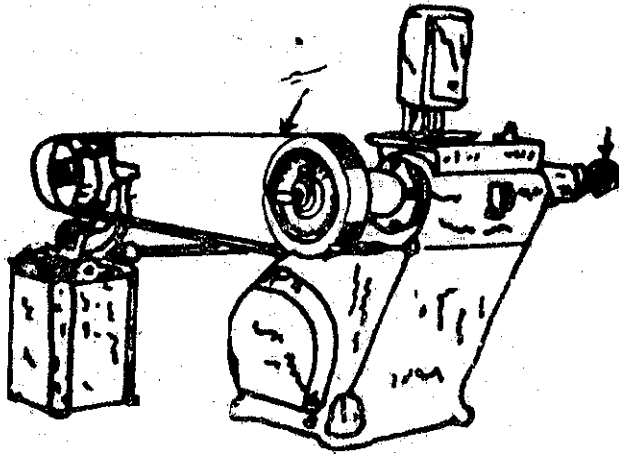

(شكل ١٢٤)

ويوجد عدد من التصميمات المختلفة للماكينة فهي إما أن تكون مفردة العمود أو مزدوجة أو ذات ثلاثة أعمدة وشكل ١٢٥ يبين إحدى هذه

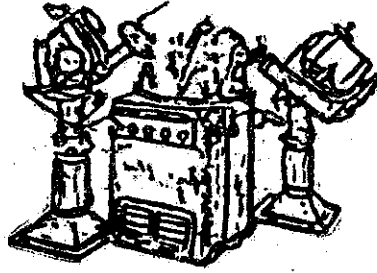

(شكل ١٢٥)

الماكينات . وهي عبارة عن وحدات عالية الكفاءة وتشارك مع النوع الأول في وجود وحدات رعوس يركب على كل منها عجلة من العجلات ذات نوع معين (خشن - متوسط - ناعمة - ناعمة جدا) أو حجارة تلميع تخشني أو عجلة من القماش التامع النهائي .

ويمكن لعجلات التجليخ والسيور تأدية نفس نوعية العمل وتعطي نفس النتيجة تماما . وعند مقارنة التكلفة نجد أن حجارات الخاخ أقل تكلفة من السيور وعلى أية حال فإن تكلفة الضبط الأولى للحجارة تكون كبيرة لأنه في حالة عدم ضبطها جيدا وبناية خاصة تؤدي إلى تلفيات ترفع التكاليف إلى أكثر من الحدود الاقتصادية ، أما السير فإنه يعطي احتكاكا أكبر من حجارة التجليخ الناعمة جدا وليس هذا معناه أنه يعطي حجما أكبر من المادة المزالة ، والسبب في ذلك هو وجود المادة الخاكة على الغلاف الخارجي للسير ، وسمك هذه المواد الخاكة لا يتجاوز سمك حبيبة واحدة بينما الحبيبات في حجارة التجليخ بسمك عدد كبير من الحبيبات . وللمقارنة بين النوعين المذكورين فإننا نضع المصاريف الكلية لكل شغلة في الاعتبار وذلك يعطي أفضلية الحجارة أو السير على حسب الظروف المحيطة بحماية التلميع نفسها .

التلميع باستخدام العجلات

أنواع العجلات :

يوجد جملة أنواع من العجلات المستخدمة في عمليات التلميع من حيث مادتها ونوع المادة الحاكة المستخدمة فيها بالإضافة إلى كونها قطعة واحدة أو عدة قطع وهذه الأنواع كثيرة نذكر منها:

١ - العجلات القماشية :

وتصنع من طبقات مستديرة من القماش توضع بجانب بعضها وهي ممسوكة ببعضها بواسطة غراء أو بحبكة ببعضها بحيث يتين يكتفى لسكها وتكون هذه الطبقات بكمية تكفي لإعطاء الغرض المطلوب. وعلى محيط هذه العجلات تستخدم مادة حاكة دقيقة جداً ، وهي غالبية الثمن وموجودة بدرجات مختلفة من حيث اختلاف المواد الحاكة الموجودة على محيطها من الناعمة جداً إلى الخشنة جداً .

وتتكون العجلة من قطعة من القماش مكونة قرصاً كاملاً أو عدة قطع مكونة قرصاً كاملاً .

ويفضل العجلة الكاملة (القرص الكامل) لأن ذلك أحسن من ناحية اتزانها أما المصنوعة من عدة قطع فيجب أن يكون بها وسيلة لضبط اتزانها الديناميكي . ويمكن أن يكون الشكل الخارجى للعجلة (البروفيل) مكوناً شكلاً معيناً حسب الأشكال الخارجية للمشغولات ونظراً لأن هذه العجلات ذات ليونة عالية فيمكن أن تصنع من قطاعات (شرائح) بحبكة مع بعضها جيداً على بعد حوالى ٢٥ مم من المحور أو حوالى ٢٥ مم من محيط العجلة وبذلك تضمن أن تظل هذه العجلات متماسكة .

والعيب الرئيسى فى أى عجلة مصنوعة من طبقات قماشية هو أنها تحدث خطوطاً ملونة فى المشغولات بسبب الوصلات بين الطبقات وبعضها ويمكن معالجة هذا الأمر بواسطة جعل المحيط الخارجى به سلبه خفيفه للرقائق التى

تتكون فيها العجلة وهذا يعطى وجه العجلة فعل اهتزازى وبذلك تمنع الفجوات الموجودة بين كل طبقة وأخرى، وأيضا تمنع الحزوز الملونة السابق الإشارة إليها، وتستعمل العجلات القماشية عمليا في جميع أنواع المشغولات من الثقيلة التي تستعمل فيها مواد حاكه خشنة جدا إلى عميات التلميع التشطيبية التي تستعمل فيها مواد حاكه ناعمة جدا جدا .

والأنواع الرخيصة وهي المصنوعة من عدة قطع تكون القرص، وتكون غالبا ماوثة وتستخدم في المشغولات الخشنة والتي لايتطلب فيها تشطيبا جيدا ويجب أن تتركب في جميع عجلات القماش جلب دائمة لكي تزيد من دقة الثقب المركب على شاشة الماكينة وتمنع اللامركزية المؤدية إلى عدم اتزان العجلة عند دورانها .

(ب) عجلات من القماش السميك :

وهي مشابهة للعجلات القماشية في التركيب، وهي مناسبة للعجلات الأكبر من ذلك مثل إزالة الأجسام الغريبة الثقيلة وتنظيف آثار السبابة ووضوح اللحامات : الخ وبسبب الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها هذه العجلات فإنها تقوى برفائق من الصلب وبحلقات جانبية تربط بمسامير وصواميل وتحيك رقائق هذا القماش بخيوط سميكة مفتولة مزدوجة أو بسلك من النحاس الأحمر .

(ج) العجلات المصنوعة من الخلد :

وتصنع طبقات من خلد الرقبة السميك المغرارة إلى العرض المطلوب وهذه العجلات صلدة ومماسكة وتستخدم في تخشين وتشطيب مسبوكات الزهر والصلب والنحاس والبرنز في الأقطار الأقل من ١٠ سم فإنها تستعمل في النقط المسلوقة وغالبا ماتستعمل مع أعمدة مرنة للأقطار الداخلية وفي الأزكان البسيطة والاقواس التي لايمكن الوصول إليها بالعجلات الكبيرة ويمكن تشكيل العجلات التي من الخلد السميك إلى أي شكل (بروفيل معين)

ويمكنها أن تهاك جيداً مكونة الشكل المطلوب ومع ذلك فإن أطرى عجلة من هذا النوع تعتبر صلدة نسبياً بالنسبة للعجلات القماشية :

٥ - العجلات المصنوعة من جلد الغم :

وتصنع على هيئة أقراص من جلد الأغنام ، والأشكال المختلفة تسمح بمدى متفاوت من حيث كثافة المادة الحاكة عليها ، وتحيك الأقراص السائبة فقط حول ثقب الشاقة وتستعمل في التلميع بالركب (أو من الحبيبات الحاكة) والعجلات المصنوعة من قطع تحيك أو تغرى مع بعضها وقد وجد أنه في النوع ذات الحبيبات الأنعم من ذلك صلاحية استعماله في التلميع حيث يطالب لتشطيب المعادن الحديدية ويؤدي استخدامه إلى نتائج طيبة

(٥) العجلات المصنوعة من اللباد :

والعجلات اللباد موجودة بأنواع كثيرة من حيث كثافة المادة الحاكة وبتدرجات كثيرة من حيث نوع اللباد نفسه وهذه العجلات متجانسة في نسجها ولذا فهي مناسبة للمشغولات المشكلة واستعمالها يغطي عملية التلميع بالحبيبات المتوسطة أو الأنعم وهي تعمل كعجلات مشحمة للتشطيب وتستعمل في تشطيب الصلب الغير قابل للصدأ والمعادن الغير حديدية وتشكل لتتناسب الشغلة وتركب على شاقات ، وتستعمل بكثرة في الثقوب الداخلية وفي صناعة العدد والاسطمبات .

ويوجد أنواع أخرى كثيرة من العجلات تذكر منها عجلات من الخشب أو من القماش السميك والخلد المضغوط وشعر الحصان والفرشة السلك .

اختيار الحبيبات الحاكة

المواد الصناعية كأكسيد الألومنيوم ، وكربيد السليكون قادرة عملياً على القيام بكل أى مشكلة من مشاكل التلميع .

أما المواد الطبيعية مثل الإمري فلإنها تستعمل في بعض العمدات الخاصة كتشطيب الصلب الذي يلزم له أدق نوع من أنواع التشطيب .

ويستعمل أكسيد الألومنيوم وهو متين وصلد في معظم أنواع الصلب الصلب الطرى والمعادن الغير حديدية ماعدا الألومنيوم ، وكربيد السليكون هو حاد وصلد ولكنه هش وينصح باستخدامه في تشطيب الصلب الغير قابل صدأ والحديد الزهر والألومنيوم . ويعتبر بذلك أفضل مادة حاكاة لتلميع رخام والجرانيت والزجاج والمنتجات الخزفية الأخرى . وأى مادة حاكاة ستعمل على الصلب الغير قابل للصدأ يجب أن تكون خالية من الحديد لكي تمنع التلوث والصدأ الممكن وجوده عليه .

وعمليا تلمع الشغلة بمجموعة من الحجارات بحيث تبدأ بحييات خشنة تنهى إلى حييات ناعمة يتبعها عملية تلميع تشطيبية بالقماش . وتتابع الحييات يكون عددها وحجمها متوقفا على الشغلة ويتم تنفيذ الشغلة على حسب المطلوب النتائج يكون بحجم الحييات بمقاسات حوالى ٣٠ ، ٩٠ ، ١٥٠ ، ١٨٠ ، ٢٢٠ ن الدرجات .

والعملية التلميع مدى معين ولا يمكن الاستمرار بعده أى لا يجب أن يستمر حتى حجم آخر حييات تستخدم وهذا يتوقف على التشطيب المطلوب ، عما إذا كان سوف يستعمل فيه تلميع بالقماش ، من عدمه وإذا كانت شغلة سوف تظلى بالكهرباء فان التشطيب النهائى يكون تلميع بالقماش . وفى المعادن الأخرى من ذلك ماعدا الألومنيوم فمن الممكن أن تلمع لقماش معطيه نتائج مرضية بعد تجليخ خشن .

وفى الألومنيوم فاننا ننصح بأن يتم التلميع بحجارة مقاسها ٣٢٠ درجة لأن عملية الترسيب (الطلاء بالكهرباء) التى تتبع عملية التلميع بالمعجلات القماشية وف تظهر عدم الدقة فى السطح إلى حد ما . وعلى العموم فكلما كان التجليخ عما كلما اقتصدنا فى عملية التلميع بالمعجلات القماشية .

المادة الرابطة :

ولالتصاق الحييات الحاكاة ببعضها فاننا نستخدم غراء جلد حيوانى وهو اخن أو أحد المواد السيمنتية التى أساسها سليكات الصوديوم أو الحمالكة

البلاستيك . : ودلا منها يعطى نتائج ممتازة . ولو أنه يفصل الغراء الساخن مع الحبيبات الأنعم من ذلك والتي تحمل رقماً أكثر من رقم ١٨٠

والمعجلات المجهزة بالمادة السيمنتية الباردة لا تتأثر بدرجة التلميع أما المادة الرابطة الغرائية فإنها تميل إلى أن تطرى وتعمل كوسادة بالنسبة للحبيبات الحاكة تؤدي إلى زيادة قدرة هذه الحبيبات على عملية القطع .

وتساوى المادة الغرائية الرابطة مع جميع العوامل الأخرى في الحصول على تشطيب أنعم من ذلك التشطيب الذي تحصل عليه باستعمال المعجلات ذات المادة السيمنتية .

وبذلك يكون التلميع بالمعجلات القماشية أسهل ، ويفضل استعمال المادة السيمنتية الباردة في الاستعمالات البسيطة وذلك لأنها تناسب هذا العمل ، والخطوات الصحيحة للضبط والتركيب واستعمال المعجلات أهمية كبرى كما أن اختيار الغراء الساخن يستلزم نظافة كاملة في المكان الذي يجهز فيه لأن الهكتريا تتلف المعجلات في الجو الساخن .

سرعة المعجلات عند الاستعمال :

تكون سرعة الدوران المقررة لمعظم عمليات التلميع في حدود تتراوح بين ١٥٠٠ - متر دقيقة إلى ٢٥٠٠ متر - دقيقة وتفضل السرعة الأكبر من ذلك لأنواع الصلب الناشف (الصلب) أو أنواع الصلب الغير قابل للصدأ .


وهناك علاقة هامة بين سرعة المعجلات وكثافة المادة الحاكة حيث إنه في السرعات العالية جداً تؤدي هذه السرعة إلى احتراق الشغلة فضلاً عن تقصير عمر المعجلة المستعملة . وللحصول على عمر معقول للمعجلة إذا كانت من النوع ذات المادة السيمنتية الباردة يمكن أن تدار أسرع من المعجلات ذات الغراء التي تنطوي فيها المادة الرابطة تحت تأثير حرارة الاحتكاك .

التبريد :

إن التبريد الصحيح يجعل العجلة تدور في حالة شبه باردة وهذا يقلل من احتمالها للتلف ويقلل أيضاً من احتفاظه بالخزيثات المزالة أثناء التشغيل والتي تعمل على تقليل القطع إذا لم يتخلص منها وغالباً ما يكون ضرورياً في حالة الحبيبات الناعمة التي يتبعها تلميع بواسطة العجلات القماشية . ويصنع الشحم من شحوم البقر وحامض الستريك مع أنواع مختلفة من الشمع كما تضاف بعض المواد التي تجعله صائداً نوعاً ما وأيضاً لكي ينظم درجة حرارة الانصهار . ومن الضروري أن تختار الشحم ذات الدرجة الصحيحة للانصهار لكل شغلة ويجب أن ينصهر الشحم ويتدفق إلى العجلات الدائرية ويعطى غلظاً رقيقاً للنقط التي تنزع من الشغلة .


التلميع بواسطة عجلات تتكون من عدة قطع :

شكل ١٢٦ يبين عجلة تستعمل في التلميع وتتكون كما هو ظاهر من الرسم من مجموعة من قطع قماشية مكنسية من الخارج بطبقة من مادة حاككة . وتركب هذه العجلات مباشرة على العمود الدائر على الماكينات . ويمكن لهذه العجلات أن تقوم بعمل التجليخ والتلميع على حسب دقة الحبيبات الحاككة المستعملة :

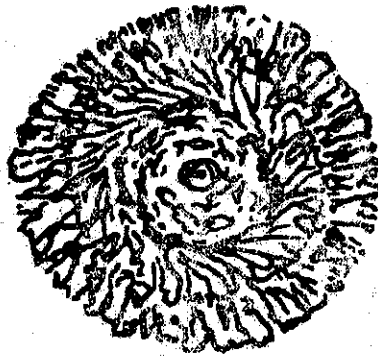

(شكل ١٢٦)

ويمكن أن تكون العجلة ذات شكل خارجي معين .
وشكل ١٢٧ يبين مجموعة أشكال يمكنها أن تعطى مجموعة أشكال معينة
حسب شكل محيطها .

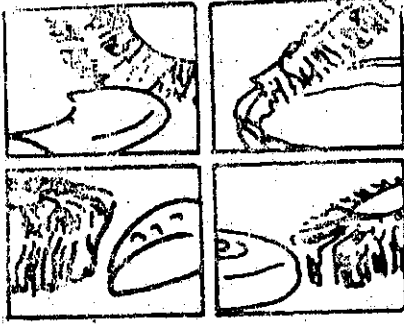

(شكل ١٢٧)

مركب المادة الحاكة المستعملة في عجلات التشطيب النهائي (كومباوند) :
١ - التريبولى وهي مادة تحوى السليكا وتوجد في الطبيعة طرية جداً
وهشة وتستعمل كمادة حاكة للمعادن الحديدية . وهذه الخصائص تجعلها مناسبة
جداً في التلميع النهائي بعجلات القماش للألومنيوم والنحاس الأحمر والنحاس
الأصفر والمسبوكات القوالب .

وتوجد السليكا الطرية أيضاً في الطبيعة ولكنها لا تشبه التريبولى وهي خالية من
الحديد ولونها أبيض ويمكن أن تستعمل بمفردها لتكوين المعادن الغير حديدية ،

٢ - أكسيد الأونيوم :

هو مادة حاكة وصلدة في معظم مركباتها وتستعمل في التلميع التشطبي
للمعادن الصلدة .

الامرى :

هو مادة حاكة طبيعية تخلط بالشحم بالشمع كمادة ماسكة على هيئة عجينة وتستخدم
في تزييت وتنعيم القطع مع حجارات التلميع .

٤ - حجر الخفاف Pumice :

وهو مادة طبيعية تستعمل مع تفرشات (العجلات القماشية) لإزالة الحدوش والتشطيب النهائى :

التشطيب الآلى :

تنبى فكرة التشطيب الأوتوماتيكية على فكرة الرءوس المتكررة (ماكينات ذات عجلات متعددة بدرجات نعومة متفاوتة) .

وتحمل المشغولات إلى العجلات تلقائياً على حصيرة متحركة فى اتجاه خطى أو دائرى .

وتكون وظيفة العامل مملودة فى إدارة الماكينة وإيقافها وعمل صيانة (لحط التشغيل الحصيرة المتحركة) .

وتنحصر هذه الماكينات فى النوع البسيط وهو ذات الرأسين أو الثلاثة إلى الماكينات المتعددة الرءوس التى تحوى ٢٠ رأساً .

وفى الماكينات النصف أوتوماتيكية فان الماكينة تعمل جزءاً واحداً فى المرة الواحدة فقط إذا كانت دورة التشغيل طويلة . ويمكن للعامل أن يلاحظ ماكيتين أو ثلاث ماكينات .

ويكون التشطب الآلى عملياً واقتصادياً فى الحالات الأربعة الآتية :

١ - أن يصل إلى الإنتاج الكمى بحيث يكون تقديره حوالى ١٠٠ قطعة ساعة فى المدى الطويل للتشغيل (باستمرار تقريباً) .

٢ - يجب أن تكون الأجزاء سهلة التداول فلا تكون كبيرة أو ثقيلة .

٣ - يجب أن تكون الأجزاء ذات أشكال بسيطة منتظمة ومشطبة عندما يكون معداً لعملية التشغيل التشطبي .

٤ - يجب أن يسهل مسك المشغولات فى مثبتات أو فى ظروف سريعة المسك .

التَّيَّابُ السَّائِلُ

التحضير

مقدمة :

التحضير : هي عملية تهدف إلى ضبط الأبعاد والسطوح إلى درجة عالية من الدقة والنعومة وذلك كما في أجهزة القياس الدقيقة أو سطوح الانزلاق في أعمدة الدوران أو في سطوح التلامس بين الصمامات وقواعدها.

وتم هذه العملية بمساعدة مساحيق أو عجائن توضع بين سطح عدة التحضير المستخدمة والسطح المطلوب تحضيره . ويعطى التحضير درجة تزاوج عالية الدقة للسطحين المطلوب تحضيهما . وتسمى عملية التحضير « بالروديه » في عمليات تحضير قواعد الصمامات مع الصمامات أو جزرات المحابس مع السطوح الداخلية للمحابس نفسها .

وفي هذه العملية تزال طبقة رقيقة جداً من المعدن . فعند احتكاك السطحين مرة واحدة فإنه يزال حوالي ٠,٠٠٢ مم ، لذا يجب تجليخ السطوح قبل عملية التحضير على أن يترك فيها تفاوت يتراوح بين ٠,٠١ إلى ٠,٠٢ مم . أما التفاوت الأكبر من ذلك فيجعل عملية التحضير عملية غير إنتاجية . وبواسطة التحضير تكون السطوح عالية الدقة ، فالتحضير التشطبي يقلل التعرجات للسطح حتى يصل متوسط الارتفاعات من ٠,٦ إلى ١,٦ ميكرون (الميكرون ٠,٠١ مم) أي من ٠,٠٠٦ إلى ٠,٠١٦ مم .

ويستخدم التحضير الدقيق والممتاز لإزالة من ٠,١٦ - ٠,٤ ميكرون أما درجة نعومة السطوح التي نحصل عليها بالتحضير لا يمكن الوصول إليها بأي عملية من العمليات الأخرى .

مواد معجون التحضين :

تم عملية التحضين بمساعدة مواد حاكة وهي عبارة عن مساحيق دقيقة تحصل عليها بسحق مواد صناعية أو طبيعية لمواد ذات صلادة عالية .

والمواد الآتية تستخدم لأغراض التحضين :

١- الامرى :

ويشمل ٦٠ ٪ أكسيد الألومنيوم ومجال استعمال هذه المواد الطبيعية محدوداً نظراً لعدم تجانس تكوينها .

٢- الكورنديم الطبيعي :

ويشمل من ٦٢ ٪ إلى ٩٨ ٪ أكسيد الألومنيوم ويعتبر من أحسن المواد المستخدمة في التجليخ .

٣- الكورنديم الصناعي :

وهذا المنتج أكثر تجانساً من المادة الطبيعية ونقى جداً إذ تبلغ نسبة الشوائب فيه من ٢٪ إلى ٥٪ فقط ، ولجزئياته حواف قطع حادة وصلبة جداً .

٤- الكربورندم :

وهو الاسم الصناعي لكربيد السليكون كمادة حاكة ، وهذه المادة تصنع بتسخين رمل الكوارتز مع الفحم المسحوق في فرن كهربائي ويعبر عن حجم الجزئيات بعدد وحجم الحبيبات الحاكة .

وهذا الرقم عبارة عن عدد الثقوب الموجودة في منخل به عدد معين من الثقوب في وحدة المساحة المربعة . وكلما زاد عدد هذه الثقوب في البوصة المربعة كلما دل ذلك على دقة الحبيبات . وكلما قلت عدد الثقوب في البوصة المربعة كلما دل ذلك على كبر هذه الحبيبات .

درجات حبيبات المادة الحاكة :

ناعم من ٧٠ - ١٢٠	خشن جداً من ٨ - ٢
ناعم جداً من ١٥٠ - ٢٤٠	خشن من ١٤ - ٢٤
يودرة من ٢٨٠ - ٣٢٠	متوسط من ٣٠ - ٦٠

وتقدر صلادة الحبيبات الحاكة بصلادة موهن (التي تقدر من ٧ إلى ١٠)
ويقدر صلادة الكوارتز ٧ بينما درجة صلادة الماس ١٠ وبهذا يمكن تحديد
صلادة أى نوع من الحبيبات وهي ما بين ٧ ، ١٠ :

وتنقسم الحبيبات الحاكة المستعملة في التحضين إلى نوعين :

١ - مواد صفاتها قادرة على اختراق سطح المعدن

٢ - مواد صفاتها غير قادرة على اختراق سطح المعدن :

والفرق بينهما هو أن النوع الذي لا يخرق سطح المعدن (مثل أكسيد الحديد
الأحمر ومسحوق حجر الخفاف) إذا ذلك سطحين بينهما كمية من أى مادة
من هذا النوع فان حبيباتها تزيل نفس القدر من المعدن من كلا السطحين
هذا إذا كان السطحان على درجة واحدة من الصلادة .

والنوع الآخر : وهو الذي يخرق سطح المعدن (مثل مسحوق الماس
ومسحوق الصنفرة الناعمة والكورندم الصناعي) فانه في هذه الحالة تحتاج
إلى أن يكون أحد الحزأين من معدن طرى (ولتكن الآلة) بحيث أن الحبيبات
الحاكة الموجودة من السطحين تتحرك بالنسبة للسطح المطلوب تنعيمه في حين
تتحرك ببطء بالنسبة للسطح الآخر وبهذا تقطع الحبيبات سطح الشغلة
الصلبة أكثر مما تقطع في سطح آلة التحضين (اللينة) .

وأجود آلات التحضين هو النوع المصنع من النحاس ، ولكي تحصل على
سطح ناعم جداً يجب أن تستعمل مادة حاكة حبيباتها كلها من حجم واحد
وإلا يحدث خدش بسطح المعدن بدلا من تنعيمه .

وكلما كان المطلوب سطحاً ناعماً دقيقاً استعملنا مادة حاكة دقيقة ناعمة .

والسطح المطلوب تنعيمه جيداً يجب أن تجرى عليه عملية (الرودية على
ثلاثة مراحل فبدأ بمادة حاكة ناعمة ثم بمادة أنعم ثم بأكثر نعومة) .


ويمكن أن تكون المادة الحاكة هذه على شكل مسحوق أو تستعمل مع
سائل معين .

ويلاحظ أن إتمام الروديه مع وجود سائل أسرع منه في الحالة الحافة ، إذ أنه أثناء قطع حبيبات المادة الحاكة في سطح المعدن يحدث تفاعلاً كيميائياً بين السائل والمعدن ، ويساعد ذلك على ظهور الأكسيد بسرعة على سطح المعدن ويفعل الاحتكاك بين الحبيبات و سطح المعدن يفتت الأكسيد وبذلك تتقدم العملية ولوجود السائل مع المادة الحاكة فائدة أخرى فهو يساعد على تبريد السطح المنعم وإزالة الحرارة المتولدة من الاحتكاك أولاً بأول وإلا تسببت هذه الحرارة في التواء السطح .

والسوائل المستعملة هي زيت الماكينات - التريبتين - كيروسين - بنزين - ماء . . . ولعمليات التحضير المختلفة والنهائية يستعمل معجون المادة الحاكة . ويتكون من عدة مركبات كيميائية مختلفة فمنها ما هو مخلوط بالشحم ومنها ما هو مخلوط بالماء والمعجون المكون من الشحم والمادة الحاكة يشتمل على مادة حاكة بنسبة تتراوح بين ٧٥ - ٨٥ ٪ والمعجون الناعم يحتوي على كمية أقل والخشن على كمية أكبر ، ويشتمل أيضاً على ١٠ ٪ شمع أبيض ومن ٥ ٪ إلى ١٠ ٪ شحم وحوالي ٢ ٪ كيروسين . وعند الاستعمال تدهن السطوح المطلوب تحضيرها في قطع التشغيل بهذا المعجون . وفي الحالات الأخرى يدهن بها آلة التحضير نفسها .

زهرات التحضير :

تدهن هذه الزهرات بسلك كبير نوعاً ما وشكل ١٢٨ بين نوعين من هذه الزهرات للتحضير المستوى ويرجع كبر سمكها لأنها يجب أن تكون ثابتة أثناء عملية التحضير ، وتصنع من زهر خاص مسامه مناسبة

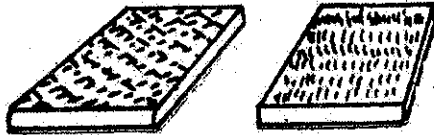

(شكل ١٢٨)


ويجب أن تكون المسام ذات حجم مناسب لأنها لو كانت أكبر من اللازم لضاعت حبات المادة الحاكة فيها ولو كانت أصغر من اللازم فلإنها لا تتمكن من تخزين حبات المادة الحاكة بداخلها، وكثيراً ما تعمل قنوات ضيقة صغيرة بسطح زهرة التحضين بينها مساحة من ٨-١٥ مم وتعمل في الإتجاه الطولي والعرضي :

تحضير الزهرات لعملية التحضين :


١- تبليل وجه الزهرة بأحد السوائل السابقة ثم تغطى بطبقة متساوية السمك من المادة الحاكة . وإذا استعمل المعجون فيجب أن تختار معجوناً خشناً في حالة التحضين التخشيني أو ناعماً في حالة التحضين التنعيمي ثم تجفف المعجون بالكبوسين .

وبعد ذلك توضع القطعة فوق الزهرة وتدلّكها بحيث تستعمل جميع أجزاء سطح الزهرة بالتساوي وبحيث يتغير اتجاه الدلك باستمرار .

وشكل ١٢٩ (أ ، ب) يبين طريقة مسك الشغلة وتدلّيكها .

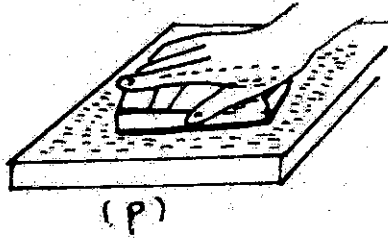

(أ)

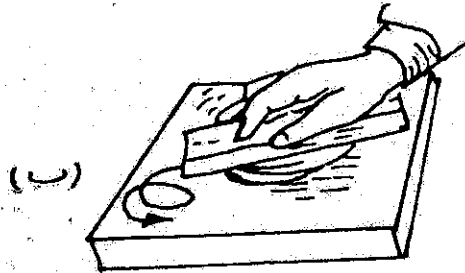

(ب)



(شكل ١٢٩)

وأثناء ذلك تتراكم حبيبات المادة الحاكة داخل القنوات الصغيرة الموجودة على سطح الزهرة وعند مرور الشغلة فوقها تضغط عليها وتدخل بين سطحي الزهرة وسطح الشغلة ويحترق سطح الزهرة لأنها من معدن طرى وبذلك ينعم سطح الشغلات .

وبعد إتمام عملية التحضين الأولية تكرر العماية وبنفس الطريقة على عجائن ناعمة (أى أنعم من السابقة) .

وفي عملية التحضين الأولية يغسل سطح الزهرة بالكبروسين ثم يبلل بسائل مناسب ثم يغطى بطبقة خفيفة متساوية من مسحوق المادة الحاكة بحجم مناسب وفي العمليات النهائية يغسل سطح الزهرة بالكبروسين أولاً ثم بالبتزين ويغطى بالمسحوق الناعم وبهذا تبدأ العملية بوجود البتزين ثم يبخر البتزين شيئاً فشيئاً حتى تصبح العملية النهائية عملية تحضين بدون استخدام سائل (أى تلميع على الناشف) .


ويبين شكل ١٣٠ طريقة المسك والتحضين للمشغولات الرفيعة السمك وشكل ١٣١ بين طريقة التحضين للمشغولات العادية .

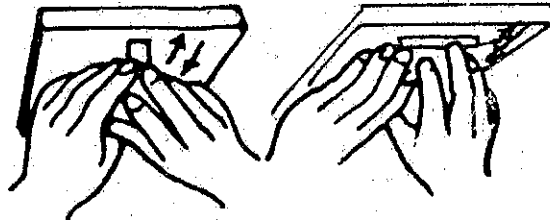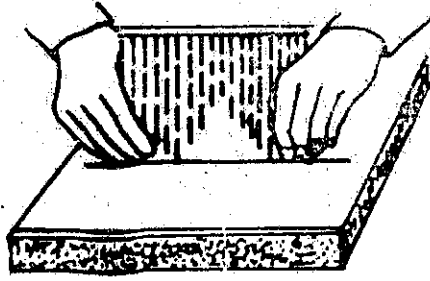

(شكل ١٣١)


(شكل ١٣٠)

وشكل ١٣٢ يبين طريقة تحضين جزره في الخببس الذي ستركب فيه :

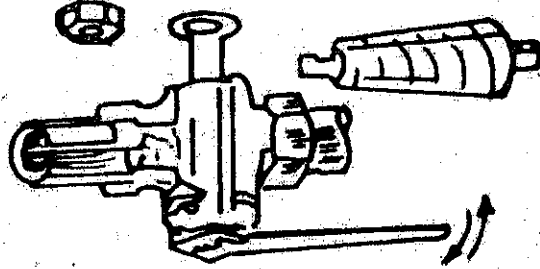

(شكل ١٣٢)

وشكل ١٣٣ يبين طريقة تحضين صمام على قاعدته وفيها تستخدم عدة خاصة عبارة عن قرصين متعامدين يعطيان الحركة للحادثة شافطة تمسك الصمام كما هو مبين بالرسم :

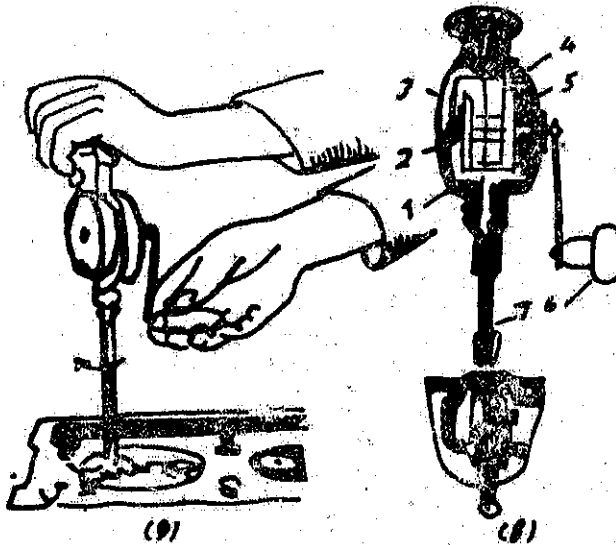

(شكل ١٣٣)


أقراص التحضين :

تستخدم أقراص التحضين في حالة قطع التشغيل (الشغلات) الكبيرة مثل ماكينات القياس والتي لا يمكن تحريكها باليد فوق زهرة التحضين ، وقراص التحضين عبارة عن قرص صغير من الزهر (بحبيبات بحجم خاص) وهو مخضن بدرجة دقة عالية وبه فتوات صغيرة لمعجون التحضين .

وعند الاستعمال تغطي السطوح المطلوب تحضينها بطبقة متساوية السمك من المعجون الناعم (حبيبات حاكاة ناعمة) .

أعمدة التحضين :

لتحضين الثقوب تستخدم أعمدة التحضين وهي المينة بشكل ١٣٤ وتتكون من عمود مشقوق إلى جزأين ويتحكم فيها خابور مسلوب يدخل بين الجزأين فيتحكم في انفراجها أو انقباضها ، أما النوع المتغير القطر فأدق من النوع السابق ، ويتكون من جلبة خارجية مشقوقة وبها ثلاثة ثقوب قريبة من السطح الخارجي مما يجعلها سهلة الانفراج والانقباض وبداخل هذه الشاقة عمود مسلوب يتحكم في درجة انفراج وانقباض الجلبة الخارجية إذ تتحرك في اتجاه محوره .

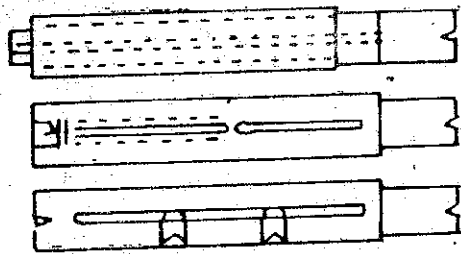

(شكل رقم ١٣٤)

ويوجد على نهايتي هذا المسلوب صامولتان لضبط الانفراج والانقباض :
ويصنع الجزء الذي سيحتك مع قطع التشغيل أثناء التحضين من النحاس الأحمر أو النحاس الأصفر أو الزهر الرمادي .

ويشترط أثناء تحضين الثقوب أن تملأ الأعمدة المستعنتلة أقطار الثقوب تماماً ، فإذا كان بينها أى خلوص فاننا لانضمن أن يكون الشكل الأصيل كامل الاستدارة .

ويشترط أن يكون طول العمود المستخدم أكبر من طول الثقب المطلوب تحضينه إذا أردنا أن نضمن استقامة الثقوب من الداخل لأن الأعمدة القصيرة قد تتشكّل حسب عدم الاستقامة الموجودة في الثقب. وتعطى نتائج غير صحيحة وعند بدء عمليات التحضين تملأ القنوات الموجودة بعمود التحضين بالمادة الحاكة أو بمجمونها . ثم يدخل العمود بالثقب ثم يقصاف إليه السائل الذى تخففه قليلاً . وأثناء تحريك العمود يحمل السائل حبيبات الجليخ إلى جميع نقط السطح الداخلى للثقب . وتستمر العملية .

جلب التحضين :

في حالة تحضين السطوح الخارجية كما في شكل ١٣٥ الذى بين نوعاً من هذه الجلب وهى عبارة عن جلبة مشقوقة بها مسنار قلاووظ يمكن تغيير قطرها في حدود ضيقة حسب الاحتياجات . ويراعى في هذا النوع من الجلب أن يكون عرض الجلبة يساوى قطرها من الداخل أو أكبر منه حتى تضمن تحضيناً سطحياً اسطوانياً تماماً .



(شكل ١٣٥)

ماكينات التحضين :

تستخدم هذه الماكينات في التحضين السطحي للأجزاء الدقيقة مثل قوالب القياس المترلقة وغيرها من الأدوات المستخدمة في القياس ولكنى يضمن استواء

السطوح المحضنة تعطى السطوح الدائرية حركة عكسية لبعضها بعد أن تكون مغمورة في سائل تبريد به المادة الحاكة المستخدمة في التحضين وتنظف هذه الألواح بواسطة الكبروسين كلما انسخت نتيجة الاستعمال وشكل ١٣٦ يبين هذه الماكينة :



(شكل ١٣٦)

طريقة مراجعة السطوح بعد عملية التحضين :

يراجع السطح بعد التحضين بطريقة دلكه على وجه الزهرة مع إضافة لون مناسب فوق سطح الزهرة بالطريقة التي اتبعت في التلقيط . فالسطح المحضن

الجيد عند مراجعته بواسطة اللون يظهر على سطحه نقطاً متساوية موزعة توزيعاً جيداً على جميع مناطق السطح .

وهذه الطريقة تبين ما إذا كان السطح مستو أم لا ، هذا ويمكن مراجعة درجة الخشونة أو النعومة للسطح بالعين المجردة . ولكن في الأعمال الدقيقة تستخدم العينات والميكروسكوب في فحص الثقوب

أما إذا أردنا تقدير وقياس درجة الخشونة أو النعومة لسطح الشغلة بدقة وأن ذلك يحتاج إلى أجهزة دقيقة مرتفعة الثمن وهي لا تستعمل إلا في معامل الأبحاث . ولكن في الورش توجد سطوح قياسية يمكن مقارنة المشغولات لتقدير مدى درجة خشونتها أو نعومتها بواسطة النظر .

التلميع :

الغرض منه هو تشطيب السطح الخارجي لقطعة الشغلة بغض النظر عن الأبعاد . وذلك بإزالة خدوش وعلامات التشغيل السابق لعملية التجليخ ، ولعملية التلميع أهمية كبيرة في إطالة عمر قطعة الشغلة لأن السطح كلما كان لامعاً قلت فرصة تآكله نتيجة للصدأ .



الباب السابع

نقل القدرة بواسطة الاحتكاك

استخدام الطارات والسيور


مقدمة :

يستخدم الاحتكاك في نقل الحركة الدائرية من عمود أو طنبور لآخر وذلك بلف سير أو حبل أو جتير غير متته حول طنبورين يسمى أحدهما الطنبور المحرك أو القائد والآخر بالطنبور التابع .


وتصنع السيور من شريط من الجلد أو الكاوتشوك المقوى أو من نسيج خاص يربط طرفيه بطريقة خاصة . وتتحمل السيور الجلد قوة شد تراوح من ٢٠٠ إلى ٣٥٠ كجم / سم من قطاعها ، وحيث إنها رقيقة وتصنع عادة بسمك خاص لذا يجب أن تذكر متانة السيور لتحمل الشد لكل سنتيمتر من عرضها ،

ويجب مراعاة أن يكون تصميم السيور بحيث تعمر أطول مدة ممكنة وأن لا تكون عرضة للتلف ، وتستعمل الحبال سواء كانت من الصلب أو من القنب في أحوال خاصة فقط كأن يكون نقل القدرة على أبعاد شاسعة كما في النقلات المستخدمة في نقل الأحجار والمعادن الخام من المحاجر والمناجم أو حينما تكون القدرة المنقولة كبيرة وموزعة على آلات مختلفة في مصانع حاج القطن وذلك لأن الحبال في هذه الحالة تتركب في مجارى خاصة على أسطح الطنابير ، ولا يمكن نقلها من طنبور لآخر كما هو ميسور في حالة السيور ، وتستعمل الحنازير في نقل الحركة عندما تكون الدقة في نسبة سرعة القائد إلى سرعة التابع ذات أهمية خاصة :

والحركة المنقولة بالسيور .
 أبسط أنواع نقل الحركة بالسيور هي ما إذا كان منها متعلقاً بعمودين
 متوازيين وفي مستوى واحد . وهناك طريقتان لوضع السير إحداهما تسمى
 بطريقة السير المفتوح كما في شكل ١٣٧ والأخرى تسمى بطريقة السير
 المقصى كما في شكل ١٣٨ .

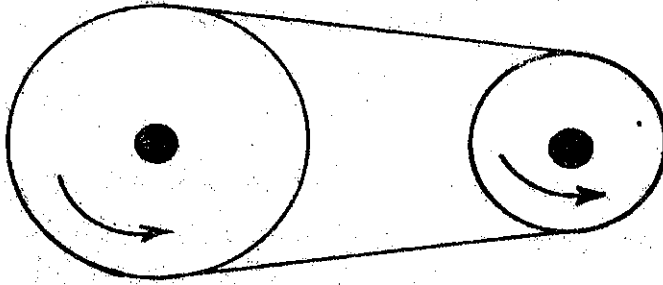

(شكل ١٣٧)

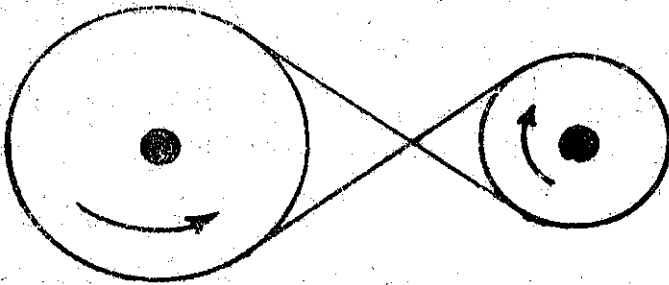

(شكل ١٣٨)

والفرق الأساسي بين الطريقتين هي أنه في الأولى يدور الطنبور التابع
 في نفس اتجاه القائد وفي الثانية يدور الطنبور التابع عكس اتجاه الطنبور
 القائد . وبديهي أنه في كلا الحالتين تكون نسبة سرعة التابع إلى سرعة القائد
 هي عكس نسبة قطريهما أي أنه إذا كانت Q ، q تمثل قطري الطنبورين
 القائد والتابع على التناظر وسرعتيهما N ، n لفات / دقيقة على التناظر
 فإهمال الانزلاق بين السير والطنبورين وإهمال تأثير سمك السير يكون :


$$\frac{10}{20} = \frac{20}{10}$$

وذلك لأن السرعة الخطية للسير تكون ثابتة ومساوية لكل من السرعة الخطية لمحيط الطيور القائد التي تساوي $ط_١$ و $ط_٢$

$$\therefore ط_١ = ط_٢$$

$$\frac{٢٠}{١٠} = \frac{١٥}{١٥}$$

وفي الواقع فإن نسبة سرعتين مختلفتين عن نسبة القطرين لوجود انزلاق بالسير على كل من الطيورين منهما اتخذ من إجراءات لمنعته ؛
وتتحرك كل من الطارتين القائدة والمقودة في حالة السير العديل (المفتوح) في اتجاه واحد .

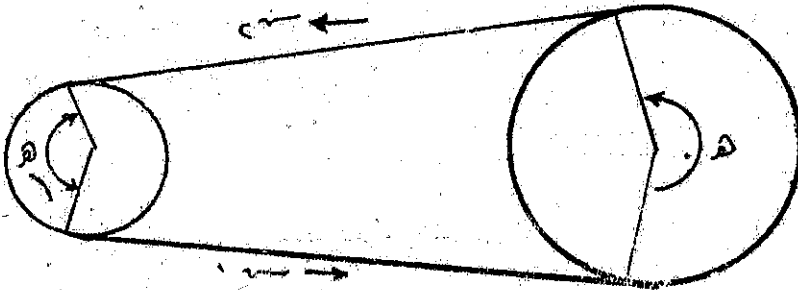

شكل رقم (١٣٩)

وعند السكارن وفي حالة السير الأفقي يكون كل جزأى السير العلوي والسفلي مشدوداً . وعند نقل العزم يشد الفرع السفلي بقوة $س_١$ والعلوي بقوة $س_٢$ والفرق بين $س_١$ ، $س_٢$ هو الذي يحدث القوة المحيطة .

$$\therefore س_١ - س_٢ =$$

∴ العزم المنقول ع = و × ن ق

ويتوقف نقل الحركة إلى حد كبير على زاوية التقاس $ه$ التي بين الطارة والسير شكل ١٣٩ ، وكلما كان الفرق بين قطري الطارة القائدة والمقودة

المقودة كبيراً وكانت المسافة بين محوريها صغيراً كلما صغرت زاوية التماس بين السير والطاردة الصغرى وكلما صغرت الزاوية ه كلما تسبب ذلك في حدوث انزلاق السير على الطارة لقلة سطح الاحتكاك : ولهذا تقل كفاءة نقل الحركة بالسير كثيراً عندما تزيد النسبة بين قطري الطارتين وتقل المسافة بينهما لقلة سطح الاحتكاك على الطارة الصغرى (كما ذكرنا) لصغر نصف قطرها من جهة ولقلة زاوية الاحتكاك من جهة أخرى ولذلك يستحسن أن تكون زاوية التماس محصورة بين ١٢٠° - ١٣٠° والآتقل عن ذلك .

أطوال السيور

أولاً - في حالة السير العدل « المفتوح » :

$$\text{طول السير} = ط (س_١ + س_٢) + \frac{٢(س_١ \times س_٢)}{ع} + ع٢$$

ثانياً - في حالة السير المقص :

$$\text{طول السير} = ط (س_١ + س_٢) + \frac{٢(س_١ + س_٢)}{ع} + ع٢$$


حيث نق_١ ، نق_٢ نصفا قطري الطارتين القائدة والمقودة ، ع البعد بين محور الطارتين .

ويلاحظ هنا أنه طالما كان مقدار نق_١ + نق_٢ ومقدار ع ثابتين كلما كان طول السير ثابتاً أيضاً وهذه الخاصيتين يمكننا من الانتفاع بها في نقل الحركة من العمود المناول إلى الطنابير المدرجة في المخارط وماكينات الورش المختلفة .

أشكال حافة الطنابير :

إذا لم يكن هناك حواجز تحفظ السير في مكانه على حافتي الطنوبرين فلا بد من حدوث انزلاق عرضي ينشأ عنه وقوع السير كله . وحيث أن وجود هذه الحواجز ينجم عنها تآكل حافة السيور فيستعاض عنها في تأدية هذا الغرض بجعل حافات الطنابير منحنية قليلاً إذ بذلك تستخدم مقاومة السير للانحناء العرضي لحفظه عن منتصف الطنوبر .


وشكل ١٤٠ يبين الخطوة الأولى عندما يميل السير على الوقوع من على الطنبور ، وحيث إن أكبر قطر للطنبور يكون في المنتصف فيكون أكبر

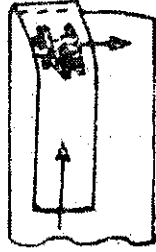

(شكل ١٤٠)


شد على السير عند ما يكون في منتصف الطنبور أيضاً فإذا تحرك قليلاً نحو الحافة الجانبية حيث يقل الشد على السير فإن ذلك يؤدي إلى استعادة استقامته بالنسبة لشده ومقاومته للانحناء عرضياً. فيعود إلى وضعه الأصلي في منتصف الطنبور شد السيور :

حيث إن السيور تمتد بعد الاستعمال فلا بد من استنباط طريقة لمنع تراخي السير بدون إيقاف العمل وفك اتصال طرفيه وإعادة ربطهما من حين لآخر . لذلك كان في استعمال طنبور خاص يضغط على الجانب المرنحي من السير أثناء حركته فائدة لا يستهان بها كما يبين ذلك شكل ١٤٣ وتستعمل اليابات أو الأتقال في ضغط هذا الطنبور على السير كما أن لطنبور الشد فائدة أخرى ، وهي أنه بواسطته تزداد زاوية تماس السير مع طنبوري الحركة (شكل ١٤١) .

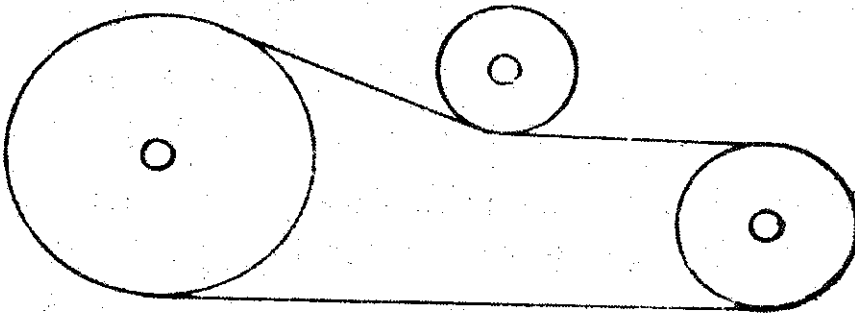

(شكل ١٤١)


وقد يستعمل لشد السير علاوة على الطريقة السابقة طريقة مسمار الزنق
وهي مستخدمة كثيراً في الحركات الكهربائية كما يبين ذلك شكل ١٤٢.

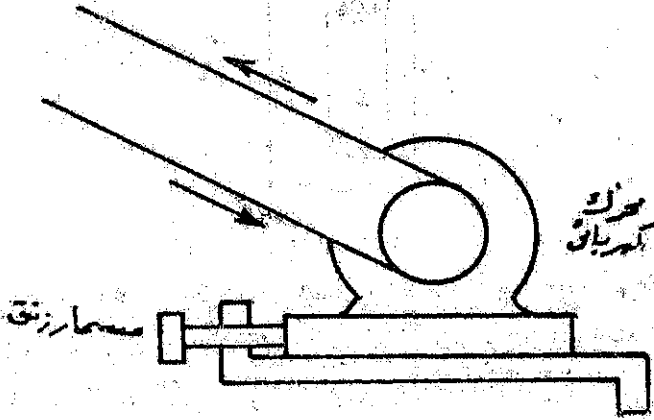

(شكل ١٤٢)

أنواع الطنابير :

هناك نوعان من الطنابير يطلق على أحدهما الطنبور العاقل أو الطنبور
الثابت كما يطلق على الآخر الطنبور المجنون أو الطنبور السائب .
وحيث إن طبيعة العمل في الورش تستدعي إيقاف بعض الآلات من
العمل بدون تعطيل الآلات الأخرى فيجب نقل السير الذي ينقل الحركة
المراد إيقافها من على الطنبور المثبت في عامود التعليق إلى طنبور آخر يدور
بحرية على هذا العامود ويسمى هذا الطنبور سائباً أو مجنوناً .
وهناك أساليب شتى لإجراء عملية نقل السير ، كما أن الطنبور السائب
هذا إما أن يكون مركباً على الآلة نفسها أو على عامود التعليق ولا يتسع
المقام هنا لإبراز تفاصيلها .

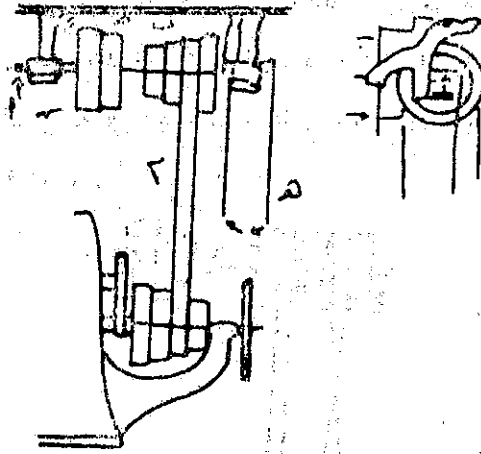


(شكل ١٤٣)

وشكل ١٤٣ يبين مثالاً من الأشكال العديدة للتعاشيق المستعملة في الورش حيث إن ١ عامود التعليقة أو العامود المائل مركب على طنبور مدرج ب و طنبورين ج ، د إحداهما عاقل والثاني مجنون . ويركب سير نقل الحركة من عمود الريس في الورشة إلى عامود التعليقة أما على الطنبور العاقل أو الطنبور المجنون بحسب الإرادة بواسطة شوكة سن متصلة بزواضع تنتهي بسلسلة س . وتنتقل الحركة من عامود التعليقة إلى عامود الآلة بواسطة السير الرأسى م . فعندما يراد تحريك الآلة يشد إحدى جانبي السلسلة وتوقف الآلة بشد الجانب الآخر .

وهناك آلات يطلب فيها الحركة في اتجاهين كما في المقاشط وبعض أنواع الخلوط ففي هذه الحالة تستعمل ثلاثة طنابير مركبة على عامود التعليقة الطنبور المتوسط فيها ثابت وعلى جانبيه طنبورين سائمين مركب على أحدهما سير مفتوح وعلى الآخر سير مقص . فعندما يراد تحريك الآلة في اتجاه ما ينتقل السير المفتوح إلى الطنبور الثابت .


وإذا أريد عكس الحركة ينقل السير المقص إلى الطنبور الثابت بواسطة شوكة متصلة بروافع وسلسلة كما سبق ذكره غير أنه يكون للسلسلة ثلاثة مواضع أحدهما للحركة في اتجاه ما والثاني للسكون والثالث لعكس اتجاه الحركة شكل (١٤٤).

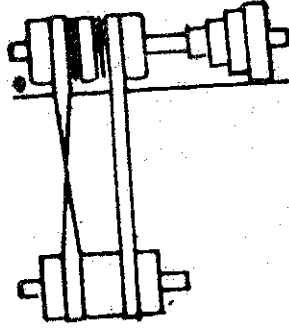

(شكل ١٤٤)


نقل الحركة بواسطة السيور بين عامودين متوازيين

تنقسم هذه الحالة إلى قسمين فإذا أن يقع كل من العامودين في مستوى عمودي على الآخر ويكون اتصال السير كما هو بشكل (١٤٥) أو يتلاقى محوراها

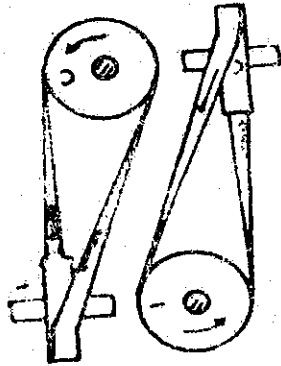

(شكل ١٤٥)

إذا امتدا ولكنهما يقعان في مستوى واحد. وفي هذه الحالة يجب الاستعانة بطناير تستعمل كأداة للسير كما هو مبين بشكل (١٤٦) حيث يتضح أن كل اثنين من الطناير الأربعة يتكون منها مجموعة تقع تحت حكم القسم الأول. ويراعى في تركيب السيور على هذا الوجه الشرط الأساسي الآتي :

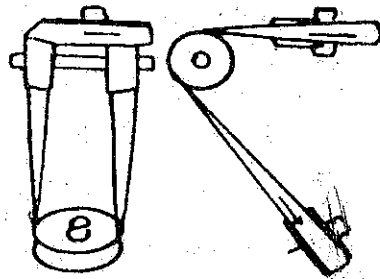

(شكل ١٤٦)

أن تقع النقطة التي يترك عندها السير حافة الطناير في المستوى المتوسط للطنبور الذي يتحرك إليه السير. ويتضح من ذلك أنه إذا انعكست الحركة في توصيله من هذا القبيل وقع السير من على حافة الطناير .

القدرة المنقولة بواسطة السير :

حيث إن جانبي السير مشدودان بقوتين غير متساويتين $ش_١$ ، $ش_٢$.

عزم الدوران = $(ش_١ - ش_٢) ق$ حيث $ق$ نصف قطر أحد الطنبورين
فإذا كانت سرعة الدوران في هذا الطنبور $ن$ لفات / الثانية فإن القدرة
المنقولة $٢ ط ق ن (ش_١ - ش_٢)$.

ولكن γ ط نق γ = السرعة الخطية للسيور ع

∴ القدرة المنقولة = ع (s_1 - s_2)

والقدرة المنقولة بالحصان = $\frac{ع}{75} \times (s_1 - s_2)$

وتكون ع بالمتر / الثانية ، s_1 و s_2 بثقل الكيلو جرام

المواد التي تصنع منها السيور :

تصنع سيور نقل الحركة من مواد مختلفة :

(أ) الخلد (جلد الماشية) وهي سيور ذات طبقة أو طبقتين تلتصقان

ببعضهما ويتراوح السمك بين ٧،٣،٥ مم ويصل عرضها إلى

٣٠٠ مم وتحمل إجهادات من ٢٤٠ - ٢٧٠ كجم / سم^٢ .

(ب) السيور المغانة بالمطاط وتصنع من قطن ثقيل مغلف بالمطاط

ويتراوح سمكها من ٢،٥ - ١٤ مم وتحمل إجهاداً يقدر

بحوالي ٤٠٠ كجم / سم^٢ .

(ج) السيور الصوفية : وتصنع من وبر الإبل وتستعمل عندما

تكون الأحمال غير منتظمة .

للسيور الأسفينية (حرف γ) :

ويفضل استخدام السيور الاسفينية في نقل الحركة عند إنشاء الماكينات

ويكون بطارات نقل الحركة مجارى اسفينية يدخل فيها السير الاسفيني



(الذي يكون قطاعه على شكل شبه منحرف) .

وتصنع السيور كقطعة واحدة من خيوط القطن والمطاط .

ويتميز السير الاسفيني على السير العادي أن سلاح احتكاكه على

الطارة يكون أكبر منه في حالة السيور العادية ولذلك تكون نقل قدرة

أكبر من القدرة المنقولة بالسير العدل وتكون زاوية عنق السير المحر (٤٠° كما هو بشكل ١٤٧) وذلك لمنع زرجنة السير عندما يترك الحر أثناء الحركة .

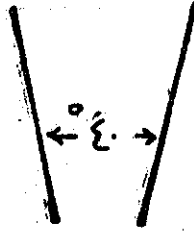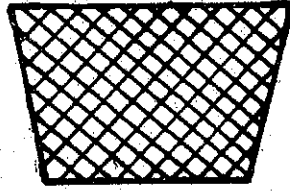

(شكل ١٤٧)




ونظراً لأن هذا السير يضمن قوة احتكاك كبيرة فمن الممكن تقليل زاوية التماس إلى ١٢٠°

والعيب الرئيسي لنقل الحركة للسير الاسفني هو قلة عمره بالنسبة للسير العدل وكذا ارتفاع تكاليف صناعة الإطارات ذات الحاربي الاسفينية.

حساب سرعات الطنابير عند نقل الحركة

تستعمل مجموعة الطنابير والسيور في نقل الحركة عندما يراد الحصول على سرعة كبيرة أو عند تخفيض السرعة الكبيرة فاذا فرضنا أنه كما في شكل (١٤٨) قطر الطنبور القائد ٢ = ق وسرعة دورانه ن لفة / دقيقة

(٥)

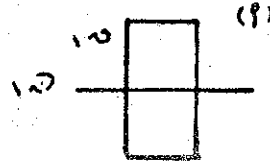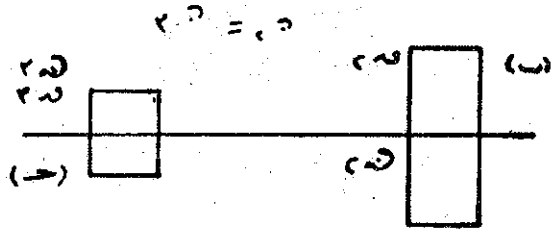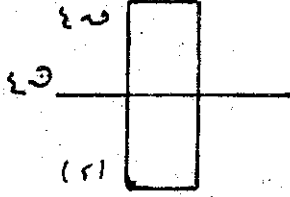

(شكل ١٤٨)

والطنبور التابع (المنقاد) ب ذات قطر $\omega_1 = \omega_2$ وسرعة دورانه ω_1 لفة / دقيقة .

والطنبور ج قطره ω_3 وسرعة دورانه ω_3 لفة / الدقيقة .

والطنبور الرابع د قطره ω_4 وسرعة دورانه ω_4 لفة / الدقيقة .

$$\therefore \omega_1 \omega_2 = \omega_3 \omega_4$$

$$\text{أى أن } \omega_1 \omega_2 = \omega_3 \omega_4$$

لكن الطنبور ب مركب على نفس محور الطنبور ج لذا فإن $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega_4$

$$\frac{١٢٠}{٢٥} = ٤.٨ \quad \therefore \frac{١٢٠}{٢٥} = ٤.٨$$

$$\text{كذلك } ٤.٨ = \frac{٢٥ \times ١٢٠}{٢٥} \therefore ٤.٨ = \frac{٢٥ \times ١٢٠}{٢٥}$$

$$\frac{٤.٨ \times ٢٥}{٢٥} = ٤.٨$$

$$\frac{٢٥ \times ١٢٠}{٤.٨ \times ٢٥} = \frac{٤.٨}{١٢٠}$$

سرعة دوران الطنبور الأخير
سرعة دوران الطنبور القائد الأول

حاصل ضرب أقطار الطناوير القائمة
حاصل ضرب أقطار الطناوير المتقادة

أمثلة محلولة

مثال ١ :

عامود ريس مثبت عليه طنبور قطره ٣٠ سم ويدور العامود بسرعة ٣٠٠ لفة / ق يراد نقل الحركة منه إلى عامود مثبت عليه طنبور قطره ٩٠ سم فما عدد لفات هذا الطنبور الأخير في الدقيقة .


الحل :

$$\frac{١٥}{٢٥} = \frac{٢٥}{١٥}$$

$$١٠٠ \text{ لفة / ق} = \frac{٣٠ \times ٣٠٠}{٩٠} = ١٠٠ \therefore \frac{٣٠}{٩٠} = \frac{١٠٠}{٣٠٠} \therefore$$

مثال ٢ :

المطلوب إيجاد قطر الطنبور القائد المستعمل في نقل الحركة في مجموعة يدور فيها العمود الأول بسرعة ١٥٠ لفة / ق ، والأخير بسرعة ١٥٠٠ لفة / ق وقطر التابع الأخير ٣٠ سم أقطار الطناير الأخرى على التوالي ٤٠ ، ١٠٠ ، ٥٠ ، ٦٠ سم طبقاً للرسم المبين في شكل ١٤٩ :

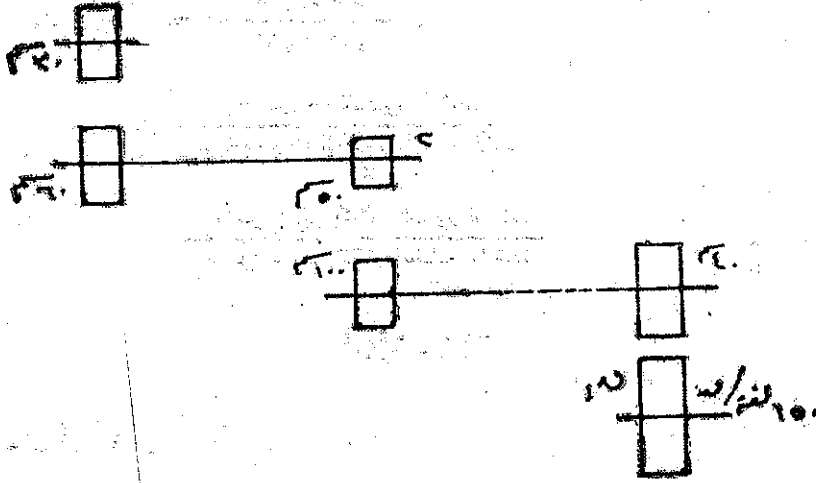

(شكل ١٤٩)

الحل :

$$\frac{\text{حاصل ضرب أقطار الطناير القائمة}}{\text{حاصل ضرب أقطار الطناير التابعة}} = \frac{\text{عدد لفات الطنبور الأخيرة / الدقيقة}}{\text{عدد لفات الطنبور الأول / الدقيقة}}$$

$$\frac{60 \times 100 \times 10}{30 \times 50 \times 40} = \frac{1500}{150}$$

$$100 \text{ سم} = \frac{100 \times 30 \times 50 \times 40}{60 \times 100 \times 150} = 1$$

الباب الثامن

نقل الحركة بالتروس


مقدمة :

تستعمل العجلات المسننة لنقل قدرة من عامود لآخر عندما يكون البعد بينهما صغير بحيث لا يمكن استخدام السيور أو السلاسل أو عندما يشترط في الحركة المنقولة أن تكون نسبة السرعة بين القائد والمنقاد ثابتة أو في كلا الحالتين وتتكون المجموعة من عجلتين مسننتين أو أكثر معشقة أسنانها.

أنواع تعشيقات التروس المستخدمة لنقل الحركة :

١ - التروس العدلة :

وهي مبينة شكل (١٥٠) وتستعمل في نقل الحركة بين الأعمدة المتوازية التي تدور في اتجاهين مختلفين .

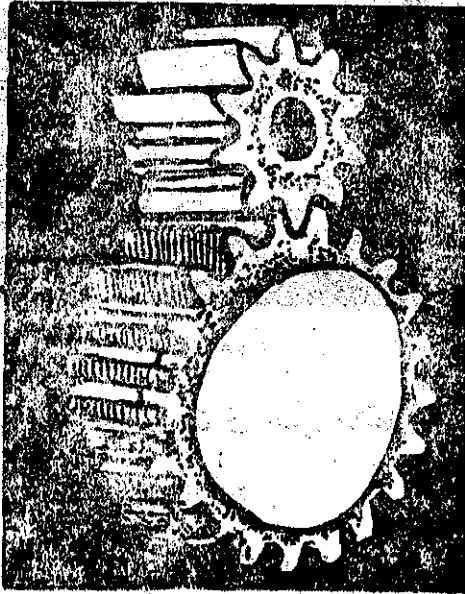


(شكل ١٥٠)

وفي هذا النوع من التروس يكون اتجاه الأسنان موازيا لاتجاه محاورها وتسمى هذه التروس أحيانا بالتروس الاسطوانية ويغلب في النوع العادي منها أن يكون شكل الأسنان في كل من الترسين المعشقين متشابهين وعند نقل الحركة بين الاثنين يكون هناك تلامس موازي لمحور هذه التروس .

٢- التروس العدلة الداخلية :

ويمكن أن تقطع أسنان التروس على السطح الداخلي للحلقة لتعطي أسنانا عدلة داخلية وفي هذه الحالة ينتج الترس المدين بشكل (١٥١) والمعشق في ترس آخر عدل .

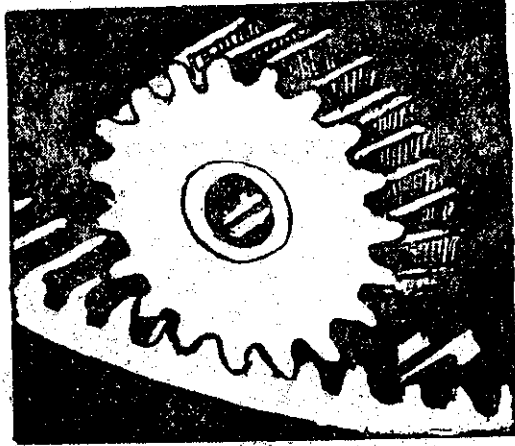


(شكل ١٥١)

وفي هذه التعشيقية يدور الترسان في نفس الاتجاه .

٣- الترس العدل والحريذة المسننة :


الحريذة المسننة هي جزء يتحرك حركة استقامية ويمكن اعتباره ترس ذات عهد لانهاى من الأسنان ونصف قطره مالا نهايه (أى أن نقوسه

يساوى صفرا) وتتحرك الجريدة في اتجاه متعاقد مع محور الترس وهم
مبين بشكل (١٥٢) :

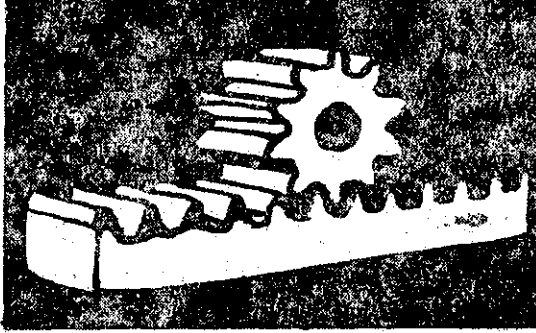

(شكل ١٥٢)

٤- التروس الحلزونية :
وهذه يمكن أن تقوم بنفس عمل التروس العادية ولكنها تختلف عنها
في أن السنته ذات شكل حلزوني كما هو مبين بشكل (١٥٣) وفي بعض من

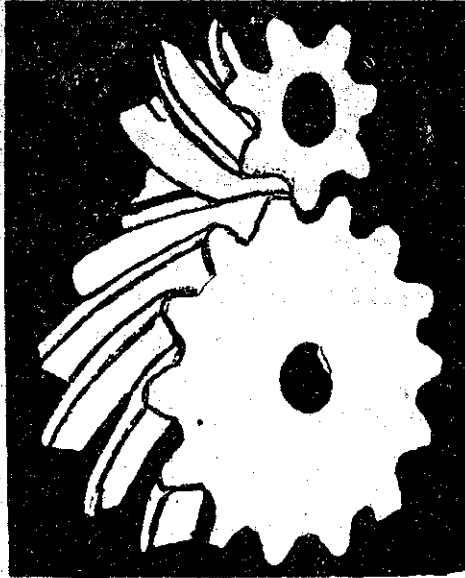


(شكل ١٥٣)

هذه التروس يظهر شكل منحني السنة كما هو في التروس العدلة ولكن الأسنان نفسها تكون مائلة حلزونية (تأخذ الشكل الحلزوني بخطوات كبيرة) ويكون نقل الحمل على نقط التلامس بين الترسين .

٥ - التروس الحلزوني والحريذة المسننة الحلزونية :

وهو عبارة عن ترس حلزوني معشق في جريدة حلزونية كما في شكل (١٥٤) كفكرة الترس مع الحريذة المسننة العدلة ويمكن اعتبار الحريذة في هذه الحالة كأنها ترس حلزوني ذات نصف قطر لا نهائي (أى تصبح الحريذة مستقيمة) وتتحرك الحريذة حينئذ في اتجاه متعامد على اتجاه محور الترس بشروط معينة في تصميمها .

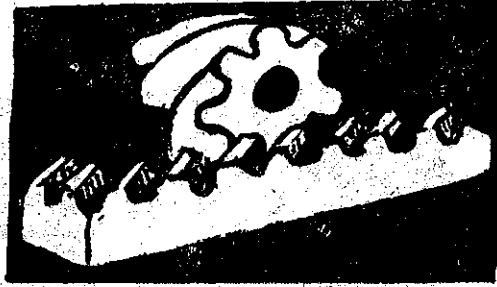

(شكل ١٥٤)

٦ - التروس الحلزونية المزدوجة :

وهي مبيئة بشكل (١٥٥) وتصنع أسنان كل ترس في اتجاهين على شكل حرف V ويمكن اعتبار الترس في هذه المجموعة كأنه ترسان كل له أسنان في اتجاه معاكس ومثبتين ببعض ولطما نفس الحركة ويمكن انتاج هذه التروس بعدة طرق ويمكن لهذا الترس أن يعشق جريدة أسنانها بنفس الشكل .



(شكل ١٥٥)


التروس المخروطية ذات الأسنان المدلة

في أنواع التروس الاسطوانية السابق تعريفها يكون محورا الترسين متوازيين وتوجد تروس لنقل الحركة من المحاور المتقاطعة على زوايا قوائم أو على زوايا مائلة أخرى وشكل (١٥٦) يبين نوعا من التروس المخروطية التي تنقل الحركة من عمودين بينهما زاوية 90° (متعامدين).




(شكل ١٥٦)

٨- التروس المخروطية ذات الأسنان العدلة والحلزونية التي تنقل القدرة من عمودين :

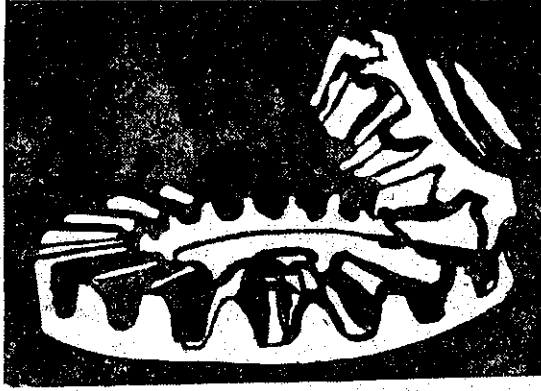

(شكل رقم ١٥٧)


يبين شكل (١٥٧) هذه التعشيقية عندما تكون الزاوية بين المحورين حادة والأسنان عدله كما يبين شكل (١٥٨) هذه التعشيقية عندما تكون الزاوية بين المحورين قائمة والأسنان حلزونية .

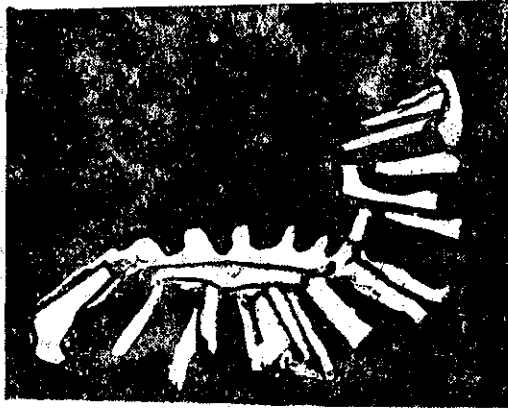

(شكل رقم ١٥٨)

٩ - الحلزونة والترس الحلزوني :

وهي تستخدم لوصل عمودين ليسا في مستوى واحد وغنلما تكون نسبة السرعة بينهما كبيرة ولا يشترط أن تكون الزاوية بينهما قائمة فقد تكون أقل أو أكثر من ذلك .

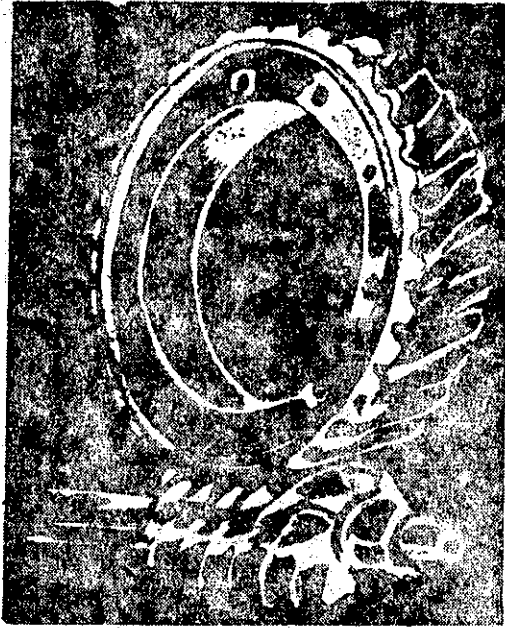

(شكل رقم ١٥٩)

وتكون الحلزونة مقلوطة بباب واحد أو أكثر حسب نسبة السرعة المطلوبة أما الترس الحلزوني فتكون أسنانه ، كما هو مبين بشكل (١٥٩) ليوافق تعشيقه مع الحلزونة (البريمة) .

وشكل (١٦١) يبين النوع السيكاويدي وشكل (١٦٢) يبين ترسين بأستان
انفليوتية :




(شكل ١٦٢)

تعريف :


دائرة الخطوة :

وهي محيط تخيلي يتلامس عليه الترسان المعشقان ولذلك تسمى أحيانا

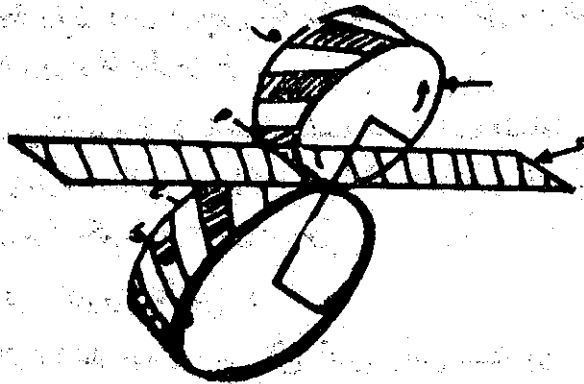

(شكل ١٦٣)

بدائرة التماس وتتخذ السرعة الخطية للترسين على أساس قطر دائرة الخطوة وهو القطر الأساسي في الحسابات ويرمز له بالرمز Q .
وشكل (١٦٣) يبين دائرتي الخطوة لترسين اسطوانيين وشكل (١٦٤) يبين دائرتي الخطوة لترسين مخروطيين .

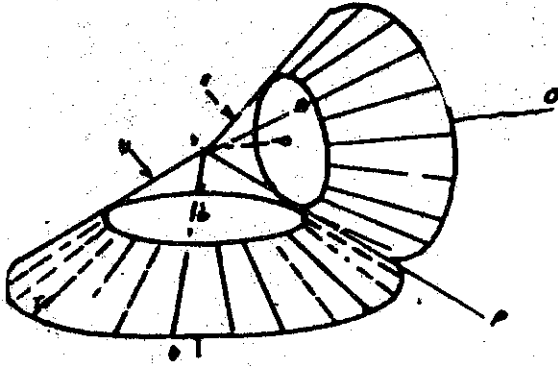

(شكل ١٦٤)

(ب) الخطوة الدائرية :

هي طول قوس يقاس على محيط دائرة الخطوة «بالم» بين نقطتين متناظرتين لسنتين متجاورتين ومن البديهي أن تكون خطوة كل من الترسين المعشقين معاً متساوية ويرمز لها بالرمز X .

وتتضمن الخطوة الدائرية سمك السنه مضافاً إليها المسافة بين السنتين مقاساً على محيط دائرة الخطوة ، وإذا فرضنا أن سمك السنه هذا S والمسافة بين السنتين S_1 يكون $X = S + S_1$

(ج) الدائرة الطرفية للترس :

(الدائرة الخارجية) وهي التي تمس رأس السنه من الخارج وتسمى

بدائرة الرأس .

(د) دائرة قاع السن :

وهي التي تماس جزء السنة من الداخل (جهة مركز الترس) .

(هـ) ارتفاع السنة:

وهو الجزء من نصف القطر الذي يقع بين الدائرة الطرفية ودائرة القاع للسنة ويتكون من جزأين هما الرأس والحذر :

وإذا فرضنا أن ارتفاع السنة هـ وارتفاع الرأس هـ والحذر هـ

$$\text{يكون } هـ = هـ + هـ$$

وفي التروس الانقليوتية وهي الأكثر استعمالاً وشيوعاً توجد علاقة نسبية بين هذه الأبعاد وقطر دائرة الخطوة وتكون على النحو التالي :

$$هـ = ٠,٣ \times خ ، هـ = ٠,٤ \times خ$$

$$\therefore هـ = ٠,٧ \times خ$$

عرض السنة

إذا فرضنا أن عدد أسنان الترس ع وقطر دائرة الخطوة فيه ط وخطوة خ تكون العلاقة العامة بينهما كالآتي :

$$\therefore ع \times خ = ط$$

$$\therefore ط = \frac{ع \times خ}{ط}$$

ويميز كل زوج من التروس بموديول معين ويرمز له بالرمز م وهو الجزء من قطر دائرة الخطوة للسنة الواحدة .

$$م = \frac{ط}{ع} = ٢,٦ = \frac{ع \times خ}{ع \times ط} = \frac{خ}{ط}$$

ويُقاس الموديول بالملم وهو ثابت للترسين المعشقين ببعضهما والقيم الأساسية التي تحدد الترس هي :

$$ق ، ع ، م$$

ونحصل على الموديول من الحساب كما هو واضح في المعادلة السابقة ولذلك تقرب النتيجة للأماميات الآتية :

$$\begin{aligned} & ١,٢٥ ، ٢ ، ٢,٢٥ ، ٣ ، ٤ ، ٤,٣٥ ، ٤,٥ ، ٥ ، ٥,٥ ، ٦ ، ٦,٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٤٥ ، ٥٠ \end{aligned}$$

وإذا ما نسبنا كل بيانات الترس بالنسبة للموديول حصلنا على العلاقات الآتية :-

$$(١) \quad ق = ع \times م$$

$$م = \frac{ق}{ع}$$

$$م = ١,٢$$

$$(٢) \quad م = ٢,٢$$

$$ق = ق + ١,٢ = ع + م$$

$$(٣) \quad م = (ع + ٢)$$

$$ق = ق - ٢ = م$$

$$ع = م - ٢ \times ١,٢$$

$$(٤) \quad م = (ع - ٢,٤)$$

حيث $ق =$ قطر دائرة الخطوة ، $ق =$ قطر الدائرة الخارجية ،

$ق =$ قطر الدائرة للداخلية

أما في النظام الانجائيزي فان الخطوة القطرية هي الأساس في حساب التروس وهي خطوة نسبية تقدر بعدد الأسنان في البوصة الواحدة من قطر دائرة الخطوة .

$$\therefore \frac{C}{U} = \frac{C}{U}$$

ويتم قطع التروس على ما كينة الفريزة باستعمال سكاكين لها شكل سنة الترس وعيب هذه الطريقة هي :

١ - توقف شكل السنة على دقة العدد المستعملة .

٢ - من الضروري الحصول على سكينية قطع لكل مودبول ولكل عدده من الأسنان . أما الطريقة الأكثر دقة فهي طريقة القطع المستمر لأسنان التروس بواسطة سكاكين خاصة على ما كينات الهوب . وباستعمال هذه الطريقة يمكن قطع عدة تروس في آن واحد كما تمكنا من الحصول على دقة عالية للتشغيل باستعمال نفس العدد .

التروس الاسطوانية :

هي أبسط أنواع التروس المستخدمة في الأعمدة المتوازية . وتستعمل التروس ذات المودبول الكبير «الأكثر من ٥» في نقل الحركة غير الدقيقة وكما هو الحال في الأوناش . . . إلخ .

وتحدد نسبة السرعة لزوج من التروس بالطريقة الآتية $\frac{U}{U} = \frac{U}{U}$

$$س = \frac{٢٥}{١٥} \times ٦ = \frac{٢٤}{١٤} \text{ حيث } س \text{ نسبة السرعة ، } ٥ ، ٦ \text{ عدد لقات}$$


كل من الترسين القائد والمقود في وحدة الزمن (سرعة الدوران) $ع_١$ ، $ع_٢$ عدد أسنان كل من الترسين القائد والمقود $ق_١$ ، $ق_٢$ قطر دائرة الخطوة في كل من الترسين القائد والمقود على التوالي ويستحسن ألا تزيد $س$ عن ٨ لأن زيادة نسبة السرعة تؤدي إلى التآكل غير المنتظم للتروس كما يزيد وزن ناقل الحركة .

ولا يجب أن يقل عدد أسنان التروس المستخدمة في نقل الحركة عن ١٦ - ٢٠ سنة كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عرض الترس في حالة ما إذا كان الترس مصبوبا من (٥ - ٨) م أما إذا كان مقطوعا على الفريزة فتكون من (١٠ - ٣٥) م .

والعيب الرئيسى لنقل الحركة بالتروس المستقيمة هي أنها تحدث ضجة كبيرة نتيجة للضربات المتقاربة بين التروس عند تعشيقها كما تتآكل التروس ذات الأسنان المستقيمة بسرعة أثناء تشغيلها .

التروس ذات الأسنان المائلة :

العيب الرئيسى لمثل هذه التروس هي القوة المحورية التي تجعل من الضروري استخدام الكراسى التضاغية لتفادي ترحيل العمود ، ويمكن تجنب هذا بتعشيق أربعة تروس بأسنان مائلة في الاتجاه المعاكس على نفس العمود وفي هذه الحالة تتعادل القوى المحورية كما هو مبين بالرسم شكل ١٦٥

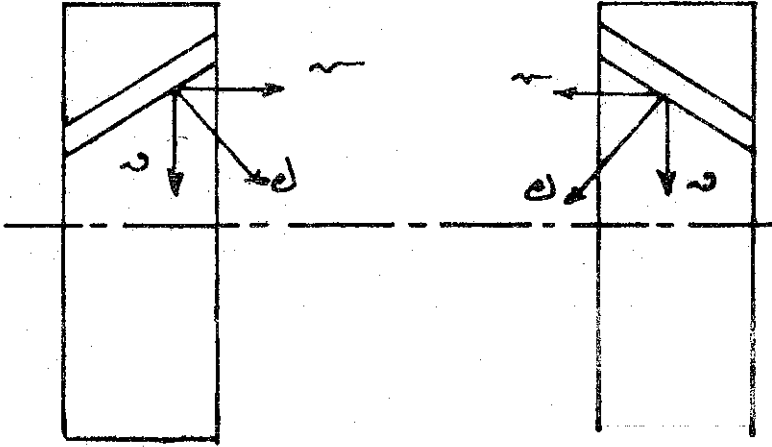

(شكل رقم ١٦٥)

وتراوح زاوية ميل السن في الترس ذات الأسنان المائلة من $20,8^\circ$ والخطوة العمودية : هي الناتجة من تقاطع أسنان الترس مع المستوى العمودى والخطوة الدائرية على عرض السن هي الناتجة من تقاطع الترس في المستوى العمودى على محور الترس

فإذا فرضنا ان :


الخطوة العمودية خ ع
والخطوة الدائرة خ د
عرض الترس ب

زاوية ميل السن مع أحداتى عرض الترس المرازى لمحوره هـ (شكل ١٦٦)
تكون العلاقة من المثلث ح ط ي كما يلى :

$$\text{ح ط} = \text{ح ي جتا هـ}$$

$$\therefore \text{ح ع} = \text{ح ي د جتا هـ}$$

$$\frac{\text{ح}}{\text{جتا هـ}} = \text{ب}$$

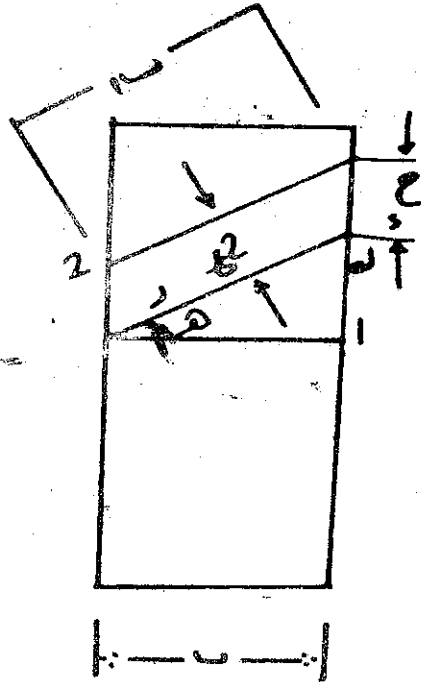

(شكل ١٦٦)

وعند الحسابات يحدد الموديول م ع أولاً ثم بعد ذلك يحدد م ء وجميع الأبعاد الأخرى للترس .

طرق قطع الأسنان الأسطوانية

تستعمل عدة طرق لقطع الأسنان على العجلات الاسطوانية في آلات الورش أهمها :

١ - طريقة قطع الأسنان بواسطة سكين فريزة بحيث يكون محور السكينة متعامدا على محور العجلة :


وهذه الطريقة هي أقدم طريقة استخدمت لقطع التروس ولا تصلح للصناعة السريعة إذ أن شكل السكينة يجب أن يكون مماثلاً تماماً لشكل الفراغ الموجود بين السنتين لذلك يجب أن تستخدم سكاكين مختلفة للعجلات المختلفة الأقطار ويبين شكل ١٦٧ شكل السكينة المستخدمة لهذا النوع من القطع .



(شكل ١٦٧)


٢ - طريقة قطع الأسنان بواسطة سكين فريزة دائرية :

ويكون فيها محور السكينة متعامداً على محور العجلة في الاتجاه المضاد للطريقة السابقة شكل ١٦٨

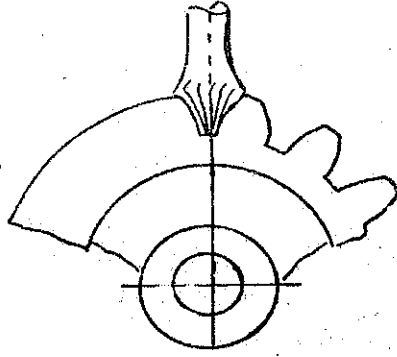


(شكل رقم ١٦٨)

ويكون هناك نسبة معينة بين عدد لفات الصينية وسرعة سكينه القطع نفسها وعندئذ يتم قطع عمق السنة على عدة مراحل وبذلك نضمن أن تقطع التروس بنفس الشكل تماما وشكل ١٦٩ يبين ماكينه الهوب أثناء عملية قطع التروس

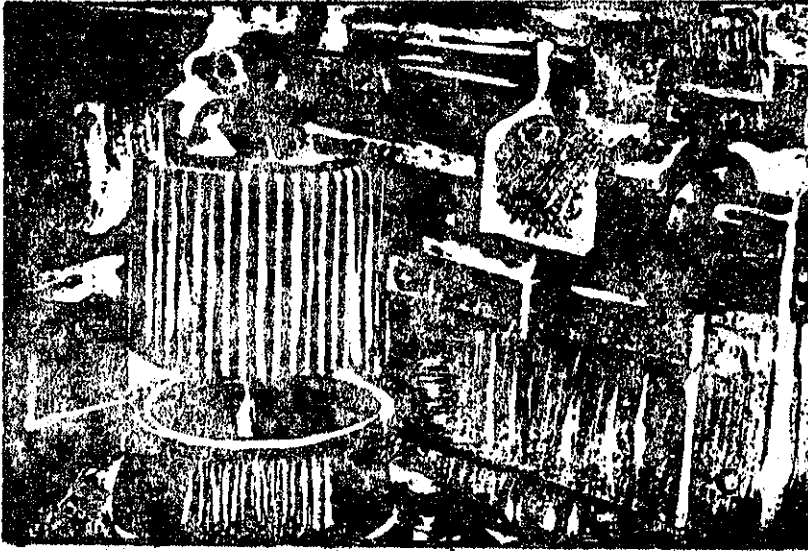

(شكل ١٦٩)

عملية تنظيف التروس بعد قطعها من الرايش (الحلاقة) :
يتم تنظيف التروس بواسطة عملية يطلق عليها (حلاقة الأسنان)
Tooth Shaving وبذلك تضمن إزالة ما بقى من رايش ويتم التنظيف بواسطة
سكينه خاصة كما هو مبين بشكل ١٧٠ .

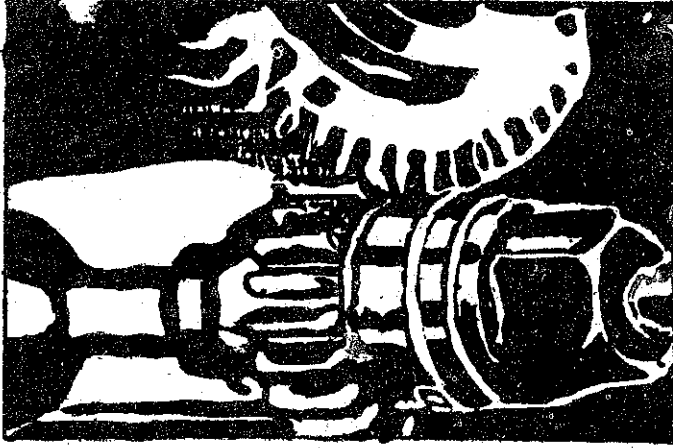

(شكل ١٧٠)

كما يمكن تجليخ التروس أيضا بواسطة حجارة ذات أسنان يطابق شكلها
شكل الفجوات بين الأسنان . ويتم هذه العملية في التروس الدقيقة وفي
أغراض الأبحاث العلمية .

حسابات السرعات عند نقل الحركة بالتروس

قانون السرعة التروس :

إذا فرضنا أن n عدد لفات الترس الأول في وحدة الزمن (الدقيقة)

، n_2 عدد لفات الترس الثاني في وحدة الزمن (الدقيقة)

، s_1 عدد أسنان الترس الأول

، s_2 عدد أسنان الترس الثاني

، \therefore الخطوة (خ) متساوية في الترسين

$$س١ خ١ ن١ = س٢ خ٢ ن٢$$

يلاحظ أن $س١ خ١ ن١$ وهو محيط دائرة الخطوة في الترس الأول

$س٢ خ٢ ن٢$ وهو محيط دائرة الخطوة في الترس الثاني

$س١ خ١ ن١$ هي السرعة المحيطية لنقطة على الترس الأول وهي مساوية

للسرعة المحيطية لنقطة على الترس الثاني $س٢ خ٢ ن٢$

$$س١ ن١ = س٢ ن٢$$

مثال ١ :

إذا كان عدد أسنان الترس الأول = ٢٠ سنة وعدد لفاته ٢٠٠ لفة / ق ،

وعدد أسنان الترس المعشق به ٤٠ سنة أوجد عدد لفات الترس الأخير

في الدقيقة .

الحل :

$$س١ ن١ = س٢ ن٢$$

$$٢٠٠ \times ٢٠ = ٤٠ \times س٢$$

$$س٢ = \frac{٢٠٠ \times ٢٠}{٤٠} = ١٠٠ \text{ لفة / دقيقة}$$

في حالة التروس المركبة :


$$\frac{\text{حاصل ضرب عدد أسنان التروس القائدة}}{\text{حاصل ضرب عدد أسنان التروس المنقادة}} = \frac{\text{عدد لفات التروس المنقادة (الأخير)}}{\text{عدد لفات التروس القائدة (الأول)}}$$

مثال ٢ :

في المجموعة الميمنة بالرسم شكل ١٧١ إذا كان عدد أسنان الترس القائد ١٢٠

سنة ويلدور بسرعة ١٠٠٠ لفة - ق

احسب سرعة دوران الترس الأخير (عدد اللفات - الدقيقة)

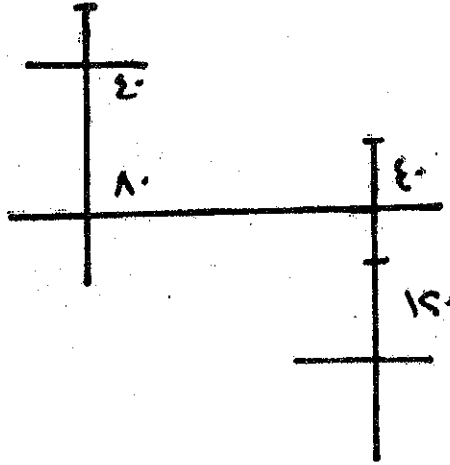

(شكل ١٧١)

الحل :

ن؛ هو عدد لفات الترس الأخير

$$\frac{٨٠ \times ١٢٠}{٤٠ \times ٤٠} = \frac{٢٤٠}{١٠٠٠} \therefore$$

$$\therefore ٢٤٠ = \frac{٨٠ \times ١٢٠ \times ١٠٠٠}{٤٠ \times ٤٠} = ٦٠٠٠ \text{ لفة / ق}$$

نقل القدرة باستخدام أعمدة القلاووظ


أولاً - نقل الحركة بواسطة الحلزونة وترس الحلزونة :

تستعمل الحلزونة والترس الحلزوني عندما يلزم نقل حركة بين أعمدة متقاطعة أي ليست في مستو واحد ويكون محاور أعمدة الحلزونة والترس الحلزوني عادة على زاوية قائمة وتتكون المجموعة من ترس ذي أسنان حلزونية معشقة مع أسنان عمود البريمة .

وبهذه التعشيقية يمكننا الحصول على نسبة سرعة كبيرة كما ذكرنا من قبل ، كما تستعمل الخلزونة ذات سن مفرد (باب واحد) أو ذات سن مزدوج (ذات باين) أو ذات ثلاثة أبواب . وتسمى المسافة بين نقطتين متناظرتين على قطاع سن الخلزونة بخطوة الخلزونة خ .

وعندما تدور الخلزونة دورة واحدة يتحرك الترس البريمي سنة واحدة وعلى ذلك تكون خطوة الخلزونة خ تساوى خطوة الترس البريمي أى أنه فى حالة السن المفرد للخلزونة فإن الحركة تساوى الخطوة أى أن .


ف = خ كما فى شكل ١٧٢

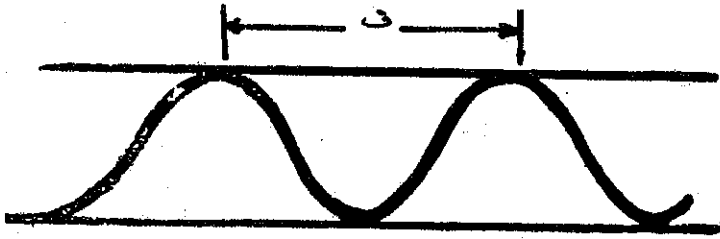

(شكل ١٧٢)


وفى حالة السن المزدوج للبريمة (ذات البابين) فإن الحركة = ضعف الخطوة أى أن :

ف = ٢ خ كما فى شكل ١٧٣ .

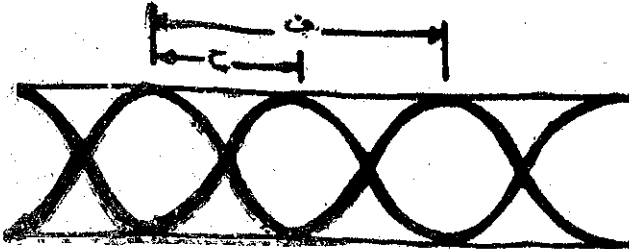

(شكل ١٧٣)

وفي حالة السن ذو الثلاثة أبواب فإن الحركة = ثلاثة أمثال الخطوة أي أن:
 ف = ٣ × كما في الشكل ١٧٤ .

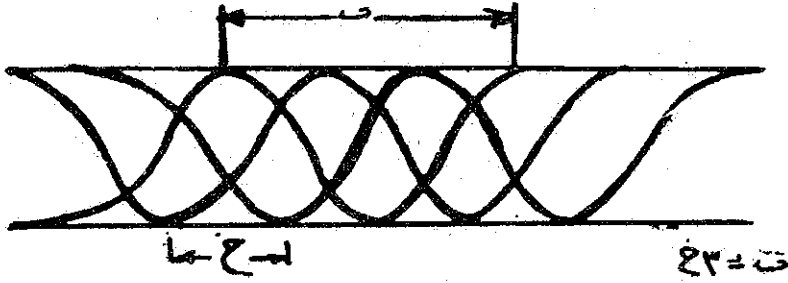

(شكل ١٧٤)

وتكون النسبة بين سرعتين س = $\frac{١٥}{٢٥}$

$$\therefore \frac{\text{عدد أسنان ترس البريمة}}{\text{عدد أبواب البريمة}} = \frac{٢٥}{١٥}$$

- فإذا كان عدد أسنان ترس البريمة ع وعدد أبوابها ع_١ يكون ع = ١ في حالة البريمة ذات الباب الواحد
- ع = ٢ في حالة البريمة ذات البابين
- ع = ٣ في حالة البريمة ذات الثلاثة أبواب وهكذا .

وتراوح نسبة السرعة للبريمة والترس البريمي من ٧-٨ كما أن أقل عدد من الأسنان يستعمل للترس هو ٢٨ سنة وزاوية ميل السن من ٦-٢٧° والزاوية الأكثر استعمالاً من ١٨ ، ٢٨° .


وتصنع هذه المجموعة عادة من الصلب ثم تعامل حرارياً ثم تجليخ .
 ومن مميزات هذه التعشيقية :

(١) صغر حجمها مع نقل الحركة بنسبة سرعات عالية .

- (ب) انسياب الحركة وعدم حدوث ضوضاء أثناء التشغيل .
ومن عيوبها :
(١) الكفاءة لا تزيد عن ٨٥ % .
(ب) لا تستطيع نقل القدرات الكبيرة نسبياً (الأكثر من ١٠٠ حصان) .
(ج) كثير أماتسخن وخاصة عند الأحمال الكبيرة وعند التشغيل لمدة كبيرة :

المرفاعات

- تنقسم من حيث تصميمها إلى :
- (١) مرفاع ذى جريدة مسننة وترس .
(ج) مرفاع هيدروليكي .
١- المرفاع ذات الجريدة المسننة والترس .

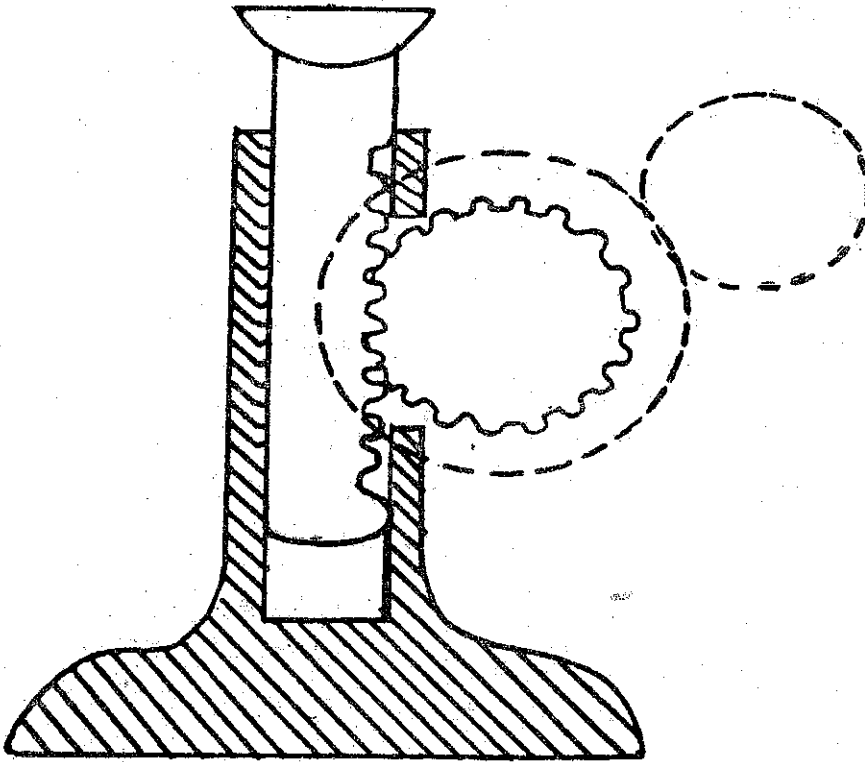

(شكل ١٧٥)


شكل ١٧٥ ويتكون من عامود أو قضيب مستطيل المقطع مثبت عليه في اتجاه طوله جريدة مسننة ، ويتحرك هذا القضيب مع جريدته المسننة في غلاف متين هو جسم المرفاع « وتكون حركته إلى أعلى أو أسفل . ويوجد ترس معشق في الجريدة المسننة ولكنه مركب على محور مثبت في جسم المرفاع ، فعند إدارة هذا الترس تتحرك الجريدة المسننة إلى أعلى أو إلى أسفل حاملة معها العمود الذي يتعرض بدوره إلى الحمل المطلوب رفعه :

ولكى تكون عملية الرفع سهلة فعادة يكون الترس المعشق في الجريدة المسننة معشقا في مجموعة تروس نهايتها الترس المعشق في الجريدة . وهذه المجموعة تسهل عملية تدوير الترس الأول ورفع الأحمال . ولإيقاف الحمل المرفوع عند أى ارتفاع يزود المرفاع بألية سقاطة على أحد التروس فتمنع رجوعها في الاتجاه المعاكس تحت تأثير الثقل المرفوع .


(ب) المرفاع اللولبي :

ويتكون من صامولة لولبية ومن جسم يصنع من الصلب أو الحديد الزهر وتكون الصامولة عادة متحركة ومربوطة بإحكام ومتصلة بالجسم وفي هذه الحالة يدار المسمار اللولبي بمساعدة يد . والفك المحورى يرفع الحمل . ولكي يمنع فعل حركة المسمار اللولبي إلى الحمل يوجد في الجزء العلوى من العمود جزء على شكل طبق موضوع حراً على الطرف الملولب .

والأعمدة اللولبية للمرفاعات ذات حركة انتقالية فقط وهى تظهر عندما تدور الصامولة وشكل ١٧٦ و ١٧٧ يبين نوعان من هذه المرفاعات ويظهر في الأول أن الدوران للعمود يكون بواسطة رافعة يدوية وفي النوع الثانى يكون بتدوير العمود بواسطة ترسين مخروطين .

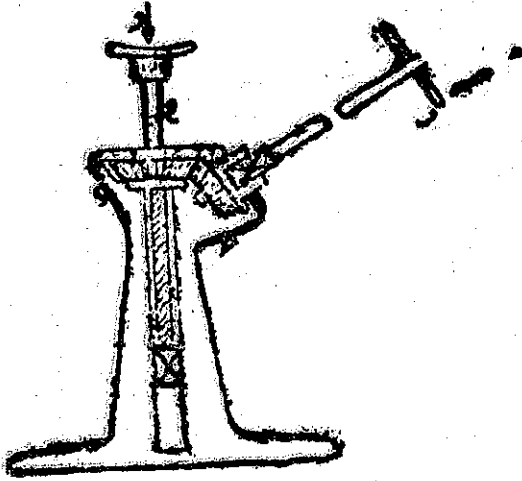

(شكل ١٧٧)

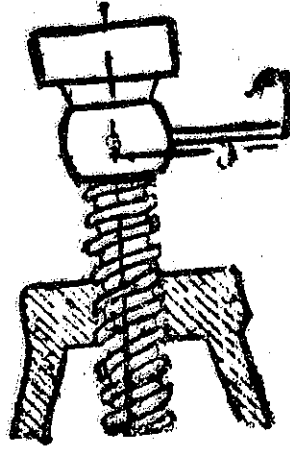


(شكل ١٧٦)

المرفاح الأيدروليكي :

وهو مبني على فكرة الاختلاف بين قطر الاسطوانة التي تؤثر عليها القوة وقطر الاسطوانة التي ترفع الحمل .

وتستعمل المرفاعات الهيدوية التي تدار باليد لرفع الأحمال ابتداء من ٣ طن إلى ٥٠٠ طن ونظام المرفاح الهيدروليكي مبين بشكل ١٧٨ وهو مكون من ظلمبة بكباس ٥ موضوع في الاسطوانة ٦ بمساعدة يد ٩ محدة حركة للظلمبة ، ويتصل محور الظلمبة بمسورة من خلال صمام عدم رجوع ٤ وخزان ٧ به سائل (زيت) .

وعندما يرتفع المكبس تمتص السائل وعندما ينزل إلى أسفل يدفع السائل إلى صمام الرفع ٤ المتصل بالاسطوانة الرئيسية ١ تحت الكباس ٢ الذي به الذراع ١٠ فتنتقل القوة إلى الحمل . وتلغض الحمل فإن فجوة الاسطوانة الرئيسية تنصل بالخزان ٧ عن طريق الاختناق ٨ فتدفع السائل بقوة إلى الخزان عن أثر الحمل .

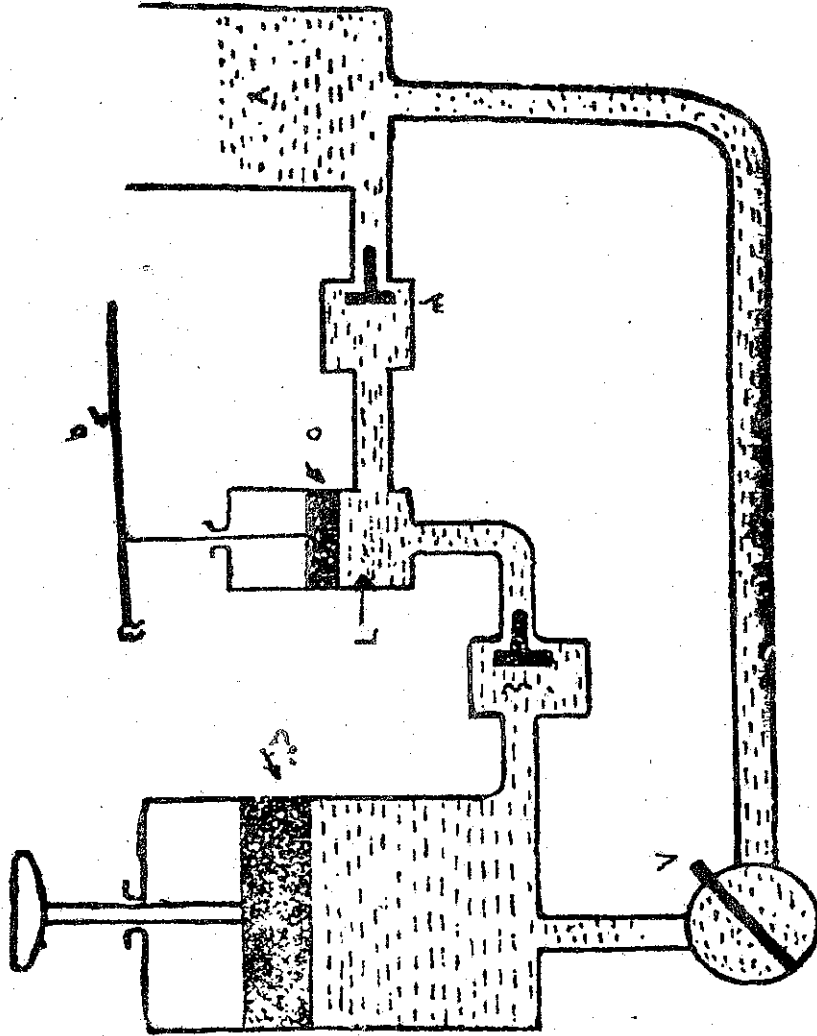

شكل (١٨١)

الأعمدة اللولبية (القلاووظية) المستخدمة في نقل القدرة :
وقد سبق شرح المربع وشبه المنحرف في كتاب الجزء الأول للسنة
الأولى .

الباب التاسع

الرش بالمعادن والتكسية السطحية

مقدمة :

يمكن تعريف التكسية السطحية بأنها الأسلوب الذي يستخدم فيه اللحام بالقوس الكهربى أو اللحام بالغاز للصق طبقة متكاملة من معدن له تركيب معين على سطح أو حافة أو نقطة فى معدن أساس له تركيب كىماوى آخر وذلك للحصول على خواص جديدة أو مقاسات مطلوبة .

ويوجد أنواع كثيرة من المعادن والسبائك تصلح لأغراض التكسية ويمكن ترسيب معظمها بأية طريقة مألوفة من طرق اللحام بالقوس الكهربى أو بالغاز « اليدوية أو الأتوماتيكية » وقد لا تزيد سمك الطبقات المرسبة عن ١ مم كما قد تكون بأى سمك آخر ويمكن بالاختيار المناسب لمعادن التكسية من الحصول على أنواع كثيرة لكل منها خصائص معينة .

ويمكن استعمال سبائك أساسها من الصلب أو سبائك تكسية لها صلادة خاصة حيث يلزم لسطوحها أن تقاوم التآكل الشديد كما يمكن استعمال البرونز أو سبائك أخرى مناسبة تقاوم التآكل من جراء الاحتكاك .

طرق اللحام :

للتكسية السطحية طريقتان : (أ) اللحام بالغاز (ب) اللحام بالقوس الكهربى

(أ) اللحام بالغاز :

يمتاز اللحام بالغاز عند استخدامه فى عمليات التكسية بأنه يسمح لطبقة التكسية بالترسيب عن طريق انسياب معدن الإضافة المنهصر على السطح التحتى خلال وسيط « تغلفى » ويستعمل المصطلح الأخير عادة للدلالة على تكون مركب له درجة حرارة انصهار منخفضة ظاهرياً يتيسر لمعدن الإضافة المرسب الانسياب والتغلغل داخل معدن الأساس دون صهر ملحوظ فى سطح الأخير .

وفي استخدامات الترسية يعتبر الافتقار في تخفيف (تخالط) معدن
الإضافة بمعدن الأساس عاملاً هاماً وخصوصاً عند اختلاف هذين المعدنين
اختلافاً بيناً وذلك لأنه يؤثر في المعدن المرسب من ناحية الاحتفاظ بخصائصه
والسبائك التي بها درجة حرارة انصهار عالية فإن تخفيف معدن اللحام
بمعدن الأساس عادة بنسبة أقل من ١٥٪ أما للسبائك التي لها درجة حرارة
انصهار منخفضة فيكاد يكون مقدار التخالط الذي يحدث معدوماً . ولا
يزيد التغلغل في معدن الأساس عادة عن ٠.٣ مم .

ويمتاز اللحام بالغاز أيضاً بسهولة ترسيب طبقات رقيقة جداً من معدن
الترسية : وبالإضافة إلى ذلك يمكن انسياب السبيكة المنصهرة إلى مكان
الشغلة وحوافها دون تجاوز حد التسخين أو تكون ترسبات سميكة كما
يمكن التحكم بدقة في توزيع المعدن المرسب .

ويحدد هب اللحام اللازم استخدامه بعدة عوامل منها مدى الترسيب
والتحديد الزمني لوحدة الشغلة ودرجة التسخين ونوع المعدن المرسب
وسمك الشغلة وعموماً يجب أن يكون قطر فوهة البورى المستعمل في
الترسية أكبر بدرجة واحدة من مقياس الفوهة المعتمدة للحام معدن أساس
له نفس السمك إذا كان اللحام لحاماً صهرياً .

ولطبيعة هب الأكسي أستيلين المستعمل تأثير حاد على جودة المعدن
المرسب أو يلزم له أن يتوخى ليلائم مستازمات سبيكة الترسية فمثلاً يلزم
السبائك التي أساسها من الحديد أو من النيكل أو من الكوبلت لها زائداً
في كمية الأستيلين بينما تتطلب سبائك البرونز أو النحاس بها متعادلاً أو
مؤكسداً قليلاً ، كذلك ينبغي أن يكون اللهب هادئاً وغير عنيف بحيث
تقع التراكبات والفجوات وبحيث يعمل بصفة عامة على تماسك المعادن
المرسبة مع معدن الأساس .

ويجب أن ينظف معدن الأساس بعناية قبل ترسيب السبيكة عليه
ولذلك يجب أن تكون المساحة المراد تكسيتهما خالية تماماً من القشور السائبة
والشوائب والصدأ وغير ذلك من المواد الغريبة الأخرى

وللتجليخ والتشغيل بالماكينات طريقتان منفصلتان للتنظيف لأن الطرق الأخرى الميكانيكية مثل البرد أو التنظيف بالفرش والسلك أو التنظيف بتيار الرمل والهواء المضغوط تتجه نحو ترك الأكاسيد القشرية وغيرها من المواد الغريبة الأخرى لتطفو في أثناء عملية الترسيب ويلزم استعمال مساعدات الصهر حيناً أمكن للاحتفاظ بنظافة السطح وكذلك للتغلب على التأكسد الذى ينشأ أثناء عملية الترسيب .

(ب) اللحام بالقوس الكهربى :

من أنواع اللحام بالقوس التى يمكن استخدامها فى الترسيب السطحية اللحام بالقوس المعدنى المغلف والقوس المعدنى العارى والقوس المغمور والقوس المعدنى المحجب بغاز خامل .

وتكاد تكون الطريقة الفنية للترسيب بأى أسلوب من الأساليب السابقة هى نفس الطريقة التى يستعمل فيها هذا الأسلوب فى عمليات الوصل باللحام . وعلى أى حال فإن التركيب الكيماوى للمعدن المضاف يختلف عن التركيب الكيماوى لمعدن الأساس لذا يكون لعامل التخفيف (الذى سبق ذكره عند شرح اللحام بالغاز) اعتبار هام يجب وضعه فى الحسبان بعناية ودقة . ولتقليل التخفيف أو التغلغل إلى أدنى حد يجب ترسيب معدن الترسيب عند درجة حرارة أقل قليلاً مما يلزم .

وإذا تخفف معدن الأساس بمعدن اللحام تخفيفاً ملحوظاً يلزم ترسيب عدة طبقات من اللحام لتخليص المعدن المرسب من تأثير تحالط معدن الأساس معه . وبالإضافة إلى مراعاة ما استدعيه من التخفيف إلى أدنى الحدود يجب العناية التامة بذلك حتى لا يحدث شروخ فى المعادن المرسبة الصلدة بعد تلاحمها .

ومن أهم مزايا الترسيب السطحية بلحام القوس إمكان أداء الترسيب بمعدلات عالية مع مرونة فى التشغيل وسهولة تحويله من تشغيل يدوى إلى تشغيل آلى .

المعادن التي يمكن تكسيته

يمكن ترسيب (التكسية) على عدة معادن بما في ذلك أنواع الصلب المنخفض الكربون والصلب متوسط الكربون . كذلك الصلب العالي الكربون والصلب السائلكي والصلب السريع القطع وسبائك النيكل والصلب المنجيزي وأتواع الحديد الزهر الأبيض والرمادي والنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والبرونز :

المعالجة الحرارية :

يمكن معالجة طبقة التكسية حرارياً لزيادة صلابتها ، ويقتصر ذلك على المعادن المرسية من سبائك أنواع الصلب الذي يقبل التصليد بالمعاملات الحرارية . وكقاعدة عامة تستجيب معادن اللحام المرسية للمعاملة الحرارية بنفس درجة استجابة المعادن التي لها نفس التركيب الكيماوي . وقد تؤدي عمليات المعالجة الحرارية موضعياً أو في أفران أو بلهب متواصل .

الرش المعدني

هو التغطية أو التغطية بمعدن أو بمركب معدني ويعرف الرش المعدني كما هو مستعمل في مهنة اللحام بأنه رش حبيبات دقيقة من معدن منصهر على سطح معدني آخر .

وينتج الرش المعدني بتلوية معدن مصهور من سلك (أو من مسحوق أو قد يكون على هيئة أخرى متاحة تناسب العملية) من « مسدس » رش له تصميم خاص إذ ينفخ المعدن المصهور من فوهة المسدس بواسطة الهواء المضغوط فيندفع بسرعة عالية على سطح سبق تهيئته وإعداده . وتصير كل حبيبة دقيقة من حبيبات المعدن المصهور في أثناء انتقالها من مسدس الرش إلى الشغلة كروية الشكل وعند وصول هذه الكريات إلى السطح المرشوش تتسطح وتتجمد وتثبت به أو بالسطح الذي سبق تغليفه بالترسيب .

معدات الرش المعدني

تشمل المعدات اللازمة للرش المعدني إعداد وتجهيز السطوح ، وكذلك معدات الرش ، ومعدات استخدام الغاز والأوكسجين ، وكذلك معدات استخدام الهواء ، ومعدات تصريف العادم والتهوية ومسدسات الرش على ثلاثة أنواع رئيسية :


١ - مسدسات تغذى بأسلاك معدنية .

٢ - مسدسات تغذى المساحيق .

٣ - مسدسات لها بوتقة صهر .

أولا - مسدسات تغذى بالأسلاك المعدنية

وتستعمل مسدسات التغذية بالأسلاك على نطاق أوسع بكثير من النوعين الآخرين وشكل ١٧٩ يبين طراز من هذا النوع .

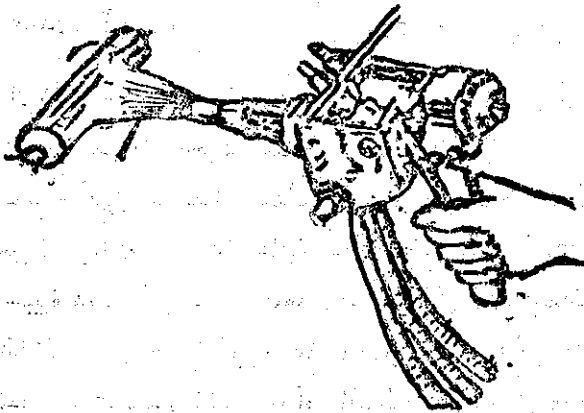


(شكل ١٧٩)

ويستخدم المسدس السلكى المعدنى على هيئة سلك ويتكون أساساً من الآتى :

١ - مشغل (بورى) أكسجين مع وقود غازى به ثقب طويل لمرور السلك وتغذيته .

٢ - تربيئة عالية السرعة تدير بكرتين مترترتين عن طريق تروس تخفيض سرعة مناسبة ويغذى السلك فى منطقة اللهب بمعدل مناسب .

٣ - ما يسمى بطاقيه الهواء ، وتضم طرف المشغل وتوجه تياراً من الهواء يقابل المعدن المصهور ويلدريه تدرية كاملة ثم ينثره ويرشه فوق سطح معدن الأساس (انظر شكل ١٨٠) وتصمم هذه المسدسات لتصلح فى العمليات اليدوية وكذلك فى العمليات نصف الآلية .

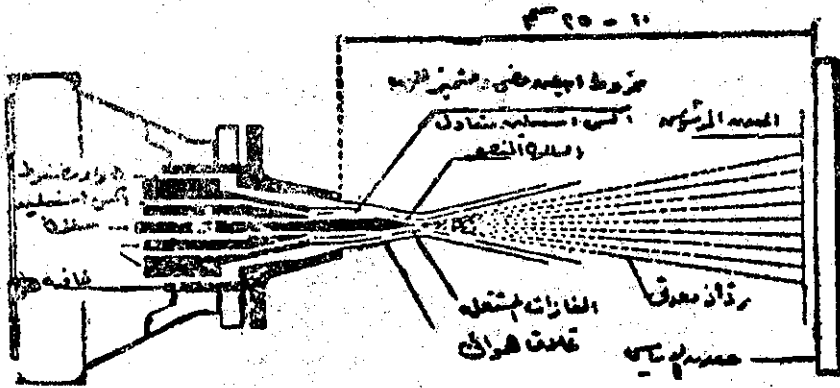

(شكل ١٨٠)

ويمكن رش أى معدن إذا كان على هيئة سلك - ما عدا التنجستن بمسدس سلكى ، كما يمكن تكوين التغليفات والكفاءات المرسية بهذه الكيفية وبسلك ملحوظ .

ويستعمل عادة هب الأوكسي استيلين في هذا المسدس وعلى أى حال فقد يستبدل الإستيلين أنواع وقود غازية أخرى مثل الأيدروجين أو غاز الاستصباح أو غاز البروبان .

مسدسات المساحيق

وتستخدم مساحيق المعادن في هذه المسدسات وتشبه إلى حد ما المسدسات السلكية في تصميمها غير أن هذا النوع من المسدسات يحمل المسحوق المعدني في تيار هوائى متدفق من وعاء أو مستودع خاص إلى المسدس الذى يدفع بالخليط خلال فتحة مركزية في الفوهة ومنها إلى موضع اللهب ، فينصهر المسحوق المعدني عند دخوله اللهب وتقذف الكريات المنصهرة المتكونة على الشغلة بنفس الكيفية التى يقذف بها من مسدس الرش السلكى ، ومعدات رش المساحيق أبسط من معدات المسدس السلكى وأخف منها وزناً . ولكن صعوبتها في استبقاء تغذية منتظمة ثابتة المقدار من المسحوق كذلك يلاحظ أن كفاءة الترسيب تكون منخفضة إلى حد ما إلى غير ذلك . كما لا نستطيع مسدسات المساحيق أن تصهر المعادن التى لها درجة حرارة انصهار عالية ، مثل الصلب ولذلك يقتصر استعمالها على المعادن التى لها درجة حرارة منخفضة مثل الألومنيوم والزنك .

المسدسات البوتقية

وتستعمل المسدسات البوتقية (النوع الذى له بوتقة) في رش المعادن والسبائك التى تنصهر عند درجة حرارة أقل من 800°C ويتكون هذا النوع من المسدسات أساساً من مستودع للمعدن المنصهر المطلوب رشه ووسيلة ليغذيه هذا المعدن في التيار الهوائى المتدفق . ويقوم عنصر مقاومة كهربية أو هب غازى موجه على المستودع بتوليد الحرارة اللازمة للصهر

طبيعة المعدن المرسب (المرشوش) وخواصه :


يتم الترابط بين المعدن المرشوش والشغلة ميكانيكياً لأن المعدن المرشوش لا ينصهر مع معدن الأساس ويكون المعدن المرشوش نفس التركيب الكيماوي لدى للسلك المستعمل تقريباً ولكن يختلف خواصه الميكانيكية اختلافاً تاماً فبنيتها ليست متجانسة وتبدو وكأنها قشور سميكة مترابطة بعضها فوق بعض في تشكيلة غير منتظمة (انظر شكل ١٨١) ويكسو كل حبيبة



(شكل ١٨١)

جزئياً على الأقل طبقة أكسيد رقيقة ، ويلاحظ أن كل التغليفات مسامية إلى حد ما ، ولذلك تكون كثافة المعدن المرسب أقل من كثافة المعدن في هيئته المصنوبة بحوالي ١٠٪ وتعتبر المسامية عيباً إذا كان التآكل عاملاً من العوامل المؤثرة ولكنها تعتبره ميزة في كراسي المحاور ومركباتها ، إذ تزيد من قابلية السطح للاحتفاظ بطبقة الزيت التي تساعد على الانزلاق .

وتقلص المعادن المرشوشة عند ترسيبها ، ويتفاوت مقدار هذا التقلص تفاوتاً كبيراً مع كل معدن من المعادن المستعملة ، ولكنه لا يتناسب مع النقص الحراري العادي لهذه المعادن . لذلك يجب عند اختيار المعدن المطلوب للرش أن يؤخذ في الاعتبار معامل التقلص لأن الإجهادات التي تنشأ أثناء التبريد قد تكفي لتشويه معدن الأساس تشويهاً معيباً أو تتسبب في تفكك الترابط بين المعدن المرشوش وبين معدن الأساس كما يظهر ذلك من شكل ١٧٦ ويجب حيناً أمكن استعمال معادن يكون معامل تمددها وانكماشها منخفضاً وخصوصاً للتغليفات السميكة وللأقطار الداخلية .

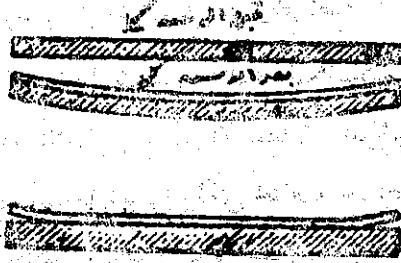

(شكل ١٨٢)

إعداد السطوح وتجهيزها :


وللحصول على ترابط ميكانيكي سليم بين المعدن المرشوش وبين معدن الأساس يلزم توافر شروط معينة .

فيجب تخشين سطح معدن الأساس المطلوب تغليفه تخشيشاً ملحوظاً لتكوين مجارى أو قنوات يتغلغل المعدن المرشوش فيها فينتج عن ذلك ترابطاً تعشيقياً . كذلك يجب أن يكون هذا السطح نظيفاً وجافاً تمام الجفاف لأن المواد الغريبة مثل الأكاسيد والزيت والماء . . . إلخ تعوق الاتصال الوثيق المطلوب بين المعدن المرشوش وبين معدن الأساس الذى ينتج عنه ترابط متين ، وبالإضافة إلى ذلك يجب تدرية المعدن المرشوش تدرية تامة لتكون الحبات المنصهرة صغيرة إلى حد يكفى للتغلغل فى أضغر الفتحات المكونة من معدن الأساس الذى هيء لذلك حتى ترابط معه .

وهناك عدة طرق مقبولة لإعداد السطوح فيما عدا واحدة منها حيث تستخدم فيها وسائل معينة للتعشيق (الغنفارى) والطريقة المستثناه هي طريقة الترابط بالرش المعدنى . وفى هذه الحالة لا يحدث ترابط ميكانيكى بل ترش سبيكة من المولىدتم (خاصة التركيب) على سطح نظيف قد يكون أملاًساً أو مخشناً لتكوين ترابط « ميتالورجى » مع معدن الأساس . وقد يستعمل

هذا المعدن المرسب للحصول على تغطية كاملة أو يرش ليكون تغليفا
ترابطيا (أى وسيطا) فقط وبعد ذلك يرش معدن آخر له الخواص المطلوبة
مباشرة على هذا السطح الوسيط ليكون الكساء المعدني النهائي .
وفيما يلي بعض الطرق الشائعة لعمل أو فتح المجارى العادية والغنفازية
لإعداد السطوح للرش المعدني وهي :

١- طريقة أداة التخزين والتخشين الدوارة: وفيها تستعمل أداة
دوارة لتشكيل سطوح الأعمدة فوق لولب أو فوق مجموعة من الخزوز
(أنظر شكل ١٨٣) الذي يبين :

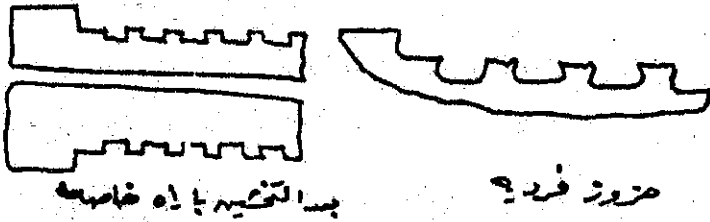

(شكل ١٨٣)

إعداد السطح بطريقة التخزين وأداة التخشين الدوارة لإجراء الرش المعدني

٢- طريقة اللولبية الخشنة :

وتتكون من تمشيط اللولب بأداة خاصة مجلخة بكيفية يتسزق معها
السطح ويصبح اللولب مخشنا .

٣- طريقة الترابط الكهربى :

ويستعمل لترسيب تغليف ترابطى وسيط من سبيكة نيكالية على السطح
وفى هذه الطريقة يستعمل محلول كهربى ذات خصائص كهربائية مناسبة.
وترسب على الشغلة أشرطة متقطعة بالكثرويدات من سبيكة نيكالية وتكون
السطوح الناتجة فى هذه الحالة خشنة إلى حد كبير وتصلح لتكوين ترابط
متين لكنها لا تناسب الترسيبات الرقيقة المنتظمة .

٤ - طريقة السفع بالمواد الحاكة :

وهذه هي الطريقة العملية والاقتصادية الوحيدة لإعداد السطوح الكبيرة وهي عبارة عن سفع مواد حاكة رقيقة على السطح المطلوب تخشينه - ومن هذه المواد الحاكة المستعملة - الرمل النظيف الحاد (بدرجة متوسطة) :
وأكاسيد الألومنيوم وشكل ١٨٤ يبين سطحاً بعد سفعه وتكسيته .



(شكل ١٨٤)

رش المعدن

يرش المعدن عادة في طبقات رقيقة يقل سمكها عن ٠,٣ مم وتترابط كل طبقة مع الطبقة السابقة لها بنفس طريقة ترابط الحبيبات بعضها مع بعض .
وفي بعض المعادن ترش تغليفات سميكة في «تمريرة» واحدة ويوصى عموماً باتباع طريقة التمرير المتكررة لكفائتها الكبيرة وتميزها على طريقة التمريرة الواحدة .

والغرضان الرئيسيان للرش المعدني على السطوح المعدنية هما :

١ - زيادة مقاومة السطوح للتآكل .

٢ - تكسية السطوح لضبط مقاساتها ميكانيكياً .

وعموماً تكسى السطوح لوقايتها وزيادة مقاومتها للتآكل بعملية بدوية تشبه كثيراً عملية رش الدهان بالمسدس ويجرى ضبط المقاسات عن طريق ماكينة تشطب عليها الشغلة وتناسب السطح المكنى :

Handwritten title or header text, possibly "Lecture 10" or similar.

Handwritten paragraph of text, possibly describing a concept or process.

Handwritten paragraph of text, possibly describing a concept or process.

Handwritten paragraph of text, possibly describing a concept or process.

Handwritten paragraph of text, possibly describing a concept or process.

Handwritten paragraph of text, possibly describing a concept or process.

Handwritten paragraph of text, possibly describing a concept or process.

الباب العاشر

المثبتات والدلائل

مقدمة :

تازم المثبتات والدلائل في الأعمال الهندسية ذات الطابع الكمي حيث يتم الإنتاج بأعداد كبيرة من شغلة معينة تكون مشغلة بدقة معينة وبطريقة اقتصادية وتكون هذه الدقة ضرورية وخصوصاً في حالة تجمع الاجزاء مع بعضها .

وباستخدام المثبتات والدلائل يمكن أيضاً تقليل التكلفة باستخدام عامل متوسط المهارة حيث إن التشغيل الذي يؤدي باستخدام المثبتات والدلائل لا يعتمد على دقة اليد العاملة .

تعريف الدلائل :

ويمكن تعريف الدليل بأنه لوح معدني أو صندوق. تغط عليه الشغلة في موضع معين ، ومن شغلة إلى أخرى في نفس المكان وبذلك تستطيع أن تنتج مشغولات بنفس المقاسات في حدود التفاوت المسموح به ، وعادة يمكن إنتاج تقريبا متشابهة في مقاسها وموضعها ، وتكون مطابقة للرسومات المطاوعة تماما . وهذا أمر ضروري خصوصاً في حالة التبادلية أي تجميع الأجزاء ببعضها .

ولا يقتصر استخدام الدلائل في مسك وتثبيت قطعة الشغلة فقط ولكنها تستخدم كمرشد لأداء القطع أثناء التشغيل .

وكقاعدة عامة فإن الدلائل الصغيرة لا تثبت في صينية المثقاب ، وعموماً يثبت الدليل صينية الماكينة في حالة الأقطار التي تزيد عن 6 مم لتجنب ما يحدث من إصابات أو تلفيات في حالة تركها غير مثبتة وذلك لدواعي الأمن .

تعريف المثبتات :

المثبت هو عدة من عدد الإنتاج يستخدم في مسك وتثبيت شغلة أو مجموعة شغلات بأمان وإحكام بعد تحديد موضعها تماما لكي تؤدي عليها عمليات التشغيل المختلفة ، ويجب أن يكون المثبت مربوطاً على عربة الماكينة الموضوع عليها قطعة التشغيل . وكثيراً ما تستخدم المثبتات في الفرايز وتصمم المثبتات كذلك بحيث يمكنها ربط الشغلة في موضع معين لإجراء عمليات تشغيل مختلفة في أكثر من موضع وفي اتجاهات مختلفة وذلك على ماكينات الورش المعروفة كالمثاقيب والفرايز وماكينات التجليخ وماكينات المشدات (ماكينة تخليق الثقوب) والمقاشط وفي عمليتي النشر والبرشمة . . . الخ .

والغرض الرئيسي من المثبت هو أيضاً وضع الشغلة في مكانها على ماكينة التشغيل بسرعة وبدقة وذلك يسندها سنداً صحيحاً على معدات بأشكال مختلفة حسب شكل الشغلة ومسكها مسكاً تاماً . بحيث لا تتحرك تحت تأثير قوى القطع الواقعة عليها .

وتختلف تصميمات المثبتات اعتباراً من النوع البسيط الرخيص الثمن إلى النوع المعقد الغالي التكاليف . وعموماً فإن أجهزة التثبيت أو المثبتات تساعد على تبسيط وتسهيل عمليات التشغيل في المعادن بالنسبة لمعظم ماكينات الورش .

أولاً - الدلائل

أنواعها : يمكن تقسيم الدلائل إلى نوعين بوجه عام وهما :

١ - دلائل الثقب

٢ - دلائل التجويف .


١ - دلائل الثقب :

ويمكن تقسيمها بوجه عام إلى نوعين رئيسيين هما الدلائل المفتوحة والدلائل المغلقة (الصندوقية) .

١ - النوع الأول : الدلائل المفتوحة :


وهي أبسط عدة يمكن استعمالها في توجيه الثقب إلى مكانها الصحيح عند إجراء عملية الثقب . وهي عبارة عن لوح دليلي به ثقب موضح على مسافات معينة ومضبوطة تماما . وهذه الثقب تعمل كدليل للمثقاب عندما يوضع هذا الدليل فوق الشغلة وتبدأ عملية الثقب وفي هذه الحالة يمر المثقاب في الدليل ثم إلى الشغلة فينتج ثقبا على مسافة معينة وفي مكان معين وهكذا في باقي الثقب :

ويوجد بهذا اللوح بنوز مرشدة تمكن من وضع الدليل في مكانه بنوزه بالنسبة إلى الشغلة . وقد يوضع الدليل على الشغلة ثم تربط بواسطة مسبار قلاووظ ثم تبدأ في إجراء عملية الثقب في الأماكن المحددة لها على الدليل وفي حالة الثقب الصغيرة والتي أقل من ٤ مم يمكن ألا تثبت الشغلة مع الدليل بالرباط ، وشكل ١٨٦ يبين استعمال المثقاب في ثقب ثقب بواسطة دليل صغير وتستخدم في الحالات التي يطلب فيها عددا صغيراً من الثقب وبمقاسات صغيرة .

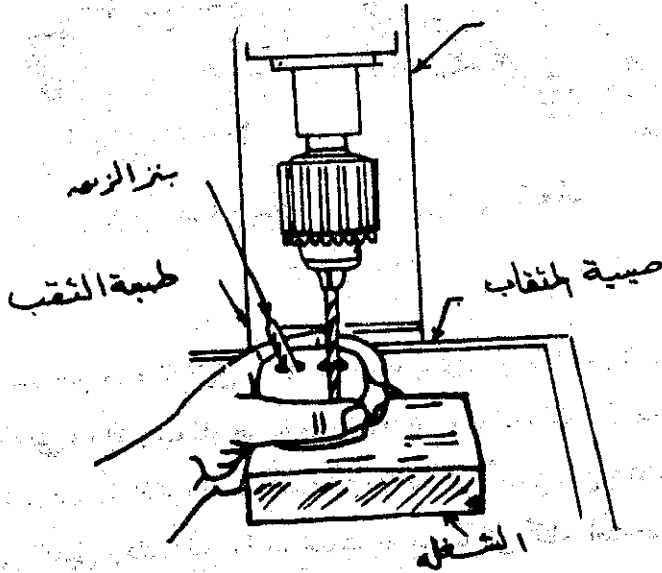

(شكل ١٨٦)


ويجب أن يشكل هذا اللوح الدليل بحيث يناسب الشكل الخارجي لقطعة الشغلة المطلوب عمل الثقوب فيها لتحديد مواقع هذه الثقوب على سطوحها. وشكل ١٨٧ يبين أهمية اتفاق شكل سطح الدليل مع الشغلة كذلك يبين فائدة استعمال هذه الدلائل (وتسمى عادة الطبعات في حالة السمك الصغير أو المشغولات الصغيرة) مع مكان عكسها في الاتجاه الآخر لشغلة أخرى مبينا أهمية ذلك عند التجميع ، ويلاحظ أن تكون هذه الطبعة مغطية للشغلة كلها أو لسطح كبير منها .

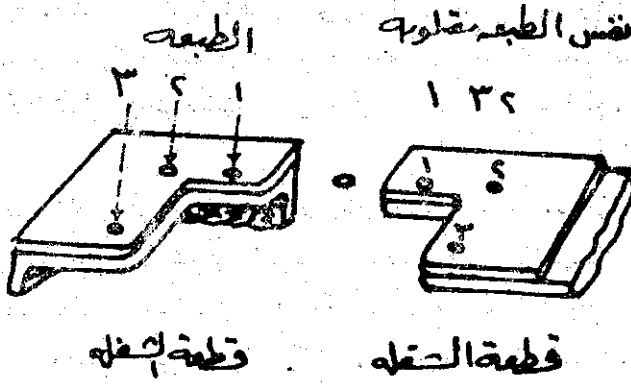

(شكل ١٨٧)

وتستخدم هذه الدلائل المفتوحة عندما يكون عدد المشغولات المطلوب إنتاجها قليل ، والثقوب الموجودة بها عددها صغير وأن تكلفة الشغلة لا تتحمل أية مصاريف إضافية بالنسبة للدليل مجهز بشكل أحسن من ذلك . وعادة ما يقرى الدليل وذلك لمنع ما قد يحدث به من تآكل أثناء استخدامه أو قد يعمل به تجاوز أوسع من المقاس المطلوب ويشحط بها جلبة مصنوعة من الصلب المقسى .

وهذا النوع من الدلائل؛ والمبين بشكل ١٨٨ يمكن أن يكون ذات قاعدة منفصلة تجمع مع الدليل نفسه، وتكون الثقوب الموجودة في القواعد

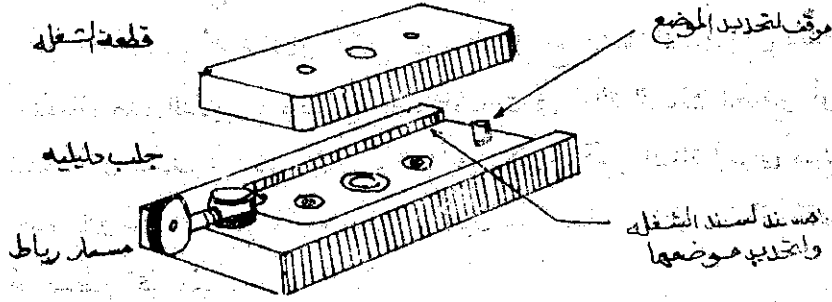


(شكل ١٨٨)

ذات مقاسات أكبر من الأقطار الموجودة في الدليل نفسه وفي هذه الحالة تركيب الشغلة المطلوب ثقبها في الدليل وقاعدته. وهذه القاعدة أيضاً ذات تجاويف لكي تعطى الخلوصات اللازمة في نهاية الثقب عندما يصل المثقاب إلى نهايته.

في معظم الدلائل أو طبقات الثقب فإن القوامط (مسامير الرباط) تمسك الشغلة تحت اللوح الذي يحوى الثقوب المرشدة أو الجلب المرشدة المشحوظة في الدليل وفي هذه الأحوال يجب أن يكون اللوح مزوداً بأرجل حتى يمكنه رفع القوامط والشغلة عن صينية الماكينة (المثقاب مثلاً) وكذا السند الدليل نفسه ويمكن أن يكون اللوح الدليلي ذات بنوز بارزة تتركب على المحيط الخارجي للشغلة وشكل ١٨٩ يبين دليلاً مبيناً فيه بنوز تصحيح الموضع تماماً بالنسبة للشغلة وموقع الطبعة الدليلية وموضع الثقوب المطلوب عملها. ونلاحظ إننا في هذه الحالة نلغى عملية الشكرة تماماً ونعتمد اعتماداً كلياً على دقة الطبعة أو الدليل أيضاً، فذلك أيضاً فيه توفير لوقت العامل كما سبق الإشارة إلى ذلك.

وعندما يكون الشكل الخارجي للسطح الذي يراد عمل الثقوب فيه شكلاً فهو وسمكة منتظماً يمكن أن توضع الطبعة وتأخذ مكانها الصحيح بوضع

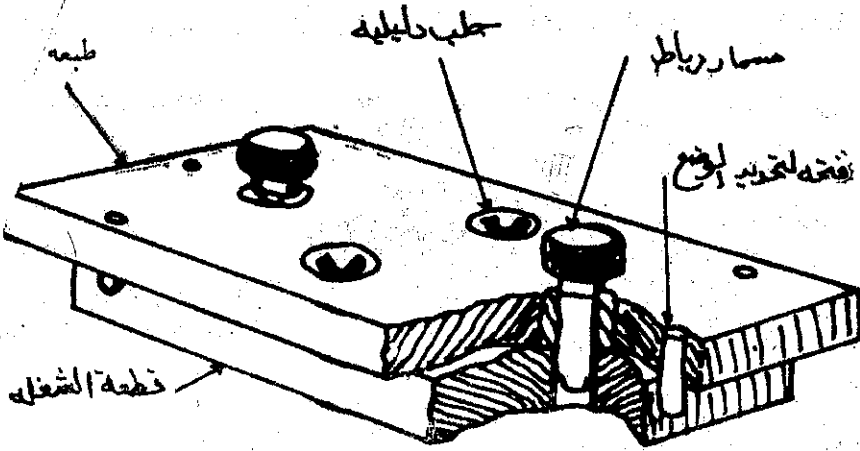

(شكل ١٨٩)


بنوز مناسبة صغيرة على الشكل الخارجى للشغلة كما هو مبين بشكل ١٩٤، وزيادة في تأكيد عدم تحرك الشغلة فإنه بعد فتح الثقب الأول يوضع بنز بمقاس الثقب .
وظاهر من شكل ١٩٠ أن الطبعة بها تجويف (ثقب في محور هاتيناسب مع البروزات الموجودة في الشغلة لكي يمكن تركيبها تماما على الشغلة .



(شكل ١٩٠)

وإذا كانت الطبعة غير مثبتة أو مقموفة تماما إلى الشغلة وكان المطلوب عمل ثقبان فإنه يدخل بنز في الثقب الأول الذي تم ثقبه على الشغلة لكي نحصل على علاقة معينة بين بعدى محوري الثقبين. وهذا الإجراء يحفظ المسافة بين محاور


الثقوب صحيحة ومنتظمة كما هو مبين بالشكل ١٩١ . وإذا أريد عمل أكثر

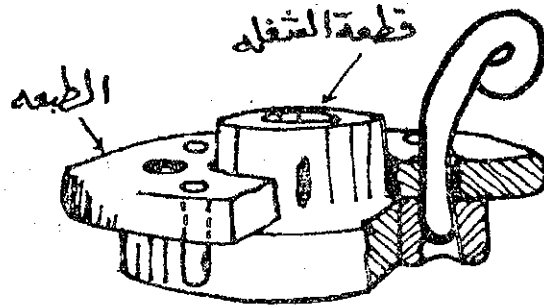

(شكل ١٩١)

من ثقبين فانه يوضع بنز في الثقب الذي تم ثقبه أولا ثم نعمل الثقب الثاني . ويمكن استعمال مسامير زرق الطبعة والشغلة معا وهذا واضح في شكل ١٩٢ إذ يكون فيه هذا الزرق إيجابيا .

(ح)

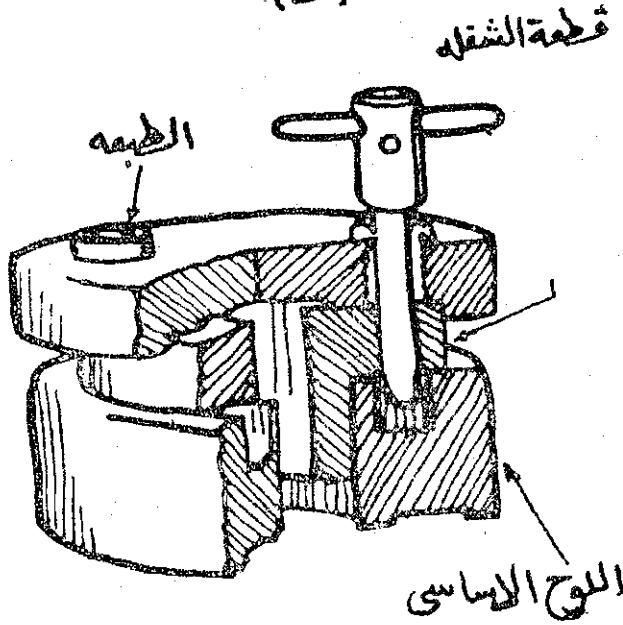

(شكل ١٩٢)

والحقيقة أن وجود الشغلة مربوطة ومزنوقة بين لوح الأساس والطبعة أو الدليل هو أمر ذات مميزات ، ففضلا عن أنها تضمن عدم تحرك الشغلة والحصول على ثقب في المواضع المطلوبة تماما ، فهي تحدث سطح تحميل كبير بين الشغلة والطبعة والدليل مما يقلل التآكل إلى درجة كبيرة ولهذا يمكن الحصول على دقة كبيرة بالإضافة إلى طول عمر هذا الدليل بنفس الدقة ولذا يستخدم هذا النظام في الإنتاج الكمي بكثرة .

العوامل التي تحكم الاختيار بين الطبعة والدليل :

تستعمل طبعات الثقب عندما يطلب عمل ثقب في عدة أجزاء بدقة أكبر مما يمكن الحصول عليه في حالة عمل الثقب بتحديد موضعها بالشنكرة وذلك لأن الطبعات تلغي تكرار عملية الشنكرة لكل قطعة . كما أن تكاليف الطبعات يجب أن يكون بحيث يغطي عدداً صغيراً من المشغولات لذا تستعمل في حالة الكميات الصغيرة وحينما يجب المحافظة على أن يكون سعر التكلفة أقل مما يمكن فضلا عن أن الشغلة لا تستلزم دقة عالية .


وللحصول على دقة عالية وتشغلا كميا كبيرا يجب أن تصمم دلائل في حالة المشغولات الكبيرة والمطلوب لها دقة عالية : لذا يجب أن يكون هناك طرقا سليمة وكافية لحفظ الشغلة في مكانها ولذا يستعمل في الدليل طرق الربط المختلفة .

ثانيا : الدلائل المغلقة :

وتسمى الدلائل الصندوقية وفيها توضع شغلة داخل الصندوق وتقمط فيه ويستخدم هذا النوع عندما يلزم عمل دقة ثقب في اتجاهات مختلفة في الشغلة ولكي يمكن سند الدليل تماما فإنه يكون مزوداً بمجموعة أرجل أو أجزاء سائدة على جوانب الصندوق أي في كل اتجاه مقابل لإتجاه السطوح المطلوب الثقب فيها . ويفتح الدليل بواسطة إرجاع غطاء أو رافعة رحوية (لامركزية) . ويوضع الجزء المطلوب ثقبه داخل الصندوق ويوضع في المكان المخصص له تماما

وبكل دقة ويركب الغطاء ويقمط بواسطة أجهزة رباط وأجهزة الرباط هذه يجب أن تكون دائمة لهذا الدليل وموجودة ضمن أجزاء جسم الدليل ، والدلائل الجزئية والمركبة من دليل لوحى ودليل صندوقى والمعدة خصيصا لعمليات الثقب تصمم للإنتاج الكمي وكذلك تصمم لعمل وتشغيل قطعة أو قطعتان متشابهتان معا وفي وقت واحد وتستخدم مثل هذه الدلائل في حالة الثقب على الماكينات المتعددة الرؤوس .


وشكل ١٩٣ يبين أحد أنواع هذه الدلائل .

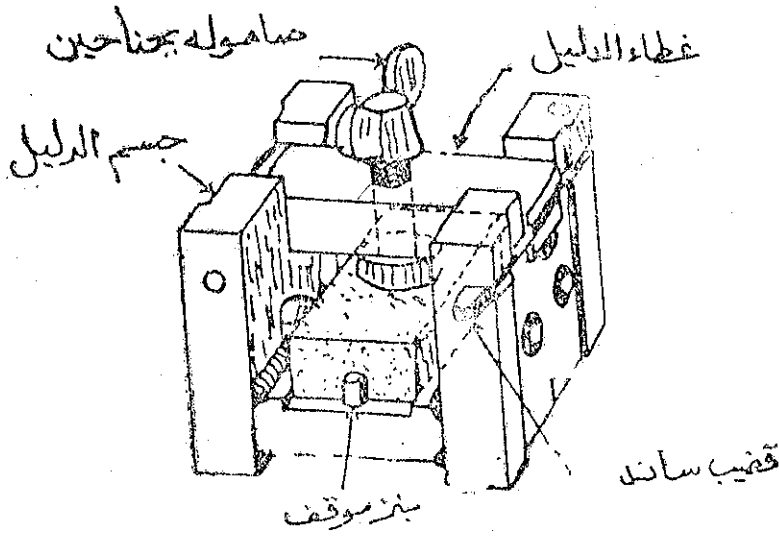

الدلائل المستخدمة في التقسيم الدائري

غالبا ما تستخدم دلائل للتقسيم الدائري عندما تكون الثقوب المطاوب ثقبا ذات محاور على زوايا مختلفة . ويمكن أن توضع الشغلة أو جزء منها داخل هذا النوع من الدلائل . وبواسطة ساند أو مانسميه موجه وقواطع يمكن للشغلة أن تأخذ وضعها معينا تماما على اسطوانة يدور محورها بزواوية حسب الطلب حتى يصير موضع الثقب رأسا تماما لكي يمكن عمل الثقب ثم يدار

مرة أخرى للموضع الآخر لعمل الثقب التالي : وهكذا حتى ينتهى تثقيب الشغلة وهذا النوع من الدلائل يمكن أن يكون بسيطاً أو معقداً ، وهذا يتوقف على الشغلة وحجم الإنتاج المطلوب منها : وتصمم عادة هذه الدلائل لمسك عدة مشغولات مشابهة الشكل فى آن واحد كذلك يصمم تشغيل التقسيم فى هذا الدليل على أن يكون إما يدوياً أو أوتوماتيكياً وشكل ١٩٤ يبين نوعاً يدوياً .

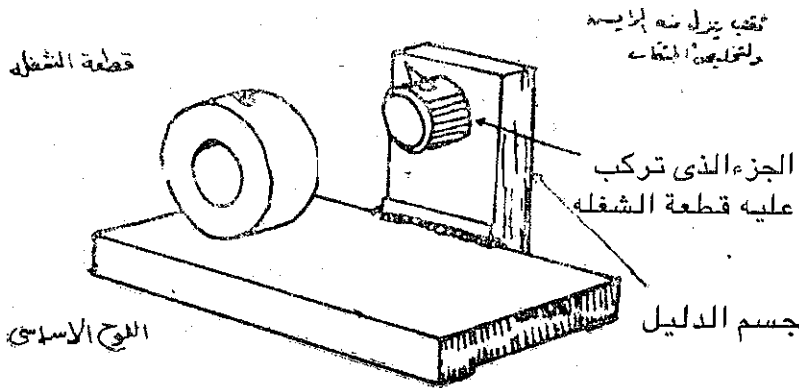

(شكل ١٩٤)

وفى حالة الأجزاء الكبيرة أو الأجزاء التى لا يمكن مسكها باليد بسهولة يمكن صنع دلائل خاصة بهاء وتكون هذه الدلائل غالباً من النوع الصندوقى :

الدلائل المركبة :

يستخدم هذا النوع من الدلائل إذا كان مطاوباً لإجراء عمليات متعددة ومختلفة للشغلة وقد يكون من النوع المفتوح أو من النوع المغلق (الصندوقى) حسب تصميم الشغلة نفسها وشكلها الخارجى وحجمها أيضاً . وتثبت الشغلة بحيث تأخذ الوضع المحدد لها تماماً . وإذا كان هناك ثقوباً فإنها تجرى من خلال الفتحات الموجودة بالدليل أو من الحلب المرشدة الموجودة فى جسم الدليل

والسابق الإشارة إليها ، كما يمكن تغيير هذه الحلب وشحط جلب بمقاسات أخرى لتناسب الأقطار المطلوب ثقبها على قطعة الشغلة . ومعنى آخر يمكن استخدام جلب خاصة بعملية ثقب معينة ثم تغييرها بجلب أخرى لتناسب عملية البرغلة (وهي العملية التالية لعمالية الثقب) أو جلب عملية التوسيع . . . وهكذا .

دلایل التوسيع بالمخرطة :


وتستخدم دلایل التوسيع بوجه عام عند تشغيل الثقوب الكبيرة حيث لا يمكن عمل هذا الثقب بواسطة المثقاب ، ومن المعلوم أن أكبر قطر مثقاب موجود هو حوالي ٣٥ سم تقريبا .

وعندما تلتزم الدقة في المقاس تجرى عملية التوسيع على المخرطة ، أو عندما يكون محاذاة هذا الثقب مع ثقوب أخرى أمراً ضرورياً ففي هذه الحالة تلتزم عملية التوسيع . وعادة ما تكون دلایل التوسيع إما من النوع المفتوح أو من النوع المغلق .

الدلائل ذات الأرجل :


عندما تكون طبيعة شكل الشغلة المطلوب تشغيلها غير مناسبة للربط على دليل من الدلائل السابقة يتجه التفكير إلى وضع الشغلة على اللوح الأساسي للدليل وربطها ربطاً جيداً معه لكي تمنع حركة الشغلة أثناء الثقب .

وشكل ١٩٥ يبين دليلاً ذات أرجل والفرق بينه وبين الدلائل اللوحية هو في وجود الأرجل ، والغرض من ذلك هو رفع القوامط بعيدة عن صينية الماكينة . ويجب أن تكون هذه الأرجل مضبوطة تماماً بحيث تجعل الشغلة موازية دائماً لمستوى سطح الصينية وفي الشكل المبين توضع الشغلة المستديرة في دليل في المركز مثبت في اللوح الأساسي وتمسك الشغلة تماماً بقامطة من نوع يتناسب مع الشغلة ، ففي هذه الحالة تكون القامطة في هيئة وردة وصامولة بجناحين وبعد تثبيت الشغلة يقلب الدليل لإتمام عملية الثقب ، وفي هذه الحالة يكون ضغط القطع على القوامط .

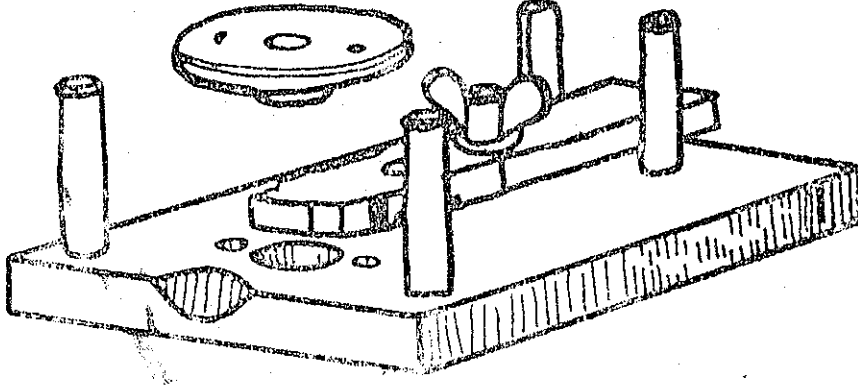

(شكل ١٩٥)

وشكل (١٩٦-١) يبين دليلًا بأرجل في كل من سطحى القاعدة العلوى والسفلى، والشغلة مستديرة ولها ثقب في مركزها والدليل به جزء بارز اسطوانى مثبت فى اللوح الأساسى وتركب عليه الشغلة وتتمط بواسطة وردة حرف U وصامولة لضمان تحديد الموضع تماما . وبعد ذلك يقلب الدليل على الأرجل وتثبت قطعة الشغلة من الثقوب الدليلية الموجودة :

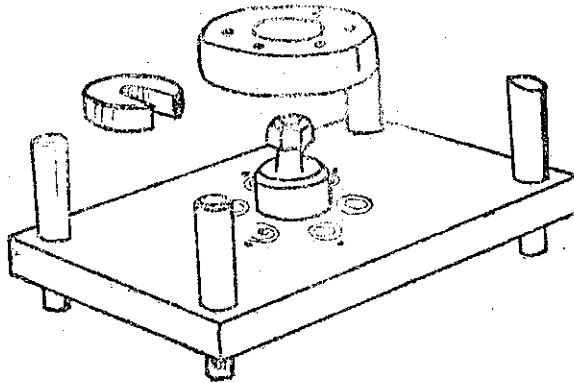

(شكل ١٩٦-١)

وعندئذ يكون ضغط التثقيب مؤثراً على الوردة السابق ذكرها . وبعد الثقب تزال الحلب ويقلوظ الثقب ويقلب الدليل مرة أخرى لإزالة هذا الجزء . وفائدة وجود الأرجل في كل من سطحى القاعدة لتسهيل عملية تركيب الشغلة من ناحية ومن أجل الثقب والقلوطة للناحية الأخرى .


ثانياً المثبتات

أنواعها :

توجد أنواع مختلفة من المثبتات ويتوقف كل نوع منها على نوع الماكينة الذى سيتم التشغيل عليها مثل ماكينة الفريزة أو المشططة العربية أو المخرطة أو المخرطة البرج . . . الخ ، كذا يتوقف المثبت ونوعه على حجم المشغولات المطلوب تثبيتها .

والنوع البسيط من المثبتات هو المستخدم فى مسك وتحديد موضع قطعة الشغلة من أجل التشغيل على ماكينة معينة « كالفريزة مثلاً » . وفى هذه الحالة يجب أن تلاحق مجموعات إضافية من المناجل ذات فكوك مصنوعة لتناسب عمليات التفريز البسيطة وعندئذ يمكن إجراء عمليات التشغيل المختلفة على الشغلة وهى مربوطة بهذا المثبت :

وقد تصنع فكوك المناجل بشكل يتناسب مع الجزء المطلوب تثبيته كما يمكن استعمال هذه الفكوك وتركيب فكوك غيرها تناسب شغلة أخرى وهكذا وشكل (١٩٦ - ب) يبين مجموعة من هذه الفكوك .

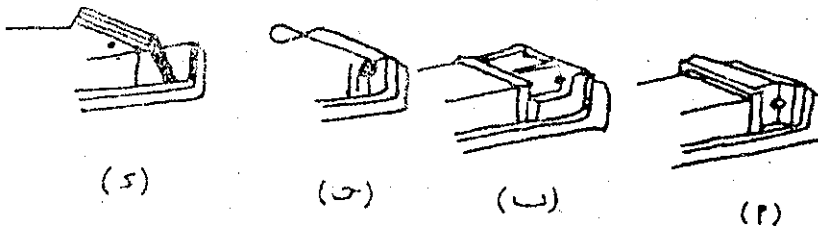


(شكل ١٩٦ - ب)

وشكل أ يبين فكين مجهزين لربط شغلة سطحها غير متوازيين وفي هذه الحالة يجب أن تصمم الفكوك بزواوية بحيث تعرض اختلاف الزوايا للتمكن من مسك الشغلة . وشكل ب يبين فك مجهز لقمط شغلة خاصة مطلوب لإنتاج عدد كبير منها وشكل ج يبين طريقة قمط الأجزاء الأسطوانية وفي هذه الحالة يجعل أحد الفكين به مجرى حرف V والآخر يكون «عدل» لكي يكون تماس الشغلة على خطين في الفك ذات المجرى حرف V وخط آخر على الفك العدل ويمكن أن يكون الفك الذي به المجرى حرف V بحيث يكوى محور المجرى V رأسياً ويتم هذا الإجراء إذا كان مطلوباً ربط الشغلة الأسطوانية ومحورها رأسياً كما يمكن أن يكون الفكان سواء كانت المجارى محورها أفقياً أو رأسياً موجودين معاً وشكل د يبين طريقة تثبيت قطعة سطحها متوازيين لكن المطلوب تشغيل سطحها الجانبى ليكون مستوى مائل مع سطحها «لذا تصنع الفكوك مائلة كما هو مبين بالشكل وفي هذه الحالة تصمم الفكوك بحيث تعرض توازى الفكين وهذا واضح من الشكل وفي جميع الأحوال يجب أن تقمط الشغلة في وسط فكى المنجلة وإذا كان لابد للشغلة من أن تقمط في أحد طرفى المنجلة لظروف التشغيل ، فيجب أن توضع قطعة سائدة بنفس السمك على الطرف الآخر لفكى المنجلة لكي تعمل على توازن الضغط المؤثر على الشغلة لأن تساوى الضغط يمنع الفكين من التلف ولا يؤثر على موضع الشغلة المربوطة بين الفكين .

وفي هذه المثبتات تسند الشغلة في موضعها على الفك الثابت ويستعمل الفك المتحرك فقط في عملية الرباط . وغالباً ما يكون هناك فك إضافى مصنوع من صلب منخفض الكربون ومخلف تغليفاً سطحياً وتصمم المثبتات الزاوية المبسطة لمسك المشغولات من أجل عملية فتح المجارى والتسوية السطحية على القرينة لسطوح بينها زاوية قائمة أو غير قائمة . وهذا النوع من المثبتات يشمل لوح قاعدة أساس مركب عليه مجموعة ألواح أخرى مركبة على زوايا معينة حسب المطلوب ، مع اللوح الأساسى (القاعدة) وعادة تربط الشغلة وتثبت على وجه اللوح الموضوع على الزاوية المطلوبة ، ثم تجرى عمليات التشغيل المختلفة . وبذلك تحصل على مشغولات سطوحها تعمل مع بعضها زوايا طبقاً للمطلوب .

مثبتات الثقب والقلوطة


يبين الشكل ١٩٧ أحد أنواع هذه المثبتات المستعملة في الثقب أو القلوطة
وبذلك يمكن توفير وقت الفك والتركيب حتى تنسى القطعة كلها من العمليات
المختلفة من الثقب إلى البرغلة إلى القلوطة .

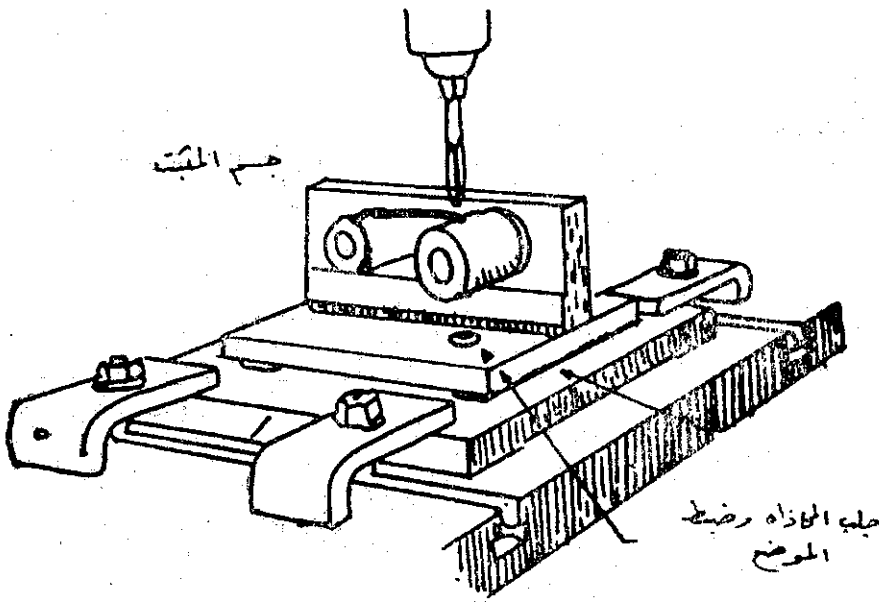

(شك. ١٩٧)

مثبتات التفريز

عند تفريز سطح في شغلة مطلوب إنتاج كمية كبيرة منها يجهز المثبت
المبين بشكل ١٩٨ ويتكون هذا النوع البسيط من لوح الأساس الذي توضع
عليه الشغلة لتشغيلها على الفريزة ، واللوح نفسه مقموطا في صينية الماكينة
(الفريزة) ويكون لوح الأساس ممسوكا في الصينية بواسطة مسامير برأس

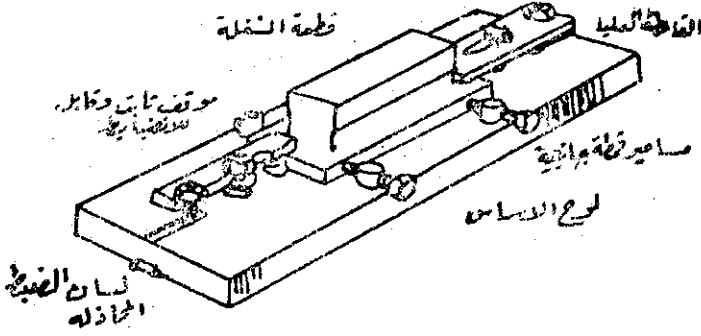


(شكل ١٩٨)

مربعة موضوعة في الحبارى حرف T الموجودة في صينية الماكينة (الفريزة) ويظهر من مسامير القلم في الاتجاهات الأربعة بالنسبة للشغلة ومسامير أخرى لتحديد موضعها تماما .

مثبتات المشغولات الاسطوانية - المثبتات الزاوية

وشكل ١٩٩ يبين مثبت يستخدم في عملية التفريز لمشغولات مستدير (اسطوانية) .

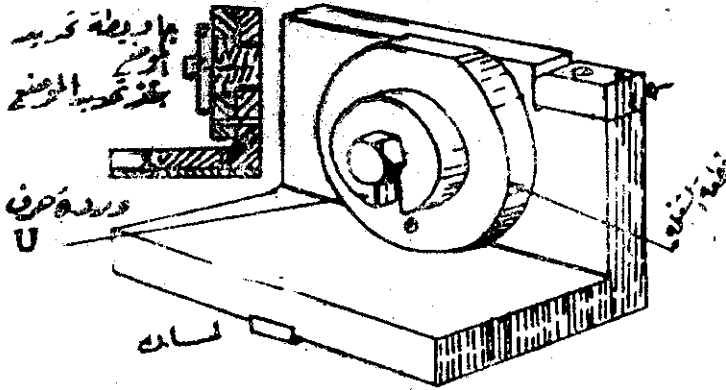

(شكل ١٩٩)


والعمليات التي يمكن تشغيلها على ماكينات التفريز كثيرة كما أن أشكال المشغولات التي يمكن أن تشغل على هذه الماكينة كثيرة أيضا ، ولما كان لكل

عملية من عمليات التفرير بعض الطرق التي يجب أن تتبع لسند ومساك الشغلة بأمان عند تفريرها فإنه في الإمكان أن تربط الشغلة مباشرة إلى صينية التفرير أو إماكن ربطها على منجلة التفرير أو أنها تستلزم مثبت خاص يصمم من أجل هذه الشغلة كما يتضح ذلك من الشكلين ٢٠٣, ٢٠٤ ولكي تتم عملية التفرير بنجاح وسهولة فإن كل شغلة يجب أن تربط بأمان في مكان ثابت حتى تكون العلاقة بين الشغلة والسكينة القاطعة محفوظة دائماً. وإلا حدث ترحيل للشغلة وأدى ذلك إما إلى كسر السكينة أو الحصول على سطح غير صحيح وغير مضبوط .

أما مثبتات التفرير فيجب أن تصمم بحيث تتحمل التحميل السريع وسهولة التمسك وذلك لتقليل الوقت الذي تكون فيه الماكينة بدون عمل (وقت الضبط والتركيب) .

هذا ويجب أن تعلم أن ارتفاع ثمن المثبتات إنما سيعوضه الوفرة في وقت العمل الضائع في عملية الشيت على الماكينة .

وعندما تلزم دقة عالية في الشغلات فإن ذلك يجب أن يقابل ارتفاعاً في ثمن المثبتات حتى ولو كانت الكمية المنتجة من الشغلات عددها قليل وفي حالة الأجزاء التي لا يمكن تفريرها وهي مبروطة على منجلة الماكينة يعمل مثبت زاوية كما هو مبين بشكل ٢٠٠ أيضاً .

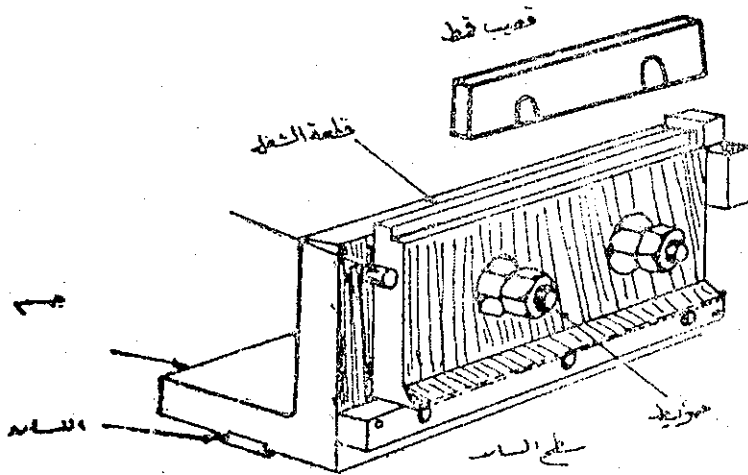

(شكل ٢٠٠)

الخطوط التي يجب اتباعها ومراعاتها عند عمل المثبتات والدلائل :

عند تصميم المثبتات والدلائل يجب أن يؤخذ في الاعتبار للمراسل الثلاثة الآتية :

١ - أن تكون المدة « المثبتات والدلائل » مصممة بحيث تعطى كفاءة تشغيل عالية وكذا سهولة استعمالها وتداولها بمعرفة العامل ثم تركيبها على ما كينة التشغيل .

٢ - أن تصمم بحيث يمكنها ربط المشغولات بطريقة صحيحة ومضبوطة لكي نستطيع الحصول منها على مشغولات بمقاسات صحيحة .

٣ - أن يراعى تكاليف المثبتات والدلائل بحيث تصمم على أساس يتناسب مع عدد القطع المطلوب إنتاجها فلا يجب تصميم مثبتات ودلائل بتكاليف عالية لإنتاج عدد قليل من المشغولات ، وفي حالة كبر عدد القطع المطلوب إنتاجها تصمم مثبتات ودلائل عالية التكاليف بحيث يكون نصيب تكلفة القطعة من التكاليف الكلية للمثبتات والدلائل معقولة .

ولكي تكون المثبتات والدلائل ذات كفاءة عالية في أداء عملها يجب أن يتوفر فيها الآتي :

١ - نوع الدليل أو المثبت المطلوب لحزم معين .

٢ - عند وضع الشغلة وربطها يجب مراعاة :

(أ) وجود الخلوص اللازم لوضع الشغلة .

(ب) استخدام طريقة سريعة لقمط الشغلة وفكها .

٣ - طرق تناول المثبتات والدلائل وخصوصاً في حالات القطع الكبيرة والثقيلة .

٤ - خلوصات كافية لعملية القطع وخروج الرايش .

٥ - سهولة فك واستبدال سطوح القطع التي يحدث بها تآكل أثناء التشغيل

٦ - اختيار المعادن الصحيحة للمثبتات والدلائل ومراعاة الأمن أثناء التشغيل .

أدوات الرباط المستخدمة في المثبتات والدلائل (الزراجين)

أهمية الزراجين في الرباط :

عند التفكير في تصميم أى مرشد أو مثبت فالفكرة الرئيسية هي أننا يجب أن نضمن مسك المشغولات جيداً لكي نقلل من الإهتزازات أثناء عمليات القطع المختلفة ، وخصوصاً في الحالات التي تتوقع أن تكون الاهتزازات فيها مصدرأ من مصادر المتاعب عند التشغيل الأمر الذي يتسبب عنها إتلاف هذه المشغولات وبالتالي خسارة في الإنتاج ، لذا يجب أن تعطى عناية شديدة لأدوات الرباط وهي المعروفة باسم الزراجين ، فعند صنع أى دلائل أو مثبتات نجد أن الشغلة التي ستعرض إلى اهتزازات كبيرة سوف تحتاج إلى رباط محكم لكي لا يتحرك من مكانها أثناء التشغيل فالتفريز ، مثلاً يعتبر أقصى عمليات التشغيل المعرضة للاهتزازات علاوة على أن الرايش الناتج غالباً ما يتراكم داخل أجزاء المثبت ويصل إلى درجة الاختناق مما يؤثر في الوضع الصحيح للشغلة عند استبدالها ، أو في تعطيل وظيفة الزرجينة فلا تمسكها جيداً وهذا مما يسترعى انتباه المصمم لعمل منافذ لخروج الرايش وذلك بعمل ثقوب أو فجوات يهرب منها الرايش ويسهل تنظيف المثبت أولاً بأول .


تصميم الزراجين :

يراعى عند تصميم الزرجينة أولاً مساحة المسطح الفعلية التي يقع عليها ضغط الرباط ، فيجب وضعها فوق جزء من سطح الشغلة مباشرة لأن تجاهل هذا القاعدة يؤدي إلى تحرك الشغلة من موضعها . والقاعدة الثانية هي مراعاة متانتها وقوة احتمائها فإذا بدأت الزرجينة في الانحناء تحت تأثير قوة الرباط فإنها لا تصلح لمسك الشغلة بدرجة كافية لمقومة ضغط التشغيل ، وفي هذا خطر على العامل الذي يشتغل على الماكينة لاحتفال إفلاتها وخصوصاً إذا كانت في مثبت مركب على محرطة البرج مثلاً والتي تدور بسرعة عالية .

أنواع الزراجين :

١ - الزرجينة البسيطة :


وشكل ٢٠١ يبين أحد الأنواع المتعددة للزراجين البسيطة ويجب صنعها بسلك كاف حتى لا تنحني تحت ضغط الرباط . ويستخدم هذا النوع بكثرة

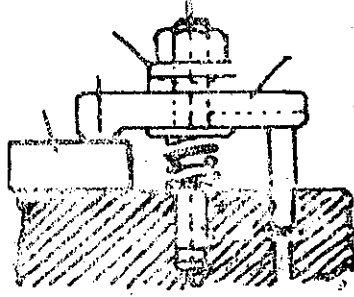

(شكل ٢٠١)

في جميع أنواع درجات المثبات وفي تثبيت المشغولات علي عربات الماكينات وهذه الزراجين هي أكثر الأنواع استعمالاً دون شك . والنوع المبين بشكل رقم ٢٠٢ ذات كعب من الصلب المنخفض الكربون لسنادة الطرف الآخر للفك كما أن هناك تصميمات متعددة لهذا النوع . وغالباً ما يركب المكعب في جسم المرشد حتى يسمح للزرجينة بالدوران لكي يتعد عن الشغلة بعد فكها .


٢ - الزرجينة ذات الاتجاهين :

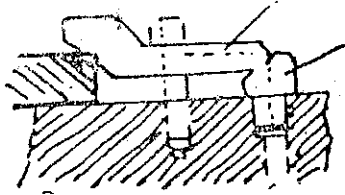

(شكل ٢٠٢)

وشكل ٢٠٢ يبين زرجينة ذات اتجاهين وهذا النوع موفر للوقت وبسيط في الشكل ويعتبر تصميمًا نموذجيًا لأنه يسمح نتيجة لخفض الصامولة تحت سطح الفك باستخدام سكين أصغر في القطر بما لا يقل عن ٢ سم وفي هذه الحالة يمكن إدارتها بسرعة أعلى. وبالتالي يقل وقت التشغيل فتقل التكلفة تبعاً لذلك.

وشكل ٢٠٣ يبين فكرة أخرى لنفس النوع ، ولها فكان منفصلان يسمحان برياط قطعتين من المشغولات في وقت واحد ويمكنه تصغير قطر السكين هنا بخفض الصامولة .

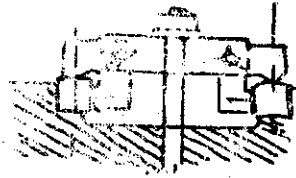


(شكل ٢٠٢)


٣- الزرجينة المفصليّة :

الزرجينة المفصليّة هي عبارة عن رافعة تتحرك على محور مفصلي ثابت أحد طرفيه يضغط على الشغلة بواسطة الضغط الناتج من الطرف الآخر والأشكال ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ تبين ثلاثة أنواع من الزراجين المفصليّة وفيها يضغط أحد طرفي الرافعة على الشغلة بينما يقع هذا الضغط من تأثير مسبار يعمل على ميل الرافعة في اتجاه الشغلة فتقوم بمسكها .


سكين رصبة ذات أسنان ملو بميظ

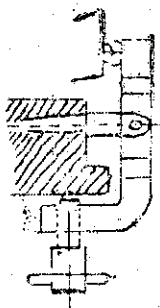

(شكل ٢٠٦)

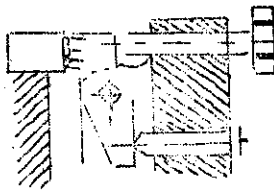


(شكل ٢٠٥)

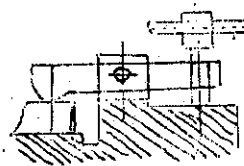


(شكل ٢٠٤)

٤- الزراجين ذات الكامة:

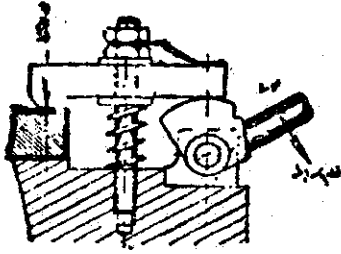


(شكل ٢٠٨)

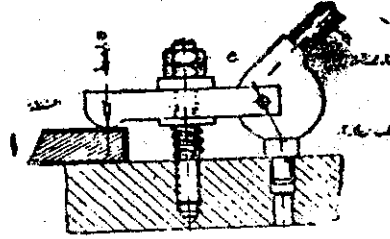


(شكل ٢٠٧)


والأشكال ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١ يبين خمس طرق لرباط الزرجينة بالكامات ويفضل النوع المبين بشكل ٢٠٧، شكل ٢٠٩ عندما يحتاج الأمر إلى لف الذراعين لتسهيل عملية التحميل أما التصميمات الباقية فهي صالحة في حالة التشغيل الثقيل وهي تقريبا متشابهة وتعتمد على قوة ربط الشغلة بتأثير الكامة : وهي وجوبها من النوع المفصلي ذى الكامة . وتمتاز هذه الزراجين بسهولة فك وتركيب الشغلة :

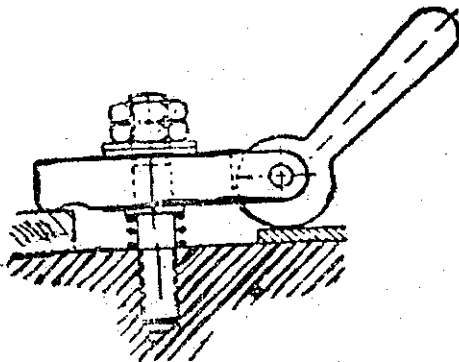

(شكل ٢١٠)

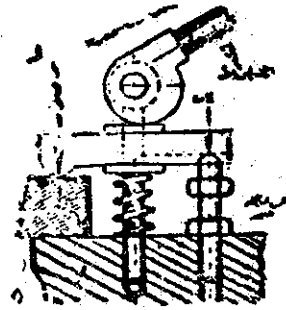

(شكل ٢٠٩)

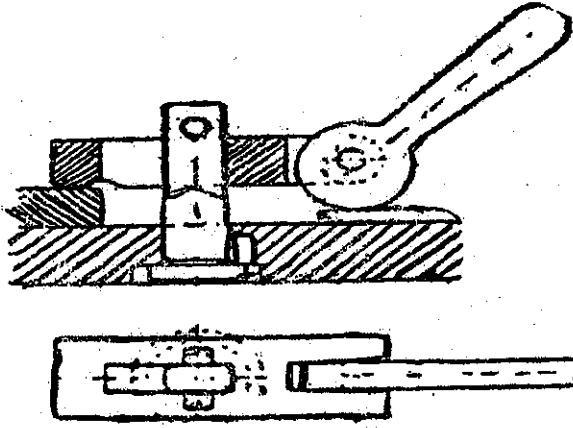

(شكل رقم ٢١١)

وهذا أمر هام عند العمل بالنظام الكمي للإنتاج .

1880


1880

1880

1880

1880

1880

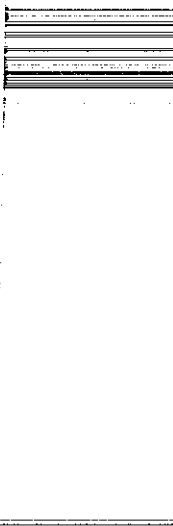

البازيليكوم

صيانة وإصلاح أجهزة القياس

مقدمة :

يجب اعطاء أهمية كبيرة لنظافة سطوح المشغولات قبل قياسها كما يجب ترك المشغولات بعد تنظيفها مدة كافية بجوار جهاز القياس لكي يمكن الوصول إلى تعادل درجتي الحرارة (للمشغولات وجهاز القياس) كما يلاحظ أن عدم نظافة سطوح المشغولات مما يعلق بها من طبقة من الشحم مهما كانت خفيفة أو من الزيت تسبب خطأ في القياس . كذلك تعتبر العناية من أهم العوامل المؤثرة في القياس الدقيق أكثر من المهارة وقوة الابصار ويمكن الوصول إلى الدقة العالية في القياس بالعمل الهادىء والتركيز كما يجب تكرار عملية القياس وخاصة في البداية .

هذا ويجب أن يوضع في الاعتبار عند القياس مصادر الخطأ الممكنة ويجب أن تذكر دائماً أنه لا يكفي أن يكون جهاز القياس على درجة عالية من الدقة لكي تحصل على نتائج دقيقة بل يجب أن تراعى جميع العوامل الأخرى التي تؤثر في صحة القياس .

من أجل ذلك كانت صيانة أجهزة القياس والحفاظة عليها من أهم واجبات المشتغلين بالقياس ، هذا بالإضافة إلى ضرورة تطلب حساسية أيديهم عند استعمالها حتى لا يوردى الاستعمال السيء إلى إتلاف هذه الأدوات .

١ - كيفية صيانة زهرات الاستواء :

يجب اتباع التوصيات الآتية بشأن تداول زهرات القياس حتى يمكن حفظها مدة أطول مدة ممكنة :

١ - المحافظة على نظافة الزهرة .

وتعتبر أهم قاعدة يجب اتباعها للمحافظة على زهرات الاستواء حيث إن وجود الشوائب والذرات المعدنية والأتربة والشحومات تحت الشغلة أو تحت أدوات القياس المستخدمة على الزهرة تؤثر على دقة القياسات علاوة على أنها تسبب تأكلاً سريعاً في وجه استواء الزهرة وبالتالي تقل درجة دقة سطحها. لذلك يجب استخدام بنزين أو أي منظف آخر مناسب لازالة أية شحومات أو أتربة أو صدأ تكون عالقة بوجه الزهرة وبعد الغسيل تجفف بفقطة نظيفة .

٢ - تغطية وجه الزهرة في حالة عدم الاستعمال :

يجب تغطية زهرة القياس في حالة عدم استعمالها بغطاء مناسب من الخشب كما يجب حمايتها بوضع طبقة من الزيت الخفيف على وجه الزهرة قبل وضع الغطاء الخشبي وذلك بعد استعمالها في نهاية اليوم .

٣ - الاحتياط في وضع الأجزاء الثقيلة على وجه الزهرة بالانزلاق :

يجب أن يكون وضع الأجزاء الثقيلة مثل الزوايا والمتوازيات على زهرة الاستواء على طرف الزهرة أولاً ثم تزلق على الوجه حتى تأخذ مكانها لتكون في وضع التشغيل وهذه العملية تساعد على حماية وجه زهرة الاستواء أو أسطح أدوات القياس المستخدمة أو الشغلة المراد قياسها من الخدوش بسبب وجود أي تربة أو مواد غريبة . وعندما يتطلب الأمر وضع الأجزاء أو الأدوات الثقيلة مباشرة فوق زهرة الاستواء فيجب عدم إسقاطها كما يراعى عدم اصطدامها بحواف الزهرة .

٤ - وجوب استخدام المتوازيات كلها أمكن ذلك :

يجب رفع المشغولات المراد قياسها كالمسبوكات الخشنة أو المطروقات أو ماشابهها بوضعها على متوازيات لحماية وجه الزهرة حيث أن غالباً ما تكون أسطح هذه المشغولات خشنة وتحتوى على قشور معدنية صلبة .

٥- إزالة الرايش من المشغولات :

يجب كذلك إزالة الرايش من المشغولات المراد قياسها قبل وضعها على زهرة الاستواء لحماية وجه الزهرة من الخدش وكذا لتجنب وقوع أى خطأ فى القياسات ويمكن إزالة هذا الرايش بواسطة البرادة أو التجليخ .

٦- عدم استخدام المواسك فى التثبيت :

يجب عدم تثبيت المترازيات والزوايا الحديدية أو أدوات القياس الأخرى على زهرة بواسطة مواسك كما يجب عدم تركها فوق سطح الزهرة لفترة طويلة حتى لا تحدث أكسدة لسطح الزهرة يصعب بعد ذلك علاجها .

بعض التوصيات الخاصة بصيانة وحفظ أدوات

القياس التقريبية

حيث إنه غير مطلوب من استعمال أدوات القياس التقريبية درجة عالية من دقة القياس فكثير ما يتداول العمال فى الورش أدوات القياس بشيء من الإهمال وبالأخص العمال الناشئون الذين كثيراً ما يتمدون سرعة إتلاف عددهم الحديدية دون قصد بسبب سوء الاستعمال ، وذلك بعكس العمال المهرة ذوى الخبرة الطويلة إذ أنهم يعلمون أن جودة إنتاجهم تتوقف على نظافة العدد ودرجة دقتها كما يكون المحافظة على دقتها دليلاً على دقة مهارتهم تماماً. ونين فيما يلى أمثلة لبعض الأخطاء الشائعة وما يجب عمله نحو تداركها

١- استخدام أدوات القياس فى الأغراض المخصصة لها :

(أ) غير استعمال المسطرة الصلب القدم فى فك أو ربط المسامير القلاووظ بدلا من المفك .

(ب) استخدام أحد طرفى برجل التقسيم فى رسم الخطوط بدلا من شركة العلام .

(ج) استعمال الزاوية القائمة الصلب فى التقاط الخفيف .

(د) إخراج الرايش أو الشحومات من الثقب بواسطة المسطرة الصلب
أو طرف البرجل أو شوكة العلام وكذلك إزالة الرايش من الثقب
بعد عملية الثقب بواسطة القدم الصلب

٢ - الإهمال في تداول أدوات القياس :

- (أ) وضع الأدوات بطريقة غير منظمة وبشيء من التكديس في درج
الترجحة وعدم وضع أدوات القياس على قطعة من الكاوتشوك
مما يعرض اصطدامها بالعند الأخرى وتلفها .
(ب) إسقاط الأدوات على أسطح صلبه .
(ج) استعمال أدوات القياس بالقرب من سكينه القطع لماكينه تشغيل
دائرة .

٣ - استخدام الحشونة في استعمال أدوات القياس :

- (أ) زيادة فتح البرجل ذى الياى عن الحد الأقصى لمدى القياس .
(ب) شدة ربط مسمار زنق أو صامولة ربط تؤدي إلى حدوث خدش
أو علامة على سطح أداة القياس .

٤ - عدم إتباع الطريقة الصحيحة لاستعمال أدوات القياس :

- (أ) استخدام الدق في ضبط وضع معين لأحد أجزاء أدوات القياس
بدلا من فك مسمار الزنق أو صامولة الربط .
(ب) الضغط بشدة على سطح الشغلة أثناء الشنكرة باستخدام برجل
التقسيم أو شوكة العلام .
(ج) زيادة الضغط على أطراف القياس أثناء القياس يؤدي إلى سرعة
تآكل سطح مقياس .

٥- اهمال صيانة أدوات القياس :

- (أ) حفظها بدون تغطيتها بطبقة من الزيت أو الشحوم تكفي لوقايتها من الصدأ .
(ب) عدم مداومة تنظيفها وخاصة عندما يعاقبها تراب أو ريش .

٦- سوء استخدام أدوات القياس :

- (أ) إتيان حركات عصبية بأدوات القياس مثل النقر بالمساطر على أجسام صلدة أو فتح وقفل طرفي براجل القياس والتقسيم دون داع أو رشق سن شوكة الشنكرة أو برجل التقسيم في التزجة الخشب .
(ب) عمل علامات مميزة أو حروف من الكتابة على أدوات القياس بطريق الحفر أو الطبع مما قد يؤثر على دقتها .

كيفية صيانة وضبط قدمات القياس ذات الورنية

تتوقف دقة القياس بالقدمات ذات الورنية على ما يلي :


١ - درجة التوافق بين الفك المتزلق وذراع القدمة بحيث يمكن تحريك الفك المتزلق بسهولة على طول الذراع وبدون حدوث أى « لعب » أثناء الحركة ويمكن ضبط هذا التوافق بإخراج الياى من مجموعة الفك المتزلق وثنيه حتى يعمل على ضغط الفك المتزلق على السطح الداخلى للذراع بقوة مناسبة .

٢ - مقدار التآكل الذى يحدث في طرفي القياس للفكين ويمكن تعويض هذا التآكل إذا كانت قيمته في حدود من ٠,١ إلى ٠,٥ من المليمتر وذلك بصبط وضع الورنية إذا كانت من النوع المثبت في الفك المتزلق بواسطة مسامير ربط تعمل على فتحات مستطيلة تسمح بضبط وضع الورنية بالنسبة لتدريج ذراع القدمة في حدود مسافة طفيفة تكفى لتعويض التآكل .

٣ - تعتمد دقة الورنية في القياس إلى حد ما على حساسية العامل لصحة المقاسات ويمكن اكتساب هذه الحساسية بالتدريج على قياس أبعاد قياسية باستخدام قوالب قياس أو محددات القياس .

بعض التوصيات الخاصة باستعمال وصيانة ميكرومترات القياس الخارجى

يوضح الشكل ٢١٢ الطريقة الصحيحة لمسك الميكرومتر لقياس المشغولات
وكيفية مسك الشغلة باليد اليسرى ومسك الميكرومتر باليد اليمنى بحيث
يمكن إدارة عجلة القياس بواسطة الإبهام والسبابة ويستخدم الأصبع الوسطى
أو الخنصر فى وضع الميكرومتر على راحة الكف .

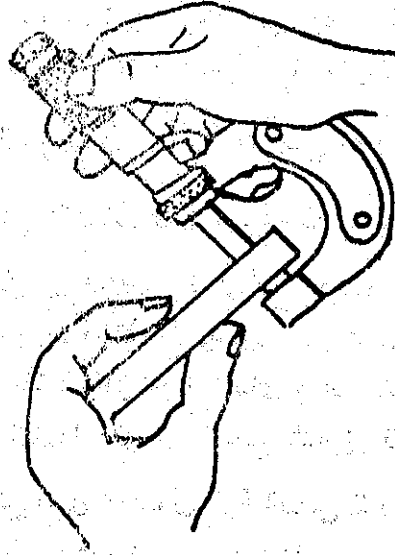

(شكل ٢١٢)

وبهذه الطريقة يمكن مسك الميكرومتر بإحكام وفى نفس الوقت يمكن
تحريك الشغلة بين فكى القياس بسهولة .

ويراعى دائماً الاستعمال الصحيح للميكرومتر حتى لا يحدث به أى تلف
يكون سببها عدم الاستعمال الصحيح .

ولكى يكون الميكرومتر دائما في حالة جيدة ومحفوظا بدقته في القياس فإنه يجب مراعاة القواعد الصحيحة في استخدامه وأهم هذه القواعد هي :

١ - عدم تخزين الميكرومتر وفكّي القياس فيه متلاصقين حتى لا ينتج تآكل في سطحي القياس بمضى الوقت ولذا يجب ترك مسافة صغيرة بين الفكين أثناء التخزين .

٢ - تزييت الميكرومتر في مكان واحد فيه فقط وهو لولب عمود الميكرومتر ، وعدم استعمال زيت ثقيل حتى لا يقلل من حساسية الميكرومتر في القياس . وفي حالة تخزين الميكرومتر لفترة طويلة تغطي أسطح أجزاء الميكرومتر بطبقة خفيفة من الزيت ويلف في ورق شمعي .

٣ - عدم قفل أو فتح الميكرومتر بواسطة مسكته من عجلة القياس ولف جسم الميكرومتر للحصول على الفتحة المطلوبة لأن ذلك بسبب تآكل سريع في لولب عمود الميكرومتر بل يجب استعماله بالطريقة الصحيحة وذلك بمسك جسم الميكرومتر ولف عجلة القياس للحصول على الفتحة المطلوبة .

٤ - عدم استخدام الميكرومتر كمحدد قياس فرجاري وذلك لأنه لا يمكن الاستمرار بالاحتفاظ بالمقاس تماما بالرغم من تثبيته «بعجلة الثبيت» علاوة على أنه قد ينتج بعض الضرر للميكرومتر عند مراجعة مقاس شغله بمقاسها أكبر قليلا من فتحة الميكرومتر .

٥ - حيث إن الدقة في القياس تعتمد إلى حد ما على قوة ضغط طرفي القياس على الشغلة فيجب على حامل القياس أن ينمي حساسية القياس بالضغط المطلوب وذلك بالتدريب على القياس ومقارنته بقوالب قياس أو محددات قياس .

٦ - ينظف الميكرومتر عادة بفوطة قماش نظيفة قبل الاستعمال ثم باستخدام فرخ ورق من النوع الخفيف جدا كورق السجاير والتنظيف بين فكّيه .

٧- الاحتفاظ بحركة الميكرومتر حرة بدون « لعب » في أى موضع منه أثناء حركته . ويمكن ضبط الميكرومتر في هذه الحالة بواسطة صامولة الضبط الموجودة في كل ميكرومتر .

٨- تنظيف أجزاء الميكرومتر بالبنزين أو بأى منظف آخر وذلك عندما تكون حركة هذه الأجزاء صعبة أو يكون عالقا بها رايش أو خلافة وكذلك يجب تنظيفه عند ضبطه .

٩- ضرورة اختبار دقة لولب الميكرومتر بمراجعته بواسطة قوالب قياس ذلك عند أربعة نقط على الأقل على مسافات متساوية يشملها مدى القياس للميكرومتر بخلاف وضع الصفر .

١٠- يؤدي كثرة استعمال الميكرومتر إلى تآكل عند سطحى فكى القياس ويتسبب عنه عدم استواء هذين السطحين وبالتالي عدم الدقة في توازيهما ، لذلك يجب اختبار التوازي بقياس كرة من الصلب عند عدة نقط على سطح القياس حتى يمكن معرفة قيمة الخطأ في التوازي .

العناية في استعمال وتداول محددات القياس

١- أهم عامل يؤثر على طول عمر محددات القياس هو تأثير حرك الشغلة على المحدد حيث إنه عندما يدخل محدد القياس المستعمل في القياس الداخلى فإن طبقة رقيقة من معدن المحدد سوف تتآكل ، فإذا لم تستعمل هذه المحددات بعناية فائقة فإن عمرها سوف يقل .

٢- يعتبر كل من الحديد الزهر والألمونيوم المسبوك مادة حاككة أكثر من الصلب والنحاس الأصفر والبرونز والمواد غير المعدنية كالبلاستيك ولذلك يجب إعطاء عناية خاصة في عدم استعمال القوة في إدخال محدد القياس في الشغلة وخاصة إذا كانت من الألمونيوم أو من المعادن الحاككة الأخرى وأيضاً إذا كانت حدود التفاوت بمقادير صغيرة حتى لا يحدث أن تقيض الشغلة بقوة على محدد القياس أثناء استعماله . من الصعب تحديد المقدار

الصحيح للقوة اللازمة لإدخال محدد القياس في الشغلة ولكن عموماً يجب ألا تزيد هذه القوة لإدخال محدد القياس في فتحة مقاسها الحد الأدنى عن قوة المعصم اللازمة لإدارة زنبرك الساعة .

٣- تميل المواد الحاكة والشوائب والأتربة والرايش الناتجة من عمليات التشغيل إلى التجميع داخل الفتحات ، إذا لم يترك يتم إزالتها تماماً فلأنها تنحشر بين سطحي المحدد والشغلة . فإذا أدخل محدد القياس بقوة عند هذه الظروف فإنه سوف يبلى بسرعة ويتعرض للتلف . وغالباً ما تكون الفتحات المثقوبة بواسطة مثقاب بها رايش فلذا لم يزل قبل مراجعة الفتحات فإن سطح القياس يتسبب في خدش للمحدد أو يعمل كمادة حاكة بين سطحيهما فيتعرضان للتآكل الشديد أو التلف :

٤- كذلك من الخطأ مسك محدد القياس السدادى بمنجلة أو استخدام مفتاح ربط ليساعد في إدخال محدد القياس في الفتحة المراد مراجعتها لأن مفتش الإنتاج في هذه الحالة يفقد الحساسية في المراجعة علاوة على أنه قد يبذل قوة أكبر من اللازم فيقلل ذلك من عمر المحدد وقد يحدد المفتش فيما إذا كانت الفتحة مسلوقة أو بها خطأ في الاستدارة بالشعور بالتزواج الجانبي للمحدد بواسطة أصابع اليد .

٥- يجب إجراء التفتيش الدوري على محددات القياس إما بواسطة قوالب القياس أو بأجهزة القياس الدقيق . ويبدأ التآكل على محدد القياس السدادى عند حافة طرف القياس ويمتد بعدها تدريجياً على طول طرف القياس وعندما يصل مقدار التآكل إلى الحد الأقصى للقيمة المسموح بها وتقد نحو إلى ٦ مم من طرف القياس فإنه يجب في هذه الحالة إما معالجة محدد القياس بتزويده بطبقة من الكروم ثم يعاد تجليخه وضبطه على المقاس المطلوب أو تخريده إذا لم يمكن معالجته .

٦- عند تخزين محددات القياس يجب بقدر الإمكان أن تكون بعيدة عن العدد والأدوات ، وإذا كان عدد المخزون منها كبيراً فإنها تخزن في أدراج خاصة ذات حوامل خشبية .

محددات قياس الأعمدة

كيفية ضبط مقاسات الرفض والقبول NOT-GO, GO لمحدد القياس :

قبل استعمال محدد القياس المستعمل في قياس الأعمدة للتفتيش على المشغولات يجب ضبط فكوك القياس من كل من طرفي القبول والرفض المقاسات الصحيحة وتم هذه العملية كما يأتي :

يثبت محدد القياس في ماسك ثم يفاك ورباط مسامير الثبيت وتلف مسامير الضبط بواسطة مفك حتى يتم ضبط المسافة بين الفكوك بالمقاس الصحيح وذلك باستخدام قوالب القياس أو محددات قياس سدادية إمامية ثم يحكم ورباط مسامير الثبيت . بينما تكون قوالب القياس أو محدد قياس سدادي أمامي بين فكي المحدد المطلوب ضبطه . وعادة تصهر كمية من الشمع وتصب فوق رعوس مسامير الضبط لضمان منع التلاعب في مقاس بعد ضبطه .

العناية باستعمال وتداول محددات القياس الحلقية :

يجب الالتزام بالمقادير المكتوبة على كل من محددات القياس السدادية والحلقية كما يجب قياسها دوما علما بأن الأخيرة أصعب في قياسها من قياس محددات القياس السدادية ، ولكن يمكن قياس محدودات القياس الحلقية بواسطة قنود قياس أو أجهزة قياس دقيقة أو محددات قياس أمامية .

الباب الثاني عشر

دراسة الوقت والحركة

مقدمة :

دراسة العمل : هو علم من العلوم الحديثة في تنظيم العمل بورش الإنتاج ودراسة كيفية استغلال المعدات المتاحة بأقصى درجة من الكفاءة وينقسم هذا العلم إلى قسمين أساسيين :

(أولاً) دراسة الحركة : (ثانياً) دراسة الزمن :

وعادة يقاس المشروع الاقتصادي بمقياس نمطي يعرف بالكفاية الإنتاجية كما يلي :

$$\text{الكفاية الإنتاجية} = \frac{\text{الخرج}}{\text{الدخل}} = \frac{\text{تخمين بيع المنتج}}{\text{رأس المال} + \text{العسالة} + \text{الخدمات}}$$

ومن ذلك يتضح أنه لتحسين الكفاية الإنتاجية لمشروع اقتصادي يكون إما بتقليل الدخل أو بزيادة الخرج وهذا هو جوهر دراسة العمل الذي يعرف بأنه الإجراء العلمي الفني التكنولوجي الذي يستهدف دراسة طريقة العمل لتقابل ما يمكن من الجهد أو شطب كل العمليات التي لا لزوم لها أو المضيعة للوقت ثم تنظيم وتبسيط باقي العمليات الضرورية حتى تصل إلى طريقة العمل الاقتصادية ثم تعميم طريقة العمل هذه بحيث يقوم العامل المختص بالتنفيذ بأقل جهد ممكن ، ثم بحسب الزمن اللازم لطريقة العمل ويعممها حتى يستعان بها عند وضع الخطط وحساب تكاليف المنتج .

ويقال لعلم دراسة الحركة بأنه علم تجنب الفقد الناشئ عن الحركات الغير لازمة والحركات الغير موجهة توجيهاً صحيحاً ، والحركات القليلة الكفاءة ، وهو يرمى إلى الاقتصاد في الجهود الإنساني مع عدم بذله إلا في العمل

المفيد فلا يعطى العامل إلا ما يناسبه من العدد فإذا كان عمله يستلزم وقوفه أمام ترجة يجب أن يكون ارتفاعه مناسباً لطوله أو يستلزم جاوسه أمام آلة فيجب أن يكون مقعده مناسباً له حتى يسريع ويكون في موضع يستطيع فيه الإشراف على عملية التشغيل ، كما يجب عمل جميع الاحتياطات لحماية العامل الذى يشتغل على آلة معقدة حتى لا يكون عرضه لخطر الإصابة .

أما عن دراسة الزمن لشغلة معينة فيجب تحليل هذه المشغلة إلى أجزائها الرئيسية وفحص عملية التشغيل لكل قطعة وبهذا الفحص نقدر أقرب طريقة لإنجاز عملية التشغيل حتى تتناسق جميع العمليات معا . ويجب حساب الزمن بدقة فى العمليات المتابعة كما يجب حساب وإضافة التجاوز الناشئ عن المعامل البشرى .

وهذا المعامل يشمل الوقاية من الأخطار وعدم الإجهاد أثناء العمل كما يجب إضافة التجاوز الاضطرارى ويسمى الزمن المحسوب هذه الطريقة بالزمن الإامى .

العناصر التى تستهدفها دراسة العمل يمكن تلخيصها فيما يلى :

١ - الخانات :

وضع المواصفات الخاصة بها ومقاساتها ثم اختيار مصدرها بحيث تكون أكثر اقتصادية وكفاءة معا .

٢ - تصميم المنتج :

ويصمم المنتج بحيث يكون مناسباً تتوفر فيه سهولة الفهم والتنفيذ والحلو من التعقيدات التى لا لزوم لها وتحديد درجة الدقة المناسبة للمنتج وهذه يجب أن تشمل على المواصفات التى تستلزمها الشغلة فعلا ويتطلبها السوق .

٣- طريقة العمل : (التشغيل) :

وتشمل جمع البيانات عن طريقة العمل ثم تحليلها إلى مكوناتها الأصلية من بنود وأجزاء ثم تقليل وشطب البنود الغير ضرورية ثم تجميع البنود المتشابهة معاً وأخيراً ترتب وتنظم وتبسط البنود المتبقية حسب تسلسل خطوات العمل

٤- الماكينات والمعدات والعدد : وتحدد مواصفات ونوع أكثر الماكينات بساطة والمناسبة للشغلة وأقلها تكاليفاً ثم تصمم الدلائل والمثبتات اللازمة للشغلة والتي تسهل العمل وتقتصر في الوقت .

٥- تخطيط مكان العمل : اختيار مكان العمل المناسب وتخطيطه وتحديد وضع المعدات والعدد والحامات والمنتجات تبعاً لتدرج بنود وأجزاء طريقة التشغيل وطبقاً لطريقة حركة التشغيل .

خطوات تطبيق العمل :

الخطوات التالية تمثل الأجزاء العلمي لكثير من مشاكل العمل وفي ميادين أخرى كثيرة وهي :

١- تعريف المشكلة وجمع البيانات :

١- وهي أولى الخطوات وفيها يحدد المنتج المراد إنتاجه ثم يجمع كل المعلومات المتصلة به من حيث خاماته واماكينات تشغله وطرق تشغيله الخ .

٢- تحليل البيانات : وفيها تحليل البيانات تحليلًا تامًا وتدرس دراسة وافية ويبسط مكونات المنتج .

٣- تطبيق نظريات دراسة الحركة واقتصادياتها وهي خطوة هامة جداً

دراستنا وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل فيما بعد .

٤- الاختيار في تطبيق الخطوة السابقة يوصلنا إلى عدة طرق محسنة للطريقة الأصلية ونحاول في هذه الخطوة اختيار أنسب الطرق على أن تختار

للطريقة المختارة في نفس مكان العمل وعلى المعدات المقترحة ونجاح هذا الاختيار معناه حسن الاختيار والإاختارنا طريقة أخرى أنسب منها وهكذا .

٥ - تدون طريقة العمل المختارة في صفحة تشغيل (صفحة خطوات العمل) ثم ترسل إلى أقسام التنفيذ لتنفيذها وتصيح بعد متابعتها طريقة معتمدة إمامية تستعمل لإنتاج كل العدد المطلوب من هذا المنتج .

٦ - حساب الزمن الأمامي لطريقة العمل المعدلة .

تدرس خطوات طريقة العمل وتعمل دراسة زمنية بطريقة دراسة الزمن للوصول إلى الزمن اللازم للتشغيل اقتصادياً ويعرف باسم الزمن الأمامي أو الخطى وهو الذي يستعمل في محاسبة العمال وحساب تكاليف المنتج .

دراسة الحركة

وهي عبارة عن دراسة علمية تحدد طريقة العمل الاقتصادية التي لو نفذت لسهات عملية الإنتاج وأتمته في وقت أقل وبجهد أقل وتكاليف أقل .

وتبدأ هذه الدراسة بأن نركز اهتمامنا على عمايات الإنتاج التي تمثل أهمية كبرى لو أحسنت ينتج عنها تأثير مباشر على طريقة الإنتاج كلها وفي هذه الحالة فإن كمية الإنتاج اليومي تحدد مدى أهمية هذه الدراسة ومدى المهارات المطلوبة لإنجازها كما أن دراسة النسبة بين الزمن اليدوي والزمن الآلي تؤدي إلى تقليل الزمن اليدوي كذلك اختبار دقائق الماكينات المستعملة تمثل ركناً هاماً في الوصول للهدف :

تحليل البيانات :

ولقد سبق الحديث عن أهمية ١ - جمع البيانات الخاصة بالمنتج .

وهناك عدة طرق لجمع البيانات تتفاوت في درجة دقتها حسب تكلفتها الكلية ، وستدرس أهم هذه الطرق فيما يلي :

١ - طريقة الملاحظة أو المباشرة :

ويكثر استعمالها لقلّة تكاليفها كما أنها تعطي نتائج طيبة وخاصة الإنتاج المستمر والمتكرر ، وتجري على أساس الخطوات التالية :

(أ) تسجيل البيانات الخاصة بعملية الإنتاج التي تمثل نقطة الاختناق في بطاقة خاصة تعرف ببطاقة الملاحظة .

(ب) يجب إقناع العامل بأن دراسة الحركة للشغلة تستهدف فضلا عن زيادة الإنتاج راحة العامل في التشغيل وتوفير الجهد الضائع وتقليل التكلفة .

(ج) يجب دراسة عمليات التشغيل مع رؤساء العمال ومحاولة الاستفادة من خبرتهم وأبجائهم في تنفيذ العملية كما يستفاد منهم في الصعوبات التي قد تواجههم أثناء التنفيذ .

٤ - يقف الباحث مع العامل ويراقب عملية التشغيل عدة مرات حسب أهمية ودرجة الدقة العمالية حتى يستكشف خباياها ويتألف معها .

٥ - تبدأ بعد ذلك تدوين خطوات تشغيل العملية ببطاقة الملاحظة .

٦ - يعيد مراجعة التسجيل مرة ثانية وثالثة قبل أن يترك العامل مكان العمل .

٧ - يستفهم من العامل عن مشاكله في التنفيذ ويسجل اقتراحاته وملاحظاته .

٨ - يعيد التسجيل بطريقة أدق من المرات السابقة في صفحة تشغيل :

ثانيا : طريقة التصوير السينمائي :

وهي عملية أكثر دقة من طريقة الملاحظة وتتم باستخدام آلة تصوير سينمائي دقيقة لتصوير عملية التشغيل كاملة بما في ذلك مكان العمل وحركات العامل .

ومميزات هذه الطريقة هي :

(أ) دقة التشغيل وخاصة في العمليات التي تستوجب من العامل حركات سريعة الأداء .

(ب) تعطى ثقة للباحث في دراسته حيث يمكنه مشاهدتها عدة مرات .

(ج) يمكن حفظ الفيلم السينمائي في مكتبة خاصة ليكون كمرجع في التدريب والدراسة .

(د) يمكن بعد تعديل الطريقة وتجربتها وتصويرها عرض الطريقتين لإقناع المسؤولين والعمال والملاحظين بأهمية الطريقة المعدلة .

والكاميرا المستخدمة تتراوح سرعتها بين ٩٦ ، ١٠٠ صورة / دقيقة ولكن هناك عيوب في هذه الطريقة أهمها :

(أ) إنها غالية التكاليف بسبب ارتفاع ثمن الكاميرا والأفلام ومصارييف الطبع والتحميض . الخ ولكن في المصانع الكبيرة ذات الإنتاج الكمي تدخل هذه المصارييف ضمن المصارييف الغير مباشرة .

(ب) تحتاج لوقت طويل في الطبع والتحميض والعرض .

(ج) تحتاج لعملية عرض سينمائي إلى جانب معامل الطبع والتحميض وخصوصا إذا كان الإنتاج متنوعاً وكثيراً .

(د) الكاميرا السريعة تتيح للباحث دقة الملاحظة في حالة العمليات السريعة جداً : وفي هذه الحالة يلزم وجود كاميرا تتراوح سرعتها من ١٠٠ - ١٢٠ صورة / الدقيقة لكي تتيح للباحث دقة الملاحظة في العمليات السريعة جداً مع ملاحظة أن تكاليفها أكبر من السابقة .

الأجهزة والأدوات المستخدمة :

(أ) في الطريقة المباشرة لا يستخدم أكثر من أوراق التسجيل وأقلام وأدوات كتابية معتادة .

(ب) في طريقتي التصوير السريع والبطيء تستخدم كاميرا وساعة كهربائية - جهاز قياس دقة الإضاءة - وآلة عرض سينمائي أو بروجكتر (جهاز إسقاط) .

تغيير تصميم المنتج :

يتم تبسيط وتعديل تصميم المنتج كلما أمكن ذلك حتى يتوفر الجهد البشري الزائد عن الحد كما يوفر عمليات التشغيل الدقيق التي لا ضرورة لها كما يتم اختيار خام بديل إذا أمكن ذلك بحيث يتفق مع المواصفات المطلوبة وذلك لتقليل التكاليف وتسهيل عمليات التشغيل ، وذلك في حالة المغالاة في طلب الخامات ، كما يمكن اقتراح تغيير الماكينة والعدد المساعدة أو العدد .

تطبيق اقتصاديات الحركة :

وهذه نظريات اقتصادية حديثة الغرض منها تحسين طريقة العمل اقتصاديا تنقسم إلى :

العامل :

(أ) لا بد من تشغيل كلا اليدين في وقت واحد ما أمكن ذلك .

(ب) بداية تشغيل اليدين تكون معا ما أمكن ذلك .

(ج) لا بد أن تكون إحدى اليدين على الأقل في حالة شغل .

(د) يجب أن تكون حركات اليدين سريعة ومباشرة في الاتجاه المضبوط فعلا .

(هـ) يجب أن يكون ترتيب أجزاء العملية موزعة على اليدين حسب إتجاهها .

قسم الإنتاج :

- ١- يجب أن تنظم العدد والأجهزة في مكان ثابت ويكون أماكنها في متناول العامل وعلى حسب ترتيب استخدامها في تنفيذ العملية .
- ٣- يضبط ارتفاع الكرسي في حالة الأشغال التي تستدعي الجلوس لتريح العامل في حركات يديه .

تصميم المثبتات والدلائل :

(١) الإكثار من استعمال الضبعات والشاقات والمثبتات والدلائل كلما أمكن ذلك .

(ب) استعمال أذرع الماكينة بطريقة تسهل التشغيل .

(ج) استخدام أكثر من قلم واحد في وقت واحد كلما أمكن ذلك .

(د) استعمال روافع لرفع المشغولات الثقيلة بسهولة لكي لا يضع الوقت في الرفع اليدوي .

(هـ) استعمال لوح تحميل للشغلة لتسهيل الرفع والتركيب .

دراسة الزمن

هي عملية تقييم الإنتاج أو تشغيل مع حساب الزمن الاقتصادي اللازم لنهاية إنتاج معينة أو عملية تشغيل محددة آخذاً في الاعتبار فترات الراحة والعطل الغير إرادى لتستفيد من هذا الزمن في محاسبة العامل على إنتاجه وكذلك في حساب تكلفة المنتج وتصل في النهاية إلى ما يعرف بالزمن الإامى أو الزمن النمطى .

استعمال الزمن الإامى :

- ١- يستخدم في وضع جداول الإنتاج عند إعداد خطوط الإنتاج .
- ٢- اختيار إنتاجية وكفاءة العمل .

٣- حساب إماميات العمال ومنه يمكن حساب عدد العمال اللازمين لإنتاج كمية جديدة من المشغولات .

٤- حساب الأجور في نظام الأجور بالقطعة وحساب الحوافز نظام الأجر بالساعة

٥- تحديد عدد الماكينات التي يمكن لعاقل واحد تشغيلها في وقت واحد .

٦- حساب عدد الماكينات أو العمال الزائدين عن الحاجة .

٧- حساب التكلفة الإمامية للمنتج .

٨- المقارنة بين الخطوط المختلفة للإنتاج على أساسه .

٩- حساب سرعة الخطوط الإنتاجية في نظام الإنتاج المستمر والتعرف على نقط الاختناق .

١٠- تكوين مرجع ثابت للأزمة الإمامية اللازمة لإنتاج منتجات مختلفة تستخدم عند عمل المقاييس والدخول في مناقصات وفي دراسة السوق .

خطوات إجراء ودراسة الزمن :

يمكن تلخيص إجراء دراسة الزمن فيما يلي مع ملاحظة أن دراسة الزمن مكتملة لدراسة الحركة .

١- التأكد من تعميم طريقة التشغيل المعدلة :

يجب التأكد من إقناع العامل وتدريبه على طريقة التشغيل المحسنة التي عدلها خبراء دراسة الحركة كما يجب إقناعهم أيضا بأنه لا مبرر للاعتراض

عليها أو لإبداء الملاحظات حتى لا تسبب في حدوث أخطاء في دراسة الزمن، من قبل العامل عن جهل أو عن غير فهم عميق .

٢ - تسجيل البيانات : في بطاقة دراسة الزمن وتحليل عملية الإنتاج أو التشغيل إلى مكوناتها على حسب الطريقة المعدلة ومراقبة العامل والتسجيل بواسطة معدات دراسة الزمن للوقت اللازم لإجراء العملية بالطرق المعدلة ، ويستحسن مراقبة العامل لعدة دورات متتالية لاستكمال النقص في البيانات والاستفادة من كل تغيير يطرأ على سرعة العامل في كل مرة . عاما بأن عدد الدورات المناسبة للملاحظة هو من ١٠ - ٢٠ مرة حسب الأهمية .

٣ - حساب أزمته السماح : يدخل الباحث في اعتباره أزمته السماح مثل زمن الراحة، زمن سن العدد، زمن الراحة بين الدورات ، زمن الراحة العام، أزمته الفك والتركيب والضبط .

حساب الزمن الأمامي : وهو الزمن الفعلي المقاس بالملاحظة المباشرة ويكثر تكرره في الدورات الخمس عشرة .

وتقسم السماح إلى ثلاثة أقسام :

١ - السماح الشخصي ويتراوح من ١٠ إلى ٢٤ دقيقة / ٨ ساعات تشغيل يوميا .

٢ - سماح التعب ويتراوح من صفر إلى ٢٥ ٪ من الزمن الفعلي .

٣ - سماح بين الدورات ويقدر بتسع دقائق لكل ٣٠ دورة تشغيل .

الأجهزة المستخدمة ، ودراسة الزمن :

يستخدم باحث دراسة الزمن أجهزة أخرى غير دراسة الحركة ومنها

الحديث ومنها المعتاد وسندرسها هنا باختصار .

١- لوحة الباحث : ويستخدمها الباحث في حمل أوراقه وأدواته وهما من الخشب ومركب عليها رافعة لتشغيل ساعات الإيقاف ويلصق فوقها بطاقات دراسة العمل .

٢- ساعة إيقاف ذات العقرب الواحد :

وهي ساعة إيقاف عادية لها « زرار » تشغيل واحد يستعمل في وقف وتشغيل العقرب الواحد وتقرأ حتى ٠.٠١ دقيقة .

٣- ساعة الإيقاف ذات العقربين :

وهي ساعة إيقاف ذات عقربين ولها زرارين أحدهما يوقف ويشغل كلا من العقربين معاً والزرار الآخر يوقف ويشغل عقرب واحد فقط وهو العقرب الصغير .

٤- كاميرات التصوير والتصوير الدقيق :

ويستخدم في الحصول على الأفلام لتحديد الزمن بدلا من قياس الزمن على الطبيعة .

٥- آلة دراسة الزمن المعتادة :

وهي عبارة عن مؤشرين لهما محرك كهربى ويعملان بواسطة زرارين يقوم الزرار الأول منها بتحريك المؤشر في أول الجزء وفي آخرها يرسم المؤشر على الورق الحساس خط أفقى يتناسب طوله مع الزمن أما الزرار الآخر فيستخدم في حالة العمليات المنظمة .

آلة دراسة الزمن الحديثة :

تختلف عن المعتادة في أشغالها على عدة أزرار يحدد كل منها دورة من دورات الإنتاج المختلفة وهي أوتوماتيكية .

ظروف العمل كعامل في حساب الزمن الامامى

تدخل ظروف العمل كعامل هام في حساب الزمن الامامى وذلك كما يلى :

معامل الإجهاد الناتج من نقص الإضاءة = ٢ - ٥ %

معامل الإجهاد الناتج من شدة الرطوبة = ٥ - ١٠ % (حسب درجة الرطوبة) .

معامل الإجهاد الناتج من الضوضاء المستمرة = صفر - ٥ %

وللمقارنة نذكر أن :

معامل الراحة للاحتياجات الشخصية = ٥ % للرجال ، ٧ % للنساء أى أن متوسط الظروف السابقة تكون كالاتى :

$$\frac{٥+٠}{٢} + \frac{١٠+٠}{٢} + \frac{٢+٢}{٢} = \text{معامل ظروف العمل المتوسط}$$

$$= \frac{١}{٢} + ٣ + ٢,٥٥ = ١١ \%$$

بينما معامل الراحة يتراوح بين ٥ ، ٧ فقط

وهذا يوضح تحسين ظروف العمل لتحقيق الزمن الامامى ومن ثم تكلفة الإنتاج .

الضيق في الجهد والوقت والحام وأثره على التكلفة الكلية للمنتج من الواضح أن جهد العامل يؤثر على الوقت اللازم للإنتاج ومن ثم تؤثر على تكلفة الإنتاج وكذلك النقود في الحام أو المغالاة في طلبه ولكي نوضح ذلك سندرس فيما يلى تأثير العناصر الثلاثة وهى الجهد - الوقت والحام على التكلفة الكلية للمنتج .

الضياع في الجهد :

يطلب دائماً وأضحى خطط الإنتاج سواء الذين يرسمون الخطة كخطوط عريضة أو الذين يصممون مكان العمل أو الذين يضعون طريقة التشغيل أو مواصفات المنتجات مراعاة توفير الجهد وعدم بذله إلا في عمليات إنتاجية وذلك لأن كل جهد مبذول من العامل له ثمن فلو وجه كل هذا الجهد في الإنتاج المثمر تزيد إنتاجية العامل وبهذا يقل ما يخصه في وحدة المنتج من تكلفة وهذا يقلل من التكلفة الكلية .

الضياع في الوقت :

وهو أخطر من الضياع في الجهد وينقسم إلى ثلاثة أقسام :

(أ) ضياع يمكن تجنبه وهو ناتج من إهمال العمال وضعف الرقابة في الوحدة الإنتاجية .

(ب) ضياع يمكن الاستفادة منه وهو ناتج من خطأ ناتج من طريقة التشغيل وهذا يجب معالجته بمعرفة باحثي دراسة العمل (الحركة والزمن) .

(ج) ضياع لا بد منه وهذا يجب تقليله إلى أقل حد ممكن وتنظيمه ما أمكن مثل تلقى التعليقات والمطالبة بالحقوق .

الضياع في الخام :

وهو من أكبر العوامل تأثيراً ويمكن تقسيمه إلى ما يلي :

(أ) ضياع لا بد منه مثل الخام المبخخغ في السباكة أو الخام الذي به شقوق وهكذا وعموماً لا يجب أن تزيد نسبته عن ٥٪ .


(ب) ضياع يمكن تجنبه وهو ناتج من إهمال العمال على جميع المستويات وضعف الرقابة ويجب التغلب عليه بتشديد الرقابة والعقوبة والتدريب المهني المستمر حتى تصل نسبته إلى صفر. / .

(ج) ضياع يمكن الاستفادة منه وذلك بإعادة تشغيل الخامات المبخخة بإعادة صهرها وسبكها وإعادة استعمال الفضلات في تشغيل المعادن وهكذا .

- مثال للضياع في الجهد والوقت والتغلب عليه بدراسة العمل
- عملية تعبئة ١٠٠ صمام في كراتين كل ٥ صمامات في كرتونة .

الزمن دقيقة	وصف العملية	٢
٠,٢٥	رفع الصندوق من ورشة الصمامات ١٠٠ صمام	١
٠,٥٠	الانتقال بالصندوق إلى الترتجة	٢
٠,٢٥	وضع الصندوق على الترتجة	٣
٠,٢٥	الذهاب إلى المخزن لاحتضار الكراتين الفارغة	٤
٣,—	تحرير مستندات الصرف	٥
١٠,—	انتظار الصرف	٦
٠,٥٠	حمل الكراتين الفارغة إلى الترتجة	٧
٠,٥٠	ترتيب الصمامات على الترتجة	٨
١٠	تفتيح الصمامات في الكراتين مع فحصها وإغلاق الكراتين	٩
٤٠	تنظيف الترتجة لدورة التشغيل التالية	١٠
٠,٥٠		١١
٦٥,٧٥	الزمن الكلي	


والزمن السابق بحسب على أساس نظام الورشة وتخطيطها كالآتي :

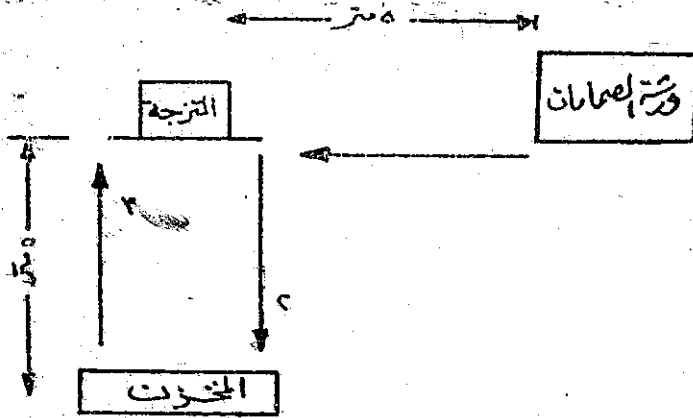

يلاحظ أنه في هذه الطريقة يوجد ضياع في الجهد والوقت ناتج من سوء تخطيط مكان العمل استوجب ذهاب وعودة العامل من وإلى المخزن كما أن هناك ضياع في الوقت ناتج عن العامل للصرف ، وعموماً فباستعمال دراسة العمل يمكن تعديل الطريقة بواسطة .

- ١- تعديل تخطيط العمل .
- ٢- تعديل تسلسل التشغيل .
- ٣- توفير الوقت الضائع .

الطريقة المقترحة

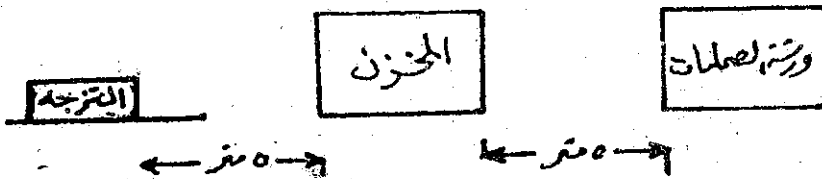

الزمن بالدقيقة	الوصف	سلسل
٠,٢٥	رفع الصندوق وبه ١٠٠ صمام	١
٠,٢٥	الانتقال بالصندوق إلى المخزن	٢
٠,٢٥	وضع الصندوق أمام المخزن	٣
٣,٠	تحرير مستندات الصرف	٤
٥,٠	انتظار الصرف	٥
٠,٢٥	حمل الصندوق والكراتين الفارغة	٦
٠,٥٠	الانتقال التزجة	٧
٠,٢٥	وضع الكراتين الفارغة والصندوق	٨
٥,٠	تفتيح الكراتين كلها	٩
٢٠,٠	وضع الصمامات في الكراتين مع فحصها وإغلاقها	١٠
٠,٥٠	تنظيف التزجة لدورة التشغيل التالية	١١
٣٥,٢٥	الزمن الكلى	

ولتقدير مدى التقدم الذى طرأ على الإنتاجية تقارن بين الطريقتين على الوجه التالى :

متر	١٥ متر	المسافات
١٠	١٣	عدد عمليات التشغيل
٢	٣	عدد عمليات الانتقال
١	١	عدد عمليات الاختبار
٥	١٠	العطل الغير ارادى
٣٥,٢٥	٦٦	الزمن الكلى دقيقة

ومن ذلك يتضح أن الطريقة المقترحة تقلل من الجهد والوقت الضائع .

معادلة لتحديد زمن التشغيل

إذا فرضنا أن $n =$ عدد القطع المطلوب إنتاجها من شغلة معينة

$Z_1 =$ زمن الإعداد ويشمل زمن استلام رسم الشغلة والاستفهام
عن بعض البيانات واستلام عدد التشغيل والضبعات وأجهزة
القياس وزمن إعداد الآلة وربط للشغلة وكذلك تركيب الضبعة
... الخ .

$Z_2 =$ زمن التشغيل الحقيقي للشغلة

$Z_3 =$ زمن الحركة وربط الشغلة واستعدادها وبدء الحركة
للآلة وإرجاع القلم لأخذ قطع جديد قياس أبعاد الشغلة وإيقاف
حركة الآلة وفك الشغلة .

∴ الزمن الكلي للتشغيل Z_k

$$\therefore Z_k = Z_1 + n (Z_2 + Z_3)$$

على أنه يجب أن يضاف إلى الزمن السابق من ١٠ إلى ٢٠٪ لما قد يحدث
أثناء التشغيل من عطل اضطرارى أو غير اضطرارى وتوقف هذه النسبة
على إدارة الورشة ونظم المخازن واستعداد قدرة العدة ووجود معدات
كافية للنقل داخل الورشة وعلى ذلك يكون الزمن الكلي النهائى = ١,١٥ Z_k

مثال :

احسب الزمن الكلي لتشغيل ٥٠٠ قطعة من شغلة تحتاج إلى زمن إعداد

$Z_1 = 60$ دقيقة وزمن تشغيل حقيقى $Z_2 = 30$ دقيقة ، زمن حركة
 $Z_3 = 20$ دقيقة

الحل :

الزمن الكلي النهائى = ١,١٥ Z_k

$$= 1,15 (Z_1 + n (Z_2 + Z_3))$$

$$= 1,15 [60 + 500 (30 + 20)]$$

$$= 1,15 [50 \times 500 + 60]$$

$$= 1,15 [25000 + 60]$$

$$= 28819 = 25060 \times 1,15 \text{ دقيقة}$$

$$\text{الزمن الكلي بالساعات} = 28819 \div 60 = 480,31$$

$$= 480 \text{ ساعة تقريبا}$$

فإذا فرضنا أن أجر العامل بالمثل السابق = ٣٠ ملياً / ساعة وكانت الورشة في حالة نظام كامل فإن التكلفة الكلية للتشغيل تساوي $480 \times 30 = 14,4$ جنيهاً .

أما في حالة عدم وجود نظام سهل وغير مدروس بالورشة فيمكن إضافة ٣٥٪ مثلاً من الوقت وبذلك يصبح أجر العامل $30 \times \frac{5}{4} = 37,5$ مايماً لكل ساعة وباعتبار أن المصروفات العامة للمنشأة مثل الإيجار والمباني والاستهلاك والضرائب تقلد بحوالي ٢٠٪ من تكاليف التشغيل :

$$\therefore \text{التكلفة النهائية للشغلة} = 480 \times 37,5 \times 3$$

$$= 54 \text{ جنيهاً مصرياً}$$

ومن المثل السابق يتضح أن تكاليف التشغيل النهائية مرتبطة بعوامل كثيرة ويمكن تخفيضها بحذف التقدم من الزمن والحركة ويتكون من :

- ١ - استخدام آلات حديثة .
- ٢ - استخدام عدد قاطعة تعطي سرعات قطع وتغذية كبيرة .
- ٣ - إدخال تحسينات على طرق التشغيل واستخدام ضيعات تشغيل .
- ٤ - استخدام أدوات قياس دقيقة .
- ٥ - تنظيم إدارة الورش ومخازنها وطرق نقل الحركة منها .
- ٦ - استخدام عمال متخصصين كل في تخصصه .

حركة التنقلات وطرق النقل الداخلي في الورش

مقدمة :

من المبادئ الأساسية في إنشاء وتنظيم المصانع الحديثة أن تكون جميع خطوات العمل للمشغولات متجهة في خط مستقيم مع عدم وجود تقاطع في مرور حركة المشغولات لأن وجود نقط تقاطع يعطل الإنتاج كما يعطل حركة المزور . كما هو الحال في تقاطع الشوارع المزدحمة في مدينة كبيرة وتتفادى بعض المصانع بعض التقاطع بأن تجعل تخطيطها على شكل حذاء الحصان . ومن مزايا هذا النوع أن تكون جميع مخازن المشغولات والخامات في مكان واحد بحيث تكون قريبة من طرق المواصلات ويمكن توسيع هذا النوع من المصانع بالامتداد من كل من طرفيه .

طرق النقل الداخلية

ومن المعلوم أن نفقات نقل المشغولات داخل المصنع تعتبر مصروفات إضافية تحسب على ثمن المنتج ، لذلك يجب أن تكون هذه النفقات قليلة حتى لا يرتفع ثمن المنتجات وقد بينا أهمية اتجاه الحركة في خط مستقيم أو مقوس بحيث تكون مسافة النقل قصيرة ، وأهم طرق النقل الداخلي في المصنع هي :

١ - العيارات المتحركة ، وتستخدم للرفع والنقل من مكان لآخر داخل المصنع وتشمل إما عيارات علوية تحمل حتى ٣٠٠ طن أو عيارات تستطيع الدوران حول نفسها ويمكنها نقل ورفع حتى ٥٠ طن .

٢ - المصاعد وتستخدم للرفع والنقل من طابق لآخر وقد تكون مصاعد كهربائية أو ميكانيكية أو سلام معدنية متحركة .

(أ) لواري ومقطورات .

(ب) أوناش بخاف

(ج) أوناش بشوكة .

(د) جرار ديزل وعربات ديزل صغيرة .

(هـ) جرارات قلابة .

٤- معدات متحركة على عجل حديد :

(أ) عربات سكاك حديدية .

(ب) جرارات أو عربات ديزل :

(ج) جرارات أو عربات كهربائية .

٥- الحصيرة الناقلة :

وهي عبارة عن سير يتحرك ببطء حسب سرعة العمل وتستخدم هذه الطريقة بكثرة في مصانع الإنتاج المستمر، وفي بعض الصناعات يلزم إيقاف حركة السير الموضوع فوقه الشغلة مدة من الزمن حتى ينتهي العامل من أداء العمل الخاص به ثم يستأنف السير حركته لنقل الشغلة من عامل لآخر وفي بعض الصناعات الأخرى يتحرك السير ببطء باستمرار ويمكن الزمن الذي تتحرك منه الشغلة أمام العامل لإنهاء ما يخصه منها . وقد تكون السيور جلدية، أو سيور حلقيية معدنية .

٦- الدرافيل :

وتتركب من مجموعة درفيلات تدور في إتجاه معين فتنقل المشغولات من مكان لآخر أمام العامل شأنها في ذلك شأن السيور الحلديية أو المعدنية وهذه القضبان تكون محملة من كلا جانبيها على كراسي تحميل ويمكن أن تكون علوية (معلقة) وتكون عادة ذات هيل بسيط حتى تنحدر المشغولات باستغلال الجاذبية الأرضية وتستعمل هذه الطريقة في خطوط الإنتاج المستمرة كمصانع الحديد وخصوصا في سحب الأسياخ والكمرات .

الشروط الواجب توافرها في نظام تداول المواد والمعدات :

- ١- يجب أن تنقل المواد مباشرة إلى مكان استخدامها دون تأخير في الطريق للمحافظة عليها وكذا لمنع تكديسها .
- ٢- يجب أن تحمل المواد دفعة واحدة وتفرغ دفعة واحدة .
- ٣- يجب تخزين المواد الثقيلة بجوار أقسام استخدامها .
- ٤- يجب أن يتم نقل المواد في خط الإنتاج مستقيماً أو على شكل حرف U أو على شكل زاوية قائمة |__ أو شكل زاوية منفرجة > .
- ٥- يجب الاستفادة من الجاذبية الأرضية ما أمكن ذلك .
- ٦- يجب استخدام معدات حديثة .
- ٧- يجب تنظيم صيانة دورية وكافية للمعدات النقل .

الباب الثالث عشر

المقاييسات

مقدمة :

هو معرفة أثمان المشغولات قبل عمالية التشغيل . وتنقسم إلى عدة عناصر منها معرفة الخامات التي ستشكل منها المشغلة ثم من العمليات التي ستجرى عليها تفصيلياً في خطوات متتابعة للتأكد من معرفة المعدات والأدوات الواجب استخدامها في التنفيذ وذلك من عدد وأدوات وآلات وأيدي عاملة .

ويلاحظ أنه كلما قلت التكاليف كلما أمكن للمصانع أن تخفض من أسعار منتجاتها وعندئذ يصبح التنافس بين المصانع أمراً مهماً بشرط أن لا يقلل من جودة ومتانة ودقة المشغولات .

وأكل مقايسة يجب أن تشمل أولاً على ثمن الخامات ثم أجور العمال ثم المصاريف الغير مباشرة ثم الأرباح .

ثمن الخامات :

وهي ثمن الخامات التي تشكل منها الشغلة ويوجد نوع آخر من الخامات تسمى الخامات الغير مباشرة وهي الخامات التي يحتاج إليها أثناء عمليات التشغيل والإنتاج مثل زيت التزيت أو زيوت التنظيف أو معادن الصقل والصنفرة وخلافه فثمن هذه الخامات تدرج تحت بند المصاريف الغير مباشرة :

أجور العمال :

وتشمل أجر العامل المباشر وهو العامل المكلف فعلاً بالإنتاج وأجر العامل الغير مباشر وهو ما يسمى بالمساعد :

فإذا كانت مهمة العامل هو أداء شغلة معينة في عملية خاصة فيعتبر عامل مباشراً إذا كانت مهمته بعيدة عن مواقع التشغيل الفعلية كعامل الونش أو سائق عربة داخل الورش فيعتبر عاملاً غير مباشراً ولا يحسب له أجر خاص مع العمال المباشرين ويدخل أجره ضمن المصاريف الغير مباشرة .

المصاريف الغير مباشرة :

يمكن تقسيمها إلى :

١- خامات غير مباشرة : مثل الزيوت والشحومات والصفرة وهي التي لا تدخل في تركيب المشغولات .

٢- أجور غير مباشرة : وهي أجور الأفراد الذين لا يقومون بالعمل مباشرة مثل المديرين والملاحظين والكتبة والعتالين ومفتشى الإنتاج .

٣- مصاريف غير مباشرة : وتشمل التهوئة والمياه واستهلاك الآلات والعدد وصيانتها ومصاريف البيع والدعاية واستهلاك الأثاث والضرائب والتأمين وتلف المنتجات أو تحمل انخفاض الأسعار ومصاريف الشحن والقوى المتحركة إلى غير ذلك .

الأرباح : وتعتبر مقياس نجاح أى مشروع من عدمه .

وتبنى التكاليف كالآتى :

ثمن الخامات + أجور العمال المباشرين = التكاليف الأولية

التكاليف الأولية + المصاريف الغير مباشرة = تكاليف الإنتاج

تكاليف الإنتاج + الأرباح = سعر البيع

تقدير ثمن الخامات :

يمكن تحديد طريقة صناعة الخامات بعد دراسة الرسم أو المواصفات ومعرفة نوع المعدن أما بإنتاج من المسبك أو بعمليات الحدادة أو اللحام :

ويمكن تقسيمها إلى نوعين :

مشغولات واردة من ورش السباكة أو الحدادة .

مشغولات مشكلة من القضبان أو أسياخ تشكيلا مباشرا .

ومشغولات السباكة والحدادة غالباً ما تكون بمقاسات أكبر من المقاسات الموجودة على الرسم التنفيذى لورش التشغيل وبالتالي تكون بأحجام وأوزان أكبر من الأحجام والأوزان التي تقدر حسب الأبعاد الموضوعه على الرسم لهذه المشغولات نظراً لأن أبعاد الرسم التنفيذى لورش التشغيل تكون على الأبعاد النهائية بعد عمایات الخراط والتشغيل والتفريز وخلافه .

(يلاحظ أن هناك رسومات تنفيذية خاصة بورش التشكيل والسباكة والحدادة واللحام .

ولإيجاد وزن الخام يجب إيجاد حجمه حسب الأبعاد الموضوعه على الرسم ثم حساب الوزن باستعمال تقدير تقريبي لكثافة المعدن ويكون أكبر من الكثافة الحقيقية .

وهذه الطريقة تعتبر أفضل وأدق من تلك التي تضاف فيها مخانات تقريبية نظير عمليات التشغيل التي ستجرى .

وفيما يلي الكثافة الحقيقية والكثافة التقريبية للمعادن الشائعة الاستعمال في الصناعة ويمكن الاستعانة بها عند تقدير عمل أى مقايسة وتقدير بالحرام لكل سم مكعب .

القيمة التقريبية الكثافة جرام/سم ^٣	الكثافة الحقيقية جرام / سم ^٣	المعدن
٣	٢,٧	المنيوم
٩	٨,٦	نحاس أصفر مسبوك
٩	٨,٨	برونز
٩	٨,٩	نحاس أحمر
١,٥	١,٣	أبنوس
٨	٧,٣	حديد زهر
٣	٠,٧	ميكا
٨	٧,٨	صليب
٩	٨,٨	نيكل
٨	٧,٣	قصدير

أما المشغولات التي يمكن تشكيها رأسا ومباشرة من قضبان أو أسياخ فلا تنطبق عليها القاعدة السابقة ، وعادة يحسب وزن الخامات مباشرة بعد اختيار القطاع المناسب بمعلومية أطوالها وأبعاد وشكل قطاعاتها وذلك توفيراً للعمليات الحسابية وذلك من جداول ثابتة ومعروفة .

ويمكن الاستعانة بالجدول الآتي لبعض القطاعات التي تنتج من شركة الحديد والصلب المصرية في تقدير التكاليف .


أولاً : وزن القطاعات المستديرة من الصلب بالكيلوجرام لكل متر طول

الوزن كيلو جرام / متر	قطر بالمليمتر	الوزن كيلو جرام / متر	القطر بالمليمتر	الوزن كيلو جرام / متر	القطر بالمليمتر	الوزن كيلو جرام / متر طول	القطر بالمليمتر
١١,٤٠٠	٥٥	٥,١٨٥	٢٩	١,٣٨٩	١٥	٠,٠٠٦	١
١١,٩٣٦	٤٤	٥,٥٤٩	٣٠	١,٥٧٨	١٦	٠,٠٢٥	٢
١٢,٤٨٥	٤٥	٥,٩٢٥	٣١	١,٧٨٢	١٨	٠,٠٥٥	٣
١٣,٠٤٦	٤٦	٦,٣١٣	٣٢	١,٩٩٨	٢٨	٠,٠٩٩	٤
١٣,٦١٩	٤٧	٦,٧١٤	٣٣	٢,٢٦٠	١٩	٠,١٥٤	٥
١٤,٢٠٥	٤٨	٧,١٢٧	٣٤	٢,٤٦٦	٢٠	٥,٢٢٢	٦
١٤,٨٠٢	٤٩	٧,٥٥٣	٣٥	٢,٧١٩	٢١	٣,٣٠٢	٧
١٥,٤١٢	٥٠	٧,٩٩٠	٣٦	٢,٩٨٤	٣٢	٠,٣٩٥	٨
٢٢,٢	٦٠	٨,٤٤٠	٣٧	٣,٢٦٢	٢٣	٠,٣٩٩	٩
٣٠,٢	٧٠	٨,٩٠٣	٣٨	٣,٥٥١	٢٤	٠,٦١٧	١٠
٣٩,٥	٨٠	٩,٣٧٨	٣٩	٣,٨٥٣	٢٥	٠,٧٤٦	١١
٤٩,٩	٩٠	٩,٨٥٥	٤٠	٤,١٦٨	٢٦	٠,٨٨٨	١٢
٦١,٧	١٠٠	١٠,٣٦٤	٤١	٤,٤٩٥	٢٧	١,٠٤٢	١٣
٧٤,٦	١١٠	١٠,٨٧٦	٤٢	٤,٨٣٤	٢٨	١,٢٠٨	١٤
٨٨,٨	١٢٠						

ثانياً : أوزان قطاعات مربعة من أسياخ الصلب بالكيلو جرام لكل متر طولى .

الوزن بكم متر	الضلع م	الوزن بكم متر	الضلع م	الوزن بكم متر	الضلع م	الوزن كم / متر	الضلع م
١٩,٦٣	٥٠	٩,٦١٦	٣٥	٣,١٤٠	٢٠	٠,١٩٦	٥
٢٣,٧	٥٥	١٠,١٧	٣٦	٣,٤٦٢	٢١	٠,٢٨٣	٦
٢٨,٧	٦٠	١٠,٧٥	٣٧	٣,٧٩٩	٢٢	٠,٣٨٥	٧
٢٣,٢	٦٥	١١,٣٤	٣٨	٤,١٥٣	٢٣	٠,٥٠٢	٨
٣٨,٥	٧٠	١١,٩٤	٣٩	٤,٥٢٢	٢٤	٠,٦٣٦	٩
٤٤,٢	٧٥	١٢,٥٦	٤٠	٤,٩٠٦	٢٥	٠,٧٧٥	١٠
٥٠,٢	٨٠	١٣,٢٠	٤١	٥,٣٠٧	٢٦	٠,٩٥٠	١١
٥٦,٧	٨٥	١٣,٨٥	٤٢	٥,٧٢٣	٢٧	١,١٣٠	١٢
٦٣,٦	٩٠	١٤,٥١	٤٣	٦,١٥٤	٢٨	١,٣٢٧	١٣
٧٠,٨	٩٥	١٥,٢٠	٤٤	٦,٦٠٢	٢٩	١,٥٣٩	١٤
٧٨,٥	١٠٠	١٥,٩٠	٤٥	٧,٠٥٥	٣٠	١,٧٦٦	١٥
٩٥,—	١١٠	١٦,٦١	٤٦	٧,٥٤٤	٣١	٢,٠١٠	١٦
١١٣,—	١٢٠	١٧,٣٤	٤٧	٨,٠٣٨	٣٢	٢,٢٦٩	١٧
١٣٣,—	١٣٠	١٨,٠٩	٤٨	٨,٥٤٩	٣٣	٢,٤٥٢	١٨
١٥٤,—	١٤٠	١٨,٨٥	٤٩	٩,٠٧٥	٣٤	٢,٨٣٤	١٩


ثالثا : كمر حرف I

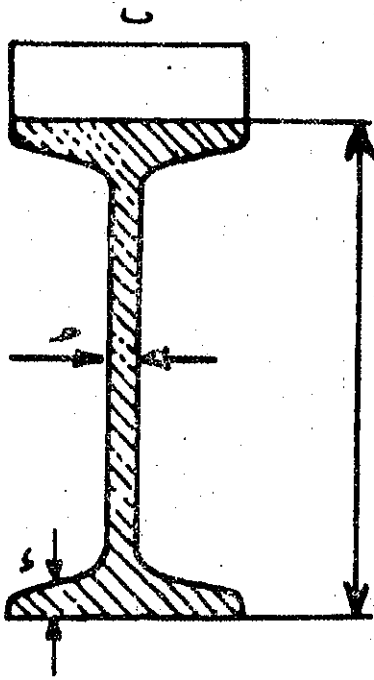

الوزن بحجم متر طولى	المقاسات بالمليمترات			
	د	س	ب	ا
٥,٩٥	٥,٩	٣,٩	٤٢	٨٠
٨,٣٢	٦,٨	٤,٥	٥٠	١٠٠
١١,٢	٧,٧	٥,١	٥٨	١٢٠
٤,٤	٨,٦	٥,٧	٦٦	١٤٠
١٧,٩	٩,٥	٦,٣	٧٤	١٦٠
٢١,٩	١٠,٤	٦,٩	٨٢	١٨٠
٢٦,٣	١١,٣	٧,٥	٩٠	٢٠٠
٣١,١	١٢,٢	٨,١	٩٨	٢٢٠
٣٦,٢	١٣,١	٨,٧	١٠٦	٢٤٠
٤١,٩	١٤,١	٩,٤	١١٣	٢٦٠

رابعاً : كمر حرف U

الوزن بـ كجم / متر طول	المقاسات بالملليمترات			
	s	a	b	f
٢,٨٠	٦	٥	٢٠	٤٠
٤,٨٨	٧	٥	٢٠	٤٠
٤,٢٠	٦,٥	٦	٢٥	٥٠
٥,٥٩	٧	٥	٣٨	٥٠
٥,—	٧	٦	٣٠	٦٠
٧,٠٩	٧,٥	٥,٥	٤٢	٦٥
٨,٦٤	٨	٦	٤٥	٨٠
١٠,٦٠	٨,٥	٦	٥٠	١٠٠
١٣,٣٥	٩	٧	٥٥	١٢٠
١٦,٠١	١٠	٧	٦٠	١٤٠
١٨,٨٤	١٠,٥	٧,٥	٦٥	١٦٠
٢١,٩٨	١١	٨	٧٠	١٨٠
٢٥,٢٧	١١,٥	٨,٥	٧٥	٢٠٠
٢٩,٤	١٢,٥	٩	٨٠	٢٢٠
٣٢,٢	١٣	٩,٥	٨٥	٢٤٠
٣٧,٩	٢٤	١٠	٩٠	٣٦٠

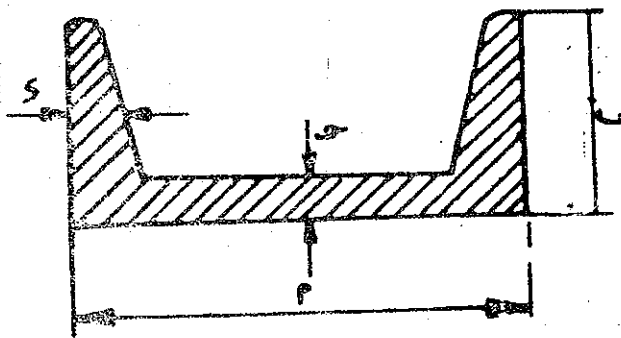

خلاصا . وزن اسيخ خلاص اصفر والوزيوم و خلاص احمرا بالكيلو جرام لكل متر طول .

مربع	خلاص احمرا		الذبيوم		خلاص اصفرا		مجموع	خلاص احمرا		الذبيوم		خلاص اصفرا		مجموع	
	مساحة	متر مربع	مساحة	متر مربع	مساحة	متر مربع		مساحة	متر مربع	مساحة	متر مربع	مساحة	متر مربع		
١٠,٩٦	٩,٤٩	٨,٦١	٣	٢,٧١	١٠,٤٥	٠,٤٥	٨,٢٥	٣٥	٢,٠٤	١,١٧	١,٦٠	٠,٠٥	٠,١٩	١,٦٨	٠,١٥
١٤,١٤	١٢,٣٥	١١,١١	٣,٨٧	٣,٥١	١٣,٤٨	١,٦٨	١٠,٥٩	٤٠	٨١٤,٧٠	٦,٣٦	٢,٢٣	٢,٠٢	٠,٧٧	٦,٧٢	٠,٦١
١٩,٠٥	١٦,٦٥	١٤,٩٥	٥-	٤,٧٢	١٨,٦٥	١٥,٧٢	١٤,٢٦	٤٥	١,٣٥	١,٩٦	١,٥٨	٦,٢١	٥,٢٢	٢,١٥	١,٩٦
٣٣,٢٥	٢٠,٠١	١٨,١٥	٦,٣٤	٥,٦٦	٢٢,١١	١٩,١٤	١٧,٣٧	٥٠	٣٤٨,٣٦	٢,٨٥	٠,٩٨	٣,٩٠	٣,٢٢	٧,٨٥	١,٥٦
٣٢,٧٢	٣٥,٢٥	٢٥,٦٥	٩	٨,٧١	٣١,١٨	٢٧,-	١٢,٤٩	٦٠	٥,٩٧	٥,٢٥	٥,٠٦	١,٥٩	١,٤٣	٥,٥٢	٤,٧٨
٤٣,٨٣	٣٧,٩٥	٣٤,٥٣	١١	١١,٨٩	٤١,٨٢	٣٦,٢١	٣٢,٨٣	٧٠	٧,١٧	٧,٠٨	٦,٤٢	٢,٢٣	٢,٠٢	٧,٨٧	٦,١٢

العروض بالمليونات

100	1000	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0				
3,9	3,82	3,33	3,1	2,80	2,72	1,90	1,90	1,22	1,22	1,2	0,93	3,72	3,50	2,20	
12,70	7,70	7,74	7,21	0,70	0,20	3,82	3,82	2,32	2,42	2,3	1,92	1,32	0,71	3,50	
10,92	10,2	8,92	8,24	7,70	7,2	7,2	0,1	3,72	3,92	4,10	2,00	1,90	1,80	1,50	
18,32	12,70	13,10	10,20	9,70	8,72	7,90	7,22	0,00	3,72	2,92	2,10	2,32	1,0	1,70	
23,7	10,2	13,3	12,32	11,32	10,02	9,02	7,70	7,72	7	3,02	2,82	2,82	1,90	3,72	
21,12	2,3	12,80	17,02	10,2	13,2	12,70	10,2	9,22	2,92	7,32	0,1	2,82	2,00	2,92	
27,02	2	23,2	21,12	18,72	17,70	10	12,12	10,2	9,10	7,0	7,32	3,02	3,10	1,20	
32,70	28,0	23,02	22,8	21,02	19,12	12,32	13,2	12,2	1,02	8,72	7,02	0,20	3,01	1,20	
0,3	21,8	22,90	20,90	22,90	21,2	20,2	10,02	13,8	11,90	9,10	2,92	7	3,92	1,32	
0,30	27	23	20	22	23,7	22,0	18,0	17,12	13,8	10,2	9,22	7,72	3,72	1,72	
21,2	3,8	20,2	23,12	20,0	20,0	23	20,2	18,0	10,2	12,12	10,2	7,70	0,1	2,3	

السهمك بالمليونات

أسعار المواد :

هذه الأسعار دائمة التغير وذلك حسب حالة الأسواق « كأى سلعة يكون سعرها عرضة للارتفاع أو الانخفاض حسب قانون العرض والطلب كما تتوقف أيضا على الكمية المشتراه وتكاليف نقلها إلى الورش ، وأحيانا يضاف إلى ثمن الخامات نسبة مئوية مقدارها من ٥ : ١٠ ٪ من ثمنها نظير تخزينها ومايحتمل تلفه منها .

تقدير المصاريف الغير مباشرة : وهي تقدر بعدة طرق :

١ - تقدر كنسبة مئوية من قيمة التكاليف الأولية (ثمن الخامات + أجور العمال) وهي تتراوح من ٥٠ : ١٠٠ ٪ من قيمة هذه التكاليف وتستعمل فقط في حالة ما يكون الإنتاج محددآ ، ولكن إذا تغيرت أسعار الخامات أو تغيرت أنواع المشغولات أصبحت هذه الطريقة غير مناسبة إلا إذا عدلت النسبة لكي تناسب والحالة الجديدة .

٢ - تقدر على أنها نسبة مئوية من مجموع أجور العمال المباشرين وتقدر في هذه الحالة بحوالى ١٥٠ ٪ من هذه الأجور .

٣ - تقدر قيمة المصاريف الغير مباشرة على أساس زمن العملية وهي أنفضل من الطريقتين السابقتين بل وأدق في حساب التكاليف الفعلية .

ويتم ذلك بتحديد أجر الساعة الواحدة لكل ماكينة من الماكينات في حالة الإنتاج أو لكل مجموعة متشابهة من الماكينات على أن تراعى الاعتبارات الآتية عند تقدير قيمة أجر الساعة لكل ماكينة .

١ - مساحة الأرضية التي تشغلها الماكينة (لأن في ذلك مقياس لصحيفة الآلة من إيجار الورشة وقيمة العوائد والإيانة العامة والصيانة أو التئوية) .

٢ - ثمن شراء الماكينة (وهو مقياس لما يستهلك من ثمنها بحضري الزمن وكذلك مقياس لتصليها من التأمين) .

- ٣- نصيب الماكينة من مراقبة ملاحظ الورشة والأعمال الكتابية والمخزنية حتى يمكن أن تساهم الماكينات في الإنتاج مع باقى أعمال الورش :
- ٤- مقدار ماتستهلك الماكينة من القوى المحركة والعدد القاطعة والزيوت وبخلافه .
- ٥- مصاريف صيانة الآلة والمحافظة عليها فى حالة جيدة :
- ٦- بمقدار العطل والمشغولات التالفة :
- ٧- نصيبها من مصاريف موظفى الإدارة وغيرها .
- ومما يلى قيمة المصاريف الغير مباشرة للالات والعمليات المختلفة فى الساعة الواحدة .

العملية أو الماكينة	قيمة المصاريف الغير مباشرة فى الساعة الواحدة
التجميع البسيط والضبط	٨٠
التركيب	١٠٠
المثقاب الحساس وغير ذلك من الآلات الصغيرة	١٠٠
مخارط الصغيرة ومثقاب الدف والشجرة والفرايز الصغيرة	١٢٥
آلة فتح المشقبيات مخلقات الثقوب (المشد)	١٥٠
مخارط برج صغيرة ومخارط عادية بسيطة ومكابس ميكانيكية بسيطة	٢٠٠
مخارط برج متوسط ومكابس ميكانيكية متوسطة واماكينات تجليخ داخلية ومقاشط نطاحة	٢٥٠
مخارط كبيرة وفرايز ومقاشط عربية وماكينات البانتوجراف ومكابس ميكانيكية كبيرة وماكينات تجليخ خارجية ومخارط سلندرات كبيرة	٤٠٠
الات دقيقة خاصة	٧٥٠

أما أجور العمال فتحسب على أساس الزمن الأساسى لكل عملية مضافاً إليها ٢٥٪ كى يتيسر للعامل حصوله على مكافأة الإنتاج ؛

أنظمة أجور العمال :

توجد عدة قواعد لتحديد بأجور العمال :

١ - نظام الأجر اليوى .

٢ - نظام الأجر بالقطعة .

٣ - نظام الأجر بالقطعة مع منحه مكافأة لإنتاج :

نظام الأجر اليوى :

وفى هذا النوع يؤجر العامل عن المدة التى يتواجدها بالورشة بصرف النظر عن إنتاجه ومقداره، وبحسب اليوم من وقت الحضور حتى وقت الانصراف،

ولا يستعمل هذا النظام إلا فى حالات المشغولات التى لا يمكن وضع قاعدة ثابتة لها لتحديد زمن عملها أو هناك تغيير مستمر فى نوع العمل ويستفيد من هذا النظام العامل فقط لأنه يضمن لنفسه أجراً ثابتاً مهما كان إنتاجه قلاً أو أكثر ، ومن عيوبه :

١ - أنه لا يمكن تحديد ميعاد انتهاء الشغلة التى بيد العامل ؛

٢ - لا يمكن تقدير ثمن المشغولات بهذا النظام ؛

٣ - وجود روح التراشى والأهمال بين العمال وعدم المبالاة بإنهاء المشغولات ؛

٤ - تعود الأرباح كلها على صاحب العمل (الورشة) أو هو الذى يضار وحده فى حالة الخسارة ؛

٥ - هذا النظام لا يحث على زيادة الإنتاج أو تخفيض الزمن المفقود فى جمع العدد وانتظار الوزنش أو راحة طبيعية للعامل أو محادثة مع للملاحظ أو البحث عن مساعده، أو تنظيف مكان العمل أو الحضور متأخراً أو الانصراف مبكراً . وهكذا . ؛

نظام الأجر بالقطعة :

هذا النظام يطبق بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل ويرجع العامل لإنتاجه فقط بصرف النظر عن المدة التي يقضيها في إنهاء القطعة وذلك بتحديد زمن القطعة المطلوب إنتاجها بعد دراستها دراسة دقيقة وبعد الأخذ بجميع الاعتبارات ، ثم حساب أحر صناعة القطعة أى أن العامل يوثجر على أساس الزمن الأساسى أو زمن العملية مضافا إليه ٢٥٪ .

وهذا النظام له عيوب ومزايا وأهم عيوبه هى :

١ - نجد دائما أن من الصعوبة تحديد أجر أى عامل لأن ذلك يصحبه تدمير من بعض العمال الآخرين .

٢ - يحدث غالبا أن يجهد العامل نفسه لزيادة دخله .

٣ - دفع أجور عالية بالنسبة لإنتاج قليل مالم يكن هناك حساب دقيق لزمن عمل المشغولات .

٤ - فى حالة توقف الماكينة يعود الضرر على العامل مما يسبب تدمير العمال أما مزاياه فهى :

١ - سهولة حسابه وفهمه .

٢ - تقابل مصاريف الإدارة كلما زاد الإنتاج .

٣ - لا تدفع أجور زائدة عن الزمن الذى تعطل فيه الماكينة (وقت البطالة) .

٤ - زيادة الإنتاج .

نظام الأجر بالقطعة مع مكافأة الأرباح :

يطبق هذا النظام بتأجير العامل حسب الأجر المتفق عليه ثم يقسم الوفر فى الوقت بين العامل او المصنع أى أنه يشجع العاملين على سرعة الإنتاج والإكثار من إنتاجها بقدر طاقتهم وقدرتهم ويدفع لهم قيمة إضافية من الأجر تسمى مكافأة الإنتاج وذلك علاوة على أجرهم اليوى بالنسبة لجميع المشغولات التى تم فى مواعيد تقل عن الزمن المقدر لها بمعرفة المصنع وهذا يعتبر تعديلا لنظام الأجر بالقطعة :

ومن مزايا هذا النظام أن مقدار الزمن المسموح به لعمل شغله معينة يدفع عنه العامل أجر هذا الوفرة جميعه أو جزء منه على أساس أعلى أو أقل من هذا المقدار .

وهذا الأجر الإضافي يدفع إما للعامل مباشرة أو يقسم بين العمال المشتركين في عملية واحدة .

تقدر الزمن اللازم لعمل المشغولات : سبق الإشارة إلى ذلك عند دراسة الوقت والحركة لكننا نذكرها هنا استكمالاً لعمل المقاييسات ويقدر الزمن بالمصانع بإحدى الطرق الآتية :

١ - الخبرة ٢ - الحساب ٣ - الدراسة ٤ - المقارنة

١ - طريقة الخبرة وتعتمد على خبرة الشخص وهذه الطريقة لا تجعل النتيجة تسلم من الخطأ حتى لو قام الشخص بتقدير الزمن من خلال خبرته السابقة.

٢ - طريقة الحساب عن طريق جداول خاصة، بها أرقام مأخوذة من الخبرة والمشاهدة العملية وكذلك باستعمال قوانين حسابية سبق الإشارة إليها، ولا تستعمل مثل هذه الطريقة إلا في حالة المشغولات القليلة العدد وفي عمليات التشكيل بآلات القطع مثل المثاقيب والمقاشط والخارط والفرايز وعمليات التجليخ والرشمة .

٣ - طريقة الدراسة بمراقبة العامل أثناء عمله ثم تسجيل الزمن لكل عملية بواسطة ساعات ميكانيكية في جداول خاصة وتصلح هذه الطريقة في طريقة الإنتاج الغزير، وسبق الإشارة إليها ومن مزاياها الحصول على معلومات عن دراسة ظروف العمل مما تؤدي في المستقبل إلى تحسين طرق الصناعة والعمل على تلافى التأخير بتلافى الزمن المفقود في حركات العامل غير الضرورية كما سبق الإشارة إلى ذلك .

٤ - طريقة المقارنة متوقفة على الطريقة السابقة حيث إنه بتجميع المعلومات الخاصة بتقدير الزمن بواسطة الطرق السابقة الثلاث يمكن إيجاد زمن إنجاز مشغولات مشابهة الشكل وإن كانت تختلف في المقاسات وذلك بمقارنتها بنظائرها من المشغولات السابقة، ويحدد طريقة عملها بإحدى الطرق السابقة.

وفما يلي جدول يبين كيفية رصد التكاليف وذلك لنهائي ذراع توصال

رقم	التاريخ	اسم الشغل
	الوزن ١٥ ك جرام	

مليج بنيسه

٢,٢٥٠ = ثمن الخام ١٥٠ مليا لكل كيلو

رقم العملية	العملية	المالكية	رقم الآلة	تكاليف الساعة	أجر العامل يومياً	الزمن الأساسي دقيقة	الزمن الذي يوجد عليه العامل بما فيه زمن الكفاءة التي تقلد به ٢٥ ٪	أجر العامل المباشر	المصاريف المصاريف غير المباشرة
١	خراط التهيئة الكبرى	خراط صغيرة	١١٢	١٢٥	٥٠٠	١٢	١٥ ق	١٨	٢٥٠
٢	خراط التهيئة الصغرى	خراط صغيرة	١٢٥	١٢٥	٥٠٠	١٥	١٨,٧٥	٢٢	٣١٠
٣	خراط الرقبة	خراط صغيرة	٥٣	١٢٥	٥٠٠	٦	٧,٥	٩	١٢٥
٤	تفريز الفلاشة	فريزة كبيرة	٦٢	٤٠٠	٥٠٠	٥,٢	٦,٥	٨	٣٤٥
٥	تجليخ الفلاشة	تجليخ خارجي	١٣٤	٤٠٠	٦٠٠	٤,٦	٥,٧٥	٨	٣٠٧
٦	تجليخ التصوييف	تجليخ داخلي	١٤١	٧٥٠	٦٠٠	٣	٣,٧٥	٥	١٢٥
٧	عملية التقيب	مقالب حساس	٦٦	١٠٠	٣٠٠	٧,٥	٩,٣٧٥	٧	١٢٥
									١,٥٨٢
								٠,٧٣٤	
									١,٥٨٢
									١,٦٥٩
									٢,٢٥
									٣,٩٠٩

بجمله أجور العمال المباشرة
المصاريف غير المباشرة

تجارات
العملة

خطوات تقدير زمن عمل المشغولات

ويشمل الزمن اللازم للحصول على الخامات والرسومات والتعليمات والعدد اللازمة للعملية وأجهزة القياس وتجهيز الماكينة التي سيتم عليها تشغيل الخامات وتركيب العدد القاطعة وضبط الماكينة من حيث السرعة والتغذية .

ثانياً: زمن التحميل :

ويشمل رفع الخامة على الماكينة وتثبيتها بحالة لا تعرض العامل أو الماكينة للخطر ثم رفعها بعد إنهاء العملية على الماكينة .

ثالثاً : زمن التشغيل :

وهو زمن تشطيب العملية على الماكينة بواسطة عدد القطع حسب الرسم التنفيذي المعطى للعامل .

رابعاً : زمن الاجهاد :

وهو زمن الراحة واحتياجات العامل الشخصية والتأخير لأي سبب طارئ مثل انتظار الونش أو حادثة ملاحظ القسم أو الحضور متأخراً أو الانصراف مبكراً (ويقدر بحوالي ١٥٪ من زمن التشغيل .

طريقة حساب زمن التجهيز والقطع والتحميل

زمن التحميل :

ويقدر بدقة المشغولات التي لا يزيد وزنها عن ١ كيلو جرام .

١,٥ دقيقة للمشغولات من ١,٥ كيلو جرام : ٥ كيلو جرام .

٢ دقيقة للمشغولات التي تزيد عن ٥ كيلو جرام إلى ٢٠ كيلو جرام .

ويضاف من ١٥ : ٣٥ ثانية عند قلب الشغلة أو تغيير للبنط

زمن القطع : ولحساب زمن القطع وليكن لبنطة مثلاً يجب تعلم الآتى :

المسافة الطولية التي تتحركها البنطة (بالم) .

والتقدم بالم / لفة

$$\frac{(3 + 10^3 + 4)}{3 \times 3} = \text{زمن القطع}$$


حيث ل = المسافة الطولية بالم ، ق_١ قطر الثقب بالم ، ن عدد اللفات الدقيقة ت = التغذية مم / لفة

تطبيقات

التمرين الأول :


الشكل يبين زاوية كاولي .

والمطلوب حساب ثمن النحاس من هذا النوع عند تسلمها من المسبك علما بأنها مصنوعة من حديد الزهر النقي كثافته ٨ جرام لكل سم^٣ وثمان الكيلوجرام ١٨٠ مليا .

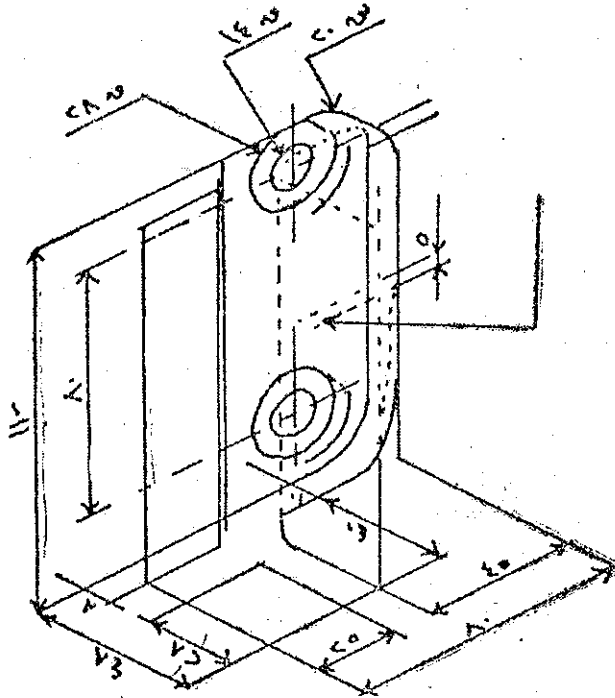

التمرين الثاني :


- الشكل يبين وصلة شد مشغلة في ورشة الحدادة : والمطابوب حساب :
- ١ - ثمن الخام وهو من الحديد المطروق الذي كثافته ٨ جرام لكل سم^٣
 - ٢ - نسبة التكاليف عند تشطيبها من ثقب ونحط وقشط إذا علم أن أجر عامل المخرطة والمقشطة ١٥٠ مليا / الساعة وعامل الثقب ٨٠ مليا / الساعة وثمان الكيلوجرام ٢٥٠ مليا بعد تغطيته من الحداده ، والتشطيب النهائي يكون أقل من المقاسات بمقدار ٢ مم في كل مقياس علما بأن زمن القشط ٤ ساعات وزمن الخراط ساعتين وزمن الثقب ٣٠ دقيقة .

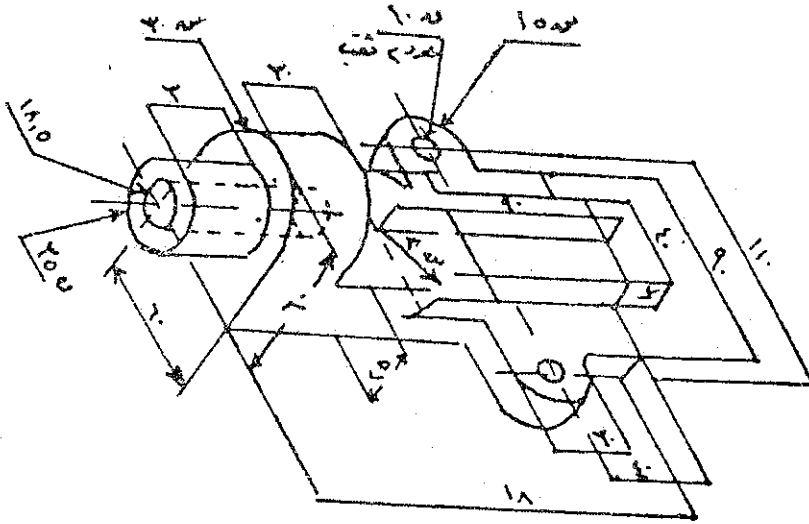

التمرين الثالث :

- بين زوج من لقم مصنوع من معدن النحاس الأصفر المسبوك الذي كثافته ٩ جرام لكل سم^٣ مصبوبة في ورش السباكة والمطلوب :
- ١ - ثمن الخام عند استلامه من المسبك علما بأن ثمن الكيلوم جرام من النحاس ٧٠٠ مليم .

٢- التكاليف النهائية لثمن زوج من هذه اللقم بعد التشطيب النهائي في ورش التشطيب لجميع السطوح والخرابة للثقب عابراً بأن زمن التشطيب ٧ ساعات وزمن الخراطة ٣٠ دقيقة وأن عامل المقشطة والخرابة أجرة كل منهما في الساعة الواحدة ١٥٠ ملياً .

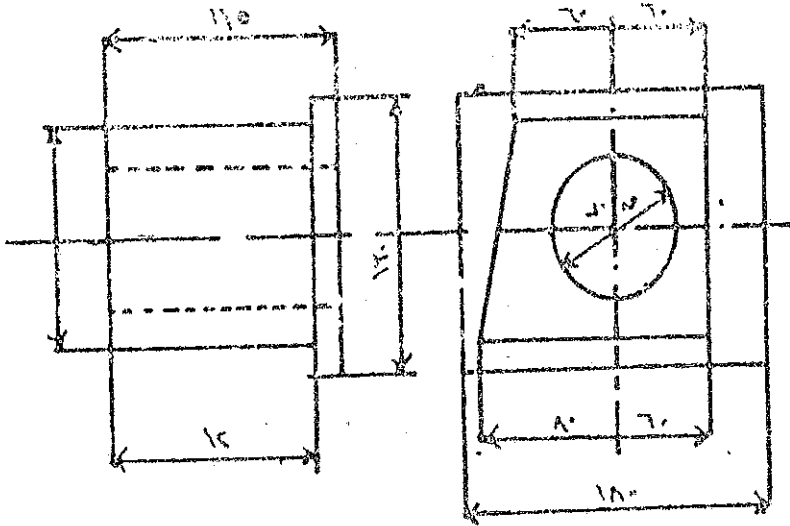

التأهيل والتدريب

إجراءات التشغيل

مقدمة :

لكي يتم تشغيل أى منتج فى الورش يجب أن يفكك إلى مركباته أى إلى الأجزاء المكونة له ، ويتم تشغيل إنتاج كل جزء على حده فى أقسام ورش الإنتاج المختلفة ثم تجمع هذه الأجزاء مكونة الوحدة المطلوب إنتاجها :



ولكى يتم إنتاج كل جزء إنتاجاً كمياً وبأقل تكلفة ممكنة : يجب أن تنظم وتحدد الخطوات المتبعة فى إنتاجه ، فتجهز الرسومات التنفيذية للجزء المطلوب تشغيله وتوضح عليها أبعادها والتفاوتات المسموح بها . وبعد اعتمادها من المسؤولين فإنه يحول إلى مكتب التخطيط حيث يتم فى هذا المكتب دراسة الماكينات التى ستستخدم لتنفيذ العمليات المختلفة وكذا دراسة الحركة والزمن للجزء المطلوب تشغيله بغرض تحديد الزمن اللازم للتشغيل .





لوحات التشغيل : (لوحات خطوات العمل)





يقوم مكتب التشغيل بتجهيز الخامات اللازمة لإيجاز المطلوب ، هذا بالإضافة إلى اعداد جميع مستلزمات خطوات العمل التى ستمر عليها تشغيل الجزء سواء كان التشغيل مكنياً أو يدوياً ، ويتم ذلك باعداد لوحة تسمى لوحة التشغيل ، وفى هذه اللوحة توضح الرسم ثم رسم كروكى لكل عملية من عمليات التشغيل واسم العنصرية والمعدات المستخدمة فيها والثبينة المستخدمة والعدد المستخدمة فى عمليات القطع والمستخدمات فى القياس وكذا العدد المناسبة مع بيان بعض الملاحظات كنقطة حاكمة لإتمام هذه الخطوات وإليك مثالا عن لوحة تشغيل خاصة بعمل مفتاح بلدى بعمليات مختلفة يتم تشغيلها فى ورشة الرادة .







لوحة تشغيل « مفتاح بلدى »
المادة صلب متوسط النعومة وينقسم إلى درجة صلادة ٥٨ - ٦٠ ركريل C

ملاحظات	المسدد			النتيجة	المعدات	اسم العملية	رسم كركوى
	مساعدة	قياس	قطع				
الساج لا يقل عن ٢ م من كل جانب		قدم صلب				اختيار اليباضة حسب المقاسات المعطاة بالرسم .	
يجب أن لا يوجد بالقطعة أى شروخ أو كسور أو حواف مكسورة			مبرد مبسط خشن		ترجة عليها منجاة	استعمال أحمد جوانب اليباضة لكي تستطيع وضع مادة الإظهار للشكوة .	

<p>شكيرة الخطوط يجب أن تكون واضحة ورفيعة ويكون الذنب حيث لا تظهر بعد التشطيب.</p>	<p>مادة إظهار جاكوش زينة ٢٠٠٠ سم</p>	<p>ذنب علام</p>	<p>زهرة شكيرة</p>	<p>شكر الفناح حسب الرسم وذب مواضع القب.</p>	
<p>يجب أن يكون الأني طرفي القناب بدقة مع ذبها المشكورة وأن يكون القناب مضبوطاً.</p>		<p>قناب بنطاة</p>	<p>قناب ترجة عادى</p>	<p>اقلب قناباً في كل من ناخفي القناب اعمل القنابين.</p>	
<p>أقطع مكنونا فكي القناب بتناوت حوالى ٢-١ سم للبرد.</p>		<p>سلاح القناب</p>	<p>الترجة</p>	<p>أقطع الفراغ بالمشار مكنونا فكي القناب بواسطة المشار.</p>	
<p>أختبر الفصحى بين فكي القناب، ولا تسمح بأى انحراف فى السطوح المختبرة.</p>		<p>مرد مربع نصف سن</p>	<p>الترجة</p>	<p>ابرد الجوانب حتى علامات المشكورة.</p>	

ملاحظات	العدد			التسمية	المعدات	اسم العملية	رسم كوكبي
	مساعدة	قياس	قطع				
			مرد مبظاط ناعم	شكارة شكارة ذات شكارة ذات	الترجة	أبرد إلى علامات الشكارة	
يجب أن تكون خطوط الشكارة ظاهرة ورقيقة			مرد مبظاط ناعم	شكارة	زهرية شكارة	شكارة الشكارة إلى السماك المطلوب	
لاترك أية علامة على السطوح البرودة		قوة الشكارة ذات ورقة (والتي تسمى) مرد	مرد مبظاط ناعم	شكارة ذات شكارة ذات	ترجة	أبرد إلى حواف الشكارة	
					ترجة	حواف الشكارة	

جاكوز	مجموعة حروف وأرقام	صفحة	طبعة	قياس	جهاز اختبار الصلاة	اجب أن تكون الكتابة واضحة وفي خط مستقيم.	لاترك أية علامات من آثار التكررة على السطح المرده	
ترجمة	ترجمة	ترجمة	ترجمة	ترجمة	ترجمة	اجب أن تكون الكتابة واضحة وفي خط مستقيم.	لاترك أية علامات من آثار التكررة على السطح المرده	
إط. المقاس ٢٢ x ١٩	أول الرابض ونظف سطح المفتاح السابق برادتها	اجب أن تكون الكتابة واضحة وفي خط مستقيم.	طبعة	قياس	جهاز اختبار الصلاة	اجب أن تكون الكتابة واضحة وفي خط مستقيم.	لاترك أية علامات من آثار التكررة على السطح المرده	
نظف بعد التسمية	اجب أن تكون الكتابة واضحة وفي خط مستقيم.	اجب أن تكون الكتابة واضحة وفي خط مستقيم.	طبعة	قياس	جهاز اختبار الصلاة	اجب أن تكون الكتابة واضحة وفي خط مستقيم.	لاترك أية علامات من آثار التكررة على السطح المرده	

نموذج طلب و صرف أصناف :

وبناء على المقايسة الابتدائية التي أعدها مكتب التشغيل تحرر الجهة الطالبة طلب ل صرف الخامات من المخازن ويحجر هذا الطلب على استمارة تحمل رقم ١١١ ع . ح في المصالح الحكومية أو تحمل رقم آخر تستعمله كل وحدة إنتاجية داخل مخازنها ويبين فيها اسم الصنف والمقادير المطلوبة والمنصرف منها وسعر الوحدة والسعر الكلي ورقم التقييد .

وفيما يلي صورة لنموذج هذه الاستمارة المستعملة في المصالح الحكومية .

نموذج ارجاع إلى المخازن :

وبعد الانتهاء من التشغيل وتقدير أثمان وتكلفة المنتجات فإنها تعاد إلى المخازن باعتبارها أجزاء نافعة (منتجات) وتعد جديدة أى غير مستعملة وتحرر لذلك استمارة إرجاع . ويبين في هذا النموذج المقدار واسم الصنف وتاريخ الصرف وحالة الجزء . وهذه الاستمارة تستعمل لإرجاع المشغولات ، كما تستخدم أيضا للإضافات الأخرى كالعدد مثلا فيعد استعمالها فإنها تعاد للمخازن على أنها أدوات مستعملة .

أما في المصالح الحكومية فإن هذه الاستمارة تحمل رقم ١٨٧ ع . ح وهي مبينة بالصفحة التالية .

ملاحظة هامة :

الاستمارات المبينة هنا هي المستند في المصالح الحكومية وتحمل أرقاما تختلف عن الأرقام التي تستعملها الشركات (الوحدات الإنتاجية للمنازم التنويه) :

استمارة إضافة أصناف إلى المخازن :

وعلى أساس كشف الارتجاع السابق يحرر أمين المخزن المختص استمارة لإضافتها إلى عهدة المخزن ويستعمل في المصالح الحكومية لهذا الغرض الاستمارة رقم ١١٢ ع . ح الموضح نموذجها فيما يلي :

مصلحة _____ (استمارة رقم ١١٢ ع . ح «)

مستند استلام

وصل إلى مخازن مصلحة _____ الكاتبة
الجهة _____ التاريخ _____
اسم المورد _____ بمقتضى فاتورة بتاريخ _____
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ملاحظات	مجموع القيمة		مقادير أو حدود		رقم الصنف	اسم الصنف	رقم دفتر الشطب
	مليم	جنيه	مستعمل	جديد			

الجملة

فقط مبلغ _____

استلمت الأصناف المبينة أعلاه وأضيفت في دفتر المخزن ،
أمين المخزن _____

سجلات الإصلاح والصيانة لماكينات الورش

سجل إصلاح الماكينات :

من الضروري أن يكون لكل ماكينة بالورش بطاقة خاصة لمتابعها وتسجيل تاريخ حياتها منذ بدء شرائها. ويدون بهذه البطاقة ثمن الماكينة وتاريخ شرائها والجهة المشترية منها ومواصفاتها وملحقاتها ، ويكتب في هذا السجل عيوب الماكينة وما يتم إصلاحه أو تغييره ، وتاريخ الإصلاح أو التغيير ، ويدون به أيضا الإصلاحات الدورية وتغيير الزيت وأي أعطال أخرى ، كما يبين به أيضا مدى تكرار الأعطال وأسبابها حتى يكون هذا السجل أيضا مساعداً على الوصول إلى الأسباب الحقيقية للأعطال :

وهذا النموذج مبين به تاريخ بدء إصلاح وانتهاء العطل ، وسبب العطل الختامات والأدوات المنصرفة وأثمانها ، وهذا النموذج مبين كالتالي :

وزارة الصناعة (نموذج رقم ٤ « صيانة تدريب »)

مصالحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
مراقبة المركز - إدارة الصيانة والأمن
اسم المركز
رقم الماكينة

سجل إصلاح الماكينة

اسم الآلة _____ الموديل صناعة _____ الشركة الموردة _____
قدرة المحرك _____ عدد اللفات / د _____ تاريخ الورود _____
قدرة محرك الطلمبة _____ عدد اللفات / _____ تاريخ انتهاء الضمان _____
مواصفات أخرى _____

رقم مسلسل	تاريخ بدء الإصلاح	تاريخ الانتهاء	سبب العطل	الخامات والأدوات المنصرفة	ثمنها	ملاحظات

بطاقة تفتيش الصيانة :

ولكى تسهل عملية مراقبة الصيانة والتفتيش عليها فقد عمل نموذج للصيانة وهي بطاقة التفتيش على أعمال الصيانة .

وفي هذا النموذج يحدد لكل جزء من الماكينة لون معين ، وتختار الأجزاء التي يجب الكشف عليها يوميا بلون واحد، والذي يكشف عليه أسبوعيا بلون آخر ، والأجزاء التي يجب الكشف عليها شهريا بلون ثالث ، ويمر الشخص المسئول عن الصيانة ويمأ الخانات بعلامة صح أمام الأجزاء السليمة وعلامة X إذا استدعى الإصلاح .
وبذلك نضمن ألا نترك الأعطال تتراكم ونمنع مضاعفاتها ، وفيما يلي النموذج المستعمل :

وزارة الصناعة
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
مراقبة المراكز - إدارة الصيانة والأمن

بطاقة تفتيش الصيانة

اللون الأحمر الفاتح للأشغال اليومية		بطاقة تفتيش الصيانة		اللون الأزرق للأشغال الشهرية	
اللون الأخضر للأشغال الأسبوعية		مواصفات الأجزاء		اللون الأزرق للأشغال الشهرية	
وضع علامة ✓ إذا كانت الحالة سليمة. وعلامة X إذا استدعى إصلاح توقيع المهندس مدير المركزة على كل سطر					
توقيع مدير إدارة الصيانة					
الاسم					
اللقب					
الوظيفة					
اللون					
الأجزاء الرئيسية للماكينة					

المراجع

- 1 — H. Wright Baker
MODERN WORKSHOP TECHNOLOGY
Part 1. 11
Cleaver — Hume Press Ltd. London
1062
- 2 — H. D. Burghardt
MACHINE TOOL OPERATION
Part 1, 11
McGraw-Hill Book Company
- 3 — H. E. Merritt
GEARS
Sir Isaac Pitman, 1946
- 4 — American Society of tool and Manufacturing
Engineering (ASTME)
TOOL ENGINEERING HAND BOOK
Mc Graw Hill.
- 5 — Erik Oberg
MACHINERY'S HAND BOOK
The Industrial Press
New York
- 6 — N. Makiyenko
BENCH WORK
MIR PUBLISHER'S MOSCOW
- 7 — Thomas Bevan
THE THEORY OF MACHINES
ongmas
- 8 — The American Society of Tool Engineering
The New York State of Vocational and
Practical Arts Association
JIG AND FIXTURE DESIGN
Delmar Publishers
1947

9 — B. Zakharov

HEAT TREATMENT OF METALS

Space Publisher's

Moscow 1962

10 — K.J. HUME

ENGINEERING METROLOGY

Macdonald & Co. (Publishers)

11d— Arbeitsstelle Fur Befriedichte

Berufsbildung.

BASIC PROFICIENCIES METALWORKING

A.B.B, Bonn.

1a — Ross

WELDING ENGINEERING

Mc Graw — Hill

13 — MACHINE DESIGN M. Fouad Hessien

The Renaissance Book Shop Cairo 1950

١٤ — مجموعة الكتب الدراسية والمراجع الأمريكية المترجمة ؛

تأليف فريد ه. كولفين ترجمة : الأستاذ الدكتور صلاح المهدي

ممارسة الثقب وتشغيل السطوح .

١٥ — مالميسيف . ح . نيكولايف ي . سوفالوف .

تكنولوجيا المعادن .

دار مير للطباعة والنشر — الاتحاد السوفيتي — موسكو

١٦ — أصول الدقة في التصميم والإنتاج ؛

تأليف الأستاذ الدكتور : جلال شوقي .

دار القام .

- ١٧ — هندسة التشغيل والإنتاج .
تأليف المهندس / حسن حسين فهمى .
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة .
- ١٨ — تكنولوجيا القياس والمعايرة .
للمهندس / سامى محمود الخضرى .
مكتبة الأمل بالمصرية .
- ١٩ — برنامج تكنولوجيا البرادة بمعهد تدريب المدربين .
إعداد : مهندس / سامى جبران رزق والخبير ج ماجنر .
معهد تدريب المدربين - وزارة الصناعة .
- ٢٠ — المادة العلمية لبرنامج سر الصناعة والمعد للتليفزيون العربى بجمهورية
مصر العربية فى تكنولوجيا البرادة .
مادة علمية وتقديم المهندس سامى جبران رزق لإخراج فوزى عزيز .
- ٢١ — كتاب نظرية الآلات - الجزء الأول والثانى .
تأليف الأستاذ الدكتور كامل اسكندر .
- ٢٢ — كتاب عمليات الآلات - الجزء الأول .
تأليف المهندس / أحمد محمد رزق، المهندس / مختار يوسف الزينى .
- ٢٣ — كتالوجات شركة Norton لحجارات التجليخ .
- ٢٤ — كتالوجات شركة Reishauer لماكينات الورش .

المصطلحات الفنية

الباب الأول

Standard	أماى - قياسى
Standardization	توحيد قياسى
Tolerance	تفاوت
Skill	مهارة
Production	إنتاج
Limits	حدود
Fits	ازواجات
Allowance	تسامح - تجاوز
Error	خطأ
Unilateral Tolerance	تفاوت أحادى الاتجاه (فى اتجاه واحد)
Bilateral Tolerance	تفاوت ثنائى الاتجاه (فى اتجاهين مختلفين)
Nominal Size	مقاس اسمى
Deviation	انحراف
Actual Size	المقاس الفعلى
Clearance Fit	ازواج خلوصى
Interference Fit	ازواج تداخلى
Transitional Fit	ازدواج انتقالى
Hole System	نظام الثقب
Shaft System	نظام العمود
Micron	ميكرون = $\frac{1}{10,000}$ مم

الباب الثاني

Shaper, Shaping Machine	مقشطة نطاحة
Planer	مقشطة عربية
Shaping	تشكيل - قشط
Slotting	فتح مجارى
Slotting Machine	ماكينة فتح المجارى
Slotting Tool	عدة فتح المجارى (قلم فتح المجارى)
Stroke	مشوار
Cutting Stroke	مشوار القطع
Return Stroke	مشوار الرجوع
Receprocatng	ترددى
feed	تغذية
Shaping Tool	عدة قشط (قلم قشط)
Tool Sharpening	سن العدة (شحنة العدة)
Clamp	قامطة
Vice	منجلة
Cutting Speed	سرعة القطع

الباب الثالث

Rotate	يلتور
Load	حمل
Power	قدرة
Motion	حركة
Lubrication	تزييت

Splash Lubrication

التزييت بالطرشة

Roller Bearing

كرسي أسطوانات

Ball Bearing

كرسي كرات (رمان بلي)

Thrust Bearing

كرسي تضاغطي أو دفعي (للأحمال المحورية)

Journal

مركز العمود (الطرف المحمل للعمود)

Diameter

Bending

Torsion

Cantileaver

Equivalent

Couplings

Flexible Coupling

Friction Coupling

Hydraulic Coupling

Universal Coupling

aring

Greasing

Friction

الانحناء

التواء

كابولي

مكافئ

وصلات

وصلة مرنة

وصلة احتكاكية

وصلة هيدروليكية

وصلة عامة

كرسي

تشحيم

احتكاك

الباب الرابع

Press

Pressure

Single Action Press

Double Action Press

Electric Press

مكبس

ضغط

مكبس مفرد التأثير

مكبس مزدوج التأثير

مكبس كهربى

Cold Pressing	الكبس على البارد
Hot Pressing	الكبس على الساخن
Hydraulic Press	مكبس هيدروليكي
Deep Drawing	السحب المتكرر (السحب العميق)
Die	ضبعة - اسطمية
Stamping	التشكيل بالكبس
Forming Die.	ضبعة تشكيل (اسطمية تشكيل)
Cutting Die	ضبعة قنابية - اسطمية قطعية

الباب الخامس

Broaching	التخليق بالمشد (تخليق الثقوب)
Broach	مشد - مخاق ثقوب
Broaching Machine	ماكينة المشد
Surface Broaches	المشادات السطحية
Broaching fixture	تثبيتة للتخليق
Internal	داخلي
External	خارجي
Coolants	سوائل للتبريد
Horizontal Broaching Machine	ماكينة تخليق أفقية
Serration	شرشرة
Cutting speeds	سرعات القطع

الباب السادس

Milling	تفريز
Chip	رايش
Cross Section	قطاع (مقطع)

Face Milling Cutter
Deviding Head
Simple Indexing
Differential Indexing
Feed
Depth of Cut
Arbor, Mandrel,
Milling Cutter
Form, Convex Cutter
Form Concave Cutter
Taper Shank End Mill
Tee Slot Cutter

سكينة تفريز وجهية
رأس التقسيم
التقسيم البسيط
التقسيم الفارق
التغذية
عمق القطع
شاقة
سكينة تفريز
سكينة تشكيل محدبة
سكينة تشكيل مقعرة
اندمل بساق مسلوب
سكينة مجارى حرف

الباب السابع

Polishing
Abrasive Grains
Belt
Abrasive Belt
Polishing Wheel
Polishing Machine
Lubrication
Coated
Cloth Wheels
Disk
Glue Bond

تلميع
حبيبات حاكاة
سير
سير به مادة حاكاة
عجلة تلميع
ماكينة تلميع
تزييت
تكنسية سطحية
عجلة قماشية
قرص
غراء كمادة رابطة

الباب الثامن

Lapping

Lapping Material

Natural Courundum

Industrial Courundum

Carborundum

Lapping Shafts

Lapping Sleeves

Lapping Machines

التحضير

مادة التحضير

أمرى

الكورندم الطبيعي

الكورندم الصناعي

كربورندم

أعمدة التحضير

جلب التحضير

ماكينات التحضير

الباب التاسع

Belt

Open Belt

Closed Belt

Transmission

Pully

Friction

Transmitted Power

Power Transmission

Parallel Shafts

V-Belt

Speed

Drive

Driven

سير

سير مفتوح

سير مقص

نقل

طنبور - طارة

احتكاك

القدرة المنقولة

نقل القدرة

أعمدة متوازية

سير حرف

سرعة

قائد

مقود (منقاد)

الباب العاشر

Gear	ترس
Rack	جريدة مسننة
Helical Gear	ترس حلزوني
Herringbone	ترس حازوني مزدوج
Bevel Gear	ترس مخروطي
Worm, Worm Wheel	الحلزونة وترس الحلزونة
Pitch Circle	دائرة الخطوة
Circular Pitch	الخطوة الدائرية
Diametral Pitch	الخطوة القطرية
Addendum Circle	الدائرية الطرفية (للترس)
Dedendum Circle	الدائرة الجذرية (للترس) (دائرة قاع الأسنان)
Tooth	السنة
Module	الموديول
Involute	انفليبوت « المنحني الباسط »
Tooth Contact	تلامس الأسنان
Helix Angle	زاوية الحزون
Pressure Angle	زاوية الضغط
Spiral	حلزون
Number of teeth	عدد الأسنان
Gear Shaping	مقشطة تروس (مقشطة مسننات)
Gear Hobbing Machine	ماكينة الحوب لقطع التروس
Gear Cutting Maching	ماكينة قطع التروس
Gear Shaving	تنظيف الترس (حلاقة الترس)

Gear Lapping	تخمين الترس
Gear Box	صندوق تروس
Gear transmission	النقل بواسطة التروس
Screw	لولب - قلاووظ
Screw hack	مرفاع لولبي (بعمود قلاووظ)
Hydraulic jack	مرفاع هيدروليكي (أيدرولي)

الباب الحادي عشر

Metalixation	التكسية السطحية بالمعادن
Gas Welding	اللحام بالغاز
Arc Welding	اللحام بالقوس
Metal Spray	الرش المعدني
Metal Spray Pistol	مسدس الرش المعدني
Surface preparation	التجهيز السطحي

الباب الثاني عشر

Ga and Fixtur	الدلائل والمثبتات
Jig	دليل
Open Type Jig	دليل من النوع المفتوح
Closed Type Jig	دليل من النوع المغلق
Clamp	قامطة
Rectangular	مستطيل
Template	طبعة
Bulhing	جلب
Locking din	متر زئبق

Work-piece	قطعة الشغلة
Circular	دائري
Diameter	قطر
Top Plate	اللوحة العلوى
Bottom Plate	اللوحة السفلى (القاعدة)
Recess	فجوة
Stud	جاويط
Milling Fixture	تثبيتة تفريز
Angle Plate Body	جسم زهرة زاوية
Wing Nut	صامولة بجناحين

الباب الثالث عشر

Go & Not Go Gauge	محدد قياس يمر - لا يمر
Go	يمر
Not Go	لا يمر
Plug Gauge	محور قياس سدادى (ذكر)
Snap Gauge	محور قياس اطبا
Wrong	خطأ
Riyht	صحيح
Method	طريقة
Micrometer	ميكروميتر
Vernier Caliper	قدمه فكية ذات ورنيه (باكو ليس)
Thread Micrometer	ميكروميتر لقياس سن القلاووظ
Maintenance	صيانة
Recommuedations	توصيات

Three wire System	نظام الثلاثة أسلاك
Accuracy	دقة
Approximate	تقريبي
Dimension	بعد

الباب الرابع عشر

Time and Motion Study	دراسة الحركة والزمن
Out put	الدخل
In put	الخرج
Hand Tools	العدد اليدوية
Convayers	الناقلات (الأوناش)
Stop Watch	ساعة ميقات
Cinema	سينما
Cine Camera	كاميرا سينمائية
Tap Recording	تسجيل بالشريط
Recording	تسجيل
Recorder	جهاز تسجيل
Slow Motion	حركة بطيئة
Skilled Worker	عامل ماهر
Standard Time	الزمن الأمامي (الزمن القياسي)
Modified Method	الطريقة المعدلة

الباب الخامس عشر

Price	سعر - ثمن
Raw Material	مواد خام
Weight	وزن

Length	طول
Breadth	عرض
Weight per Metre Length	الوزن لكل متر طولى
U channel	مجرى حرف U
Square Section	مقطع مربع
Round	مستدير
Triangle	مثلث
Strip	خوصة
Direct	مباشر
Indirect	غير مباشر
Bonus	مكافأة
Production	إنتاج
profit	ربح
peness	نفقات
Expensic	غالى التكلفة
Expenditure	مصرفات