


مهنة لحام المعادن

كتاب نظري

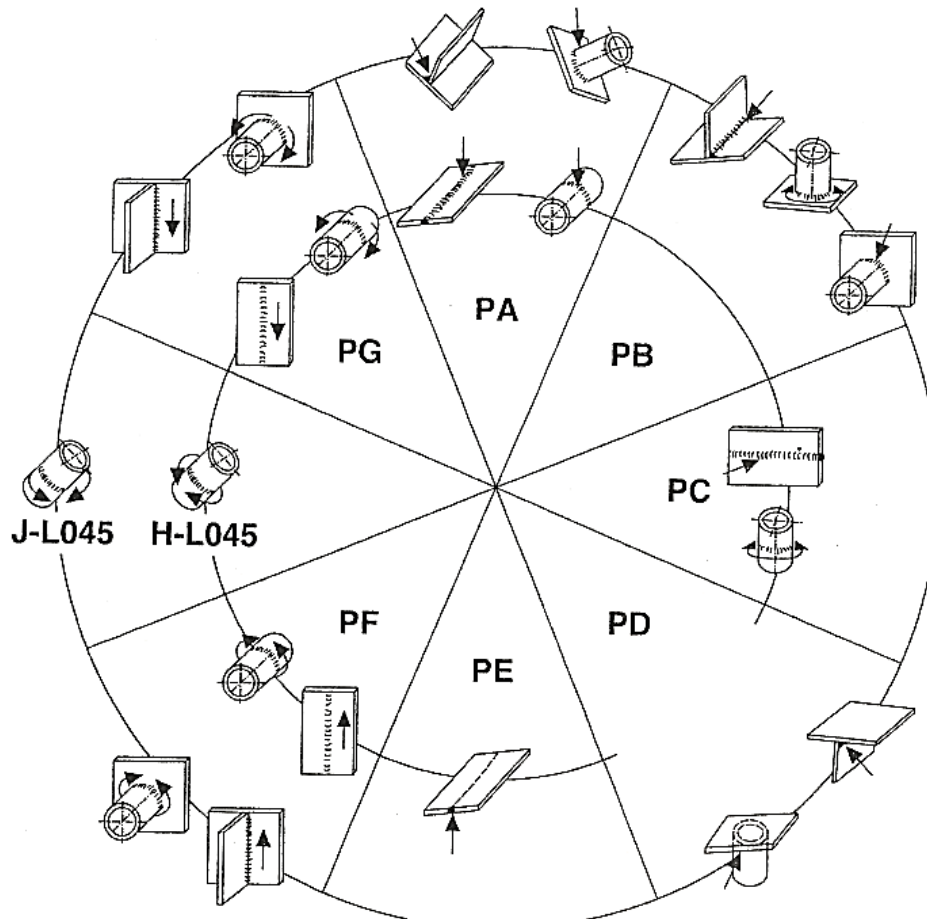

تكنولوجيا ومقاييسات لحام المعادن

الصف الثالث

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

تم الإعداد والتطوير بواسطة شركة يات لحلول التعليم
تليفون: (+202) 27498297 - محمول: (+2) 01001726642
Website: www.YATLearning.com - E-Mail: info@yat.com.eg

الفهرس

٤	الباب الأول: مقدمة عن اللحام
٥	مقدمة عن اللحام
٥	أوضاع اللحام أوضاع اللحام طبقا لجمعية اللحام الأمريكية (AWS)
٥٤	الباب الثاني: اللحام والقطع بالغاز (بلهب الأوكسى أستيلين)
٥٥	مقدمة
٥٥	أولا: اللحام بالغاز
٦٥	ثانيا: القطع بالأوكسجين
٨٩	الباب الثالث: لحام غاز الأرجون الخامل والتنجستن TIG
٩١	مجالات الاستخدام لحام التيج TIG
٩٢	مبدأ لحام التيج TIG (لحام القوس المعدني باستخدام اسلاك التنجستن والغاز الخامل)
٩٣	التيارات المستخدمة في آلات لحام التيج TIG
٩٦	ادوات نظام اللحام بالأرجون TIG Welding components
١١٣	الباب الرابع: لحام الميج – ماج (MIG MAG)
١١٤	لحام بالغاز الخامل/النشط MAG/MIG
١١٩	الباب الخامس: أنواع أسلاك اللحام
١٢٠	مقدمة
١٢٠	الأسلاك المستخدمة في لحام القوس المعدني اليدوي MMAW
١٢٢	انتاج أسلاك الإلكترود
١٢٣	مواصفات سلك اللحام طبقا للمواصفة العالمية
١٢٧	الأسلاك المستخدمة في لحام الـ TIG
١٢٨	الأسلاك المستخدمة في لحام الـ MIG - MAG
١٣٠	نبذه عامه عن flux cored wire
١٣١	مواصفات سلك اللحام طبقا للمواصفة العالمية للسلك flux cored wire
١٣٦	الباب السادس: اللحام بالمقاومة الكهربائية طرق لحام اخرى
١٣٧	لحام المقاومة الكهربائية Electric Resistance Welding
١٤٢	لحام احتكاكي
١٤٣	اللحام بالموجات الصوتية فوق السمعية
١٤٥	طرائق اللحام بالطرق
١٤٦	اللحام بالصدم

١٤٧	لحام بالانفجار
١٤٨	اللحام الكيما ميكانيكي
١٤٨	لحام بأشعة الليزر
١٤٩	الباب السابع: لحام سبائك الالمنيوم والحديد الزهر
١٥٠	أولا: سبائك الالمنيوم
١٥٢	ثانيا: الحديد الزهر
١٧١	الباب الثامن: مقاييس اللحام
١٧٢	مقدمة عامة عن الرياضيات المستخدمة في اللحام
١٧٤	أنواع المقاييس
١٧٤	كيفية إعداد المقاييس
١٧٧	أمثلة وتطبيقات
١٨٠	المقاييس الخاصة بعملية اللحام
١٨٠	١. حساب حجوم الغازات المستخدمة في اللحام
١٨٢	٢. حسابات الطاقات الكهربائية والحرارية للقوس
١٨٤	٣. تقدير الزمن اللازم لإنتاج المشغولات
١٨٦	٤. حسابات المقاييس التثمينية للمشغولات
١٨٨	٥. مقاييس لتقدير تكاليف شغلة تنفذ بلحام الأوكسى أستيلين
١٩٤	أمثلة على مقاييس لحام الأوكسى أستيلين
٢٠٤	أمثلة مقاييس محلولة على اللحام بالقوس الكهربى
٢١٠	أسئلة عامة محلولة على اللحام
٢٤٩	قاموس المصطلحات
٢٥١	قائمة المراجع

مقدمة

يدين التقدم في استخدام أساليب اللحام في وصل الأعضاء والأجزاء الإنشائية الى الأبحاث التي تمت في هذا المجال. فقد كان اللحام منذ خمسين عاما مضت طريقة مشكوكا في فعاليتها. أما اليوم فقد لجأ كثير من المصممين الى تغيير تصميماتهم تبعا للتقدم الذي تم في أساليب اللحام.


هذا الكتاب يقدم الطرق الفنية لحساب مقاييس المشغولات الهندسية التي يتم تصنيعها باستخدام عمليات اللحام، في الباب الأول يقدم الكتاب مقدمة عامة عن طرق اللحام المختلفة والشائعة، واستخدام الكهرباء في مجال اللحام بالـ ARC (القوس الكهربى)، ثم نظرة عامة على أنواع اللحام بالصر شائعة الاستخدام، وشرح لماكينة اللحام واستخداماتها، وأوضاع اللحام المختلفة وانواع الوصلات، والرسم الصناعى لتجهيز وتنفيذ اللحامات، والقطع بلهب الأوكسى أستيلين، في الباب الثالث والذى يشمل الإعتبارات المتبعة فى حساب التكاليف، والعلاقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية، ودور محاسبة التكاليف، وتبويب عناصر التكاليف، وكيفية حساب التكاليف، ثم فى الباب الرابع يتعرض، إلى أن نصل للباب الخامس حيث يقدم أنواع اسلاك اللحام، مكونات السلك والفوائد الفنية لبودرة الالكترود (الفلكس)، ومواصفات سلك اللحام طبقا للمواصفة العالمية، يلي ذلك الباب السادس ثم يقدم الكتاب تعريف المقاييس فى الباب الثانى حيث تعرض لأنواع المقاييس، وكيفية إعداد المقاييس، وبعض الأمثلة والتطبيقات، يلي ذلك حساب التكاليف، أما الباب السابع يعطى فكرة عن اختبارات اللحام اللاتلافية والاتلافية المستخدمة للتأكد من سلامة وصلة اللحام، بالنسبة للباب الثامن يتعرض لعيوب اللحام واسبابها وامكانية تلافى او علاج هذه العيوب، وفى الباب التاسع يتعرض الكتاب لمخاطر أعمال اللحام داخل نطاق الورشة، وتجهيزات الحماية الشخصية، ومكافحة الحريق، وتعليمات الأمن الصناعى الواجب مراعتها فى جميع الحالات، والإسعافات الأولية، وفى الباب العاشر تم توضيح كيفية حساب مقاييس اللحام مع إعطاء أمثلة محلولة وأسئلة للتدريب، والباب الحادى عشر قدم مجموعة من الأسئلة الشاملة على مادة اللحام واجاباتها. ونجد الباب الثانى عشر يعطى مدخل للصيانة وحساب تكاليفها متمثلا فى النقاط: عناصر الصيانة، وانواع الصيانة، والأعمال المنفذة أثناء الصيانة، وتخطيط الصيانة، ومنحنيات الأداء للصيانة، وأساليب توفير خدمة الصيانة بأقل تكلفة ممكنة، وأتمتة أعمال الصيانة للمنشآت الصناعية الكبيرة، وواجبات قسم الصيانة، وتطبيقات، وحساب تكاليف الصيانة، وملخص القوانين، وأسئلة محلولة. إن شاء الله سيتمكن الطالب من حساب المقاييس لعمليات اللحام بعد دراسة هذا الكتاب.

الباب الأول: مقدمة عن اللحام







مقدمة عن اللحام

اللحام Welding هو عملية توصيل المعادن لتوصل الي منتجات كبيرة او مركبة او معقدة الشكل عن طريق وصل اجزاء بسيطة او صغيرة في شكلها وصلا دائما وفي المعتاد يتم اللحام بأستخدام طاقة حرارية، وتعتبر مصادر الطاقة الحرارية هي انسب الطرق الي تنفيذ عمليات اللحام المختلفة. ويجب ان يتوفر في مصدر الطاقة المستخدمة في اللحام عدة عناصر اساسية نذكر منها أنه يجب ان يعطي قدرا كافيا من الحرارة في مكان اللحام يكفي لصهر الكمية المطلوبة من المعدن كما يجب ان تكون الحرارة مركزة على مكان اللحام. ونظرا اتباين انواع واشكال الوصلات وسمك المعدن وكذا خواصه الطبيعية فإنه يلزم ان تكون مصدر اللحام قابلا للضبط (بالزيادة والنقصان) حتى تعطي الكمية اللازمة من الطاقة.



أوضاع اللحام أوضاع اللحام طبقا لجمعية اللحام الأمريكية (AWS)

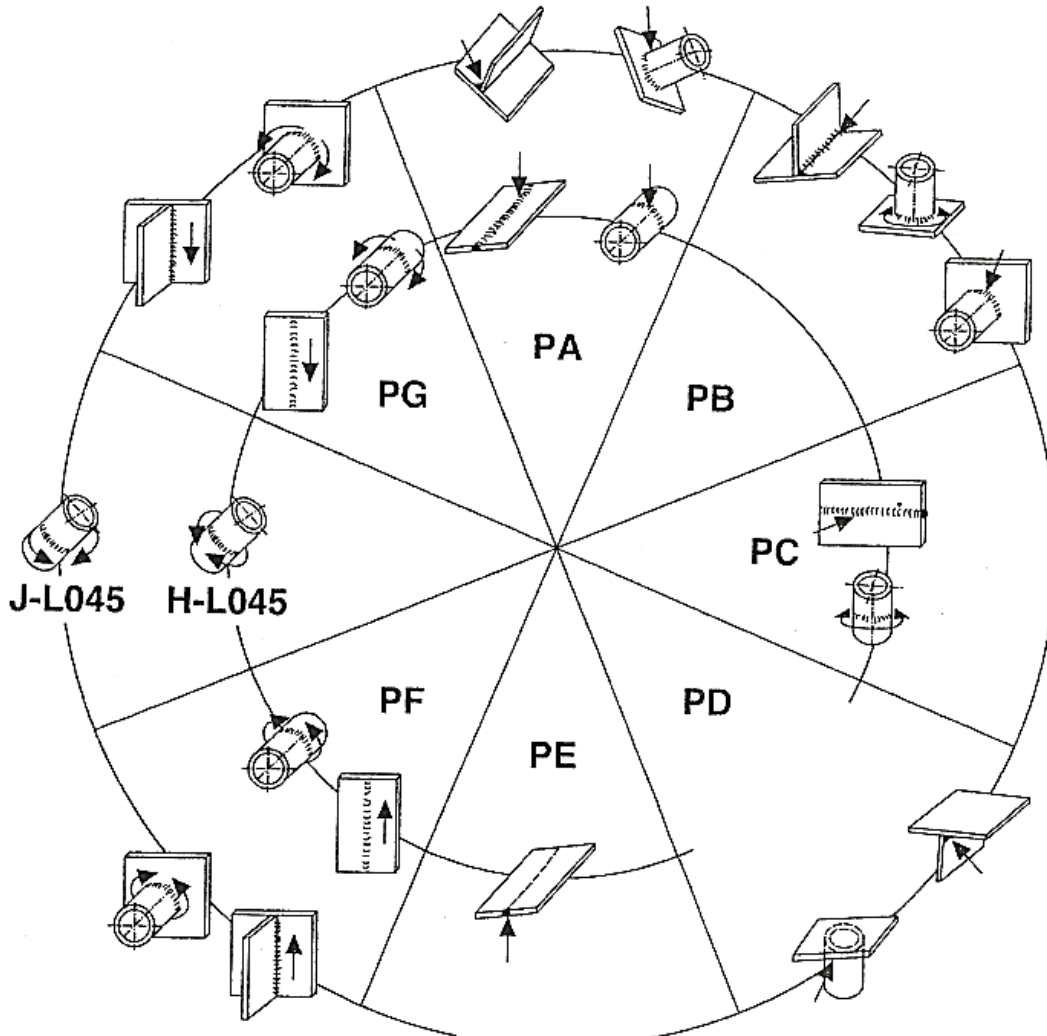
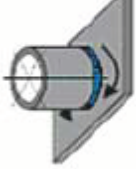


شكل رقم ١: جميع أوضاع اللحام

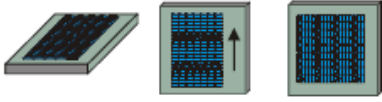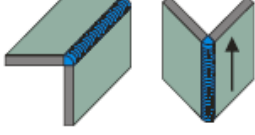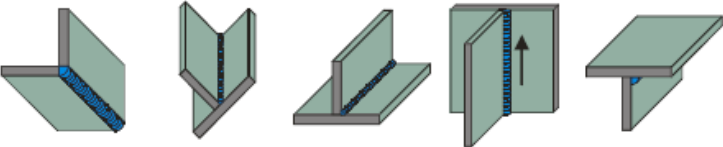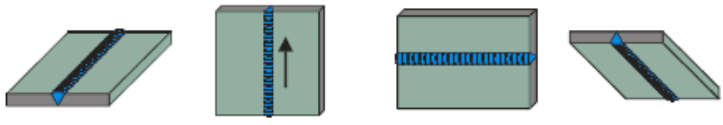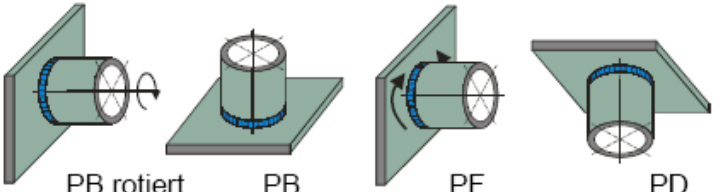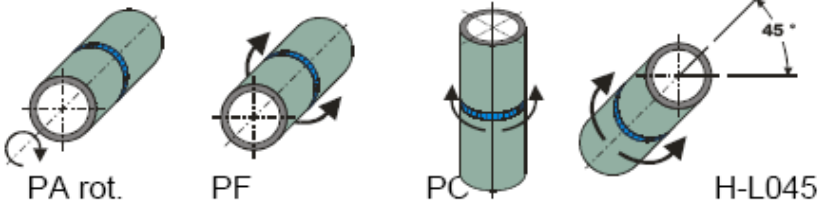وصف الوصلة	وضع اللحام
لحام تزويد	 <p>PA PF PC</p>
لحام زاوية وتزويد	 <p>PB PF</p>
لحام زاوية أوضاع مختلفة	 <p>PD PA PB PF PD</p>
لحام صاج تقابلي أوضاع مختلفة	 <p>PA PF PC PF</p>
وصلات مواسير مع الواح صاج	 <p>PB rotiert PB PF PD</p>
لحام مواسير تقابلية في الأوضاع المختلفة	 <p>PA rot. PF PC H-L045</p>




جدول رقم ١

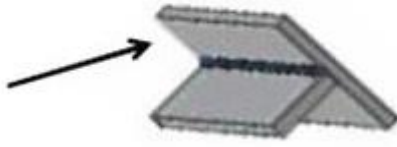
وصف الوصلة	وضع اللحام
لحامات زاوية بالعرض Horizontal	 <p>PC</p>
لحامات بليتات ومواسير تقابلية في الوضع علي النازل	 <p>PG</p>

وصف الوصلة	وضع اللحام
لحام ماسورة بزاوية ميل 45° في الوضع علي النازل	<p>J-L045</p>  <p>PG</p>
لحام ماسورة مع بليت في الوضع علي النازل	 <p>PG</p>




جدول رقم ٢

أوضاع اللحام طبقا لجمعية اللحام الأمريكية (AWS)



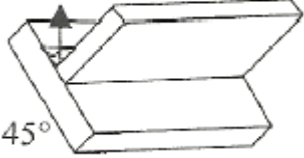
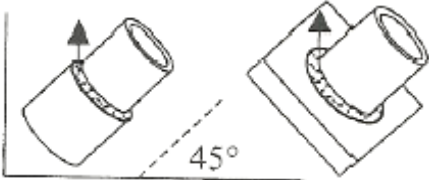
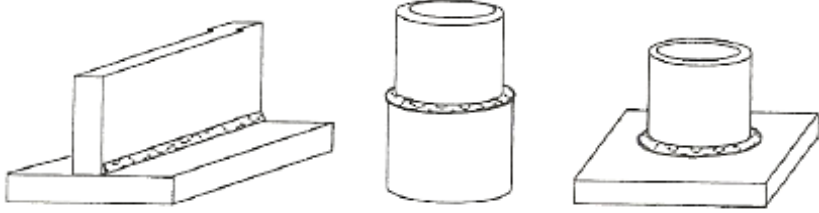
شكل توضيحي للحام الزاوية	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام أرضي مع ميل المشغولة بزاوية 45°</p>	1F	L-45/PA
 <p>لحام أرضي مع ميل المشغولة بزاوية 45° إدارة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	1FR	L-45/PA
 <p>لحام عرضي محور الماسورة رأسي</p>	2F	PB


شكل توضيحي للحام الزاوية	AWS	EN ISO 6947
 <p>محور الماسورة أفقى إدارة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	2FR	PB

جدول رقم ٣

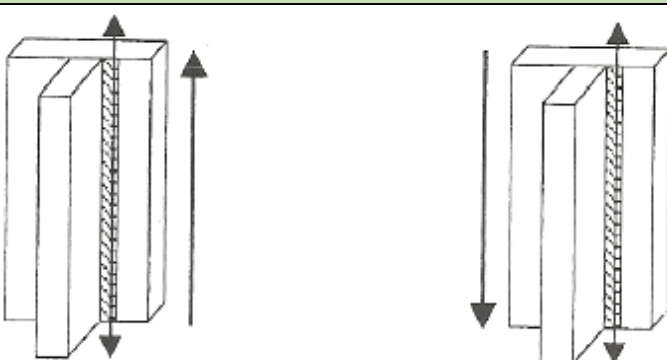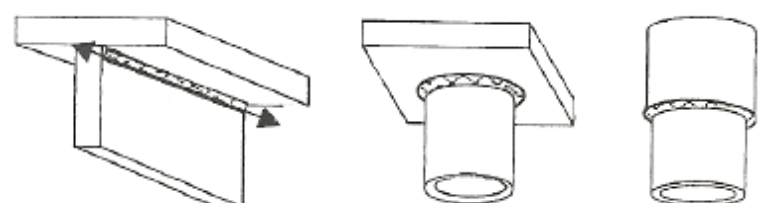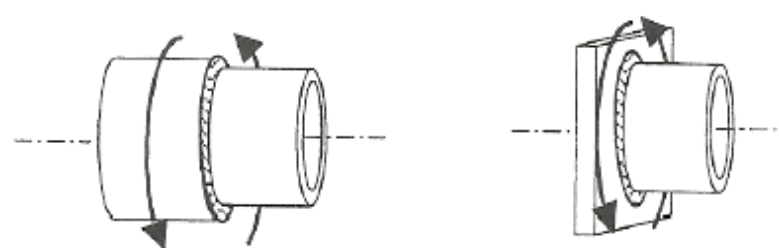شكل توضيحي للحام الزاوية	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام رأسى تنازلى لحام رأسى تصاعدى</p>	3F	PF لحام تصاعدى PG لحام علي النازل
 <p>لحام فوق الرأس</p>	4F	PD
 <p>محور الماسورة أفقى تنفيذ اللحامات في الوضعين التصاعدى والتنازلى</p>	5F	PF لحام تصاعدى PG لحام علي النازل

جدول رقم ٤

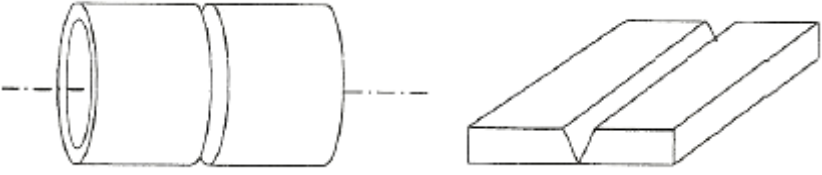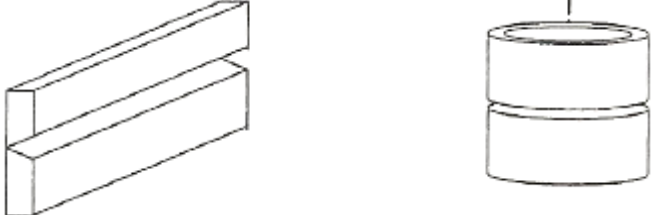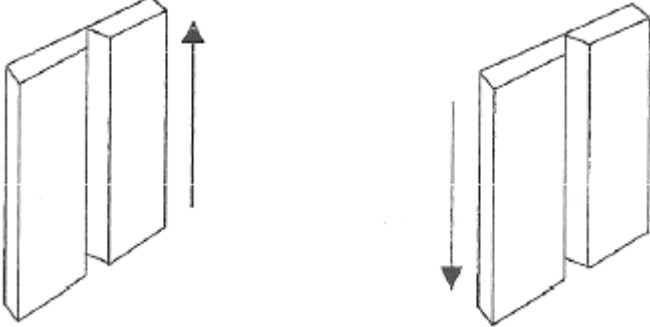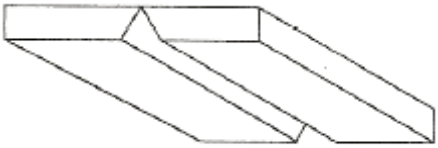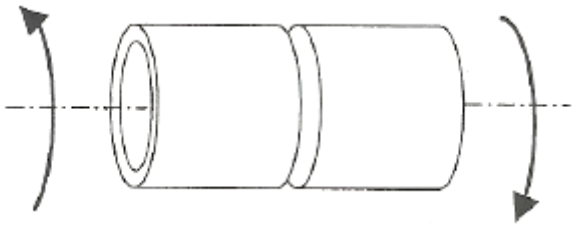أشكال توضيحية للحامات البلتات والمواسير في الوضع التقابلي	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام أرضي محور الماسورة أفقي إدارة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	1G	PA
 <p>لحام بالعرض محور الماسورة رأسي</p>	2G	PC
 <p>لحام رأسي تصاعدي (PF) لحام رأسي تنازلي (PG)</p>	3G	PF لحام تصاعدي PG لحام علي النازل
 <p>لحام فوق الرأس</p>	4G	PE
 <p>محور الماسورة أفقي ثبات الماسورة أثناء اللحام التصاعدي أو التنازلي</p>	5G	PF لحام تصاعدي PG لحام علي النازل

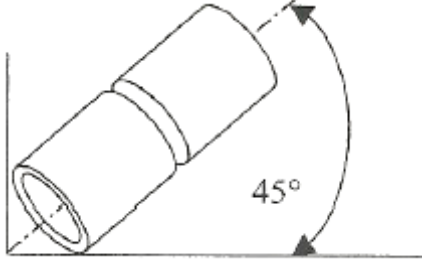أشكال توضيحية للحامات البلتات والمواسير في الوضع التقابلي	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام الماسورة بزاوية ٤٥°</p>	6G	H-LO45


جدول رقم ٥

أولاً: أنواع اللحامات types of welds

إذا كانت الوصلات تعرف بانها لقاء حافتين ويتم لحام هذه الحواف بعدة طرق وهذا ما يطلق عليه انواع اللحامات المختلفة للوصلات joints الاساسية كما يلي:

١. انواع اللحام للوصلات التقابلية Butt joint

الوصلات التقابلية العادية او المربعة Butt Joint، square-groove هي النوع الاكثر شيوعا والاسهل استخداما، حيث انه يتكون من قطعتين مسطحة موازية لبعضهما البعض، وهي الخيار الاقتصادي، وهي الطريقة المستخدمة عالميا في ايصال خطوط الانابيب، الفلانجات flanges او المحابس وغيرها الكثير من الصناعات ومع ذلك لا يمكن استخدام وصلات تقابلية في التخانات اقل من ٠,١٨ ميليمتر او ١٦/٣ بوصة. ويبين (شكل رقم ٢) امثلة على انواع اللحام في الوصلات التقابلية.

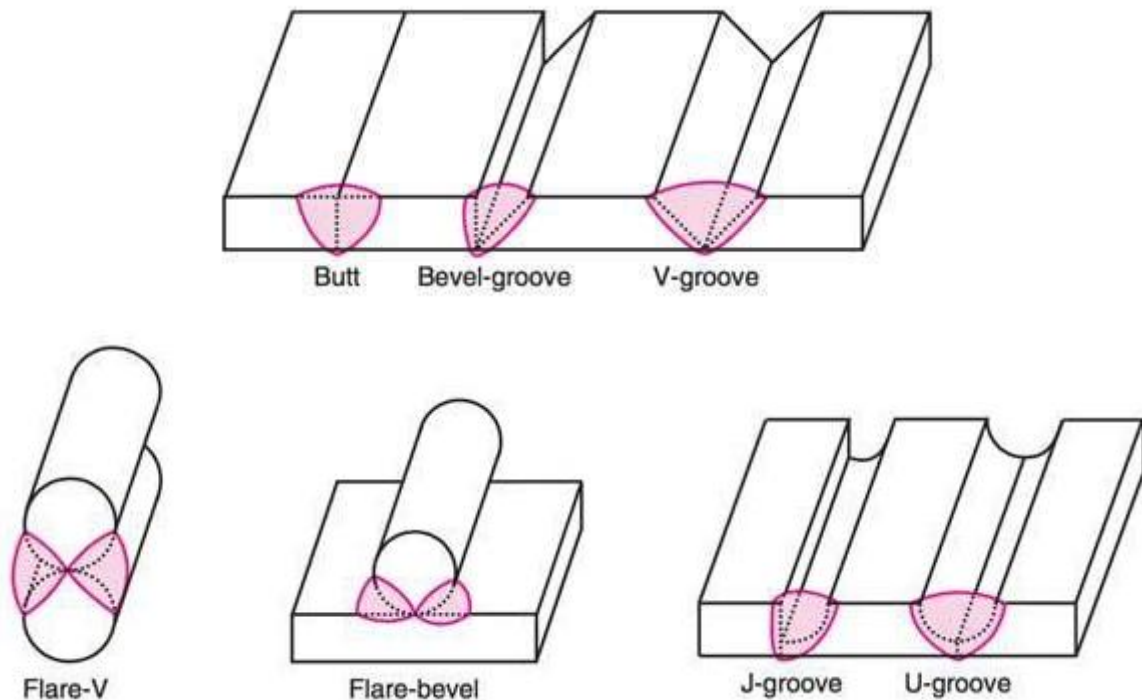


شكل رقم ٢: أنواع اللحامات التي يمكن تنفيذها للوصلات التقابلية الأساسية basic butt

- لحام تقابلي بمجرى (بشطف) مربع Square-groove butt weld
- لحام الزاوية المشطوفة Bevel-groove butt weld
- لحام مجرى (شطف) حرف (V) V-groove butt weld
- لحام مجرى (شطف) حرف (J) J-groove butt weld
- لحام مجرى (شطف) حرف (U) U-groove butt weld
- لحام مجرى (شطف) فلير حرف (V) Flare-V-groove butt weld
- لحام مجرى زاوية فلير المشطوفة Flare-bevel-groove butt weld

٢. أنواع اللحام لوصلات زاوية داخلية حرف "تية" T-joint

وصلات حرف Tee Joint (TEE) هذا النوع من الوصلات يعبر عن لحام الزاوية (الفيليه) الذي تم وصفه في شرح رموز اللحام وفي العموم يتم انتاج هذه الوصلة عندما تقاطع عضوين عند زاوية ٩٠ درجة مما يؤدي الى وجود حواف قابلة للحام في منتصف البلاطة تماما او يمكن ايضا استخدامها في عتدا يتم وضع المواسير على سطح البلاطة (لوحة مسطحة) بزواوية ٩٠ تماما مثل لحام الفلانجات ويوضح (شكل رقم ٣) امثلة على انواع اللحام في وصلات حرف TEE.

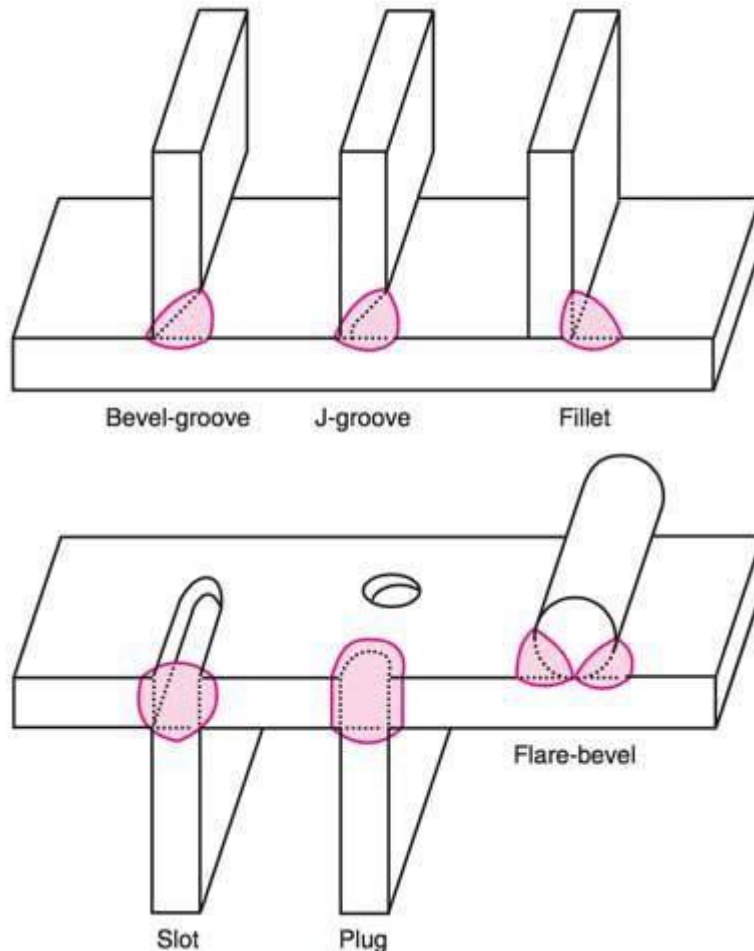


شكل رقم ٣: أنواع اللحامات التي يمكن تنفيذها للوصلات حرف T

- لحام فيليه Fillet weld
- لحام الحشو داخل الثقوب Plug weld
- لحام الحشو داخل الثقوب الممدودة Slot weld
- لحام مجرى بزاوية مشطوفة Bevel-groove weld
- لحام مجري (شطف) حرف (J) J-groove butt weld
- لحام مجرى (شطف) زاوية فليير المشطوفة Flare-bevel-groove butt weld
- لحام الاختراق (النفاذ) الكامل Melt-through

٣. أنواع اللحام للوصلات التراكيبة LAP-joint

يتم تكوين الوصلات التراكيبة Lap Joint، عندما يتم وضع قطعتين فوق بعضهما البعض ليتم تكوين حواف قابلة للحام. أيضا هذا النوع من الوصلات قد يعبر عن لحام زاوية (فيليه) ويمكن اجراء اللحام لهذه الوصلة من كلا الجانبين اعتمادا على الرسم الهندسي وفي الغالب يتم استخدام هذا النوع من اللحام لعمل قطعة مشترك تصل قطعتين جنبا الى جنب مع مستويات مختلفة من سمك جدار الحائط ويبين (شكل رقم ٤) امثلة على انواع اللحام للوصلات التراكيبة Lap Joint.

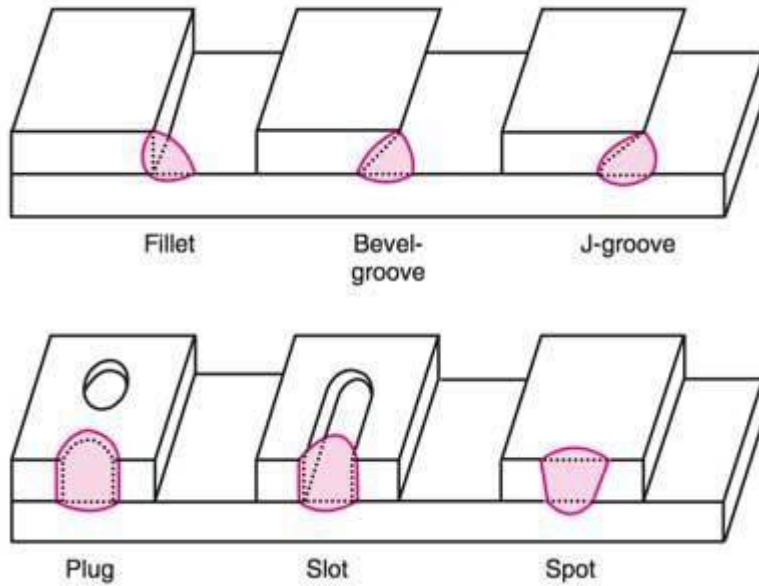


شكل رقم ٤: أنواع اللحامات التي يمكن تنفيذها للوصلات التراكيبة

- لحام فيليه Fillet weld
- لحام الحشو داخل الثقوب Plug weld
- لحام الحشو داخل الثقوب الممدودة Slot weld
- لحام البقعة او اللحام النقطي spot weld
- لحام الاخدود بزاوية مشطوفة Bevel-groove weld

- لحام الأخدود J حرف J-groove butt weld
- لحام الأخدود زاوية فلير المشطوفة Flare-bevel-groove butt weld

٤. أنواع اللحام للوصلات المتعامدة (الزاوية القائمة) **Corner-joint**

تعرف وصلات الأركان Corner Joint أيضا باسم لحام وصلات الزوايا ويتكون من مفصل بين جزئين من المعدن يقع في زاوية قائمة لتشكيل حرف L، ليتم ربط القطعتين معا، هذا النوع من اللحام هو الأكثر استخداما في صناعة الصفائح المعدنية sheet metal ويتم تنفيذه على الحواف الخارجية للقطع ويبين (شكل رقم ٥) امثلة على انواع اللحام في وصلات الأركان (الزوايا).

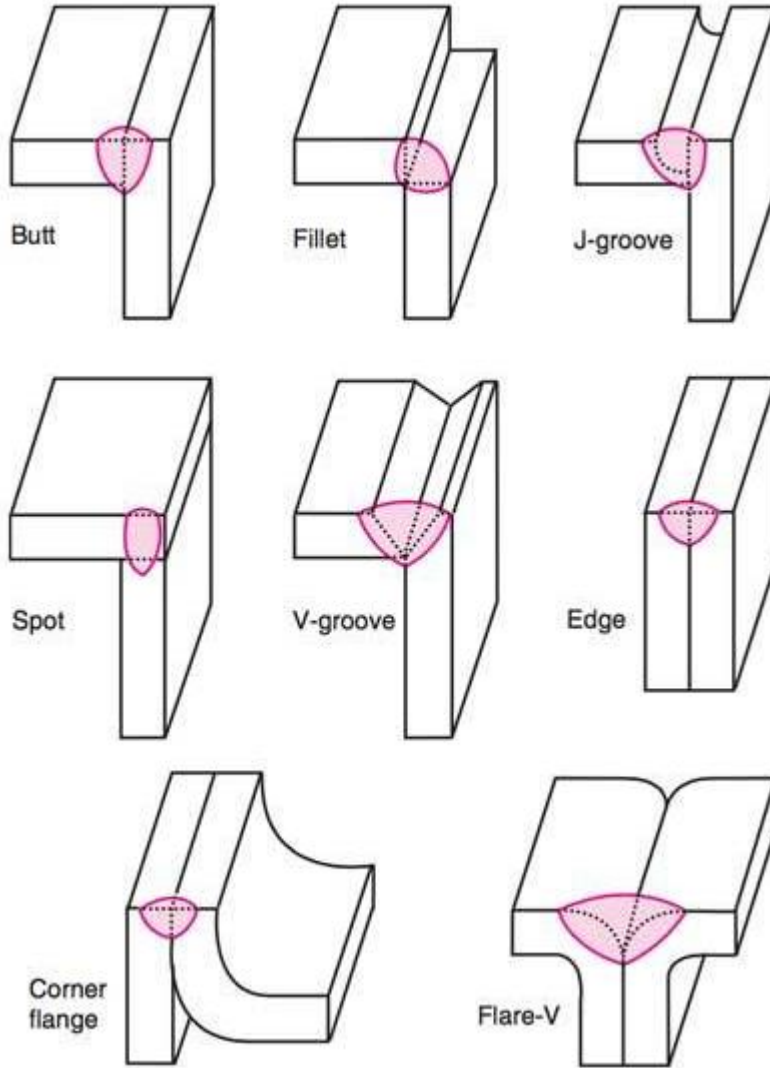


شكل رقم ٥: أنواع اللحامات التي يمكن تنفيذها للوصلات التركيبية

- لحام زاوية (فيليه) Fillet weld
- لحام مجرى أو تجويف مربع Square-groove weld or butt weld
- لحام البقعة او اللحام النقطي spot weld
- لحام مجرى بزواوية مشطوفة Bevel-groove weld

- لحام مجرى (شطف) حرف (V) V-groove weld
- لحام مجرى (شطف) حرف (J) J-groove weld
- لحام مجرى (شطف) حرف (U) U-groove weld
- لحام الحافة Edge weld
- لحام مجرى فلير حرف (V) Flare- V – groove butt weld
- لحام الزاوية للشفافة Corner-flange weld

٥. أنواع اللحام لوصلات الحواف Edge-joint

وصلات الحواف Edge Joint هو نوع يعبر عن لحام قطعتين من المعدن جنباً الى جنب كما هو موضح في (شكل رقم ٦) وغالبا يتم تطبيقه على الصفائح المعدنية التي لديها حواف مثل edges .flanging

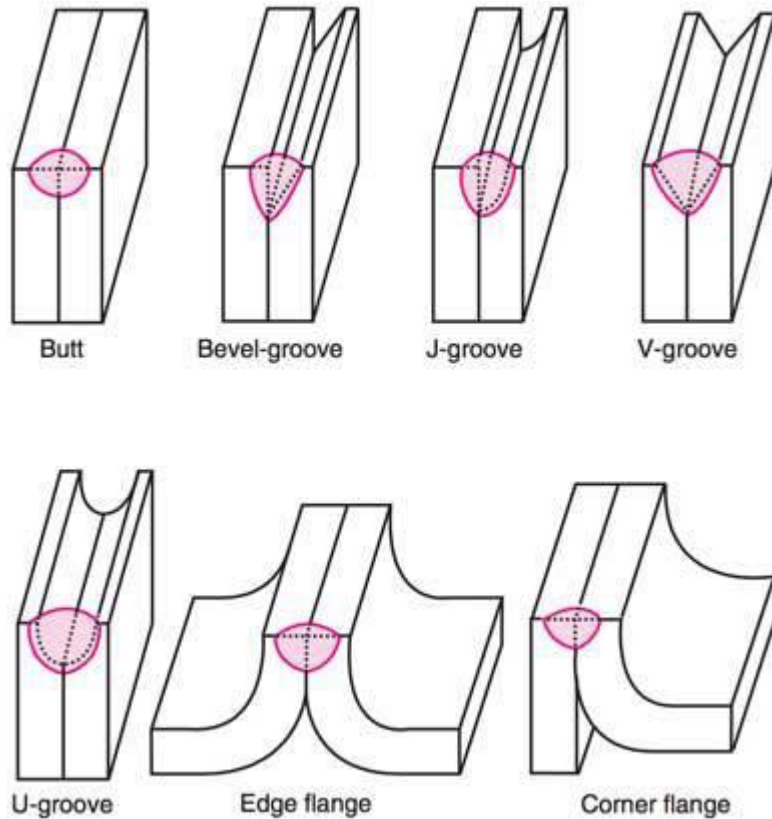


شكل رقم ٦: أنواع اللحامات التي يمكن تنفيذها لوصلات الحواف

- لحام حواف بشطف المربع Square-groove weld or butt weld
- لحام حواف بزاوية مشطوفة Bevel-groove weld
- لحام حواف شطف حرف (V) V-groove weld
- لحام حواف شطف حرف (J) J-groove butt weld
- لحام حواف شطف حرف (U) U-groove weld

- لحام حواف الشفاة Edge-flange weld
- لحام الزاوية للشفاة Corner-flange weld

٦. أنواع لحام الوصلات المزدوجة **double welds**

في بعض الحالات قد لا يمكن اللحام من جانب واحد للوصلات او ربما يكون من المطلوب حسب مواصفات التصنيع اللحام من كلا الجانبين فيعرف ذلك باسم اللحام المزدوج ويوضح (شكل رقم ٧) اهم التطبيقات المشهورة في تصميم وصلات اللحام الاساسية المزدوجة.

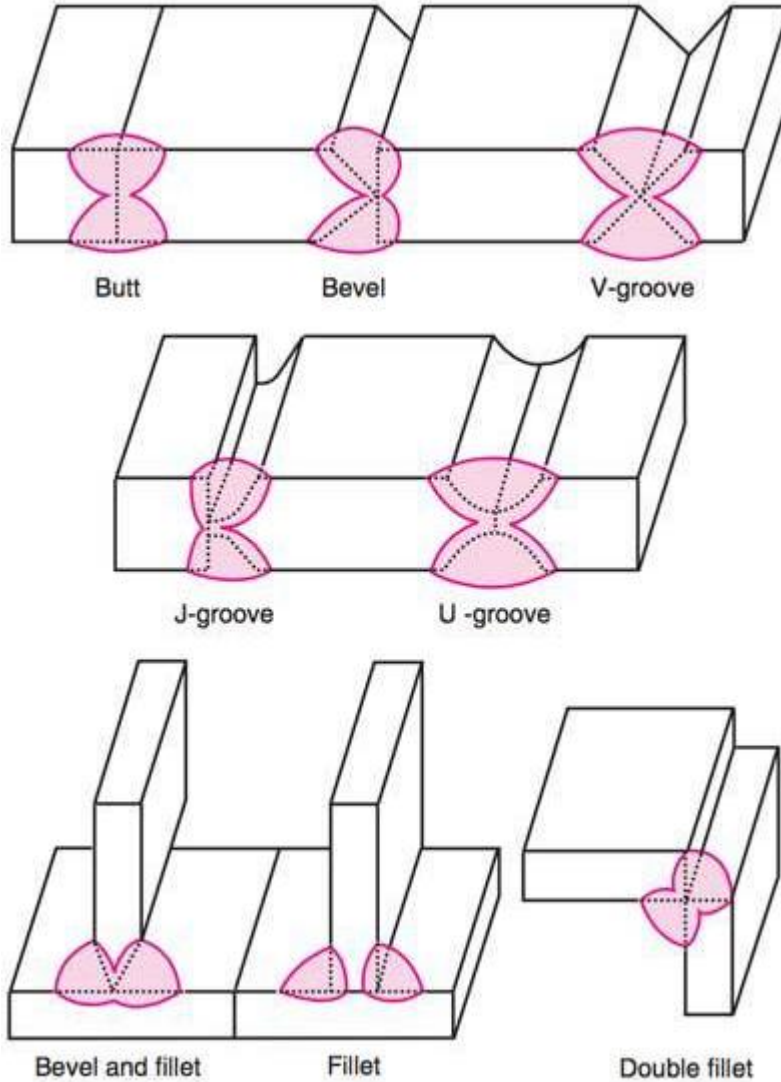

Applications of double welds.

شكل رقم ٧


ثانياً: تعديل مكونات وصلات اللحام - تكوين اللحام **Weldment Configurations**

غالبا ما يتم تغيير الوصلات الاساسية للمساعدة في جميع المكونات الملحومة وبالتالي هناك عملية تعديلات على الوصلات للوصول الى اللحام المطلوب او قد يتم استخدام هذا التعديل لتغيير خصائص المعادن، ويتم

وصف هذه التعديلات في التصاميم الهندسية للحام تحت مسمى weldment configuration وهناك بعض الامثلة حسب الاتي:

١. انواع الوصلات من نوع جوجل بالانجليزية joggle joint

هذه الوصلة تعد بمثابة خدعة بصرية بمعنى انها غير مرئية ولها اشكال عديدة في صناعة اللحام والبعض منها تشبه الى حد كبير نظام الخوازيق او الخوابير ويتم استخدام هذا النوع من الوصلات في صناعة الاسطوانات وصناعة السيارات بشكل عام وكمفهوم مبسط على سبيل المثال يتم عمل تجويف بعمق معين في السبيكة الاولى ليتم ادخال السبيكة الثانية التي تحتوي على خابور بنفس العمق ليدخل في تجويف السبيكة الاولى ثم يتم ربطهما ببعض بتداخل (باوفرلاب) معين ثم يتم اللحام كمثال لحام جسم السيارة الغير مرئي كما هو مبين في (شكل رقم ٨).

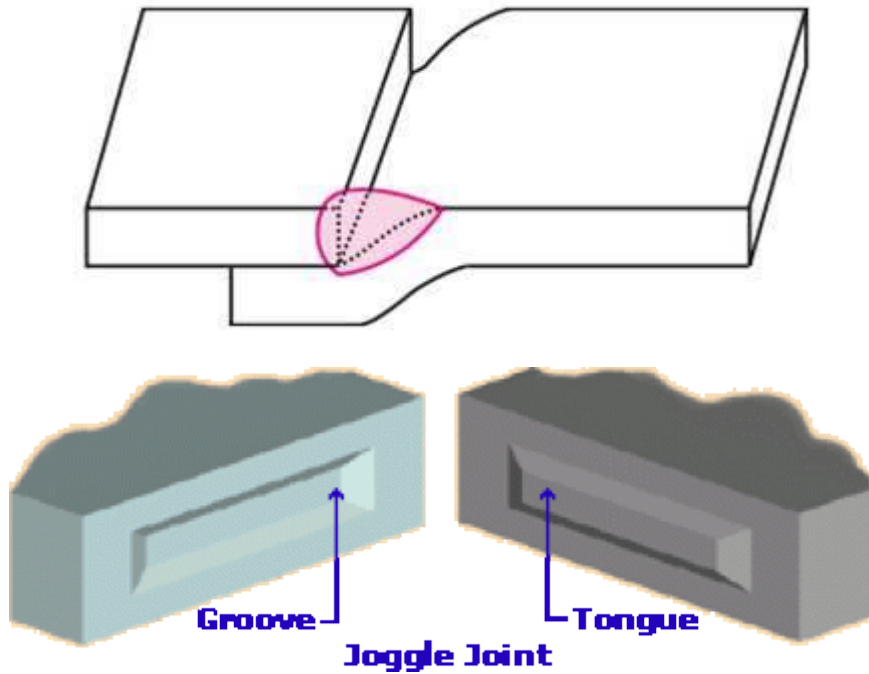


شكل رقم ٨

يتم استخدام هذه الوصلات ايضا في اي نظام بناء متعدد الطبقات على سبيل المثال استخدام عملية ربط طوبة في تجويف طوبة اخرى او مثلا بناء سلم الدرج فوق بعضها او بناء الاسقف الهوردي بحيث يمكن ربط كل عنصر بعناصر اخرى للبناء الحجري في مفصل مجوف يتم التحميل عليه داخل التجويف نفسه والتي بدورها تشكل عملية دعم واسناد ثم يتم الربط كاملا بملى هذه التجويقات بمواد البناء الاسمنتية او الخرسانة وتسمى هذه العملية باسم joggle joint.


٢. انواع وصلات اللحام المستخدم للقضيب الداعم backing bar

يتم استخدام هذا النوع من شريط الدعم المدمج عندما يتوفر ما يكفي المواد لتصنيع الدعم المطلوب وعندما لا يكون هناك جدوى من ادراج مواد الحشو Consumable Inserts كالتى تستخدم بالغواصات مثلا.


وبغض النظر عن الطرق المستخدمة للدعم فإن الأشكال الموضحة في الأشكال الثلاثة التالية: (شكل رقم ٩)، (شكل رقم ١٠)، (شكل رقم ١١) توضح أفضل الممارسات للتعديل على الوصلات باستخدام اشربة الدعم الدائمة أو المؤقتة .backing bar.

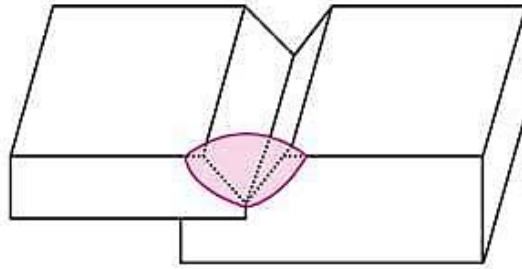

شكل رقم ٩: وصلة انبوية تقابلية بشريط داعم Tubular butt joint with a built-in backing bar

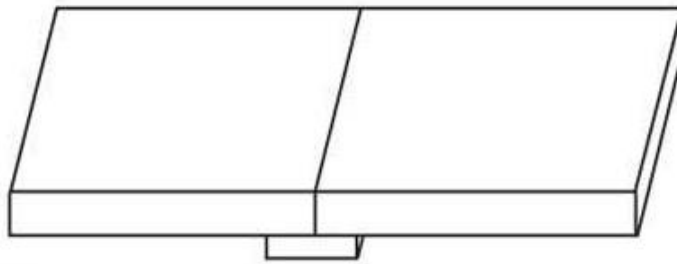

شكل رقم ١٠: وصلة تقابلية مدعمة بلوح مصنع Plate butt weld with a fabricated backing bar

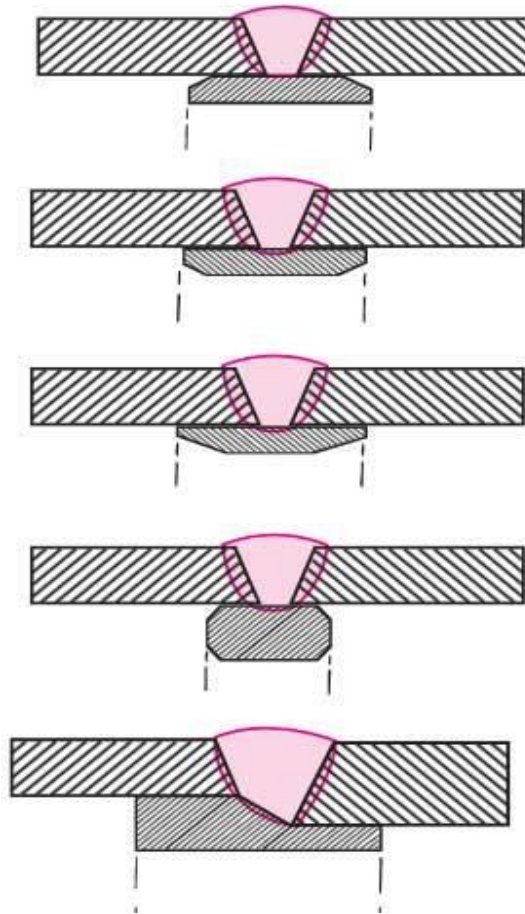

شكل رقم ١١: اشكال مختلفة من الوصلات الداعمة

وكمفهوم مبسط حول موضوع وصلة الدعم عن طريق اللحام من الخلف backing weld او استخدام قضيب الدعم backing bar فهو عبارة عن عملية تطوير اساليب ميكانيكية للتحكم القائم على اللحام نفسه سواء كان باستخدام طرق ميكانيكية او الغازات لمنع التلوث حسب الاتي:

❖ إذا كان الوضع متاح للعمل على الجزء الخلفي لمنطقة الجذر من الوصلات، فيمكن استخدام الدعم بواسطة اجراء اللحام من الخلف backing weld او تسوية اللحام باستخدام طريقة ميكانيكية أخرى.

❖ لكن إذا تعذر الوصول الى الجانب الاخر فلا بديل عن استخدام الشريط الداعم backing bar او الحلقات الداعمة backing rings لانتاج لحام مستوي.

في كلتا الحالتين تستخدم طرق الدعم لانتاج لحام مستو ومسطح وخالي من العيوب لتوفير وصلات لحام عالية الجودة مع مستوى مقبول من التأمين ضد انهيار الوصلات وغالبا يتم استخدامها في المنتجات ذات الضغوط الميكانيكية العالية او الهندسة النووية او هندسة مركبات الفضاء او محطات توليد الطاقة النووية. واليك بعض طرق الدعم الميكانيكية والدعم بواسطة الغاز لمنع التلوث:

❖ شريط الدعم المصنوع من السيراميك Ceramic tile backing strip

❖ شريط الدعم الدائم Permanent backing bar







❖ شريط الدعم المؤقت Temporary backing bar

❖ مواد الحشو Consumable inserts

❖ استخدام الغاز الخامل Inert gas


❖ استخدام الفايبر جلاس Glass-reinforced fiber tape

رموز أنواع وصلات اللحام التقابلية (التناكبية)

البيان بالرسم	البيان بالرمز
	V
	V
	Y
	U
	X
	K

٣. أنواع وصلات التكسية كالزبدة **Buttering Joint**

الحقيقة تم وصفها بهذا الاسم Buttering Joint لأنها تشبه عملية دهان الزبدة على قطعة من الخبز التوست ويتم استخدام هذا النوع من التعديل على وصلات اللحام سواء لجانب واحد او على الجانبين وعملية التعديل تعد بمثابة اعداد نهائي للوصلات وببساطة هي عملية بناء طبقة من اللحام على جوانب وصلات المعادن الاساسية قبل البدء في لحام المشتركات كما في هو موضح في (شكل رقم ١٢).

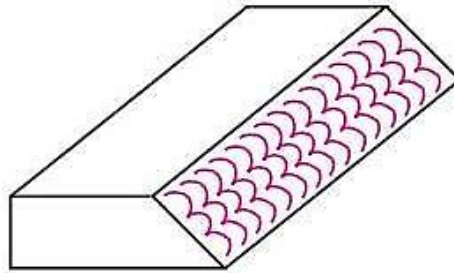

شكل رقم ١٢: تكسية وجه وصلة اللحام Buttere weld joint face


والهدف من التكسيه هو:

- ✍️ تعويض الاعداد السيئ للوصلة
- ✍️ تقليل تأثير المعالجة الحرارية PWHT على المناطق الحساسة
- ✍️ عدم احتياج المعالجة الحرارية من الاساس بعد اللحام
- ✍️ لحام المعادن المختلفة والتي لا يمكن لحامها بالطرق العادية

على سبيل اذا كنت ترغب في لحام ماسورة من نوع P91 مع ماسورة استانلس ستيل فحسب تعليمات كود ASME ix يتطلب اجراء المعالجة الحرارية لنوع الماسورة P91 لدرجة حرارة ٧٦٠ مئوية بعد اللحام بالتالي درجة الحرارة بقيمة ٥٧٦٠م سوف تسبب مشاكل كبيرة بسبب ترسيب كربيد الكالسيوم او المركب الكربوني بين حدود الحبيبات البلورية لخصائص معدن الفولاذ المقاوم للصداء SS وبالتالي الطريقة الوحيدة للقضاء على هذه المشكلة هو استخدام طريقة لحام التغطية كالبزبدة butter لمعدن P91 باستخدام مواد الحشو (اسلاك لحام) الكترودات ERNiCr-3 او الاسلاك المشابهة ويجب ان تكون تخانة وسمك الكسوة كافي لتجنب التمدد والتأثير على المنطقة المتضررة من الحرارة HAZ اثناء اجراء اللحام، وبعد الانتهاء من الكسوة يمكنك اجراء PWHT ثم يتم لحام الوصلة P91 المكسوة ب ERNiCr-3 الي وصلة الماسورة الاستانلس ستيل باستخدام اسلاك لحام ERNiCr-3 وبعد الانتهاء من اللحام لا يكون هناك حاجة الى اجراء المعالجة الحرارية مرة اخرى.

٤. انواع وصلات لحام التغطية او الطبقات surfacing or cladding

يعبر اسم surfacing or cladding عن اضافة طبقات متعددة من اللحام الهدف منها حماية المعدن الاساسي من التآكل والصداء كما هو مبين في (شكل رقم ١٣).

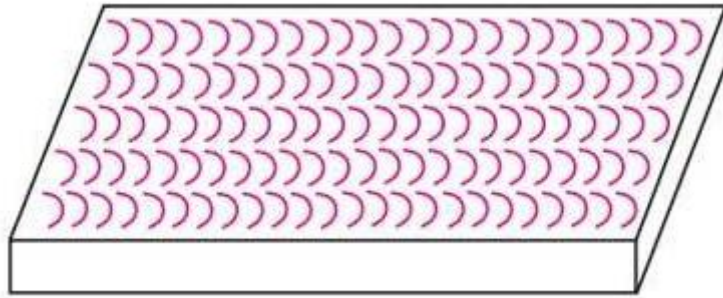

شكل رقم ١٣: لحام التغطية لحماية المعدن من التآكل او الملوثات


على الرغم من ان هناك العديد من المواد المعدنية التي لها مقاومة جيدة ضد التآكل والصداء لكن تميل هذه السبائك الى ان تكون ذات قيمة مادية عالية مثل التيتانيوم او الذهب او النيكل او البلاتين او الاستانلس ستيل او البولييمر او الدهانات وجميع هذه المواد اما ان تكون مرتفعة الثمن جدا او لا تملك القوة المطلوبة. بالتالي فلا يمكن تطبيق هذه المواد ككسوة مقاومة للتآكل على معادن رخيصة الثمن. وكان الحل الهندسي الاكثر فاعلية هو بناء كسوة الطبقات المتعددة clad layers كمثال تطبيق كسوة النحاس على الفولاذ لتفادي تآكل مياه البحر المالحة وعلى العموم عادة ما تكون كسوة اللحام بين ٢ ميليمتر الى ٢٠ ميليمتر تقريبا ويمكن تطبيق كسوة الطبقات المتعددة باستخدام العديد من اساليب لحام القوس الكهربائي مثل MMA او GTAW او SAW او FCAW او PTAW كما يجب ضمان سلامة الطبقة والمتانة الكافية.

عملية اللحام

هي عملية التوصيل الدائم للمعادن ببعضها وذلك بالوصول إلى درجة حرارة إنصهار المعدن مما يؤدي إلى تداخل جزيئات المنطقة المنصهرة في المعدن معطيا الوصلة الدائمة.

تصنيف ماكينات اللحام

تصنف عمليات اللحام الى نوعين رئيسيين هما على التوالي مكينات ذات التيار الثابت أو ذات الفولت الثابت كما هو مبين في (شكل رقم ١٤).

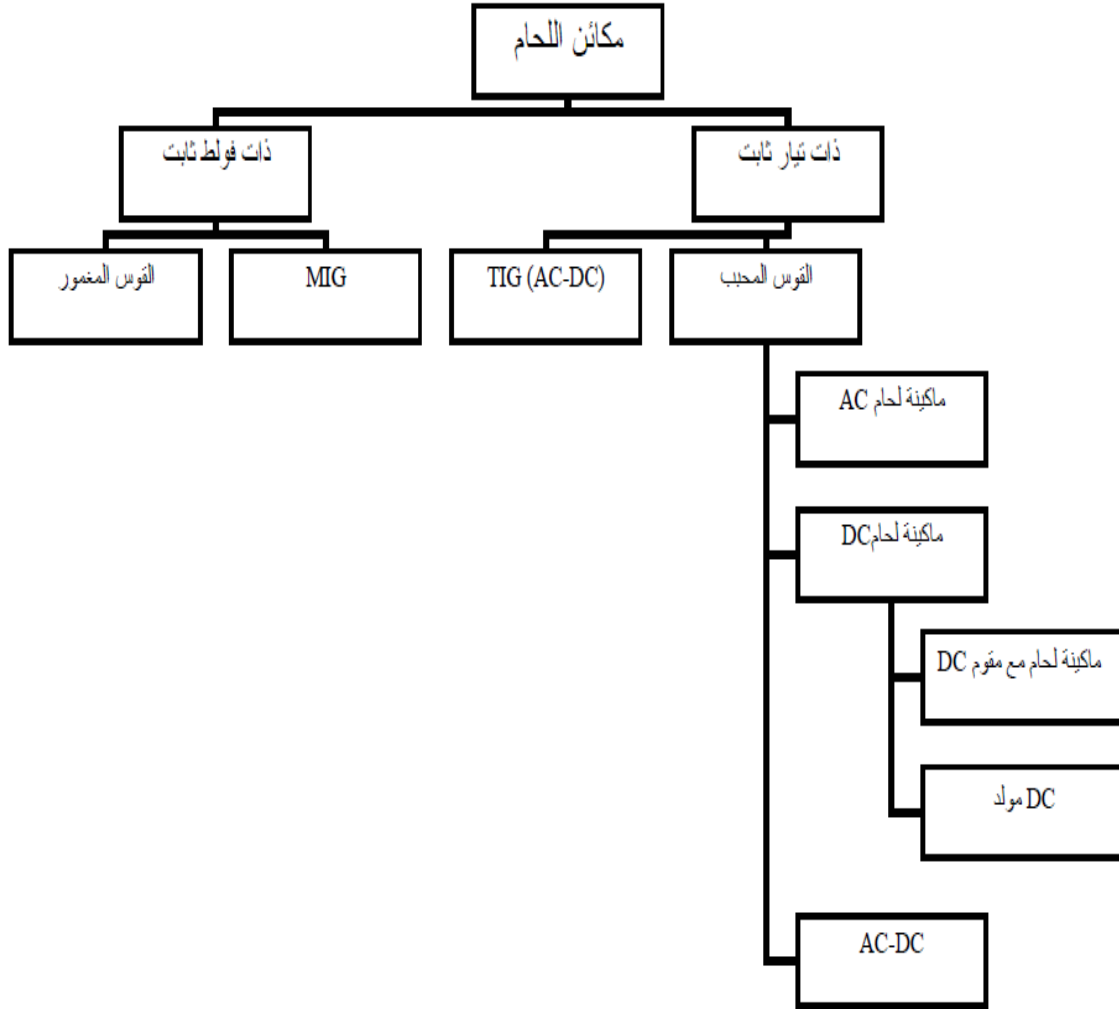

شكل رقم ١٤ : تصنيف ماكينات اللحام

نظرة عامة على أنواع اللحام بالصهر شائعة الاستخدام

من هذه الأنواع


١. لحام الأوكسي أستيلين
٢. اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي MMA
٣. اللحام بالقوس المعني ARC مع استخدام غاز الحماية (MIG-MAG)
٤. لحام ال TIG باستخدام غاز خامل

٥. اللحام بالقوس المغمور Submerged arc welding


٦. اللحام بالبلازما




لحام الأوكسي أستلين OAW

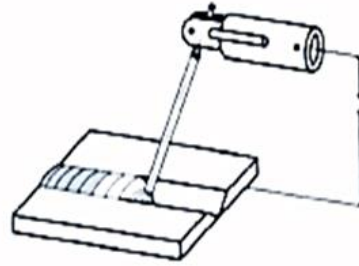


لحام القوس الكهربائي اليدوي MMA

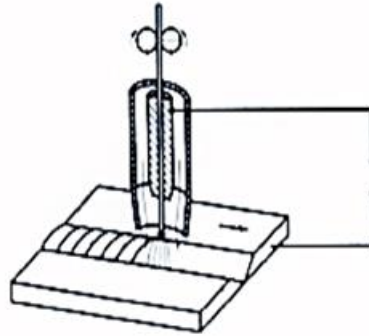


اللحام بـ ARC مع استخدام غازات الحماية

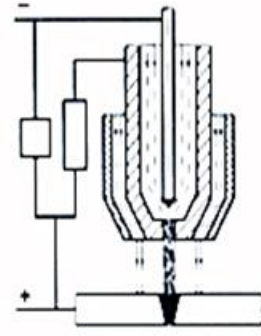

اللحام بالبلازما

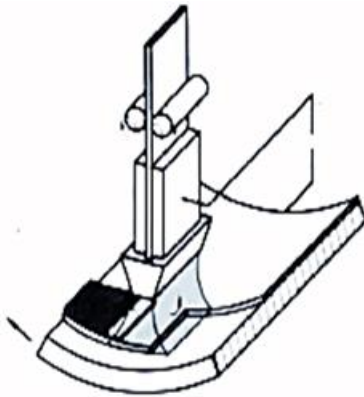

اللحام بالقوس المغمور

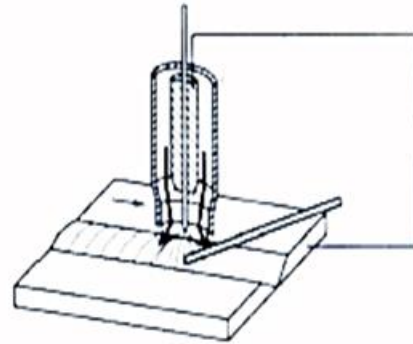

لحام الـ TIG باستخدام غاز خامل


شكل رقم ١٥: أنواع اللحام الشائعة

١- اللحام بالأوكسي أستلين

مصدر الحرارة التي تستخدم في صهر الشغلة هو اللهب المتكون نتيجة إشتعال غاز الأستيلين بمساعدة غاز الأوكسجين. ويمكن تقسيم أنواع اللهب إلى:

- اللهب المتعادل وفيه نسبة الخليط الغازي ١:١ وهو أنسب لهب لعمليات اللحام والتسخين العادية.
- اللهب المؤكسد تكون نسبة غاز الأوكسجين أكبر من نسبة غاز الأستيلين وفي هذه الحالة تكون حرارة اللهب أعلى لذلك يستخدم هذا اللهب في التسخين ولحام النحاس والبرونز.

ج. **اللهب المكربن** في هذا اللهب تكون نسبة الأستيلين أعلى وهو يستخدم في لحام الصلب ويجب ملاحظة أن بزيادة التأثير المكربن للهب تقل درجة حرارته.

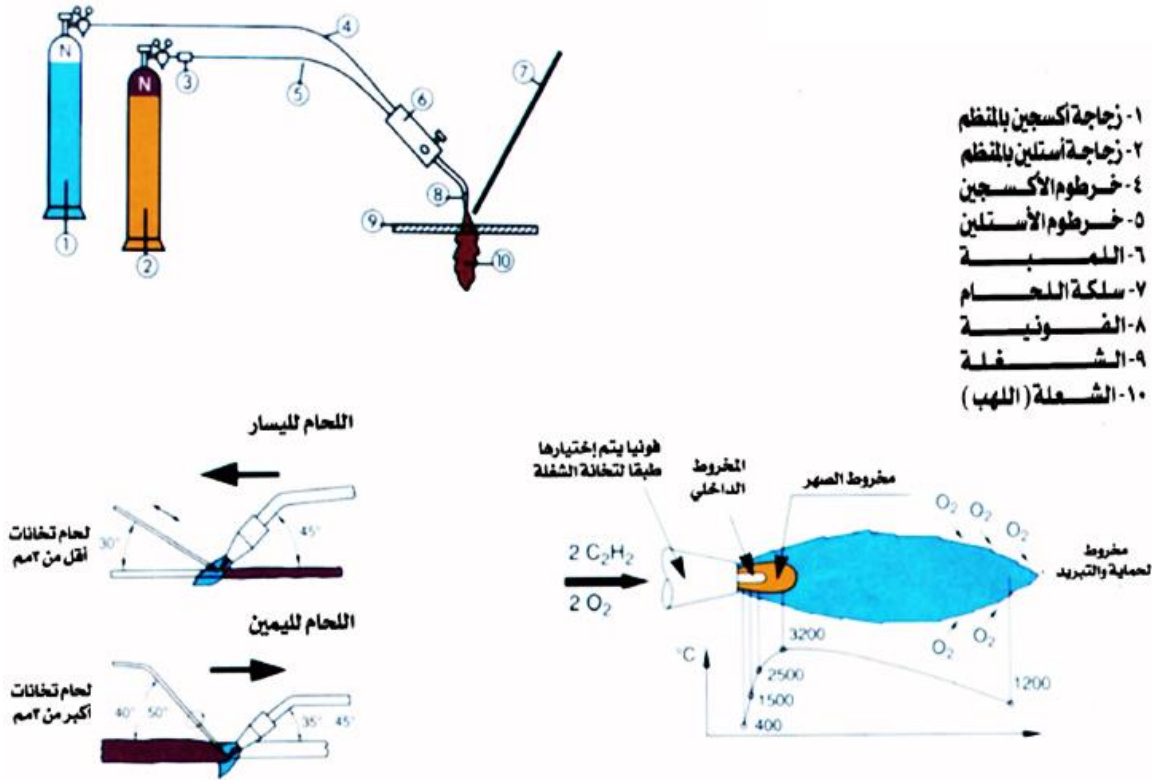

شكل رقم ١٦: اللحام بالأوكسي أستلين

طريقة اللحام

تصهر سلكة اللحام مع الجزء المنصهر من المعدن بواسطة اللهب ويلاحظ أن كل من اللهب وسلكة اللحام منفصلان عن بعضهما مما يعطى اللحام مرونة في التشغيل. وهناك طريقتان للحام:

➤ **الطريقة الأولى** وهي اللحام إلى اليسار وتستخدم هذه الطريقة في لحام تخانات من ١-٣ مم وفيها تكون السلكة أمام بوري اللحام (اللمبة).

➤ **الطريقة الثانية** وهي اللحام إلى اليمين وتستخدم هذه الطريقة في لحام تخانات تتراوح من ٣-٦ مم وفيها تكون السلكة خلف بوري اللحام.

الاستخدام

يستخدم لحام الأوكسي أستلين في لحام الصلب وسبائكه صاج ومواسير حتى تخانة ٦ مم وكذلك يستخدم بكثرة في لحام النحاس والبرونز ونادرا في لحام الألومنيوم ولا يفضل استعماله في لحام Stainless Steel.

إستهلاك الغاز


يستهلك ١٠٠ لتر / ساعة تقريبا من الأستيلين والأكسجين لكل ملليمتر تقريبا من سمك قطعة الشغل (يرتبط إستهلاك الغاز بحجم اللهب) قدرة الصهر للسلك حوالي ٠,٥ كجم سلك / ساعة.

٢- اللحام بالقوس الكهربى اليدوى MMA

في لحام الكهرباء يكون مصدر الحرارة هو القوس الكهربى (تصل الحرارة في القوس الكهربى لأكثر من 5000°C) وتستخدم هذه الحرارة في صهر كل من المعدن وسلك الإلكترود ويتكون غلاف بكرة السلك من عناصر معدنية والسليوز أو أحدهما.

وظائف غلاف بودة الإلكترود

١. تسهيل إشعال وإستمرارية الـ Arc لأن بودة الإلكترود تتكون من مواد سهلة التآين وجيدة التوصيل الكهربى.
٢. تكوين غازات الحماية والخبث لعزل بركة الإنصهار عن الهواء الخارجى وإطالة فترة تبريد اللحام.

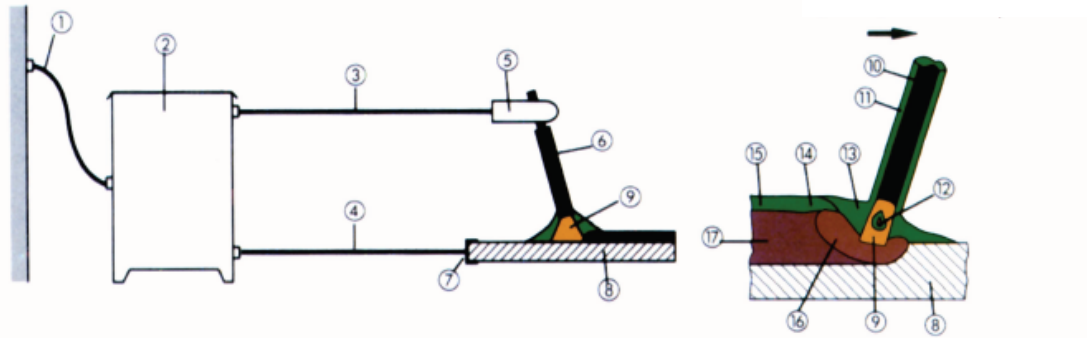

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| ١٣- الغازات العازلة | ٧- الماسك الأرضى | ١- وصلة الشبكة الكهربائية |
| ١٤- خبث سائل | ٨- قطعة الشغل | ٢- ماكينة اللحام |
| ١٥- خبث البكرة المتصلب | ٩- ARC | ٣- سلك توصيل تيار الكهرباء |
| ١٦- بركة الإنصهار | ١٠- سيخ الإلكترود | ٤- سلك إرتجاع تيار اللحام (سلك أرضى) |
| ١٧- اللحام المتصلب | ١١- غلاف بودة الإلكترود | ٥- بنسنة الإلكترود |
| | ١٢- الأجزاء المنصهرة من الإلكترود وهى كروية الشكل | ٦- سلكة الإلكترود |

شكل رقم ١٧: اللحام MMA

٣. تزويد مادة اللحام بالعناصر المعدنية المرغوب فيها لتحسين خصائص اللحام (منجنيز – سيليكون – كروم – نيكل) ويلاحظ أن إختيار سلكة الإلكترود وقطرها يتوقف على نوع المعدن وسمكه.


قطر سيخ الإلكترود	٢ مم	٢,٥ مم	٣,٢ مم	٤ مم	٥ مم	٦ مم
أطوال سيخ الإلكترود	٢٥٠ مم	٣٥٠ مم	٤٥٠ مم	-	-	-

جدول رقم ٦: قطر وأطوال أسياخ الإلكترود فى لحام MMA (القوس الكهربى اليدوى)

قدرة صهر الإلكترود: ١,٥ إلى ٣ كجم / ساعة

وصف إنصهار سلكة الإلكترود في لحام (القوس الكهربى اليدوى) MMA

في لحام القوس الكهربى اليدوى Manual Metal Arc Welding MMA أو اللحام بالقوس الكهربى المغلف Shielded metal arc welding هو نوع من أنواع اللحام الذي يتم عن طريق الحرارة الناتجة عن القوس الكهربى بين القطب (الإلكترود) والجزء الملحوم، حيث ان حرارة القوس تعمل على اذابة المعدن الأم (المراد لحامة) والإلكترود لإنتاج مزيج لتشكيل اللحام ثم ملئ الفراغ بين الوصلات، وتعمل مادة الفلوكس flux على تغطية اللحام ويعمل تدفق الغاز على حماية القوس arc، أن زوبان مادة الفلوكس تساعد على إزالة الشوائب، وبالتالي يتم تشكيل طبقة من الخبث slag فوق اللحام، ويجب الأزالة الكاملة لطبقات الخبث بين أشواط اللحام، مع مراعاة ان الأزالة بشكل غير صحيح قد يسبب عيب للحام slug inclusions ويمكن استخدام هذه العملية في المواد الحديدية و الفولاذ المقاوم للصداء وكذلك للمواد الغير حديدية. يتم حماية بركة اللحام بواسطة الغازات المتكونة نتيجة إنصهار بودرة الإلكترود وكذلك بواسطة خبث اللحام كما يتضح من الصورة يختلف حجم الكرات المنصهرة من سلك الإلكترود والمنقلة إلى بركة إنصهار اللحام طبقاً لسمك سيخ الإلكترود.

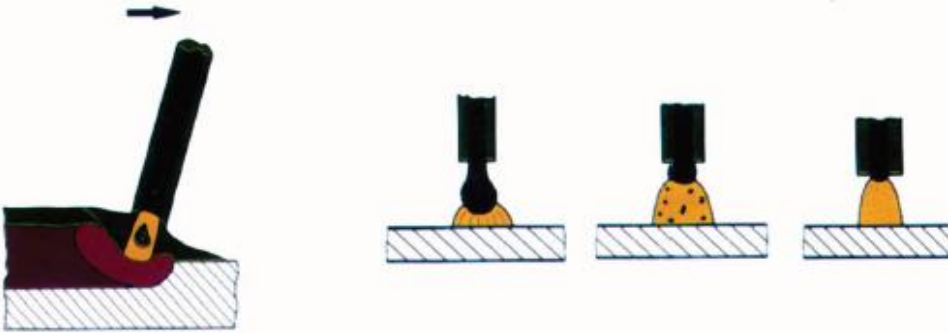

شكل رقم ١٨: لحام MMA

دورة تشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربى:

لا بد من دراسة والتفريد بتعليمات الشركة المنتجة لماكينة اللحام حسب ما هو مسجل وموصى به لاستخدام الماكينة بشكل سليم وآمن، وعادة توضع مجموعة من تعليمات التشغيل على جسم الماكينة. وفي الغالب تعمل ماكينات اللحام للأغراض الصناعية على دورة تشغيل تساوي ٦٠% وهذا الرقم يعني أن الماكينة لايزيد وقت تشغيلها عن ٦ دقائق من كل عشرة دقائق، اذ يجب إيقاف الآلة ٤ دقائق كل عشرة دقائق. إذا تم استعمال الآلة حسب التيار الذي اعتمد لحساب دورة التشغيل وكلما انخفض التيار زادت نسبة دورة التشغيل حسب المعادلة التالية.

دورة نسبة زمن التشغيل = تيار التشغيل المعياري X دورة تشغيل الماكينة


مثال:

ماكينة لحام ذات دورة تشغيل ٦٠% على أساس تيار معياري مقدارة ١٢٠ أمبير. احسب نسبة زمن دورة تشغيل الماكينة إذا تم استخدام تيار بقيمة ٩٠ أمبير.

الحل

$$\text{دورة نسبة زمن التشغيل} = 60\% \times \frac{120}{90} = 80\%$$

وبالتالي زمن توقيف الآلة هو دقيقتين بعد كل ٨ دقائق تشغيل.

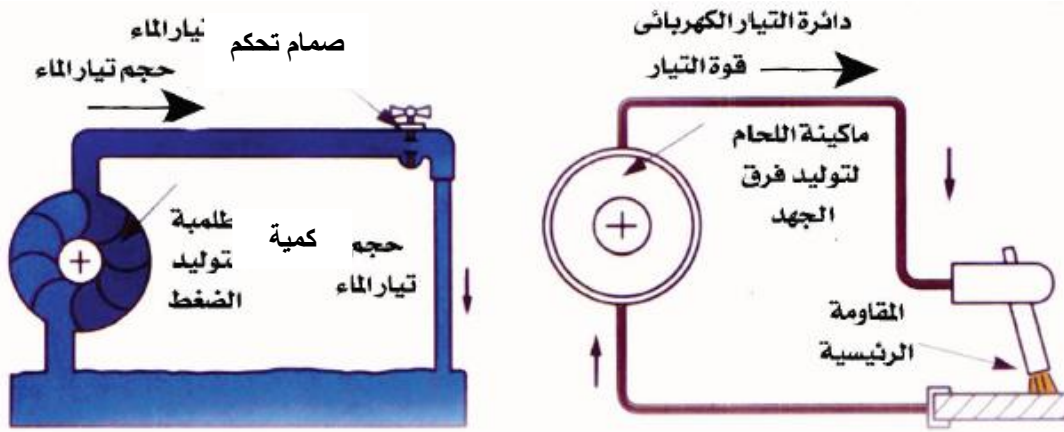استخدام الكهرباء في مجال اللحام بالـ ARC (القوس الكهربى)


شكل رقم ١٩: الدائرة الكهربائية المستخدمة في اللحام

أساس المقارنة بين الدائرتين	دائرة تيار هيدروليكي	دائرة تيار كهربى
القوة المحركة للتيار الهيدروليكي / الكهربى	ضغط الطلمبة ومعدل سريان الماء	فرق الجهد الكهربى الرمز المميز U وحدة القياس (V فولت)
التيار المائى / التيار الكهربى	كمية الماء التى تناسب فى الماسورة فى فترة زمنية محددة (لتر/ثانية مثلا) ويتم التحكم فى كمية الماء بواسطة صمام التحكم	قوة التيار: عدد الإلكترونات المتحركة فى موصلات التيار فى الثانية الرمز المميز I وحدة القياس (A أمبير)
المقاومة	يمكن تقليل إنسياب المياه من خلال تضيق فتحة الصنبور وتخشين الجدار الداخلى للماسورة	الـ Arc يمثل المقاومة الرئيسية فى دائرة اللحام الكهربى الرمز المميز R وحدة القياس (Ω الأوم)

جدول رقم ٧: مقارنة بين الدائرة الهيدروليكية والكهربية


أنواع التيار:

١. تيار مستمر

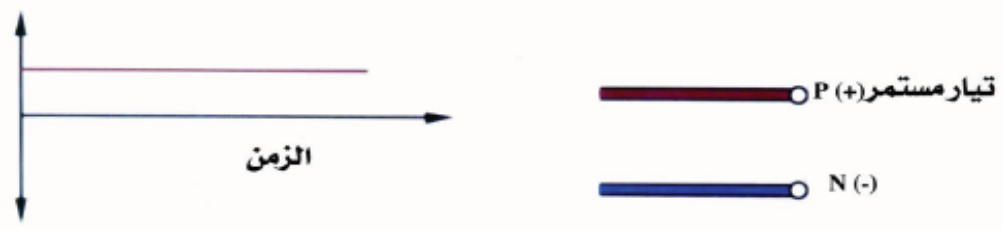


شكل رقم ٢٠: التيار المستمر

- ✍️ التيار المستمر هو التيار الكهربى الذي يسير فى نفس الاتجاه وبنفس الشدة ولا يستخدم هذا التيار فى الأغراض المنزلية ويندر استخدامه فى المنشآت الصناعية.
 - ✍️ لهذا التيار أهمية كبرى فى مجال اللحام فهو يستخدم فى معظم أنواع اللحام بالـ ARC كما يفضل استخدامه فى لحام غالبية المعادن.
٢. التيار المتغير

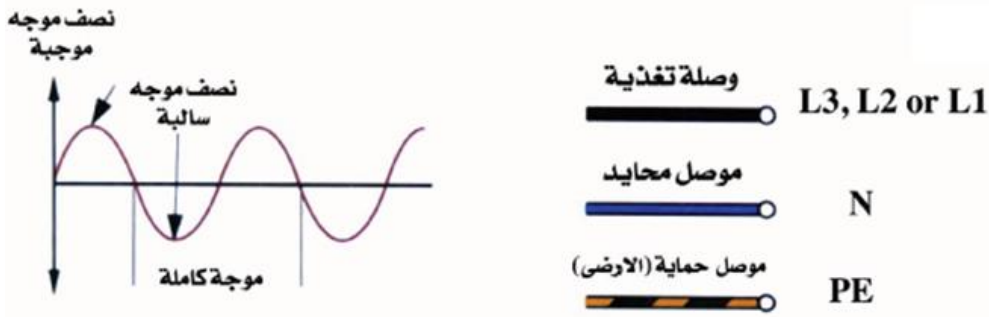

شكل رقم ٢١: التيار المتغير

- ✍️ التيار المتغير هو تيار كهربى يغير اتجاهه وشدته بشكل مستمر ويتغير الإتجاه بنحو ١٠٠ مرة فى الثانية بمعدل ٥٠ ذبذبة فى الثانية أو ٥٠ هرتز.
 - ✍️ يفضل استخدامه فى لحام الألومنيوم TIG.
 - ✍️ هو التيار المستخدم فى الأغراض المنزلية حيث يبلغ فرق الجهد ٢٣٠ فولت.
٣. التيار المتردد (٣ فاز)

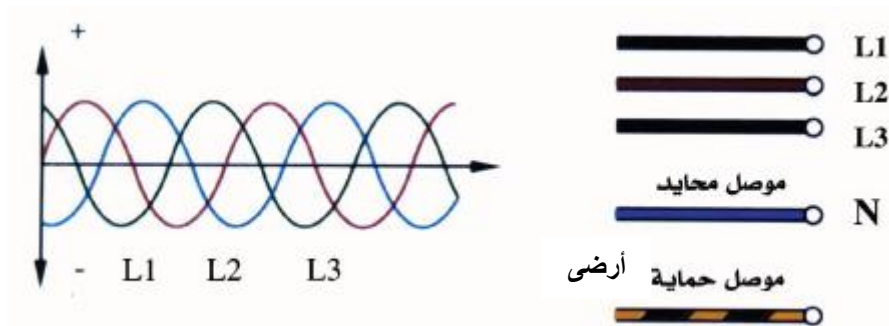


شكل رقم ٢٢: التيار المتردد

- ✍️ هذا التيار يستخدم فى الأجهزة الكهربائية عالية الإستهلاك الكهربى وهذا التيار الموجود فى شبكات تغذية المحطات الكهربائية حيث يبلغ فرق الجهد ٤٠٠ فولت.


تأثيرات التيار الكهربى

١. التأثير الحرارى:

يتم توليد الحرارة سواء بمرور التيار الكهربى في سلك ذو مقاومة كهربية عالية مثل الأفران، او من خلال مقاومة فجوه هوائية لاكمال الدائرة الكهربية كما في اللحام بالقوس الكهربى (ARC).

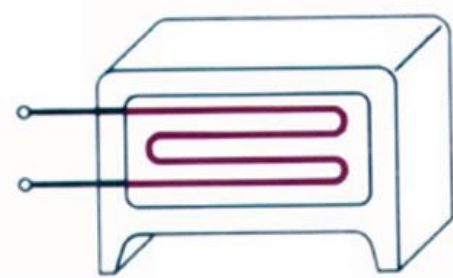

توليد حرارة في الأفران الكهربية
من مرور التيار في سلك التتجستين


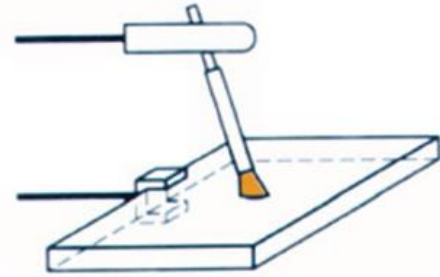


توليد الحرارة في اللحام
بالقوس الكهربى (ARC)

شكل رقم ٢٣: التأثير الحرارى للتيار الكهربى

٢. التأثير المغناطيسى:

حسب قاعدة فارادى، فان أي موصل يمر به تيار كهربى يحيط به مجال مغناطيسى، ويمكن ملاحظة النيار المغناطيسى عند إنحراف القوس الكهربى ARC عن اتجاهه الأصلي اثناء اللحام بالتيار المستمر وذلك نتيجة للتأثير المغناطيسى كما هو مبين في (شكل رقم ٢٤).

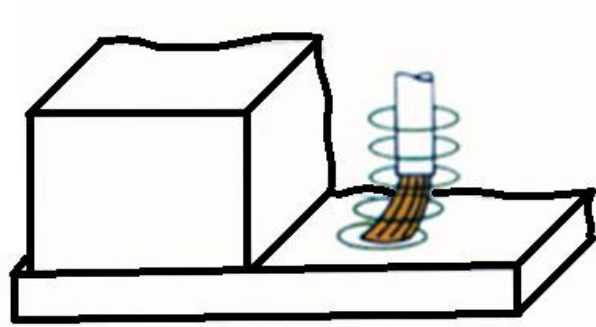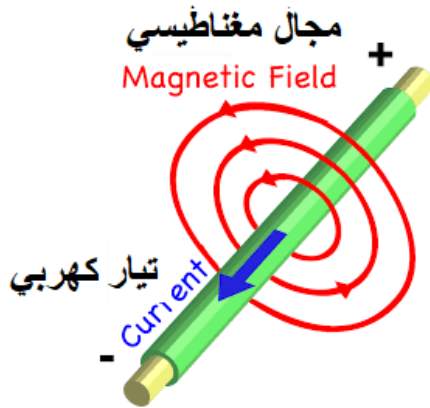

شكل رقم ٢٤: التأثير المغناطيسى للتيار الكهربى

٣. تأثير التيار الكهربى على الانسان

سريان تيار كهربى داخل جسم الانسان حتى لو كانت شدته ضعيفة (٠,٠٥ إلى ٠,١ أمبير) يؤدى إلى خطر الموت عن طريق صدمات القلب وتتوقف شدة التيار السارى داخل الجسم على فرق جهد التيار ومقاومة جسم الانسان.



شكل رقم ٢٥: تأثير التيار الكهربى على الانسان

٤. التأثير الحراري للـ ARC (القوس الكهربى)

 
عند تلامس سلكة الإلكترود للشغلة تغلق الدائرة الكهربائية وتحت تأثير شدة التيار يتم تسخين نهاية سلكة الإلكترود بشدة فتفصل الإلكترونات من هذا الجزء من الإلكترود وتتجه بسرعة كبيرة تجاه القطب الموجب وفي الطريق تصطم هذه الإلكترونات بالذرات الغازية الموجودة في نطاق الغاز المتأين فتفصل إلكترونات إضافية من هذه الذرات وبذلك يزداد عدد الإلكترونات المصدمة في النهاية بالقطب الموجب وتمثل الحرارة المتولدة عند هذا القطب ٧٠ % من الحرارة الكلية.



شكل رقم ٢٦: التأثير الحرارى للقوس الكهربى


العلاقة بين درجة حرارة القوس ARC وقوة التيار وفرق الجهد الكهربى

بزيادة قوة التيار وفرق الجهد تزداد درجة حرارة القوس الكهربى والعكس بالعكس حيث تقل درجة حرارة القوس بتقليل قوة التيار وفرق الجهد كما هو مبين في (شكل رقم ٢٧).



شكل رقم ٢٧: علاقة شدة القوس بقوة التيار وفرق الجهد

- ل ضبط قوة التيار الصحيحة بواسطة فني اللحام تتوقف على قطر سلك الإلكترود وسمك الشغلة ووضع اللحام (Position).
- ل توصيل سلكة الإلكترود بالقطب السالب أو القطب الموجب يتوقف على نوع سلكة الإلكترود ويؤثر كثيرا على عمق اللحام داخل الشغلة.

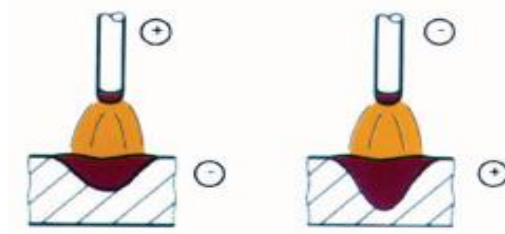

شكل رقم ٢٨: اختيار قطبية سلك الألكترود

١. لحام بالغاز الخامل/النشط MAG/MIG

لحام MAG/MIG هو أكثر أنواع اللحام إنتشارا فى العالم وهو لحام إقتصادي ويستخدم بصفة خاصة في صناعات السيارات والماكينات وكذلك لحامات الصهاريج والمرآجل.


MAG: لحام القوس المعدنى بالغاز النشط

MIG: لحام القوس المعدنى بالغاز الخامل

طريقة التشغيل

تتكون بركة الإنصهار من أجزاء الشغلة والسلكة المنصهرين بواسطة القوس الكهربى المشتعل بين نهاية السلكة والشغلة والمحاط بالغاز العازل.

نوع اللحام	الغازات المستخدمة
MAG	غازات نشطة: أرجون + CO ₂ / أرجون + O ₂ / أرجون + O ₂ + CO ₂
MIG	غازات خاملة: أرجون / هيليوم / أرجون+ هيليوم

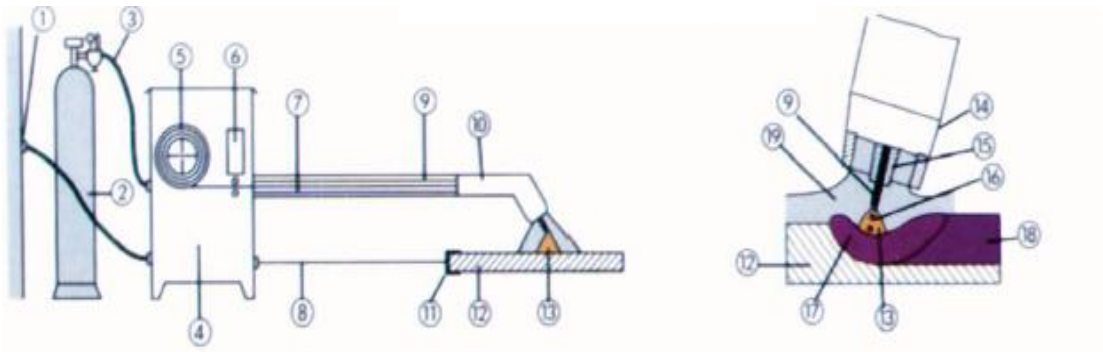

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| ١٤- فوهة Torch | ٧- كابل التيار | ١- وصلة الشبكة الكهربائية |
| ١٥- فونية السلك | ٨- كابل أرضي | ٢- غاز الحماية |
| ١٦- أجزاء السلك المنصهرة | ٩- سلك اللحام | ٣- خرطوم الغاز |
| ١٧- بركة الإنصهار | ١٠- Torch | ٤- ماكينة اللحام |
| ١٨- اللحام المتصلب | ١١- ماسك الأرضي | ٥- بكره سلك اللحام |
| ١٩- مظلة غاز الحماية | ١٢- الشغلة | ٦- جهاز سحب السلك |
| | ١٣- Arc | |


شكل رقم ٢٩: لحام MAG/MIG

٢. لحام MAG بالحماية الغازية الذاتية مع استخدام سلك Flux Cord Wire

يلاحظ عند اللحام بسلك Flux Cord Wire تكون كميات كبيرة من الأدخنة ولذلك يجب توافر أجهزة الشفط في مكان العمل وخاصة عند اللحام داخل الورشة.




أشكال المقاطع لسلك flux cord wire

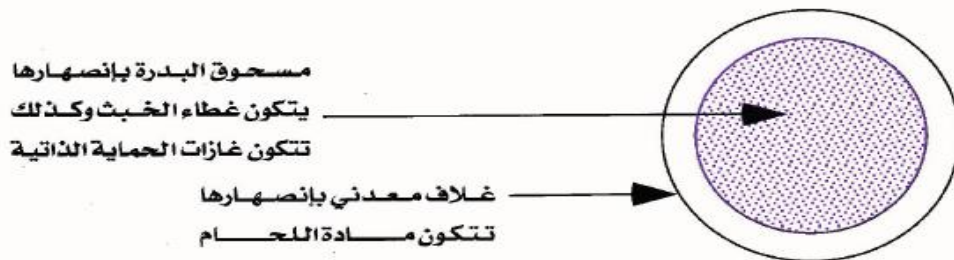

شكل رقم ٣٠: مقطع في سلك لحام مغلف بالبودرة flux

وصف إنصهار سلكة اللحام في MAG/MIG

إنصال الكرة المنصهرة يتم من خلال تأثير القوى المغناطيسية المؤثرة على السلك والـ Arc من الخارج والتي تؤدي في النهاية إلى تخصير (إختناق) الجزء المنصهر في نهاية السلكة.

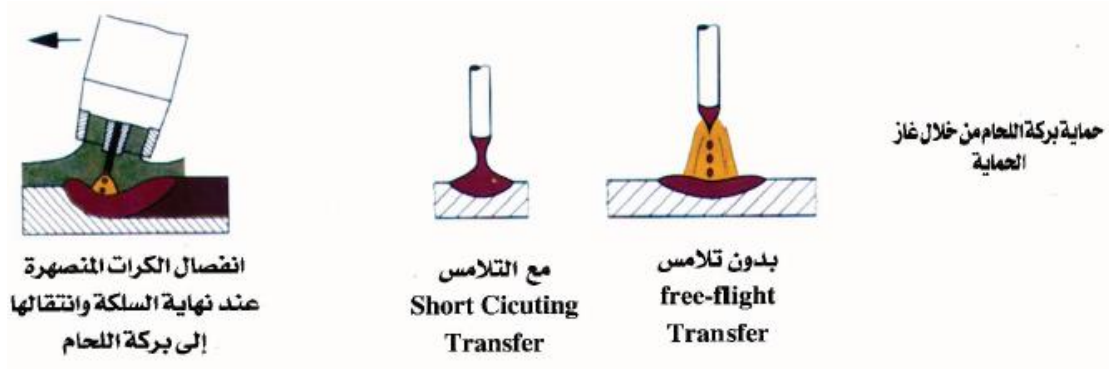


شكل رقم ٣١: وصف إنصهار سلكة اللحام في MAG/MIG



شكل رقم ٣٢: تابع وصف إنصهار سلكة اللحام في MAG/MIG

٣. لحام الـ TIG (لحام القوس المعدني باستخدام اسلاك التنجستن والغاز الخامل)

وهو يعبر عن استخدام الغاز الخامل واسمه كما جاء في المعيار الأوربي (تيج) TIG Tungsten Inert Gas واسمه في المعيار الأمريكي Gas Tungsten Arc Welding or GTAW ويستخدم تقنية التنجستن الذي يتم صهره ويعمل الغاز علي تبريد معدن اللحام المصهور وحمايته من عوامل الجو الضارة، ويعد TIG من اجود انواع اللحام وقد اعتمدت العديد من الشركات استخدام TIG لما يتفوق به في جودة اللحام المختلفة وهو يستخدم في لحام الكثير من المعادن ويكون عادة التنجستن من نفس نوع المعدن سواء المنيوم او حديد والفرق بينه وبين نوع اللحام MIG هو ان الاول يستخدم تنجستن والثاني يستخدم الالكترود ولكن الاثنان يستخدمون نفس مولد الطاقة وتقنية Arc وفي الحقيقة ان TIG في تعلمه اصعب من MIG. وبالنظر الي الشكل الاتي الذي يوضح المعدات المستخدمة في لحام القوس الكهربائي لكل من MIG – MAG و TIG والتي عادة ما تتكون من مولد الطاقة واسطوانة الغاز والشعلة وفيما يخص MIG هناك بكرة الالكترود.

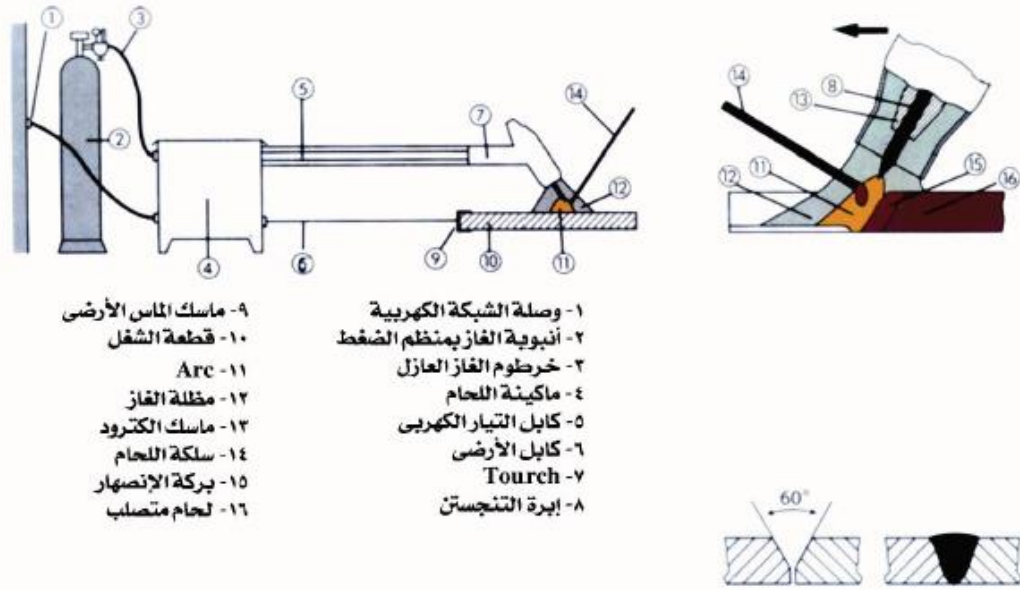


شكل رقم ٣٣: لحام الـ TIG

تتكون بركة الإنصهار في لحام التيج TIG من أجزاء الشغلة وسلكة اللحام المنصهرين بواسطة القوس الكهربى المشتعل بين إبرة التنجستن والشغلة والمحاط بمظلة الغاز الخامل. ويلاحظ أن إبرة التنجستن هي مجرد حامل فقط للقوس الكهربى ولا تنصهر أثناء اللحام كما يلاحظ أيضا أن القوس الكهربى وسلكة اللحام منفصلين عن بعضهما مما يعطى مرونة كبيرة في التشغيل.

لحماية بركة اللحام من خلال غاز الحماية الخامل.



لحتم إمداد بركة إنصهار اللحام بسلك اللحام بطريقة يدوية أو آلية ويمكن الإستغناء عن سلك الإضافة في لحام المشغولات ذات السمك الخفيف.

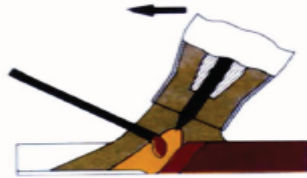

شكل رقم ٣٤: لحام الـ TIG

تكوين وصلة اللحام

تتكون مادة اللحام من إنصهار كل من المعدن وسلكة الإلكترود عند اللحام مثلا بالـ MMA ويتم حماية المعدن المنصهر من تأثير الهواء الخارجى الضار من خلال الخبث وغازات الحماية التى تتكون عند إنصهار بودرة سلك الإلكترود بواسطة الـ Arc.

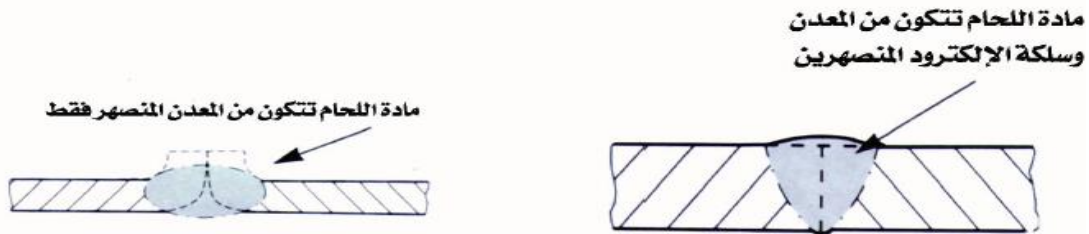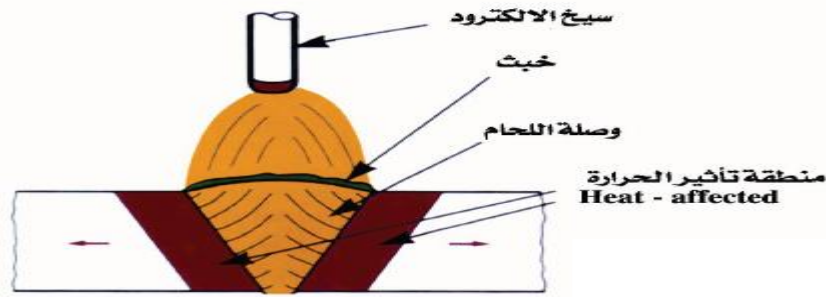

شكل رقم ٣٥: شكل وصلة اللحام

في حالة اللحام بدون استخدام سلكة الإلكترود يتم صهر المعدن فقط بواسطة الـ Arc وهذا يمكن تحقيقه في لحامات TIG والأوكسى أستيلين.

نطاقات الاستخدام

تستخدم في لحام أنواع الصلب وسبائكه والألومنيوم والنحاس والتيتانيوم والنيكل وكذلك Stainless Steel هذا ويستخدم لحام الـ TIG في لحام المراحل والماكينات والأجهزة وخاصة في قطاع الأدوية والأغذية وكذلك صناعات الطائرات والمراكب الفضائية ونظرا لتمييز هذا النوع من اللحام بمرونة في التشغيل فإنه يستخدم بصورة كبيرة في عمليات إصلاح اللحام.

هذا ويتم لحام جميع المعادن تقريبا بالتيار المستمر (DC) ويشذ عن ذلك الألومنيوم الذي يتم لحامه بالتيار المتردد (AC) وغالبا لا تزيد شدة التيار الكهربى عن ٢٥٠ أمبير.

معلومات فنية مميزة للحام الـ TIG


- عند زيادة سمك الشغلة عن ٥ مم ينصح بلحام Root فقط بـ TIG.
- كمية الغاز العازل تقدر من ٥ إلى ١٥ لتر / دقيقة.
- أنواع الغازات المستخدمة هي الأرجون أو الهيليوم أو الأرجون + الهيليوم.
- أوضاع اللحام: يمكن لحام TIG في كل أوضاع اللحام دون إستثناء.
- قدرة صهر سلكة اللحام: ٠,٥ - ١,٥ كجم / ساعة.
- يندر تكون الرزاز المعدنى المنصهر (Spatter) أثناء اللحام.

٤. اللحام بالبلازما

مصدر الحرارة هو القوس الكهربى المشتعل بين إبرة التنجستن وقطعة الشغل وبمساعدة فونية البلازما تزداد سرعة غاز البلازما المندفع حول إبرة التنجستن وفي النهاية يتكون القوس الكهربى المتخسر ذات الطاقة العالية ومن خلال الفونية الثانية تندفع الغازات العازلة لحماية اللحام من الهواء الخارجى.

نطاق الاستخدام

يتم لحام الصاج رقيق السمك (٠,١ إلى ١مم) بواسطة الميكروبلالزما أما ألواح الصاج بسمك (١ إلى ١٠مم) فيتم لحامها بواسطة الميكروبلالزما. هذا ويستخدم لحام البلازما في صناعات الإلكترونيات والصناعات الدقيقة وصناعة الماكينات المصنوعة من الصلب أو سبائكه وكذلك يستخدم في لحام الألومنيوم والنحاس والنيكل.

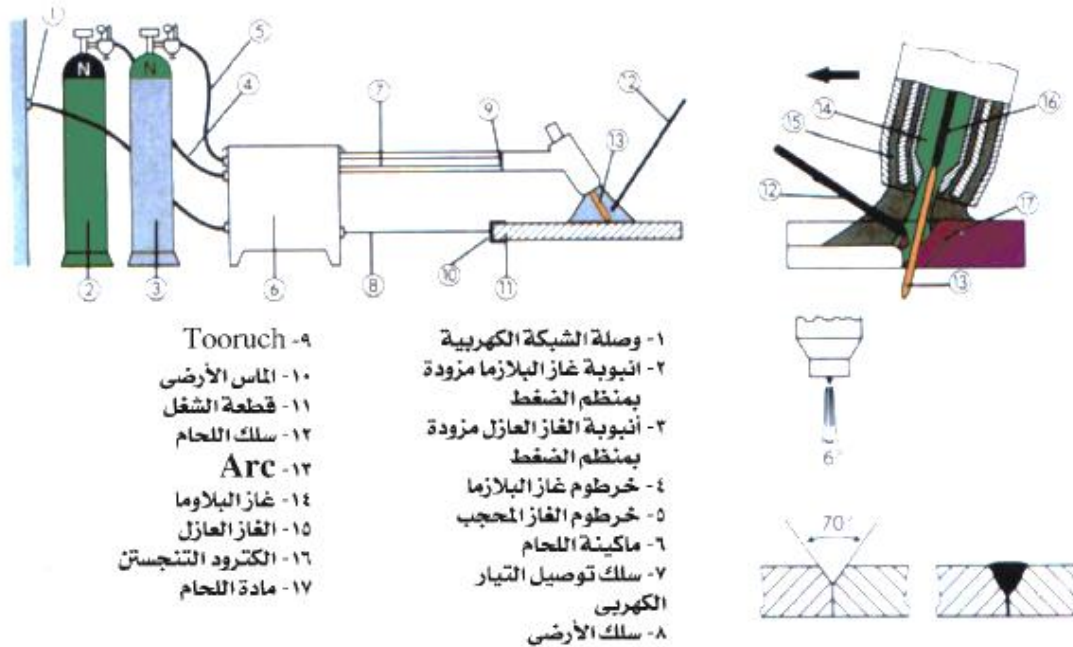


شكل رقم ٣٦: اللحام بالبلازما

بيانات اللحام المميزة

اللحام بالميكروبلالزما لأنواع صلب بسمك ٥مم	اللحام بالميكروبلالزما لأنواع صلب بسمك ١,٠مم	البيانات الفنية (بارامتر)
٩٠ أمبير ٧ لتر/ دقيقة ٢٠ لتر/ دقيقة	٢,٥ أمبير ٠,٢ لتر/ دقيقة ٥ لتر/ دقيقة	شدة تيار اللحام كمية غاز البلازما كمية الغاز العازل

جدول رقم ٨: بيانات اللحام المميزة

٥. اللحام بالقوس المغمور Submerged Arc welding

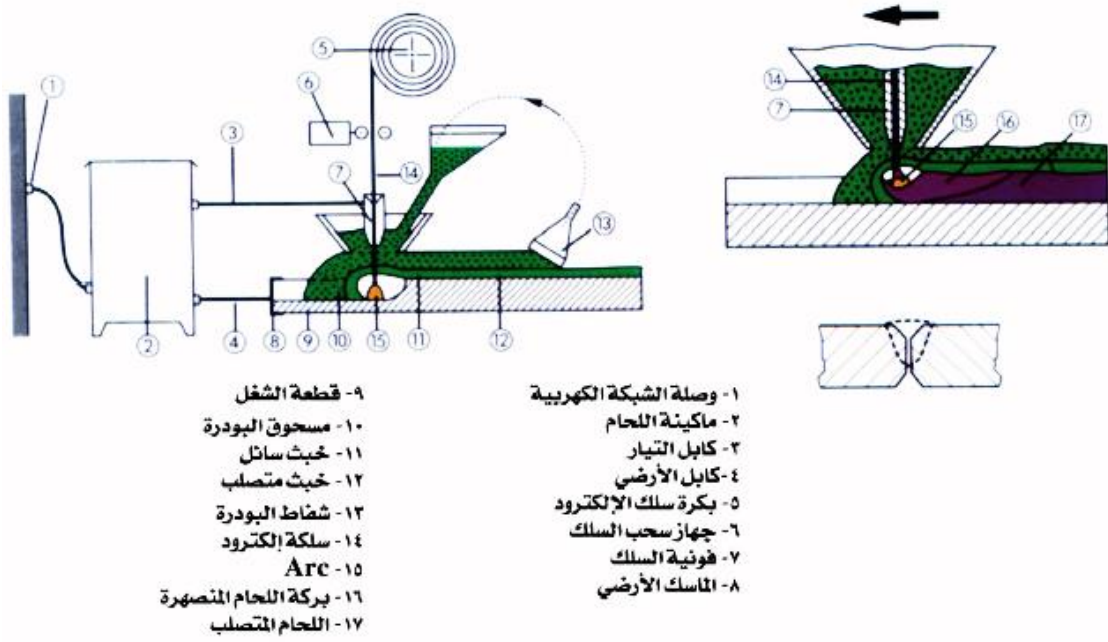

شكل رقم ٣٧: اللحام بالقوس المغمور

في هذا النوع من اللحام يكون القوس الكهربى المشتعل محاط تماما بمسحوق البدرة وبذلك يكون القوس الكهربى غير مرئى ومعزول تماما عن الجو الخارجى وأثناء اللحام ينصهر جزء من البدرة ليكون الخبث الواقى فوق مادة اللحام والجزء الغير منصهر يتم شفطه وإعادة استخدامه. هذا ويمكن إضافة عناصر معدنية مرغوبة فنيا إلى مادة الحام من خلال البدرة.

ويستخدم اللحام بواسطة القوس المغمور في وضعين إثنين فقط وهي اللحام الأرضى ولحام الزوايا الداخلية والخارجية في مستوى النظر.

نطاقات الاستخدام

صناعة السفن والصحاريج والحاويات وكذلك لحامات التزويد ويفضل ألا يقل سمك الشغلة عن ٨ مم وكلما زادت أطوال اللحام إنخفضت تكاليفه.

ويستخدم اللحام بالقوس المغمور في لحام الصلب وسبائكه وكذلك Stainless Steel.

البيانات الفنية المميزة

لحام أقطار السلك من ٢,٥ – ٥ مم.


لحام قوة التيار: حتى ١٢٠٠ أمبير (تيار متغير ومستمر).

لحام سرعة اللحام: حتى ١٠٠٠ مم / دقيقة.

لحام قدرة صهر السلك: عند تعدد سلك اللحام يمكن أن تتخطى قدرة صهر السلك ٥٠ كجم / ساعة.

ماكينة اللحام واستخداماتها

مصادر التيار الكهربى

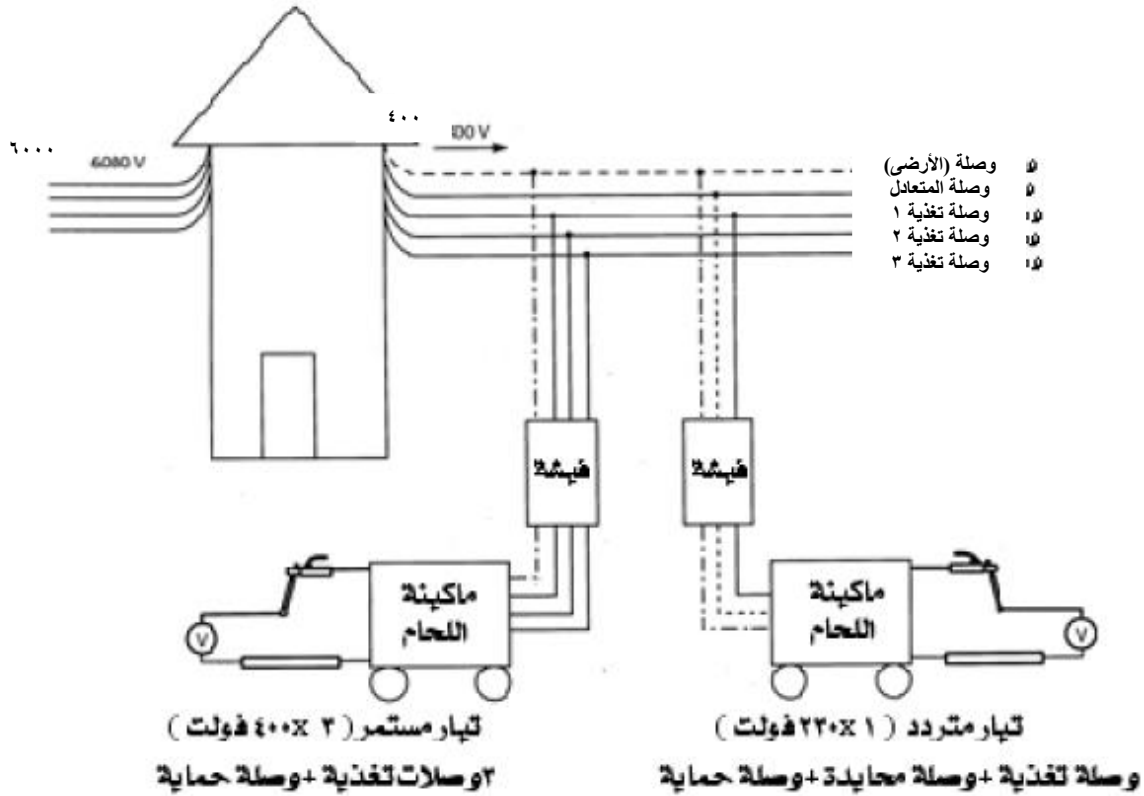

شكل رقم ٣٨: مصادر التيار الكهربى

التيار الكهربى الذي توفره الشبكة الكهربائية غير مناسب لعمليات اللحام للأسباب التالية

❑ جهد الشبكة عالى جدا (٤٠٠ فولت / ٢٣٠ فولت).

❑ قوة التيار منخفضة جدا (١٣ - ١٦ أمبير).

❑ عدم توافر إمكانية ضبط التيار.

❑ عدم توافر إمكانية ضبط فرق الجهد.

❑ عدم توافر التأمين ضد الماس الكهربى.

لهذه الأسباب يجب توفير ماكينة اللحام كمصدر للتيار الكهربى.

مطالب فنية يجب توافرها في ماكينة اللحام

❑ تركيب بنائى قوى للماكينة يعطيها قدرة عالية على التحمل.

❑ سهولة ضبط وتشغيل الماكينة.


❑ يجب أن توفر الماكينة خصائص لحام جيدة.

مطالب إضافية يفضل توافرها بالماكينة

❑ الوزن الخفيف للماكينة والحجم الغير مبالغ فيه.

❑ توافر عدادات لبيان شدة التيار وفرق الجهد وسرعة السلك أثناء اللحام.

- ✍ إمكانية ضبط الباراميتير بواسطة الريموت كنترول.
- ✍ توافر اللحام ب Pulsed في ماكينات TIG/MAG/MIG.
- ✍ أن يتوافر في الماكينة عوامل الأمان في حالة استخدامها في الأماكن الضيقة (خطر الاحتكاك بالتيار الكهربى) واستخدامها في اللحام بالمواقع والمشاريع.
- ✍ إمكانية برمجة الماكينة وتوصيلها كهربيا وإلكترونيا بالماكينات الآليه (Robot).

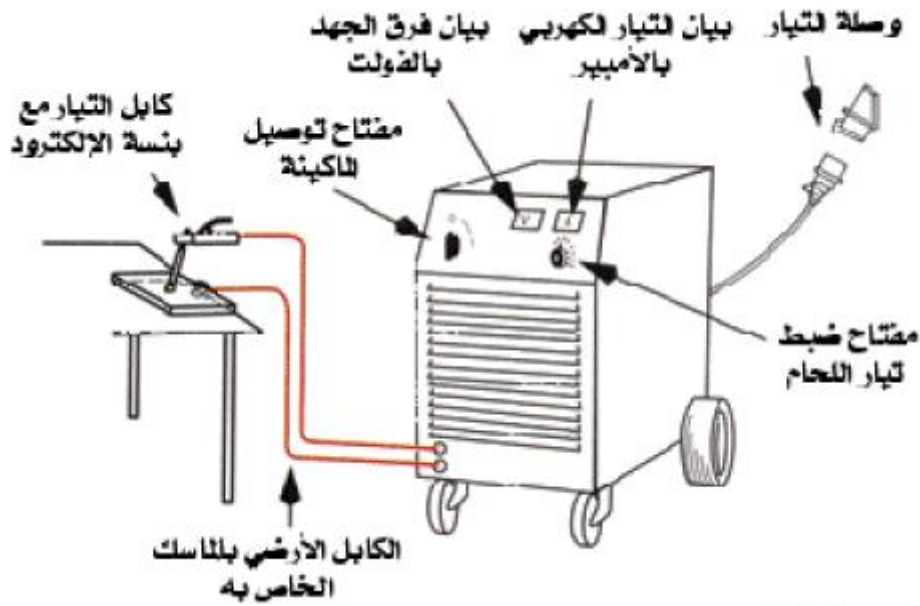

شكل رقم ٣٩: نموذج مبسط لماكينة اللحام

نوع تيار اللحام المستمد من الماكينة: تيار مستمر (DC) وتيار متغير (AC).

المكونات والأجزاء الكهربائية فى جهاز اللحام

١. محول التيار (Transformer)

- يقوم بتحويل الجهد العالى للشبكة إلى جهد منخفض للحام.
- يقوم بتحويل التيار المنخفض للشبكة إلى التيار العالى للحام.

٢. Drossel – Tapped Coil

- يقوم بتخفيض الشرر المتطاير (Spatter) أثناء اللحام.
- يعمل على مرور التيار بشكل منتظم وبشدة شبه ثابتة أثناء اللحام (يقبل من إنحراف التيار إلى أعلى أو إلى أسفل عن الشدة المضبوطة للتيار).

٣. موحد التيار (Gleichrichter – Rectifier)



- يحول التيار المتردد إلى تيار مستمر.

٤. الثيرستور Thyristor

- يقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر كما يتحكم في بداية وزمن مرور التيار.






- يوفر إمكانية ضبط شدة التيار إلكترونيا في لحام MMA و TIG بدون مستويات الضبط الثابتة.
- يوفر إمكانية ضبط فرق الجهد في لحام MAG/MIG إلكترونيا إلى أعلى أو إلى أسفل بدون مستويات الضبط الثابتة.
- يوفر إمكانية رفع أو خفض باراميتير اللحام بواسطة الريموت كنترول.
- يقلل من خطورة الإرتفاع أو الإنخفاض المفاجئ لجهد شبكة التغذية.

٥. الترانزستور Transistor

- يستخدم في ماكينات اللحام كمفتاح إلكتروني (مرور وغلق التيار بسرعة كبيرة جدا) وبهذه الوسيلة الإلكترونية يتم ضبط شدة وفرق جهد التيار الكهربى للحام بدون مستويات الضبط الثابتة.
- يوفر إمكانية ضبط باراميتير اللحام بواسطة الريموت كنترول.
- يقلل من خطورة الإرتفاع أو الإنخفاض المفاجئ لجهد الشبكة.
- يوفر إمكانية اللحام بالـ Pulsed.
- يوفر الفقد في طاقة تشغيل الماكينة $(\cos \Phi)$.



الأنواع المختلفة لماكينات اللحام

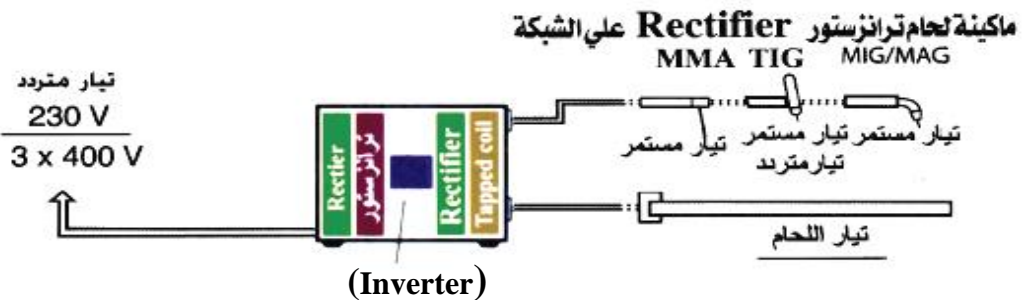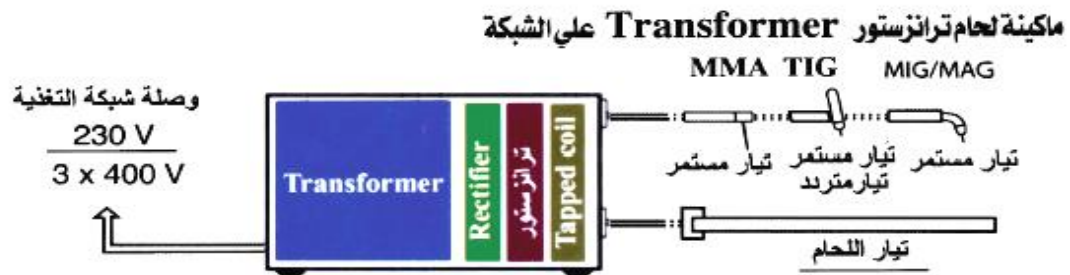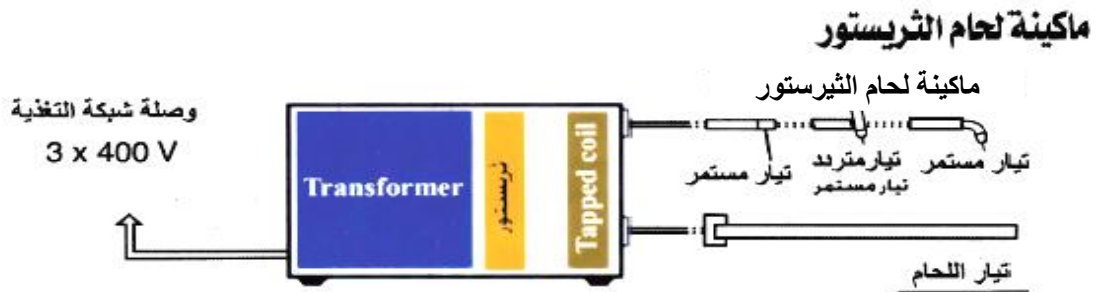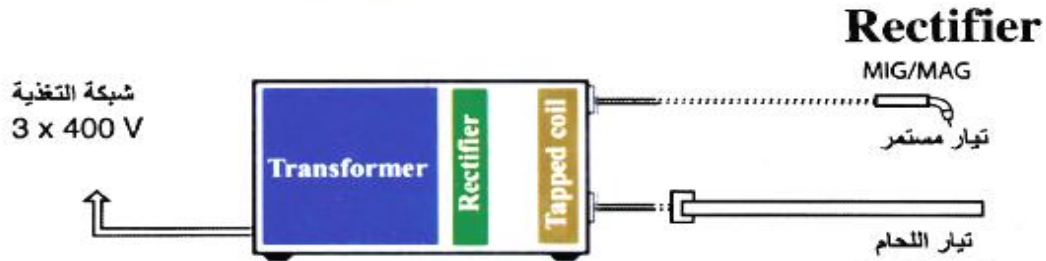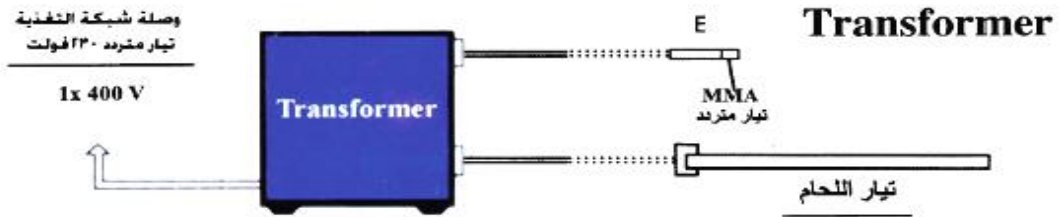


Transformer ذات تردد عالي ووزن خفيف جدا (٥ - ٨ كجم)

شكل رقم ٤٠: أنواع ماكينات اللحام

إختيار القطب المناسب لكل من سلك الإلكترود والشغلة

١. MMA


توصيل سلك الإلكترود بالقطب الموجب أو السالب يتوقف علي نوع السلك وهي معلومة موجودة في إرشادات منتج السلك علي كرتون التغليف ويلاحظ أن هناك سلك إلكترود يمكن لحامه بالتيار المتردد.

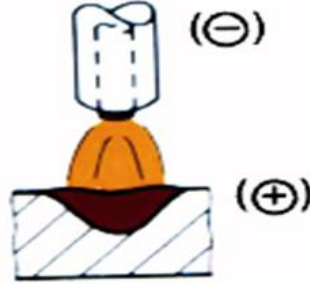

شكل رقم ٤١ : قطبية سلك الإلكترود في لحام MMA

٢. MAG / MIG

القطب الموجب على سلك الإلكترود والسالب على الشغلة.

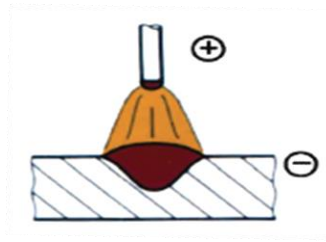

شكل رقم ٤٢ : قطبية سلك الإلكترود في لحام MAG / MIG

٣. TIG

يفضل لحام الألومنيوم بالتيار المتردد. توصل إبرة التنجستن بالقطب السالب.



شكل رقم ٤٣ : قطبية سلك الإلكترود في لحام TIG

يجب التأكد قبل اللحام مباشرة من القطبية السليمة لكل من الإلكترود أو سلك اللحام والشغلة وخاصة في لحامات MAG/MIG/MMA وكذلك في لحام الـ TIG.



معاملات اللحام Welding Parameter

وحدة القياس	الباراميتير
الضوت V أمبير A بالسم / دقيقة متر/ دقيقة لتر/ دقيقة مليمتر مليميتر	فرق الجهد (U) قوة التيار (I) سرعة اللحام سرعة السلك كمية الغاز Stickout (طرف السلك الظاهر من الطورش) طول الـ ARC

جدول رقم ٩: باراميتير اللحام Welding Parameter

ما هي المعاملات التي يضبطها فني اللحام على الماكينة؟

الباراميتير	نوع اللحام
شدة التيار (A)	MMA
شدة التيار (A)	TIG
سرعة السلك (م / دقيقة) + فرق الجهد (V)	MAG / TIG

ملحوظة

في لحام الـ MMA وكذلك الـ TIG يمكن لفني اللحام رفع أو خفض فرق الجهد بواسطة تغيير طول القوس الكهربى.

في لحام الـ MAG/MIG يمكن لفني اللحام رفع أو خفض شدة التيار بواسطة تغيير سرعة السلك.

طول الـ ARC في لحامات MMA


طول القوس الكهربى في أسلاك الإلكترود (R,A,C) = قطر سيخ الإلكترود X ١ مم.

طول القوس الكهربى في سلك الإلكترود (B) = قطر سيخ الإلكترود X ٠,٥ مم.

أخطار زيادة طول القوس الكهربى المبالغ فيه

١. نقص التغلغل.
٢. عدم إستقرار القوس الكهربى أثناء اللحام.
٣. خطر الـ Gas Pore (فقاعات غازية في اللحام).

طول الـ Arc العادي لسلكة الروتيل (٦٠١٣) = قطر سيخ الإلكترود

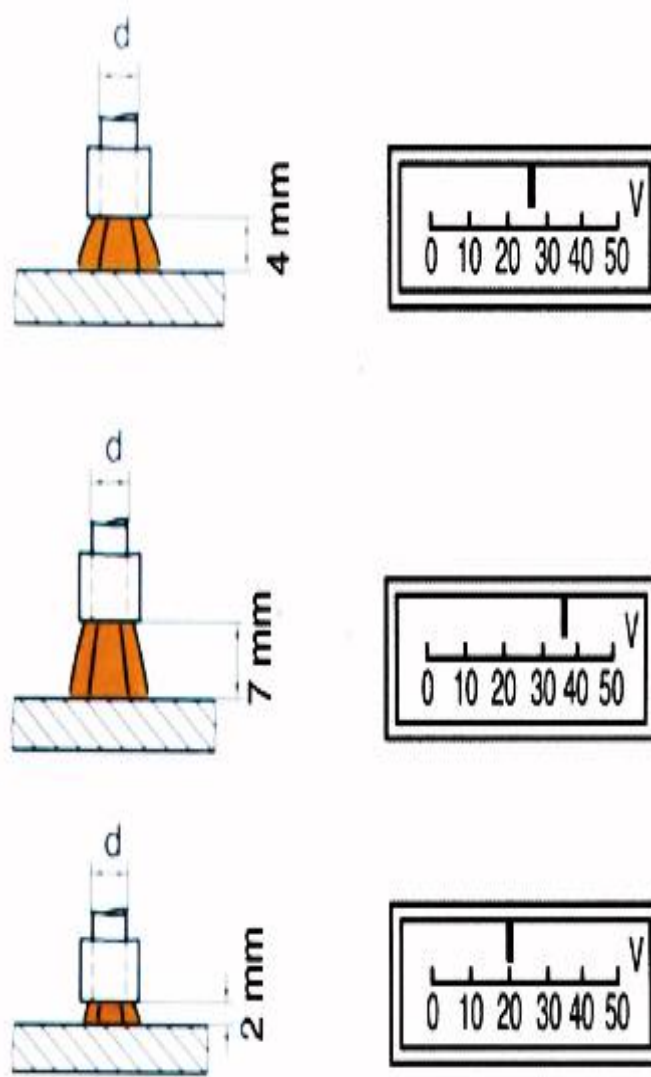


شكل رقم ٤٤: تأثير زيادة طول القوس الكهربى

ملحوظة


- إزدياد طول القوس الكهربى يؤدى إلى إرتفاع طاقته الحرارية.
- نقص طول القوس الكهربى المبالغ فيه يؤدى إلى إنخفاض طاقته الحرارية وبالتالي تتأثر قدرته على صهر سلك الإلكترود وكذلك الشغلة.

علاقة فرق جهد الدائرة المفتوحة بفرق جهد القوس الكهربى وشدة التيار

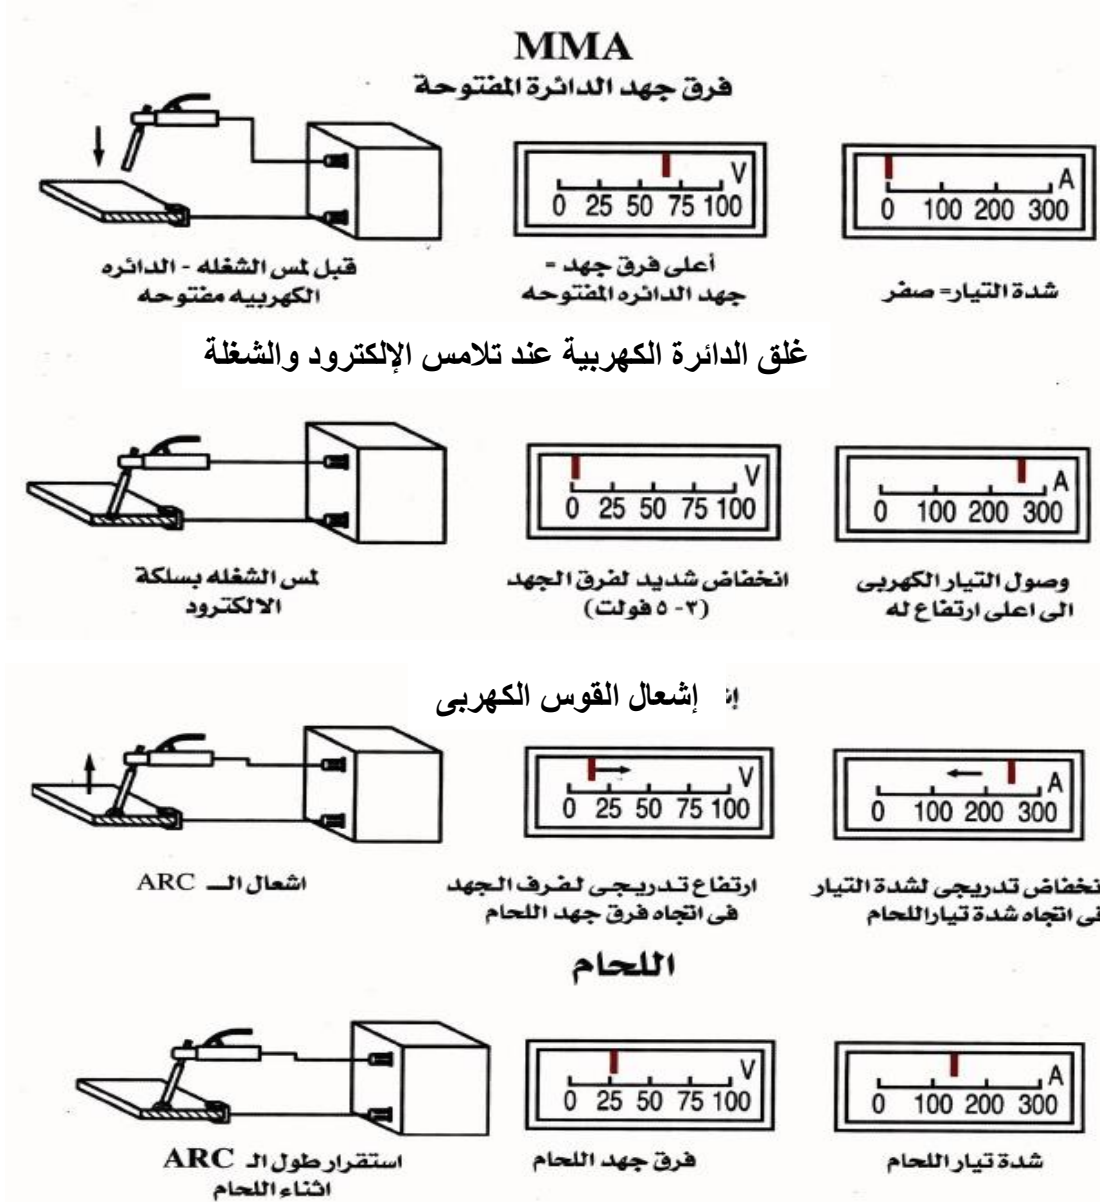

شكل رقم ٤٥: علاقة فرق جهد الدائرة المفتوحة بفرق جهد القوس الكهربى وشدة التيار

لوحة المعلومات الفنية لماكينة اللحام

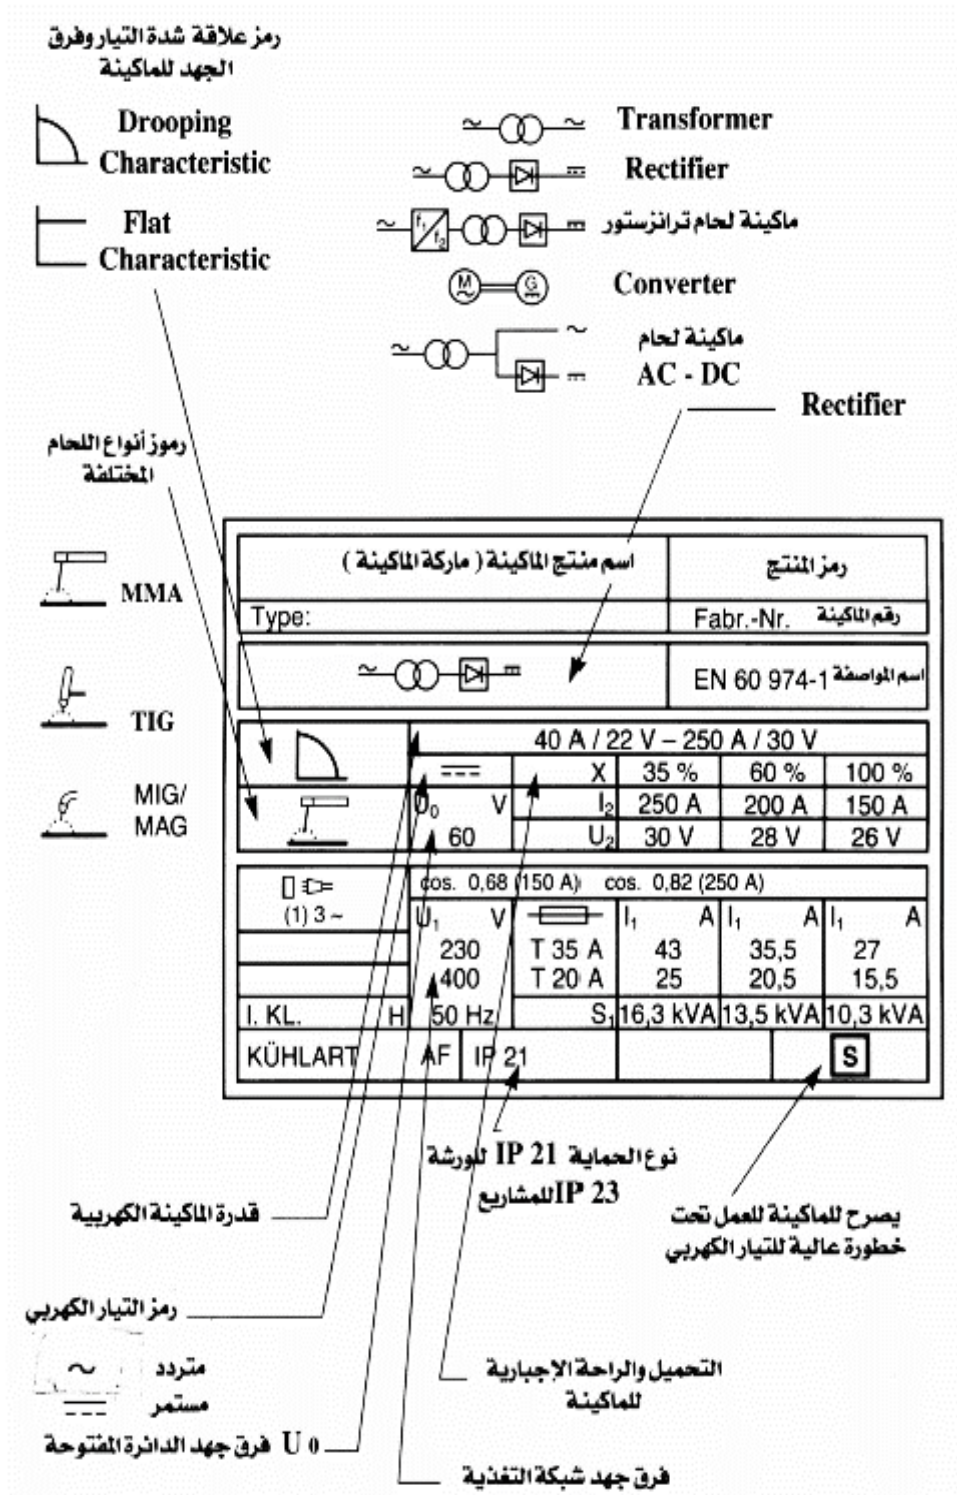

شكل رقم ٤٦: لوحة المعلومات الفنية لماكينة اللحام

التشغيل (التحميل) والراحة لماكينة اللحام (ED والرمز X)

أثناء اللحام والتحميل على الماكينة ممكن أن ترتفع درجة حرارة المكونات الكهربائية لها مثل Transformer وترانزستور ومقوم Rectifier وقبل أن تصل حرارة هذه المكونات إلى درجة حرارة

حرجة يمكن أن تؤدي إلى إتلافها لذلك يتم فصل الماكينة ذاتيا ثم تعود إلى العمل بعد دقائق معدودة وذلك بعد إنخفاض حرارتها وفي أغلب الأحوال يؤدي هذا إلى تعجب فني اللحام.


فترة التحميل أو الراحة الإجبارية للماكينة عند اللحام بتيار معين موجودة علي اللوحة المعدنية للماكينة وفي الكراسة الفنية الخاصة بها.

أمثلة توضيحية

١. رمز التحميل : ١٠٠ % ED بشدة تيار ١٥٠ أمبير معناها تحميل دائم لهذه الماكينة بهذا التيار ولا حاجة لعمل فترات راحة خلال ١٠ دقائق .
٢. رمز التحميل : ٦٠ % ED بشدة تيار ٢٠٠ أمبير معناها إمكانية التحميل علي الماكينة بهذا التيار لمدة ٦ دقائق يعقبهم فترة راحة إجبارية لمدة ٤ دقائق .




٣. رمز التحميل : ٣٥ % ED بشدة تيار ٢٥٠ أمبير معناها إمكانية التحميل علي الماكينة بهذا التيار لمدة ٣,٥ دقيقة يعقبهم فترة راحة إجبارية لمدة ٦,٥ دقيقة .

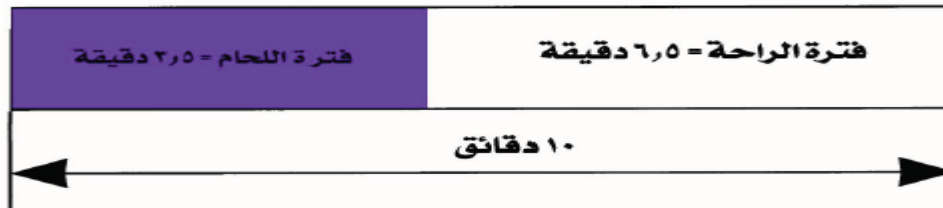

يلاحظ أن كلما ارتفع قيمة رمز التحميل كلما إنخفضت شدة تيار اللحام وكلما إنخفضت قيمة رمز التحميل ED كلما زادت فترة راحة الماكينة الإجبارية وبالتالي يمكن التحميل علي الماكينة بشدة تيار أعلى.




التغذية بغازات الحماية والحقن

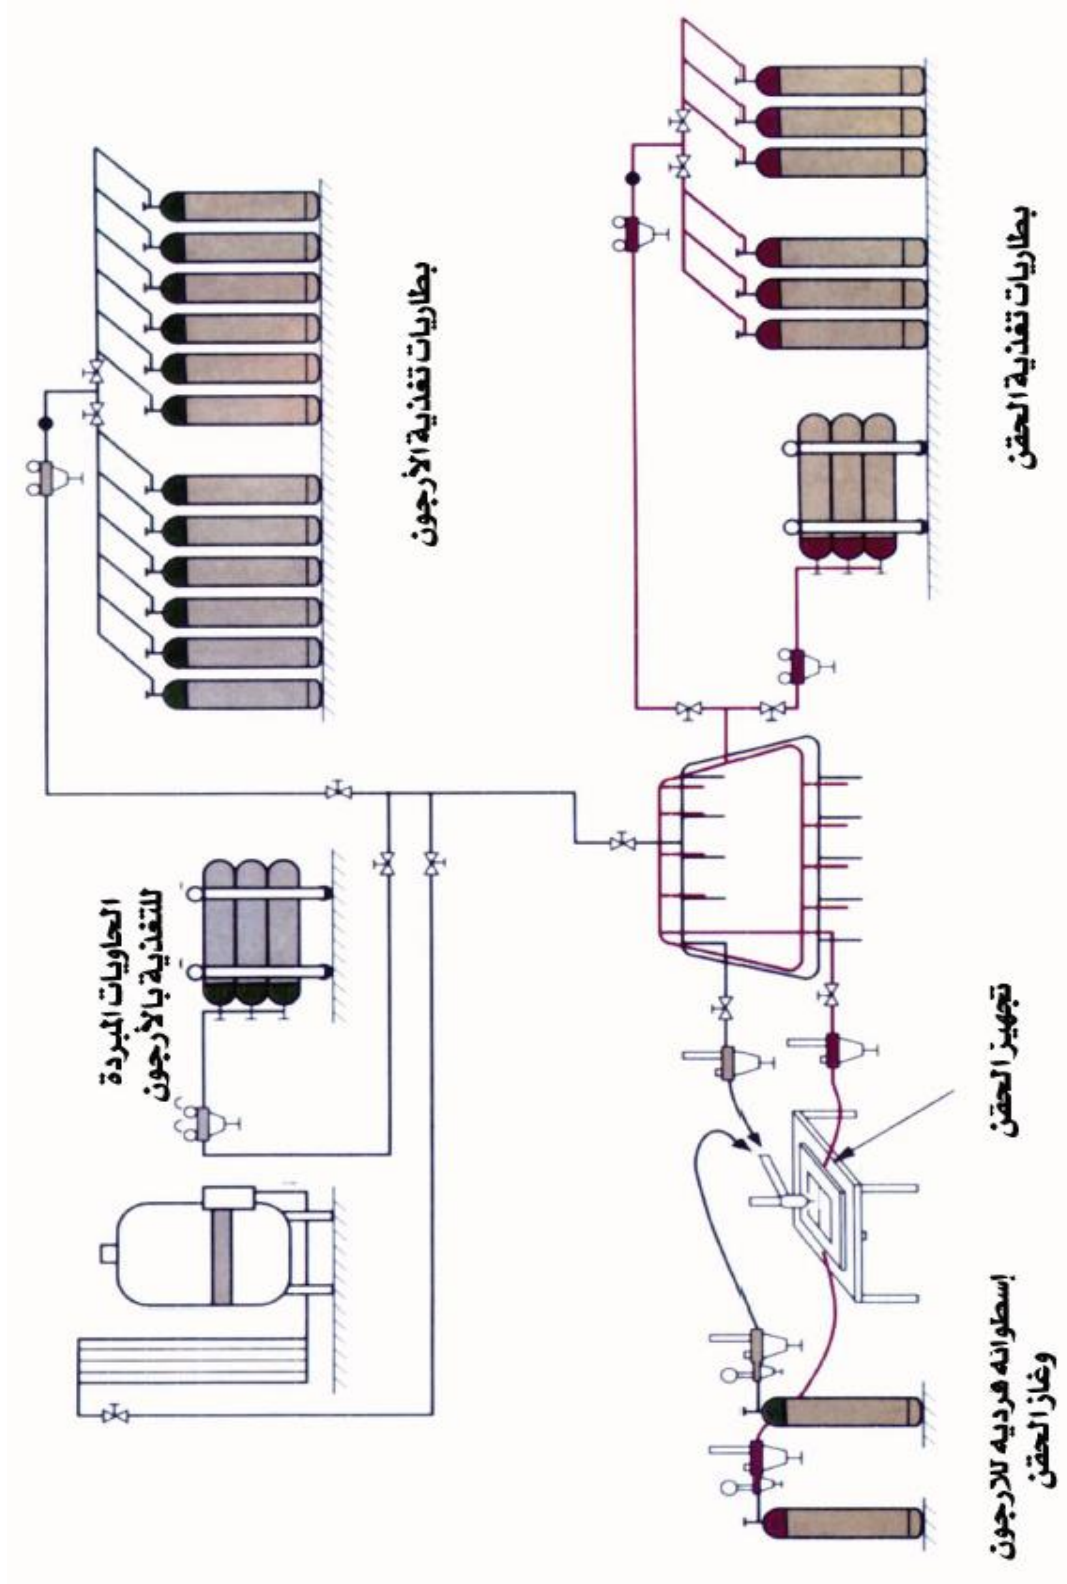

شكل رقم ٤٧: التغذية بغازات الحماية والحقن

ضبط كميات غاز اللحام باستخدام المانوميتر

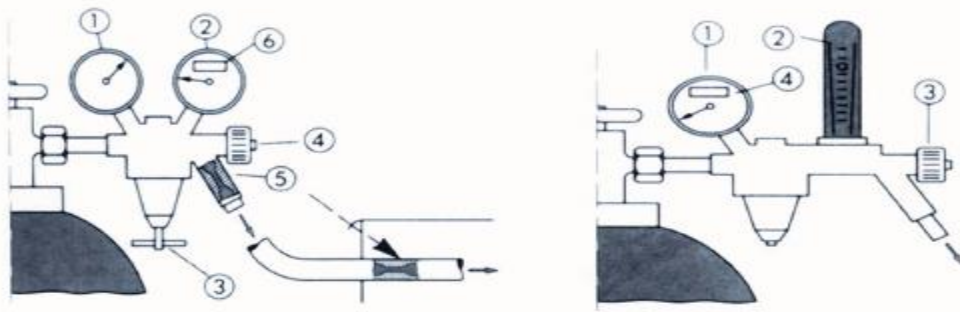


قياس كمية الغاز باستخدام الكرة السابحة	قياس كمية الغاز باستخدام المانوميتر
١- مانومتر ضغط الاسطوانة ٢- أنبوبة قياس رأسية مزودة بكره صغيره تسبح في الغاز ٣- صمام ضبط ٤- نوع الغاز	١- مانومتر ضبط للاسطوانة ٢- مانومتر كمية الغاز ٣- منجلة ضبط الضغط ٤- صمام غلق ٥- صمام خانق ٦- نوع الغاز

١. قياس كمية الغاز باستخدام المانوميتر

يقوم الصمام الخانق بتقليل فتحة نفاذ الغاز (لتر/دقيقة) داخل الخرطوم وبذلك تتوقف كمية الغاز المندفعة داخل الخرطوم على ضغط الغاز الذي يتم ضبطه من خلال صمام الضغط.



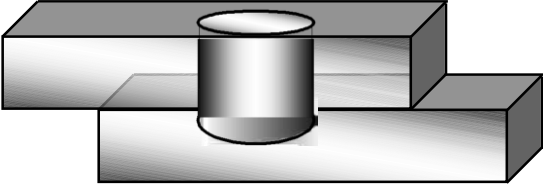
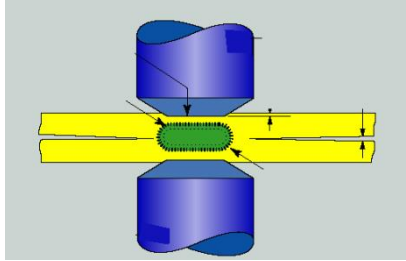
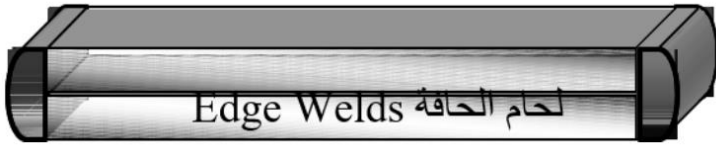
٢. قياس كمية الغاز باستخدام الكرات السابحة

بمرور الغاز ذات الضغط الثابت إلى أنبوبة القياس يحمل معه الكرة إلى أعلى وحتى حد مستوى معين ويتوقف هذا المستوى على كمية الغاز المندفعة والتي يتم التحكم فيها بواسطة صمام الضبط ويمكن قراءة كمية الغاز (لتر/دقيقة) على مسطرة القياس الموجودة علي الأنبوبة الزجاجية.

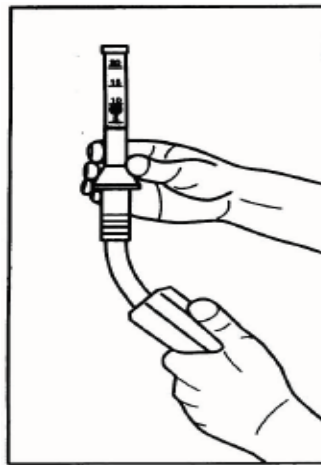

لعمل كمنترول دائم على كمية الغاز يمكن استخدام جهاز كمنترول لقياس كمية الغاز الخارج من الطوروش وذلك بنثبيته علي فوهة الطوروش وقراءة مستوى إرتفاع الكرة السابحة في الغاز المندفع للخارج.



أنواع اللحامات شائعة الاستخدام

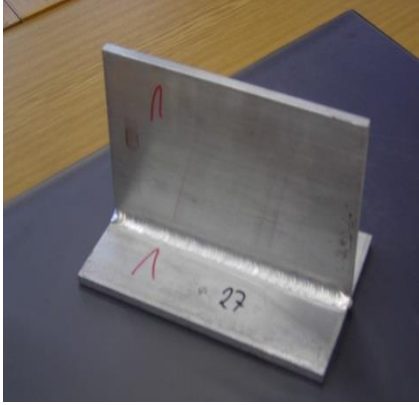	
<p>Fillet Welds لحام الزاوية</p>	<p>Butt Welds لحام تقابلي</p>
	
<p>Plug/Slot Welds مليء المجرة</p>	<p>Spot/Seam Welds النقطة / الشريط</p>
	
<p>Edge Welds لحام الحافة</p>	
<p>Edge Welds لحام الحافة</p>	

شكل رقم ٤٨: أنواع اللحامات شائعة الاستخدام



انواع الوصلات **Types of common joint**

أ. الوصلة التقابلية **Butt joint**

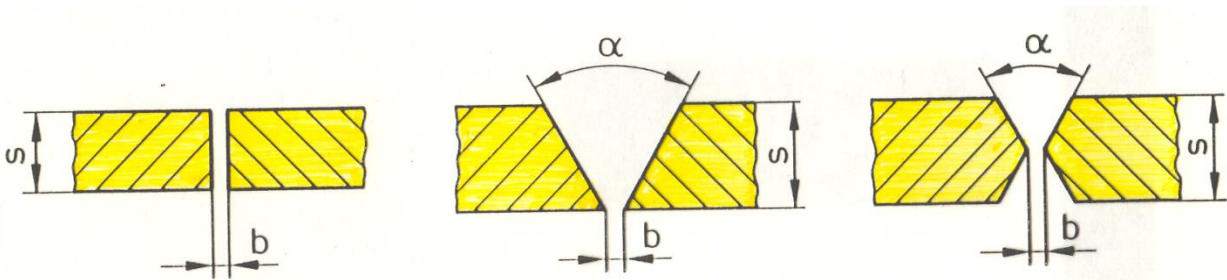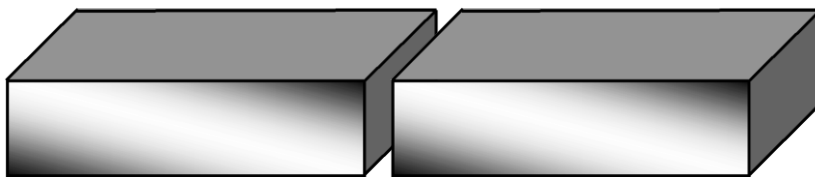



شكل رقم ٤٩: وصلة تقابلية

ب. وصلة حرف T

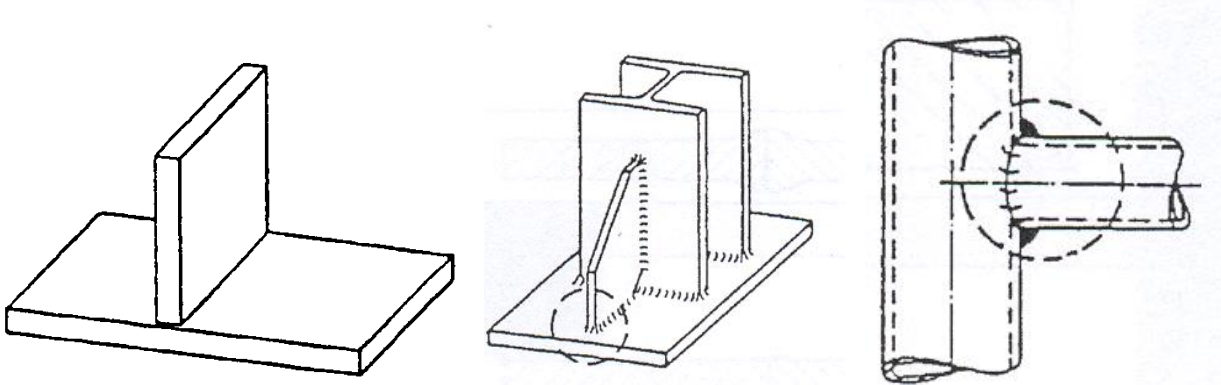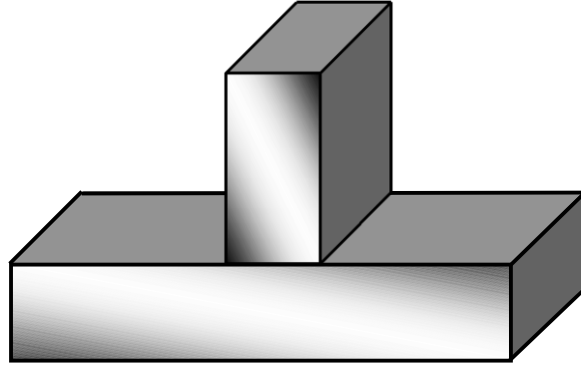



شكل رقم ٥٠: وصل حرف

ت. الوصلة التراكيبية Lap Joints

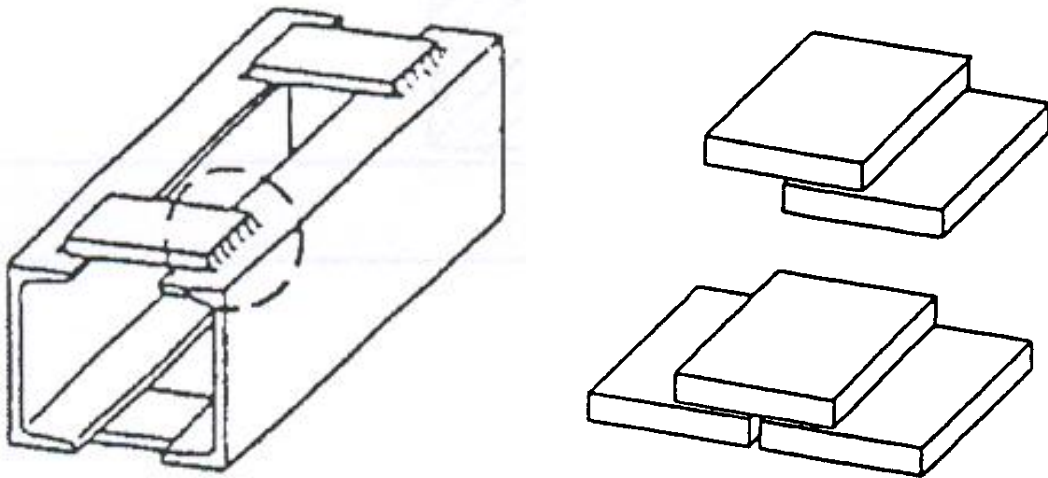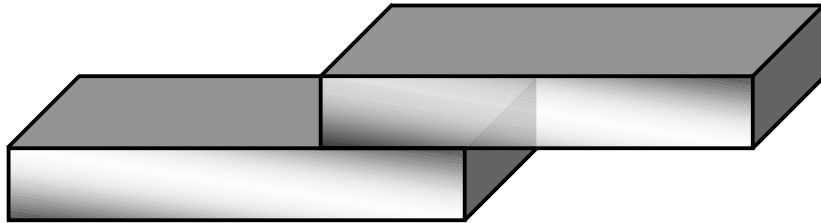


شكل رقم ٥١: الوصلة التراكيبية

ث. وصلة الحافة Edge Joints

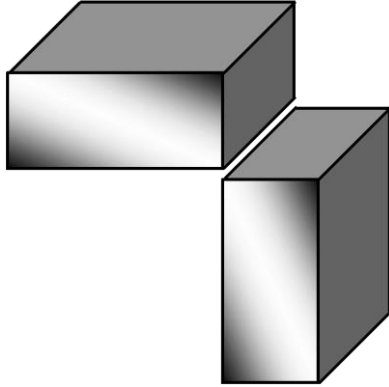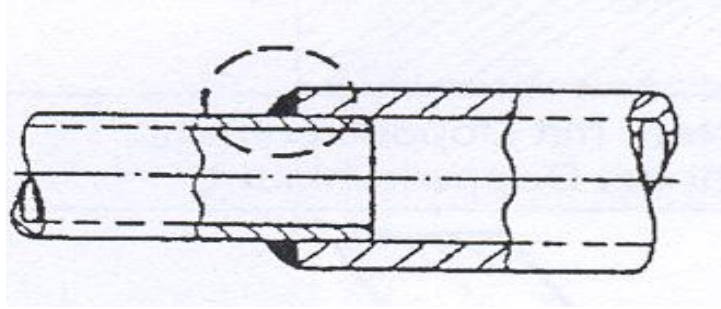



Closed Corner Joints

وصلة الزاوية [الحافة] الخارجية

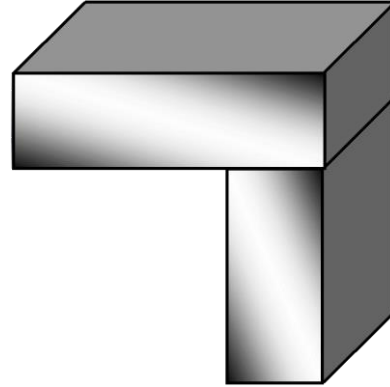


Open Corner Joints

وصلة الزاوية [الحافة] الداخلية

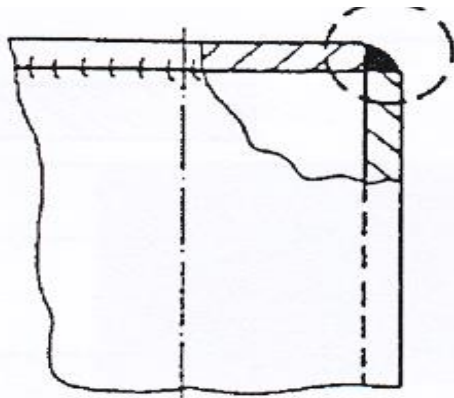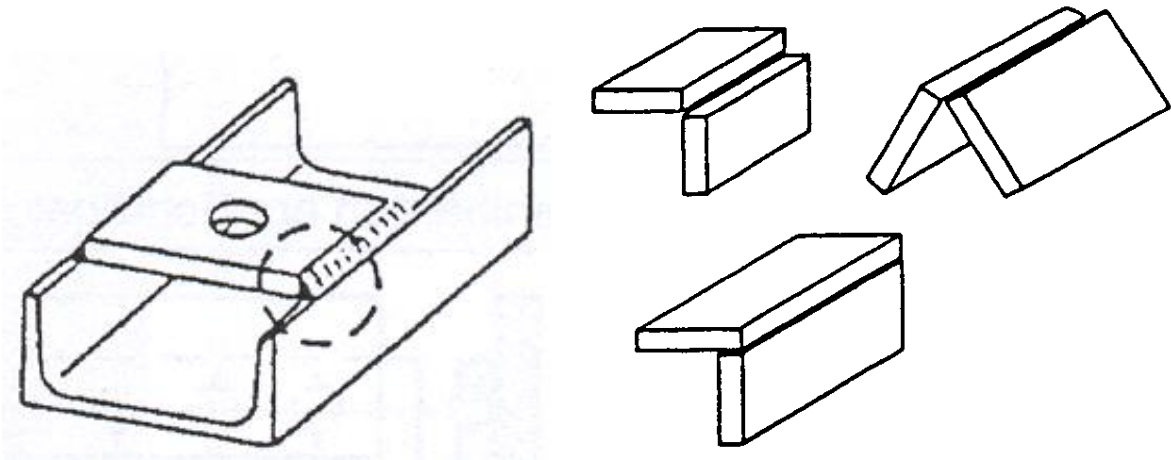


شكل رقم ٥٢: تابع وصلة الحافة

ج. وصلة الصليبية Cross Joint

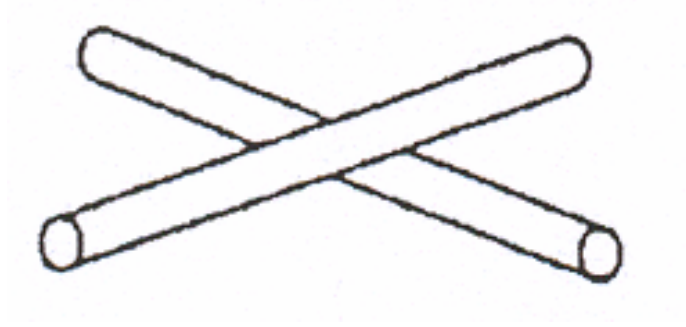


ح. وصلة متعددة القطع [على الأقل ثلاث قطع تتلاقى بزواوية محددة]

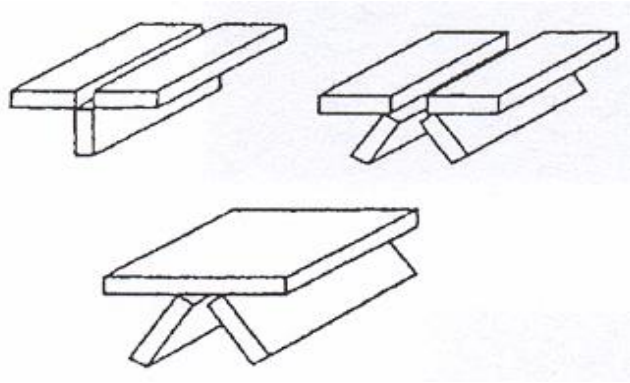

شكل رقم ٥٣: وصلة متعددة القطع


خ. وصلة الحافة

وهي عبارة عن قطعتين تتلاقى عند الحافة بزواوية من ٠ الى ٣٠ درجة.

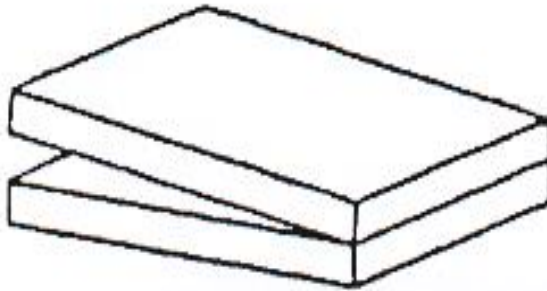


شكل رقم ٥٤: وصلة الحافة

د. الوصلة المائلة

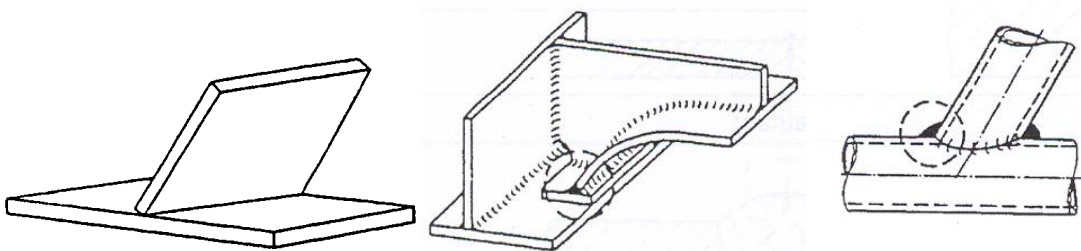


شكل رقم ٥٥: الوصلة المائلة

مثال: اذكر نوع اللحام ونوع الوصلة للاشكال التالية

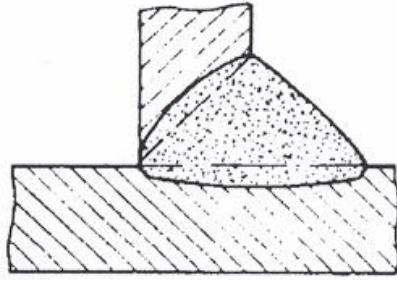


نوع اللحام: نصف V بالإضافة الى لحام زاوية

نوع الوصلة: وصلة حرف T

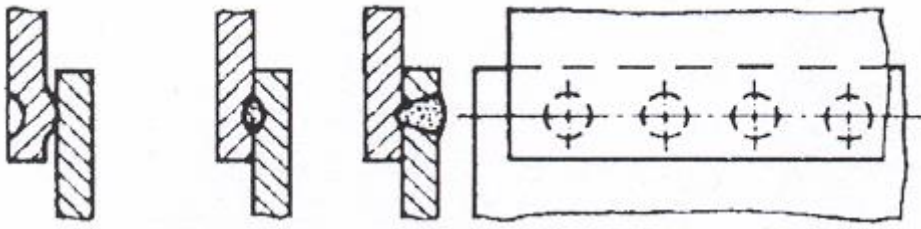

نوع اللحام: لحام مقاومة بروز وبنطة وكذلك لحام ملو مجرى او ثقب مجهز

نوع الوصلة: وصلة تراكيبية

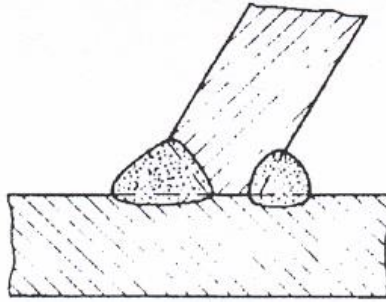

نوع اللحام: نصف Y مع لحام زاوية من الجهة المقابلة نوع اللحام

نوع الوصلة: وصلة مائله

الباب الثاني: اللحام والقطع بالغاز (بإلهب الأوكسى أستيلين)


مقدمة

يصلح اللحام بالغاز بصفة خاصة لوصل الألواح المعدنية التي تتراوح تخاناتها بين ٢ الى ٥٠ مم وهو اليوم يستخدم أساسا في لحام الألواح التي تتراوح تخاناتها بين ١ الى ١٠ مم. وفي هذه الطريقة يسخن المعدن في منطقة الوصلة ويصهر بواسطة لهب غازي ناتج عن احتراق غاز في الأكسجين النقي تقريبا.

أولا: اللحام بالغاز

اللحام بالغاز Gas Weldin يتم لحام المعادن بواسطة الحرارة الناتجة من المشعل (Torch) الخاص بالأكسجين أسيتلين حيث يقوم المشعل بمزج الأكسجين مع الأسيتلين وإشعالهما ، واللهب الناتج يستخدم في عمليات لحام المعادن في عمليات اللحام بالأكسجين أسيتلين ، تستخدم اسطوانتين معبئتين بالغاز يكون الأكسجين في إسطوانة والأسيتلين في إسطوانة أخرى ، ونظرا لوجود هذه الغازات تحت ضغوط عالية يتم استخدام منظمات للضغط علي كل إسطوانة ، ويتم توصيل الأكسجين والأسيتلين من الإسطوانات إلي المشعل بواسطة خرطوم بحيث يكون لون خرطوم الأكسجين (أخضر) ولون خرطوم الأسيتلين (أحمر) ويتم بعد ذلك خلط الغازين وإشعالهما بواسطة المشعل كذلك بواسطة مقدمة المشعل.(Torch Tip) وقد يستخدم الهواء بدلا من الأكسجين عند لحام الرصاص ويفضل في أسلوب اللحام بالغاز استخدام الاسيتلين أو الهيدروجين وقودا غازيا كم قد يستخدم غاز الاستصباح أو غاز المون، أو الميثان أو غاز البروبان.


وتصل درجة حرارة اللهب الناتج من احتراق الاسيتلين والأكسجين الى ٣٢٠٠ م، بينما هي للهيدروجين ١٩٠٠ م، وعل هذا يفضل استخدام لهب الأوسكي استيلين في لحام المواد الحديدية وذلك لارتفاع درجة حرارته ولا يستخدم الهيدروجين إلا في لحام المعادن الخفيفة التي لا تناسبها درجة الحرارة العالية.

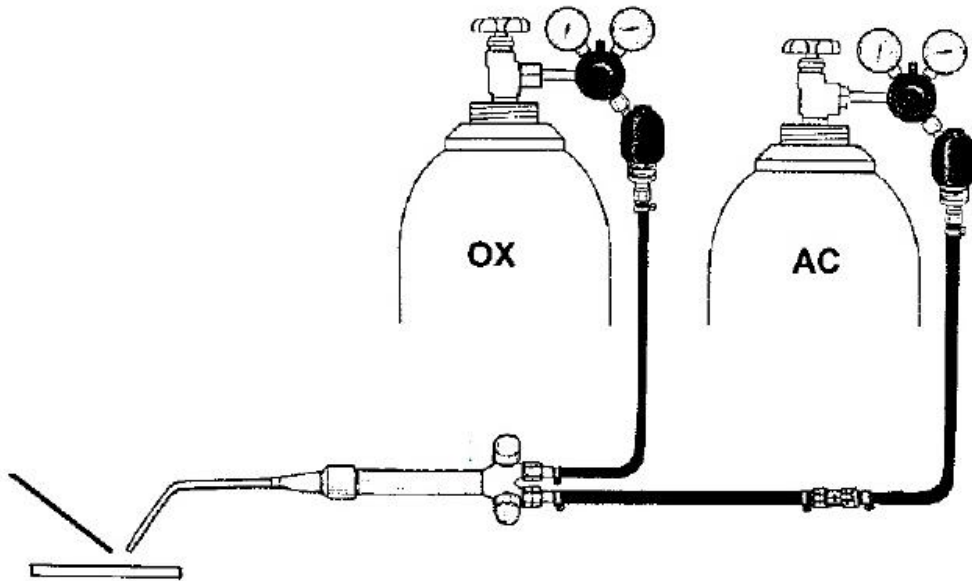

إعداد وصلة اللحام:

ومن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها هو إعداد مكان وصلة اللحام وحمائتها من الشوائب التي تدخل عليها والتي تسبب ضعفا في مكان الوصلة مما يجعل هذه الوصلة موضع ضعف بدل أن تكون في نفس قوة معدن الأساس. وعلى هذا فيجب مراعاة قاعدتين هامتين في إعداد الوصلة:

١. تنظيف مكان الوصلة من الأوساخ أو الأكاسيد أو الشوائب التي قد توجد بها ويكون ذلك باستخدام أحجار الجليخ لإزالة الصدأ وكذلك الأحماض.
٢. إعداد مكان بالوصلة لاستقبال معدن الحشو المنصهر وحماية معدن الحشو أثناء تجمده في الوصلة.

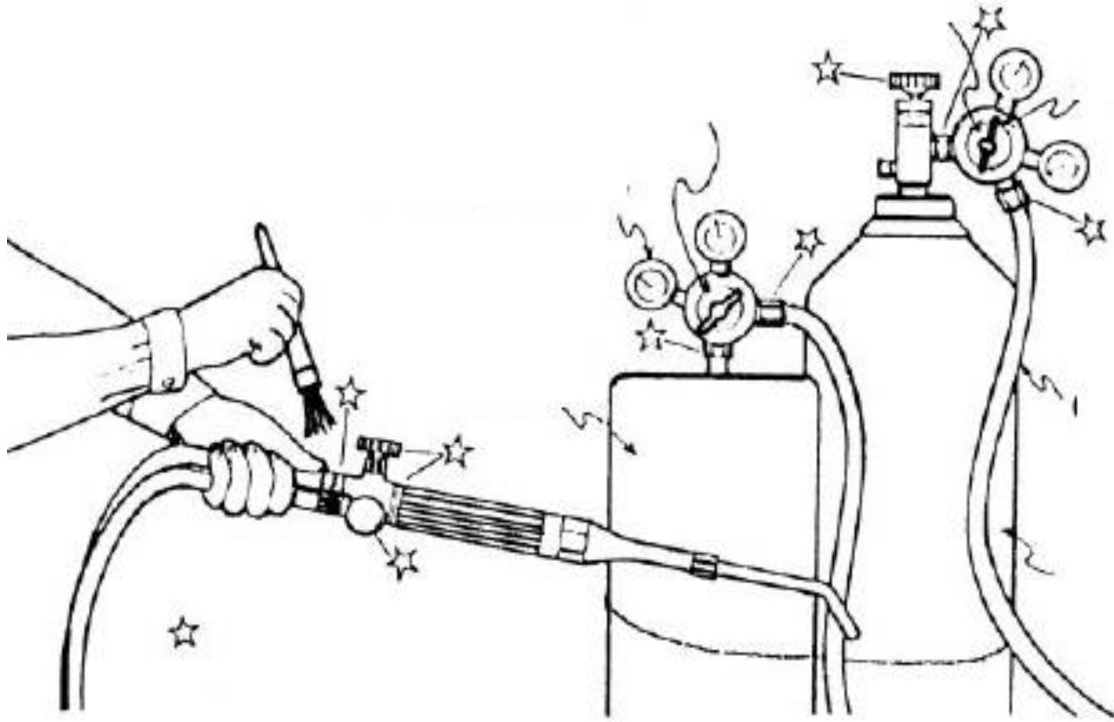

وهاتين القاعدتين هي قواعد عامة وهناك قواعد خاصة للحام المعادن المختلفة. فالصلب الكربوني يختلف عن الصلب السبائكي، يختلف عن الحديد الزهر، يختلف عن الصلب المصبوب. وهناك عدة أنواع لوصلة اللحام كما هو مبين بالشكل

ويمكن لحام الوصلة التناكبية من جهة واحدة أو جهتين وذلك تبعا لتخانة الأجزاء المراد لحامها. ويعد معدن الأساس ويقطع على هيئة حرف V وفي هذه الحالة تعرف الوصلة بوصلة تناكبية حرف V يلي هذا النوع التراكبية، ومن الجائز أن تكون فردية أو مزدوجة.


أما في لحمة الفلق فان معدن الحشو يترسب خلال ثقب موجود في اللوح العلوي. وإذا كان الثقب موجودا في اللوحين معا فيسمى اللحام " لحمة برشمة".

وفي اللحمة الركنية يملأ الركن الخارجي بمعدن الحشو ويمكن إضافة لحام شريطي في الركن الداخلي. وتوجد أيضا لحمة حرف T.

المعدات المستخدمة في اللحام الغازي:

١. الغازات

تزود ورش اللحام بما يلزمها من غازات اللحام عن طريق اسطوانات مصنوعة من الصلب وفي هذه الحالة توجد اسطوانات للأكسجين وأخرى للإستيلين وتعف هذه الطريقة بالضغط العالي. وفي أحيان أخرى يمكن إعداد غاز الاستيلين من تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء في مولدات خاصة. وتعرف هذه الطريقة بالضغط المنخفض. وتقام هذه المولدات على مقربة من مواقع العمل ويجب أن تبعد هذه المولدات عن مصادر النار أو لهب اللحام بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار. وقد تركيب عدة مولدات ضخمة في موقع مركزي بالمصنع وتزود الورش بالاستيلين اللازم لها من خلال شبكة أنابيب. أما الأكسجين فيمكن تزويد الورشة به إما عن طريق اسطوانات من الصلب أو من خلال خطوط أنابيب، وتسع اسطوانة الصلب العادية ٤٠ لترا من الغاز وتعبأ تحت ضغط ١٥٠ ضغط جوي وهذا يعادل ٦٠٠٠ لترا في الضغط الجوي العادي. أما الاستيلين المعبأ في اسطوانات فيكون تحت ضغط ١,٥ جوي وإلا تحلل وانفجر. وهو يعبأ في اسطوانات ممتلئة عن آخرها بمادة مسامية محشية بأسيتون سائل بنسبة ٤٠% من سعة الاسطوانة ويذوب غاز الاستيلين في هذا الأسيتون وتعطي هذه الاسطوانة حوالي ٥٧٦٠ لترا من الاستيلين في الضغط العادي.

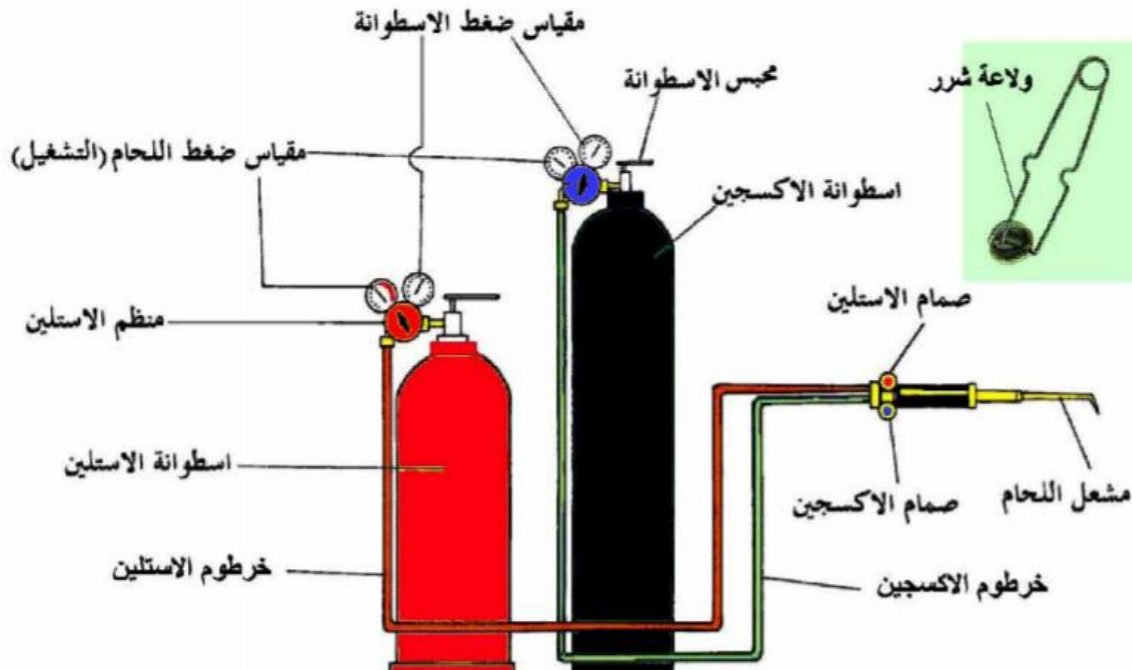


٢. منظمات الضغط

تستخدم منظمات الضغط الموصلة بالاسطوانة لخفض ضغط الغاز في داخل الاسطوانة الى الضغط المناسب للتشغيل.

وهذه المنظمات مزودة بألية لخفض الضغط مهمتها التحكم في ضغط الغاز الخارج من الاسطوانة وترتيبه لضغط ضغط الغاز المنخفض وفقا لمتطلبات التشغيل ولكل منظم مقياسان لبيان الضغط قبل

وبعد تخفيضه. وهناك منظمات ذات مرحلة واحدة وأخرى ذات مرحلتين حتى تجعل ضغط التشغيل ونسبة الخلط الغازي ثابتين.

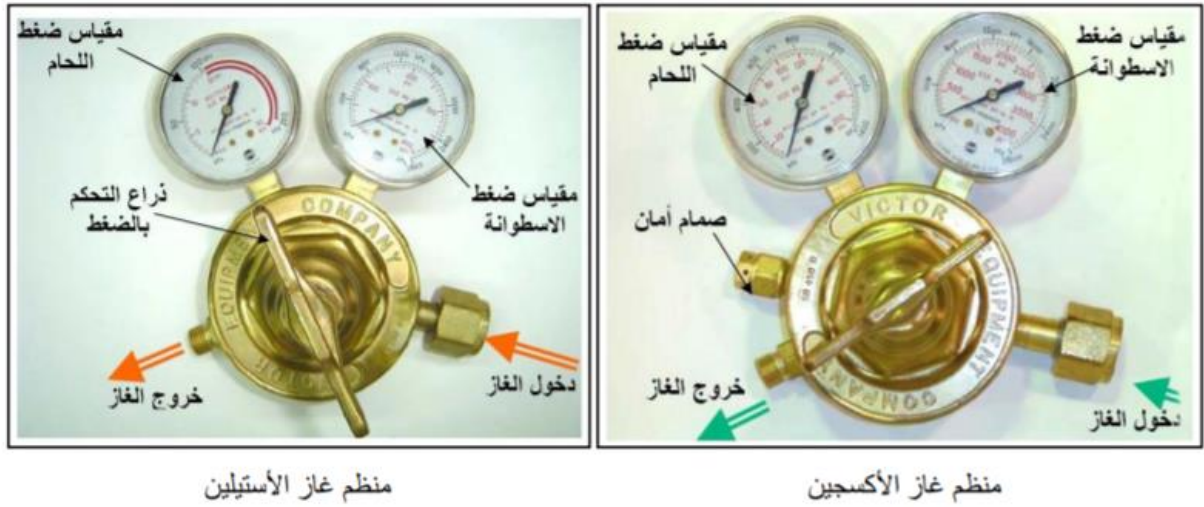

٣. خرطوم أسطوانات الغاز Gas hoses


تصنع الخرطوم من المطاط مكون من عدة طبقات ومدعم بنسيج خيوط القطن والنايلون وتبلغ في أطوالها ٥ متر على الأقل وتحمل حتى ٤٠ ضغط جوي، وتتراوح أقطارها الداخلية بين ٤ إلى ١١ مم وتثبت لها أطراف تثبيت محكمة تجعل من الصعب افلاتها من وصلة الخرطوم. ويختلف لون الكسوة الخارجية للخرطوم، فهي حمراء بالنسبة للأسيتيلين، وزرقاء بالنسبة للأكسجين. ولا يجوز استخدام خرطوم الأسيتيلين لنقل الأكسجين، لأنها لا تستطيع تحمل ضغط الأكسجين العالي. وينبغي ألا تقل أطوال خرطوم التصريف عن ٥ متر. كما ينبغي ألا يزيد طول خرطوم الضغط المنخفض على ٥ متر، لأن هبوط الضغط الذي ينجم عن الخرطوم الطويل قد يؤدي إلى نقص الأسيتيلين في المشعل (البوري). وتستخدم المشابك لتثبيت الخرطوم في كل من فتحة تصريف الغاز بالمولد، وخافض الضغط، ومشعل (بوري) اللحام. وتعوق هذه المشابك اقتلاع الخرطوم بطريق الخطأ، وبذلك تمنع الحوادث التي تنجم عن تسرب الغاز فجأة. وإذا ما بلي جزء من خرطوم تصريف غاز، أو أصبح يسرب (ينفس)، فإذا هذا الجزء يقطع ويستبعد ويوصل الجزآن المتبقيان من الخرطوم معاً، ليصباحا خرطوما واحداً بواسطة أنبوبة وصل خرطوم. ويتم ربط قفيز على خرطوم اللحام المركب على وصلة الربط النحاسية لضمان عدم التسريب أو هروب الخرطوم من الوصلة.



شكل رقم ٥٦: خرطوم أسطوانات الغاز

٤. بوري (مشعل) اللحام Welding torch

يعتبر من الأجزاء المهمة والأساسية في معدات اللحام حيث يستقبل غاز الأكسجين والأستيلين ويقوم بعملية خلط الغازين بالكمية المطلوبة وتصريفها إلى منطقة اللحام، ويوجد بالبوري صمامين تحكم بكمية الأكسجين والأستيلين كما هو مبين في (شكل رقم ٥٧).

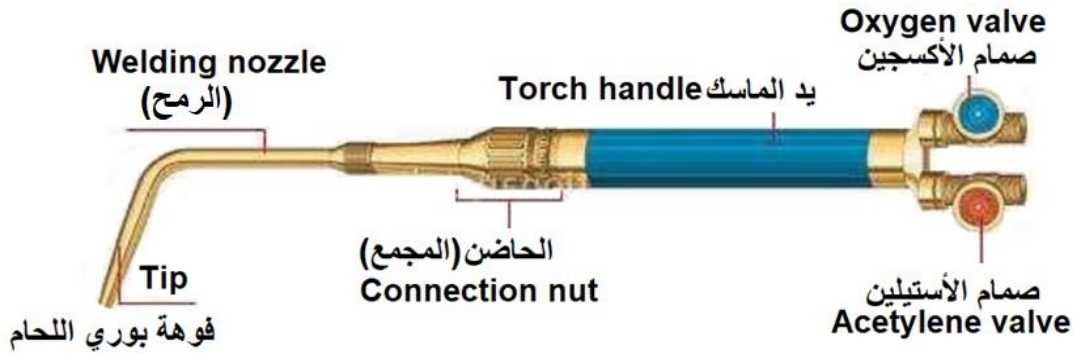


شكل رقم ٥٧: طريقة عمل بوري اللحام

ويوجد نوعين من بوري اللحام هما:

بوري اللحام منخفض الضغط


يعتمد هذا النوع على مبدأ السحب والخلط، حيث يمر الأكسجين إلى أنبوبة البوري خلال صمام التحكم ثم إلى الحاخن بضغط من ٢-٣,٥ بار حيث تضيق الفتحة ثم تعود فتتسع مرة أخرى في اتجاه غرفة الخلط، ونتيجة اتساع الفوهة ينخفض الضغط بشدة في غرفة الخلط ويسحب غاز الأستيلين من فتحة الأستيلين الذي يغذي تحت ضغط منخفض فيمر خلال قناة حلقة مثبتة بين ساق المشعل والحاقن، وبعدها يمر الغاز إلى غرفة الخلط حيث يشكل مع الأكسجين الذي يخرج من نهاية فتحة بوري اللحام.

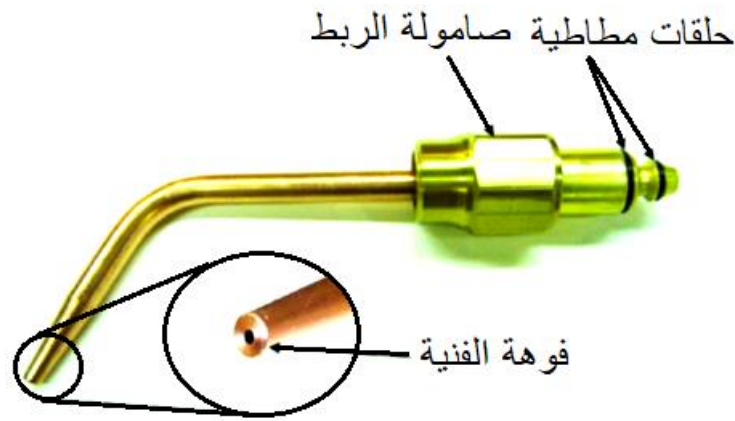

شكل رقم ٥٨: بوري اللحام منخفض الضغط


بوري اللحام مرتفع الضغط

في هذا النوع يندفع الأكسجين والأستيلين الى غرفة الخلط بضغط عالي، حيث يتم الخلط تحت ضغط عالي، (شكل رقم ٥٩) يبين بوري اللحام مرتفع الضغط.

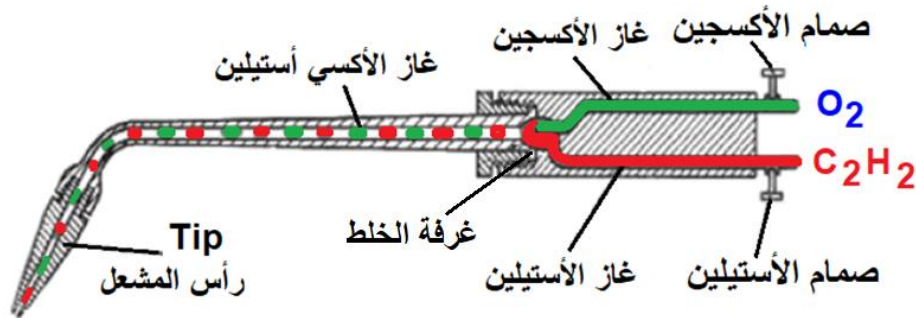

شكل رقم ٥٩: بوري اللحام مرتفع الضغط

وحسب الاستخدام يتم تركيب بوري الضغط المنخفض للتسخين أم بوري الضغط المرتفع والذي يستخدم لعمليات اللحام والقطع كما هو مبين في (شكل رقم ٦٠).

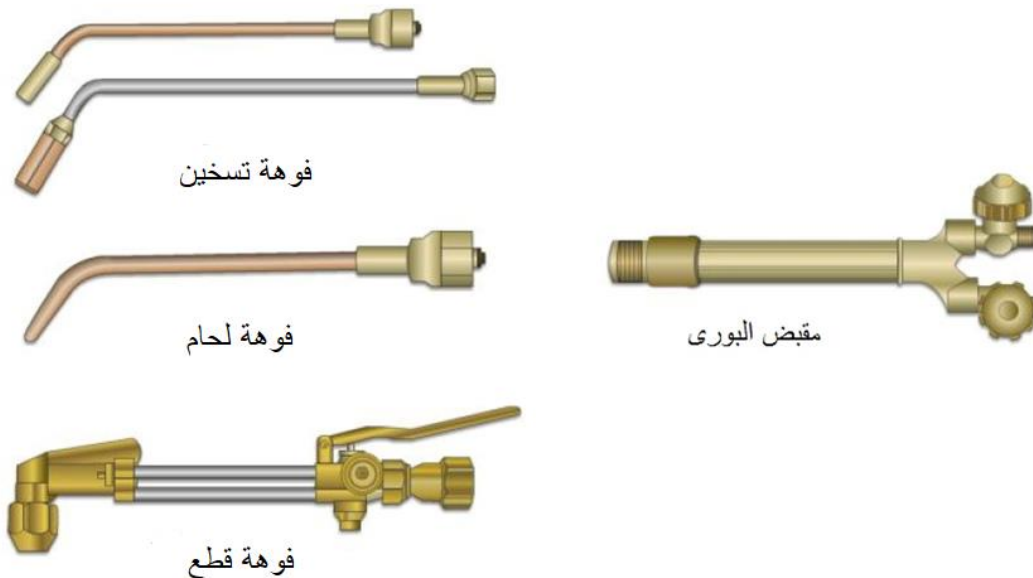


شكل رقم ٦٠: أنواع فوهة البوري الخاص باللحام والقطع والخاص بالتسخين فقط

طريقة اللحام:

عند تنفيذ عملية اللحام بالغاز يمسك العامل بمشعل اللحام في يده اليمني ويزود المشعل بالأكسجين وغاز الوقود خلال خرطومين منفصلين.

أما عود الحشو فيوجهه العامل بيده اليسرى. ويسخن معدن الوصلة المراد لحامها بواسطة اللهب ويصهر العود تدريجيا ولا حاجة لاستخدام معدن للحشو عند لحام الوصلات التقابلية المزدوجة الشخصية. ويجب على العامل أن يستخدم نظارة خاصة تمنع عنه وهج اللهب لحماية عينيه من الضرر أثناء عملة اللحام.

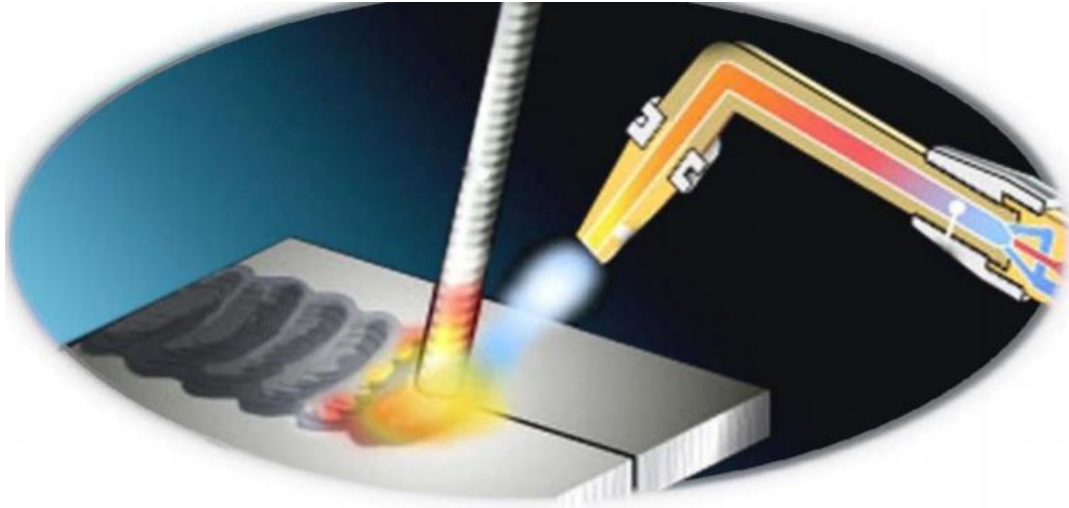

وتستخدم أثناء اللحام مادة مناسبة تساعد على حسن اللحام تعرف بمساعدة الصهر وهي مادة تستعمل لتنظيف سطح اللحمة كيميائيا ولمنع الأكسدة الجوية عنها وتقليل الشوائب فيها برفع هذه الشوائب فوق السطح.


وفي لحام الصلب الكربوني والسبائكي والنحاس الأحمر والرصاص والنيكل لا يلزم استخدام مساعدات الصهر. أما في لحام الألومونيوم والبرونز والزره فتستخدم مساعدات صهر أساسها حامض البوريك.

المهارات الأساسية للحام الأكسي أستيلين:

عندما نقوم بتنفيذ عمليات اللحام بالشكل الصحيح فإننا سوف نحصل على لحامات بمواصفات عالية الجودة، وهذا يتحقق باستخدامنا للمشعل بشكل صحيح والتركيز على النقاط الأربع التالية:


١. كمية الحرارة :

كمية الحرارة الناتجة من اللهب لا بد أن تكون مناسبة للمعدن وذلك للحصول على إنصهار جيد بموضع اللحام (البؤرة) والذي يحدد كمية الحرارة هما سمك المعدن وشكل الوصلة، وإذا زادت سماكة المعدن زادت كمية الحرارة وهذا يجعلنا نستخدم مقاس أكبر لرأس اللحام (الفونية).

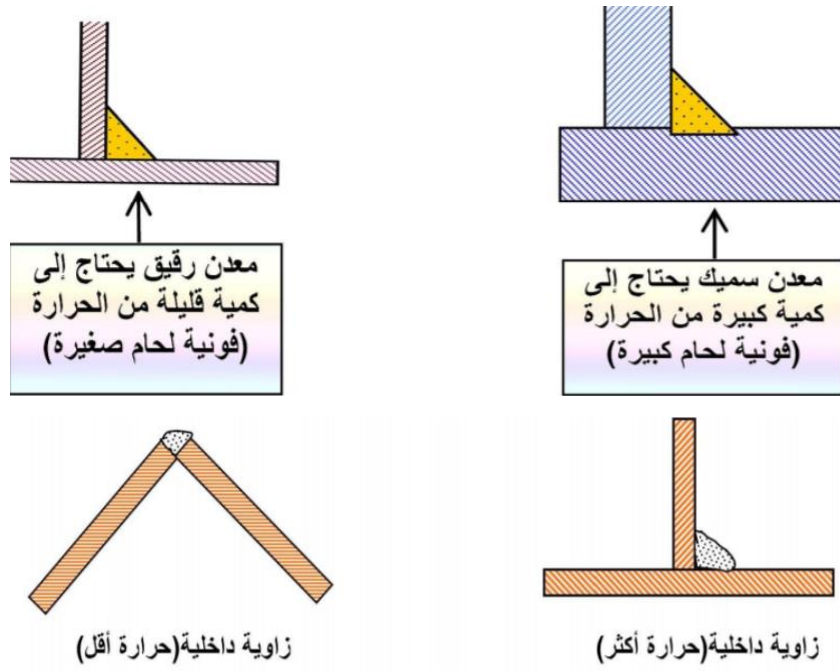


٢. المسافة بين المخروط الداخلي وقطعة العمل:


وهي المسافة المحصورة بين طرف مخروط اللهب الداخلي وبركة إنصهار المعدن الأساسي والتي يجب أن تكون من ٢-٤ ملم ويتغير ذلك حسب مقاس رأس اللحام وسمك قطعة العمل وحجمها.

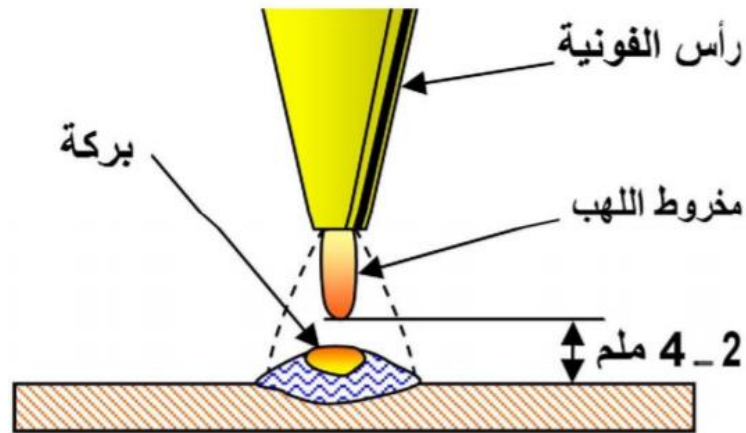

المسافة الكبيرة جداً تمتد وتنشر الحرارة على المعدن فيصعب التحكم في منطقة الإنصهار.

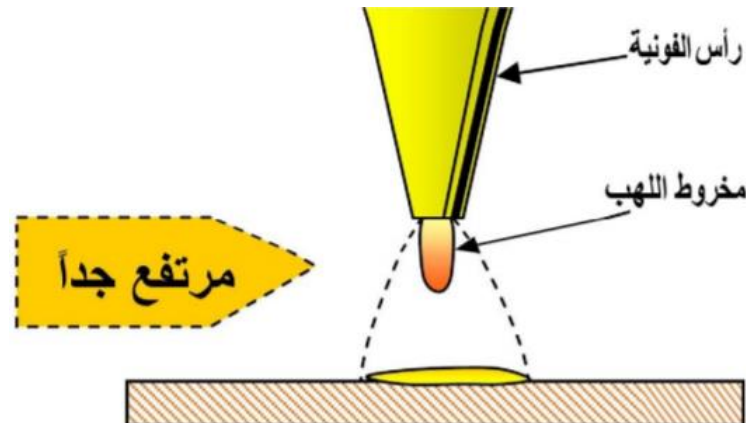


والمسافة القريبة جدا تسبب إرتفاع حرارة المشعل أو إرتداد اللهب أو إلتصاق ذرات المعدن في فوهة الرأس فتحدث فيه فرقة متقطعة فيسبب ذلك تناثر المعدن المنصهر خارج منطقة الإنصهار.

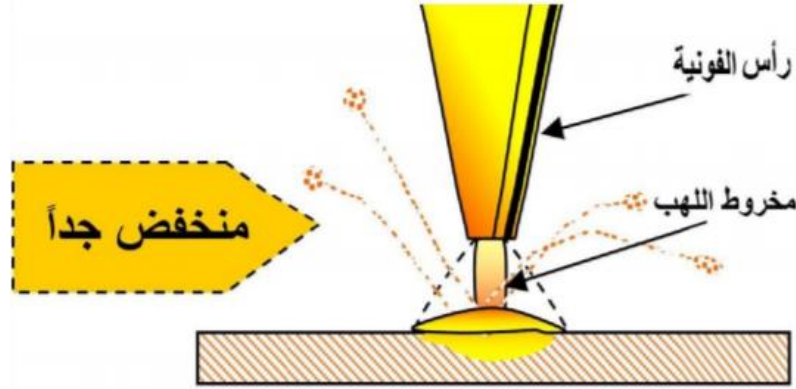


٣. سرعة الإنتقال (حركة المشعل):

وهي حركة وسرعة سير المشعل فوق قطعة العمل أثناء اللحام، فإذا كانت الحركة صحيحة والسرعة مناسبة نحصل على انصهار واندماج جيد لمعدن سلك اللحام مع معدن قطعة العمل وبالتالي تنتج درزات لحام جيدة ومتناسقة التموج، وأما إذا كانت السرعة عالية فتؤدي إلى نقص في التعبئة من السلك، وهذا ينتج لنا ذرات ضعيفة وقليلة الحجم مع تموجات غير منتظمة، وكذلك إذا كانت السرعة بطيئة فتؤدي إلى زيادة التعبئة من السلك فينتج لنا ذرات عريضة ومرتفعة ذات أطراف متراكبة في سطح معدن قطعة العمل بالإضافة إلى حدوث ثقب نافذة خاصة عند لحام المعادن الرقيقة.

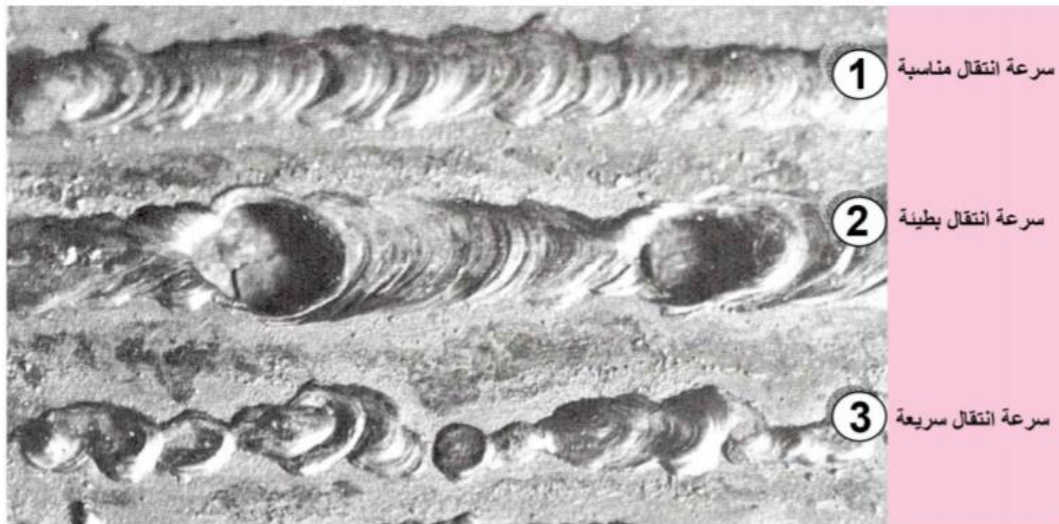

٤. زاوية المشعل وسلك اللحام

وهي الوضعية أو الميل الذي يكون عليه المشعل وسلك اللحام، وهناك زاويتان أساسيتان :
(أ) زاوية المشعل: وهي الزاوية المحصورة بين محور رأس المشعل وبين المحور الطولي لقطعة العمل

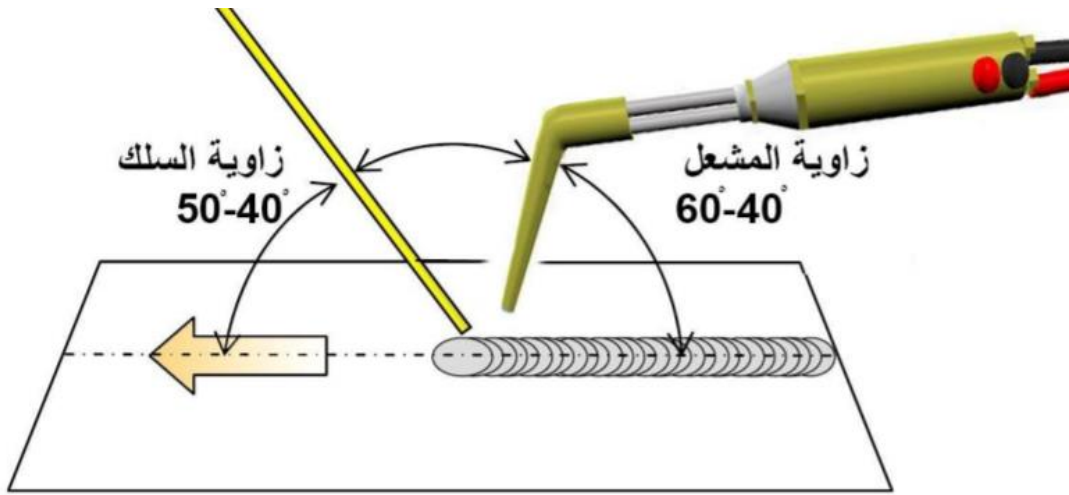

(ب) زاوية العمل: وهي الزاوية المحصورة بين محور رأس اللحام وبين المحور العرضي لقطعة العمل، وتختلف هذه الزاوية باختلاف شكل قطعة العمل وكذلك إختلاف وضعية اللحام، وفائدة هذه الوضعية تركيز الحرارة على قطعة العمل وسلك اللحام بشكل صحيح.

فن اللحام:


ويقصد بذلك الطريقة العملية التي يستعملها اللحام في أداء عملية اللاحم مثال ذلك طريقة تحريك قطب اللحام. ويتم اللحام بطريقتين تبعا للاتجاه الذي يجري فيه.

فهناك لحام تقدمي أو أي لحام الى اليسار. ولحام تقهقري أو لحام الى اليمين فالنوع الأول من مزاياه سرعة توزيع الحرارة وتسخين الوصلة التناكبية مقدما وعدم تسخين اللوح المعدني أكثر من اللازم. ومن ثم فهذه الطريقة تصلح للحام الألومونيوم وتصلح أيضا للحام الألواح المعدنية الرقيقة التي يقل سمكها عن ٤ مم.


أما النوع الثاني فيمتاز بسرعة اللحام ويصلح للألواح التي يزيد سمكها عن ٤ مم.

أنواع اللهب:


يمكن تقسيم لهب الأوكسي استيلين الى ثلاث مناطق كما هو مبين في الشكل التالي:

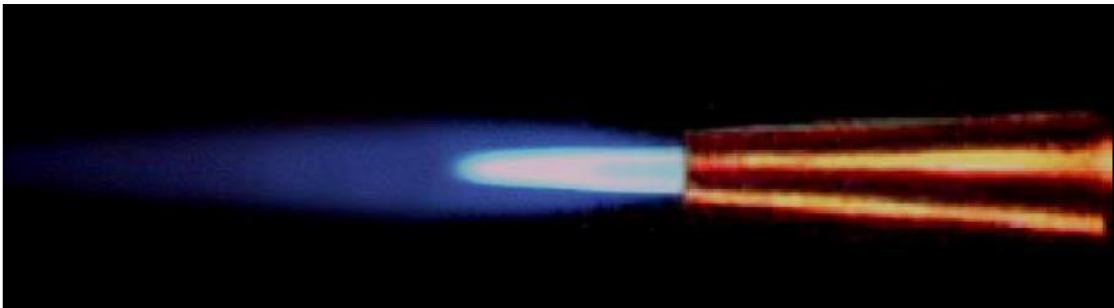

 ففي المنطقة الأولى يتحد الأوكسجين مع الاستيلين مكونا أول أكسيد الكربون والهيدروجين وفقا للمعادلة:



 وتذهب نواتج الاحتراق الى المنطقة الثانية. أما في المنطقة الثالثة فيتحد كل من أول أكسيد الكربون والهيدروجين مع الأكسجين الجوي مكونا ثاني أكسيد الكربون والماء وذلك وفقا للمعادلة:



وذلك على أساس إن نسبة الأكسجين الى الاستيلين هي ١:١ ويعرف اللهب في هذه الحالة باللهب المتعادل. وهناك نوعين آخرين هما اللهب المؤكسد وهو ذلك اللهب الذي يحتوي على كمية من الأكسجين أكبر وهو يصلح للحام النحاس الأصفر.

أما اللهب المكربن فهو الذي يحتوي على كمية من الاستيلين كبير وهو يصلح للحام الألومنيوم. أما المعادن الأخرى مثل الصلب والزرهر والنحاس الأحمر فيصلح لها اللهب المتعادل الذي يكون فيه أقصى درجة للحرارة تبعد بمقدار ٣ أو ٤ مم عن مخروط اللهب.

القطع بلهب الأكسي استيلين:

يمكن استخدام جهاز اللحام الغازي لقطع المعادن ويستخدم بوري أو مشعل خاص للقطع ويتكون من لهب تسخين ناتج من اشتعال الاستيلين والأكسجين ويسخن المعدن الى درجة أعلى من درجة حرارة توقده. ويناسب الأكسجين القاطع من ممر مركزي في طرف المشعل ثم يتحد.

لحام القوس الكهربائي:

ويمثل لحام القوس أحد أساليب اللحام بالصهر حيث تتولد الحرارة من قوس كهربائي بين قطبين أو بين معدن الأساس وأحد الأقطاب وهناك ثلاثة أنواع من القوس المستولد. ففي النوع الأول يتولد القوس بين قطبين كهربيين.

وفي النوع الثاني يستخدم قطب واحد مع معدن الأساس الذي يمثل القطب الثاني.

أما في النوع الثالث وهو الأكثر شيوعا من الناحية العملية فيستخدم عود الحشو أو معدن الملاء كأحد القطبين بينما يعمل معدن الأساس المراد لحامه كالقطب الآخر. وينشأ القوس الكهربائي بين الشغلة وعود الحشو

ثانيا: القطع بالأكسجين


عملية القطع بالأكس استيلين Oxygen & Gas Cutting هي أحد الأساليب الأشهر والأكثر شعبية في قطع الصلب والمعادن الحديدية. باستخدام هذا الأسلوب من الممكن قطع صفائح معدنية بسماكة من بضعة ملليمترات إلى بضعة أمتار. القطع بالغاز ينطوي على حرق المعادن بالأكس استيلين ويمكن إجراء قطع الغاز باستخدام الشعلة يدوية CUTTING TORCH أو آلات متطورة. باستخدام آلات القطع الآلي تكنولوجيا الحاسب CNC الذي يوفر نوعية أفضل بكثير مقارنة مع نفس العملية القطع اليدوي

تعتمد عملية القطع بلهب الأوكسى أستيلين على أكسدة وليس صهر المعدن فى مكان القطع وتتكون برادة أكاسيد متناثرة فى صورة شرر (المعدن المحترق).
وتتم عملية القطع باستخدام بورى خاص للقطع يشبه بورى اللحام فى كونه متصل بغازى الأكسجين والأستيلين الذين يختلطا داخله ويخرجا من فوهته خليطا بالنسبه الصحيحه للاشتعال.
ويضاف الى ذلك وصله اضافيه لغاز الأكسجين يخرج من منفث اضافى فى فوهة البورى. وهذا الأكسجين الاضافى الأخير هو الذي يتولى أكسدة المعدن بعد تسخينه الى درجة حرارة مرتفعه دون درجة حرارة الانصهار وكذلك يتولى طرد الأكسيد المنصهر ونزعه من موقعه.

الغازات المستخدمة فى اللحام والقطع

أكسجين O ₂	غازات حمايه لبركة اللحام	غازات قابله للاشتعال
	أرجون Ar	أستيلين C ₂ H ₂
	هيدروجين H ₂	بروبان C ₃ H ₈
	نيتروجين N ₂	الغاز الطبيعى
	غاز حقن N ₂ + H ₂	

كثافة الغازات عند C 15 وضغط 1 بار

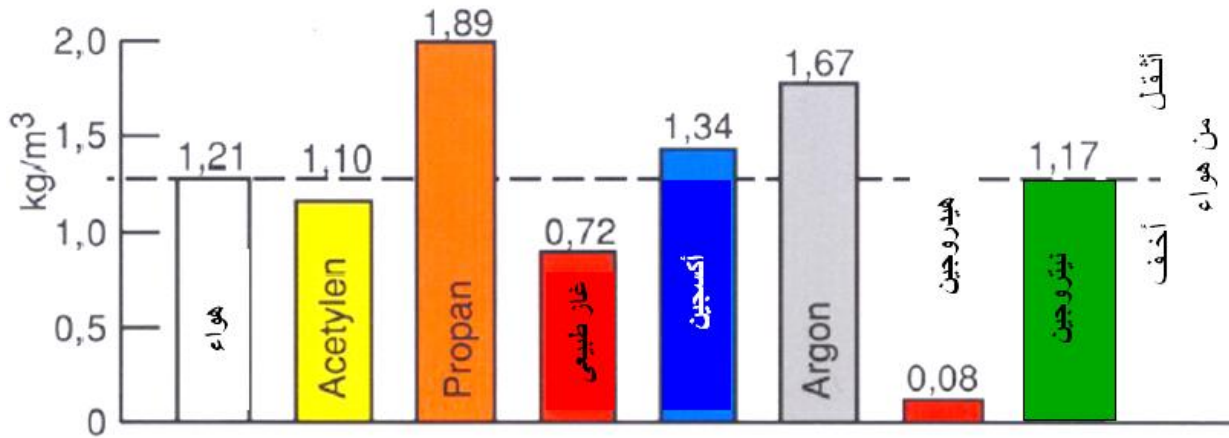


شكل رقم ٦١: كثافة الغازات المستخدمة فى اللحام

الوصف الفنى للقطع الحراري

- بواسطة غاز الإشتعال مع الأكسجين يتم تسخين المعدن حتى درجة الإشتعال (درجة إشتعال الحديد بأنواعه تتوقف على نسبة الكربون فيه وهذه الدرجة تكون غالبا بين ١١٥٠ - ١٢٥٠°م)
- بإندفاع شعاع أكسجين تتكون أكاسيد ذات حرارة عالية. تعمل هذه الحرارة إلى جانب حرارة التسخين بالشعلة على إحتراق المعدن فى مكان القطع وتكون الخبث.
- يتكون الخبث عادة من ٨٠% أكاسيد و ٢٠% معدن منصهر.
- بتحريك مسدس القطع يدويا أو ميكانيكيا يتم تكون شريط القطع.

للخبث المتكون يتم دفعه خارج منطقة القطع بواسطة شعاع الأكسجين.

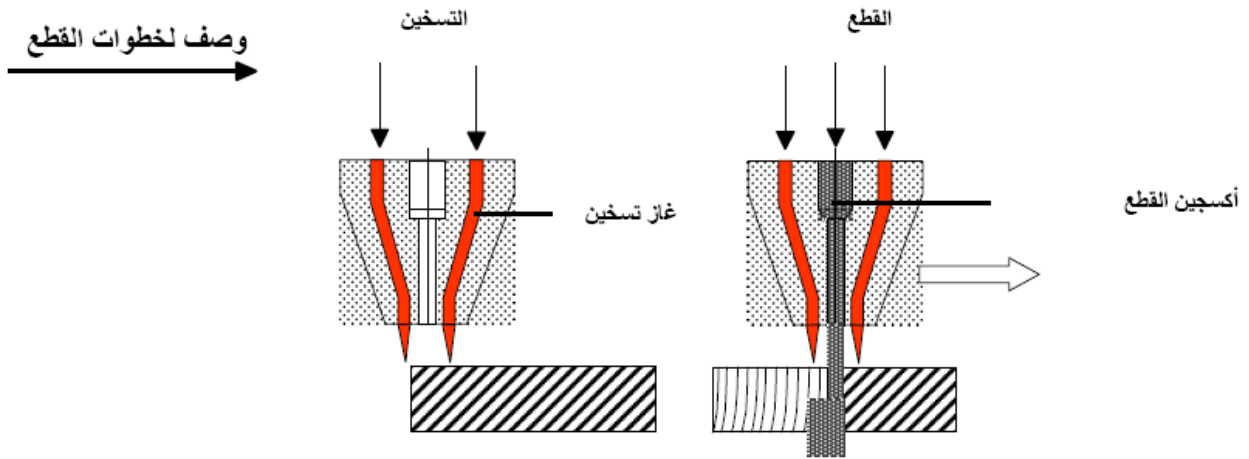

شكل رقم ٦٢: وصف خطوات القطع

ويجب ان تتوافر الشروط التاليه فى المعدن المراد قطعه:

١. أن يتحد المعدن مع الأكسجين أى أن يكون قابل للاحتراق.
٢. أن تكون درجة حرارة احتراق (أكسده) المعدن دون درجة انصهاره.

مثال (١): S235 (St37)

→	درجة حرارة انصهار الحديد	ca. 1536 C	√
→	درجة حرارة انصهار أكسيد الحديد	1350-1400 C	
→	درجة حرارة احتراق (أكسدة) الحديد	1050 C	


مثال (٢): X 6 CrNi 18-10

→	درجة حرارة انصهار أكسيد الكروم	2270 C	×
→	درجة حرارة انصهار أكسيد النيكل	1985 C	
→	درجة حرارة انصهار معدن الاستاتليس ستيل	1300-1400 C	

مثال (٣):

→	درجة حرارة انصهار أكسيد النحاس	1230 C	×
→	درجة حرارة انصهار النحاس	1083 C	

مثال (٤):

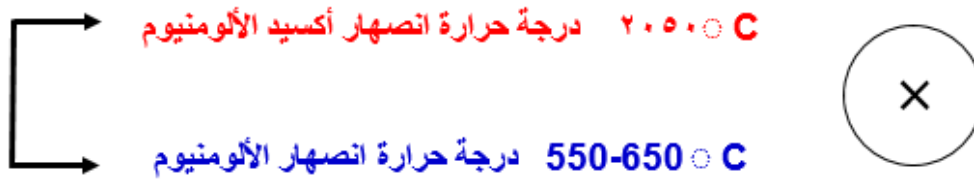


ولذلك لا يخضع الألومنيوم وسبائكه للقطع بالأكسدة. حيث أن درجة اشتعاله وانصهاره على التوالي ٩٠٠ م و ٦٥٠ م. وبالتالي فإن الألومنيوم يمكن أن يشتعل فقط في حالته السائلة. ولهذا لا يمكن الحصول على شكل ثابت للقطع.

١. أن تكون درجة الحرارة المتولده من الاحتراق كبيره قدر الامكان.

٢. أن تكون درجة حرارة انصهار أكاسيد المعدن والخبث المتكون أثناء القطع أقل من درجة حرارة انصهار المعدن ذاته.

وفي هذه الحالة تصبح الأكاسيد سائله ويتم ابعادها بسهولة من منطقة القطع بتيار الأكسجين. وتصل درجة انصهار الأكاسيد المتكونه أثناء التأكسد في عملية القطع الى ١٣٥٠ - ١٤٠٠ م أى أقل من درجة انصهار الحديد. ولذلك فإن الصلب المنخفض الكربون يخضع للقطع بالأكسدة. أما إذا زادت نسبة الكربون عن ١,٦٥% فينصهر الصلب بدرجه أقل من درجة انصهار أكاسيد الحديد ولذا يصعب قطعه بالأكسدة في الظروف العاديه.

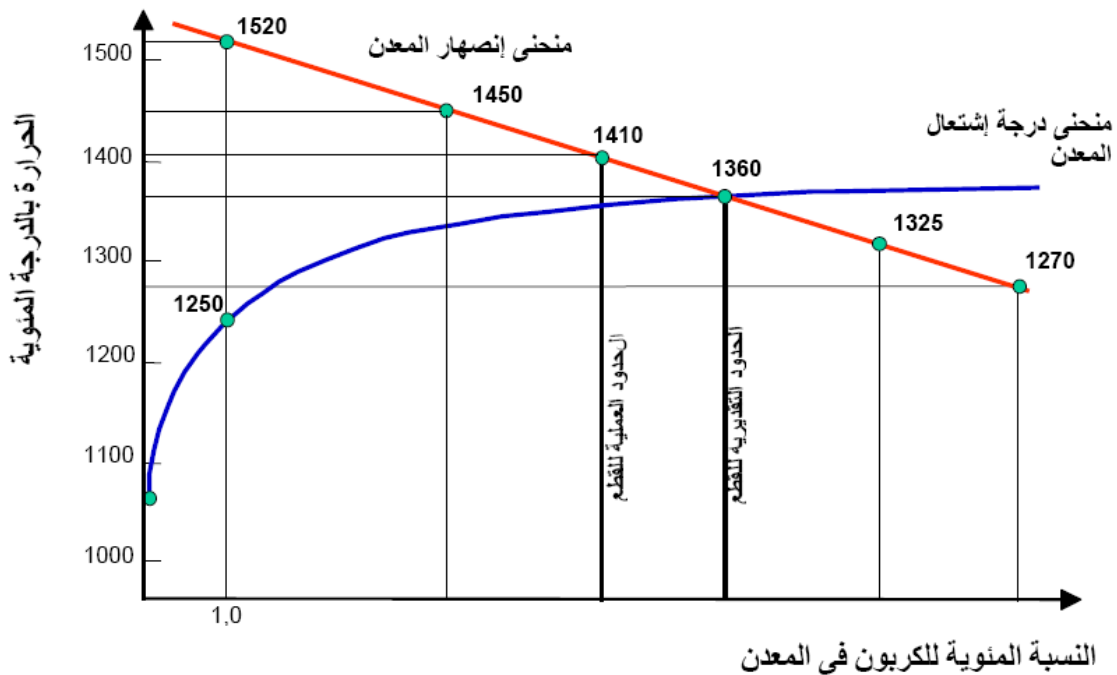

شكل رقم ٦٣: منحنى درجة اشتعال المعدن

أما الإضافات الأخرى في الصلب فيمكن توضيح أثرها كما يلي:

- أ. المنجنيز: لا يعوق عملية القطع. حيث يتم القطع بسهولة للصلب الذي يحتوي على منجنيز بنسبة تصل الى ١٣%.
- ب. النيكل: لا يعوق عملية القطع حتى لو وصلت النسبة الى ٣٥%.
- ج. الكروم: يمكن القطع بسهولة إذا كانت نسبته أقل من ٢% أما إذا زادت النسبة عن ٥% فيصب إجراء عملية القطع.
- د. التنجستن: وجوده لا يعوق عملية القطع إذا قلت نسبته عن ١٠% ولكن يحتاج الى لهب قوى.
- هـ. النحاس: لا تأثير له على عملية القطع حيث لا تتجاوز نسبته ١%.
- و. الألومنيوم: لا يعوق عملية القطع الا إذا زادت نسبته عن ١٠%.

وتصل درجة انصهار أكاسيد الألومنيوم ٢٠٥٠ م وأكاسيد الكروم حوالي ٢٢٧٠ م وأكاسيد النيكل ٢٢٧٠ م وأكاسيد النحاس ١٢٣٠ م مما يصعب القطع الحراري بالأوكسى أستيلين لهذه المعادن. ألا تكون قابلية المعدن لتوصيل الحرارة كبيره كى لا يحدث سحب شديد للحراره من مكان القطع والا فان عملية القطع ستتوقف فالنحاس والألومنيوم وسبائكهما تتمتع بموصلية حراريه عاليه بالمقارنه مع الحديد والصلب ولا يمكن عمليا تركيز التسخين لهذه المعادن حتى درجة الاشتعال بواسطة اللهب المسخن على سمك اللوح. ويمكن تقدير قابلية المعدن للقطع الحراري تبعا للتركيب الكيميائي للصلب بالأسلوب الآتى:

☞ قابليه جيدة للقطع.

☞ قابلية القطع بشكل مقبول.

☞ قابليه محدوده للقطع.

☞ قابليه رديئة للقطع.

وذلك كما هو موضح فى الجدول التالى:

مجموعة قابلية القطع	تسمية الصلب	نسبة الكربون	شروط القطع
أ	صلب كربونى صلب منخفض السبائكيه	أقل من ٠,٣ أقل من ٠,٢	نقطع فى أى ظروف انتاجيه بدون تحديد التخانه " السمك " ودرجة حرارة الهواء
ب	الصلب الكربونى	٠,٣ - ٠,٤	عند قطع تخانه " سمك " أكبر من ١٠٠ م يجب تطبيق التسخين على خط القطع حتى درجه لا تقل عن ١٢٠ م
ت	صلب كربونى صلب منخفض	٠,٤ - ٠,٥	يحتاج قبل القطع الى التسخين حتى ٢٠٠ - ٣٠٠ م على خط القطع
ث	صلب كربونى صلب منخفض السبائكيه	أكثر من ٠,٥ أكثر من ٠,٤	يحتاج قبل القطع الى التسخين حتى ٣٠٠ - ٤٥٠ م

ويتوقف ضغط الأكسجين وسرعة القطع على سمك " تخانة " الصلب المطلوب قطعه ونقاوة الاكسجين وتصميم البورى.

ولضغط أكسجين القطع أهمية كبرى، فعندما يكون الضغط غير كاف لا يستطيع تيار الأكسجين طرد الخبث من مكان القطع وإذا زاد ضغط الأكسجين فأن استهلاكه يزيد ولا يكون مكان القطع نظيف بالشكل الكافي.

ومن الثابت أن إنقاص نقاوة الأكسجين بمقدار ١% يخفض سرعة القطع بنسبة ٢٠% ولذلك لا ينصح باستخدام أكسجين نقاوته أقل من ٩٩% حيث تنخفض سرعة القطع وجودة السطح. وإذا كانت سرعة القطع صغيره فسوف يحدث صهر جزئى للحواف أما إذا كانت سرعة القطع كبيرة فسوف تتشكل أجزاء لم تقطع بشكل نافذ بسبب تأخر تيار الأكسجين ويحدث خلل فى استمرارية القطع.


بورى (مشعل) القطع Cutting torch

يعتبر من الأجزاء المهمة والأساسية في معدات القطع حيث يستقبل غاز الأكسجين والأستيلين ويقوم بعملية خلط الغازين بالكمية المطلوبة وتصريفها إلى منطقة اللحام، ويوجد بالبورى صمامين تحكم بكمية الأكسجين والأستيلين كما هو مبين في (شكل رقم ٦٤).




شكل رقم ٦٤: أشكال مختلفة لبورى القطع

يوضح (شكل رقم ٦٥) أجزاء بورى القطع مرتفع الضغط.

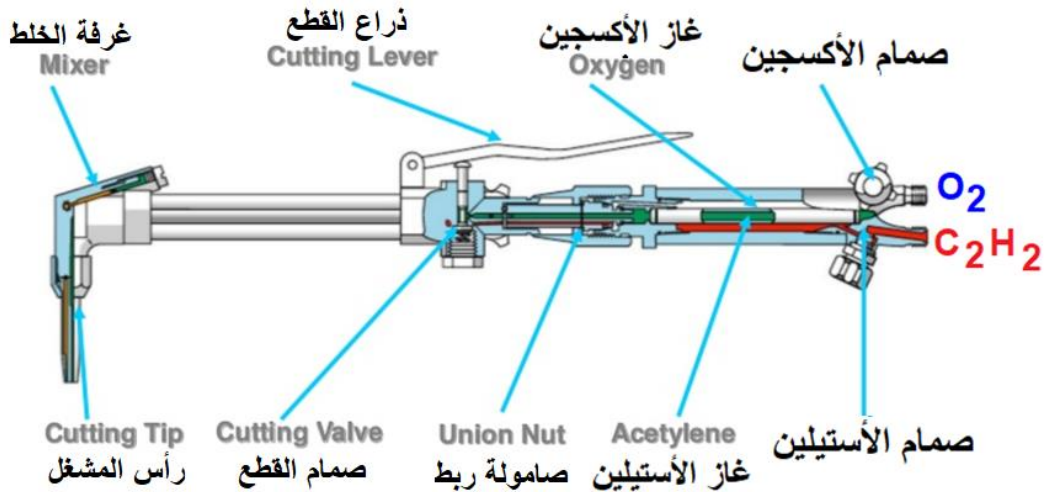

شكل رقم ٦٥: بوري القطع مرتفع الضغط

وحسب الاستخدام يتم تركيب بوري الضغط المنخفض للتسخين أم بوري الضغط المرتفع الموضح في الرسم التخطيطي المبين في (شكل رقم ٦٦) فيستخدم لعمليات القطع.

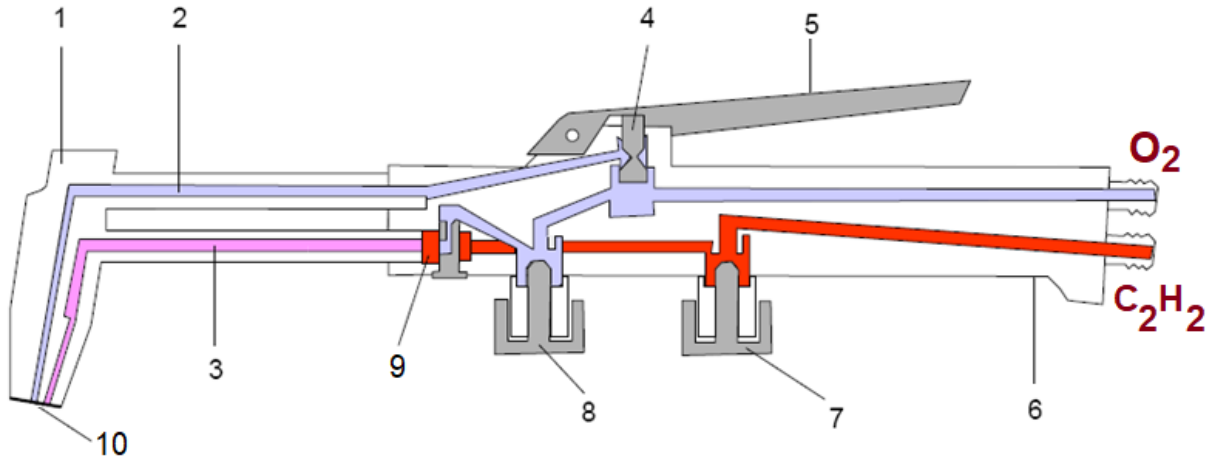


- | | |
|--|---------------------------------|
| ١- رأس المسدس | ٦- مقبض بوري القطع |
| ٢- أنبوبة أكسجين القطع | ٧- صمام أكسجين التسخين |
| ٣- أنبوبة خليط غازات التسخين والاشتعال | ٨- صمام غاز التسخين (الأسيتلين) |
| ٤- محبس أكسجين القطع | ٩- حاقن غرفة الخلط |
| ٥- ذراع أو يد فتح أكسجين القطع | ١٠- فونيه القطع |

شكل رقم ٦٦: رسماً تخطيطي لتكوين بوري القطع


فونية القطع Cutting TIP

فونية القطع وفونية التسخين من الأجزاء المهمة، ولها دور كبير في القطع باللهب لأنه من خلالها تستطيع تحديد كمية الحرارة التي تناسب سمك المعدن المراد قطعه، وهي قابلة للانفصال عن رأس البوري، حيث يسهل تغييرها كلما اقتضى الأمر ذلك حسب السمك المراد قطعه، ويوجد عدة أشكال وعدة مقاسات مختلفة

لفونية القطع كما هو مبين في (شكل رقم ٦٧) والتي تعتمد أيضا على نوع غاز الاشتعال المستخدم في عملية القطع.

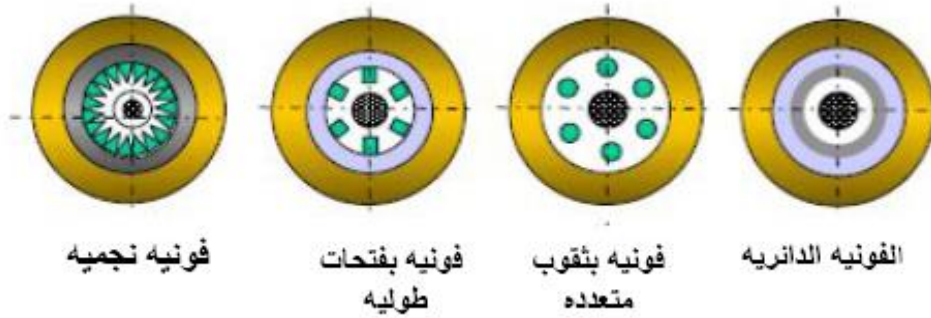


شكل رقم ٦٧: الأشكال المختلفة لفونية التقطيع وحجم قنوات غازات التسخين

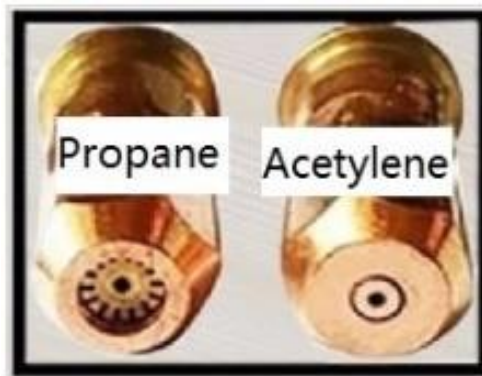

شكل رقم ٦٨: فوهة البوري الخاص بالقطع طبقا لغاز الاشتعال المستخدم

ويبين (شكل رقم ٦٩) نوعين مختلفين لفونية بوري القطع سواء الفونية المتتابعة خلف بعضهما، أو الفونية المزدوجة ويراعى أن يكون اتجاه الحركة من ناحية فونية أكسجين القطع (١) ناحية فونية غازات لهب القطع (٢).

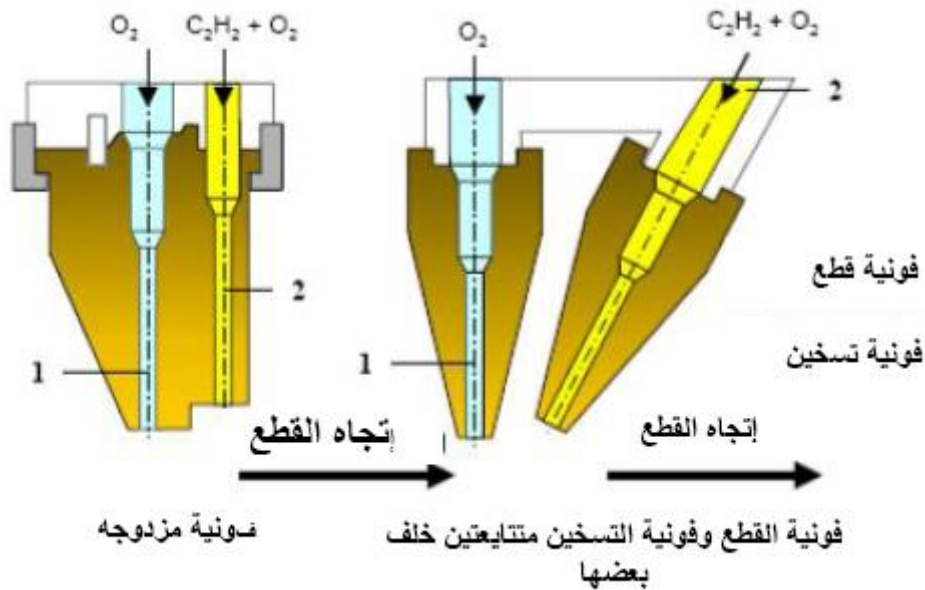

شكل رقم ٦٩: أنواع فونية القطع

ويمكن طبقاً لأغراض القطع استخدام فواني خاصة لتحسين جودة القطع والتوفير في استهلاك الغازات.


نظرية القطع بلهب الأوكسي أستلين

عند إجراء عملية القطع بالأوكسي استيلين، يندفع الأوكسجين والأستيلين في بوري القطع الى غرفة الخلط بضغط عالي، حيث يتم الخلط تحت ضغط عالي ليشكلا معا غاز الاشتعال. ويتم ضبط لهب القطع عن طريق صمامات الاكسجين والاستيلين. ويوجد أنواع من بوري القطع مزودة بصمام لفتح نفاث من الأوكسجين خاص بعملية القطع يندفع خلال المعدن المنصهر ويدفعه لخارج خط القطع مع خبث المعدن المنصهر.



شكل رقم ٧٠: إشعال بوري القطع وضبط اللهب


يتم ضبط صمام الاستيلين حتى يكون طول اللهب حوالي ٢٥ سم كما هو مبين في (شكل رقم ٧١)، ويجب التأكد ان اللهب يبدأ من بداية فوهة البوري. إذا كان تدفق غاز الأستيلين قوي جداً، سوف يبعد اللهب عن فوهة بوري القطع، مما يؤدي الى سطح قطع غير سليم وقد يؤدي أيضا الى إصابات بالحرق.

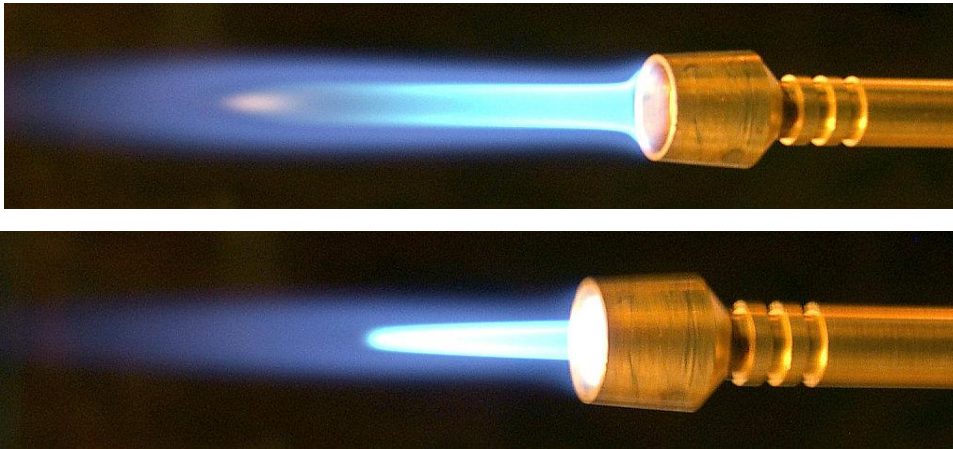

شكل رقم ٧١: ضبط لهب القطع


ويتم توجيه رأس نواه لهب بوري القطع بشكل عمودي على نقطة بداية خط القطع لتسخين المعدن المراد قطعة الى درجة حرارة الانصهار (الهشيم kindling temperature) وتتكون بركة الصهر وتبدأ نقطة

بيضاء في الظهور، وعند اكتمال انصهار المعدن يتم فتح صمام اكسجين القطع كي يندفع تيار من الاكسجين على المعدن، ويحرقه الى أكسيد الحديد الذي يخرج على هيئة خبث من شق القطع كما هو مبين في (شكل رقم ٧٢).

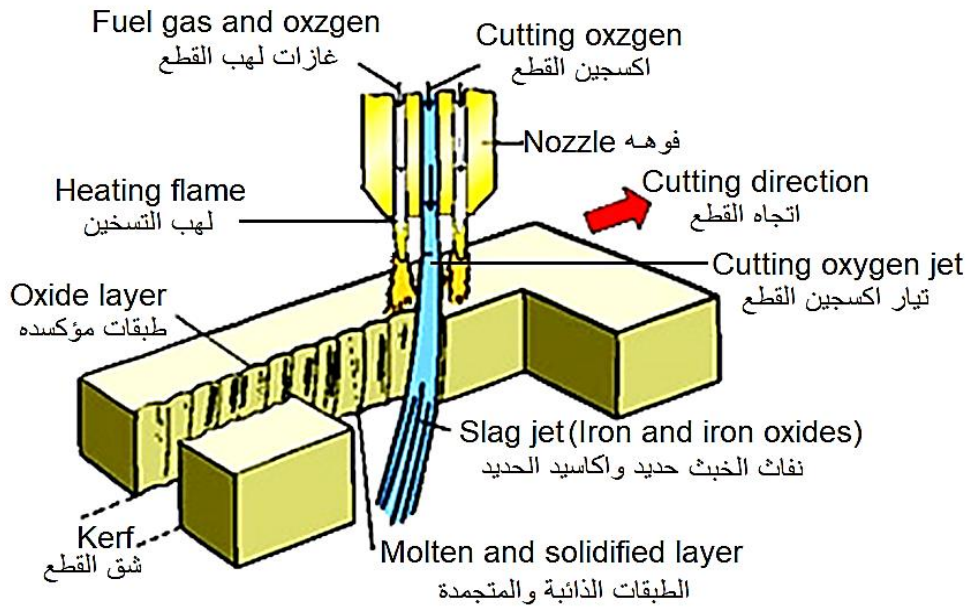

شكل رقم ٧٢: عملية القطع بالغاز


عندما يخترق تيار الأكسجين جدار الماسورة أو اللوح المعدني إبدأ في تحريك بوري القطع بسرعة متوافقة مع عملية القطع للحصول على خط قطع منظم ويوضح (شكل رقم ٧٣) مراحل عملية القطع بدءاً من تسخين الجزء المراد قطعه حتى حدوث القطع.

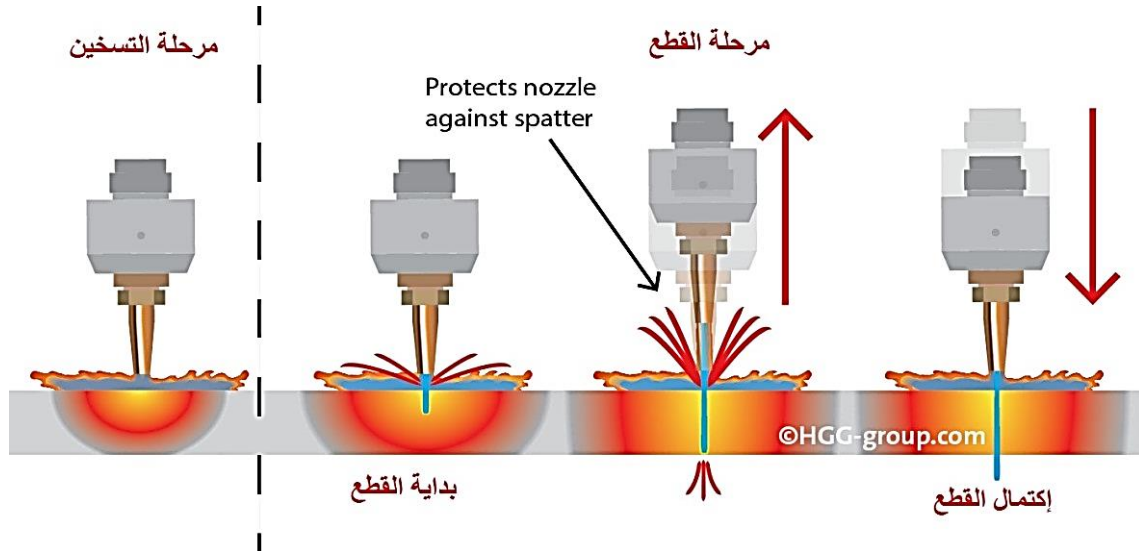

شكل رقم ٧٣: مراحل عملية القطع باللهب

يجب مسك الجزء المقطوع باللقط حتى لا يهبط أو يقع عند نهاية القطع ويسبب إصابات للعاملين.




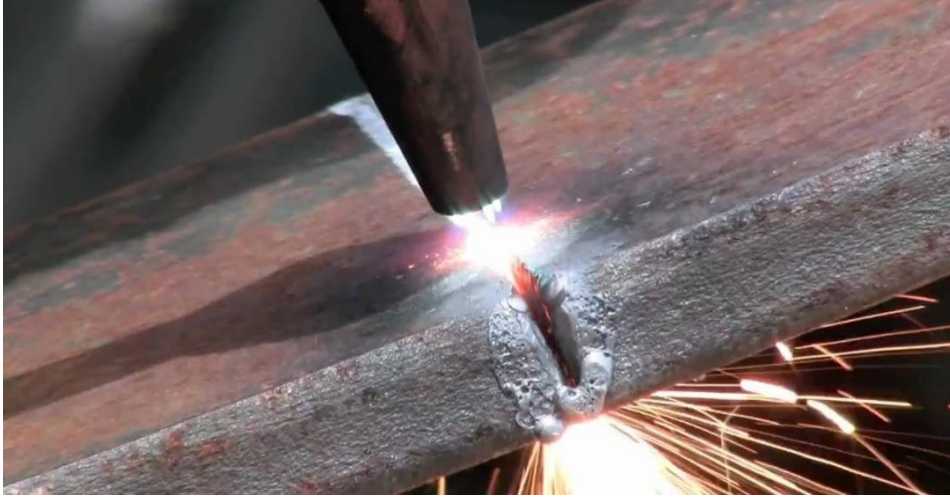


شكل رقم ٧٤: قطع بلهب غاز الأوكسي استيلين

الاطء الشائعة للقطع بالأوكسي أستيلين

يبين الجدول مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث عند إجراء عمليات القطع بلهب الأوكسي استيلين.

الإجراء اللازم لتلافي هذا الخطأ وتحسين جودة القطع	الشكل	العيب
تنظيف فونية القطع		وجود تعرجات واضحة بخط القطع
تخفيض حرارة التسخين ومراجعة المسافة بين الفونيه وسطح القطع		وجود آثار كثافه حرارية عالية في خط القطع (انصهار) عالي بطول خط القطع
تحسين جودة القطع بزيادة سرعة القطع		وجود خطوط قطع مائله بصوره مكثفه بطول خط القطع
زيادة السرعة والاهتمام بنظافة الفونيه مع مراجعة ضغط شعاع الأوكسجين القاطع		وجود أجزاء غائره داخل خط القطع

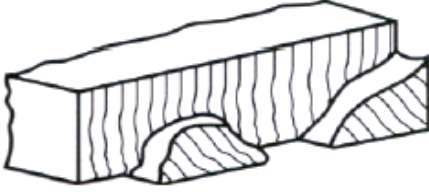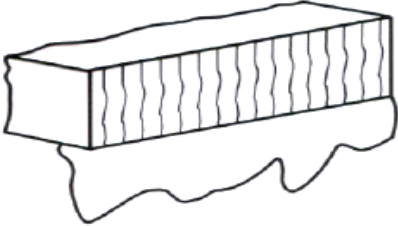العيب	الشكل	الإجراء اللازم لتلافي هذا الخطأ وتحسين جودة القطع
وجود أجزاء عالقة من الأكاسيد (الخبث) بطول خط القطع		خفض السرعة وتنظيف الفونيه وزيادة ضغط الأوكسجين القاطع
خبث عالق بخط القطع		تحسين الجودة بزيادة السرعة وتنظيف الفونيه

جدول رقم ١٠: الأخطاء الشائعة للقطع بالأوكسي أستلين

اللحام والقطع بالقوس الكهربى

يمثل لحام القوس الكهربى Electric arc welding أحد أساليب اللحام بالصهر حيث تتولد الحرارة من قوس كهربائى بين قطبين أو بين معدن الأساس وأحد الأقطاب وهناك ثلاثة أنواع من القوس المتولد.

١. يتولد القوس بين قطبين كهربيين.
٢. يستخدم قطب واحد مع معدن الأساس الذي يمثل القطب الثانى.
٣. يستخدم عود الحشو أو معدن الملاء كأحد القطبين بينما يعمل معدن الأساس المراد لحامه كالقطب الآخر وهو الأكثر شيوعاً من الناحية العملية. وينشأ القوس الكهربائى بين الشغلة وعود الحشو.



التيار الكهربائى:

يستخدم في عمليات لحام القوس كل من التيار المباشر والتيار المتناوب على أن تتراوح جهد التيار في الحالتين بين ٢٠، ٨٠ فولت أما شدة التيار فتتراوح في العادة بين ٨٠، ٥٠٠ أمبير.

ويمكن استخدام التيار المباشر في اللحام وهو يمتاز عن التيار المتناوب من الناحية الفنية ولأسباب تتعلق بالأمان إلا أن التيار المتناوب يمتاز من الناحية الاقتصادية.


ومن الممكن الحصول على التيار الكهربائى المطلوب من أحد المصادر الآتية:

١. طقم لحام قوس: ويحتوي عل محول للحصول عل الفولت والأمبير المناسبين للحام من التيار العمومي.
٢. طقم لحام مولد محرك: وهو يحتوي على مولد ومحرك يشغل بتيار متناوب ويعطي تيارا مباشرا.
٣. طقم لحام مقوم: ويحتوي على محول استاتيكي لتجهيز تيار مباشر من مصدر تيار متناوب.
٤. مولد تيار ثقالي: تشغل بواسطة محركات الاحتراق الداخلي وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى توصيل التيار العمومي.

يجب توصيل الجسم الخارجي لماكينة اللحام بالأرض، ويتم ذلك بتوصيل ملقط الأرضي بطاولة اللحام أو بالمعدن المراد لحامه. يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة وعلي وجه الخصوص واقيات العين ذات الفلاتر الخاصة وحسب قطر الإلكترود، عند توصيل ماكينة اللحام، يجب أخذ هذه العناصر بالإعتبار:

١. توصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرض
٢. توصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ
٣. وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار. (Circuit Breaker)

ويبين الشكل الدائرة الكهربائية التي تمثل لحام القوس الكهربائي ونر أن عود الحشو مثبت في ماسك أقطاب خاص يسمح للعامل بأن يمس الشغلة ثم يسحب العامل العود مسافة كافية لتوليد القوس. ولما كانت نوعية القطب هامة بدرجة كبيرة في حالة التيار المباشر حيث أن الحرارة تتولد عند القطب الموجب لذلك يجب أن تكون الشغلة هي القطب السالب في الأشغال ذات التخانات الرفيعة بينما في الأشغال السميقة يكون عود الحشو هو القطب السالب. ويستخدم في الوقت الحالي نوعان من عيدان الحشو في عمليات اللحام. ففي لحام الصلب العادي يمكن استخدام العود العادي المصنوع من الصلب الكربوني ولكن في هذه الحالة يتداخل النتروجين الجوي في مكان اللحام.

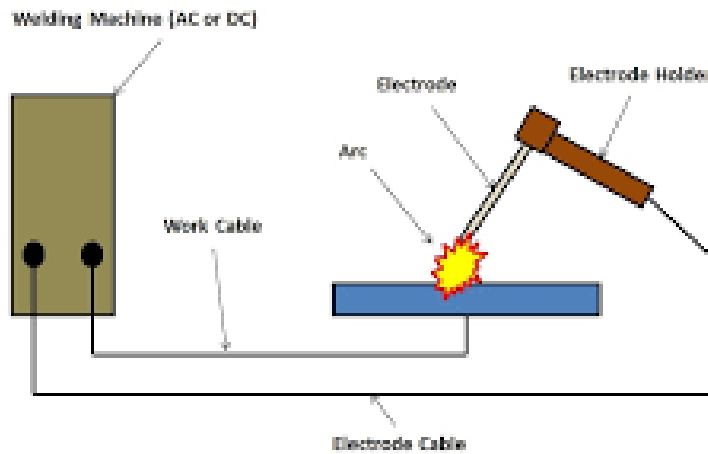

شكل رقم ٧٥: الدائرة الأساسية للحام بالقوس الكهربائي

وبالإضافة إلى ذلك يحدث في اللحمة بعض الأكسدة مما يفقد اللحام بعض قوته. ويمكن أيضا استخدام العود المكسي وهو عود من الصلب الكربوني مغطى ببعض أنواع مساعدات الصهر.

وتحتوي الكسوة على مقدار معين من السليلوز الذي يحترق مكونا غاز يحيط بالقوس المتولد ويساعد على إبعاد التأثير الجوي عن مكان اللحام وهكذا يولد ما يعرف بالقوس المحجوب. والمفروض في مادة الكسوة أنها تنصهر بمعدل أقل من انصهار معدن الحشو. وتتميز اللحامات المصنوعة بالعيدان المكسوة بأنها أقل مسامية من تلك الملحومة بالعيدان العارية ويكون معدن اللحمة الناتج أكثر ممتولية. وتجب العناية بعملية اللحام أثناء استخدام العيدان المكسوة من حيث استمرار عملية اللحام وتنظيف طبقة اللحام أكثر من مرة.



لحام القوس الكهربائي بقضيب اللحام (الالكترود) المغطى:

ان لحام القوس الكهربائي بقضيب اللحام (الالكترود) المغطى، هو أحد طرق لحام القوس الكهربائي التي تتم باليد، تصدر من خلال القوس الكهربائي الناتج من الحرارة اللازمة للحام بين قضيب اللحام (الالكترود) المغطى وقطعة العمل. يتم حماية طرف الالكترود ومغطس اللحام والقوس الكهربائي والأجزاء القريبة من اللحام لقطعة العمل من خلال الغازات الناتجة عن احتراق وتحلل المادة المغطية المضادة للعوامل الضارة للجو. ان مخلفات اللحام والقشور الناتجة عن اللحام والناتجة عن المادة المغطية المنصهرة تشكل حماية اضافية لمعدن اللحام المنصهر في حوض اللحام.

يتم تأمين المعدن الاضافي (معدن الحشوة) من السلك الداخلي لقضيب اللحام (الالكترود) المستهلك وأملاح المعادن الموجودة في غلاف بعض الالكترودات.

ان طريقة لحام القوس الكهربائي بقضيب اللحام (الالكترود) المغطى هي من أكثر طرق لحام شيوعا واستخداما لشبك ولحام المعادن وذلك بسبب المزايا التي يتمتع بها.

المزايا

١. يمكن استخدام طريقة لحام القوس الكهربائي بقضيب اللحام (الالكترود) المغطى في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

٢. يمكن عمل اللحام لأي نقطة وبأي وضعية يمكن للالكترود الوصول إليها.
٣. يمكن عمل اللحام في المناطق الضيقة والمحدودة التي لا يمكن الوصول إليها من خلال طرق اللحام الأخرى.
٤. حيث أنه يمكن اطالة أطراف مصدر الطاقة لماكنة اللحام، لذا فإنه يمكن عمل اللحام في المسافات البعيدة.
٥. معدات وأدوات اللحام خفيفة ويمكن حملها ونقلها.
٦. يتوافر أنواع متعددة من الالكترود المغطى لتناسب الخصائص الكيميائية والميكانيكية للعديد من الأدوات والمعدات .

العيوب

١. ان سرعة تراكم المعدن والانتاجية للحام القوس الكهربائي بقضيب اللحام (الالكترود) المغطى منخفضة بالمقارنة مع طرق لحام القوس الكهربائي الأخرى.
٢. تأتي الالكترودات على شكل قضبان تم قصها بأطوال وأبعاد معينة، لذا فعندما يستنفد الالكترود المستهلك يجب إيقاف اللحام.
٣. بعد كل تمريرة لحام، يجب تنظيف معدن اللحام من مخلفات اللحام والقشور الناتجة عن اللحام المتكونة عليه.

الشروط الواجب توافرها في ماسك الالكترود

يجب ان يوفر المقبض:

١. سرعة تغيير السلكة واحكام قبضتها.
٢. يجب ان يكون معزول كهربيا لتجنب احتكاك فني اللحام بالتيار الكهربائي.
٣. خفيف الوزن حتى يسهل علي فني اللحام حمله لفترة طويلة.



اختيار المقبض طبقا للمواصفات DIN 8569

المقاس	الحد الاقصى لتحمل التيار الكهربى		أقطار سلك اللحام [mm]
	60 % ED [A]	35 % ED [A]	
١٦٠	١٦٠	١٦٠	1,0 ... 3,2
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	1,5 ... 4,0
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	2,0 ... 5,0
٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	2,5 ... 6,0
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	4,0 ... 8,0

جدول رقم ١١ : اقطار سلك اللحام ومقاس المقبض

الاختيار السليم لمساحة مقطع كابل اللحام والكابل الأرضي

يتأثر فرق جهد التشغيل بصفة اساسية بطول الكابل وقطره فكلما زاد طول الكابل وصغر قطره زادت مقاومة الكابل وبالتالي ادى ذلك الي انخفاض فرق جهد التشغيل والذي يجب ألا يزيد عن ١% من شدة التيار.

$$\text{مساحة مقطع الكابل } mm^2 = \frac{\text{طول الكابل الأرضي (متر) + طول كابل المقبض (متر)} \times \{\text{شدة تيار التشغيل } A\}}{\text{قيمة انخفاض فرق الجهد المسموح بها } V \times \text{معامل تيار التوصيل الكهربى للنحاس}}$$

$$\text{معامل التوصيل الكهربى للنحاس} = ٥٦ \text{ م/اوم} - \text{م} ٢$$

مثال:

إذا كان طول السلك من موضع اللحام الى الماكينة هو ١٥ متر، وكانت شدة تيار التشغيل = ١٨٠ امبير وقيمة انخفاض فرق الجهد المسموح بها ١% من شدة تيار التشغيل = ٢ فولت تقريبا.

احسب مساحة مقطع الكابل المناسب طبقا للبيانات المعطاة

الحل:

$$\text{مساحة مقطع الكابل } mm^2 = \frac{180 \times (15+15)}{56 \times 2} = ٤٨,٢ \text{ م} ٢$$

الجدول الآتي يوضح الأقطار المسموح بها لكل ١٠ متر من طول الكابل طبقاً لشدة تيار التشغيل

الحد الأقصى لشدة التيار المسموح بها			مساحة مقطع الكابل ٢مم
100 % ED [A]	60 % ED [A]	35 % ED [A]	
١٦٠	٢٠٠	٢٥٠	٢٥
٢٠٠	٢٥٠	٣١٥	٣٥
٢٥٠	٣١٥	٤٠٠	٥٠
٣١٥	٤٠٠	-	٧٠
٤٠٠	٥٠٠	-	٩٥


أسلاك اللحام (الكترودات Electrode):

هي عبارة عن أسلاك مغلقة بمادة تشبه البودرة تحتوي على مواد كيميائية تحسن خواص اللحام، وتختلف علي حسب أنواعها وأرقامها، وكل نوع له مواصفاته الخاصة.

يركب الالكترود القضيب في ماسك الالكترود ويشكل بينه وبين المشغولة قوس كهربائي لحين انتهاء اللحام فينصهر الالكترود ومادة المشغولة نتيجة الحرارة الشديدة المتولدة عن القوس الكهربائي وتنقسم الالكترودات الكربونية المستخدمة للحام إلى الكترودات مغلقة والكترودات غير مغلقة. ويقتصر استعمال القوس الكهربائي الكربوني مع التيار المستمر فقط وعلى القطب السالب ومن النادر استخدامه باللحام أما قوس الأقطاب المعدنية فإنه يقدح بنقر الالكترود القضيب على المشغولة، وينشأ عن القوس الكهربائي المعدني درجة حرارة عالية تبلغ عند القطب السالب ٤٢٠٠م عند القطب.

وظائف إلكترود اللحام بالقوس المعدني المحجب

- ✎ توصيل التيار الكهربائي لإكمال الدائرة الكهربائية.
- ✎ إنتاج القوس الكهربائي.
- ✎ تزويد منطقة اللحام بمعدن الملء لتكوين درزة اللحام.
- ✎ إذابة طبقة الغلاف والتي تؤدي عدد من الوظائف والتي من أهمها تكوين غازات لحجب منطقة اللحام عن الهواء الجوي المحيط لمنع تفاعل الأكسجين والنيتروجين مما يؤثر على جودة خط اللحام

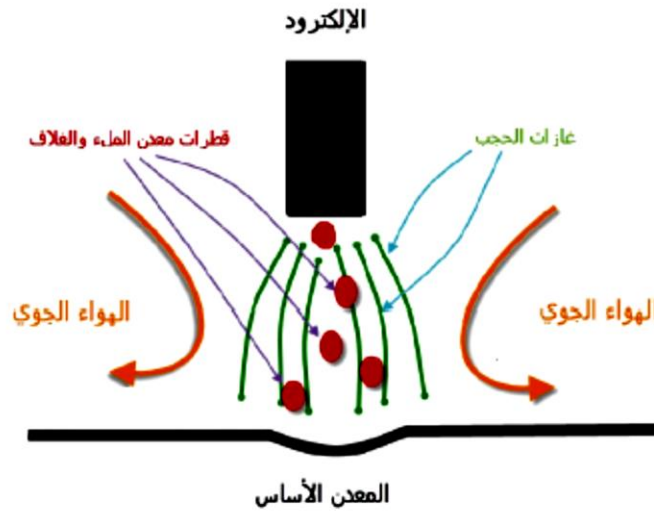


شكل رقم ٧٦: وظيفة الإلكترود

يمتص غلاف الإلكترود الرطوبة من الهواء الجوي، وتتسبب الرطوبة في إنتاج غاز الهيدروجين أثناء اللحام والذي يتسبب في انحباس فقاعات هيدروجينية داخل الدرزة، ويؤدي انحباس الفقاعات الهيدروجينية الى ما يعرف باسم تشققات الهيدروجين أو التشققات الباردة والتي تحدث في خط اللحام وفي منطقة المجاورة للحام وفي المنطقة المجاورة للحام وخصوصا إذا كانت وصلة اللحام معروضة لإجهاد تحميل أو معرصة للاهتزازات.

نظام ترميز إلكترودات اللحام:

نختلف طريقة ترميز الكترود للحام بالقوس المعدني المحجب SMAW حسب المنظمات، فهناك تصنيف منظمة المقاييس الدولية ISO والتصنيف الألماني والهندي والبريطاني ولكن التصنيف المعتمد والشائع هو التصنيف حسب الجمعية الأمريكية للحام AWS. تعتمد الجمعية الأمريكية للحام نظام تصنيف يتكون من ٤ ارقام وتتم كتابته في طرف الإلكترود كما بالشكل:

ولها أرقام تدل على معاني ومواصفات كما في الشكل التالي:

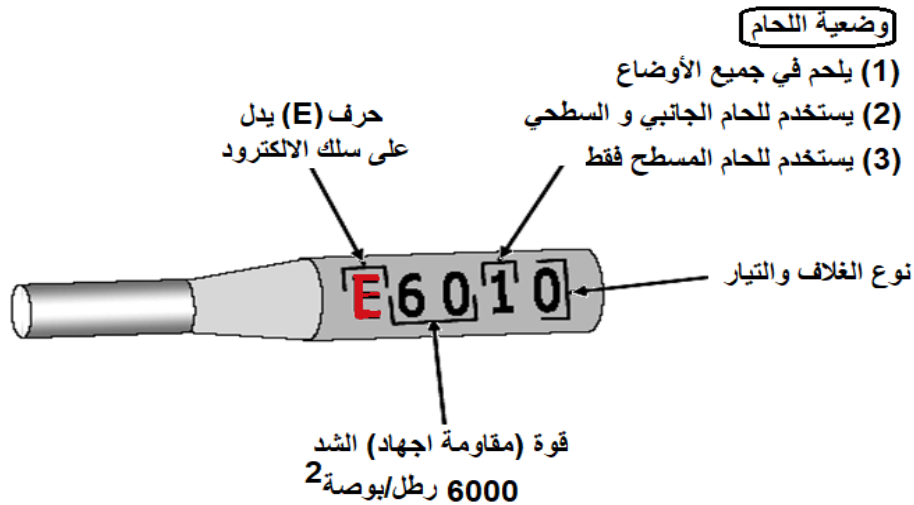

شكل رقم ٧٧: مواصفات سلك لحام (إلكترود) القوس الكهربائي



شكل رقم ٧٨: نظام ترميز الإكترودات اللحام

مواصفات أسلاك لحام الصلب الكربوني

أ. نوع مرتفع السليلوز (E6010, E6011)

يلحم الكترود E6010 في جميع الأوضاع (تيار مستمر - قطبيه معكوسه) والغلاف الكاسي يحتوي على كمية عالية من السليلوز ويتميز بقوه وتركيز القوس الكهربى ويعطى تغلغل جيد ويتميز ايضا بسرعة تجمد معدن اللحام وكمية خبث قليلة في حين أن كميته الغازات المحيطة تكون كبيره.

يلحم الكترود E6011 في جميع الأوضاع - تيار متردد وباقي الخصائص تماثل الكترود E6010.

ب. نوع مرتفع في اكسيد التيتانيوم (E6012 , E6013) .

يلحم الكترود E6012 في جميع الأوضاع - تيار متردد وتيار مستمر الالكترود سالب - يتميز بتغلغل معقول ولكن ليس بنفس درجه E6010 الغلاف الكاسي به نسبة عالية من التيتانيا والصوديوم هذا بالإضافة الى فولسبار وطين وكمية الخبث كبيره بينما كميته الغازات المحيطة قليلة.

يلحم الكترود E6013 في جميع الأوضاع - تيار متردد وتيار مستمر الالكترود سالب. له نفس خصائص E6012 بينما يتميز عنه بسهولة ازالة الخبث كما أن القوس يبدأ بسهولة ويستخدم هذا الالكترود بنسبه كبيره في لحام انواع الصلب ذات التخانات المنخفضة.

ج. نوع منخفض الهيدروجين (E7015 , E7018)

يلحم الكترود E7015 في جميع الأوضاع - تيار مستمر الالكترود موجب - تستخدم سلكيات الصوديوم كمادة رابطته - ذات درجة تغلغل متوسطه وكمية الخبث كثيفه وسهل الازاله يفضل عند

استخدام هذا النوع أن يكون طول القوس قصيرا جدا ويستخدم في لحام مختلف انواع الصلب. وفي أغلب الأحيان لا يحتاج الى تسخين سابق أو تسخين لاحق اثناء اللحام.

يلحم الكترود E7018 في جميع الاوضاع - تيار متردد و تيار مستمر الالكترود موجب الغلاف الكاسي يحتوي على نسبة عالية من بودرة الحديد تتراوح ما بين ٢٥% الى ٤٠% ويتميز بلحام له خواص ميكانيكيه جيده ملائمه لمعدن الأساس الملحوم.

الكترود E7028 له نفس خصائص E7018 مع بعض الاختلافات حيث انه يحتوي على كمية أعلى من بودرة الحديد تصل إلى حوالي ٥٠% ولذ فان معدل الترسيب أعلى بينما التغلغل أقل عمقا.

جدول يوضح العلاقة بين سمك المعدن وقطر الإلكترود والتيار الكهربى:

شدة التيار (امبير)		نوع التيار	سمك الالكترود		نوع الالكترود
الاعلى	الادنى		مم	بوصة	
٩٠	٤٠	E6010: DCRP (DC+) (تيار مستمر-قطبيه معكوسة)	2.4	3/32	نوع مرتفع السليلوز E6010 E6011
١٣٠	٨٠		3.2	1/8	
١٦٠	١١٠		4	5/32	
٢١٠	١٤٠	E6011: DCSP, DCRP, AC	4.8	3/13	
٢٥٠	١٦٠		5.6	7/32	
٣١٠	٢٠٥		6.35	1/4	
٤٠	٢٠	E6012: DCSP, DCRP, AC E6013: DCSP, AC E6014: DCSP, AC	1.6	1/16	نوع مرتفع في أكسيد التيانيوم E6012 E6013 E6014
٦٠	٣٠		2.0	5/64	
٩٠	٤٠		2.4	3/32	
١٣٠	٧٥		3.2	1/8	
١٧٠	١٠٥		4	5/32	
٢٢٥	١٥٠		4.8	3/16	
٣٠٠	٢١٠		5.6	7/32	
٣٥٠	٢٥٠		6.35	1/4	
٩٠	٤٠	جميع التيارات E6015: DCRP E6016: DCRP, AC	6.35	3/32	نوع منخفض الهيدروجين E6015 E6016 E6018
١٣٠	٨٠		3.2	1/8	
١٦٠	١١٠		4	5/32	
٢١٠	١٤٠		4.8	3/13	

شدة التيار (امبير)		نوع التيار	سمك الالكتروود		نوع الالكتروود
الاعلى	الادنى		مم	بوصة	
٢٥٠	١٦٠	E6018: DCRP, AC	5.6	7/32	
٣١٠	٢٠٥		6.35	1/4	
٩٠	٤٠	جميع التيارات DCSP, DCRP, AC	2.4	3/32	نوع مرتفع السليلوز E6020 E6024
١٣٠	٨٠		3.2	1/8	
١٦٠	١١٠		4	5/32	
٢١٠	١٤٠		4.8	3/13	
٢٥٠	١٦٠		5.6	7/32	
٣١٠	٢٠٥		6.35	1/4	
٩٠	٤٠		2.4	3/32	
١٣٠	٨٠	3.2	1/8		
١٦٠	١١٠	4	5/32		
٢١٠	١٤٠	4.8	3/13		
٢٥٠	١٦٠	5.6	7/32		
٣١٠	٢٠٥	6.35	1/4		
١٢٥	٧٥	جميع التيارات DCSP, DCRP, AC	2.4	3/32	نوع مرتفع السليلوز E7014
١٧٠	١١٠		3.2	1/8	
٢١٠	١٥٠		4	5/32	
٢٧٥	٢٠٠		4.8	3/13	
٣٤٠	٢٦٠		5.6	7/32	
٤٢٠	٣٣٠		6.35	1/4	
١٠٠	٦٠		DCRP, AC	2.4	
١٦٥	١٠٥	3.2		1/8	
٢١٥	١٥٠	4		5/32	
٢٧٥	٢٠٠	4.8		3/13	
٣٤٠	٢٦٠	5.6		7/32	
٤٠٠	٣٢٠	6.35		1/4	
١٤٥	١٠٠	جميع التيارات DCSP, DCRP, AC		2.4	3/32
١٩٠	١٤٠		3.2	1/8	
٢٥٠	١٧٥		4	5/32	
٣١٠	٢٣٠		4.8	3/13	

شدة التيار (امبير)		نوع التيار	سمك الالكترود		نوع الالكترود
الاعلى	الادنى		مم	بوصة	
٣٦٠	٢٧٥		5.6	7/32	نوع منخفض الهيدروجين E7028
٤٣٠	٣٣٥		6.35	1/4	
١٠٠	٦٠	DCRP, AC	2.4	3/32	
١٦٥	١٠٥		3.2	1/8	
٢١٥	١٥٠		4	5/32	
٢٧٥	٢٠٠		4.8	3/13	
٣٤٠	٢٦٠		5.6	7/32	
٤٠٠	٣٢٠		6.35	1/4	

جدول رقم ١٢

رموز المواصفات الدولية الخاصة بسلك الحام

م	اسم الدولة	الرمز
1	المواصفات القياسية الدولية	ISO
2	الولايات المتحدة الامريكه	AWS
3	المانيا الغربيه	DIN
4	انجلترا	BS
5	فرنسا	AFNORG
6	اليابان	JIS
7	السويد	SS
8	ايطاليا	UNI
9	النرويج	NS
10	روسيا	COST

أهم المخاطر عند اللحام بالقوس الكهربى والغاز المحجب TIG / MAG / MIG / Plasma


١. التيار الكهربائى

- يمكن حماية فني اللحام من مخاطر التيار الكهربائى بالوسائل التالية:
- ل ضمان وجود مقاومة كهربيه عاليه باستخدام أحذية العمل وقفازات اليد والبطانات العازلة.
- ل عمل إختبارات دوريه لكل من ماكينه اللحام والطورش وجميع الكابلات المتصلة بها.
- ل الحفاظ على جهد الدائرة المفتوحة مع مراعاة ظروف التشغيل:

رقم	ظروف التشغيل	جهد الدائرة المفتوحة		
		نوع الجهد	أعلى قيمة بالفولت	
			القيمة	القيمة الضمنية
١	خطر كهرباء عالي	تيار مستمر تيار متردد	١١٣ ٦٨	٤٨
٢	بدون خطر كهرباء عالي	تيار مستمر تيار متردد	١١٣ ١١٣	٨٠

جدول رقم ١٣: ظروف التشغيل

مراعاة عدم مضاعفة جهد الدائرة المفتوحة من خلال التوصيل الكهربائي الخاطئ لأجهزة اللحام.

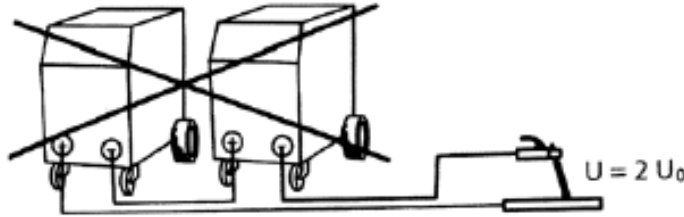

شكل رقم ٧٩: عدم مضاعفة جهد الدائرة المفتوحة من خلال التوصيل الكهربائي الخاطئ لأجهزة اللحام

٢. الإشعاعات المنبعثة من القوس الكهربائي


ينتج عن الـ Arc أشعة فوق بنفسجية وأشعة ظاهرة تحت الحمراء قد تؤدي إلى أضرار جسيمة للعين وإحمرار شديد في الجلد ويجب علي فني اللحام حماية نفسه من خلال ارتداء ملابس العمل والقفازات وخوز الحماية والأحذية الصناعية.

٣. إرتباط رقم زجاجة الحماية الخاصة بخوزة أو درع اللحام بشدة التيار

يبين جدول التالي إرتباط رقم زجاجة الحماية الخاصة بخوزة أو درع اللحام بشدة التيار:

٤٠٠-٢٥٠	٢٥٠-١٧٥	١٧٥-١٠٠	١٠٠-٤٠	٤٠-٢٠	٢٠-٥	شدة التيار بالأمبير
١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	رقم الزجاجة

زيادة تأثير الضلتر

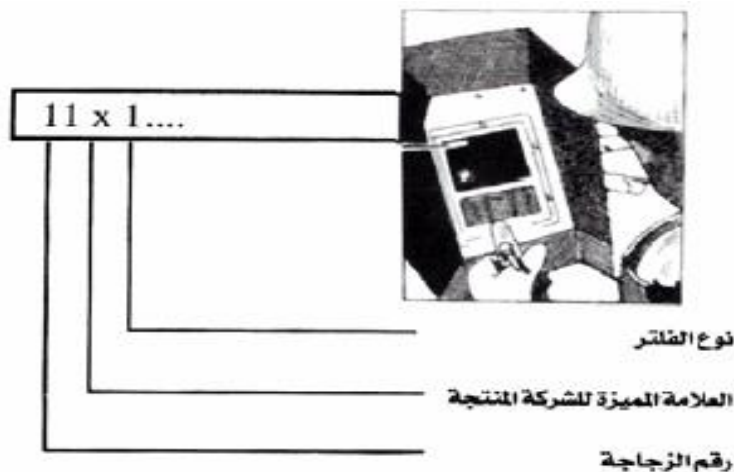

شكل رقم ٨٠: إختيار رقم الزجاجة المناسب


مقارنة بين لحام القوس الكهربائي واللحام بالغاز arc welding and gas welding

يستعرض الجدول الآتي الاختلاف بين عمليات اللحام بالغاز الأكسي اسيتلين والقوس الكهربائي

عنصر المقارنة	لحام الغاز Gas welding	لحام القوس الكهربائي ARC welding
طريقة توليد الحرارة	يتم استخدام الغازات مثل الاسيتلين او الهيدروجين لتوليد الحرارة	يتم استخدام الكهرباء في توليد الحرارة
أقصى درجة حرارة	توليد درجة حرارة حوالي ٣٦٠٠ درجة فقط. (اقل من لحام القوس الكهربائي)	يتم توليد درجة حرارة حوالي ٦٠٠٠ درجة مئوية. (اعلي من لحام الغاز)
قوة اللحام	يعطي لحامات ضعيفة للوصلات	يعطي لحامات اقوى للوصلات بالمقارنة مع لحام الغاز
درجة التشطيب	يعطي تشطيب جيد لوجه اللحام	ردائ بالنسبة للتشطيب وجه اللحام
استخدام الكترود	يستخدم non consumable electrode	يستخدم consumable electrode
خطر الانفجار	هناك خطر الانفجار بسبب الضغط العالي	هناك خطر الانفجار بسبب الجهد العالي
الأستخدام	يستخدم للحام المعادن من نفس النوع او مختلفة يمكن استخدامه ايضا في brazing and soldering	عادة يستخدم للحام المعادن من نفس النوع
كمية الحرارة	الحرارة تعتمد علي قوة الشعلة بجانب انها تهدر الكثير من الطاقة	الحرارة تعتمد علي تركيز القوس الكهربائي
الكفاءة	اقل كفاءة	اكثر كفاءة
سرعة اللحام	سرعة اللحام بطيئة	سرعة اللحام عالية
تكاليف اللحام	تكاليف تجهيز لحام الغاز رخيصة	التكاليف الاولية باهظة في لحام القوس الكهربائي

الباب الثالث: لحام غاز الأرجون الخامل والتجستن TIG

لحام التيج TIG هي طريقة اللحام بقوس التنجستن المحمي بغاز خامل وفي هذه الطريقة يتم قرح القوس ويحتفظ به بين الكترود التنجستن الغير مستهلك في هذه الطريقة. يولد القوس حرارة شديدة تصهر حواف معدن اللحام ولكن ينصهر الكترود التنجستن لان درجة انصهاره تصل الى 4000°C . ويتم حماية القوس وبركة اللحام بواقى من غاز خامل ويتدفق هذا الغاز من فنية حول الكترود التنجستن محيطا بالقوس ويمسك سلك اللحام باليد اليسرى ويضاف إلى بركة اللحام بنفس طريقة اللحام بالاكس استلين ولكن بقوس محمي كمصدر حراري بدلا من اللهب. ومن مزايا هذه الطريقة إنها تستخدم بدرجة كبيرة في لحام المعادن الغير حديدية مثل الألمنيوم وسبائكه المغنيسيوم والنحاس الأحمر والصلب المقاوم للصدأ ويستخدم أيضا في لحام الأنابيب الصغيرة وأيضا الأنابيب مع الألواح الحرارية ويستخدم بكثرة في صناعة الطائرات والأنابيب الموجودة في محركات الصواريخ. أما من أبرز عيوبها أنها قليلة الإنتاجية وتحتاج أيضا إلى مهارة عالية وتكاليف عالية ولا تعتمد على اللحام في الوضع فوق الرأسى (Over head) ولا يتم اللحام بها في السماكات الأكثر من (6مم).

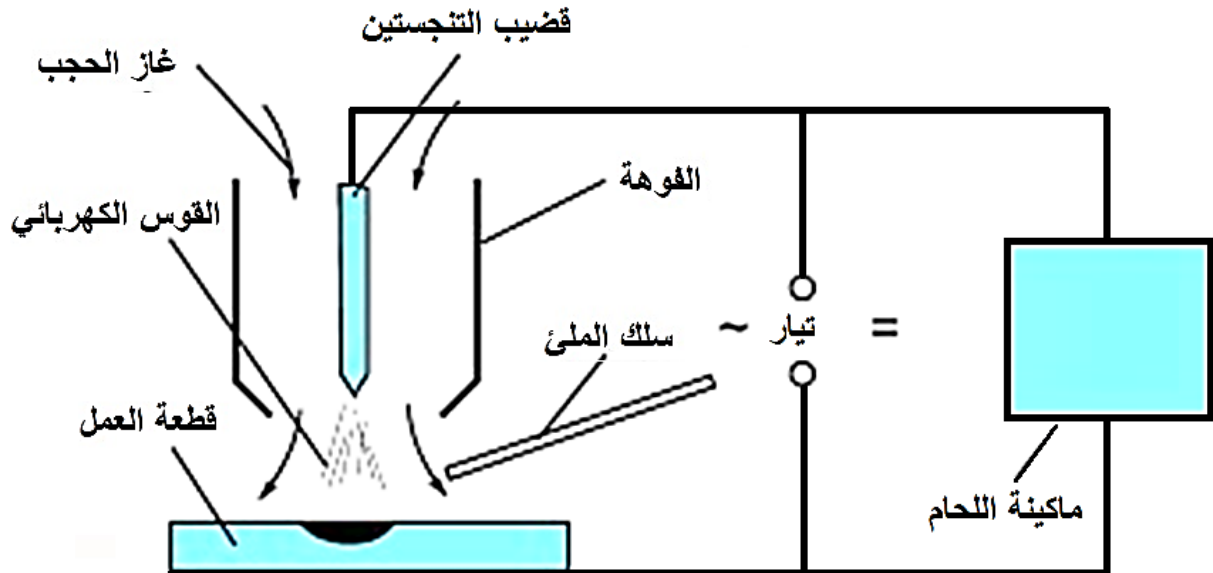

شكل رقم ٨١: عناصر لحام التيج TIG

استخدام الأرجون أثناء اللحام يعطي نتائج عالية بما فيه الكفاية من جودة الاتصال، والتي لا يمكن توفيرها من قبل أي طريقة أخرى. هذا هو السبب الرئيسي لاستخدام تقنية اللحام بالتيج في اللحام، فهو كما ذكر سابقا يستخدم للحام الصلب الذي يصعب لحامه بالطرق الأخرى، ويستخدم بصف خاصة للحام الألمنيوم حيث يوفر مستوى عال من الاتصال، لأن الغاز المستخدم هو غاز خامل مما يخلق حماية فريدة لمكان اللحام، ولا يمكن أن تخرق من خلالها الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي المحيط، ولا يسمح بوجود عوامل خارجية سلبية أخرى تؤثر على بركة اللحام.



شكل رقم ٨٢: لحام التيج لمواسير الصلب الذي لا يصدأ

مجالات الاستخدام لحام التيج TIG

يستخدم اللحام بقوس التنجستن المحجوب بالغاز لكل المعادن المستخدمة في هذه الأيام تقريبا، وهو أسلوب فعال وعملي واقتصادي للحام المعادن الرقيقة (القليلة السماكة)، وأيضا للحام المعادن التي يصعب لحامها بأساليب اللحام التقليدية، حيث يستخدم لحام قوس التنجستن مع غاز الأرجون في لحام أجزاء من المعادن المختلفة مثل الصلب المقاوم للصدأ والبرونز والنحاس والتيتانيوم والألمنيوم. إن اللحام بقوس التنجستن المحجوب بالغاز مناسب للحام اليدوي، ويجد اللحام بقوس التنجستن استخدامات واسعة في بعض الصناعات مثل صناعة الأثاث المعدني، وصناعة التكييف والتبريد، وصناعة الصفائح المعدنية وأجسام السيارات. ويستخدم لحام التيج مع المعادن التالية:

١. الألمنيوم وسبائك الألمنيوم
٢. الصلب الكربوني والصلب السبائكي منخفض الكربون.
٣. والصلب المقاوم للصدأ Stainless steel.
٤. النيكل وسبائك النيكل.
٥. النحاس وسبائك النحاس
٦. المغنيسيوم وسبائك المغنيسيوم.
٧. التيتانيوم

وعموما أصبح التيتانيوم أكثر استخداما في الصناعات المختلفة مثل صناعة الطائرات والمبدلات الحرارية والصناعات البحرية والمدركات ومركبات الفضاء وغيرها الكثير هذا بسبب خصائصه الممتازة حسب الاتي:


للح قوة العالية نسبة الي الوزن (فهو قوي جدا كالفولاذ الصلب ولكنه نصف وزنه).

له القدرة الممتازة على مقاومة التآكل والصداء.

الخصائص الميكانيكية جيدة جدا في درجات الحرارة المرتفعة.

مبدأ لحام التيج TIG (لحام القوس المعدني باستخدام اسلاك التنجستن والغاز الخامل)

اللحام بقوس التنجستن المحجوب بالغاز (GTAW) أو باختصار التيج (TIG) هو شيء متوسط بين نوعين آخرين من اللحام – هما اللحام بالكهرباء والغاز أو هو هجين من اللحام بالكهرباء والغاز. حيث يرتبط مع الأول باستخدام قوس كهربائي كمصدر للتسخين يذوب حواف وصلات اللحام وسلك حشو (الالكترود) لملئ الفراغ، ويرتبط مع الثاني باستخدام الغاز الذي يعزل بركة اللحام عن الاكسجين لمنع اكسدة معدن اللحام. ويعد لحام قوس التنجستن بالأرجون TIG هو صهر المعادن ولحامها مع بعضها البعض حيث يتم اللحام بواسطة الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي المتولد بين قطعة العمل والكترود أو قطب لحام غير مستهلك (لا ينصهر) من معدن التنجستن دون ملامسة. واعتمادا على تصميم الوصلة، يمكن إجراء اللحام مع أو من دون استخدام سلك لحام الملى (معدن الحشو). ويتم حجب المعدن المنصهر وقطب التنجستن ومنطقة اللحام (بركة اللحام) عن الهواء المحيط بواسطة تيار من غاز خامل يتدفق من فوهة مشعل اللحام كما هو مبين في (شكل رقم ٨٣)، عادة يكون غاز الأرجون هو المستخدم. ويتم إمداد بركة انصهار اللحام بسلك اللحام بطريقة يدوية أو آلية ويمكن الاستغناء عن سلك الإضافة في لحام المشغولات ذات السمك الخفيف. يستخدم اللحام بقوس التنجستن للحام في كافة الأوضاع، ويمكن أن يتم بشكل يدوي، نصف أوتوماتيكي وأتوماتيكي، وتعتمد الطريقة المستخدمة على التجهيزات المتوفرة وطبيعة الاستخدام.

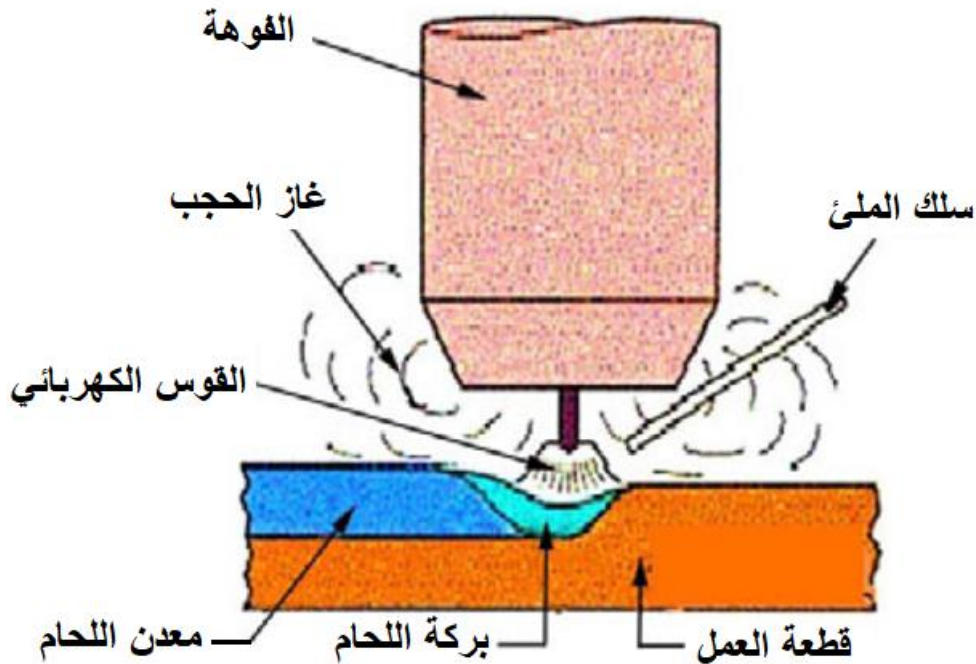

شكل رقم ٨٣: مبدأ اللحام بالتيج TIG

تحدث عملية اللحام بالتيج نتيجة لعمل قوس كهربائي يصهر حواف المعدن ويستخدم غاز الأرجون في هذه التقنية لمنع اكسدة معدن اللحام وبالتالي إعطاء قوة في خط اللحام. حيث يتأكسد الصلب المقاوم للصدأ والمعادن غير الحديدية في عملية اللحام بسبب الأكسجين أو الشوائب الموجودة في الهواء، أما بالنسبة للألمنيوم، فإنه يحترق في الأكسجين. ونظرا لان الأرجون لديه وزن أكبر بنسبة ٣٨٪ من وزن الهواء، مما يمكنه من تنظيف بركة اللحام بشكل موثوق به إذا تم تغذية الأرجون في وقت أبكر قليلا من اشعال القوس الكهربائي واستخدامه يسمح بحماية منطقة اللحام من تأثير العوامل الخارجية، وكذلك يجب إنهاء عملية تدفق الأرجون بعد ثوان قليلة من تلاشي القوس. عادة لا يتفاعل الأرجون مع المعادن ولا عجب أنه يسمى غاز خامل، ولكن إذا تم اللحام بقطبية معكوسة، فأن الأرجون قادر على التحول إلى حالة البلازما. تستخدم تقنية لحام التيج TIG في لحام الالمنيوم بواسطة قطب غير منصهر هو التنجستن الحراري وقطب منصهر (الكتروود) من نفس مادة معدن اللحام ويعتمد قطرها على المعدن المطلوب لحامه مع تدفق غاز خامل، وبدون الغاز الخامل فان كالألمنيوم يتأكسد ويتفاعل مع أكسجين الهواء، مما يجعل طبقة الأكسيد الموجود على سطحه من تشكيل خط به شوائب معدنية سوداء مع وجود فقاعات مليئة بالأكسجين، وهذا يقلل بشكل كبير من قوة خط اللحام والهيكل النهائي، ويمكن أن تحترق أجزاء من الألومنيوم ببساطة في هذه الظروف. لذا يستخدم غاز خامل، مثل الأرجون، لطرد الهواء (الأكسجين) من منطقة اشتعال القوس. ويتكون مشعل لحام التيج كما هو مبين في (شكل رقم ٨٣) من قطب التنجستن الذي يبرز خارج حدود المشعل لمسافة من ٢-٥ مم، يمكن أن يكون بأي حجم. ويكون حول الكتروود التنجستن فوهة مصنوعة من السيراميك، والتي من خلالها يتدفق غاز خامل ويتم اختيار قطر سلك الحشو والقطب وفقا لجداول خاصة.

التيارات المستخدمة في آلات لحام التيج TIG




شكل رقم ٨٤: ماكينة اللحام بالأرجون

إن من أهم العوامل في عملية اختيار نوعية التيار اختيار نوع المعدن المراد لحامه، وتوجد ثلاثة اختيارات لتيار اللحام عند استخدام طريقة اللحام بالتيج TIG هي:

أ. التيار المستمر / القطبية المباشرة: Negative Direct current (-DC)

ويرمز لها بالتالي (-DC) وتستخدم هذه القطبية في لحام جميع المعادن عدا الألمنيوم والمغنسيوم، ولإستخدام هذه القطبية يوصل موصل التيار والغاز (كابل) المشعل بالطرف السالب على المصدر بينما يوصل موصل (كابل) الأرضي (بقطعة العمل) على الطرف الموجب، وهذا يعتمد على نوع الآلة المستخدمة، لأن بعض آلات اللحام مصممة بحيث يكون تغيير القطبية بتحريك مفتاح أو ذراع بدلا من عمليات توصيل الموصلات مكان بعضها البعض في التيار المستمر القطبية المباشرة (المستقيمة)، ويتركز ما مقداره ٧٠% تقريبا من الحرارة في الطرف الموجب بينما ما مقداره ٣٠% تقريبا يكون في الطرف السالب كما هو مبين في (شكل رقم ٨٥)، وهذا نتيجة انتقال التيار من الطرف السالب إلى الطرف الموجب، لهذا فإنه عند استخدام القطبية المباشرة يكون المقدار الأكبر من الحرارة موزعا بقطعة العمل وهذا يمكن عن طريقه الحصول على اختراق عميق، والنسبة القليلة من استخدام القطبية العكسية أو التيار المتردد، وهذا يجعله قادرا على تحمل مقدار الحرارة الزائدة عن حجمه أو مقاسه، وهذه القطبية هي التي نستخدمها في لحام الحديد المقاوم للصدأ (استانلس استيل).

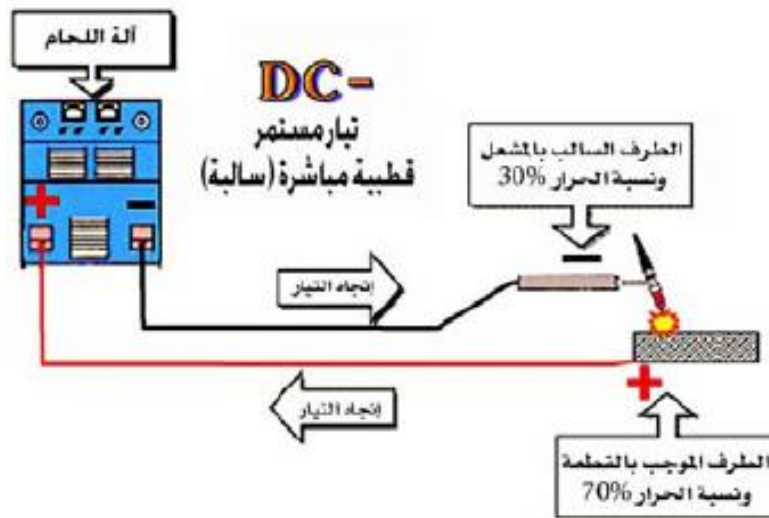


شكل رقم ٨٥: آلة تعمل بتيار مستمر قطبية مباشرة

ب. التيار المستمر / قطبية معكوسة: Positive Direct Current. (+DC)

ويرمز لها بالتالي (+DC) وتستخدم هذه القطبية يوصل مشعل لحام التيج إلى الطرف الموجب، والأرضي بالطرف السالب (اتجاه التيار من الطرف السالب إلى الطرف الموجب) كما هو مبين في (شكل رقم ٨٦) ونظرا لان مشعل التيج موصل بالطرف الموجب من القوس فإن المقدار الأكبر من الحرارة أي ما نسبته ٧٠% تقريبا يكون على قطب التنجستن، وفي القطبية المعكوسة تصل حرارة أقل لقطعة العمل أي ما نسبته ٣٠% وينتج عن ذلك اختراق سطحي، ومما تقدم فإن هذه القطبية لا تستخدم في اللحام بسبب ازدياد


الحرارة على قطب التنجستن مما يسبب انصهاره، وترسيب قطرات صغيرة منه في بؤر اللحام وهذا يظهر عيوب في خط اللحام.

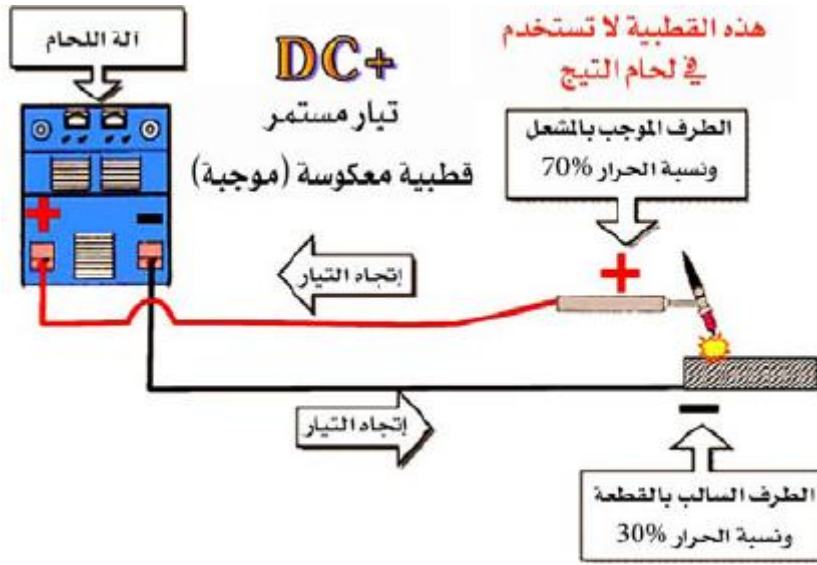

شكل رقم ٨٦: آلة تعمل بتيار مستمر قطبية معكوسة

ج. التيار المتردد: (AC). Alternative Current.


ويرمز له بالتالي (AC) ويطلق على هذا النوع من التيار عدد من التسميات حيث أن البعض يسميه التيار المتغير والبعض الآخر يطلق عليه التيار المتردد أو التيار المتناوب، جميع هذه التسميات صحيحة ويمكن استعمالها عند العمل على هذا النوع من التيار، فإن عبارات مثل قطب سالب وقطب موجب والتي كانت شائعة أثناء استخدام التيار المستمر تفقد دلالتها وأهميتها، وذلك لأن التيار المتناوب يغير اتجاه تدفقه باستمرار من موجب إلى سالب وبالعكس خلال الموجة الكاملة، هنالك نصف موجب والنصف الآخر سالب كما هو مبين في (شكل رقم ٨٧).

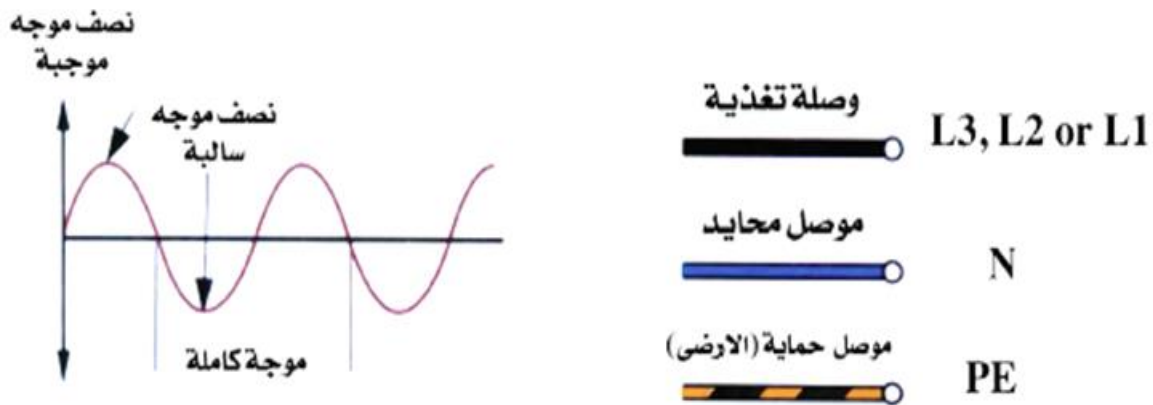

شكل رقم ٨٧: تيار متردد (متناوب) ذو الطور الواحد Single phase alternating current

أي بما معناه أن في النصف الأول من الموجة تكون القطبية معكوسة، وعندما يكون التيار على النصف السالب مباشرة، لهذا يمكن القول إنه في الموجة الواحدة يكون هنالك وقت تكون فيه القطعة سالبة والقطب موجبا (نصف الموجة العلوي)، ووقت يكون فيه القطب سالبا والقطعة موجبة.

وهذا التناوب يحدث ١٢٠ مرة في الثانية خلال سريان التيار، لهذا يطلق عليه التسميات المذكورة أعلاه، ويوضح (شكل رقم ٨٨) مخطط توصيل التيار المتردد (وهذا التيار يستخدم للحام الألمنيوم).

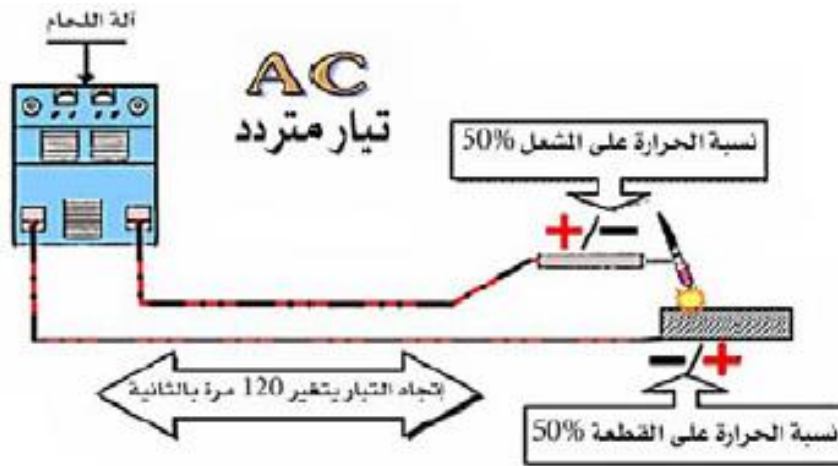


شكل رقم ٨٨: آلة تعمل بتيار متردد

ادوات نظام اللحام بالأرجون TIG Welding components


تتكون منظومة اللحام بالنتيج كما هي موضح في (شكل رقم ٨٩) من المكونات التالية:

- ✍ المحول الرئيسي (٦٠-٧٠ فولت)؛
- ✍ محول إضافي، والذي سيكون مطلوباً لتشغيل أجهزة التحويل؛
- ✍ مرشح الاستقرائي والسعة
- ✍ مذبذب.
- ✍ قواطع الطاقة لتزويد الجهد للناسخ؛
- ✍ الموقد ليتم لحامه.
- ✍ الجهاز الذي ينظم مدة تدفق الغاز.
- ✍ الأقطاب الكهربائية المصنوعة من التنجستن، ويتم اختيار القطر من سمك المواد المراد لحامها؛
- ✍ كابلات توصيل
- ✍ قضبان حشو بالحجم المطلوب
- ✍ صمام الغاز الكهربائي للتيار المتناوب (المتردد) أو التيار المباشر؛
- ✍ المقوم (٢٤ فولت)؛
- ✍ مذبذب / قواطع،
- ✍ مقياس التيار الكهربائي.
- ✍ اسطوانة الأرجون ومنظم الضغط
- ✍ بطارية تيار مستمر، لا يهم ما إذا كان في حالة العمل أم لا، حيث ان هناك حاجة إلى البطارية لتضمين متتابع في الدائرة الكهربائية من أجل الحد من عنصر التيار المستمر للتيار؛

- للـ سلك حشو: الكترود (قضيبي) من مادة مشابهة لوصلات المواد المراد لحامها؛
- للـ نظارات وقفازات اللحام.
- للـ الأجهزة المساعدة والملحقات

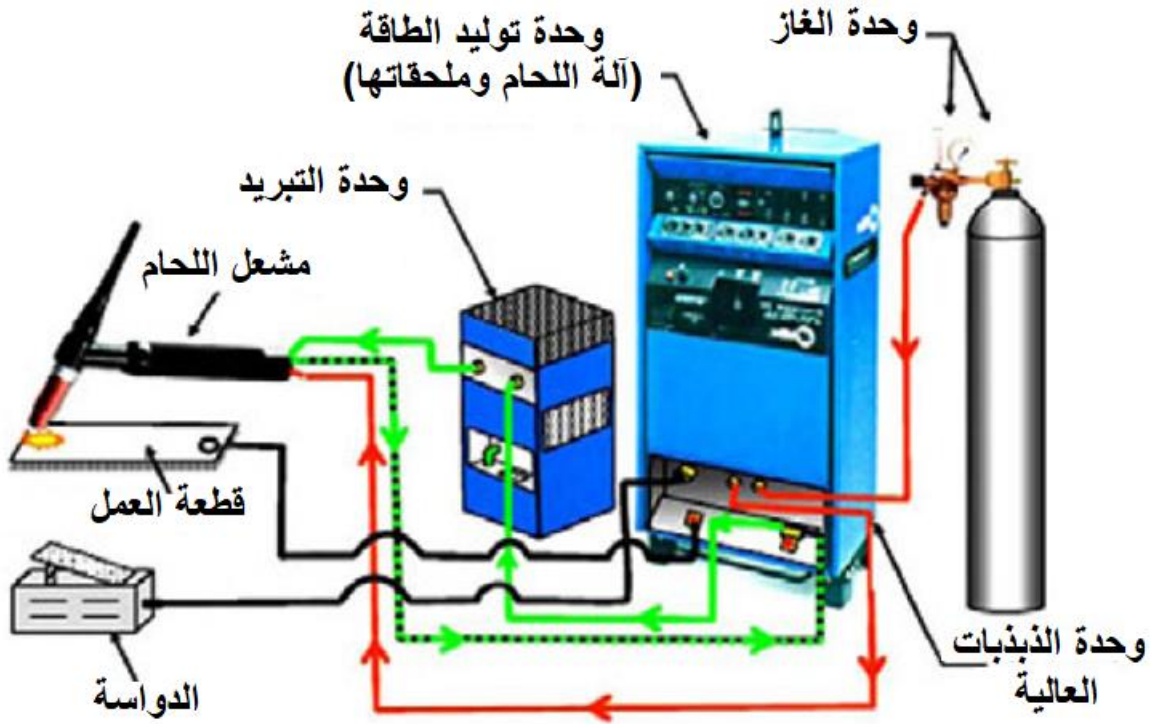

شكل رقم ٨٩: منظومة اللحام بالتيج TIG

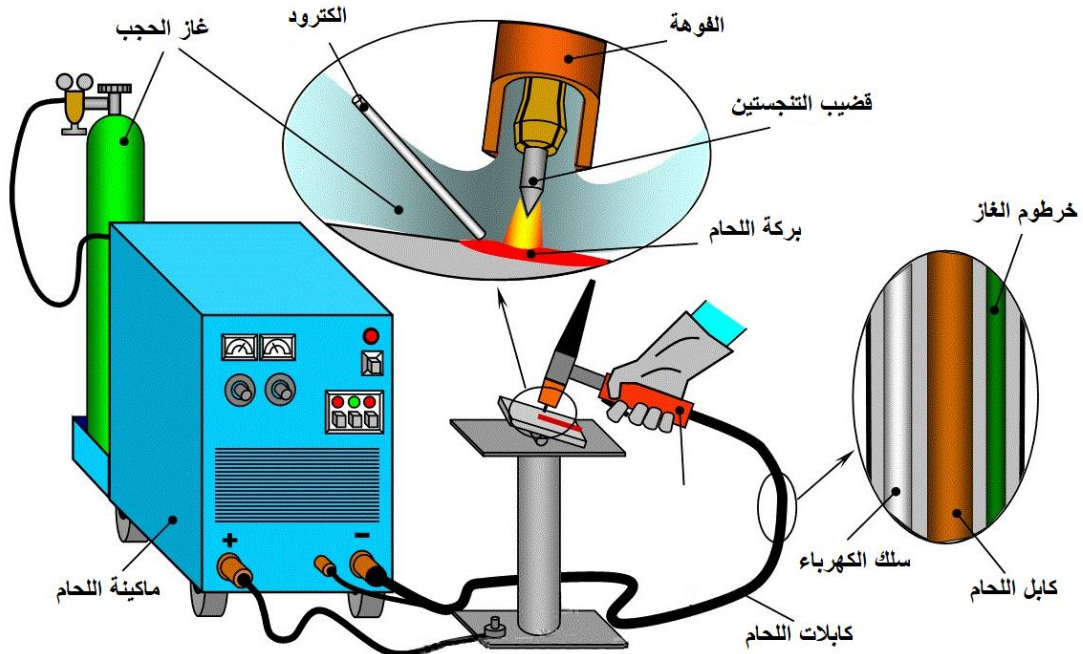


شكل رقم ٩٠: وحدة لحام بالتيج

وحدة توليد الطاقة (آلة اللحام وملحقاتها):١- وحدة توليد الطاقة (آلة اللحام وملحقاتها):

١-١ آلات اللحام:

إن الغرض الأساسي من وجود آلة اللحام كمصدر للطاقة هو توفير الطاقة الكهربائية المناسبة من الجهد والتيار (الفولت والأمبير) للحفاظ على استمرارية وجود (اشتعال) القوس الكهربائي، ويفضل استخدام وحدة عامة يمكن فيها التبديل بين وحدة توليد التيار المتردد (AC) ووحدة توليد التيار المستمر (DC) ومناسبة لجهد التشغيل الخاص بالشبكة. ويوضح (شكل رقم ٩١) رسم تفصيلي لأحد آلات لحام التيج.

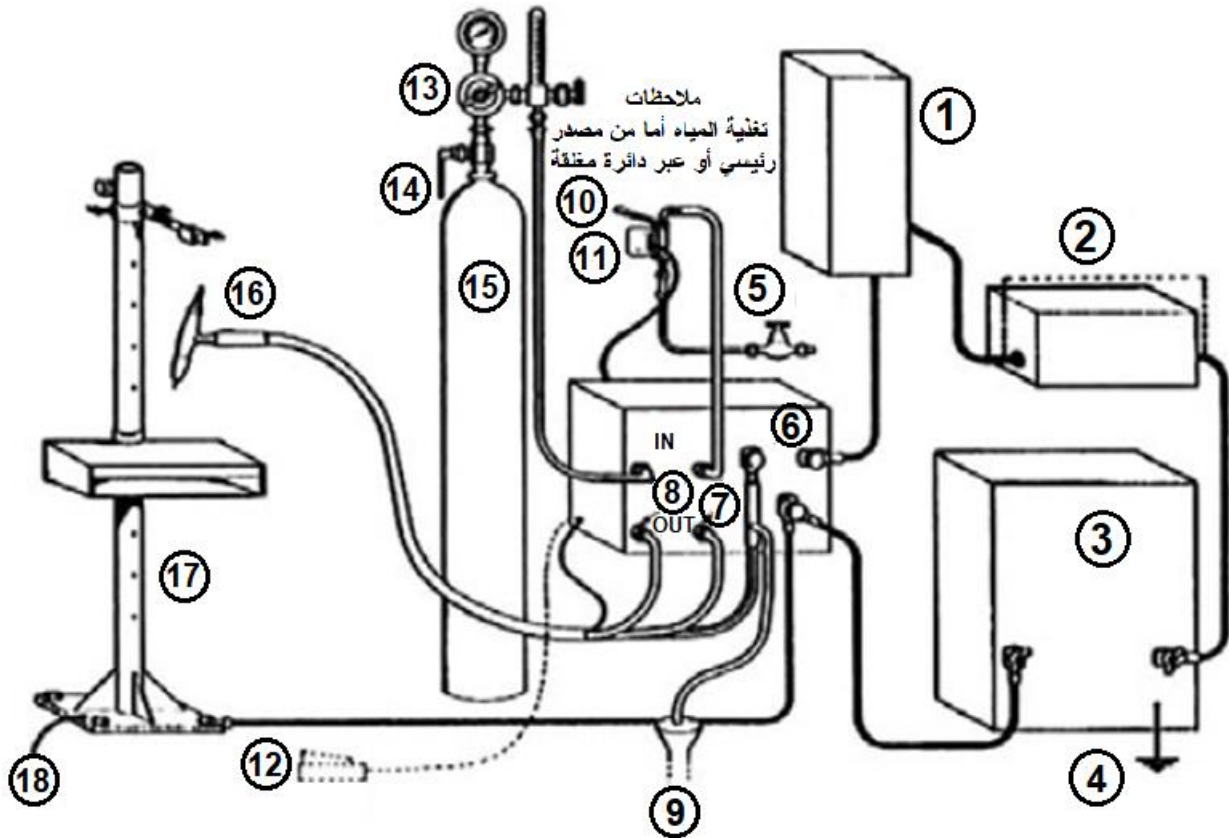

- | | |
|---|---|
| ١٠- مثبت. | ١- وحدة توصيل. |
| ١١- مفتاح تدفق المياه. | ٢- وحدة رفع الطاقة للتيار المتردد. |
| ١٢- دواسة فتح وإغلاق كهربائية بديلة عن المفتاح اليدوي على المشعل. | ٣- مصدر الطاقة للتيار المتردد أو التيار المستمر مولد أو محول. |
| ١٣- منظم غاز الأرجون. | ٤- تأريض. |
| ١٤- مشعل. | ٥- تدفق المياه. |
| ١٥- أسطوانة الأرجون. | ٦- وحدة الذبذبات العالية. |
| ١٦- مشعل يبرد بالماء بمفتاح تحكم باليد. | ٧- ماء. |
| ١٧- حامل قطع العمل الموضعي. | ٨- أرجون. |
| ١٨- تأريض مباشر إلى الأرض. | ٩- مخرج تصريف المياه. |

شكل رقم ٩١: مخطط المكونات الأساسية والملحقات لنظام اللحام بالتيج

المذبذب: يولد نبضات عالية الجهد، والتي يتم تغذيتها إلى القطب لإشعال القوس ويجعلها أكثر استقرارا وبالتالي يسهل عملية اللحام، ويتحقق ذلك عن طريق لمس القطب مع سطح اللحام. وقد يتلوث القطب الكهربائي التنجستن من غير مذبذب.

٢-١ لوحة التشغيل بآلة لحام التيج:

لوحة التشغيل في آلة اللحام تختلف من شركة إلى أخرى لكنها متشابهة من حيث مبدأ العمل والتشغيل.

٢- المشاعل وأنواعها:

يتضمن تصميم مشعل اللحام من قطب كهربائي من التنجستن بارز من فوهة السيراميك بطول من ٣-٤ مم، وحاقن للأرجون، ووحدة تزويد بالغاز الحالي وزر يعمل بالغاز.



شكل رقم ٩٢: مشعل الأرجون

تتوفر مشاعل لحام التيج بأشكال وأحجام مختلفة على حسب حاجة العمل، والمهمة الأساسية للمشعل هي إيصال كل من التيار وغاز الحجب إلى منطقة القوس، والمشاعل مصممة صناعيا حسب قدرتها وما تستطيع تحمله من التيار، فالمشاعل المحددة بطاقة قصوى لا تزيد عن ٢٠٠ أمبير تستخدم للأعمال الخفيفة، بينما المشاعل التي تزيد عن (٥٠٠/٢٥٠) أمبير مخصصة للأعمال الثقيلة التي تحتاج إلى تيار عالي وتنقسم المشاعل صناعيا إلى ثلاثة أنواع مختلفة هي:

أ. مشاعل اللحام اليدوية:

تستخدم مشاعل اللحام هذه على نطاق واسع في المجالات الصناعية الإنتاجية وفي مجالات التدريب، وهي مزودة بمقابض يدوية تمكن المتدرب من توجيه القوس إلى منطقة اللحام وتتوفر مشاعل اللحام اليدوية بأنواع وأشكال وأحجام مختلفة كما هو مبين في (شكل رقم ٩٣)، حسب العمل المراد إنجازه فمنها المشعل ذي الرأس الصغير كما في (أ)، ومنها مشاعل برأس متحرك

يمكن ضبطها حسب الزاوية المرغوبة كما في (ب)، ومنها المستقيم أو ما يسمى مشعل رأس القلم أي أنه يشبه القلم كما في (ج) ويمسك باليد كما يمسك القلم، ومنها ما يتوفر بزوايا تتراوح بين ٦٠، ٩٠، ١٢٠ درجة كما في (د).



شكل رقم ٩٣: مشاعل اللحام اليدوية

وتتم عملية اللحام في هذا النوع من المشاعل بإمساك المشعل بيد وسلك المليون باليد الأخرى كما هو مبين في (شكل رقم ٩٤) وهي تستخدم لمعظم عمليات اللحام.



شكل رقم ٩٤: عملية اللحام بالتيج

ب. مشاعل اللحام النصف آلية:


هو عبارة عن مشعل يحرك باليد كما هو مبين في (شكل رقم ٩٥) ويستخدم كما يستخدم مشعل اللحام اليدوي عدا أن هذا المشعل يحتوي على جهاز تغذية صغير تركيبه بكرة أسلاك، هذا الجهاز يغذي السلك إلى بؤرة اللحام آلياً، والعمليات الأخرى تتم باليد.



شكل رقم ٩٥: مشعل لحام نصف آلي

ج. مشاعل اللحام الآلية:


هي عبارة عن مشعل يركب على آلة تعمل على تحريكه على طول وصلة اللحام كما هو مبين في (شكل رقم ٩٦)، لهذا فإن الآلة تقوم بعمل اللحام بالكامل، وعلى فني اللحام ضبط التيار والمسافة بين المشعل وقطعة العمل، ومراقبة الآلة أثناء عملية اللحام، ويستخدم هذا النوع من المشاعل في المصانع الإنتاجية التي يتكرر فيها نوع معين من خطوط اللحام بكميات كبيرة.

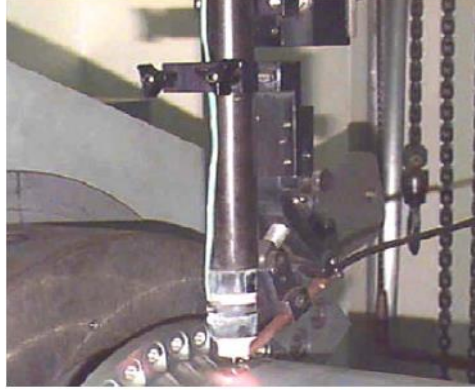

شكل رقم ٩٦: مشعل لحام آلي

أجزاء مشعل اللحام بالتيج:

يتكون مشعل اللحام بالتيج من عدة أجزاء كما هو مبين في (شكل رقم ٩٧) هي كالتالي:

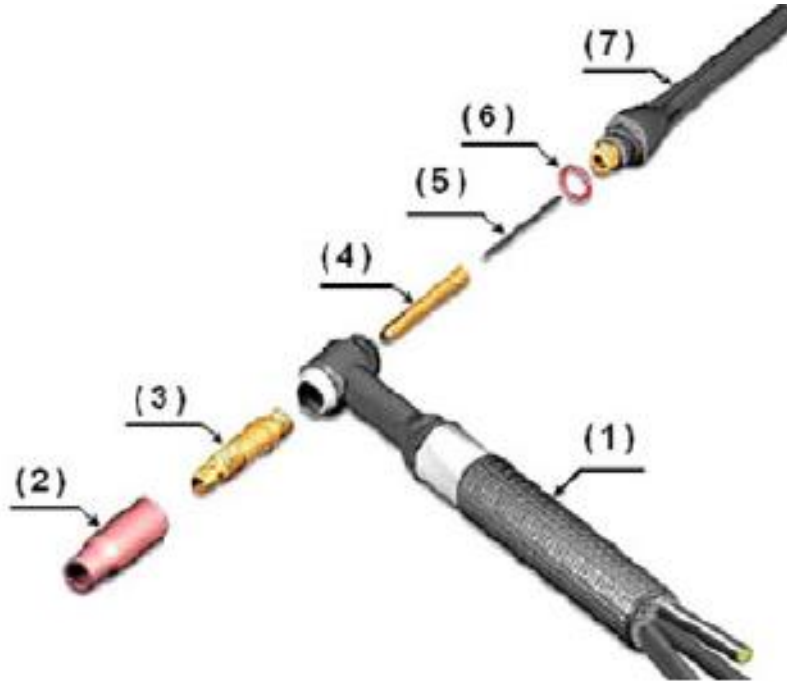

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ١- المقبض. | ٥- قطب التجسستن. |
| ٢- الفوهة (فونية غاز الحماية). | ٦- الحلقة المطاطية. |
| ٣- الناشر. | ٧- الغطاء. |
| ٤- الخانق. | |

شكل رقم ٩٧: أجزاء مشعل اللحام

١. المقبض:

هو عبارة عن أنابيب تتصل برأس المشعل كما هو مبين في (شكل رقم ٩٨)، مصنوعة من معدن النحاس ومغطاة بأنبوب من البلاستيك المتين والعازل أو من مادة الفيبر، وتسمى بجسم المشعل، وصنعت هذه المواد لكي تتحمل الحرارة العالية إضافة إلى تخفيف وزن المشعل وتسهيل عملية مسكه وتوجيهه.



شكل رقم ٩٨: المقبض

٢. الفوهة (نفاث الغاز):

تصنع الفوهات عادة من السيراميك أو المعدن أو الزجاج، ومهمتها على اختلاف أنواعها ومقاساتها هي توصيل وتوجيه غاز الحجب لمنطقة القوس، إضافة إلى توفير الحماية الكافية لكل من قطب التنجستن وبؤره اللحام من تأثيرات العوامل الجوية وذلك بتركيز وتميرير الغاز على منطقة محصورة، ويبين (شكل رقم ٩٩) اشكال مختلفة للفوهة.



شكل رقم ٩٩: نفاث الغاز


والجدول التالي يوضح مقاس قطر فوهة السيراميك تبعاً لقطر قطب التنجستن، مع ملاحظة ضرورة اتباع تعليمات الشركة الصانعة حسب تصميم الفرد.

Tungsten Electrode Diameter قطر قطب التنجستن	Cup Orifice Diameter قطر عظمة السيراميك
1/16 (1.6mm)	1/4 ~ 3/4 (6.4 ~ 9.5mm)
3/32 (2.4mm)	3/8 ~ 7/16 (9.5 ~ 11.5mm)
1/8 (3.2mm)	7/16 ~ 1/2 (11.5 ~ 12.7mm)
3/16 (4.8mm)	1/2 ~ 3/4 (12.7 ~ 19mm)

جدول رقم ١٤: مقاس قطر فوهة السيراميك تبعاً لقطر قطب التنجستن

٣. الناشر:


ويسمى أحياناً جسم الخانق وهو يختلف من مشعل إلى آخر حسب نوع المشعل وصناعته، ويكون على شكل أنبوب بفتحات جانبية لنفاذ الغاز وتوزيعه ومسند من أحد الأطراف لتركيبه وربطه برأس المشعل كما هو مبين في (شكل رقم ١٠٠). وعمله هو إمساك قطب التنجستن إضافة إلى توزيع الغاز داخل الفوهة، ويعمل على توصيل التيار للقطب ويتوفر بمقاسات وأقطار مختلفة تتناسب مع أقطار أسياخ التنجستن المختلفة، كما يجب تغيير الناشر والخانق في كل مرة يتم فيها تغيير مقاس القطب.

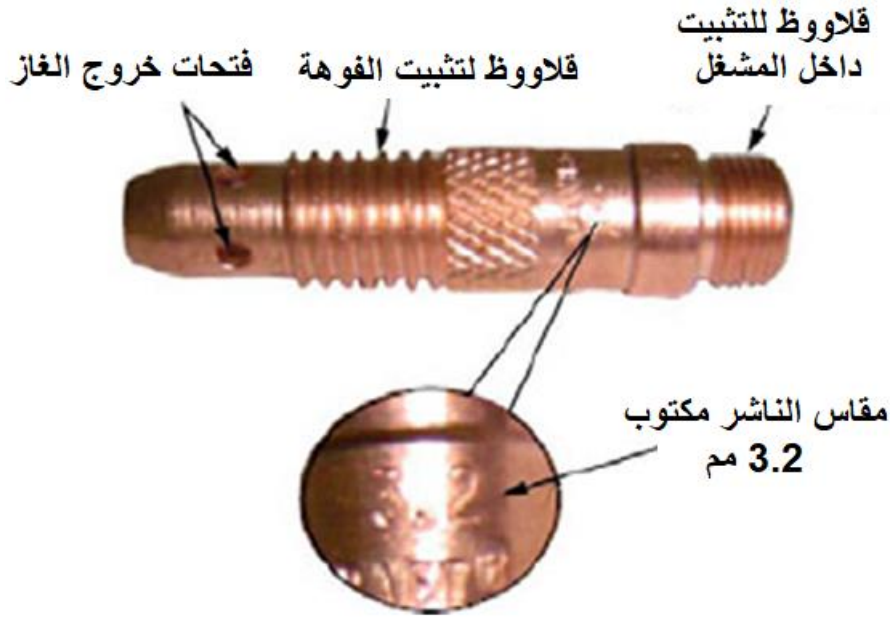

شكل رقم ١٠٠: الناشر

٤. الخانق:


هو عبارة عن جلبة مستطيلة ومشقوقة من أحد الأطراف كما هو مبين في (شكل رقم ١٠١)، الغرض منها توصيل التيار وشد القطب عند غطاء المشعل، ويجب أن تناسب من حيث مقاس الفتحة مع كل من قطب التنجستن وجسم الخانق.

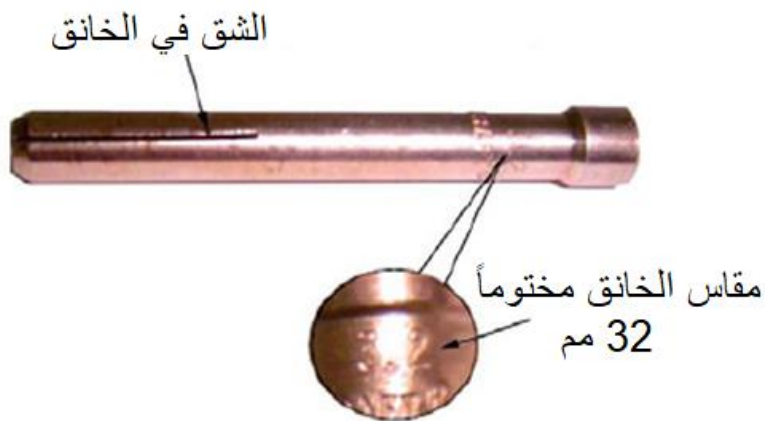

شكل رقم ١٠١: الخانق

٥. الحلقة المطاطية:

وعمل هذه الحلقة هام جدا ألا وهو منع تسرب غاز الحجب من جسم المشعل. ويبين (شكل رقم ١٠٢) يبين الحلقة المطاطية.

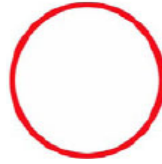

شكل رقم ١٠٢: حلقة مطاطية

٦. قطب التنجستن:

وعمله إيصال التيار وتوليد القوس الكهربائي من وإلى قطعة العمل. ويبين (شكل رقم ١٠٣) قضيب التنجستن.



شكل رقم ١٠٣: قطب تنجستن

٧. الغطاء:

يتوفر لكل مشعل من المشاعل كما هو مبين في (شكل رقم ١٠٤) نوعان من الأغطية هما:

أ. غطاء طويل.

ب. غطاء قصير.

الغرض منهما جميعا شد كل من الطوق وقطب التنجستن، وكل غطاء مجهز بحلقات مطاطية لمنع تسرب الغاز إضافة إلى منع الهواء الجوي من الدخول إلى المشعل.

تستخدم الأغطية الطويلة باستمرار، بينما تستخدم الأغطية القصيرة في الأعمال والأماكن التي يصعب دخول المشعل إليها



شكل رقم ١٠٤: غطاء طويل وغطاء قصير

٨. نظام تشغيل المشاعل:

هناك نظامان لتشغيل مشاعل اللحام بالتيج هما:

أ. النظام الآلي: ويتم فيها تشغيل المشعل آليا مع بدء عملية اللحام.


ب. النظام الغير آلي: ويتم فيها تشغيل المشعل بطريقتين:

- عن طريقة اليد بالضغط على زر التشغيل فيتولد القوس الكهربائي للبدء بعملية اللحام.
- عن طريق القدم بواسطة الدواسة لتشغيل المشعل فيتولد القوس الكهربائي للبدء بعملية اللحام.



٣- وحدة الغاز:


بما أن لحام التيج أحد أنواع اللحام التي تتطلب غاز حجب لعزل العوامل الجوية المؤثرة على منطقة اللحام فقد أضيف إلى معداته ما يسمى بوحدة الغاز لإيصال الغاز إلى منطقة اللحام، ويبين (شكل رقم ١٠٥) الأجزاء التي تتكون منها وحدة الغاز.

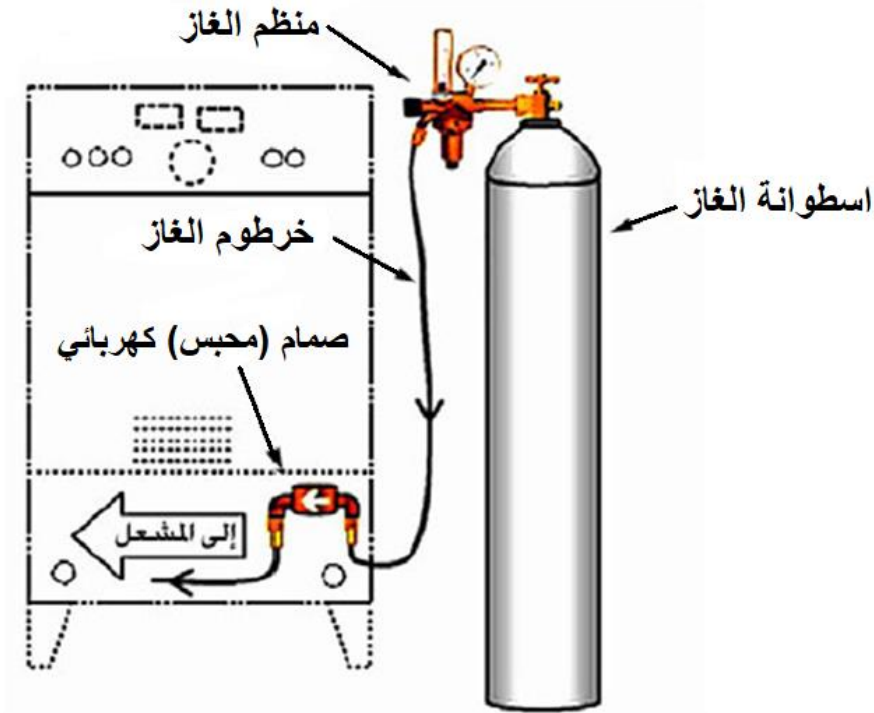

شكل رقم ١٠٥: أجزاء وحدة الغاز والصمام الكهربائي للتحكم في الغاز

أ. الاسطوانات:

تتاح أسطوانات غاز الأرجون بسعات ٥ و ١٠ و ٢٠ و ٥٠ لترا. الاسطوانات المستخدمة للغازات هي اسطوانات ذات ضغوط عالية تشبه تماما اسطوانات الأوكسجين من حيث الحجم والشكل، إلا أنها تتميز باللون الاصفر وتعبأ كل اسطوانة من هذا النوع بما مقداره (٩,٤) متر مكعب من الغاز تحت ضغط ١٨٥,٦ كجم / سم مربع أو ١٨٢ بار، في لحام التيج يمكن استعمال اسطوانة واحدة متنقلة كما هو مبين في (شكل رقم ١٠٦) توضع إلى جانب الآلة أو يكون لها حامل خاص.

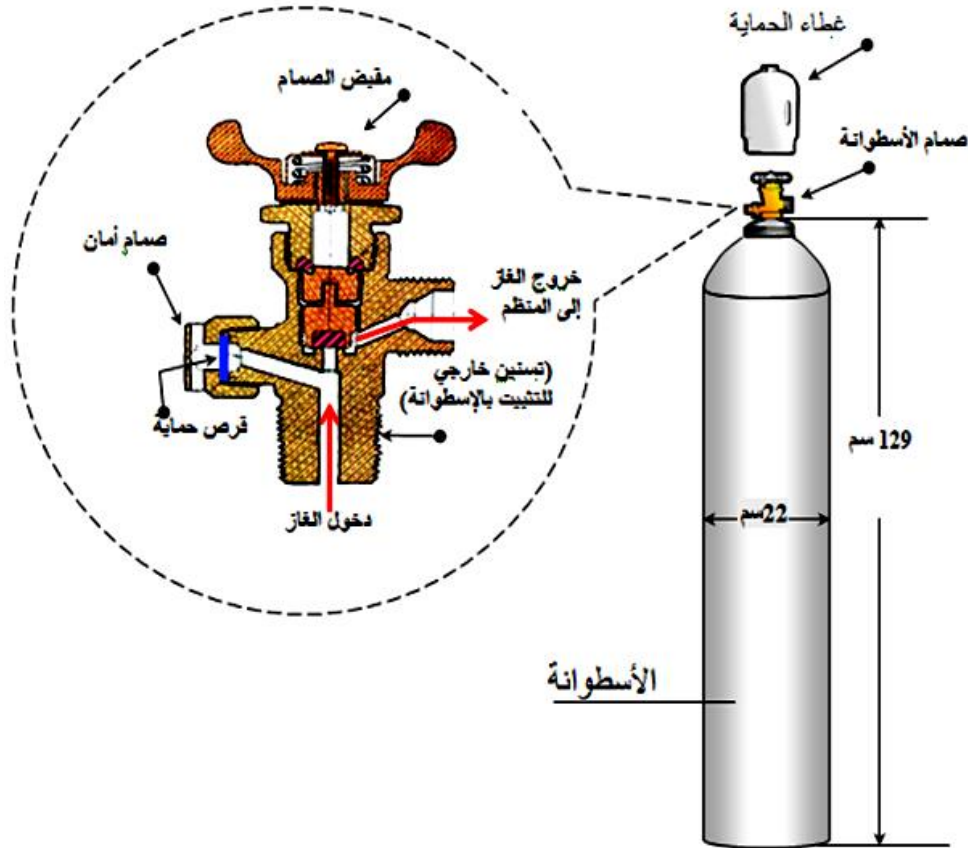

شكل رقم ١٠٦: اسطوانة متنقلة

ب. منظمات الغاز:

تستخدم المنظمات لتخفيض الضغط الخارج من الاسطوانة وجعله مناسباً لضغط العمل، تختلف مواصفات منظمات غاز الحجب من نوع لآخر حسب نوعه وتركيبه، ومواصفات الشركة المصنعة. هناك منظمات خاصة بالغازات الخاملة، فمنها ما هو بمؤشرين أحدهما يبين ضغط الغاز داخل الاسطوانة والآخر يبين ضغط الغاز المتدفق للمشعل كما هو موضح في (شكل رقم ١٠٧).



شكل رقم ١٠٧: منظم غاز الارجون / ثاني أكسيد الكربون

ومنها ما هو بمؤشر لبيان ضغط الاسطوانة ومقياس متدرج لقياس تدفق غاز العمل كما هو مبين في (شكل رقم ١٠٨) وباختلاف المنظمات فان القراءات كذلك تختلف وهذا يعتمد على الشركات المصنعة لتلك المنظمات.



شكل رقم ١٠٨: منظم ضغط وتدفق

وبعض هذه المنظمات تكون الأرقام موضحة باللتر / الدقيقة، وأخرى بقدم مكعب / الساعة وبعضها بالرطل / البوصة المربعة، وبالطبع فإن النظام المتري هو السائد عالميا حاليا فإذا كان المنظم المستخدم بالتر فإن ضغط العمل (تدفق الغاز) يتراوح بين ٧ - ١٠ لتر بالدقيقة، قد يزيد ولكن لا يمكن أن يقل، والزيادة تعتمد على نوع المعدن، كما أن زيادة الضغط قد لا يؤثر كثيرا على نوعية اللحام إلا أنها سوف تزيد من استهلاك الغازات، وإذا نقص الغاز سوف يؤدي إلى مشاكل كبيرة في عمليات اللحام مثل:

• تأكسد خط اللحام وقطب التنجستن.

للحدوث المسامية

للتنشيق خط اللحام في بعض المعادن.

ج. الصمامات:

عمل الصمامات هو السماح لغاز الحجب بالوصول إلى منطقة اللحام، ويوجد نوعان من الصمامات

هما

للصمام اليدوي:


عبارة عن صمام أو حنفية صغيرة يركب على جسم مشعل التيج ويتم فتحه وإغلاقه بحركة بسيطة من إصبع الإبهام باليد كما هو مبين في (شكل رقم ١٠٩)، وعند فتحه يمر الغاز إلى منطقة اللحام، وعند إغلاقه يتوقف الغاز عن التدفق، ويستخدم هذا النوع من الصمامات في الغالب عندما لا تجهز آلة اللحام بالصمام الكهربائي.



شكل رقم ١٠٩: صمام يدوي

للصمام الكهربائي:


معظم معدات اللحام بالتيج تكون مجهزة بصمام يعمل كهربائياً كالمبين في (شكل رقم ١١٠) وهو مزود بملف كهربي (سولونيد) يفتح ويغلق عن طريق إشارة كهربائية.

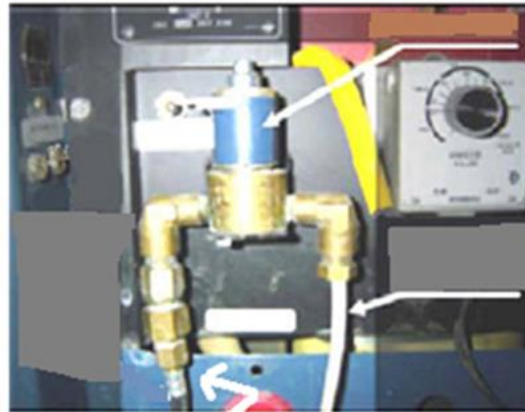

خرطوم الغاز المتجه
الى المشعل

شكل رقم ١١٠: صمام كهربي ظاهر

أو يكون الصمام داخل ماكينة اللحام كما هو مبين في (شكل رقم ١١١)، ويسمح بمرور الغاز عند البدء بعملية اللحام.

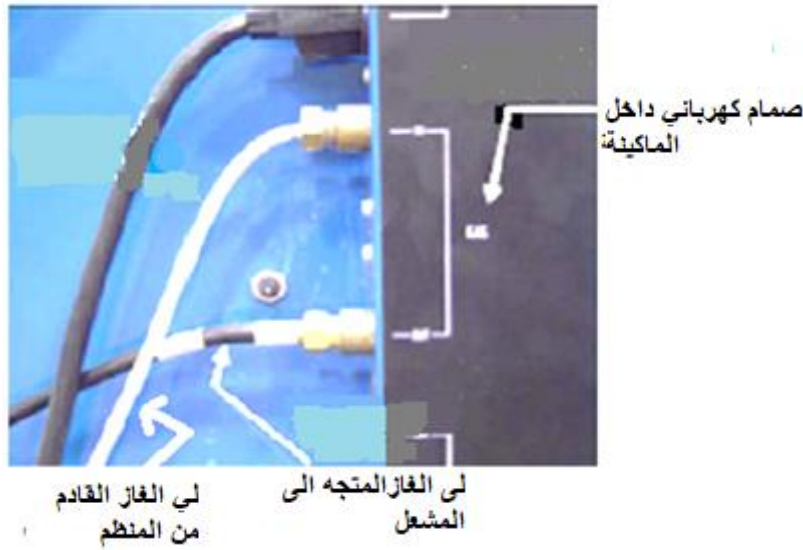

شكل رقم ١١١: صمام كهربائي داخل الآلة

٤- أقطاب اللحام Welding rods and electrodes:

تنقسم اقطاب اللحام الى اقطاب غير مستهلكة واطواب مستهلكة

أولاً: أقطاب غير مستهلكة (اقطاب التنجستن)

الأقطاب المستخدمة في لحام التيج تختلف كثيرا عن الأقطاب المستخدمة في عمليات اللحام الأخرى المعروفة، فهي لا تستخدم كمعدن ملء، وتصنع الأقطاب المستخدمة في لحام التيج من معدن التنجستن النقي، وهذا النوع من المعادن مقاوم للحرارة العالية جدا، لهذا فهو لا ينصهر أو يتبخر من جراء حرارة القوس، وتصل درجة حرارته إلى ٣٤١٠ درجة مئوية (٦١٧٠ درجة فهرنهايت)، وأثناء عملية اللحام يتحول لونه إلى الأحمر، ومع ذلك فهو يحافظ على قساوته، ونظرا لتوفر أنواع ومقاسات مختلفة من الأقطاب، يجب مراعاة عوامل كثيرة عند إجراء عملية الاختيار، منها تيار اللحام لأن التيار عامل مهم جدا تترتب عليه عوامل أخرى مثل نوع وسماكة المعدن. وهناك نوعان من الأقطاب هي:

أ. قطب التنجستن النقي:

يصنع هذا القطب من التنجستن النقي الذي تصل نقاوته إلى ٩٩,٥٥% تقريبا، وتستخدم مع التيار المتردد في لحام معدي الألمنيوم والمغنيزيوم، ويتميز باللون الأخضر في أحد أطرافه ويكون شكل الرأس أثناء اللحام كرويا تلقائيا.

ب. قطب التنجستن المعالج بالثوريوم:

عند إضافة ما نسبته ١% إلى ٢% من أكسيد الثوريوم لمعدن التنجستن فإن ذلك يزيد من ميزات القطب، مثل تحسين بدء القوس وزيادة بمقدار ٥٠% تقريبا من التيار. ويستخدم للتيار المستمر للحام الفولاذ بأنواعه المختلفة، فولاذ طري، صلب كربوني أو مقاوم للصدأ (استانلس ستيل)، وهذه

الأعمال تتطلب أن يكون رأس القطب مبريا أو مجلخا، مثل رأس القلم الرصاص ويتميز باللون الأحمر في أحد أطرافه كما هو مبين في (شكل رقم ١١٢).



شكل رقم ١١٢: تنجستن معالج بالثوريوم

وهناك أربعة أنواع من أسلاك التنجستن موضحة في الجدول التالي:

GTAW Electrode Numbers, Colors & Alloys					
AWS Number	Code Color	Approximate Alloy Content			Others (Max)
		Tungsten	Thoria	Zirconia	
EWP	Green اخضر	99.5	-	-	0.5
Eth-1	Yellow اصفر	98.5	0.8 to 1.2	-	0.5
Eth-2	Red احمر	97.5	1.7 to 2.2	-	0.5
Eth-3	Blue ازرق	98.95	0.35 to 0.55	-	0.5
EWZr	Brown بني	99.2	-	0.15 to 0.4	0.5

يتراوح أقطار هذه الاقطاب ما بين (0.5 – 6.4 mm) وبأطوال تتراوح ما بين (610-75 mm) وأما أن تكون من التنجستن النقي (EWP) (Pure Tungsten) درجة نقاوتها تصل لغاية (99.5 %)، وتمتاز بتكلفة منخفضة وتستخدم لأعمال اللحام ذات الدقة المنخفضة، عن أسلاك التنجستن الثوريومي أو الزيركونيوم التي تستخدم لسعات تياريه أعلى، وقذفها للالكترونات أعلى (Better Electron Emissive) وأطول عمرا وأكثر مقاومة لعوامل التلوث، وسهولة توليد القوس واستقراره أفضل.

ثانيا: أسلاك لحام الملىء Welding Rods

يتم لحام TIG بواسطة غاز الأرجون وهو عبارة عن غاز وماكينة لحام كهرباء على ٣٠٠ أمبير، يستخدم لحام التيج TIG في لحام عدد كبير من المعادن، لذلك يتوفر الكثير من أنواع أسلاك الملىء فالاختيار الأمثل لمعدن الملىء المناسب يعتمد على الخواص الكيميائية، والميكانيكية للمعدن المراد لحامه، وعادة تكون معادن الملىء مشابهة للمعدن الأساسي إلا أنها ليست بالضرورة مطابقة له، ويتم إنتاج معادن الملىء بالمختبرات تحت عناية فائقة من حيث النقاوة، ويجب أن تكون أكثر جودة من المعدن الأساسي المراد لحامه، ويتم اختيار السلك (معدن الملىء) بناء على خواصه الكيميائية والميكانيكية مثل، قوة الشد، الصلادة، التوصيل الكهربائي والحراري، مقاومته للصدأ أو التآكل، ومظهر اللحام الناتج، وعادة ما يضاف مانع التأكسد لمعادن الملىء لتحسين الجودة.

الأسلاك التي يتعامل بها لحام TIG والأسلاك المستخدمة فيها هي:

أ. ستانليس ستيل

ب. كربون سنثيل

ج. النحاس

د. الألمنيوم

يتم تحديد معدل تدفق غاز الأرجون من معدل تدفق الغازات والهواء المحيط بمكان اللحام. في الحالات التي يتم فيها لحام في مساحة مغلقة، فإن تكاليف الغاز ستكون ضئيلة، ولكن عند إجراء العمل في الهواء الطلق في ظروف رياح كبيرة، سيكون من الضروري استخدام فوهات خاصة مع شبكات، لأن هبات الهواء هي أكثر عرضة لهدم الأرجون وترك الأسطح المعدنية بدون حماية. يتوقف تدفق غاز الأرجون في دقيقة أو دقيقة ونصف بعد نهاية لحام الأجزاء، عند نهاية القطب سيكون لديه الوقت ليبرد.

ثالثاً: مميزات اللحام بالتيج:

لحام التيج له الكثير من المميزات التي تفوق كثيرا معظم عمليات اللحام الأخرى، ومن مزايا هذه الطريقة في لحام المعادن غير الحديدية والصلب المقاوم للصدأ تشمل الخصائص التالية:

أ. لحام موثوق به، مما يلغي ظهور المسام أو الشوائب بسبب حماية اللحام بالأرجون؛

ب. ينتج لحام نظيف وخال من العيوب عالي الجودة.

ج. درزة اللحام محمية من آثار الغلاف الجوي؛

د. يلحم غالبية المعادن والسبائك المستخدمة صناعياً.

هـ. لا يسخن معدن اللحام لدرجات مرتفعة (تسخين ضعيف)، وبالتالي لا يغير خصائص المنتج؛

و. يلحم في جميع الأوضاع.

ز. قطب التنجستن يستمر فترات طويلة لان درجة أنصاره عالية ٣٤٢٠ م

ح. إمكانية الانضمام إلى أي سبائك؛

ط. يمكن مشاهدة بؤرة اللحام والقوس بوضوح.

ي. بما أن سلك اللحام لا يقطع القوس فإن الكمية المضافة لا تعتمد على مستوى التيار كما في العمليات الأخرى.

ك. تركيز قوسي عال يبرز تسليط الحرارة على منطقة محدودة مما يتيح الحصول على منطقة حرارة مركزة ضيقة مقارنة مع العمليات الأخرى وهذه الميزة فعالة عند لحام المعادن ذات التوصيل الحراري العالي مثل الألمنيوم والنحاس.

ل. لا ينتج عنه شرر يحتاج إلى الإزالة لأن الشرر غالبا يسبب مشاكل في اللحام خاصة أماكن التوصيل.

م. عمق ذوبان متساو من المعدن.

ن. لحام المواد التي ليس لها طريقة اتصال مختلفة؛

س. لا غنى عنه في لحام الصلب المقاوم للصدأ والألومنيوم والتيتانيوم

- ع. يستخدم لحام الألمنيوم مع الأرجون في المقام الأول للهياكل والهياكل الحرجة
 ف. قبول أجزاء اللحام من التصميم المعقد دون تغيير شكلها، لأن مناطق تسخين المعدن صغيرة للغاية؛
 ص. أعلى جودة نفاذ بالمقارنة بطرق القوس الكهربائي

رابعاً: عيوب اللحام بالتيج:

في تطبيق أي طريقة من طرق اللحام، هناك إيجابيات وسلبيات، وتقنية اللحام بقوس الأرجون بالطبع ليست استثناء. لسوء الحظ، عند معالجة الأرجون، تظهر طبقة مسامية من أكسيد الكروم على الأجزاء، مما يؤثر سلباً على مقاومة التآكل ومن أوجه لقصور في طريقة اللحام بالأرجون ما يلي:

- أ. عالي التكلفة، ولهذا فهي ليست دائماً مفيدة للاستخدام في حالات اللحام العادي
- ب. معدات معقدة نوعاً ما وصعبة للمبتدئين،
- ج. تتطلب تجهيزاً وتكويناً مسبقاً،
- د. تتطلب مهارة عالية من فني اللحام،
- هـ. سرعة اللحام به بطيئة جداً إذا قورنت بالأنواع الأخرى مع الطريقة اليدوية.
- و. يتأثر قطب التنجستن أثناء اللحام.
- ز. غير جيد للحام السماكات الكبيرة لأن ترسيبه قليل، وعادة يستخدم في الغرز فقط للسماكات الكبيرة نظراً لتكلفة العالية

الأبخرة والعوادم الضارة عند اللحام بلحام الـ TIG

نصيب المواد الضارة من الأدخنة قليل للغاية أثناء اللحام بأسلوب TIG مقارنة بأنواع اللحام الأخرى ومن الضروري مراعاة خطر غاز الأوزون الذي يتكون أثناء إنصهار سلك لحام الألمنيوم بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية.

ضوابط استخدام غازات الحماية:

- أ. في حال ثقل غاز الحماية عن وزن الهواء مثل الأرجون فقد تتسرب الغازات إلى مسار التنفس في ظل ظروف العمل في أماكن ضيقة مما يزيد من خطر الإحترق.
- ب. غازات الحماية التي تحتوي على الهيدروجين قد تتحول بالإختلاط بالهواء إلى غازات قابلة للإنفجار يجب تجنب الإلكترودات التي تحتوي على الثوريوم (Thorium) لإحتمال إنبعثات إشعاع ذري ضعيف منها أثناء التخليخ.

الباب الرابع: لحام الميغ – ماج (MIG MAG)

لحام بالغاز الخامل/النشط MAG/MIG


في الحقيقة ان لحام ميج ماج MAG/MIG هما وجهين لعملة واحدة فكلاهما يستخدم نفس المعدات ونفس الغاز كما وان الفرق بين لحام القوس الكهربائي MIG – MAG كما جاء في المعيار الدولي الأوربي ISO فعندما نقول ميج ماج اعلم ان المتحدث يقصد المعيار الاوربي او الانجليزي BS فقط، ويسمى في المعيار الأمريكي ASME Code و AWS لهم تسميات مختلفة وهي GMAW وتعني Gas Metal Arc Welding وهي لحام المعادن عن طريق القوس الكهربائي باستخدام الغاز واليك معاني المصطلحات حسب الآتي:

Metal Inert Gas – MIG وتعني انه يستخدم نوع من انواع الغاز الخامل غير النشط فعلي سبيل المثال غاز الارجون – او غاز الهليوم بمفردهم وكما انه يصلح في جميع انواع اللحام للمعادن غير الحديدية مثل الالمنيوم والنحاس الخ...


Metal Active Gas – MAG وهو يعني استخدام الغاز النشط بجانب الغاز الخامل فعلي سبيل المثال يتم استخدام الارجون AR مع الاكسجين O₂، الارجون مع الكربون أو أكسيد CO₂، الارجون Ar مع الاكسجين O₂ والكربون أو أكسيد CO₂ معا، ولكن بنسب معينة فلا اخفيك عزيزي الفني انه يمكنك استخدام الارجون Ar مع ٢ الي ٥ ٪ من الاكسجين O₂ الارجون Ar مع ٥ الي ٢٥ ٪ CO₂، او تستخدم الارجون ar مع ١٠ ٪ CO₂ كربون أو أكسيد + ٥ ٪ من الاكسجين O₂.

كما يجب ان تعلم ان هذه النسب في الغازات النشطة تؤثر على القوس وعلى كمية الترتشة Spatter وتؤثر على الخصائص الميكانيكية للحام.

ان هذه العمليات مناسبة وجيدة جدا لاجراء اللحام اليدوي وعمليات اللحام الميكانيكية وفي MIG – MAG يتم استخدام الجهد المنخفض من ١٨ الي ٤٠ فولت والتيار المستمر high Current من ٦٠ الي ٥٠٠ امبير لكي يتم تكوين القوس ما بين نهاية سلك اللحام (الالكترود) والوصلات وبالتالي يتم انتاج وامداد ما يكفي من الحرارة لتكوين القوس Arc weld وعملياته الانصهار وتكون مهمة الغاز هي حماية اللحام من عوامل الجو الضارة والتلوث بعمل درع الحماية ولهذا تم تسميته بغلاف الغاز (شيلد) Gas shield ويوضح الشكل الآتي الوضع النموذجي لآلية العمل في انواع لحام القوس الكهربائي MIG – Mag.

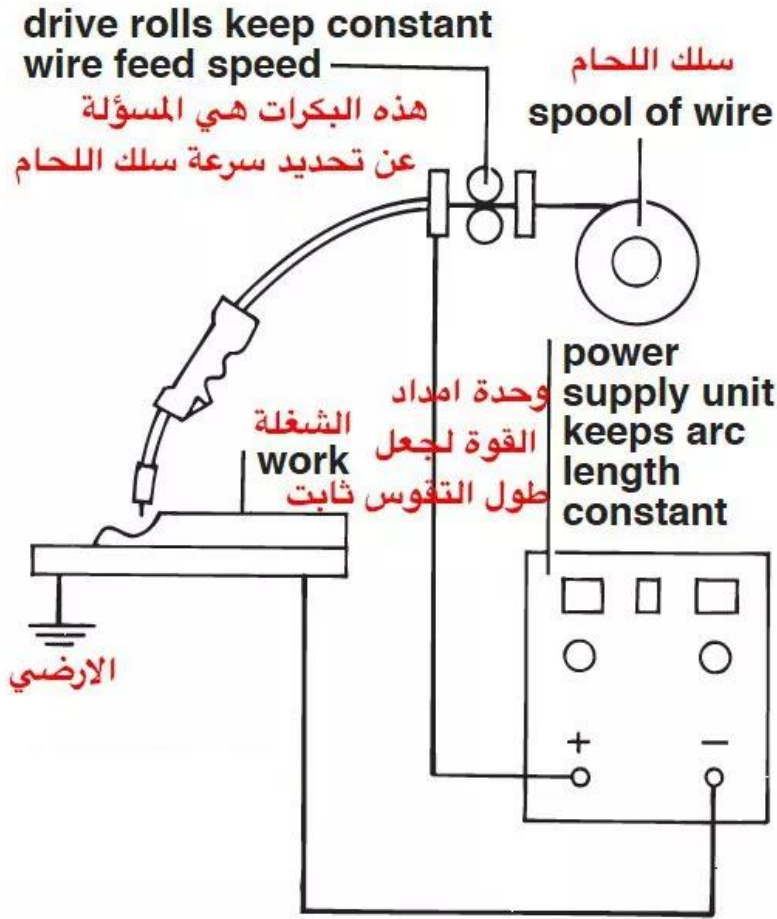

وهذا الشكل مبين به كيفية اليات العمل اثناء عمليات اللحام مع طريقة تنظيم السرعات من خلال البكرات لسلك اللحام و امداد القوة الكهربائية يتم تحديده بناء على المسافة بين الشغلة والالكترود Arc Length وكما يوضح لك الشكل الاتي عمليات تدفق الغاز والمسافة بين الشغلة وبين الالكترود وايضا المسافة بين فتحة تدفق الغاز وبين الشغلة تتراوح ما بين ١٩ الي ٢٥ ملليمتر ويعتبر هذه المسافة مقبولة.

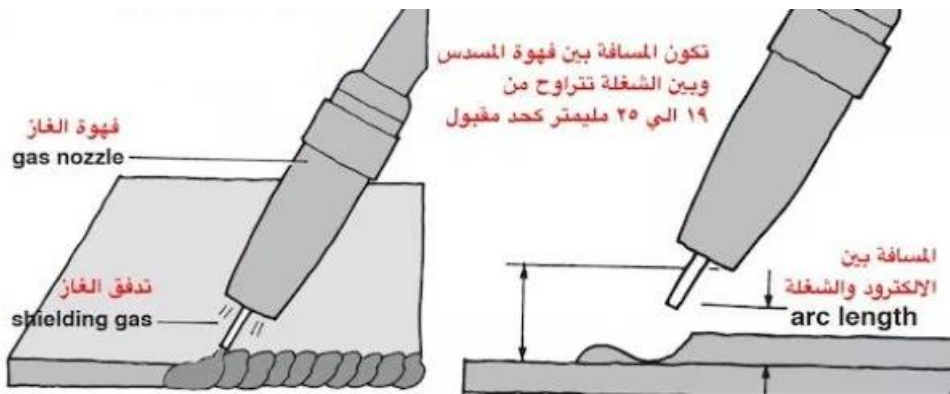

من خلال الشكل اعلاه يتبين ان اليات وعمليات التدفق الخاصة بسلك اللحام تتم بواسطة الية ميكانيكية وتبقي مسؤوليتك انت كفني لحام هي التركيز في المحافظة علي طول المسافة بين الوصلات وما بين الالكترود لضمان عملية الانصهار Fusion بشكل طبيعي وفي الواقع ان مصدر الطاقة الخاص بعمليات اللحام Mig – Mag في لحام القوس الكهربائي هو مصدر الجهد المستمر constant voltage وهو

المسؤل بطريقة اوتوماتيكية عن ضبط القوس ومصدر التيار المستمر Current Constant هو المسؤل عن عملية رقابة وضبط انحاء القوس وضبط مساره ومصدر الطاقة هذا معروف باسم المحول والمحولات وفي ظل التطور الصناعي لمعدات اللحام تري هذه الاحرف CV - CC فهي تشير الي انواع المحولات constant current and constant voltage وهي التي لها اليات اوتوماتيكية.

ملاحظة هامة: هناك بعض شركات تعبئة اسطوانات الغاز لديها مواصفات معينة لذلك ينبغي عليك ان تكون ملم بنوع الغاز المستخدم لانه قد يحتاج منك الي عمليات تسخين اقل من المعدلات الطبيعية للمعدن الام قبل البدء في اجراء عمليات اللحام Mig - Mag Arc Weld.

لـ أقطار السلك: ٠,٨/١/١,٢/١,٦ مم.

لـ سرعة سحب السلك: تصل إلى ١٥ متر / الدقيقة.

لـ قوة التيار المستخدم: تصل إلى ٥٠٠ أمبير.

لـ قدرة صهر السلك: تصل إلى ٧ كجم / ساعة.

المعادن

يستخدم لحام الـ MAG في لحام الصلب وسبائكه وكذلك في لحام الصلب الغير قابل للصدأ ويستخدم الـ MIG في لحام الألومنيوم والنحاس والنيكل والبرونز .

أوضاع اللحام : جميع أوضاع اللحام بلا إستثناء .

نطاقات الاستخدام

هذا النوع من اللحام يجمع بين مزايا اللحام بـ MMA (جودة الحماية من التأثير الضار للهواء الخارجى من خلال الخبث والغازات المتكونة) ومزايا لحام MAG مثل قدرة الإنصهار العالية (تصل إلى ١١ كجم / ساعة) وكذلك سهولة ومرونة لحام MAG ويستخدم هذا النوع من اللحام بكثرة في لحام الصلب وسبائكه بدءا من ٥ مم وذلك في مجالات تشييد الكبارى والجسور والمنشآت المعدنية وصناعة السفن الحربية.

لـ أقطار سلك اللحام: ١,٦/١,٤/١,٢/١ مم.

لـ سرعة السلك: حتى ١٥ م / دقيقة.


لـ قوة التيار: حتى ٢٥٠ أمبير عند استخدام سلك بقطر ١,٤ مم.

يمكن لحام كلا من MIG-MAG باستخدام سلك Flux Cord Wire مع الإستعانة بغازات الحماية (CO₂ أو غازات نشطة مخلوطة مع الأرجون).



أجهزة سحب سلك اللحام (موتور السحب)

في حالة وجود جهاز سحب السلك داخل الماكينة (أنظر الصورة) يكون طول كابل الطورش من ٣ - ٥ م وعند الحاجة إلى إطالة كابل الطورش من ٥ - ٥٠ م فذلك يستلزم توصيل جهاز سحب السلك خارج الماكينة مع كابل الطورش مباشرة (أنظر الصورة).

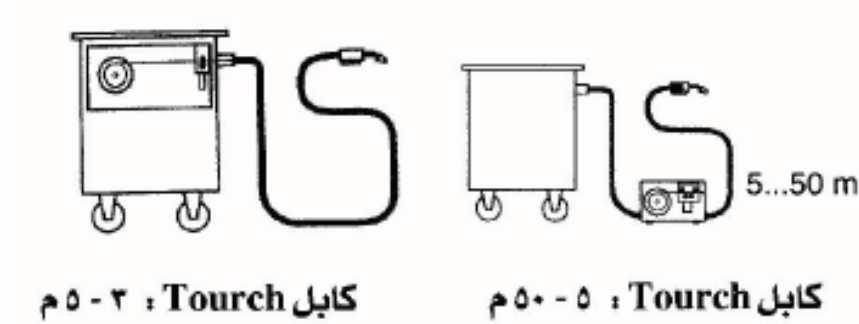

شكل رقم ١١٣: أجهزة سحب سلك اللحام (موتور السحب)

الأبخرة والعوادم الضارة عند اللحام بـ MAG/MIG

لدى القيام بعملية اللحام يتلوث الهواء بالأبخرة والغازات المنبعثة من بركة اللحام وتقل هذه النسبة بوجود غازات خاملة ضمن الغاز المحجب وطبقاً للتركيب الكيميائي لسلك اللحام يمكن أن تحتوي الأبخرة المنبعثة على أكاسيد الحديد والألومنيوم (غير سامة ولكن مضرّة بالرئتين) وأكسيد المنجنيز (سام) وأدخنة محتوية على الكروم والنيكل (مسببة للأمراض السرطانية) وتزداد خطورة الغازات والأبخرة الضارة عند لحام MMAW بالمقارنة بلحام MAG/MIG.

لدى استخدام ثاني أكسيد الكربون كغاز محجب يتكون أول أكسيد الكربون بتأثير درجة الحرارة المرتفعة للـ Arc وعند اللحام في وجود غاز خامل أو خليط غازات محتوية على غاز خامل يتكون الأوزون وذلك بتأثير الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الـ Arc ومن المعلوم أن أول أكسيد الكربون والأوزون من الغازات السامة.

يزداد خطر الاختناق باستخدام غازات ثاني أكسيد الكربون والأرجون عند اللحام في الأماكن الضيقة أو العميقة لأنهما أثقل من الهواء.

قد يتكون لدى استخدام غازات محببة محتوية على هيدروجين بالتفاعل مع غاز النتروجين في الهواء الجوى غاز قابل للانفجار.

إجراءات الوقاية اللازمة عند استخدام غازات محببة نشطة أو خاملة

تجنب زيادة تكون الأبخرة بالإلتزام بإرشادات منتج سلك اللحام (شدة التيار - فرق الجهد - كمية الغاز).

تجنب تنفس المواد الضارة بوضع المشغولة في الوضع المناسب.

أحرص على شطف الغازات الضارة من منبعها باستخدام أجهزة شطف ثابتة أو متحركة.

- ❑ في حالة عدم توافر الشفط الكافي أحرص على استخدام أنظمة حماية تنفس إضافية (مثلا عند لحام أجزاء تركيبية تحتوي على الزنك أو الرصاص).
- ❑ احرص على إجراء فحوصات الوقاية الطبية لفني اللحام بصفة دورية عند اللحام بأسلاك إلكترود تحتوي على نسبة عالية من الكروم والنيكل.
- ❑ معادلة التأثير الضار لخليط الغازات المحجبة بالهيدروجين بتصريفها في الخلاء أو بحرقها إذا زادت نسبة الهيدروجين عن ١٠%.
- ❑ استخدام إلكترودات لا تحتوي على الثوريوم والتخلص من أتربة التجليخ للألكترود.

الباب الخامس: أنواع أسلاك اللحام


مقدمة

من الهام اختيار أسلاك اللحام المناسبة لكل عملية لحام حتى نحصل على أفضل نتائج لعملية اللحام، ومن هنا كان التعرف على أنواع أسلاك اللحام عملية غاية في الأهمية.

الأسلاك المستخدمة في لحام القوس المعدني اليدوي MMAW

مكونات السلك

تتكون الأسلاك من المكونات الموضحة بالشكل التالي

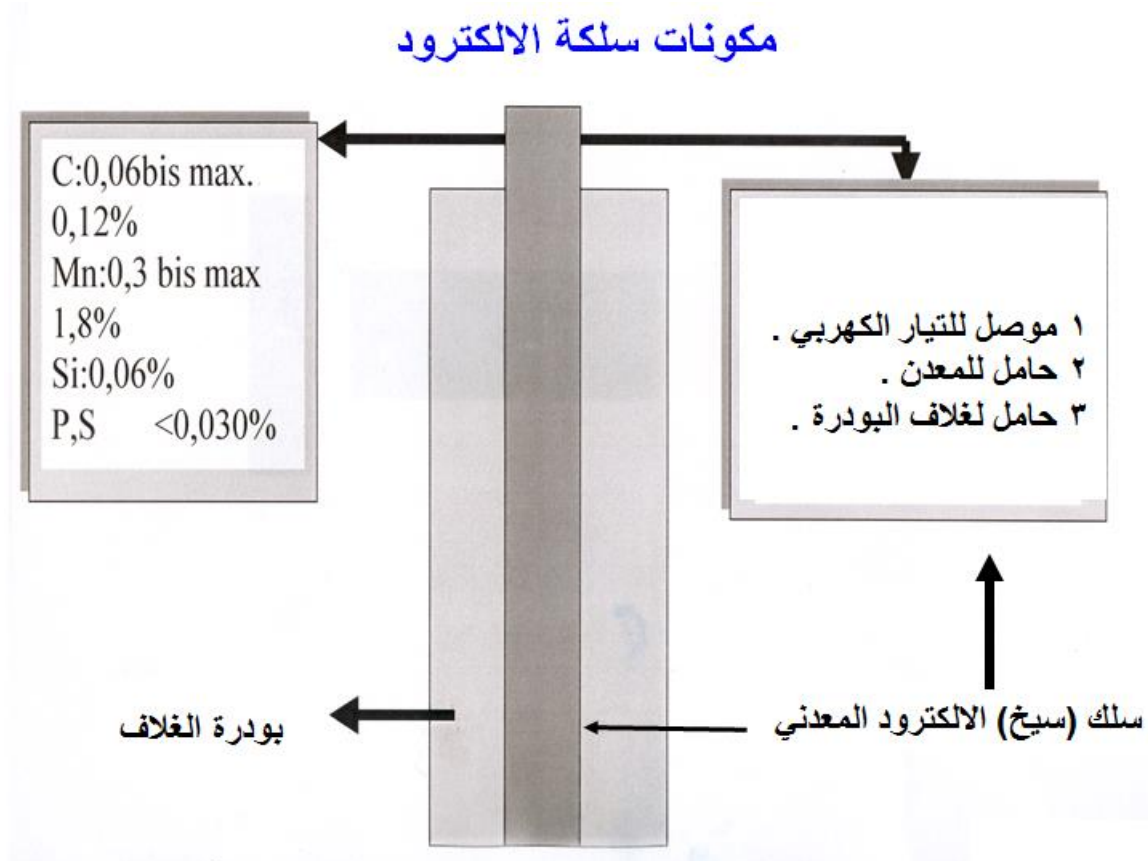


شكل رقم ١١٤ : مكونات سلك اللحام المستخدمة في لحام الـ MMAW

الفوائد الفنية لبودرة الالكتروود (الفلكس):

١. تكوين واستمرارية القوس الكهربائي: وذلك عن طريق تأين الغازات الموجودة بين نهاية الالكتروود والشغلة لاحتوائه على مواد سهلة التاين.
٢. تكوين غازات الحماية اثناء اللحام: كنتيجة لعملية أنصهار بودرة الالكتروود تتكون غازات الحماية الذاتية مثل ثاني أكسيد الكربون لحماية معدن اللحام المنصهر من عمليات التأكسد والنتردة وتكون ال gas pore اثناء اللحام.
٣. تكوين الخبث: الذي يساهم في التبريد البطئ لوصلة اللحام، وكذلك يوفر الخبث حماية اضافية للحام المنصهر ضد.

التأثيرات السلبية للهواء المحيط بوصلة اللحام:

1. منع تأكسد مادة اللحام: عادة تحتوي بودرة اللحام علي عناصر مختزلة مثل السليكون (Si) أو المنجنيز Mn وذلك لاختزال الاكسجين من مادة اللحام تجنباً لتكون الـ gas pore وبالتالي تحسين خواص اللحام.
2. اضافة عناصر سبائكية: من الممكن اضافة عناصر سبائكية من خلال البودرة اللحام مما يتيح التحكم في الخواص الميكانيكية والميتالورجية للحام.
3. زيادة كفاءة الترسيب: بأضافة بودرة الحديد الي الفلكس تزداد معدلات الترسيب والتغلغل لمادة الحام.
4. تصنيف سلك الالكترود طبقاً لسماك غلاف البودرة: تؤثر تخانة غلاف البودرة علي شكل وجودة اللحام وكذلك تؤثر على عمق النفاذ.

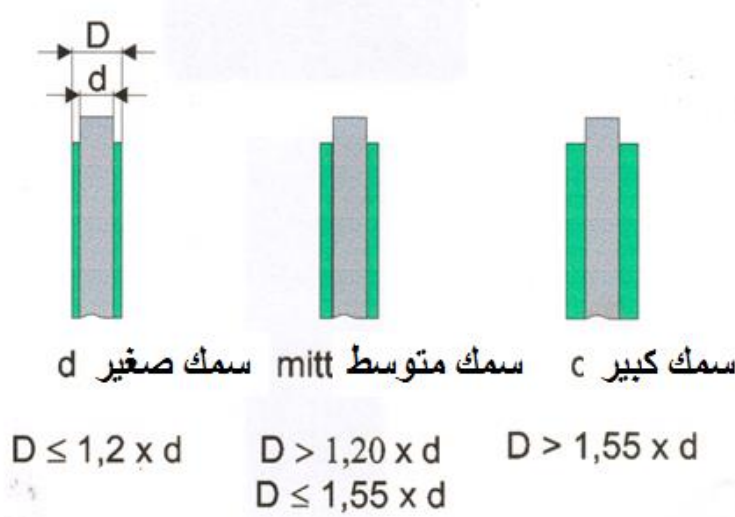


شكل رقم ١١٥: تأثير غلاف البودرة على جودة اللحام


سمك طبقة التغليف	سمك صغير	متوسط السمك	سمك كبير
حجم الكرات المنصهرة	حجم كبير	حجم متوسط	حجم صغير
لحام جذر اللحام	جيدة	متوسط	لا تصلح
شكل اللحام	خشن	متوسط الخشونة	ناعم
عمق النفاذ	ضعيف	متوسط	عميق

جدول رقم ١٥: تأثير غلاف البودرة على جودة اللحام

انتاج أسلاك الإلكترود

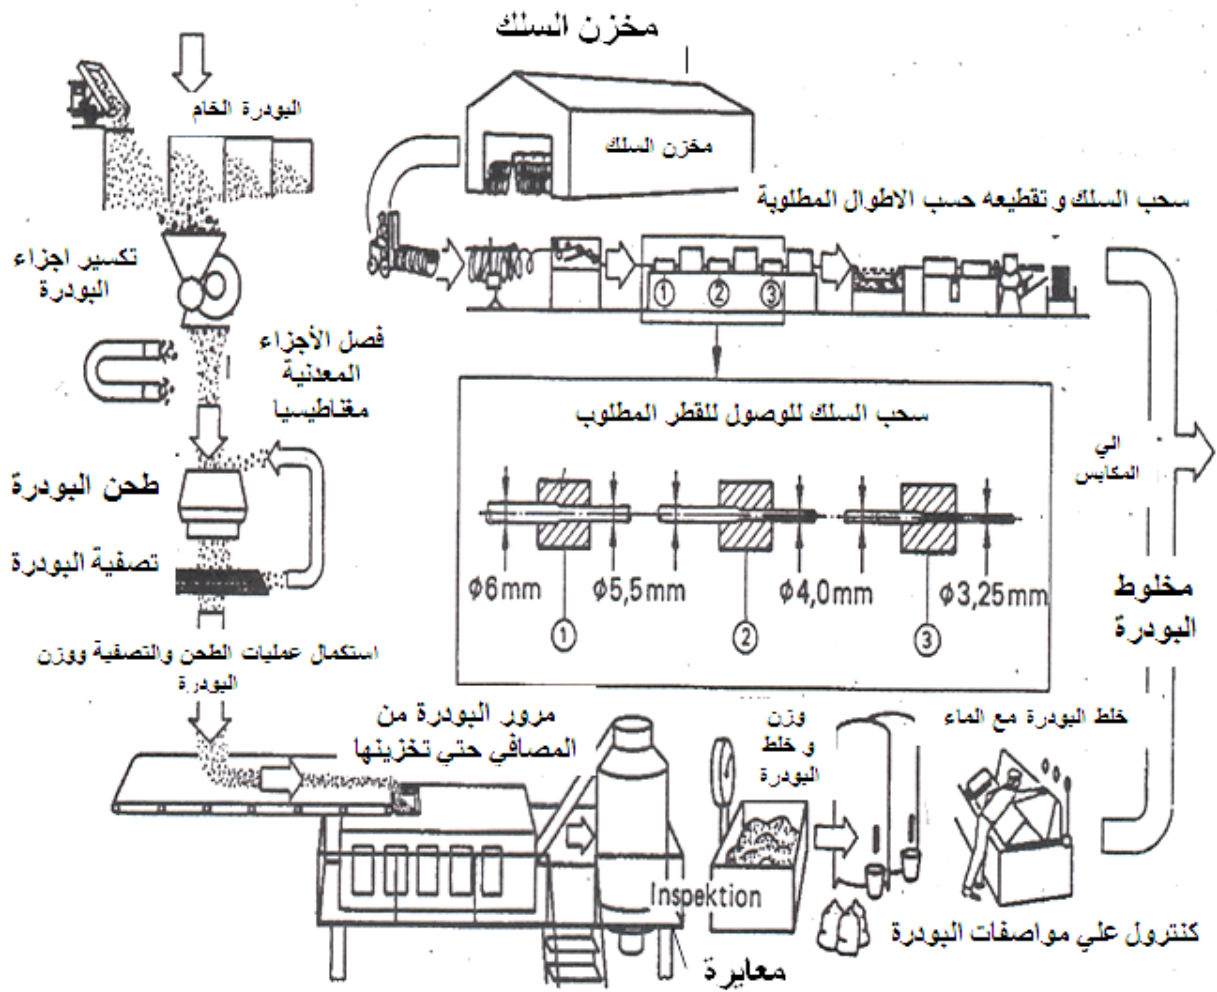

شكل رقم ١١٦: طرق انتاج الأسلاك ١

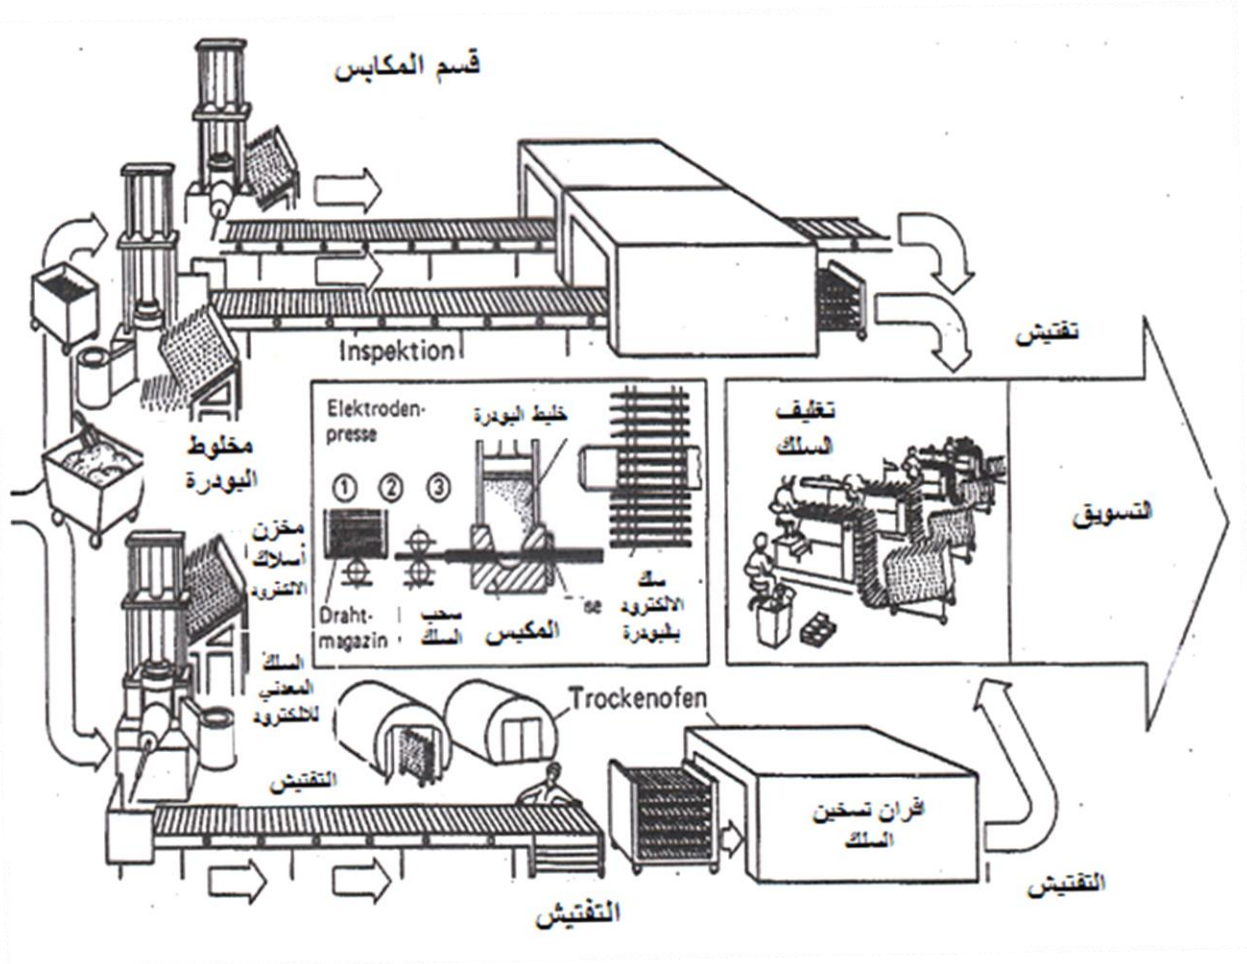

شكل رقم ١١٧: طرق انتاج الأسلاك ٢

مواصفات سلك اللحام طبقا للمواصفة العالمية

يتم توصيف سلك اللحام بطريقتين طبقا للمواصفة العالمية EN ISO 2560 الطريقة الاولى: التوصيف طبقا لحد الخضوع واختبار الصدم بحد أدني 47J.

ISO 2560-A- E 46 6 Mn1Ni B 4 2 H5

2560: القياس العالمي / القياس الدولي / international standard لسلك الالكتروود.

E: نوع اللحام وهو اللحام بالقوس الكهربائي MMA.

46: رقم رمزي يشير الي الخواص الميكانيكية لمادة اللحام Weld Metal وهي قوة الشد Tensile

Strength وحد الانسياب yield Point وكذلك الاستطالة بعد الكسر Elongation After fraction.

الرقم الرمزي	إجهاد الخضوع Yield point (N/mm2)	قوة الشد Tensile Strength (N/mm2)	الاستطالة Elongation After fraction (%)
35	355	470-570	22
38	380	470-600	20
42	420	500-640	20
46	460	530-680	20
50	500	560-720	18

جدول رقم ١٦: الخواص الميكانيكية لمادة سلك اللحام

6: رمز رقمي يشير الي القيمة الصدمية الخاصة بـ weld metal

الرقم الرمزي	درجة الحرارة °C temperature °C
Z	Not required
A	20
0	0
2	-20
3	-30
4	-40
5	-50
6	-60

جدول رقم ١٧: القيمة الصدمية الخاصة بـ weld metal

Weld Metal: التركيب الكيميائي % لل Mn1Ni

الرمز الكيميائي	Mn	Mo	Ni
بدون رمز محدد*	2.0	-	-
Mo	1.4	3.0 – 0.6	-
MnMo	1.4 - 2	3.0 – 0.6	-
1Ni	1.4	-	0.6 – 1.2
Mn1Ni	1.4 - 2	-	0.6 – 1.2
2Ni	1.4	-	1.8 - 2.6
Mn2Ni	1.4 - 2	-	6.2 – 2.1

الرمز الكيميائي	Mn	Mo	Ni
3Ni	1.4	-	2.6 – 3.8
1NiMo	1.4	6.0 – 3.0	0.6 – 1.2
Z			

جدول رقم ١٨: التركيب الكيميائي % لل Weld Metal

بدون رمز محدد تعني صلاحية الألكترود للحام St 37 – St 44 – St 52 – St 50
St60 – St 70 .



B: الرمز الوصفي للبودرة

الرمز	نوع البودرة
A	acid covering
C	Cellulose
R	Rutile
RR	Thick Rutile
RC	Rutile - Cellulose
RA	Rutile - Iron oxide type
RB	Rutile – Basic
B	Basic

جدول رقم ١٩: الرمز الوصفي للبودرة

٤: نوع التيار ومعدل الترسيب

الرقم	معدل الترسيب %	نوع التيار
١	أقل من ١٠٥	تيار متردد و مستمر
٢	أقل من ١٠٥	تيار مستمر
٣	105 – 125	تيار متردد و مستمر
٤	105 – 125	تيار مستمر
٥	125 – 160	تيار متردد و مستمر
٦	125 - 160	تيار مستمر
٧	أكبر من 160	تيار متردد و مستمر
٨	أكبر من 160	تيار مستمر

جدول رقم ٢٠: نوع التيار ومعدل الترسيب

٢: يعني صلاحية الالكترود لاوزاع اللحام المختلفة (Position)

الأوضاع التي يصلح لها الالكترود	الرقم
تصلح لجميع الأوضاع PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG	١
تصلح لجميع الأوضاع ماعدا اللحام علي النازل PA, PB, PC, PD, PE, PF	٢
تصلح للحام الأرضي ولحام الزاوية PA, PB	٣
الالكترود يصلح للحام الأرضي ولحام الزاوية PA	٤
كما في ٣ ويضاف اليها صلاحية اللحام علي النازل PA, PB, PG	٥

جدول رقم ٢١: صلاحية الالكترود لاوزاع اللحام المختلفة


Weld metal H5: الرمز الوصفي لحجم الهيدروجين في مادة اللحام.

Symbol الرمز الوصفي للهدروجين	max. metal Hydrogen content ml/100 g deposited حجم الهيدروجين في مادة اللحام بالمليتر لكل ١٠٠ جرام من مادة اللحام
H5	5
H10	10
H15	15

جدول رقم ٢٢: الرمز الوصفي لحجم الهيدروجين في مادة اللحام

الطريقة الثانية: مواصفات سلك اللحام طبقا للمواصفة الأمريكية AWS A5.1

الخصائص الفنية للالكترود

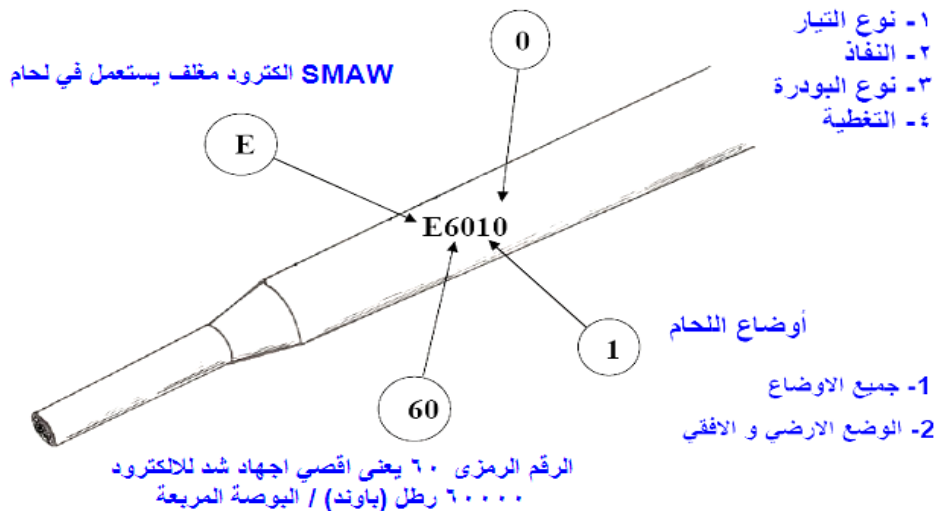

شكل رقم ١١٨: الخصائص الفنية للالكترود

الحرف الاول E: الكترود مغلف يستعمل في لحام SMAW.


الرقم 60: يعطي الحد الادنى لقوة الشد الذي يتحمله معدن اللحام بمعدل ١٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة أي أن معدن هذا الالكترود يتحمل تأثير قوة شد ٦٠٠٠٠ رطل / البوصة المربعة.

الأسلاك المستخدمة في لحام الـ TIG

أسلاك الاضافة الخاصة بلحام ال Steel طبقا للتوصيف DIN EN ISO 636


التركيب الكيميائي للسلك بعد صهره (Weld Metal) طبقا للتوصيف DIN EN ISO 636 الجدول رقم

3A

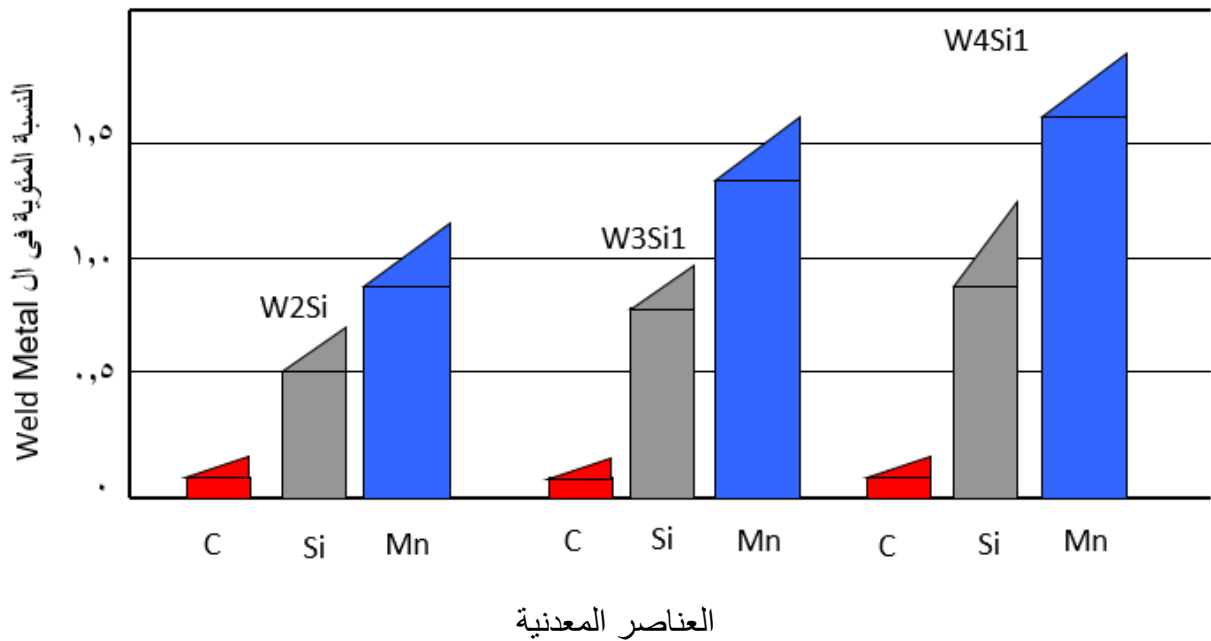

شكل رقم ١١٩: التركيب الكيميائي للسلك بعد صهره (Weld Metal) طبقا للتوصيف DIN EN ISO 636

توصيف السلك

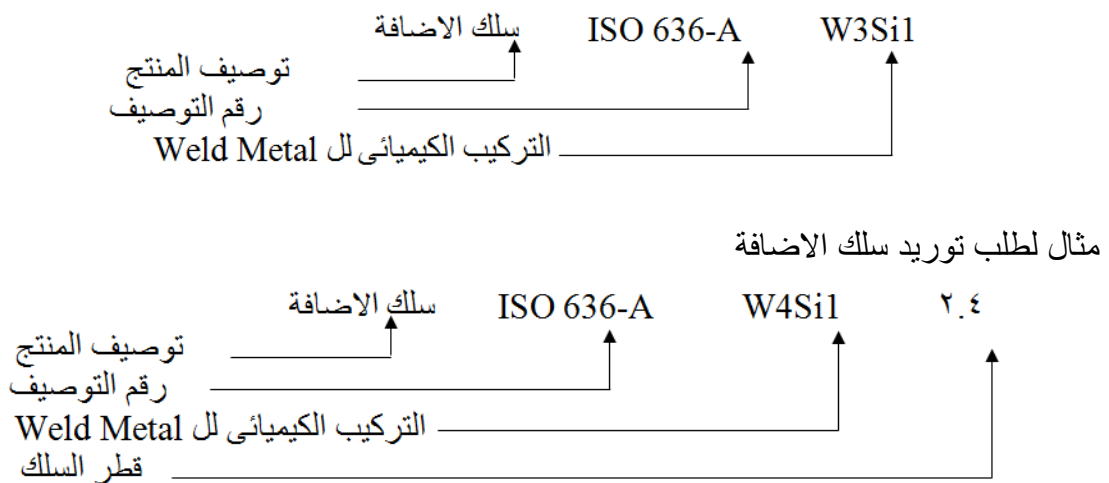

أقطار السلك وأطواله:

طول عود السلك = ١ متر

أقطار السلك الموصفة بالمليمتر							
١,٦	٢,٠	٢,٤	٣,٠	٣,٢	٤,٠	٥,٠	٦,٠

الأسلاك المستخدمة في لحام الـ MIG - MAG

مواصفات سلك اللحام طبقا للمواصفة العالمية

يتم توصيف سلك اللحام بطريقتين طبقا للمواصفة العالمية EN ISO 14341.

الطريقة الاولى: التوصيف طبقا لحد الخضوع واختبار الصدم بحد أدني J47.

ISO 14341-A- G 46 3 M G3Si1

الرقم الرمزي	اجهاد الخضوع (yield strength) (σ_y) (MPa \equiv N/mm ²)	أقصى اجهاد (tensile strength) (UTS) (MPa \equiv N/mm ²)	الاستطالة Elongation %
35	355	470-570	22
38	380	470-600	20
42	420	500-640	20
46	460	530-680	20
50	500	560-720	18

جدول رقم ٢٣: التوصيف طبقا لحد الخضوع واختبار الصدم والاستطاله

ISO 14341: القياس العالمي / القياس الدولي / international standard لسلك اللحام

G: نوع الـ welding process وهو اللحام بـ arc في وجود غاز الحماية كما هو الحال في حالة اللحام

بـ MAG/MIG

46: رقم رمزي يشير الى الخواص الميكانيكية لمادة اللحام (weld metal) وهى قوة الشد tensile

strength وحد الخضوع yield point وكذلك الاستطالة (التمدد) elongation after fracture

3: رقم رمزي يشير الى القيمة الصدمية ductility الخاصه بـ weld metal

الرقم الرمزي	درجة الحرارة °C (Temperature)
Z	
A or Y	+20
0	0
2	-20

الرقم الرمزي	درجة الحرارة °C (Temperature)
3	-30
4	-40
5	-50
6	-60
7	-70
8	-80
9	-90
10	-100

جدول رقم ٢٤: القيمة الصدمية ductility الخاصة بـ weld metal

M: نوع غاز الحماية

M: ترمز الى mixed gas

C: ترمز الى CO₂

A: ترمز الى M13

G3Si1: التركيب الكيميائي لمادة اللحام (weld metal)

الاختيار السليم للـ /wire electrode

الرمز	التركيب الكيميائي للـ Weld metal						
	C	Si	Mn	Ni	Mo	Al	Ti und Zr
GO	تركيب كيميائي استثنائي يشذ عن الجدول						
G2Si1	0,06-0,14	0,05-0,08	0,9-1,3	0,15	0,15	0,02	0,15
G3Si1	0,06-0,14	0,7-1,0	1,3-1,6	0,15	0,15	0,02	0,15
G4Si1	0,06-0,14	0,8-1,2	1,6-1,9	0,15	0,15	0,02	0,15
G3Si2	0,06-0,14	1,0-1,3	1,3-1,6	0,15	0,15	0,02	0,15
G2Ti	0,04-0,14	0,4-0,8	0,9-1,4	0,15	0,15	0,05-0,2	0,05-0,25
G3Ni1	0,06-0,14	0,5-0,9	1,0-1,6	0,8-1,5	0,15	0,02	0,15

الرمز	التركيب الكيميائي لل Weld metal						
	C	Si	Mn	Ni	Mo	Al	Ti und Zr
GO	تركيب كيميائي استثنائي يشذ عن الجدول						
G2Ni2	0,06-0,14	0,4-0,8	0,8-1,4	2,1-2,7	0,15	0,02	0,15
G2Mo	0,09-0,12	0,3-0,7	0,9-1,3	0,15	0,4-0,6	0,02	0,15
G4Mo	0,06-0,14	0,5-0,8	1,7-2,1	0,15	0,4-0,6	0,02	0,15
G2Al	0,08-0,14	0,3-0,5	0,9-1,3	0,15	0,15	0,35-0,75	0,15

جدول رقم ٢٥: التركيب الكيميائي للمعدن الملحوم

نبذة عامه عن flux cored wire

G2Si1 (SG1)	<p>١- ينحصر تقريبا استخدام هذا السلك على مجال صناعة السيارات.</p> <p>٢- يتميز السلك بانخفاض نسبة المنجنيز والسليكون ولذلك يفضل استخدامه في لحام قطع التركيب التي سوف يضاف الى سطحها بعد اللحام زنك او انيملت بها نسبة أرجون عالية ونسبة O₂ منخفضة (mixed gas).</p> <p>٣- يستخدم مع هذا السلك غازات حمايه.</p>
G3Si1 (SG2)	<p>١- يستخدم في لحام (unalloyed steel / low alloy steel / high temperature steel).</p> <p>٢- استخدام CO₂ كغاز للحمايه يؤثر تأثير سلبي على الخواص الميكانيكيه لل Weld metal</p>
G4Si1 (SG3)	<p>١- يستخدم في لحام (unalloyed steel / low alloy steel / high temperature steel).</p> <p>٢- استخدام CO₂ أو mixed gas لا يؤثر على الخواص الميكانيكيه لمادة اللحام.</p> <p>٣- يفضل استخدامه في لحام معدن (حديد ٥٢) S355.</p>
G2Ti	<p>يتميز هذا السلك باحتوائه على نسبة عاليه من التيتانيوم (titanium) وهو يستخدم في لحام المعادن ذات fine-grained structure.</p>
G3Ni1 / G3Ni2	<p>يتميز هذا السلك باحتوائه على نسبه عاليه من النيكل مما يؤدي الى ارتفاع نسبة ductility في weld metal وخصوصا تحت درجات الحرارة المنخفضه ولذلك يفضل استخدامه عند زيادة الطلب على Ductility العاليه في مادة اللحام</p>
G2Mo / G4Mo	<p>يفضل استخدام هذا السلك في لحام Steel الذي يستخدم تحت درجات الحراه العاليه نسبيا مثل 16 Mo3 ومادة اللحام تحتفظ بخواصها الميكانيكية على الرغم من الارتفاع النسبي لدرجة حرارة التشغيل.</p>

جدول رقم ٢٦: نبذة عامه عن flux cored wire



شكل رقم ١٢٠: مقطع السلك

- ✍ عند اللحام ب flux cored wire يزداد طول السلك الواصل من الفونيه وحتى ال arc (الجزء الظاهر من السلك والمسمى ب stick-out) وهذا يتيح رفع فرق الجهد من ١:٢ فولت مما يؤدي الى زيادة حرارة ال arc وبالتالي زيادة قدرة الانصهار وجدير بالذكر ان طول stick-out يتيح تسخين السلك قبل وصوله لل arc لصوره وهذا يؤدي ايضا الى زيادة قدرة صهر السلك.
- ✍ انخفاض نسبة gas pore وكذلك انخفاض خطر lack of fusion في وصلة اللحام لزيادة عرض وحرارة ال arc وبركة اللحام.
- ✍ Spray arc يبدأ عند شدة تيار منخفضة بالمقارنة ب solid wire مما ينتج عنه انخفاض نسبة spatter.
- ✍ فورمة التغلغل (penetration) ذات جوده عاليه.
- ✍ يمكن من خلال بودرة الحشو تغذية مادة اللحام (weld metal) بعناصر معدنيه مرغوبه.
- ✍ يمكن استخدام rutil flux wire ذات التبريد السريع في لحامات horizontal over head & butt weld.
- ✍ عند اللحام بال flux cored wire المحشو بالبدره المعدنيه يمكن استخدام نفس ال parameter في جميع الأوضاع.

مواصفات سلك اللحام طبقا للمواصفة العالمية للسلك flux cored wire

يتم توصيف سلك اللحام بطريقتين طبقا للمواصفة العالمية EN ISO17632

الطريقة الاولى: التوصيف طبقا لحد الخضوع واختبار الصدم بحد أدني 47J.

ISO 17632-A-T 46 3 1Ni B M 1 H5

- ✍ عند اللحام ب flux cored wire يزداد طول السلك الواصل من الفونيه وحتى ال arc (الجزء الظاهر من السلك والمسمى ب stick-out) وهذا يتيح رفع فرق الجهد من ١:٢ فولت مما يؤدي الى زيادة حرارة ال arc وبالتالي زيادة قدرة الانصهار وجدير بالذكر ان طول stick-out يتيح تسخين السلك قبل وصوله لل arc لصوره وهذا يؤدي ايضا الى زيادة قدرة صهر السلك.

لـ انخفاض نسبة gas pore وكذلك انخفاض خطر lack of fusion فى وصلة اللحام لزيادة عرض وحرارة ال arc وبركة اللحام.

لـ Spray arc يبدأ عند شدة تيار منخفضة بالمقارنة ب solid wire مما ينتج عنه انخفاض نسبة spatter.

لـ فورمة التغلغل (penetration) ذات جوده عاليه.

لـ يمكن من خلال بودرة الحشو تغذية مادة اللحام (weld metal) بعناصر معدنيه مرغوبه.

ISO 17632: القياس العالمى / القياس الدولى / international standard لسلك اللحام

I: نوع ال welding process وهو اللحام ب arc باستخدام سلك لحام انبويى محشو بودرة flux cored wire.

46: رقم رمزى يشير الى الخواص الميكانيكيه لمادة اللحام (weld metal) وهى قوة الشد tensile strength وحد الخضوع yield point وكذلك الاستطالة (التمدد) elongation after fracture.

3: رقم رمزى يشير الى القيمه الصدميه ductility الخاصه بـ weld metal.

الرقم الرمزى	اجهاد الخضوع (yield strength) (σ_y) (MPa \equiv N/mm ²)	أقصى اجهاد (tensile strength) (UTS) (MPa \equiv N/mm ²)	الاستطالة Elongation %
35	355	470-570	22
38	380	470-600	20
42	420	500-640	20
46	460	530-680	20
50	500	560-720	18

جدول رقم ٢٧: القيمه الصدميه ductility الخاصه بـ weld metal

الرقم الرمزى	درجة الحرارة °C (Temperature)
Z	
A or Y	+20
0	0
2	-20
3	-30
4	-40
5	-50

الرقم الرمزي	درجة الحرارة °C (Temperature)
6	-60
7	-70
8	-80
9	-90
10	-100

جدول رقم ٢٨: درجة الحرارة

1Ni: التركيب الكيميائي لمادة اللحام (weld metal).

Table 4A — Symbol for chemical composition of all-weld metal (classification by yield strength and 47 J impact energy)

Composition designation	Chemical composition (percentage mass fraction) ^{a, b}											
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Nb	Al ^c	Cu
No symbol	—	2,0	—	—	—	0,2	0,5	0,2	0,08	0,05	2,0	0,3
Mo	—	1,4	—	—	—	0,2	0,5	0,3 to 0,6	0,08	0,05	2,0	0,3
MnMo	—	1,4 to 2,0	—	—	—	0,2	0,5	0,3 to 0,6	0,08	0,05	2,0	0,3
1Ni	—	1,4	0,80	—	—	0,2	0,6 to 1,2	0,2	0,08	0,05	2,0	0,3
1.5Ni	—	1,6	—	—	—	0,2	1,2 to 1,8	0,2	0,08	0,05	2,0	0,3
2Ni	—	1,4	—	—	—	0,2	1,8 to 2,6	0,2	0,08	0,05	2,0	0,3
3Ni	—	1,4	—	—	—	0,2	2,6 to 3,8	0,2	0,08	0,05	2,0	0,3
Mn1Ni	—	1,4 to 2,0	—	—	—	0,2	0,6 to 1,2	0,2	0,08	0,05	2,0	0,3
1NiMo	—	1,4	—	—	—	0,2	0,6 to 1,2	0,3 to 0,6	0,08	0,05	2,0	0,3
Z ^d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a Single values shown in the table are maximum values.
^b The results shall be rounded to the same number of significant figures as in the specified value using rule A in accordance with Annex B of ISO 31-0:1992.
^c Self-shielded electrodes only.
^d Any other agreed composition.

جدول رقم ٢٩: التركيب الكيميائي لمادة اللحام (weld metal)

B: الرمز الوصفي للبودرة.

الرمز Symbol	الخواص Characteristics	نوع اللحام Types of weld	Shielding gas
R	Rutile, slow-freezing slag	مسار مفرد و متعدد	مطلوب
P	Rutile, fast-freezing slag	مسار مفرد و متعدد	مطلوب
B	اساسى Basic	مسار مفرد و متعدد	مطلوب
M	بودرة معدن Metal powder	مسار مفرد و متعدد	مطلوب
V	Rutile or basic/fluoride	مسار مفرد	غير مطلوب
W	Basic/fluoride, slow-freezing slag	مسار مفرد و متعدد	غير مطلوب
Y	Basic/fluoride, fast-freezing slag	مسار مفرد و متعدد	غير مطلوب
Z	انواع أخرى Other types		

NOTE: A description of the characteristics of each of the types of core is given in Annex B.

جدول رقم ٣٠: الرمز الوصفي للبودرة

M: نوع غاز الحماية.**M:** ترمز الى خليط من الغازات mixed gas.**C:** ترمز الى ثانى اكسيد الكربون CO₂.**N:** ترمز إلى اللحام بالسلك flux cored wire بدون استخدام اي غاز حماية.**1:** تعني أوضاع اللحام المختلفة (Position).

Symbol	Welding positions
1	PA, PB, PC, PD, PE, PF & PG
2	PA, PB, PC, PD, PE & PF
3	PA & PB
4	PA
5	PA, PB & PG
	PA = Flat position PB = Horizontal vertical position PC = Horizontal position PD = Horizontal overhead position PE = Overhead position PF = Vertical up position PG = Vertical down position

جدول رقم ٣١: أوضاع اللحام المختلفة (Position)

Weld metal: الرمز الوصفي لحجم الهيدروجين في مادة اللحام H5.

Symbol	metal max. Hydrogen content ml/100 g deposited
H5	5
H10	10
H15	15

جدول رقم ٣٢: الرمز الوصفي لحجم الهيدروجين في مادة اللحام

الباب السادس: اللحام بالمقاومة الكهربية طرق لحام اخرى


لحام المقاومة الكهربائية Electric Resistance Welding

هي من الطرق التي يستعمل فيها اللحام الضغط والحرارة مع بعضهم البعض، تنشأ الحرارة بسبب مقاومة المعدن الذي نريد لحامه لمرور تيار كهربائي تكون درجة شدته عالية وفولت منخفض لوقت زمني قصيرة في موضع محدد من الشغلة، يشترط أن يكون سطح وصلات اللحام نظيفا خالي من الأكسيد والشوائب والأتربة؛ حتى تخرج وصلة اللحام قوية وخالية من العيوب، يستعمل في لحام الألواح التي يكون سمكها قليل، تستخدم هذه الطريقة في مختلف المعادن سواء حديدية أو غير حديدية.

اللحام بالمقاومة هو أحد أنواع اللحام الكهروميكانيكي حيث تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية لتسخين المعدن إلى ما دون حالة الانصهار، يتبعها تسليط قوى ضغط خارجية لإحداث انفعالات لدنة في سطحي القطعتين لوصلهما.

يتم توصيل المعادن معا في لحام المقاومة بواسطة الحرارة الناشئة عن مقاومة سريان التيار الكهربائي. ولا تستخدم تلك الطريقة معدن حشو أو صهر. وتجرى عملية اللحام في هذه الحالة بربط المعادن بعضها ببعض، بينما تضغط الأقطاب في اتجاهات متضادة. وبمرور التيار الكهربائي خلال الأقطاب الكهربائية يلاقي مقاومة عند سريانه من فلز لآخر، وتصهر الحرارة المتولدة المعدن، ويتم عندئذ لحامهما معا. وفي اللحام النقطي بالمقاومة تشكل الأقطاب الكهربائية التي تكون على شكل قضبان نقط لحام على امتداد الفلز. وأما في اللحام الدرزي بالمقاومة فإن الأقطاب الكهربائية تشكل خط لحام مستمرا.


في اللحام بالمقاومة الكهربائية توضع القطعتان المراد لحامها بين قطبين كهربائيين متقابلين كما هو مبين في الشكل التالي، ويحرك احد القطبين باتجاه الاخر ليتم تسليط ضغط معين على القطعتين المطلوب لحامها ومن ثم يسري تيار كهربائي منخفض الفولتية وعالي الشدة خلال هذين القطبين المطلوب لحامها فيتولد بذلك ارتفاع سريع في درجة الحرارة في منطقة تماس القطعتين مما يؤدي الى انصهارها جزئيا وعند هذه المرحلة يتم ايقاف مرور التيار الكهربائي مع بقاء الضغط مسلطا على القطعتين الى ان تتجمد المنطقة المنصهرة وبذلك يتم اللحام .

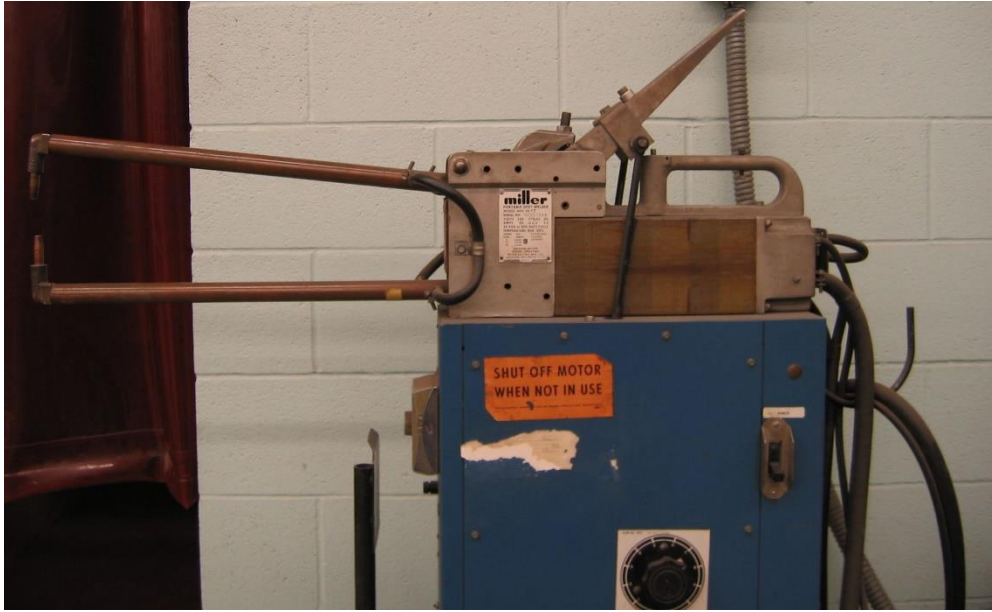

شكل رقم ١٢١: ماكينة لحام ثابتة بالنقطة

نظرية اللحام بالمقاومة الكهربائية

تتمثل في انه عند ضغط القطعتين المراد لحامهما بالالكترودين من النحاس يمر تيار كهربائي مستمر خلال المعدن الأساسي ويلاقي اكبر مقاومة من الهواء الموجود عند الحد الفاصل بين القطعتين والنتاج من عدم التصاقهما تماما وينتج عن ذلك تولد حرارة عالية تؤدي لتعجن المعدن، ويتم فصل التيار الكهربائي ثم يضغط بالالكترودين في اتجاهين متضادين مما يؤدي لحدوث تلاحم في المنطقة المتعجنة ويتم اختيار شدة التيار وزمن مروره ومقدار الضغط على نوع مادة المعدن الأساسي وسمكه والشكل التالي يوضح فكرة لحام المقاومة الكهربائية.

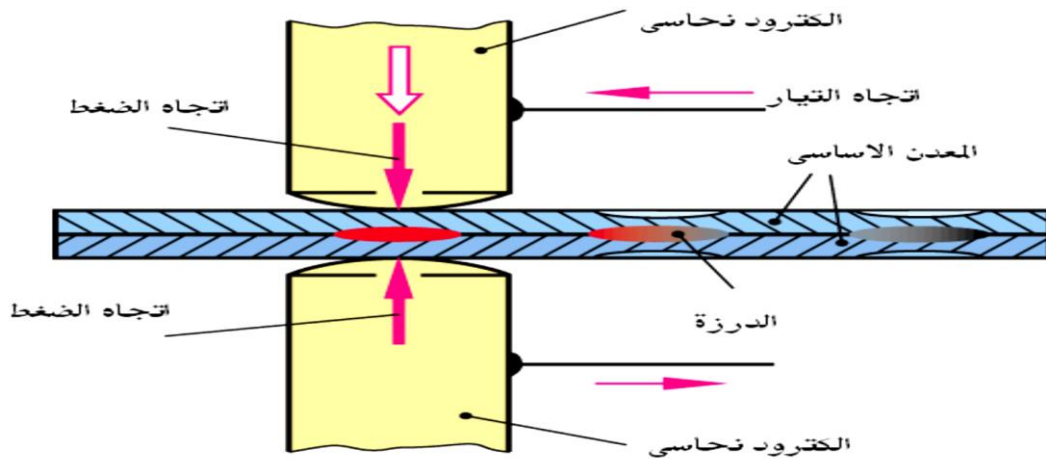

شكل رقم ١٢٢: لحام المقاومة الكهربائية

ان عملية الصهر تتم في منطقة تماس القطعتين والعرضة لمرور التيار الكهربائي بين القطبين المتقابلين فقط وذلك لان مقاومة سريان التيار الكهربائي تكون على أشدها في هذه المنطقة كما انه من الواجب التحكم في الفترة الزمنية لسريان التيار الكهربائي لان زيادتها عن الحد المقرر تؤدي الى اتلاف منطقة الوصل اما نقصان هذه الفترة الزمنية فيؤدي الى التقليل من احتمال تلاحم القطعتين.



شكل رقم ١٢٣: ماكينة لحام بالمقاومة الكهربائية محمولة

وينقسم اللحام بالمقاومة الى ما يلي:

١- لحام النقطة:


يستخدم فيها التيار المتردد ذي التردد المنخفض المعتاد (٥٠ هرتز) حيث توضع الاجزاء المراد لحامها وهي عادة من الالواح بشكل تراكمي ويضغط على الاجزاء بين قطبين من النحاس الذي يسري فيهما التيار الكهربائي لفترة محدودة تساوي فترة اللحام مع بقاء القطعتين تحت الضغط طوال الوقت. وعند سريان التيار الكهربائي يلاقي مقاومة في الفجوة الصغيرة بين القطب العلوي والسطح العلوي كذلك بين القطب السفلي والسطح السفلي وهنا تكون المقاومة عالية لسريان التيار مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة موضعيا ويتم اللحام تحت الضغط. ويعتبر لحام النقطة من اوسع طرق لحام المقاومة انتشارا حيث يستعمل في صناعة الطائرات والسيارات وعربات السكك الحديد والالات الزراعية.



شكل رقم ١٢٤: لحام بالنقطة

٢- اللحام الخطي:


يعتبر هذا اللحام شبيه باللحام النقطي ولكن الاختلاف في هذا النوع من اللحام هو انه يمكن الحصول على لحام متصل بشكل نقاط على خط من طرفي بكرتين (قطبين) يضغطان على الألواح المترابطة ونتيجة الحرارة المتولدة من سريان التيار وضغط البكرتين يتم اللحام

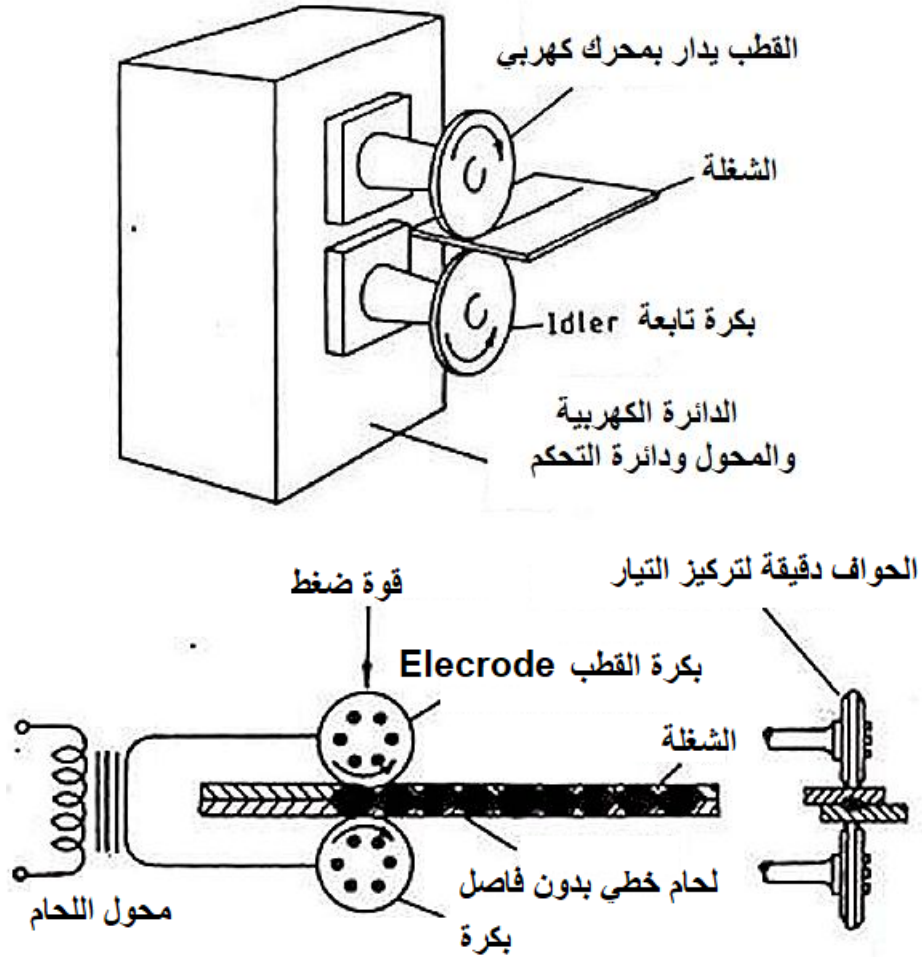

شكل رقم ١٢٥: طريقة اللحام الخطي

هنالك مجموعة من العوامل التي تحدد استخدام لحام المقاومة وهي:

- ١- مقدار التيار المار خلال الشغلة.
- ٢- الضغط الذي تنقله الأقطاب للشغلة.
- ٣- وقت سريان التيار خلال الشغلة.
- ٣- مساحة رأس القطب الذي في تماس مع الشغلة.

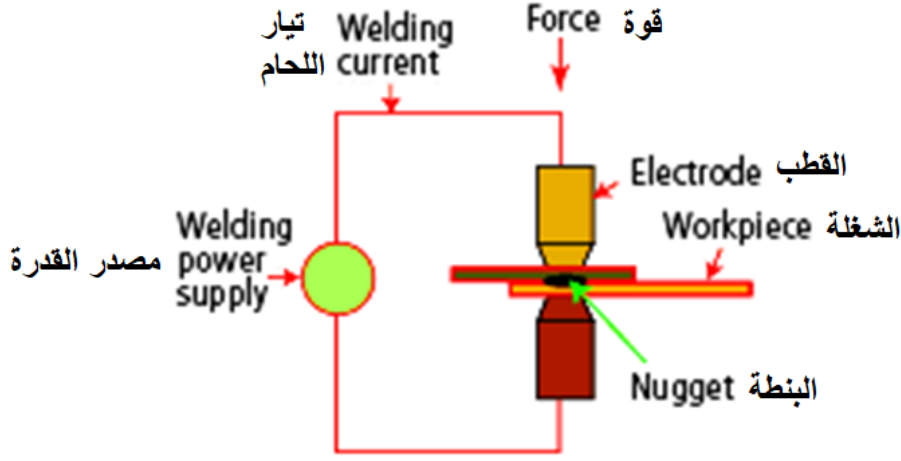

شكل رقم ١٢٦: دائرة اللحام بالنقطة

مميزات لحام المقاومة الكهربائية:

- ✍ يحتاج فتره زمنية قليلة لتنفيذه.
- ✍ المظهر الجيد للجزء الملحوم؛ نتيجة لتوازي الدرزة.
- ✍ قلة التشوه؛ لصغر منطقة التأثير الحراري.
- ✍ إمكانية لحام الصفائح الرقيقة جدا (١, ٠ مم).
- ✍ تستخدم في لحام معظم المعادن الهندسية.
- ✍ لا تستخدم فيها أسلاك لحام لذلك فهي اقتصادية.
- ✍ تعطى معدلات إنتاج عالية.
- ✍ سهلة في أدائها.
- ✍ لا تقل جودة عن اللحامات الأخرى.

أنواع لحام المقاومة الكهربائية

- ١- لحام المقاومة الكهربائية المتناكب (قوة x قوة)
- ٢- لحام المقاومة الكهربائية المتراكب (لحام البقعة والخطي).
- ٣- لحام المقاومة الكهربائية الوميضي – لحام البروزات.

أنواع التيار المستخدم في لحام المقاومة

✍ اللحام بالمقاومة الكهربائية ذات التردد المرتفع


يستخدم فيها التيار المتردد ذي التردد المنخفض المعتاد (٥٠ هرتز)

يستخدم التردد المرتفع الذي يبلغ نحو (٤٢٠ كيلو هرتز) مع زيادة الجهد إلى نحو (١٠٠

فولت).

اللحام بالمقاومة الكهربائية ذات التردد المرتفع

تشابه هذه الطريقة اللحام التناكبي بالمقاومة الكهربائية التي يستخدم فيها التيار المتردد ذي التردد المنخفض المعتاد (٥٠ هرتز) إلا أنه يستخدم في هذه الحالة التردد المرتفع الذي يبلغ نحو (٤٢٠ كيلو هرتز) مع زيادة الجهد إلى نحو (١٠٠ فولت) وهذه الطريقة تستخدم أساساً في لحام الأنابيب وخاصة المعادن غير الحديدية والتي تكون أكاسيدها مقاومة للحرارة والتي تبصق خارج الوصلة أثناء اللحام مع ما قد يكون صهر من سطح المعدن، ويتم التسخين والضغط للمواسير بعد تشكيلها باللف من ألواح وإتمام اللحام في خط طولي ويوصل التيار مرتفع التردد عن طريق قطبين عند موقع اللحام والتردد المرتفع للتيار يسمح بتوليد الحرارة سطحياً ولعمق ضئيل جداً إذ أن العمق الذي يتغلغله التيار يتناسب عكسياً مع التردد المستخدم، ويمر التيار في مسار شق الوصلة الذي يشبه حرف (V) بنقطة التلاقي قبيل دلفيني الضغط، فبمجرد انغلاق الشق يبدأ الالتحام بالضغط منتجا لحاماً فائق الجودة، ولا يسبب توصيل قطبي التوصيل مع المشغولة مشكلة ما في هذه الحالة حتى لو كانت الأسطح صدئة، وذلك بسبب ارتفاع جهد التيار والذي يمكن بدوره من استخدام طاقة كهربائية مرتفعة مع شدة تيار منخفضة نسبياً، وتتراوح شدة التيار المستخدمة بين (٢٠٠ : ٢٠٠٠ أمبير) بقدرة واحدة مقدارها (٦٠ كيلوات) حيث يتم لحام أنابيب رقيقة بسمك (٦،٦ مم) بمعدل يصل إلى (١،٥ م / ث) وتتوقف سرعة اللحام على تخانة الأنبوبة، ولا يقتصر اللحام هنا على الأنابيب بل يمكن لحام وصلات متراكبة وأركان وزاوية مزدوجة.

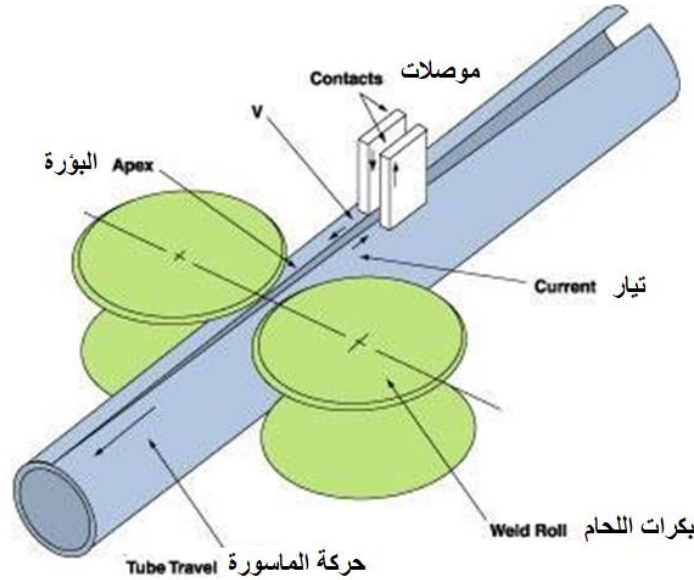


شكل رقم ١٢٧: لحام مواسير خطي

لحام احتكاكي

يعد اللحام الاحتكاكي أحد طرائق اللحام بالضغط، ويتم تسخين حواف القطعتين المراد وصلهما بالحرارة الناشئة من احتكاك سطحي هاتين القطعتين عند تدوير إحداها على تماس مع الأخرى وهي ثابتة مع قوة ضغط محورية متزايدة عليهما؛ وعند بلوغ حد معين لسرعة الدوران والضغط توقف الحركة فجأة ويبقى

الضغط مسلطاً لتتم عملية اللحام. ويستعمل اللحام الاحتكاكي على نطاق واسع في لحام غرف الاحتراق المسبق في محركات الديزل ومرتكزات الدوران وأذرع التوصيل والأسطوانات والوصلات المحورية ومحاور القيادة الأمامية للمركبات وأعمدة الصبايات وغيرها. ويقتصر اللحام الاحتكاكي عموماً على القطع ذات المقاطع الدائرية أو القريبية منها كالأشكال السداسية والثمانية، ولا يمكن بهذه الطريقة لحام المشغولات ذات المقاطع الدائرية التي لها أكثر من محور مركزي، كما يجب أن تتحمل القطع المراد لحامها باللحام الاحتكاكي عزوم الفتل والقوى المحورية المرتفعة وأن تقاوم الصدمات.

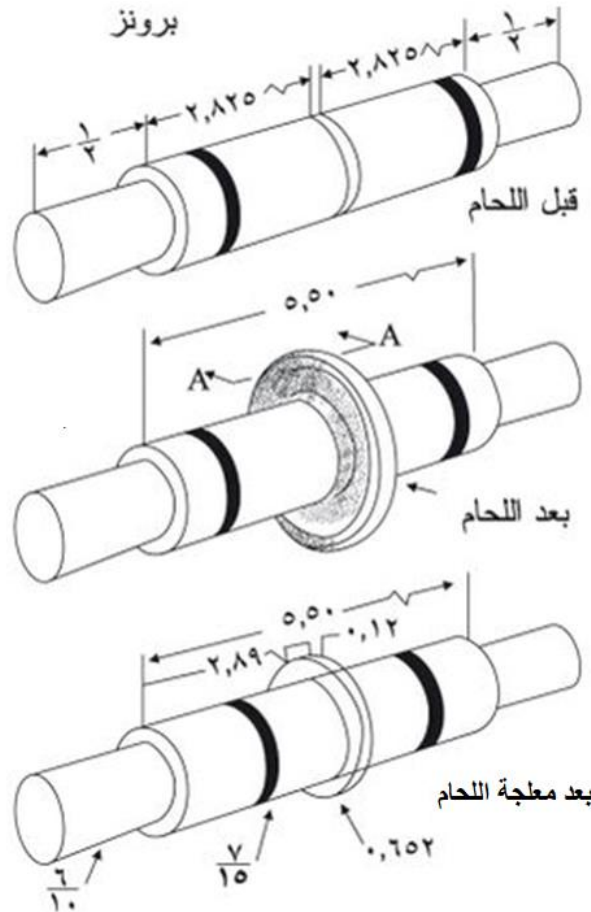


شكل رقم ١٢٨: لحام احتكاكي

اللحام بالموجات الصوتية فوق السمعية

تشبه هذه الطريقة من اللحام طريقة الحام بالاحتكاك من ناحية المبدأ إذ يتم التسخين وإزالة الأكاسيد السطحية بالاحتكاك بالحركة النسبية بين سطحي الوصلة، في حالة اللحام بالاحتكاك كانت الحركة النسبية ورائية بينما تكون في اللحام بالموجات الصوتية فوق حد السمع حركة اهتزازية، والموجات الصوتية هي بصفة عامة موجات ميكانيكية تحتاج إلى وسيط لانتقالها على عكس الموجات الضوئية والكهرومغناطيسية التي يمكن أن تنتقل في الفضاء دون وسيط.

تستخدم الموجات فوق الصوتية في اللحام لأغراض مختلفة، إذ يمكن بتأثير هذه الموجات في حوض اللحام المصهور في أثناء تبلوره تحسين الخواص الميكانيكية لوصلة اللحام، بتصغير حجم حبيبات معدن درزة

اللحام وإطلاق الغازات منها بطريقة أفضل. ويمكن أن تكون الأمواج فوق الصوتية مصدرا للطاقة، وذلك بهدف إجراء وصلات لحام نقطية أو على شكل درزات؛ إذ تستطيع هذه الموجات أن تكسر القشور الطبيعية والمصطنعة مما يسمح باستخدامها في لحام المعادن التي تعلق سطوحها أكاسيد أو طبقات دهان أو غيرها. وتستخدم هذه الطريقة في مجال الصناعات الإلكترونية على نطاق واسع، وتلقى تطورا سريعا في مجال الصناعات اللدائنية، إذ يمكن عن طريقها الحصول على وصلات بلاستيكية عالية الجودة، مع العلم أن عملية لحام المواد اللدائنية بطرائق اللحام الأخرى صعبة، أو غير ممكنة أحيانا.

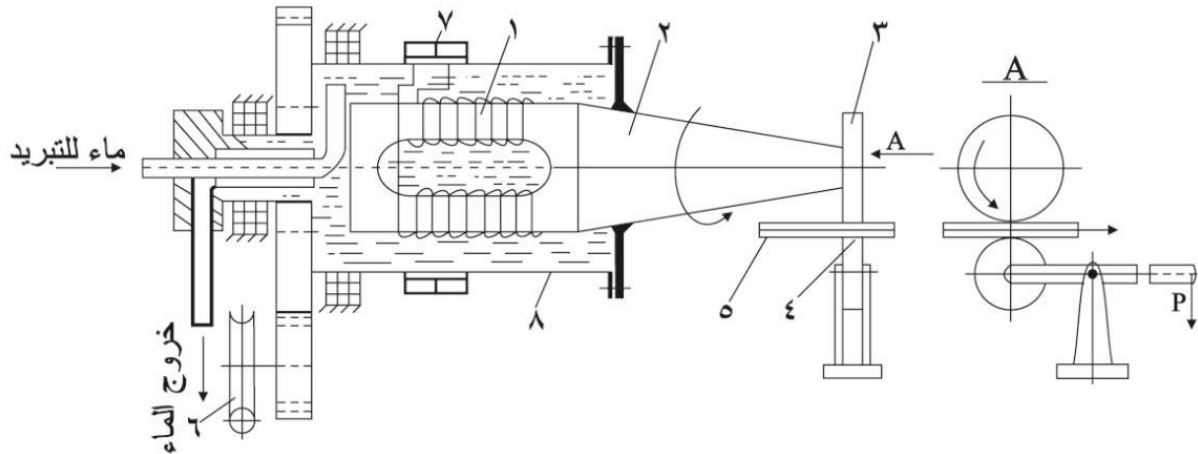

- ١ - مبدل كهروميكانيكي. ٢ - محول الاهتزازات المرنة. ٣ - البكرة اللاحمة.
 ٤ - البكرة المثبتة. ٥ - الوصلة للحامية. ٦ - آلة الوصل.
 ٧ - مأخذ للتيار الكهربائي من مولد للاهتزازات فوق الصوتية. ٨ - الغطاء المعدني للمبدل.

شكل رقم ١٢٩: لحام بالموجات فوق الصوتية

إن الوصلة الناتجة من اللحام بالأمواج فوق الصوتية هي حصيلة تأثير مشترك للاهتزازات ميكانيكية ذات ترددات عالية وقوى ضغط غير كبيرة نسبيا. وتتم عملية اللحام بالأمواج فوق الصوتية عادة تحت تأثير ثلاثة عوامل هي: الاهتزازات ذات التردد العالي، الضغط، التأثير الحراري الذي يرافق عملية اللحام. وتتألف آلة اللحام بالأمواج فوق الصوتية من منبع تغذية بالتيار الكهربائي وجهاز تحكم ونظام اهتزاز ميكانيكي وموصل للضغط. ويقوم نظام الاهتزاز الميكانيكي بتحويل الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية وتوصيل هذه الأخيرة إلى منطقة اللحام وتركيز هذه الطاقة، ومن ثم الحصول على القيمة اللازمة لسرعة اهتزازات المشع، لا تقل متانة وصلة اللحام بالأمواج فوق الصوتية عن متانة معدن الأساس للوصلة، ولا تتغير متانة وصلة اللحام بازدياد زمن تأثير الأمواج فوق الصوتية.


وتتلخص طريقة اللحام بالموجات فوق صوتية فيما يلي:

يتم تثبيت طرفا الوصلة بين سندال ورأس (قطب) مهتزة بتردد مرتفع وكان سطحا الوصلة متلامسين فان التحامهما يتم على السطح المشترك ويسمى القطب المهتز الصوتي سونوتروود (Sonotrode) (مثلا يسمى القطب الحامل للكهرباء في لحام القوس الكهربائي بالالكترود Electrode) وهو يؤدي اهتزازات

الرقيقة عليها وتوليد الحرارة ينشأ عن ذلك التحام السطحين بالضغط على الساخن. أما الضغط اللازم لإتمام اللحام فيتم بين طرفي السونوترود والسندان السائد للمشغولة بالضغط الهيدروليكي أو الهواء المضغوط.

طرائق اللحام بالطرق

يعد اللحام بالطرق (اللحام بالحدادة) أحد طرق اللحام بالضغط، وهو الأسلوب التقليدي لوصل المعادن الذي كان مستخدماً في القرون السابقة، وتتلخص تقانته بتسخين منطقة الوصل للقطعتين المراد لحامهما في كور الحدادة أو في فرن مناسب إلى درجة الحرارة المطلوبة ثم وضعهما إحداها فوق الأخرى وتطريقهما يدويًا أو آليًا أو بالمكبس حتى تلتحما في وحدة واحدة. وتعتمد قوة الصدم أو الضغط اللازمة على مقدار التسخين الذي تعرضت له القطعتان. ومن المعادن التي يشيع لحامها بالتطريق الحديد الطروق والفولاذ المنخفض نسب الكربون، ولكن هذه المعادن تتأكسد بسرعة إذا تعرضت للهواء الجوي بعد تسخينها إلى درجة حرارة عالية، وتتكون عندئذ قشور أكسيدية على السطوح، وما لم تكن هذه الأكاسيد في حالة من الميوعة تسمح بصهرها خارج منطقة اللحام، فإنها تمنع تلاحم القطعتين تلاحماً جيداً، لذلك يجب العمل على منع الأكسجين من الوصول إلى المعدن الجاري تسخينه. وتستعمل لهذا الغرض مساعدات صهر مختلفة لخفض درجة انصهار هذه الأكاسيد ومنع زيادة التأكسد. أما أساليب اللحام الشائعة الاستعمال فهي: اللحام بالتطريق باستخدام المطارق، اللحام بالقوالب، اللحام بالدرفلة. وينحصر الاختلاف الأساسي بين هذه الأساليب في الطريقة التي يولد بها الضغط اللازم لعملية اللحام. ففي حين ينشأ الضغط في لحام التطريق اليدوي من ضربات خفيفة نسبياً فإنه ينشأ في لحام التطريق الآلي من مطرقة تعمل بالهواء المضغوط أو بالضغط الهيدروليكي أو بالبخار أو بوسائل الضغط الآلي الأخرى، وفي حين يسلط الضغط في اللحام بالقوالب عن طريق الجزء المتحرك من القالب فإن اللحام بالدرفلة يتم بدفع المشغول طولياً بين درفيلي ألواح يولدان الضغط المطلوب.

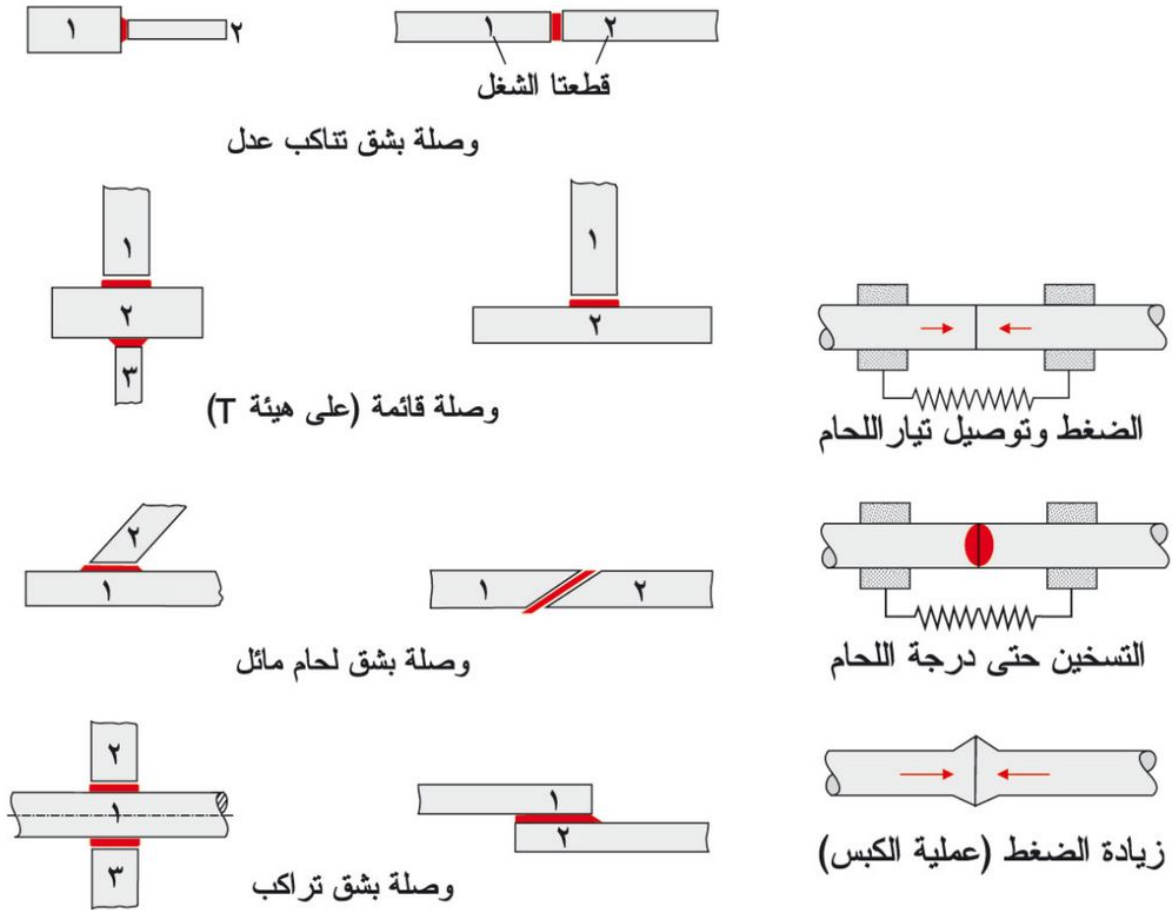

شكل رقم ١٣٠: اللحام بالتطريق

اللحام بالصدم

ينقسم اللحام بالصدم الى:

اللحام بالصدم الكهرومغناطيسي

يمكن لحام المعادن بصدم أجزائها بعضها مع البعض بقوة وسرعة فانقتين كما يحدث في اللحام بالمتفجرات.

اللحام بالصدم الكهربائي

تستخدم هذه الطريقة من اللحام بصفة خاصة في لحام المعادن أو السبائك الحساسة التوصيل للكهرباء مثل الفضة والنحاس، والتي لا يمكن لحامها بالمقاومة الكهربائية أو المعادن غير المتشابهة. لارتفاع درجة حرارتها (مثل القابلة للتصلد بالمعاملات).

اللحام بالصدم الكهرومغناطيسي: يمكن لحام المعادن بصدم أجزائها بعضها مع البعض بقوة وسرعة فانقتين كما يحدث في اللحام بالانفجار. وهذه الطريقة تستخدم أساسا في لحام الجلب والأنابيب والأعمدة المصممة التي تمثل وصلات متراكبة، فيمرر تيار كهربائي شديد في ملف سلكي دقيق الشعيرات، ويغذي التيار الشديد من مجموعة مكثفات مشحونة فيمرر التيار ويحرق الملف ويبخره وتقطع الدائرة الكهربائية

بعد (٠,٠٠١ ث) وينشأ عن هذا المجال المغناطيسي المتولد والمتلاشي فجأة توليد تيار شديد في المشغولة التي يتقلص جزءها الخارجي بصورة صدمة بالإضافة إلى موجة صدمة ميكانيكية إضافية عكسية بتأثير الملف المتبخر من الداخل، ويمكن أن يتم اللحام على البارد فنحصل على سطح التحام متجدد يشبه ذلك الناشئ عن اللحام بالمتفجرات. كما يمكن إتمام اللحام بهذه الطريقة على الساخن وحينئذ تشبه الوصلة اللحام بالانتشار دون أن يكون بسطح الالتحام تجعدت، ويمكن ان يتم التسخين بالتيارات الحثية باستخدام نفس الملف المسبب للصدمة الكهرومغناطيسية.

اللحام بالصدمة الكهربائية: تستخدم هذه الطريقة من اللحام بصفة خاصة في لحام المعادن أو السبائك الحساسة التوصيل للكهرباء مثل الفضة والنحاس، والتي لا يمكن لحامها بالمقاومة الكهربائية أو المعادن غير المتشابهة. لارتفاع درجة حرارتها (مثل القابلة للتصلد بالمعاملات الحرارية) والمعادن جيدة. وفي هذه الطريقة يوصل طرف المشغولة بطرفي مكثف (مجموعة من المكثفات) المشحونة دون أن يدخل في الدائرة أي محول كهربائي، وبالتالي تتضاءل المقاومة والممانعة للدائرة، ومن الناحية الميكانيكية يكون تثبيت طرفي المشغولة عن طريق ساقطة تقع تحت ضغط هوائي أو ضغط نابض (ياي) لكي تعطى هذه حركة سريعة لطرفي المشغولة عند تحريك الساقطة، وبالتالي تفرغ شحنتي المكثف فينشأ قوس كهربائي بتردد عال عبر الثغرة التي تتكون قبيل لحظة التلامس بين طرفي المشغولة، ويتسبب هذا القوس في صهر سطحي طرفي المشغولة في فترة (٠,٠٠١ ث) بجانب تسبب ضغط الغازات المتمددة وبخار الصهر في التحكم في معدل الاقتراب النهائي (الصدمة) وبالتالي يتم التحام سطحي المشغولة بصدمة ميكانيكية كهربائية دون أن تعطى فرصة لامتداد منطقة التسخين داخل المشغولة.

اللحام بالصدمة الكهربائي الميكانيكي

وفي هذه الطريقة يوصل طرف المشغولة بطرفي مكثف (مجموعة من المكثفات) المشحونة دون ان يدخل في الدائرة أي محول كهربائي، وبالتالي تتضاءل المقاومة والممانعة للدائرة، ومن الناحية الميكانيكية يكون تثبيت طرفي المشغولة عن طريق ساقطة تقع تحت ضغط هوائي أو ضغط ذنبك (ياي أو سوستة) لكي تعطى هذه حركة سريعة لطرفي المشغولة عند تحريك الساقطة، وبالتالي تفرغ شحنتي المكثف فينشأ قوس كهربائي بتردد عال عبر الثغرة التي تتكون قبيل لحظة التلامس بين طرفي المشغولة، ويتسبب هذا القوس في صهر سطحي طرفي المشغولة في فترة (٠,٠٠١ ث) بجانب تسبب ضغط الغازات المتمددة وبخار الصهر في التحكم في معدل الاقتراب النهائي (الصدمة) وبالتالي يتم التحام سطحي المشغولة بصدمة ميكانيكية كهربائية دون ان تعطى فرصة لامتداد منطقة التسخين داخل المشغولة.

لحام بالانفجار

وهو من طرائق اللحام بالضغط الحديثة والخاصة، وينسب عادة إلى مجموعة الطرائق الميكانيكية للحام المعادن، إذ تتحول الطاقة الكيميائية الناتجة من تحول طاقة المادة المتفجرة إلى طاقة ميكانيكية تدفع إحدى

القطعتين المراد لحامهما بسرعة عالية جدا نحو الأخرى. وينتج من هذه الطاقة الحركية التي تتسبب في تصادم القطعة المتحركة مع سطح القطعة الثابتة إحداث انفعالات لدنة مشتركة لطبقات المعدن المتماسمة، مما يؤدي إلى تشكل وصلة اللحام، ويتحول مفعول الانفعالات اللدنة إلى حرارة تسخن المعدن إلى درجات حرارة عالية الانفجار. ويؤدي ذلك إلى حدوث سيولة في المعدن تحت الضغط وظهور مركبة جانبية للسرعَة تجبر معدن الطبقات السطحية لكلا الجزأين المصطدمين أن يتشوه بالاتجاه المحدد وبسرعة عالية، وتقرب السطحين أحدهما من الآخر إلى أقصى حد فتتحطم الأكاسيد والأوساخ السطحية الأخرى وتتجمع في منطقة معينة، تجرف خارجا ويتم الالتحام بين السطحين. تتعلق الآفاق المستقبلية ومجالات استخدام اللحام بالانفجار بمقدرة هذه الطريقة على تكوين وصلات لحامية متينة في حالتها الصلبة، كما تتعلق بسرعة إجراء عملية اللحام وعلى سطوح كبيرة جدا، فمثلا يمكن إجراء وصلات لحام قد تبلغ مساحة سطوحها ١-٢٠ مترا مربعا.

اللحام الكيمياء ميكانيكي

وفيها تحول الطاقة الكيميائية إلى حرارية لتسخين حواف القطعتين المراد وصلهما إلى درجة اللحام المطلوبة وهي دون درجة الانصهار أيضا، يتبعها إحداث انفعالات لدنة في المعدن المسخن بتسليط قوى ضغط خارجية على القطعتين المراد وصلهما، ومن هذه الطرائق اللحام بالغاز والكبس.

لحام بأشعة الليزر

ظهرت المولدات الكوانتية في النصف الثاني من القرن العشرين. ويمكن بواسطتها الحصول على حزم ضوئية عالية الكثافة وموجهة، وتركيز طاقة هذه الحزم على مساحات لا تتعدى أجزاء من الألف من المليمتر المربع. وعلى هذا الأساس صممت في العصر الحاضر أجهزة لأشعة الليزر تستخدم في عمليات اللحام والقص والمعالجات الحرارية المختلفة. وتقوم المولدات الكوانتية بتحويل الطاقة الكهربائية والكيميائية والضوئية والحرارية إلى إشعاعات ضوئية عادية هي أمواج كهرومغناطيسية. ويقع مجال هذه الأشعة في مجال الأشعة فوق البنفسجية المرئية والأشعة تحت الحمراء. ويمكن أن يكون المشع جسما صلبا من الزجاج والنيوديوم أو الياقوت، ويمكن أن تستخدم بعض السوائل كمشعات مثل محاليل أكاسيد النيوديوم أو مواد الصباغة، ويمكن استخدام بعض الغازات أو مزيج منها مشعات مثل الهيدروجين، والأزوت، والأرغون، وثنائي أكسيد الكربون وغيرها. وقد تم في السنوات الأخيرة تصميم مشعات من أنصاف نواقل مصنوعة من الكريستال الأحادي مثل أرسينيدات الجاليوم والإنديوم أو خلائط الكاديوم مع الكبريت

الباب السابع: لحام سبائك الألمنيوم والحديد الزهر

أولاً: سبائك الألمنيوم

ملاحظات لاختيار أسلاك اللحام لحام الألومنيوم :

اختيار أسلاك اللحام لحام الألومنيوم وسبائك الألومنيوم، ونحن بحاجة إلى التفكير في أداء عملية لحام جيدة وجعل لحام بعقب مشتركة (التي تعتمد على متطلبات الحاوية) متطلبات الاجتماع على قوة الشد واللدونة. سبائك الألومنيوم المغنيسيوم مع أكثر من ٣ ٪ محتوى المغنيسيوم يجب أن تلبى متطلبات صلابة تأثير. للحاويات مع مقاومة التآكل قوية، جعل مقاومة التآكل من اللحام تصل المفصل أو قربية من مستوى المواد الأم. لذلك، فإن اختيار سلك اللحام هو أساسا وفقا للمبادئ التالية:

١. لا تقل درجة نقاء أسلاك الألمنيوم النقي عن تلك الخاصة بالمواد الأم.
٢. التركيب الكيميائي لأسلاك اللحام من سبائك الألومنيوم اللحام هو نفس أو مشابه لمادة الأم.
٣. عناصر مقاومة التآكل (المغنيسيوم، المنغنيز، السيليكون، إلخ) في سلك التلحيم لسبيكة ألومنيوم اللحام ليست أقل من تلك للمواد الأم.
٤. عند العمل على مواد ألومنيوم اللحام غير المتجانسة، يجب اختيار سلك اللحام طبقا لمادة الأم مع مقاومة عالية للتآكل وقوة عالية.
٥. سبائك الألومنيوم عالية القوة التي لا تتطلب مقاومة للتآكل (سبائك الألومنيوم المقواة المعالجة بالحرارة) يمكن لحامها بمكونات غير متشابهة، مثل سلك لحام سبائك الألومنيوم المقاوم للتكسير الجيولوجي SAISI-1 (يجب الانتباه إلى أن القوة قد تكون أقل من الأم مواد).

نماذج من أسلاك اللحام لحام الألومنيوم

من أجل تحقيق أفضل تأثير لحام، ينصح بمطابقة السلك التالي مع المادة الأم من أجل لحام MIG / TIG من الألومنيوم أو سبيكة الألومنيوم مع شق البكرة أو الطولي.



لحام Aluminum ER1100

ER1100 عبارة عن معدن حشو يحتوي على ٩٩ ٪ من الألمنيوم، والتي يمكن استخدامها في البناء، الديكور والمعدات، التعدين، الأنابيب، معدات الغزل وغيرها من الصناعات يطبق عموما على ١١٠٠،

٣٠٠٣ أو ٣٠٠٣ و ١٠٦٠، ١٠٧٠، ١٠٨٠ و ١٣٥٠ ممتثلة لمادة الأم. أظهر سلك اللحام أصفر ذهب أصفر طفيف بعد المعالجة بأكسيد الألمنيوم، وكانت قوة الشد للحام ١١٠ ميغا بيكسل.

لحام ER4043 Aluminum

ER4043، عادة ALSi1، عبارة عن معدن من الألمنيوم يحتوي على ٥٪ من السيليكون، والتي يمكن التوصية بها في اللحام ٣٠٠٣، ٣٠٠٤، ٥٠٥٢، ٦٠٦١، ٦٠٦٣ ومعادن الصب ٣٥٥، ٣٥٦ و ٢١٤. درجة حرارة انصهار ER4043 تتراوح من ١٠٦٥ °F إلى 1170 درجة فهرنهايت، واللون هو الرمادي الأبيض بعد القطب (الأنودة)، وقوة الشد الدنيا هي 186 Mp.



لحام ER4047 Aluminum

عادة ما يستخدم ER4047 بمثابة ALSi2، وهو معدن الألمنيوم المملوء يحتوي على ١٢٪ من السيليكون. هذه السبائك ليست متاحة فقط لتطبيقات MIG أو TIG، ولكن أيضا كإستعمال شائع لسبيكة النحاس لديها مقاومة جيدة للتآكل إنه سلك لحام سبيكة شعبية لحام النحاس أو الألومنيوم. يمكن استخدامه لحام سبائك ١٠٦٠ و ١٣٥٠ و ٣٠٠٣ و ٣٠٠٤ و ٣٠٠٥ و ٥٠٠٥ و ٥٠٥٠ و 6053 و ٦٠٦١ و ٦٩٥١ و ٧٠٠٥ وسبائك سبيكة ٧٠٠٥ و ٧٠٠٥. درجة حرارة انصهار ER4047 حوالي ١٠٨٠:١٠٧٠ فهرنهايت، واللون أسود بعد الأنودة.

لحام ألومنيوم ER5183

يتم تعبئة ER5183 عادة بالمعدن مثل سبيكة ALMg4.5Mn، تحتوي على المغنيسيوم ٤,٣ - ٥ ٪، ٠,٥ - ١ ٪ من المنغنيز والكروم الصحيح والتيتانيوم، والتي يمكن استخدامها لحام MIG أو TIG في شق أو شق طولي. هذه السبائك تستخدم عادة للحام في السفن، معدات الحفر، القطارات، السيارات، صهاريج التخزين، وأوعية الضغط وتشمل المواد الأم المستخدمة ٥٠٨٣، ٥٠٨٦، ٥٤٥٦، ٥٠٥٢، ٥٦٥٢

و٥٠٥٦. لون ER5183 بعد أن تكون أنودة أبيض، درجة حرارة نقطة الانصهار هي ١١٨٠:١٠٧٥°، وقوة الشد للحام ٢٩٤ ميجاباسكال.


للحام ألومنيوم ER5356

ER5356، عادة ما يكون ALMg5، هو عبارة عن سبيكة من الألومنيوم مليئة بالمغنيسيوم ٥٪ ويمكن استخدامها في لحام MIG أو TIG لديها مقاومة جيدة للتآكل لمياه البحر. يطبق عادة على ٥٠٥٠، ٥٠٥٢، ٥٠٨٣، ٥٣٥٦، ٥٤٥٤، ٥٤٥٦ كمادة الأم لونه أبيض بعد الطلاء بأكسيد الألومنيوم وقوة الشد فيه ٢٩٠ ميجاباسكال.

ثانياً: الحديد الزهر

أنواع الحديد الزهر

الحديد الزهر يسمى أيضا حديد السبك أو حديد الصب (Cast Iron)، يعرف بالحديد الناتج من الأفران العالية وتبلغ كثافته 7.86 جم/سم³، ودرجة انصهاره ما بين ١٢٧٥ إلى ١٥٠٥م، وهو سهل الكسر ولا يقبل التشكيل. أو هو حديد يحتوي على نسبة كربون تفوق حد ذوبانه في طور الأوستنيت عند درجة حرارة اليوتكتي فينصل الكربون في صورة قشور أو شبه كريات (حديد زهر رمادي) أو قد يكون سمنتيتا (حديد زهر أبيض). و هو نوع من الحديد غير النقي ينتج بصهر حديد الزهر مع الجير ثم صبه في قوالب، وهو قصيف ولكنه يتميز بصلادته.

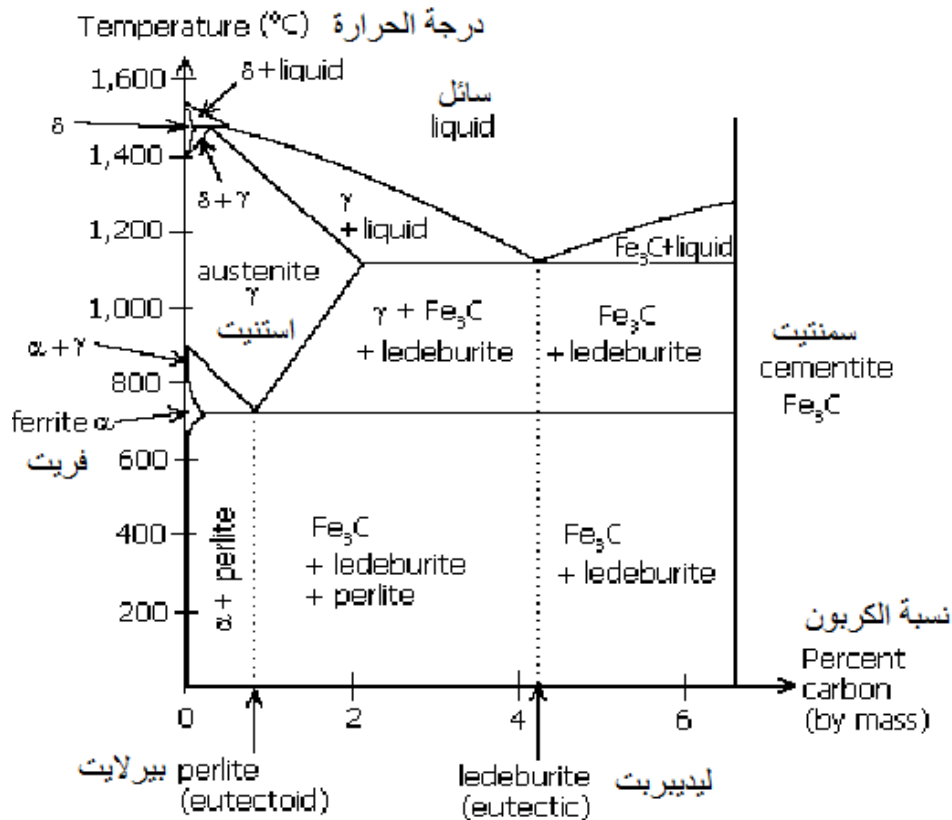

شكل رقم ١٣١: رسم بياني لكربيد الحديد (سمنتيت)، شبه مستقر

١. حديد زهر رمادي

الحديد الرمادي أو Grey iron هو "الحديد الزهر" الأكثر شيوعاً. وهو سبيكة من الكربون والسليكون والحديد، ويحتوي على ١,٧ إلى ٤,٥% كربون و ١ إلى ٣% سليكون، وهو نسبياً سهل الصنع ورخيص. ومقارنة بالحدائد المصنوعة بطرق هندسية أكثر حداثة، فإن الحديد الرمادي له مقاومة شد أقل وكذلك مطيلية أقل. أي أنه ينهار بسهولة عند أحمال ميكانيكية أصغر، ونمط انهياره يكون كسر مفاجئ (فهو لا ينثني، بسبب انخفاض المطيلية). ويستخدم في عمل تقفيصات حيث تكون قوة الشد العالية ليست مطلوبة، مثل هياكل المضخات والصمامات وكتل المحركات ومسبوكات الزينة، وغيرها.

٢. حديد زهر طروق (Malleable Cast Iron)

هو حديد زهر طروق أسود القلب (Blackheart Malleable Cast Iron)، وهو أحد أنواع حديد الزهر الملمدن انتقص كربونه (جرافيته) من السطح دون القلب فيصبح أبيض السطح أسود القلب وذلك عن طريق المعالجة الحرارية. يبدأ الحديد القابل للطرق كحديد أبيض، ثم يتم معالجته بالحرارة عند حوالي ٩٠٠ درجة مئوية. يفصل الجرافيت ببطء أكبر في هذه الحالة، بحيث يكون للتوتر السطحي وقتاً لتشكيله إلى جسيمات كروية spheroidal بدلا من رقائق. نظرا لانخفاض نسبة العرض إلى الارتفاع، تكون الأجسام الشبه الكروية قصيرة نسبياً وبعيدة عن بعضها البعض، ولها مقطع عرضي منخفض مقابل امتداد الشرخ الحادث. لديهم أيضا حدود حادة، بدلا من رقائق، مما يخفف من مشاكلات تركيز الإجهاد التي يواجهها الحديد الزهر الرمادي. بشكل عام، خصائص الحديد الزهر القابل للطرق هي أشبه بالفولاذ المعتدل. يوجد حد لمدى امكانية تشكيل الجزء من الحديد الزهر القابل للطرق، حيث أنه مصنوع من الحديد الزهر الأبيض.

ينقسم لنوعين:

أ. حديد زهر طروق أبيض (GTW White Malleable Cast iron)


بعد صبه بقوالب، يمكن إزالة الكربون بنسبة كبيرة منه، ويترك بعد صبه مباشرة في أفران حرارية تحت درجة حرارة ٩٠٠ درجة لمدة ٤-٥ أيام، ثم يترك ليبرد ببطء في الهواء الطلق. ومقطعه بعد إزالة الكربون منه يكون فاتحا معدنى اللون، وله مواصفات الفولاذ. ومتانة الشد فيه من ٣٠٠-٤٠٠ نيوتن/ملم^٢.



شكل رقم ١٣٢: البنية المجهرية للحديد الزهر الطروق الأبيض

ب. حديد زهر طروق أسود (GTS Black Malleable cast iron)

بعد صبه يخمر، وذلك بوضعه في صناديق مملوءة بالرمل تحت درجة حرارة من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ درجة مئوية من ٣-٤ أيام بعدها يتفكك السمنتيت على شكل فريت، و كربون على هيئة بقع، ومقطعه يكون ذا تركيبة حبيبية سوداء. ومتانة الشد فيه من ٣٥٠ إلى ٧٠٠ نيوتن/ملم^٢ وهو غير قابل للتشكيل أو اللحام.

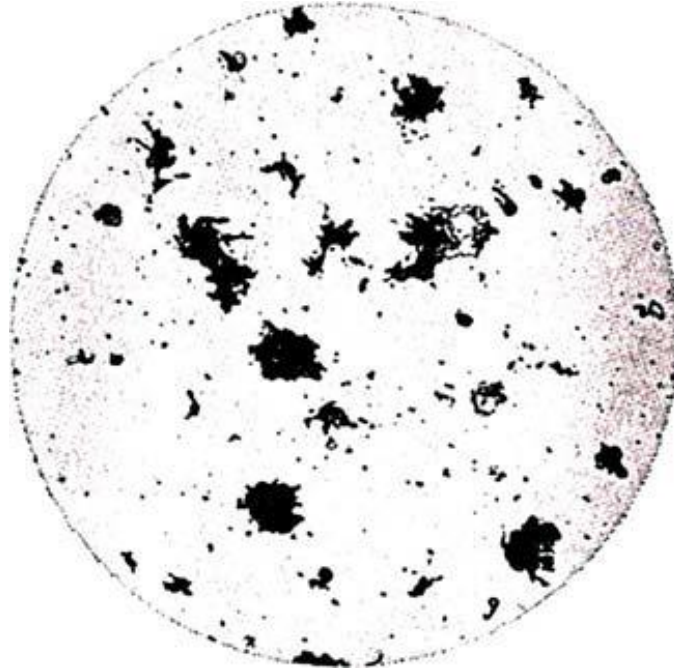

شكل رقم ١٣٣: فريت على شكل بقع في الحديد الأسود

٣. حديد زهر لدن (Ductile Iron)

حديد زهر لدن أو يسمى حديد زهر كروي الجرافيت (Spheroidal-Graphite Cast Iron) أو حديد زهر عقدي (Nodular Cast Iron) وهو حديد زهر متكور ما فيه من الجرافيت، ينتج بإضافة عناصر كالمغنسيوم أو البريوم إلى مصهوره فتساعد هذه العناصر على تكور الجرافيت

المنفصل، فيكتسب الحديد نسبيًا لدونة ومطانة. حيث تصل المطانة إلى ٤٠٠ إلى ٨٠٠ نيوتن / ملم^٢، بسبب المطانة العالية يستخدم لصناعة التروس والمولدات والعدد اليدوية. إن الكميات الضئيلة من المغنيسيوم أو السيريوم المضاف إلى هذه السبائك تبطئ من نمو رواسب الجرافيت عن طريق الربط بحواف مستويات الجرافيت. إلى جانب التحكم الدقيق بالعناصر الأخرى والتوقيت، فإن هذا يسمح للكربون بالانفصال كجسيمات كروية أثناء تجمد المعدن. الخصائص مشابهة للحديد القابل للطرق malleable iron ولكن الأجزاء يمكن أن تصب بمقاطع أكبر.

بنية المجهرية

الحديد الزهر المرن ليس سبيكة واحدة، ولكنه مجموعة من السبائك التي يمكن أن تنتج للحصول على خصائص معينة عن طريق التحكم في البنية المجهرية. السمة المشتركة المميزة لهذه السبائك هو الهيئة التي يتواجد عليها الجرافيت. ففي الحديد الزهر المرن، يتواجد الجرافيت على شكل عقيدات كروية بدلا من شكل الرقائق (كما في الحديد الزهر الرمادي)، مما يقلل من فرص تكون الشروخ ويحسن مرونتها. تتكون العقيدات الكروية بإضافة عناصر تعمل كأنوية للعقيدات، أكثر شيوعا الماغنيسيوم وفي بعض الأحيان، السيريوم أثناء عملية الصهر.


بالإضافة إلى إمكانية التحكم في جعل الجرافيت كروي الشكل، يمكن أيضا التحكم في نسبة الفيريت إلى نسبة البيرليت عن طريق التحكم في العناصر السبائكية المضافة والتحكم في درجات الحرارة أو بمعالجة السبيكة حراريا بعد الصب، لتعديل نسب البيرليت والفيريت. التحكم في نسبة الفيريت إلى نسبة البيرليت، يغير من قيمة إجهاد الشد وإجهاد الخضوع والاستطالة للحديد الزهر المرن، وبالتالي يمكن إنتاج كم هائل من سبائك الحديد الزهر المرن تختلف عن بعضها في الخصائص.

تركيبه

التحليل الكيميائي النموذجي لسبائك الحديد الزهر المرن، يتكون من حديد به نسب ٣,٣ - ٣,٤% كربون و ٢,٢ - ٢,٨% سيليكون و ٠,١ - ٠,٥% منجنيز و ٠,٠٣ - ٠,٠٥% ماغنيسيوم و ٠,٠٠٥ - ٠,٠٤% فوسفور و ٠,٠٠٥ - ٠,٠٢% كبريت. يمكن إضافة عناصر أخرى مثل النحاس أو القصدير لزيادة قوة الشد وإجهاد الخضوع، إلا أنها تقلل من الاستطالة. ولزيادة مقاومة الحديد الزهر المرن للتآكل يستبدل ١٥ - ٣٠% من الحديد في السبيكة بكميات من النيكل أو النحاس أو الكروم.

استخداماته

جزء كبير من الإنتاج السنوي للحديد الزهر المرن يكون في شكل أنابيب، تستعمل لمياه الشرب وخطوط الصرف الصحي. وتعد خيارا أفضل في بعض المناطق الوعرة من مواسير الـ PVC أو الخرسانة أو البولي إيثيلين أو الصلب. كما يستخدم الحديد الزهر المرن في إنتاج الكثير من مكونات السيارات وشاحنات الديزل والجرارات الزراعية ومضخات آبار النفط.

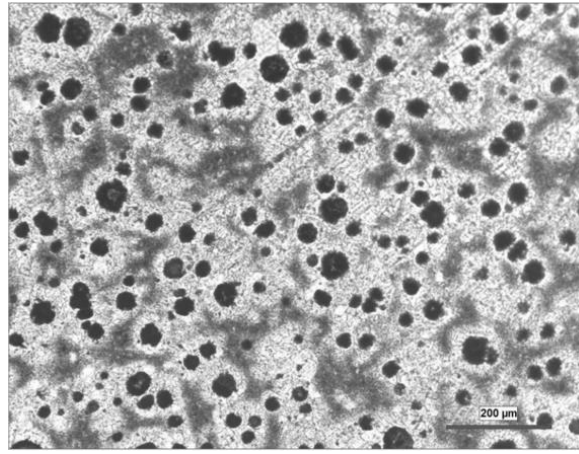

شكل رقم ١٣٤: البنية المجهرية للحديد الزهر المرن

الاسم	التركيبية الاسمية % بالوزن	التكون	إجهاد الخضوع [ksi](0.2% offset)	إجهاد الشد [ksi]	الاستطالة % (بوصة)	الصلادة (مقياس برينل)	الاستخدامات
حديد زهر رمادي (ASTMA48)	C 3.4, Si 1.8, Mn 0.5	مسبوك	—	25	0.5	180	جسم المحرك، التروس، قواعد الماكينات
أبيض	C 3.4, Si 0.7, Mn 0.6	مسبوك	—	25	0	450	اسطح كراسي التحميل
حديد زهر طروق (ASTM A47)	C 2.5, Si 1.0, Mn 0.55	مسبوك (تخمير)	33	52	12	130	كراسي التحميل والطارات وأعمدة الكردان
حديد زهر لدن أو عقدي	C 3.4, P 0.1, Mn 0.4, Ni 1.0, Mg 0.06	مسبوك	53	70	18	170	التروس والكامات وأعمدة الكردان.
حديد زهر لدن أو عقدي (ASTM A339)	—	مسبوك (quench tempered)	108	135	5	310	—

الاسم	التركيبية الاسمية % بالوزن	التكون	إجهاد الخصوع [ksi](0.2% offset)	إجهاد الشد [ksi]	الاستطالة % (بوصة)	الصلادة (مقياس برينل)	الاستخدامات
Ni-hard type 2	C 2.7, Si 0.6, Mn 0.5, Ni 4.5, Cr 2.0	مسبوك في الرمال	—	55	—	550	القوة
Ni-resist type 2	C 3.0, Si 2.0, Mn 1.0, Ni 20.0, Cr 2.5	مسبوك	—	27	2	140	يقاوم الحرارة والتآكل

جدول رقم ٣٣: مقارنة بين أنواع الحديد الزهر

ملاحظات:


١. يتميز الحديد الزهر بانخفاض درجه انصهاره وهي تتراوح بين ١١٥٠ مؤويه الى ١٢٥٠ مؤويه وتتوقف على نسبة الكربون والشوائب الأخرى التي يحتويها.
٢. يتحمل الضغط ولا يتحمل الصدمات ولهذا السبب فهو قليل الاهمية لاغراض البناء.
٣. إذا تم تسخينه ينصهر ولا يلين ولذا لايمكن تشكيله الا باعاده صهره من جديد وصبه وهو في حاله انصهار.
٤. ينكماش حديد الزهر الابيض بالتبريد بينما يتمدد حديد الزهر الرمادي اثناء الانكماش ولهذا يفضل النواع الاخير في عمليات الصب في القوالب.
٥. الزهر الأبيض يقاوم التآكل والزهر الرمادي تزداد قوه شده عند تسخينه الى درجه ٩٠٠ مؤويه.
٦. الحديد الزهر لا يتمغنظ نظرا لوجود عنصر الكربون والشوائب الاخرى فيه بنسبه عاليه.
٧. سبائك بين الحديد والكربون بنسبة ٢,٥-٤,٥ % عادة.
٨. ان اهم خواص حديد الزهر والتي جعلت منه مادة صناعية مهمة: أن درجة انصهار منخفضة مقارنة بالصلب مع سيولة عالية جعلته مناسباً للسباكة.
٩. رخيص الثمن.
١٠. له خاصية اخمد الاهتزازات لذا يستخدم لصناعة هياكل الماكينات.
١١. ممكن تحسين خواصه الميكانيكية بالمعالجات الحرارية والاضافات السبائكية.
١٢. أكثر انواعه قابلة للتشغيل على الماكينات.

طرق فحص الحديد الزهر

من طرق فحص الحديد الزهر في الورشة:

١. الفحص بواسطة التني


في حالة المشغولة بشكل صفائح رقيقة أو أسياخ نقوم بمحاولة ثنيها، فإذا انثنت تكون من الصلب الإنشائي، وليست حديد زهر، أما إذا انكسرت فتكون من الحديد الزهر.

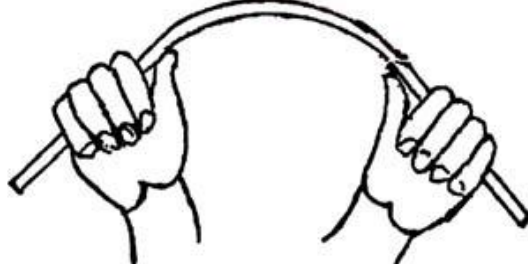

شكل رقم ١٣٥: الفحص بواسطة التني

٢. الفحص باستخدام الأزميل أو الأجنة


نربط الشغلة على الملزمة ونطرق عليها بالأزميل، إذا تطايرت منها شظايا تكون من الحديد الزهر، ولو حدث بها حز تكون صلب إنشائي.

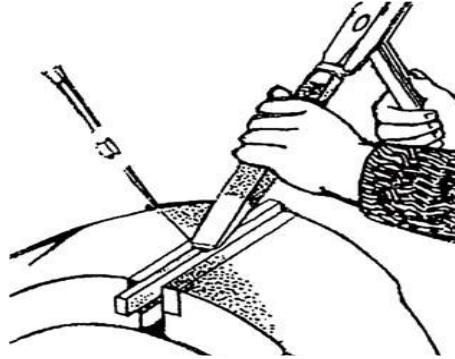

شكل رقم ١٣٦: الفحص باستخدام الأزميل أو الأجنة

٣. الفحص بواسطة الطرق

يتم الطرق على الشغلة المربوطة على الملزمة بواسطة مطرقة فإذا انكسرت فهي من الحديد الزهر.

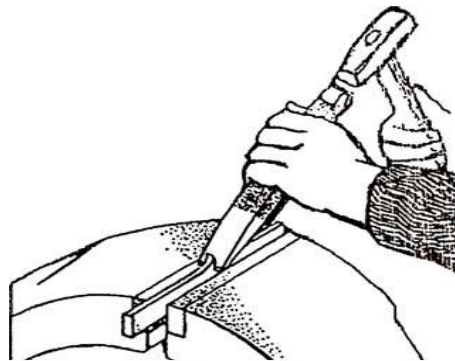

شكل رقم ١٣٧: الفحص بواسطة الطرق

لحام الحديد الزهر

١. مقدمة

الحديد الزهر هو سبيكة من الحديد والكربون. يجب أن يتجاوز محتوى الأخير ٢ في المئة. اعتمادا على حالة الكربون في سبيكة، وتتميز أنواع الرمادي والأبيض من الحديد الزهر. في الشكل الأول، يكون الكربون على شكل غرافيت، في حالة حرة، وهذا يؤدي إلى قابلية التشغيل الجيدة. وبما أن الحديد الأبيض يصب في هذه الحالة، فإنه يكاد يكون من المستحيل اللحام به.



عند لحام الحديد الزهر يتشوه وتتشكل بسهولة الشقوق فيه. هذا يرجع إلى الهيكل الخاص للكربون في مقطعه. ولهذا يصعب لحام الحديد الزهر، ومع ذلك، فإن الأنواع التي لديها بنية دقيقة الحبيبات ولون رمادي فاتح هي الأمثل لعملية اللحام. لحام الحديد الزهر له آثار جانبية: التبييض، ونتيجة لذلك، ظهور طبقة من الحديد الزهر الأبيض في موقع اللحام، والتي لا يمكن معالجتها؛ كما سبق الذكر، وتشكيل الشقوق. تركز الإجهادات في منطقة اللحام. ويمكن أن تصبح بركة اللحام المعدنية مسامية بسبب حرق الكربون مع التكوين المتزامن لثاني أكسيد الكربون. لذلك، هذه العملية تسبب الكثير من الصعوبات. ومع ذلك، يستخدم لحام الحديد الزهر على نطاق واسع.

٢. طرق لحام الحديد الزهر

يمكن لحام الحديد الزهر بثلاث طرق رئيسية:

- أ. طريقة اللحام الباردة،
- ب. وطريقة اللحام نصف الساخنة،
- ج. وطريقة اللحام الساخنة.



في طريقة اللحام الباردة لا يوجد التدفئة مسبقة للمشغولة. يصنع اللحام البارد من الحديد الزهر بالصلب والحديد المصبوب والمصنوع من المعادن غير الحديدية والسبائك بواسطة الأقطاب الكهربائية (اللحام بالقوس الكهربى). الشيء الرئيسي هنا هو تجنب التدفئة القوية في منطقة التأثير الحراري. لهذا، عند استخدام أقطاب الصلب، يتم تطبيق الطبقة الأولى مع أقطاب صغيرة القطر مع محتوى منخفض الكربون، وطبقة رقيقة. شدة التيار الحالية في هذه المرحلة من العملية يجب ألا تتجاوز ٩٠ أمبير. يتم تطبيق الطبقات اللاحقة بأقطاب ذات قطر أكبر، ويمكن أن يكون التغطية إما رقيقة أو سميكة.



 
يتم لحام الزهر في المنزل بطريقة باردة. في هذه الحالة، يمكن استخدام أي نوع من أنواع الأقطاب الكهربائية (اللحام بالقوس الكهربى). في طريقة اللحام الساخنة للحديد الزهر يتم تدفئة الشغلة قبل العمل عليها. هذه الطريقة تقلل من الضغط على الهيكل المعدني. طريقة اللحام النصف ساخنة هي طريقة ساخنة معدلة. وهو يتألف من الجرافيت المعدني والتدفئة العامة أو المحلية حتى درجة حرارة معينة. ثم يتم تطبيق هذه الطرق بطرق مختلفة. إذا كان من الضروري لحام الأجزاء الفردية من الحديد الزهر، فيتم استخدام طريقة اللحام البارد. لكن إذا تم تنفيذ العمل في المؤسسة، على نطاق صناعي، يتم استخدام الطريقة الساخنة.

٣. أنواع الكترودات لحام الحديد الزهر

يستخدم لحام الحديد الزهر للإصلاحات، لذا يكون الكترود اللحام الخاص به غالي الثمن، ويصنع من النيكل والحديد والنحاس وسبائكه، وهي ثلاثة أنواع:

أ. الكترود لحام ذو التركيب القاعدي بالجرافيت (E-Ni):


وهو ذو قضيب معدني من النيكل الصافي ويستخدم للحام الحديد الزهر بصفات الجرافيت بدون تحمية مسبقة للمشغولة. ويكون أثناء إنصهاره قطرات لحام كبيرة، ويلحم إما بالتيار المتردد أو بالتيار المستمر، بحيث يكون الإلكترود بالقطب السالب، وبعد اللحام مباشرة يجب طرقة وهو ساخن، وذلك لتجنب حدوث تشقق للمشغولة.



شكل رقم ١٣٨: إلكترود لحام للحديد الزهر بصفات الجرافيت

ب. إلكترود اللحام ذو التركيب القاعدي بالجرافيت (E-NiFe):

 
وهو ذو قضيب معدني من النيكل والحديد، ويستخدم للحام الحديد الزهر بكرات الجرافيت بدون تحمية مسبقة للمشغولة. كما يجب أن يكون طول القوس الكهربائي قصيرا قدر الإمكان، وذلك لتجنب التسخين الزائد للمشغولة، ويلحم إما بالتيار المتردد أو بالتيار المستمر، بحيث يكون الإلكترود بالقطب السالب، ولا يطرق بعد اللحام.



شكل رقم ١٣٩: إلكترود لحام الزهر بكرات الجرافيت

ج. إلكترود لحام ذو قلب من النيكل والنحاس (E-NiCu):

 وهو ذو قضيب سبائكي من النيكل والنحاس، ويعطى درزة لحام متماسكة بدون مسامات، وتسمح بالتشغيل الميكانيكي عليها، ويوصى بتحمية الإلكترود ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ قبل اللحام. كما أنه يلحم بالتيار المتردد، أو المستمر والإلكترود بالقطب الموجب، ويمكننا بهذا النوع لحام الأنواع الثلاثة للحديد الزهر (حديد زهر بصفات الجرافيت GG Lamellar grey cast iron - حديد زهر بكرات الجرافيت GGG Nodular cast iron - الحديد الزهر الطروق Malleable cast iron GT).



شكل رقم ١٤٠: إلكترود لحام لأنواع الزهر الثلاثة

خصائص لحام الحديد الزهر


بسبب نسبة الكربون الكبيرة فيه يعتبر لحام الحديد الزهر محصورا للصيانة والإصلاحات، وله خصائص تختلف عن لحام الفولاذ.

١. خاصية عدم المرور بالحالة العجينية

وذلك يعنى أن الحديد الزهر المصهور لا يمر بمرحلة عجينية وإنما يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة مباشرة. وهذا يجعل من الصعب لحام الحديد الزهر فلا أى وضع إلا فى الوضع الأفقى ولا يسمح ابدا بلحامه بالوضع الرأسى.

٢. خاصية القدرة على التصلد

يصبح الحديد الزهر صلدا عند التبريد السريع لمكان اللحام حيث يؤدي التبريد السريع إلى تشكل طبقة رقيقة مصلدة على حدود الدرزة مع المعدن الأساسى. وهذه الطبقة تتمتع بلدونة منخفضة، ولذا فإنها تنفصل مع المعدن المضاف عن المعدن الأساسى. أو تتشكل شقوق على الحدود الواقعة بين الدرزة والمعدن الأساسى.

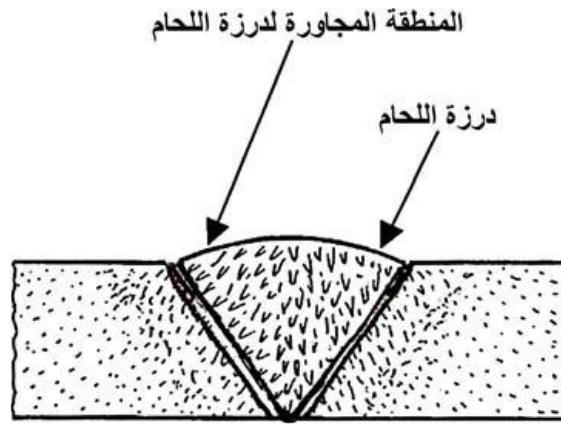

شكل رقم ١٤١: انفصال الطبقة المجاورة لدرزة اللحام مع المعدن المضاف

٣. خاصية التسخين المسبق

يجب تسخين المشغولة إذا كانت صلدة، ورفيعة بجانب خط اللحام، وذلك قبل البدء فى عملية اللحام. حيث يخفف التسخين المسبق من التغير الفجائى لتكوين البنية الأساسية للمعدن، لكن التسخين المسبق لا ينطبق على الحديد الزهر الرطب.

٤. خاصية الطرق

عند اللحام بالكترود قاعدى نوع E-Ni يطرق بخفة على سطح درزة اللحام بعد كل عملية لحام لمسافة ٣-٤ سم. حيث أن الإجهادات المتولدة بتقلص اللحام أثناء التبريد تؤدي إلى التشقق. ولكن يستطيل المعدن بالطرق الخفيف على سطح درزة اللحام وهي ساخنة لتعويض إجهادات التقلص ولا يحدث التشقق.

لحام الحديد الزهر بالقوس الكهربى

تستخدم وحدة لحام القوس الكهربى، ويتم ضبط التيار بحيث لا يقل عن ٧٠ أمبير ولا يزيد عن ١١٠ أمبير، عند لحام التوكسية يكون ميل الكترود للحام بزاوية ٧٥ درجة، ويتم التوقف بعد كل درزة لحام طولها ٥ سم لمدة تزيد عن نصف دقيقة. وتترك المشغولة لتبرد ببطء.

عند لحام الوصلة التقابلية يتم إمالة الإلكترود بزاوية ٧٠ درجة باتجاه خط اللحام وزاوية ٩٠ درجة ما بين الإلكترود وخط المشغولة. ويتم التوقف بعد كل درزة لحام طولها ٥ سم ثم يتم الطرق على الدرزة طرقا خفيفا ليستطيل معدن اللحام. وتترك المشغولة لتبرد ببطء.


مثال: لحام خطوط تكسية للقطع المسطحة.

التجهيزات المطلوبة:

١. وحدة لحام بالقوس الكهربى.
٢. طاولة لحام مع مروحة شفت الدخان.
٣. قطعة حديد زهر.
٤. ملابس الوقاية الشخصية.
٥. عدد اللحام اليدوية.
٦. إلكترود لحام حديد زهر.


الخطوات:

١. جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين.

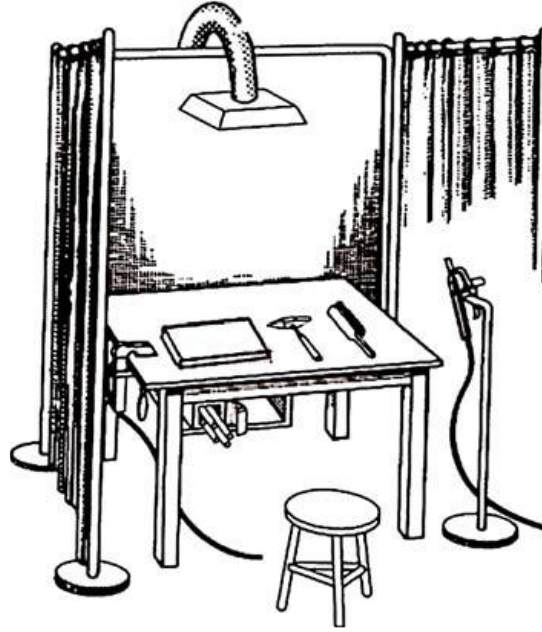


شكل رقم ١٤٢: تجهيز المعدات المطلوبة للحام

٢. ارتداء ملابس الوقاية الشخصية.
٣. تنظيف المشغولة من الأوساخ والأكاسيد.

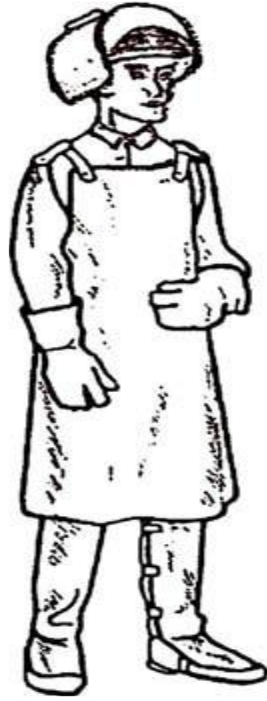


شكل رقم ١٤٣: ارتداء مهمات الأمن والسلامة

٤. ضبط شدة التيار الخاصة باللحام بحيث لا تقل عن ٧٠ أمبير ولا تزيد عن ١١٠ أمبير.

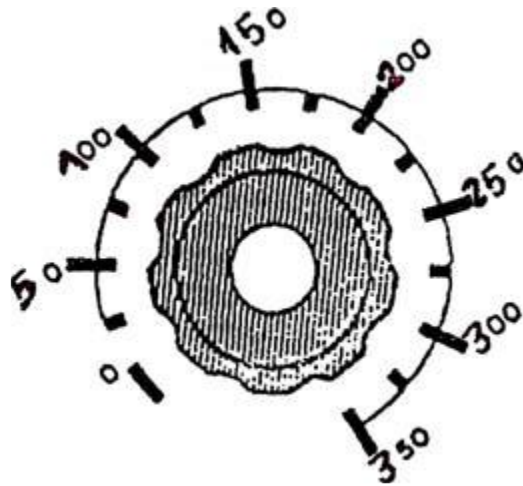


شكل رقم ١٤٤: ضبط شدة التيار

٥. لحام الخط الأول من خطوط لحام التغطية، بحيث يكون مستقيماً ومحاذياً لحافة المشغولة مراعيًا الحفاظ على زاوية ميل إلكترود اللحام بحيث تكون ٧٥ درجة.

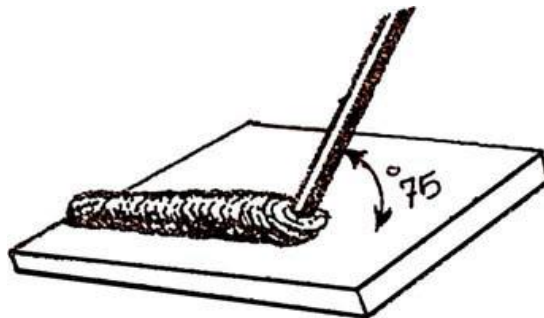


شكل رقم ١٤٥: لحام الخط الأول من خطوط لحام التغطية

٦. لحام الخط الثاني بحيث يكون جزء منه على خط اللحام الأول والجزء الآخر على سطح المشغولة.

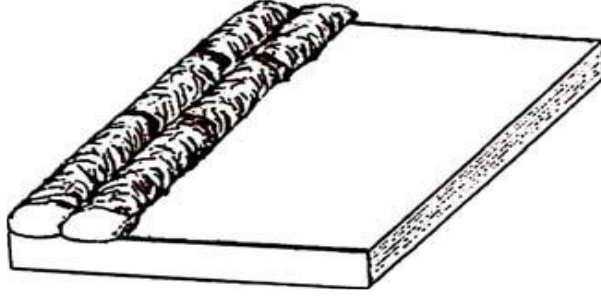

شكل رقم ١٤٦: لحام الخط الثاني من خطوط لحام التكبسية

٧. متابعة عملية اللحام حتى اكتمال تكسية سطح المشغولة. والتوقف بعد كل درزة لحام طولها ٥ سم لمدة لا تزيد عن نصف دقيقة.

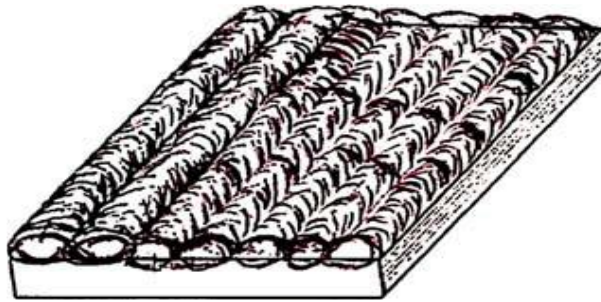

شكل رقم ١٤٧: اكتمال تكسية سطح المشغولة

٨. أطفئ ماكينة اللحام.


٩. نترك المشغولة تبرد ببطء.

١٠. ترتيب مكان العمل وإعادة العدد إلى مكانها.

لحام الحديد الزهر بالأكسى استيلين:

١. أسياخ لحام الحديد الزهر

أسياخ ملء الحديد الزهر الرمادى تتوفر بسماكات وأطوال مختلفة وهي ذات مقاطع مستديرة أو مربعة.

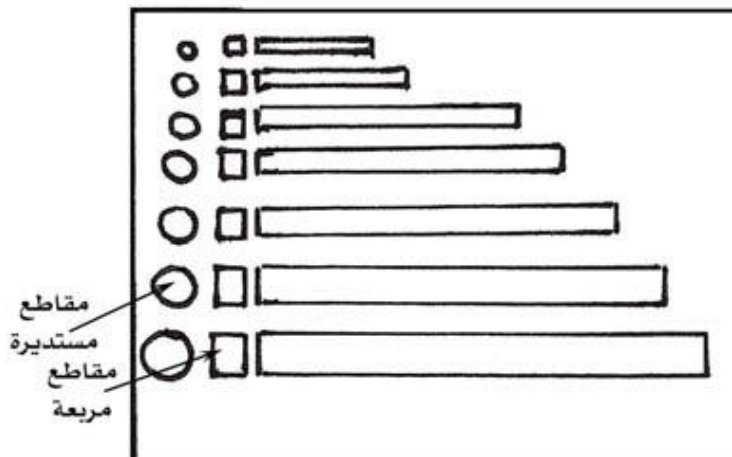

شكل رقم ١٤٨: أسياخ ملء الحديد الزهر الرمادى ذات مقاطع مستديرة و مربعة

أ. أسياخ لحام الحديد الزهر منخفضة الجودة:

تتفصل أكاسيد كثيرة من السبخ وتكون المادة المنصهرة فى هذه الحالة ذات لون فاتح، كما تتساقط من السبخ قطرات من الحديد الزهر الرمادى مع بقاء أجزاء من طبقة الأكسبد عليه.

ب. أسياخ لحام الحديد الزهر عالية الجودة:

تمتاز هذه الأسياخ بعدم انفصال أى أكاسيد منها أو انفصال كمية ضئيلة للغاية، وتكون المادة المنفصلة فى هذه الحالة رائقة أو داكنة اللون، ويراعى الإحتفاظ بأسياخ اللحام من الحديد الزهر فى أمكنة جافة لوقايتها من الصدأ، وينبغى قبل اللحام أن تنظف الأسياخ شديدة الصدأ جيدا. حيث أن طبقة الصدأ على الأسياخ تؤدى لظهور مسام كثيرة فى منطقة اللحام بسبب تكون الخبث وتبخر الرطوبة.

٢. بودة اللحام

من خواص بودة اللحام الجيد أن تكون سريعة القابلية للتوزيع وبانتظام فوق منطقة اللحام وأن يكون غير متكتل او قابل للإنتفاخ، وأن يذوب بسرعة فى البركة المنصهرة متغلغلا فى المعدن الأصلى ومن أنواعها:

أ. بودة لحام جاف دقيق الحبيبات

يغمس سبخ الملاء فى بودة اللحام، وتعتبر الكمية التى تعلق منه بالسبخ بعد غمسه كافية، وفى حالة المواد ضئيلة التقبل للحام فينبغى إضافة كمية أكبر من بودة اللحام.

ب. بودة اللحام فى أسياخ ملء من الحديد الزهر:


فى هذه الحالة تكون البودة موضوعة فى حز بها، ولهذا النوع من الأسياخ مقاطع على شكل شبه منحرف أو غيره من الأشكال، وهى متاحة باطوال وتخانات مختلفة، وعند استخدام هذه الأسياخ يراعى أن تكون الحزوز المحتوية على مساعد الصهر مواجهة للبركة، ويراعى الا يلمس اللهب جانب السبخ المحتوى على مساعد الصهر وأن يكون هذا الجانب مواجه لبركة المعدن الأصلى المنصهر.

٣. أنواع اللهب المستخدم فى لحام الحديد الزهر

ينقسم اللهب لثلاثة أنواع كما يلي:

أ. اللهب المتعادل Natural Flame

فى هذا النوع من اللهب تكون كمية غاز الأكسجين مساوية لكمية غاز الأستيلين، ويكون المخروط أزرق فاتح جدا وقريبا من اللون الأبيض داخل اللهب محاطا بغلاف لونه أزرق قائم بسبب اشتعال أول أكسيد الكربون، واللهب المتعادل يمتاز بأنه لا يترك أى أثر كيميائى على المعدن بعد عملية اللحام.

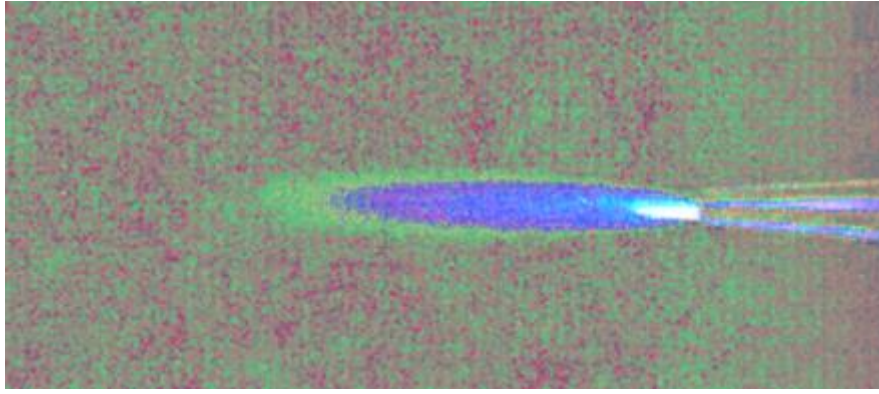

شكل رقم ١٤٩: اللهب المتعادل

ب. اللهب المؤكسد Oxidized Flame


في هذا النوع من اللهب يكون المخروط الداخلي أقصر ويكون لونه أكثر زرقة ورأسه مدبب، أما غلافه الخارجي فهو أيضا أقصر من غلاف اللهب المتعادل وأن زيادة نسبة الأكسجين تسبب ارتفاع درجة حرارة اللهب لتصل إلى ٣٤٨٠ درجة مئوية.



شكل رقم ١٥٠: اللهب المؤكسد

ج. اللهب المكرين carbonized Flame

يظهر في المنظر العام للهب أثر زيادة نسبة الأستيلين في المزيج على تكوين ريشة الأستيلين في اللهب الذي يحيط بالمخروط الداخلي، وتقاس زيادة الأستيلين عن طريق العلاقة بين طول المخروط الداخلي وطول ريشة الأستيلين، وفي هذا النوع من اللهب يكون طول ريشة الأستيلين.

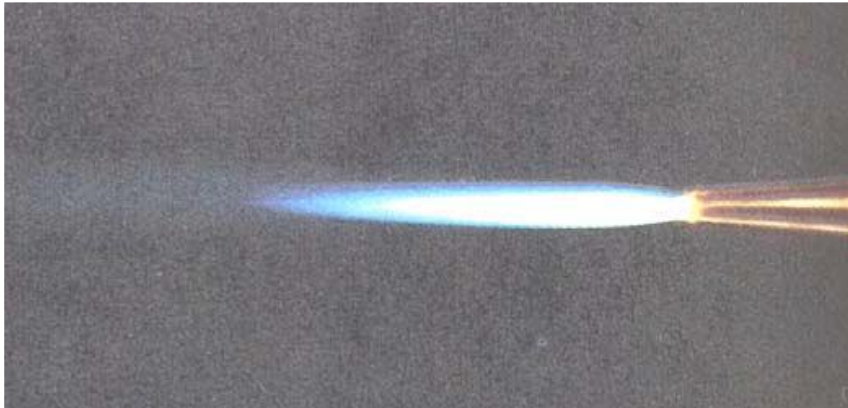

شكل رقم ١٥١: اللهب المكرين

واللهب المتعادل مناسب للحام الصب والحديد الزهر، بينما اللهب المؤكسد يناسب لحام النحاس، أما الهب المكربن يناسب لحامات الألومونيوم.

التنقيط لوصلات اللحام

هي عملية تسبق عملية اللحام وفيها يتم ربط قطعتي العمل ببعض بواسطة نقط اللحام وتستخدم لغرض تفادي انفراج وإزاحة القطع عن موقعها الأصلي بفعل الحرارة الناتجة أثناء عملية اللحام.

مثال: لحام الحديد الزهر بالأكسي استيلين (وصلة تراكيبية - وضع أفقى):


يهدف المثال إلى: (تجهيز قطعة العمل - تشغيل مشعل اللحام - ضبط اللهب للحام الحديد الزهر - تنقيط الوصلة التراكيبية - لحام الوصلة التراكيبية بالوضع الأفقى).

التجهيزات اللازمة:

١. طاولة عمل.
٢. معدات اللحام بالأكسي استيلين كاملة.
٣. صندوق عدة عمل فني لحام.
٤. أدوات الوقاية الخاصة باللحام.
٥. أسياخ لحام الحديد الزهر.
٦. قطعتي حديد الزهر المراد لحامهما.


الخطوات:

١. ارتداء ملابس الوقاية والسلامة المهنية.
٢. تجهيز مكان العمل بتهوية جيدة وتوفير أدوات الإطفاء.
٣. قراءة الرسم التنفيذي.

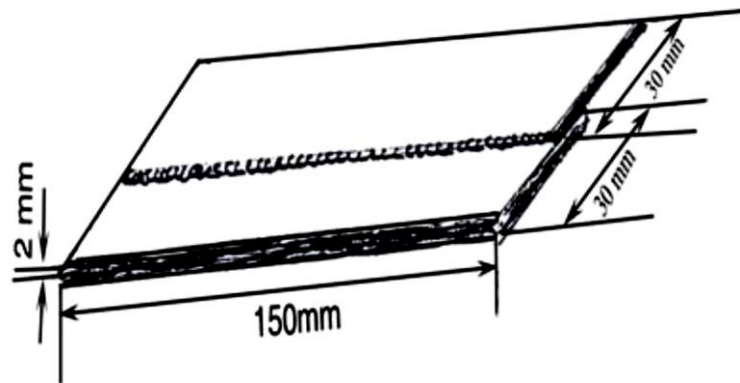


شكل رقم ١٥٢: الرسم التنفيذي

٤. التأكد من جاهزية قطعة العمل ومعدات اللحام.
٥. إشعال مشعل اللحام وضبط اللهب المناسب.

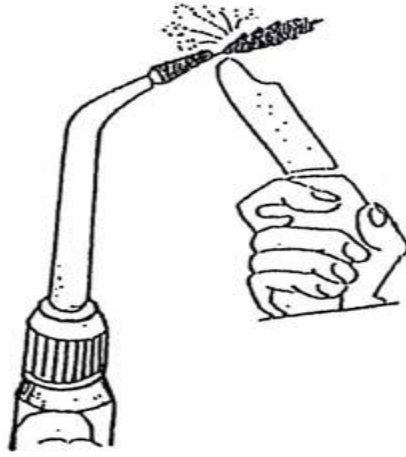

شكل رقم ١٥٣: إشعال مشعل اللحام

٦. تبنىط قطعة العمل حسب المسافة المطلوب لحامها ومراعاة وضع القطعتين التراكيبي.

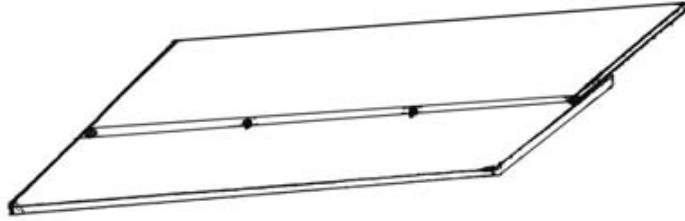


شكل رقم ١٥٤: تبنىط قطعة العمل في الوضع التراكيبي

٧. غمر سلك لحام الحديد الزهر بعد تسخينه في علبة بودرة اللحام (مساعدة الصهر).




شكل رقم ١٥٥: غمر سلك اللحام في بودرة اللحام

٨. إجراء عملية اللحام للوصلة التراكيبية من اليمين إلى الشمال مع مراعاة زوايا ميل مشعل اللحام وسلك اللحام وارتداء ملابس الوقاية الشخصية.

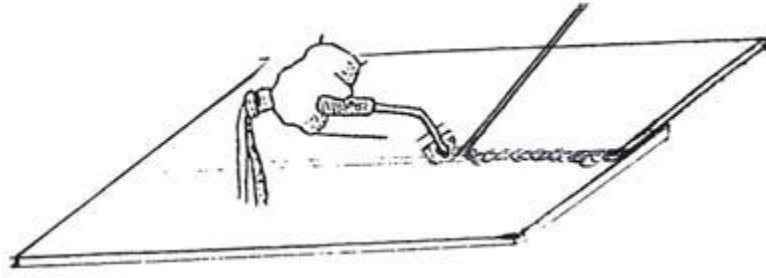


شكل رقم ١٥٦: عملية اللحام

٩. ترك الوصلة تبرد طبيعياً مع مراعاة وضعها في مكان بعيد عن متناول يد الآخرين.

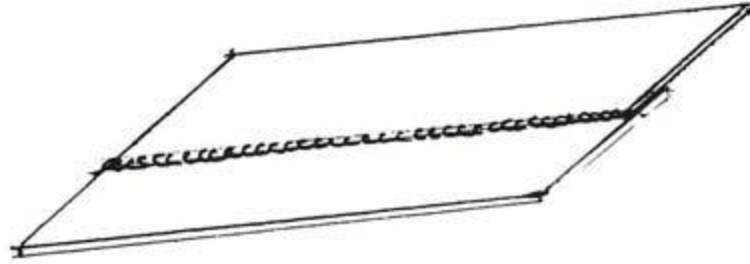

شكل رقم ١٥٧: الوصلة بعد اللحام

١٠. تنظيف موقع العمل وإعادة أدوات اللحام إلى أماكنها المخصصة مع مراعاة فتح مشعل اللحام من مقبضة وربط صامولة المقبض ولف الخرطوم.

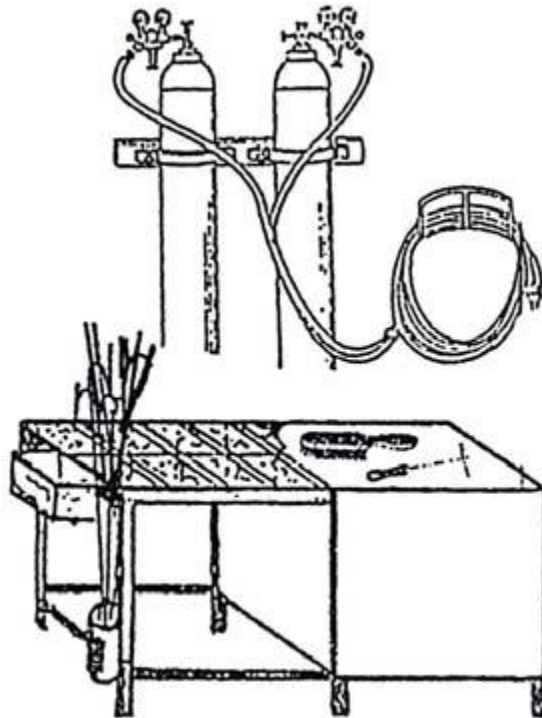

شكل رقم ١٥٨: إعادة ترتيب أدوات اللحام

الباب الثامن: مقاييسات اللحام

مقدمة عامة عن الرياضيات المستخدمة في اللحام

ان الرياضيات المستخدمة في عالم اللحام تتعلق بالعمليات الحسابية لوححدات القياس مثل الابعاد والقياسات والحجم والوزن وحساب التكاليف او مقاييس الاسعار وبالنسبة للوحدات القياسية يتم استخدام الرياضيات حسب الاتي:

النظام الامريكي بالانجليزية US – Imperial والمستخدم لوححدات القياس مثل البوصة – القدم – الكسور بالانجليزية feet- inches – fractions وهذا ما سيتم التركيز عليه اليوم باذن الله تبارك وتعالى

النظام الدولي القياسي المعروف لدينا في الشرق الاوسط والاتحاد الاوربي بالانجليزية metric system وقد يعرف ايضا في فرنسا باسم Systeme International d’unités ويشار اليه باختصار SI.

وتتكون هذه الانظمة من سبعة وحدات اساسية للقياس مثل وحدات الطول، درجات الحرارة، الوزن وما الى ذلك ويبين الجدول التالي الوحدات القياسية:

النظام الإنجليزي Imperial US		النظام المتري (الدولي) Metric IS		الوحدة
الرمز	الاسم	متري Metric	الاسم	
F	فهرنهايت Fahrenheit	°C	سليزيوس (درجة مئوية) Celsius	درجة الحرارة Temperature
yd	اليارد أو القدم أو البوصة Yard or feet or inches	m, cm, mm	متر، سم، مم meter centimeter millimeter	الطول Length
Lb , oz	الرطل والوقية Pounds or ounces	Kg, g	الكيلو جرام والجرام Kilogram, grams	الوزن Weight
psi	رطل/بوصة مربعة pounds per square in.	kPa	كيلو باسكال kilopascal	الضغط Pressure
gal	جالون gallons	m ³ , L	متر مكعب، لتر liters	الحجم Volume



اما بخصوص التكاليف والمقاييسات تشمل على سبيل المثال العمليات الحسابية للأيدي العاملة، تكلفة المواد الاساسية او مواد استهلاكية، تكاليف عامة، تكاليف شركات التأمين، الايجارات، الكهرباء وهلمنا جرا. على الرغم من ذلك فإن اغلب الدول تستخدم النظام الدولي metric system في جميع حالات الرياضيات مثل الجمع والطرح والتقسيم نظرا لسهولة لان النظام المترى عبارة عن وحدة قياس عشرية وما يميز النظام العشري وجود العديد من الآلات الحاسبة التي يمكن استخدامها بسهولة مع نظام مترى على النقيض بينه وبين النظام الامريكى الذي يستخدم الكسر العديدي (الاعتيادي).

كما ان اغلب الرسومات الهندسية الامريكية تستخدم وحدات قياس مختلطة او مشتركة على سبيل المثال يستخدم القدم والبوصة معا وبما ان القدم يساوي ١٢ بوصة فان اكبر عدد لاستخدام كلمة بوصة على الرسم الهندسي تساوي ١١ واذا اضفت عليها ١ بوصة سيعبر الرسم الهندسي الان عن ١ قدم ويعبر هذا المثال ايضا عن الوحدات المشتركة في وحدة الباوند والاونصة (الوقية) او الساعات والدقائق وفي النهاية استخدام الامريكان لهذا الاسلوب يخلق مشاكل فريدة من نوعها عند عمليات الجمع والطرح لان كل نوع من الوحدات يجب حسابه بشكل منفرد ومنفصل.

على سبيل المثال لا يمكن اضافة فاصل رقمي بين عدد من القدم الى عدد من البوصة دون تحويل القدم الى بوصة اولا، لذلك فمن المفضل استخدام الآلات الحاسبة للقضاء على الاخطاء والمشاكل عند اجراء العمليات الحسابية والحقيقة هناك عدد قليل جدا من الآلات الحاسبة التي تدعم ضرب وطرح وتقسيم الكسور الاعتيادية ، لذلك فان معظم الرياضيات المستخدمة للكسور العديدية يجب ان تتم يدويا عند اجراء اعمال اللحام والسبب يعود الى ان يكون مالك المشروع قادر على الرؤية واتخاذ قرارات مستنيرة من حيث تكاليف انتاج اللحامات واليك العوامل المؤثرة على تكلفة الانتاج حسب الاتي:

Material المواد

Weld design تصميم اللحام

Welding processes عمليات اللحام

Finishing تشطيب اللحام

تكاليف العمالة Labor

النفقات العامة Overhead

المقاييسات هي مصطلح علمي يدل على حساب جميع انواع التكاليف الخاصة بالمنتج من تكاليف أولية وقياس للابعاد وقياس للخامات وقياس للوقت اللازم لإنهاء عمليات إنتاجه وقياس أجور العمال. وبصورة أعم وأشمل هي قياس عناصر العمل. أي هي تقدير ثمن المنتج قبل البدء في عملية إنتاجه.


الشروط اللازم توفرها في من يقوم بعمل المقاييسات

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يقوم بعمل المقاييسات منها أن يكون على اضطلاع دائم على الاكتشافات الجديدة الخاصة بالعمل، وأن يكون ملما بمواصفات الخامات والمعدات وقطع الغيار، وأن يكون متابع لتطور الأسعار بالأسواق، و ذلك حتى تكون مقاييساته و تقديراته موضوعيه، فلا يضطر لتعويض النقص بعمل مقاييسه إضافيه ويتعطل الإنتاج، أو يضيف عناصر فتصبح الزيادة خامه راكمه وفي كلا الحالتين يوجد خسارة.

أنواع المقاييسات

تنقسم المقاييسات إلى نوعين رئيسيين الأول يسمى بالمقاييسات الإبتدائية لأنها تتم قبل إنتاج المنتج والتي قد تتم بناء على خبرة التقنيين المتواجدين بمؤسسة العمل فتسمى بالمقاييسات الإبتدائية التقديرية، وقد تتم بناء على مقاييسات منتج مشابه للمنتج المطلوب فتسمى مقاييسات تقديرية مثلية.

والنوع الثاني من المقاييسات ويسمى بالمقاييسات النهائية. كما هو موضح في (شكل رقم ١٥٩).

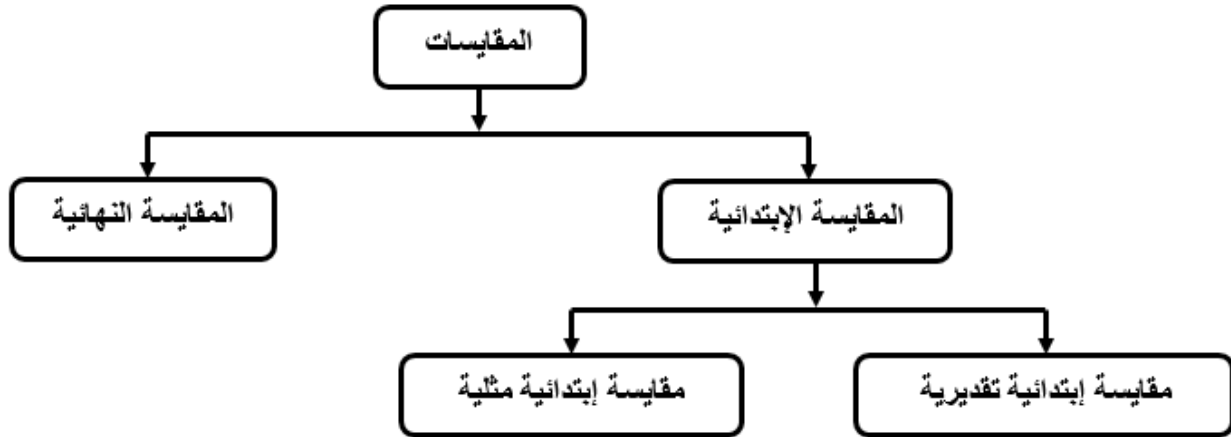

شكل رقم ١٥٩: أنواع المقاييسات

كيفية إعداد المقاييسات

لإتمام أي مقاييسات يجب حساب سعر الخامات مضاف إليه قيمة أجور العمال ويمثل هذا قيمة التكلفة الأولية، ثم تضاف المصاريف الغير مباشرة إلى قيمة التكلفة الأولية فنحصل على تكلفة الإنتاج. وبعد ذلك تضاف

الأرباح إلى تكلفة الإنتاج مما يعبر عن السعر النهائي للمنتج كما هو موضح في (شكل رقم ١٦٠) الذي يمثل مخطط بسيط لإعداد المقاييس.

العناصر الرئيسية للمقاييس

تحتوي المقاييس على مجموعه من العناصر الرئيسية المكونه لها هي ثمن الخامات وأجور العمال والمصاريف الغير مباشرة والأرباح.

١. الخامات (بإضافة الهالك والتالف والفاقد والمرفوض)

تمثل الخامات عنصر من أهم العناصر التي تدخل في إعداد المقاييس. ويتم احتساب الخامات بإضافة كل من الهالك والتالف والفاقد والمرفوض. وتعتمد نسبة الفقد اثناء التشغيل على نوعية معدات النقل والتشغيل وكذلك الخام المتبقى، وتهمل هذه النسبة في المشغولات الصغيرة، أما في المشغولات الكبيرة تقدر بحوالي ١٠% من وزن الخام، وأيضا تتوقف نسبة الفقد في الخامات المرتجعة (التالف والفاقد والمرفوض) على الطرق المستخدمة في التشغيل (قطع وإزالة المصببات) وهي في حدود ٢٠% إلى ٢٥% من وزنها أى أن وزن الخام المرتجع من المصببات وممرات ومجارى الصب في حالة السباكة يقدر بحوالي ٧٥% الى ٨٠% من وزنها بسعر الخردة ويخصم من ثمن الخام اللازم للمقاييس.

٢. مقابل عناصر المخاطرة (نتيجة متعلقات السوق)

تجنب الوقوع في خطأ إتخاذ القرار بإلغاء المنتجات الخاسرة من ضغوط الإنتاج دون تحليل متعمق فقد تظهر الحسابات الختامية بأن منتج ما يحقق خسائر ظاهرة ولكن من المفضل الإستمرار في تشغيله لأنه أفضل البدائل المتاحة.

٣. إضافة الضرائب

تعتبرالضرائب ضمن المصروفات غير المباشرة مثلها مثل مصاريف النقل وقيمة المباني، ومستلزمات الأمن الصناعي، ومصاريف المياه والكهرباء ومصاريف صيانة المرافق والشبكات، والتأمينات والتعويضات التي تدفع للعاملين بالمنشأة بسبب ما يحدث لهم من إصابات وأمراض المهنة أثناء العمل وبسببه، والضرائب هي نسبة معينة حسب نوعها تضاف إلى المصاريف غير المباشرة حيث أنها تعود إلى خزينة الدولة للإنفاق منها على المشروعات القائمة واستحداث مشروعات أخرى جديدة لخلق فرص عمل للخريجين والعاملين.

٤. مصروفات عامة

تنقسم هذه المصروفات الى القسمين الآتيين:


- مصاريف إدارة المصنع.
- المصاريف التجارية.

أ. المصاريف الخاصة بإدارة المصنع:

تشتمل هذه المصاريف الخاصة بإدارة المصنع على خامات غير مباشرة وكذلك مصاريف أخرى غير مباشرة أيضا مثل مصاريف الصيانة للمباني والمعدات، القوى المحركة للمعدات والآلات، الوقود السائل أو الصلب، مصاريف الإيجار ووجدت، مصاريف واشتراكات تأمين الأفراد والمعدات والمخازن والمكاتب، مصاريف استهلاك الإضاءة والمياه والتدفئة، مصاريف التخزين (صيانة، فائدة رأس المال المستثمر في المخازن)، مصاريف الأدوات الاستهلاكية للنظافة، مصاريف الفحص والتفتيش على الخامات، الخامات المتصلة بالمنتج مثل الجرافيت والطوب الحراري ومساعدات الصهر والرمل وسلك التقوية والفحم والطلاء والمسامير والصواميل، المواصلات الداخلية وتكاليف النقل، مصاريف الأنشطة الاجتماعية والطبية.

ب. المصاريف التجارية وتمثل مجموع المصاريف التالية:

المطبوعات والأدوات الكتابية، المكالمات التليفونية والبريد والتلكس والفاكس، مكافأة مكاتب المحاسبين، الضرائب والتأمينات، مكافأة المستشار القانوني، مصاريف السفر لمندوبي المصنع، إهلاك الأثاث.

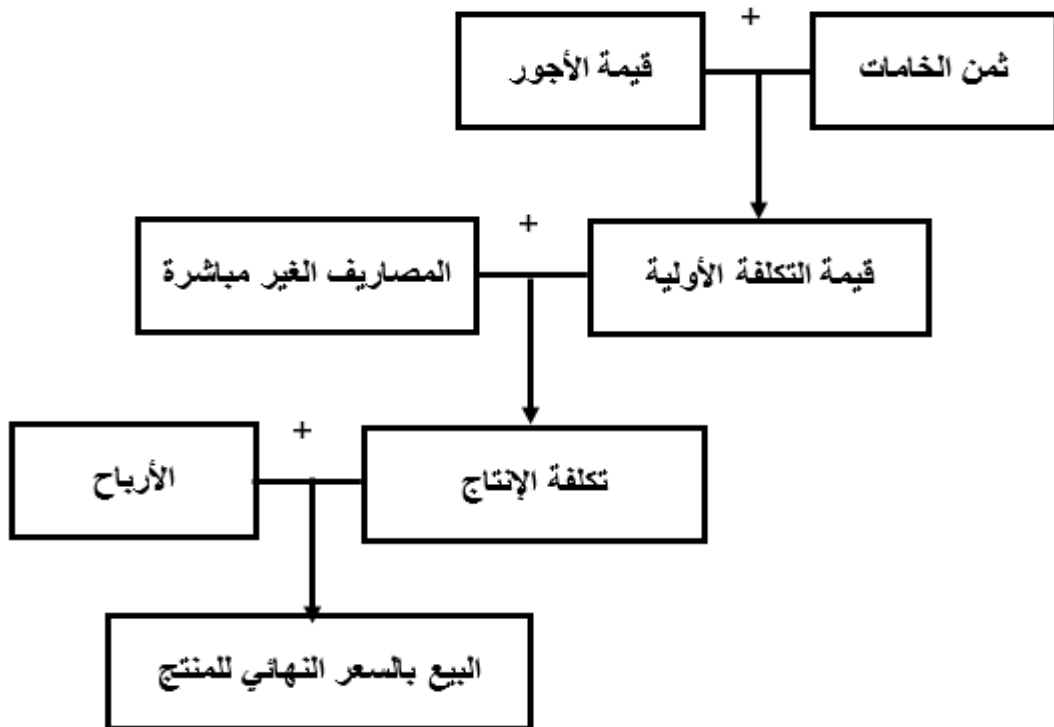

شكل رقم ١٦٠: مخطط إعداد المقاييسات

أمثلة وتطبيقات

مثال (١)

تبلغ مبيعات إحدى الشركات مليون جنيه موزعة على ثلاثة منتجات (أ، ب، ج) تنتج في مصنع واحد بنسب مئوية ٣٠، ٥٠، ٢٠، وبنسب مساهمة ٥٠، ٢٠، ٤٠، وبتكاليف ثابتة بالآلاف جنيه ٥٠ - ١١٠ - ٧٠ على التوالي. تبحث إدارة الشركة إلغاء المنتج الخاسر، وإذا حدث ذلك ستخفض المبيعات الإجمالية إلى ٦٠٠ ألف جنيه تقسم بالتساوي على المنتجين الباقين وتعديل التكاليف الثابتة المحملة إلى مائة ألف جنيه لكل منهما.

مطلوب معرفة ما هو المنتج الخاسر الذي تبحث الشركة إلغاؤه؟ وهل توافق على قرار الإلغاء؟ ولماذا؟ وما هو تفسيرك لانخفاض التكاليف الثابتة بمبلغ يقل عن نصيب المنتج الخاسر؟

الحل:

لتقرير ما هو المنتج الخاسر لابد من حساب أرباح وخسائر المنتجات اعتماداً على القانون الربح = المساهمة الكلية - التكاليف الثابتة

$$R = C \times H - T$$

ونقوم بأعداد الجدول التالي:-

*الوضع قبل الإلغاء

"ح الكلية = مليون جنيه"

المنتج	نسبة المبيعات	ح	هـ	ح ر × هـ	ت	أرباح وخسائر
أ	٢٠%	٢٠٠,٠٠٠	٥٠%	١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠ "ربح"
ب	٥٠%	٥٠٠,٠٠٠	٢٠%	١٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠ "خسارة"
ج	٣٠%	٣٠٠,٠٠٠	٤٠%	١٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠ "ربح"

المنتج الذي تسعى الشركة إلغاؤه هو المنتج "ب" وتكون إجمالي الأرباح قبل الإلغاء

$$90000 = 100000 - 50000 + 50000$$

* الوضع بعد الإلغاء :

(ح ر) الكلية = ٦٠٠ ألف جنيه

المنتج	نسبة المبيعات	ح ر	هـ	ح ر × هـ	ت ث	ارباح و خسائر
أ	%٥٠	٣٠٠٠٠٠	%٥٠	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠ ربح
ب	%٥٠	٣٠٠٠٠٠	%٤٠	١٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠ ربح

ويلاحظ انها ثابتة لا تتغير قبلاً وبعد الالغاء، ويكون اجمالي الارباح بعد الالغاء

$$\text{الأرباح الكلية} = ٧٠٠٠٠٠ = ٥٠٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠٠ = \text{ج}$$

القرار:

ننصح الشركة بعدم الاقدام على الغاء المنتج (ب) بالرغم من تحقيقه لخسائر قدرها ١٠٠٠٠٠ جنيه

لان اجمالي الربح قبل الالغاء أكبر من بعد الإلغاء.

وللاجابة على المطلوب الثالث نتبع مايلي:

$$* \text{مجموع التكاليف الثابتة قبل الالغاء} = ٧٠٠٠٠٠ + ١١٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠ = ٢٣٠٠٠٠٠$$

$$* \text{مجموع التكاليف الثابتة بعد الالغاء} = ١٠٠٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠٠٠ \text{ ج}$$

* مقدار الانخفاض في التكاليف الثابتة بسبب الغاء المنتج (ب) يساوي ٣٠٠٠٠٠ ج: بينما يخص المنتج

الخاسر ١١٠٠٠٠٠ جنيه والتفسير هو:

٣٠٠٠٠٠ ج: تكاليف ثابتة خاصة بالمنتج الخاسر فقط تلغى بالغاؤه.

٨٠٠٠٠٠ ج: تكاليف ثابتة مرتبة بالمنتجات الاخرى أ، ج فعند الغاء ب تحملتها المنتجات أ، ج بالارقام

التالية:

المنتج أ تحمل ٥٠٠٠٠٠ ج (٥٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠٠)

المنتج ب تحمل ٣٠٠٠٠٠ ج (٧٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠٠)

ومن التحليل الرقمي السابق اتضح لنا ان قرار مدير الانتاج لا يكون دائماً قرارا بالغاء كل منتج تظهر

الحسابات الختامية انه خاسر فقد يكون البديل الافضل هو استمرار التشغيل فيه بالرغم من خسائره طالما

تغطي ايراداته التكاليف المتغيرة "الحدية" وساهم بقدر معين في تغطية التكاليف الثابتة، وقد تكون السياسة

التي تنتهجها المنظمة ليس سياسة الالغاء بل سياسة الاستبدال، بمعنى استبدال المنتج الخاسر بمنتج جديد فما

القرار الادارى الناتج فى هذا الشأن؟ دعونا نأخذ المثال التالى لتوضيح هذا الأمر:

مثال (٢)

لو فرض ان المنظمة السابقة رأت استبدال المنتج ب بالمنتج هـ، وإذا حدث ذلك ستزداد المبيعات الاجمالية

الى مليون ومائتى ألف جنيه وتظل بيانات المنتج أ كما هي أما المنتج ج ستصبح نسبة المبيعات ٤٠ % ونسبة

المساهمة ٤٥ % وتعديل تكاليفه الثابتة الى ١٣٠٠٠٠٠ ج، وتصبح مساهمة المنتج ه الجديد ١٥ % وتكاليفه الثابتة ١٠٠٠٠٠٠ جنيه

الحل

الوضع قبل الاستبدال: اجمالي الربح = ٩٠٠٠٠٠ ج

الوضع بعد الاستبدال: ح ر الكلية = ١٢٠٠٠٠٠٠ ج

المنتج	نسبة المبيعات	ح ر	هـ	ح ر × هـ	ت ث	أرباح وخسارة
أ	%٢٠	٢٤٠٠٠٠	%٥٠	١٢٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠ ربح
هـ	%٤٠	٤٨٠٠٠٠	%١٥	٧٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠ خسارة
ج	%٤٠	٤٨٠٠٠٠	%٤٥	٢١٦٠٠٠	١٣٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠ ربح

اجمالي الربح بعد الاستبدال = ٧٠٠٠٠٠ + ٨٦٠٠٠٠ - ٢٨٠٠٠٠ = ١٢٨٠٠٠٠

القرار:

يفضل اتباع سياسة استبدال المنتج ه بالمنتج ب لأن اجمالي ربحية المنظمة سوف يزداد بمقدار ٣٨٠٠٠٠ ج.

اسئلة اضافية (تحل بواسطة الطالب)

١. عرف ما هي عناصر المقايسة؟ اشرح عناصرها.
٢. ما هي أنواع المقايسات؟
٣. تعتبر الضرائب من العناصر غير المباشرة وضح ذلك؟
٤. ما هي المصاريف الخاصة لإدارة المصنع؟
٥. ما هي المصاريف التجارية؟

المقاييسات الخاصة بعملية اللحام

يتم في هذا الجزء حسابات الطاقات الكهربائية والحرارية للقوس، وحساب حجوم الغازات المستخدمة في اللحام، وتقدير الزمن اللازم لإنتاج المشغولات، يلي ذلك حسابات المقاييسات التثمينية للمشغولات، ثم يتم تقديم مقاييسات لتقدير تكاليف شغلة تنفذ بلحام الأوكسى أستيلين، بعدها نقدم نموذج محلول لمقاييسات لمنتج كامل، ثم أمثلة على مقاييسات لحام الأوكسى أستيلين، واخيرا أمثلة مقاييسات محلولة على اللحام بالقوس الكهربى.

١. حساب حجوم الغازات المستخدمة في اللحام

حساب حجم غاز الأوكسجين داخل الأسطوانة

تسع أسطوانة الأوكسجين ٤٠ لتر من غاز الأوكسجين تحت ضغط ١٥٠ ضغط جوى و بالتالى تسع الأسطوانة (١٥٠*٤٠) = ٦٠٠٠ لتر، أى ٦ م^٣ غاز أوكسجين تحت الضغط الجوى.

حساب حجم غاز الأوكسجين المستهلك أثناء اللحام

تتوقف كمية غاز الأوكسجين المستهلكة أثناء اللحام على تخانة الخامة المراد لحامها كما يظهر فى الجدول التالى:

كمية الأوكسجين المستهلكة (لتر/ساعة)	تخانة اللوح (مم)
٥٠	٠,٥
٣٢٥	٣,٥
١٢٠٠	١٠

جدول رقم ٣٤: حساب حجم غاز الأوكسجين المستهلك أثناء اللحام

يمكن حساب كمية غاز الأوكسجين المستهلك عن طريق حساب كمية الغاز المتبقية فى الاسطوانة بعد اتمام عملية اللحام وطرحه من الكمية الموجودة قبل اللحام فيمثل الفرق القيمة المستهلكة من الغاز.

$$\frac{ح}{ض} = \frac{ح١}{ض١}$$

حيث

ح: حجم الأسطوانة فارغة

ح١: حجم الغاز الموجود فى الأسطوانة

ض: مقدار الضغط الجوى

ض١: مقدار الضغط فى الأسطوانة

مثال:

إذا كانت تسع أسطوانة الأوكسجين ٤٥ لتر من غاز الأوكسجين تحت ضغط ١٥٠ ضغط جوى .

إذن حجم الغاز الموجود بالإسطوانة = (١٥٠*٤٥) = ٦٧٥٠ لتر، أى ٦,٧٥ م^٣ غاز أكسجين تحت الضغط الجوى. وإذا كان ضغط الغاز بالإسطوانة قبل الإستعمال هو ض ١ وضغط الغاز بالإسطوانة بعد الإستعمال هو ض ٢, إذن حجم الغاز المتبقي فى الأسطوانة بعد الاستعمال يحسب من العلاقة التالية بفرض أن ض ٢ = ١٠٠ ضغط جوى.

$$\frac{ح}{ض-٢}$$

$$ح * (ض ١ - ض ٢) = ح * ض ٢$$

$$٤٥ * (١٠٠ - ١٥٠) = ح * ١$$

$$ح = ٤٥ * ٥٠ = ٢٢٥٠ لتر = ٢,٢٥ م^٣$$

حساب حجم غاز الأستيلين داخل الأسطوانة

يعبأ الأستيلين فى اسطوانات من الصلب تحت ضغط ١٥ ضغط جوى ممتلئة عن آخرها بمادة مسامية مشربة باسيتون سائل بنسبة ٤٠% من سعة الأسطوانة. هذا الأسيون السائل هو الذي يطلق الأستيلين واللتر الواحد منه يطلق ٢٤ لتر من الغاز مقابل كل كل ازدياد فى الضغط مقداره ضغط جوى واحد، وعند ضغط ١٥ جوى فإنه يطلق (١٥*٢٤) = ٣٦٠ لتر. وبما أن سعة الأسطوانة ٤٠ لتر يحتوي على ٤٠% من سعتها اسيتون لذلك فأنها تستطيع أن تعطى ٠,٤٠ * ٣٦٠ * ٤٠ = ٥٧٦٠ لتر استيلين تحت الضغط الجوى.

حساب حجم غاز الأستيلين المستهلك أثناء اللحام

تتوقف كمية غاز الأستيلين المستهلكة أثناء اللحام على تخانة الخامة المراد لحامها كما يظهر فى الجدول التالى:

كمية الأستيلين المستهلكة (لتر/ساعة)	تخانة اللوح (مم)
٥٠	٠,٥
٣٠٠	٣,٥
١١٠٠	١٠

جدول رقم ٣٥: حساب حجم غاز الأستيلين المستهلك أثناء اللحام

يكتب على اسطوانة الأستيلين وزنها وهي فارغة مما يسهل حساب كمية الاستيلين التى بها عن طريق وزنها بعد ملئها وطرح الوزن وهي فارغة. وبمعلومية أن المتر المكعب من الاستيلين يزن ١,١١٠ كيلو جرام لذلك يسهل تقدير حجم الغاز الموجود بها.

$$ك = ح * ث$$

ك: وزن الغاز فى اسطوانة الاستيلين

ح: حجم غاز الاستيلين م^٣

ث: كثافة غاز الاستيلين كجم/متر³

إذن يمكن حساب كمية غاز الأستيلين المستهلك من القانون

$$(ك - ١) = (ك / ٢) = ح \text{ ث}$$

ك١: وزن الاسطوانة قبل الاستعمال

ك٢: وزن الاسطوانة بعد الاستعمال

بفرض أن وزن الاسطوانة قبل الاستعمال ١٥٠ كجم , و وزن الاسطوانة بعد الاستعمال ١٤٦,٦٧

كثافة غاز الاستيلين ث = ١,١١ كجم / م³

كمية غاز الاستيلين = ١٥٠ - ١٤٦,٦٧ = ٣,٣٣ كجم

حجم غاز الاستيلين = الوزن / الكثافة = ٣,٣٣ / ١,١١ = ٣ متر³

٢. حسابات الطاقات الكهربائية والحرارية للقوس

حساب الطاقة الكهربائية اثناء اللحام :

لمعرفة حساب الطاقة الكهربائية اثناء اللحام يجب توضيح التعاريف التالية بهدف المام فني اللحام بها:

١. التيار الكهربى: عبارة عن تدفق الالكترونات فى موصل نتيجة لوجود فرق جهد على طرفى الموصل.
٢. الجهد الكهربى (ج): هوالمسئول عن د فع التيار الكهربى من خلال المقاومة ويقاس (بالفولت).
٣. شدة التيار (ت): كمية الكهرباء المارة فى الثانية وتقاس (بالامبير).
٤. المقاومة (م): مقدارمقاومة الموصل للسماح بمرور التيار الكهربى وتقاس (بالاوم).
٥. القدرة الكهربائية (ق): هى حاصل ضرب شدة التيار الذى يسببه الحمل * فرق الجهد الكهربى.
٦. الطاقة الكهربائية (ط): تعرف كمية الشغل المبزور فى الثانى.
٧. القوس الكهربى: عبارة عن مرور التيار الكهربى عبر ثغرة هوائية على هيئة شرارة متصلة.

مثال:

فإذا كانت الجهد (ج) يساوى ٤٠ فولت وشدة التيار (ت) = ٢٥٠ امبير

القدرة الكهربائية = الجهد * شدة التيار

$$= ج * ت$$

$$= ٢٥٠ * ٤٠ = ١٠٠٠٠ \text{ وات}$$

$$= ١٠ \text{ كيلو وات}$$

وإذا كان الزمن ن = ١ ساعة , فإن:

الطاقة الكهربائية = القدرة * الزمن = ت * ج * ن

$$ط = ١٠ = ١٠ \text{ كيلو وات. ساعة.}$$

حساب الطاقة الحرارية للقوس الكهربائي:

تحسب الطاقة الحرارية المستهلكة في القوس الكهربائي أثناء اللحام بالتيار المستمر حسب القانون التالي:

الطاقة الكهربائية = الجهد * شدة التيار * الزمن

$$ط = ج * ت * ن$$

حيث أن:

ط = الطاقة الكهربائية .

ج = الجهد بالفولت .

ت = شدة التيار بالأمبير .

ن = الزمن بالثانية .

مثال:

احسب الطاقة الحرارية بالجول المستهلكة في دائرة اللحام بالقوس الكهربائي إذا علمت أن جهد القوس ٤٥ فولت وشدة التيار ١٥٠ أمبير وزمن اللحام ساعة واحدة.

الحل

$$ط = ج * ت * ن$$

$$= ١ * ١٥٠ * ٤٥ =$$

$$= ٦٧٥٠ \text{ وات. ساعة}$$

$$\text{الطاقة} = ٦,٧٥ \text{ كيلو وات. ساعة}$$

حساب ثمن الإلكترودات المستهلكة في اللحام

لحساب ثمن الإلكترودات المستهلكة في اللحام يجب معرفة الآتي:

١. أطوال خطوط اللحام المطلوبة في عملية اللحام
٢. نوع وصلة اللحام
٣. مقياس الإلكترود
٤. تخانة اللوحين المطلوب لحامهما
٥. معدل استهلاك المتر الطولي من الإلكترودات في الوضع المطلوب للحام.
٦. ثمن الإلكترود الواحد

مثال:

الشكل المبين بالرسم على شكل كمره حرف آى ا ومكون من الأجزاء (أ، ب، ج) ومصنوعة من الصلب منخفض الكربون سمك ١٠ مم، وقد تم اللحام الكمره ا في جسم العمود الرئيسى (ع) وذلك في المواضع المبينة بالرسم ولزيادة التقوية تم إضافة عصب (د) أسفل الكمره ثم اللحام معها وكذلك في جسم العمود

(ع) والمطلوب حساب ثمن الإلكترودات المستخدمة في لحام الوصلات حسب الأبعاد الموجودة بالرسم إذا كان المتر اللحام الطولى ٢٥ إلكترود وثمان السبخ ١٥ قرش.


الحل

$$\text{مجموع أطوال خطوط اللحام} = ٦ * ٥٠٠ + ٤ * ٣٠٠ + ٤ * ٤٠٠ =$$

$$= ٣٠٠٠ + ١٢٠٠ + ١٦٠٠ = ٥٨٠٠ \text{ مم} = ٥,٨ \text{ متر}$$

$$\text{عدد الإلكترودات المستخدمة فى اللحام} = ٥,٨ * ٢٥ = ١٤٥ \text{ إلكترود}$$

$$\text{ثمان الإلكترودات} = ١٤٥ * ١٥ = ٢١٧٥ \text{ قرش} = ٢١,٧٥ \text{ جنيه.}$$

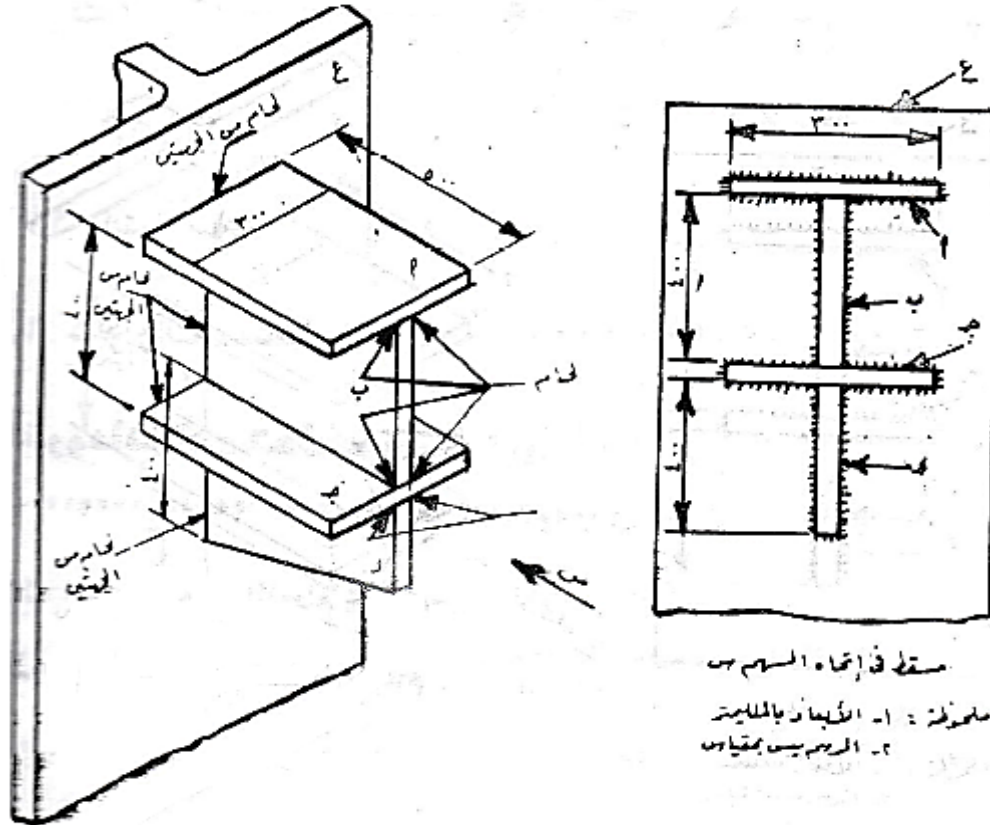

شكل رقم ١٦١: مشغولة رقم ١

٣. تقدير الزمن اللازم لإنتاج المشغولات

تحتاج عمليات إنتاج مشغولات اللحام إلى تقدير الأزمنة التالية:

تقدير زمن التجهيز للمشغولات

زمن التجهيز للمشغولات هو الزمن المستغرق في:

- دراسة الرسومات الفنية ولوحات التشغيل وخطة الإنتاج ومساعدات الإنتاج للشغلة.
- دراسة الوصلة المراد لحامها من حيث نوع الخامة وسمكها ومساحة سطحها حتى يمكن إختيار طريقة اللحام المناسبة.
- تحديد نوع وقطر الإلكترود المناسب لعملية اللحام.

- د. حساب خطوط اللحام المطلوبة وتحديد كمية الإلكتروودات اللازمة.
ه. إعداد معدات اللحام المطلوبة لتنفيذ المشغولات للعمل.

تقدير زمن اللحام

زمن اللحام هو الزمن الذي يشمل الأزمنة التالية:

- أ. زمن اللحام الأساسي: هو زمن إشعال القوس أو اللهب عند اللحام.
ب. زمن مساعد: الزمن المستغرق في تبديل الإلكتروود وتنظيف الحواف والوصلات.
ج. زمن إضافي: الزمن المستغرق في صيانة مكان العمل مثل تبديل الأسطوانات وتبريد بوري اللحام.
ويقدر زمن اللحام بالمعادلات الآتية:

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام بالمتري} * \text{زمن لحام المتر الواحد}$$

مثال

احسب زمن اللحام لمشغولة طول خطوط اللحام فيها ٩ متر و سرعة إنجاز اللحام متر لكل ٢٥ دقيقة.

الحل

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام بالمتري} * \text{زمن لحام المتر الواحد}$$

$$= ٩٠ * (٦٠/٢٥) = ٣,٧٥ \text{ ساعة}$$

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام بالمتري} / \text{متوسط زمن اللحام متر لكل ساعة}$$

مثال

احسب زمن اللحام لمشغولة طول خطوط اللحام فيها ١,٦ متر وسرعة إنجاز اللحام ٤ متر لكل ساعة.

الحل

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام بالمتري} / \text{متوسط زمن اللحام متر لكل ساعة}$$

$$= ٤/١,٦ = ٠,٤ \text{ ساعة}$$

$$\text{زمن اللحام} = \text{عدد أسياخ اللحام} * \text{زمن صهر السبخ الواحد}$$

تقدير زمن التشطيب للمشغولات بعد عملية اللحام

ويقدر زمن التشطيب للمشغولات بالزمن المستغرق في العمليات الآتية:

- ✍ تنظيف المشغولات وإزالة ما ينتج من عملية اللحام من خبث وخلافة
- ✍ مراجعة اللحام ومراجعة أى عيوب قد تظهر بعد اللحام مثل التشوهات وخلافه
- ✍ فحص المشغولات واختيارها حسب المواصفات المطلوبة
- ✍ معالجة السطوح التى تم إجراء اللحام بها بالخرابطة أو القشط حسب نوع الشغلة حتى تأخذ شكلا لامعا

✍ مطابقة الأبعاد بعد اللحامات حسب الرسومات الفنية الخاصة بالمشغولات

وبشكل عام يمكن تقدير هذه الأزمنة المذكورة بإحدى الوسائل الآتية:

١. الإعتداع على الخبرة كما فى الورش الصغرة (الأعمال الةءوءة والصغرة وأعمال الصيانة).
٢. ءللل عمللآ إلى عناصر اناءاءة صغرة يمكن ءقءر كل منها على ءءة ءم ءءممع هءة الأزمنة للءصول على الزمن الكلى.
٣. الإسءاءة بأسلوب المءارنة ببن المشءولة ومشءولات قبالسة نمطية معروف أزمنة ءنفبذها.

٤. ءسابا المءابساا ءءمبنة للمشءولات

العناصر الرببسة للمءابسة:

١. ءمن الخاماا
٢. أءور العمال والألاا.
٣. المصاربف الءبر مبالرة
٤. الأرباء

ءقءر ءمن الخاماا

بم فىها ءساب ءمن الخاماا الةا ءءءل فى إنءاء المشءولة وهى ءءمل:

١. ءساب ءمن الخاماا الأساسية الةا ءءكون منها المشءولة.
٢. ءساب ءمن الإلكءروءاا المسءهكة أثناء عملية اللحام.
٣. ءساب ءكالبف اسءهلاء الأكسءبن والأسءببلن أثناء عملية اللحام بءربكة الأكسى أسءببلن.
٤. ءساب ءكالبف اسءهلاء الكهرباء أثناء عملية اللحام بءربكة القوس الكهربى.

مءال:

عءء لحام مشءولة بالأوكسى اسءببلن وءء أن ءول ءطوط اللحام ٣٠ مءر اءسب ءمن الخاماا المسءهكة إذا علمء أن:

- أ. معءل اسءهلاء الأكسءبن ٢٠٠ لءر / مءر وءمن المءر المكعب ٢,٥ ءنبه
- ب. معءل اسءهلاء الاسءببلن ١٥٠ لءر / مءر وءمن المءر المكعب ١٠ ءنبه
- ء. معءل اسءهلاء سلك اللحام ٣٠٠ ءرام / مءر وءمن الكبلو ءرام ٢,٥ ءنبه

الءل

الأكسءبن المسءهك = ءول ءط اللحام × (معءل الاسءهلاء باللءر ÷ ١٠٠٠)

$$= ٣٠ × (١٠٠٠ ÷ ٢٠٠) = ٦ مءر مكعب$$

ءمن الأكسءبن = اسءهلاء الأكسءبن بالمءر × ءمن المءر المكعب

$$= ٦ × ٢,٥ = ١٥ ءنبه$$

الاسءببلن المسءهك = ءول ءط اللحام × (معءل الاسءهلاء باللءر ÷ ١٠٠٠)

$$= ٣٠ × (١٠٠٠ ÷ ١٥٠) = ٤,٥ مءر مكعب$$

$$\text{ثمن الاستيلين} = ٤,٥ \times ١٠ = ٤٥ \text{ جنيه}$$

$$\text{السلك المستهلك} = \text{طول خط اللحام} \times (\text{معدل الاستهلاك باللتر} \div ١٠٠٠)$$

$$= ٣٠ \times (١٠٠٠ \div ٣٠٠) = ٩ \text{ كيلو جرام}$$

$$\text{ثمن السلك} = ٢,٥ \times ٩ = ٢٢,٥ \text{ جنيه}$$

$$\text{جملة ثمن الخامات} = ٢٢,٥ + ٤٥ + ١٥ = ٨٢,٥ \text{ جنيه.}$$

تقدير اجور العمال:

يتم تحديد أجر العامل بحساب زمن العملية

$$\text{زمن العملية} = \text{طول خط اللحام بالمتر} \div \text{سرعة اللحام بالمتر/ ساعة}$$

إذا علم زمن اللحام للمتر الطولى بالدقيقة.

$$\text{زمن اللحام (دقيقة)} = \text{طول خطوط اللحام بالمتر} \div \text{زمن لحام المتر الطولى بالدقيقة}$$

إذا علم زمن القطع للمتر الطولى بالدقيقة.

$$\text{زمن القطع (دقيقة)} = \text{طول خطوط القطع بالمتر} \div \text{زمن قطع المتر الطولى بالدقيقة}$$

إذن:

$$\text{زمن دورة التشغيل} = \text{زمن اللحام} + \text{زمن القطع} + \text{زمن التجهيز}$$

$$\text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل} = \text{زمن دورة التشغيل} \div (\text{معدل الإنتاج } ٠,٧ - ٠,٩)$$

$$\text{أجر العامل} = \text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل} * \text{أجرة العامل فى الساعة}$$

قيمة استهلاك الماكينات والعدد

يدخل فى حساب المقاييسه قيمة استهلاك الماكينات والعدد المستعملة فى الإنتاج حيث ان هذه المعدات تتفادم مع مرور الوقت. ولذا تجرى اثناء عملية حساب التكلفة تقدير القيمة المخصصة لهذا الإستهلاك سنويا حتى يتم توزيعه على تكاليف الإنتاج وبعد معرفة الإنتاج السنوى للماكينة يمكن حساب الإستهلاك اليومى للماكينة وبالتالي فى الساعة الواحدة.

مثال:

إذا كان ثمن الماكينة ٣١٥٠٠ جنيه والعمر الافتراضى لها عشر سنوات والسنة ٣٠٠ يوم عمل وعدد ساعات العمل اليومى ٧ ساعات، احسب نسبة استهلاك الماكينة فى الساعة الواحدة.

الحل

$$\text{نسبة استهلاك الماكينة فى الساعة الواحدة} = ٣١٥٠٠ / (٧ * ٣٠٠ * ١٠) = ١,٥ \text{ جنية}$$

تكلفة الطاقة المستهلكة

يتم حساب تكلفة الطاقة المستهلكة بمعرفة شدة التيار المستخدمة أثناء اللحام (ت) ومقدار فرق الجهد بالفولت (ج) والزمن اللازم لعملية اللحام (ن).

$$\text{مقدار الطاقة المستهلكة} = \text{ت} * \text{ج} * \text{ن} \div (١٠٠ * \text{معامل الجودة})$$

معامل الجودة يتراوح من ٧٠% إلى ٩٠%

ثمن الطاقة المستهلكة = مقدار الطاقة المستهلكة * ثمن الكيلو وات الواحد

مثال:

احسب قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة اثناء عملية اللحام إذا كان الزمن الذي يؤجر عليه العامل هو ٨ دقيقة. وشدة التيار المستخدمة اثناء اللحام ت ٢٢٠ أمبير ومقدار فرق الجهد ٣٠ فولت ومعامل الجودة ٧٥% وسعر الكيلو وات /ساعة ٥٠ قرش.

الحل

مقدار الطاقة المستهلكة = ت * ج * ن ÷ (١٠٠ * معامل الجودة)

$$= ٢٢٠ * ٣٠ * ٨ ÷ (١٠٠ * ٧٥ * ٦٠) = ١,١٧٣$$

ثمن الطاقة المستهلكة = مقدار الطاقة المستهلكة * ثمن الكيلو وات الواحد

$$= ١,١٧٣ * ٥٠ = ٥٨,٦٥ قرش$$

المصاريف غير المباشرة

وهي تشمل المواد الغير مباشرة والأجور الغير مباشرة والتكاليف الأخرى الغير مباشرة التي صرفت أو تصرف بصفة دائمة في المصنع أو الورشة سواء أنتجت السلعة أو لم تنتج.

والمصاريف الغير مباشرة لوحدة الإنتاج تتكون من:

١. أجور الإدارة الفنية ف وحدات الإنتاج والعمال غير المباشرة كالنظافة وضبط الوقت.
٢. مصاريف استهلاك الآلات والماكينات والمعدات ومصاريف تأمين الإصلاح والصيانة.
٣. إيجاز أرض ومباني وربح رأس المال لها ومصاريف وتأمين للمباني والآلات.
٤. مصاريف إضاءة وتدفئة وتهوية وتكييف ووقود وطاقة مستهلكة وزيت وشحوم.
٥. مصاريف الرقابة على الإنتاج.
٦. مصاريف مشتريات ومخازن.
٧. مصاريف عادم ضروري للمواد ونقلها.
٨. مصاريف مطبوعات وأدوات كتابية وتليفونات.
٩. مصاريف خدمات ورعاية صحية وترفيهية.

الأرباح المتوقعة

تقدر بطريقة غير مبالغ فيها وبنسبة معينة من التكاليف بحيث تلقى السلعة رواجاً في الأسواق.

٥. مقاييسات لتقدير تكاليف شغلة تنفيذ بلحام الأوكسى أستيلين


يجب قبل البدء في عمل مقاييسات اللحام أو القطع أتباع الآتي:

١. دراسة الرسم جيدا من حيث أشكال الأجزاء وتجميعها حيث أن معظم المشغولات يتم تجميعها باللحام من ألواح الصاج.
٢. دراسة أماكن اللحام أو القطع لحساب أطوال خطوط اللحام أو القطع.
٣. بمعرفة أطوال خطوط اللحام أو القطع يمكن حساب استهلاك خامات القطع أو اللحام.
٤. بعد دراسة العناصر السابقة في ١، ٢، ٣ يمكن حساب ثمن خامات القطع أو اللحام.
٥. حساب زمن اللحام أو القطع (زمن الإنجاز).
٦. حساب أجور العمال.
٧. حساب المصاريف الغير مباشره.
٨. حساب الأرباح.
٩. حساب التكاليف الكلية.
١٠. حساب ضريبة المبيعات.
١١. جدول ملخص المقاييسة (جدول التكاليف).

مع ملاحظة أن مقاييسة اللحام قد يحسب فيها ثمن الخام المصنوع منه الجسم وفي هذه الحالة يضاف إلى استهلاك الصاج نسبه من (٥ : ١٠%) من مساحة الصاج أو من وزن الصاج حسب المقاييسة. وقد تسلم الخامة (ألواح الصاج) مقطوعة وجاهزة للحام وفي هذه الحالة تحسب المقاييسة لتكاليف خامات اللحام وباقي عناصر المقاييسة ولا يحسب ثمن الخام المصنوع منه المشغولة كما أنه عند الإنتاج المتكرر لمشغولة ما باللحام يتم تقطيع الصاج بواسطة اسطمبات القطع للأشكال غير العادية. وقد يستخدم القطع بماكينات القطع الأفقية أو ماكينات القطع ذات الاسطمبة أو القطع اليدوي في حالة الإنتاج القليل.

مقاييسة (١): احسب تكاليف اللحام للجسم الموضح بالشكل مع العلم بأن:

١. معدل استهلاك غاز الأستيلين اللازم ٦٠٠ لتر/متر طولي وثمان المتر المكعب من الأستيلين ١٥ جنيه.

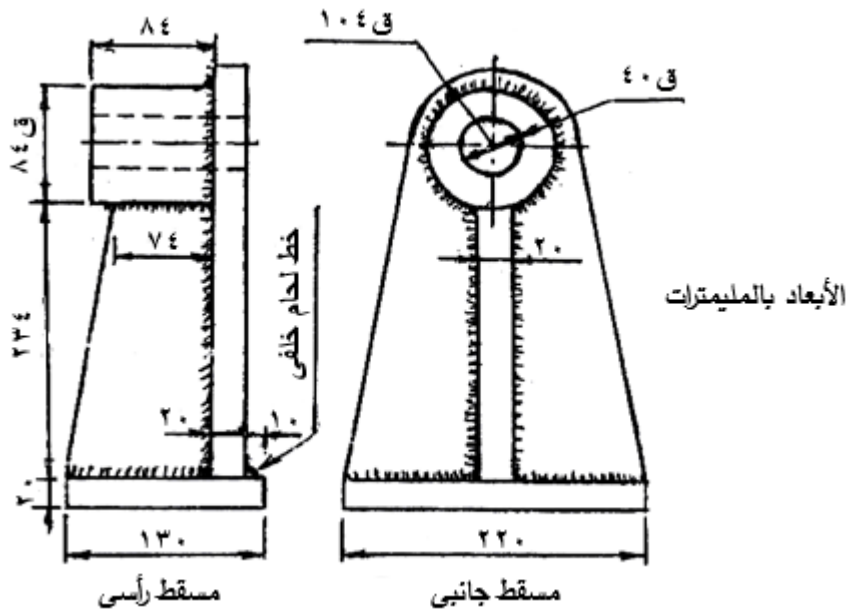

شكل رقم ١٦٢: مشغولة رقم (٢) الأبعاد بالمليمترات

٢. معدل استهلاك غاز الأكسجين اللازم (٩٠٠) لتر/متر طولي وثمان المتر المكعب من الأكسجين ٥ جنيه.
٣. معدل استهلاك سلك اللحام (٨٠٠) جرام وثمان الكيلو جرام خمسة جنيهات.
٤. سرعة اللحام $\frac{3}{4}$ متر/ساعة.
٥. أجر العامل في الساعة (٤,٥) جنيهها ومعامل الإنتاج له (٨٠%).
٦. المصاريف غير المباشرة (١٠٠%) من التكاليف الأولية.
٧. الأرباح (٢٠%) من تكاليف الإنتاج (تكاليف اللحام).
٨. ضريبة المبيعات (١٠%).

الحل

طول خطوط اللحام.

طول الخط (٢) لحام الجزء أ مع ب من الخلف = ٢٢٠ مم

طول الخط (٣) لحام الجزء ج مع ب طوليا من الجهتين = $2 \times 234 = 468$ مم


طول الخط (٥) لحام الأسطوانة د مع الجزء ب = $\pi \times \text{ق} - 20 = \pi \times 84 - 20$

$$= 264 - 20 = 244 \text{ مم}$$

لحام الخط (٤) لحام الجزء ج مع د = $2 \times 74 = 148$ مم

لحام الخط (٦) لحام الجزء أ مع ج = $2 \times [(20+10) - 130] = 2 \times 100 = 200$ مم

لحام الخط (١) لحام الجزء أ مع ب = $20 - 220 = 200$ مم

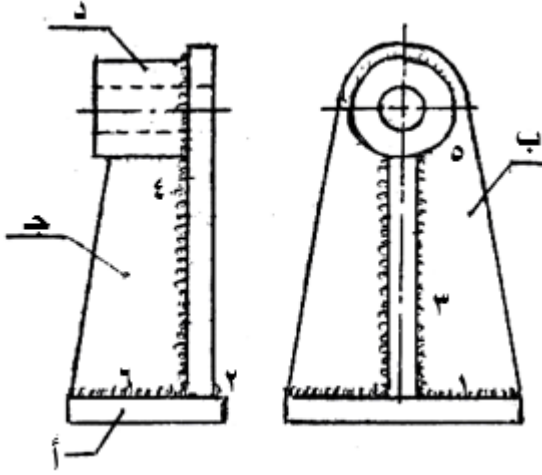

مجموع أطوال خطوط اللحام:

(١) طول الخط ٢٠٠

(٢) طول الخط ٢٢٠

(٣) طول الخط ٤٦٨

(٤) طول الخط ٢٤٤

(٥) طول الخط ١٤٨

(٦) طول الخط ٢٠٠

١٤٨٠ مم / ١٠٠٠ = ١,٤٨ متر

استهلاك وثمان خامات اللحام:

أولاً: الأكسجين

•• ثمن الأكسجين = استهلاك الأكسجين بالمتر المكعب × ثمن المتر المكعب
 •• استهلاك الأكسجين = طول خطوط اللحام بالمتر × استهلاك المتر الطولي $\frac{\text{لتر}}{١٠٠٠}$

$$١,٤٨ \times \frac{١٠٠٠}{٩٠٠} = ١,٣٣٢ \text{ متر مكعب}$$

$$\text{ثمان الأكسجين} = ١,٣٣٢ \times ٥ = ٦,٦٦ \text{ جنيه} \approx ٧ \text{ جنيه}$$

ثانياً: الأستيلين

$$\text{استهلاك الأستيلين} = ١,٤٨ \times \frac{١٠٠٠}{٦٠٠} = ٢,٤٨ \text{ متر مكعب}$$

$$\text{ثمان الأستيلين} = ٢,٤٨ \times ١٥ = ٣٧,٢٢ \text{ جنيه} \approx ١٣ \text{ جنيه}$$

ثالثاً: سلك اللحام

$$\text{استهلاك سلك اللحام} = ١,٤٨ \times \frac{١٠٠٠}{٨٠٠} = ١,٨٥ \text{ كجم}$$

$$\text{ثمان سلك اللحام} = ١,٨٥ \times ٥ = ٩,٢٥ \text{ جنيه} \approx ٦ \text{ جنيه}$$

$$\text{ثمان خامات اللحام} = ٦ + ١٣ + ٧ = ٢٦ \text{ جنيه}$$

أجور العمال:

$$\text{أجر العامل} = \text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل بالساعات} \times \text{الأجر بالساعة}$$

$$\text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل} = \text{زمن اللحام} \times \frac{١٠٠}{\text{معامل الإنتاج}}$$

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام بالمتر} / \text{سرعة اللحام بالمتر} = \frac{٣}{١,٨٤} = ١,٩٧٣ \text{ ساعة}$$

$$\text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل} = ١,٩٧٣ \times \frac{٨٠}{١٠٠} = ١,٥٧٨ \text{ ساعة}$$

$$\text{أجر العامل} = ١,٥٧٨ \times ٧ = ١١,٠٩٧ \text{ جنيه} \approx ١١ \text{ جنيه}$$

$$\text{التكاليف الأولية} = \text{ثمان الخامات} + \text{أجور العمال}$$

$$\text{ثمان الخامات} = ٢٦ \text{ جنيه} \quad \text{أجور العمال} = ١١ \text{ جنيه}$$

التكاليف الأولية = ٢٦ + ١١ = ٣٧ جنيه

المصاريف غير المباشرة = ١٠٠% من التكاليف الأولية = ٣٧ جنيه

ملاحظات	البيان	جملة	
		جنيه	قرش
	ثمن الخامات	٢٦	
	أجور العمال	١١	
	التكاليف الأولية	٣٧	
	المصاريف الغير مباشره	٣٧	
	تكاليف الإنتاج	٧٤	-
	الأرباح ٢٠% من تكاليف الإنتاج	١٤	٨٠
	التكاليف	٨٨	٨٠
	ضريبة المبيعات	٨	٨٨
	التكاليف النهائية	٩٧	٦٨

جدول رقم ٣٦: ملخص المقاييس (جدول التكاليف)


مقاييس (٢): الرسم التالي يبين الجزء الذي يركب على ماسورة السحب فى طلبات المياه ويتكون من القرص (أ) الفلاننش والمخروط الناقص (ب) والجزء الإسطوانى (ج) وتصنع هذه الأجزاء من ألواح الصاج سمك ٣ مم وتجمع باللحام بالقوس الكهربى كما هو مبين بالرسم. مطلوب إيجاد تكاليف اللحام لعدد ٥ قطع من هذا المنتج إذا علمت الآتى:

ل شدة التيار ٢٢٠ أمبير، فرق الجهد ٣٠ فولت، معامل الجودة للمولد ٨٠%، وثمان الكيلو وات ساعة ١٥٠ قرش.

ل الزمن اللازم لصهر السيخ الواحد ١٢٠ ثانية ومتوسط طول الكردون المتراكم ٢٥ سم/سيخ وثمان السيخ المستعمل ٥٠ قرش.

ل أجره العامل ١٠ جنيهات فى الساعة ومعامل الإنتاج ٧٥%.

ل المصاريف غير المباشرة ١٥٠% من أجور العمال والأرباح ٢٥% من جملة التكاليف.

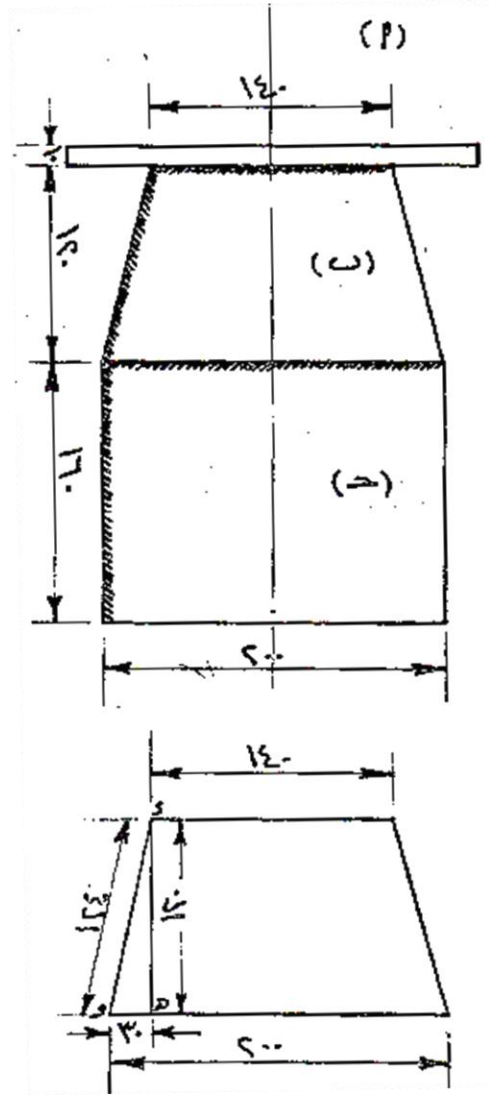

شكل رقم ١٦٣: مشغولة رقم (٤) الأبعاد بالمليمترات

الحل

حساب أطوال خطوط اللحام: محيط فتحة المخروط العلوية = ط ق ١ = ٣,١٤ * ١٤٠ = ٤٤٠ مم

محيط فتحة الإسطوانة = ط ق ٢ = ٣,١٤ * ٢٠٠ = ٦٢٨ مم

طول الخط دو = $\sqrt{120^2 + 30^2} = ١٢٤$ مم

طول خط اللحام في الإسطوانة = ١٦٠ مم

مجموع خطوط اللحام = ٤٤٠ + ٦٢٨ + ١٦٠ + ١٢٤ = ١٣٥٢ مم = ١٣٥,٢ سم

عدد أسياخ اللحام = $\frac{\text{طول الخطوط}}{\text{متوسط طول الكترود للسبخ}} = ٢٥ / ١٣٥,٢ = ٥,٥$ سبخ

زمن اللحام = زمن الصهر للسبخ * عدد الأسياخ

= ٥,٥ * ١٢٠ = ٦٠ / ٦٦٠ = ١١ دقيقة

الزمن الذي يؤجر عليه العامل = زمن دورة التشغيل / (معدل الإنتاج (٠,٧-٠,٩))

= ١١ * ١٠٠ / ٧٥ = ١٥ دقيقة

أجرة العامل = الزمن الذي يؤجر عليه العامل * أجرة العامل في الساعة

$$= (60/15) * 10 = 250 \text{ قرش}$$

الطاقة المستخدمة في اللحام = ت * ج * ن / (معامل الجودة)

$$= 220 * 30 * 10 / (1000 * 60 * 100) = 2,1 \text{ كيلو واط}$$

ثمن الكهرباء المستهلكة = مقدار الطاقة المستهلكة * ثمن الكيلو واط الواحد

$$= 2,1 * 150 = 315 \text{ قرش}$$

ثمن أسلاك اللحام = 5,5 * 50 = 275 قرش

المصاريف الغير مباشرة = 150 * 250 / 100 = 375 قرش

تكلفة اللحام = ثمن الكهرباء + أجور العمال + المصاريف الغير مباشرة + أسياخ اللحام

$$= 315 + 275 + 375 + 250 = 1215 \text{ قرش}$$

عصر التكاليف	تكالفته بالجنيه
ثمن استهلاك الكهرباء	3,15
أجور العمال	2,50
مصاريف غير مباشرة	3,75
ثمن أسياخ اللحام	2,75
جملة التكاليف	12,15
الأرباح	3,0375
التكلفة النهائية	15,1875

جدول رقم 37: التكاليف للمشغولة رقم (4)

التكلفة النهائية للقطعة الواحدة = 15,1875 جنيه

التكلفة النهائية لعدد 5 قطع = 75,9375 جنيه

أمثلة على مقاييسات لحام الأكسي أستيلين

مقاييسات (1)

عند قطع مشغولة من الصلب بواسطة الأوسكي استيلين وجد أن معدل استهلاك الأكسجين 950 لتر / متر

و ثمن المتر 3 جنيه ومعدل استهلاك الاستيلين 94 لتر / متر و ثمن المتر المكعب 20 جنيه أوجد ثمن

الخامات المستهلكة إذا علمت أن طول خط القطع 6,4 متر

الحل

كمية الأكسجين المستهلك = طول خط القطع × (معدل الاستهلاك ÷ 1000)

$$= 64 \times (950 \div 1000) = 9,08 \text{ متر مكعب}$$

ثمن الاكسجين = 3 × 9,08 = 18,24 جنيه

$$\begin{aligned} \text{كمية الاستيلين المستهلكة} &= 6,4 \times (1000 \div 94) = 0,901 \text{ متر مكعب} \\ \text{ثمن الاستيلين} &= 0,901 \times 20 = 18,02 \text{ جنيه} \\ \text{ثمن الخامات المستهلكة} &= 18,02 + 18,24 = 36,26 \text{ جنيه} \end{aligned}$$

مقاييسة (٢)

عند لحام مشغولة وجد أن معدل استهلاك سلك اللحام هو ٣٠٠ جرام / ساعة وزمن اللحام ٤ ساعات وثمان الكيلو جرام من السلك ٤ جنيه أوجد ثمن السلك المستهلك في اللحام

الحل

$$\begin{aligned} \text{وزن السلك} &= \text{زمن اللحام} \times (\text{معدل استهلاك السلك} \div 1000) \\ &= 4 \times (300 \div 1000) = 1,2 \text{ كجم} \\ \text{ثمن السلك} &= \text{وزن السلك} \times \text{ثمن الكيلو جرام} \\ &= 1,2 \times 4 = 4,8 \text{ جنيه} \end{aligned}$$

مقاييسة (٣)

عند لحام مشغولة بالأوكسي استيلين وجد أن طول خطوط اللحام ٨ متر احسب ثمن الخامات المستهلكة إذا علمت أن

١. معدل استهلاك الأكسجين ١٥٠ لتر / متر وثمان المتر المكعب ٣ جنيه
٢. معدل استهلاك الاستيلين ١٢٠ لتر / متر وثمان المتر المكعب ٢٠ جنيه
٣. معدل استهلاك سلك اللحام ٢٠٠ جرام / متر وثمان الكيلو جرام ٥ جنيه


الحل

$$\begin{aligned} \text{الأكسجين المستهلك} &= \text{طول خط اللحام} \times (\text{معدل الاستهلاك باللتر} \div 1000) \\ &= 8 \times (150 \div 1000) = 1,2 \text{ متر مكعب} \\ \text{ثمن الأكسجين} &= \text{استهلاك الأكسجين بالمتر} \times \text{ثمن المتر المكعب} \\ &= 1,2 \times 3 = 3,6 \text{ جنيه} \\ \text{الاستيلين المستهلك} &= \text{طول خط اللحام} \times (\text{معدل الاستهلاك باللتر} \div 1000) \\ &= 8 \times (120 \div 1000) = 0,96 \text{ متر مكعب} \\ \text{ثمن الاستيلين} &= 0,96 \times 20 = 19,20 \text{ جنيه} \\ \text{السلك المستهلك} &= \text{طول خط اللحام} \times (\text{معدل الاستهلاك باللتر} \div 1000) \\ &= 8 \times (200 \div 1000) = 1,6 \text{ كيلو جرام} \\ \text{ثمن السلك} &= 1,6 \times 5 = 8,0 \text{ جنيه} \\ \text{جملة ثمن الخامات} &= 8,0 + 19,20 + 3,6 = 30,80 \text{ جنيه} \end{aligned}$$

مقاييسة (٤)

الرسم يوضح خزان مصنوع من ألواح الصاج الأسود سمك ٨ مم الملحومة بالأكسي أستيلين والمطلوب تقدير ثمن بيع هذه المشغولة فإذا علمت الآتي:

١. يستهلك عملية اللحام من الأكسجين ٥٠٠ لتر/ متر طولى وثمان المتر المكعب منه ٥ جنيه.
٢. معدل استهلاك الأستيلين ٢٥٠ لتر/ متر طولى من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب منه ٨ جنيه.
٣. استهلاك اسلاك اللحام ٤٠٠ جرام/متر طولى وثمان الكيلو منه ٦ جنيه.
٤. سرعة اللحام ٣ م/ ساعة والصاج المستهلك ٨ ألواح سعر اللوح ٥٠ جنيه.
٥. أجره العامل ١٠ جنيهات فى الساعة ومعامل الإنتاج ٨٠%.
٦. المصاريف غير المباشرة ١٥٠% من أجور العمال والأرباح ٢٥% من جملة التكاليف.
٧. أضع ١٠% ضريبة.

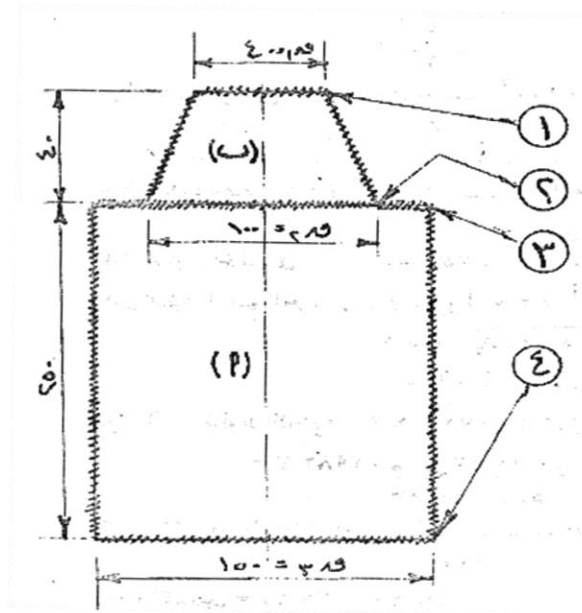

شكل رقم ١٦٤: مشغولة رقم (٥) الأبعاد بالمليمترات

الحل

$$\begin{aligned} \text{طول محيط الدائرة الكبرى (٤)} &= \text{ط ق} = 3,14 * 1000 = 3141,6 \text{ مم} \\ \text{طول محيط الدائرة الكبرى (٣)} &= \text{ط ق} = 3,14 * 1000 = 3141,6 \text{ مم} \\ \text{طول محيط الدائرة الوسطى (٢)} &= \text{ط ق} = 3,14 * 1000 = 3141,6 \text{ مم} \\ \text{طول محيط الدائرة الصغرى (١)} &= \text{ط ق} = 3,14 * 400 = 1256,6 \text{ مم} \\ \text{الطول الكلى لخطوط اللحام} &= (3141,6 * 2) + 3141,6 + 1256,6 + 1000 + 500 \\ &= 1982,7 \text{ سم} = 19,83 \text{ متر} \\ \text{كمية الأكسجين المستهلكة} &= 19,83 * 500 = 9915 \text{ م}^3 = 10 \text{ م}^3 \\ \text{ثمن الأكسجين} &= 10 * 5 = 50 \text{ جنيه} \end{aligned}$$

$$\text{كمية الأستيلين المستهلكة} = 19,83 * 250 \div 1000 = 4,95 \text{ م}^3 = 3 \text{ م}^3$$

$$\text{ثمن الأستيلين} = 8 * 5 = 40 \text{ جنيه}$$

$$\text{كمية الأسلاك المستهلكة} = 19,83 * 400 \div 1000 = 7,932 \text{ كيلوجرام} = 5 \text{ كجم}$$

$$\text{ثمن أسلاك اللحام} = 6 * 5 = 30 \text{ جنيه}$$

$$\text{ثمن الصاج المستعمل في العملية} = \text{عدد ألواح الصاج} * \text{ثمن اللوح الواحد}$$

$$= 50 * 8 = 400 \text{ جنيه}$$

$$\text{ثمن الخامات} = \text{ثمن الصاج} + \text{ثمن الأكسجين} + \text{ثمن الأستيلين} + \text{ثمن أسلاك اللحام}$$

$$= 400 + 30 + 40 + 50 =$$

$$= 520 \text{ جنيه}$$

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام} \div \text{سرعة اللحام} = 3 \div 19,83 = 6,61 \text{ ساعة}$$

$$\text{الزمن الذي يؤثر عليه العامل} = \text{زمن اللحام} \div (\text{معامل الإنتاج}) = 6,61 * 100 \div 80 = 8,26 \text{ ساعة}$$

$$= 11 * 100 \div 75 = 15 \text{ دقيقة}$$

$$\text{أجرة العامل} = \text{الزمن الذي يؤثر عليه العامل} * \text{أجرة العامل في الساعة}$$

$$= 10 * 8,26 = 82,6 \text{ جنيه}$$

$$\text{المصاريف الغير مباشرة} = 100 * 82,6 = 8260 \text{ جنيه}$$

$$\text{تكلفة اللحام} = \text{ثمن الخامات} + \text{أجور العمال} + \text{المصاريف الغير مباشرة}$$

$$= 520 + 82,6 + 123,9 = 726,5 \text{ جنيه}$$

$$\text{الأرباح} = 262 * 250 \div 100 = 181,6 \text{ جنيه}$$

$$\text{التكاليف الكلية} = \text{تكاليف الإنتاج} + \text{الأرباح} = 726,5 + 181,6 = 908 \text{ جنيه}$$

$$\text{ضريبة المبيعات} = 100 * 90,8 \div 100 = 90,8$$

$$\text{إجمالي التكاليف (سعر البيع)} = \text{التكاليف الكلية} + \text{ضريبة المبيعات}$$

$$= 90,8 + 908 = 998,8 \text{ جنيه}$$


عنصر التكاليف	تكلفته بالجنيه
ثمن الخامات	520
أجور العمال	82,6
مصاريف غير مباشرة	123,9
الأرباح	181,6
جملة التكاليف	908
الضريبة	90,8
التكلفة النهائية	998,8

جدول رقم ٣٨: التكاليف للمشغولة رقم (٥)

مقاييسة رقم (٥)

الرسم الموضح عبارة عن مسططين لخزان مصنوع من ألواح الصاج الملحومة بالأكسى أستيلين والمطلوب تقدير ثمن بيع هذه المشغولة فإذا علمت الآتى:

١. مقدار ضغط الأكسجين داخل الاسطوانة قبل اللحام ١٤٠ كجم/سم^٢ وبعد نهاية عملية اللحام أصبح ١٢٥ كجم/سم^٢ وسعة الأسطوانة ٤٦,٤ لتر وثمان المتر المكعب منه ٥ جنيهاً.
٢. معدل استهلاك الأستيلين ٩٠ لتر / متر طولى من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب منه ٨ جنيه.
٣. استهلاك اسلاك اللحام ٨٠ جرام/متر طولى وثمان الكيلو منه ٤ جنيه.
٤. سرعة اللحام ٣ م/ ساعة.
٥. أجره العامل ١٠ جنيهاً فى الساعة ومعامل الإنتاج ٨٠%.
٦. المصاريف غير المباشرة ١٥٠% من أجور العمال والأرباح ٢٥% من جملة التكاليف.

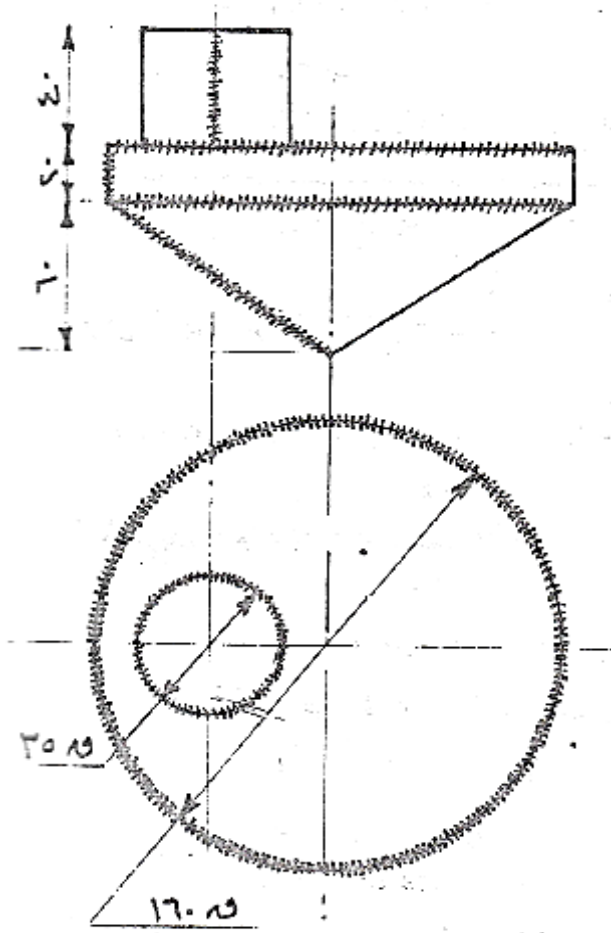

شكل رقم ١٦٥: مشغولة رقم (٦)

الحل

- طول محيط الدائرة الكبرى (٤) = ط ق = ٣,١٤ * ١٦٠ = ٥٠٢,٤ مم
- عدد ٢ محيط الدائرة الكبرى (٣) = ط ق = ٢ * ٥٠٢,٤ = ١٠٠٤,٨ = ١٠٠٥ مم

طول محيط الدائرة الصغرى (1) = ط ق = 3,14 * 35 = 109,9 = 110 مم

طول الوتر راسم المخروط = $\sqrt{60^2 + 80^2}$ = 100 مم

الطول الكلى لخطوط اللحام = 100 + 110 + 20 + 40 = 270 = 1,27 م = 1,3 م

الضغط المستنفذ أثناء اللحام بالأكسجين = 140 - 125 = 15 كجم/سم²

كمية الأكسجين المستهلكة أثناء اللحام = 15 * 46,4 / 1000 = 0,696 م³ = 3 م³

ثمن الأكسجين = 0,696 * 3,48 = 2,41 جنية

كمية الأستيلين المستهلكة = 1,3 * 90 / 1000 = 0,117 م³

ثمن الأستيلين = 0,117 * 8 = 0,936 جنية

كمية الأسلاك المستهلكة = 1,3 * 80 / 1000 = 0,104 كيلوجرام

ثمن أسلاك اللحام = 0,104 * 4 = 0,416 جنية

ثمن الخامات = ثمن الأكسجين + ثمن الأستيلين + ثمن أسلاك اللحام

= 0,936 + 0,416 + 3,48 = 4,832 جنية

زمن اللحام = طول خطوط اللحام / سرعة اللحام = 3 / 1,3 = 2,3 ساعة

الزمن الذى يؤجر عليه العامل = زمن اللحام / (معامل الإنتاج) = 2,3 * 100 / 80 = 2,875 ساعة

أجرة العامل = الزمن الذى يؤجر عليه العامل * أجرة العامل فى الساعة

= 2,875 * 10 = 28,75 جنية

المصاريف الغير مباشرة = 150 * 0,05 = 7,5 جنية

تكلفة اللحام = ثمن الخامات + أجور العمال + المصاريف الغير مباشرة

= 4,832 + 7,5 + 0,416 = 12,748 جنية

الأرباح = 12,748 * 100 / 25 = 50,99 جنية

التكاليف الكلية = تكاليف الإنتاج + الأرباح = 12,748 + 50,99 = 63,738 جنية


عناصر التكاليف	تكاليفه بالجنيه
ثمن الخامات	4,832
أجور العمال	28,75
مصاريف غير مباشرة	7,5
الأرباح	50,99
جملة التكاليف	91,07

جدول رقم 39: التكاليف للمشغولة رقم (6)

مقاييس (6)

الرسم الموضح عبارة عن غطاء حجر تجليخ ملحوم بالأكسى أستيلين والمطلوب تقدير ثمن هذه المشغولة إذا علمت الآتى:

١. زمن انجاز المتر الطولى فى اللحام ٤٥ دقيقة.
٢. زمن الإجهاد ١٥% من زمن اللحام.
٣. معدل استهلاك الأكسجين ٨٠٠ لتر/ متر طولى من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب منه ٥ جنيه.
٤. معدل استهلاك الأستيلين ٥٠٠ لتر/ متر طولى من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب منه ٨ جنيه.
٥. استهلاك اسلاك اللحام ٦٠٠ جرام/ متر طولى وثمان الكيلو منه ٣,٥ جنيه.
٦. المصاريف غير المباشرة ١٥٠% من أجور العمال والأرباح ٢٥% من جملة التكاليف. أضف ضريبة مبيعات ١٠%.

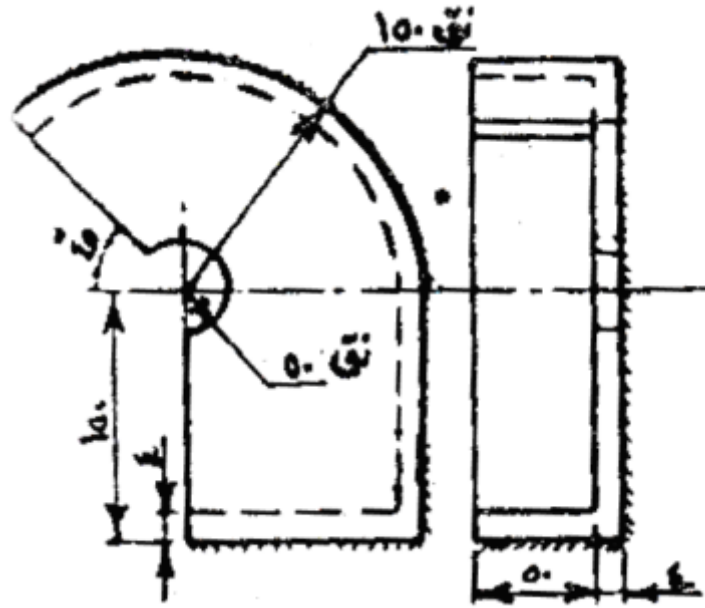

شكل رقم ١٦٦: مشغولة رقم (٧) الأبعاد بالمليمترات

الحل

$$\text{طول القوس أ د} = ٣,١٤ \text{ ق} * ٥ / ٣٦٠ = ٣,١٤ * ٣٠٠ / ١٣٥ = ٣٥٣ \text{ مم}$$

$$\text{الطول الكلى لخطوط اللحام} = ٣٥٣ + ١٥٠ + ١٥٠ = ٦٥٣ \text{ مم} = ٠,٦٥ \text{ متر}$$

$$\text{كمية الأكسجين المستهلكة أثناء اللحام} = ٠,٦٥ * ٨٠٠ / ١٠٠٠ = ٠,٥٢٠ \text{ م}^٣$$

$$\text{ثمان الأكسجين} = ٠,٥٢٠ * ٥ = ٢,٦ \text{ جنيه}$$

$$\text{كمية الأستيلين المستهلكة} = ٠,٦٥ * ٥٠٠ / ١٠٠٠ = ٠,٣٢٥ \text{ م}^٣$$

$$\text{ثمان الأستيلين} = ٠,٣٢٥ * ٨ = ٢,٦ \text{ جنيه}$$

$$\text{كمية الأسلاك المستهلكة} = ٠,٦٥ * ٦٠٠ / ١٠٠٠ = ٠,٣٩ \text{ كيلوجرام}$$

$$\text{ثمان أسلاك اللحام} = ٠,٣٩ * ٣,٥ = ١,٣٧ \text{ جنيه}$$

$$\text{ثمان الخامات} = \text{ثمان الأكسجين} + \text{ثمان الأستيلين} + \text{ثمان أسلاك اللحام}$$

$$= ٢,٦ + ٢,٦ + ١,٣٧ = ٦,٥٧ \text{ جنيه}$$

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام} / \text{سرعة اللحام} = ٠,٦٥ / ٤٥ = ٢٩ \text{ دقيقة}$$

الزمن الذي يؤجر عليه العامل = زمن اللحام / (معامل الإنتاج) = $29 * 115 / 100 = 33,4$ دقيقة
 أجره العامل = الزمن الذي يؤجر عليه العامل * أجره العامل في الساعة
 $= 33,4 * 10 / 60 = 5,56$ جنيه
 المصاريف الغير مباشرة = $150 * 5,56 / 100 = 8,34$ جنيه
 تكلفة اللحام = ثمن الخامات + أجور العمال + المصاريف الغير مباشرة
 $= 6,57 + 5,56 + 8,34 = 20,47$ جنيه
 الأرباح = $20,47 * 25 / 100 = 5,1$ جنيه
 التكاليف الكلية = تكاليف الإنتاج + الأرباح = $20,47 + 5,1 = 25,57$ جنيه

تكاليفه بالجنيه	عناصر التكاليف
6,57	ثمن الخامات
5,56	أجور العمال
8,34	مصاريف غير مباشرة
5,1	الأرباح
2,557	ضريبة 10%
28,12	جملة التكاليف

جدول رقم ٤٠: التكاليف للمشغولة رقم (٧)

تمارين اضافية على المقاييسات (تحل بمعرفة الطالب)


تمرين (١)

عند لحام شغلة بالأكسي إستيلين وجد أن:
 أطوال خطوط اللحام (١٠) متر
 إحسب ثمن الخامات المستهلكة في اللحام
 إذا علم أن:

١. معدل إستهلاك الأكسجين (١٠٠ لتر / متر) و ثمن المتر المكعب (٢) جنيه.
٢. معدل إستهلاك الإستيلين (١٥٠ لتر / متر) و ثمن المتر المكعب (٤) جنيه.
- معدل إستهلاك الأسلاك (٤٠٠ جرام / متر) و ثمن الكيلو جرام (٤) جنيه.

تمرين مقاييسة (٢)

الرسم يوضح حاملا مصنوعا من ألواح الصاج الملحومة بالأكسي أستيلين – والمطلوب تقدير تكاليف بيع هذه المشغولة إذا علمت الآتي:

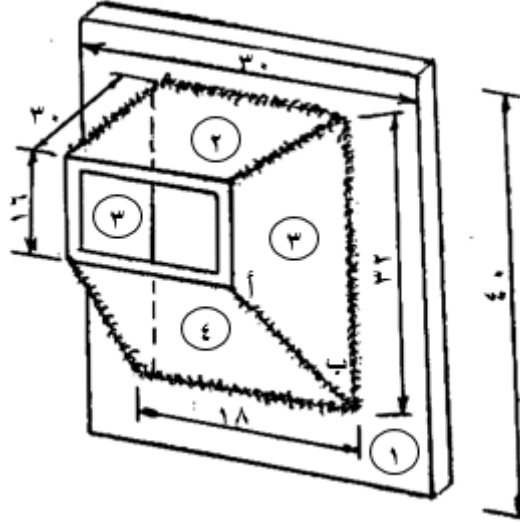


شكل رقم ١٦٧: مشغولة رقم (١٠) الأبعاد بالسنتيمترات

١. لوح الصاج المستخدم مقاس (٢×١ متر) وسمكه ٥ مم ويزن اللوح ٨٠ كجم – وثمان الكيلو جرام هو خمسة جنيهات ويضاف ٥% من مساحة الصاج اللازم نظير عمليات التجهيز والقطع.
٢. معدل استهلاك الأستيلين ٢٠٠ لتر/متر من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب من الأستيلين ١٦ جنيه.
٣. معدل استهلاك الأكسجين ٢٥٠ لتر/متر من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب من الأكسجين ٥ جنيه.
٤. معدل استهلاك الأسلاك ٣٠٠ جرام/متر من خطوط اللحام وثمان الكيلو جرام ٤,٥ جنيه.
٥. زمن لحام المتر الطولي ٣٠ دقيقة.
٦. أجرة العامل في الساعة ٥ جنيه ومعامل الإنتاج له ٨٠%.
٧. المصاريف الغير مباشره ١٥٠% من أجور العمال.
٨. الأرباح ٢٥% من تكاليف الإنتاج.
٩. أضف ١٠% ضريبة مبيعات

تمرين مقايسة (٣)

الرسم يبين المسقط الرأسي لعوامة مصنوعة من ألواح الصاج سمك ٥مم، وهي مجمعه من الأجزاء أ، ب، ج، بواسطة اللحام الأوكسى أستيلين والمطلوب حساب تكاليف اللحام إذا علمت الآتي:

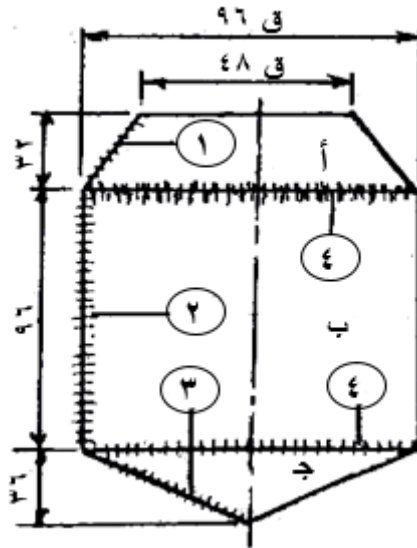


شكل رقم ١٦٨ : مشغولة رقم (١١) الأبعاد بالسنتيمترات

١. استهلاك الأكسجين ٢٠٠ لتر/متر من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب من الأكسجين ٤,٥ جنيه.
٢. استهلاك الأستيلين ١٦٥ لتر/متر طولي من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب من الأستيلين ١٦ جنيه.
٣. استهلاك سلك اللحام لكل متر طولي من خطوط اللحام ٢٠٠ جرام وثمان الكيلو جرام ٥ جنيه.
٤. زمن لحام المتر الطولي ٢٠ دقيقة.
٥. أجر العامل في الساعة ٤ جنيه.
٦. أجرة وصهر اللحام في الساعة ٢,٥ جنيه.
٧. المصاريف الغير مباشره ١٢٠% من أجور العمال.
٨. زمن الإجهاد ١٥% من زمن اللحام.
٩. الأرباح ٢٠% من تكاليف الإنتاج.
١٠. يضاف ١٠% ضريبة مبيعات.

تمرين مقايسة (١٢)

الشكل يبين المسقطين الرأسي والجانبى بطنبور مكون من ثلاثة أجزاء ١، ٢، ٣ ويراد لحامهم في قسم التشكيل باللحام بالأوكسى أستيلين والمطلوب تقدير تكاليف اللحام لهذا الطنبور إذا علمت الآتي:

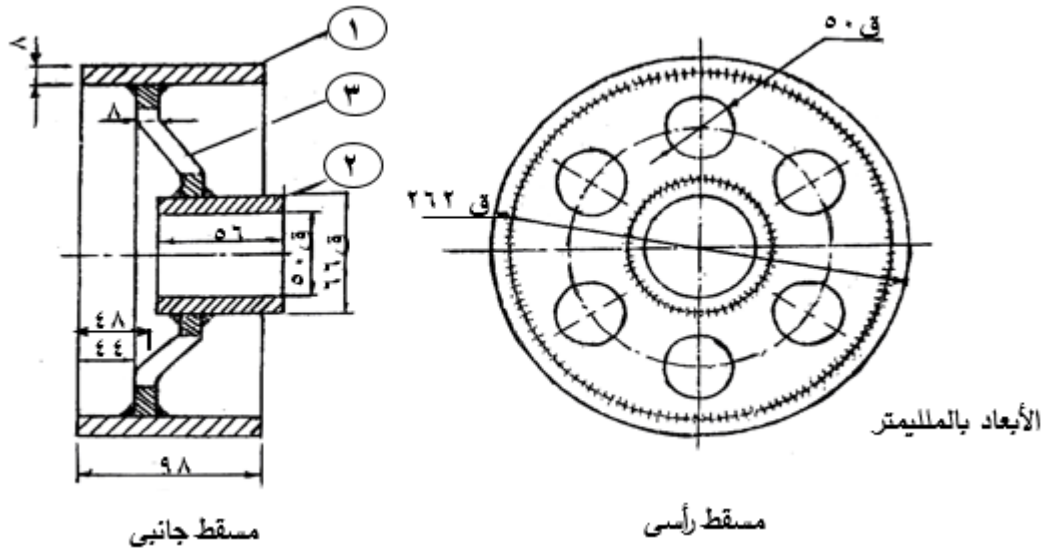

شكل رقم ١٦٩: مشغولة رقم (١٢) الأبعاد بالمليمترات

١. متوسط استهلاك الأوكسجين ٨٠٠ لتر/متر من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب ٤,٥ جنيه.
٢. متوسط استهلاك الأستيلين ٦٦٥ لتر/متر من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب ١٥ جنيه.
٣. متوسط استهلاك سلك اللحام ٧٥٠ جرام/متر من خطوط اللحام وثمان الكيلو جرام ٤ جنيه.
٤. سرعة اللحام ١,٥ متر/ ساعة.
٥. زمن الإعداد والتجهيز ٣٠ دقيقة.
٦. أجر العامل في الساعة ٤,٥ جنيه ومعامل الإنتاج ٨٠%.
٧. المصاريف غير المباشرة ١٥٠% من أجور العمال.
٨. الأرباح ٢٥% من تكاليف الإنتاج.
٩. يضاف ١٠% ضريبة مبيعات.

أمثلة مقاييسات محلولة على اللحام بالقوس الكهربى

مقاييسة (١)

استخدمت ماكينة لحام قوس كهربى شدة التيار لها ١٩٠ أمبير والجهد ٣٠ فولت ومعامل الجودة للماكينة ٦٠% وطول خط اللحام ٤٨٠ سم وسرعة انجاز اللحام ٤ متر / ساعة أوجد ثمن التيار المستخدم في اللحام علما بأن ثمن الكيلو وات / ساعة ٥٠ قرش.

الحل

زمن اللحام بالساعة = طول خط اللحام بالمتر ÷ سرعة الانجاز

$$= 480 \div 4 = 120 \text{ ساعة}$$

مقدار التيار المستهلك = (ش × ض × ن) ÷ (معامل الجودة)

$$= (190 \times 30 \times 120) \div (60 \times 1000) = 11400 \text{ ك وات / ساعة}$$

ثمن التيار المستهلك = ١١,٤ × ٥٠ = ٢٧٠ قرش

مقاييسة (٢)

أوجد ثمن أسياخ اللحام والتيار الكهربائي المستخدم في لحام مشغولة إذا علمت أن :

١. طول خط اللحام ٤٨ متر وسرعة اللحام ٤ متر / ساعة
٢. شدة التيار ٢٢٠ أمبير والجهد ٣٠ فولت ومعامل الطاقة ٧٥% و ثمن الكيلو وات من الكهرباء ٥٠ قرش
٣. ثمن الكيلو جرام من أسياخ اللحام ٨ جنيه ومعامل الاستهلاك ٣٠٠ جرام / متر طولي

الحل

زمن اللحام بالساعة = ٤٨ ÷ ٤ = ١٢ ساعة

مقدار التيار المستهلك = (ش × ض × ن) ÷ (معامل الطاقة)

$$= (٢٢٠ × ٣٠ × ١٢ × ١٠٠) ÷ (٧٥ × ١٠٠٠) = ١٠٥,٦ ك وات$$

ثمن التيار = ١٠٥,٦ × ٥٠ = ٥٢٨٠ قرش = ٥٢,٨٠ جنيه

وزن الأسياخ = (٣٠٠ × ٤٨) ÷ ١٠٠٠ = ١٤٤ كجم


ثمن الأسياخ = ١٤٤ × ٨ = ١,١٥٢ جنيه

ثمن الخامات = ١,١٥٢ + ٥٢,٨٠٠ = ٥٣,٩٥٢ جنيه

مقاييسة (٣)

الرسم يبين إحدى وصلات أعصاب جمالون في إحدى المصانع مكون من ١٠٠ وصلة عصب، والمطلوب حساب تكاليف اللحام إذا علمت الآتي:

- ✎ يتم اللحام في جميع الكمرات باستخدام أسياخ لحام قطر ٥ مم.
- ✎ يحتاج متر اللحام الطولي ٢٠ سيخ لحام قطر ٥ مم و سعر الكيلو منه ٤,٥ جنيه (الكيلو جرام الواحد = ٢٢ سيخ).
- ✎ يستهلك سيخ اللحام طاقة كهربائية ٢٠٠ وات / ساعة، و ثمن الكيلوات ٢٠ قرش.
- ✎ زمن لحام المتر الطولي ٧٥ دقيقة.
- ✎ يحتاج انجاز هذا اللحام إلى عامل ماهر أجره في الساعة ٨٠٠ قرش، وعدد ٢ مساعدين أجر كل منهم ٦٠٠ قرش في الساعة.
- ✎ زمن التجهيز للعملية كلها ٣٥ دقيقة.
- ✎ سعر ماكينة اللحام ٨٠٠٠ جنيه وعمر الماكينة الافتراضى ١٠ سنوات على أساس ٧ ساعات عمل يوميا بواقع ٣٠٠ يوم عمل في السنة.

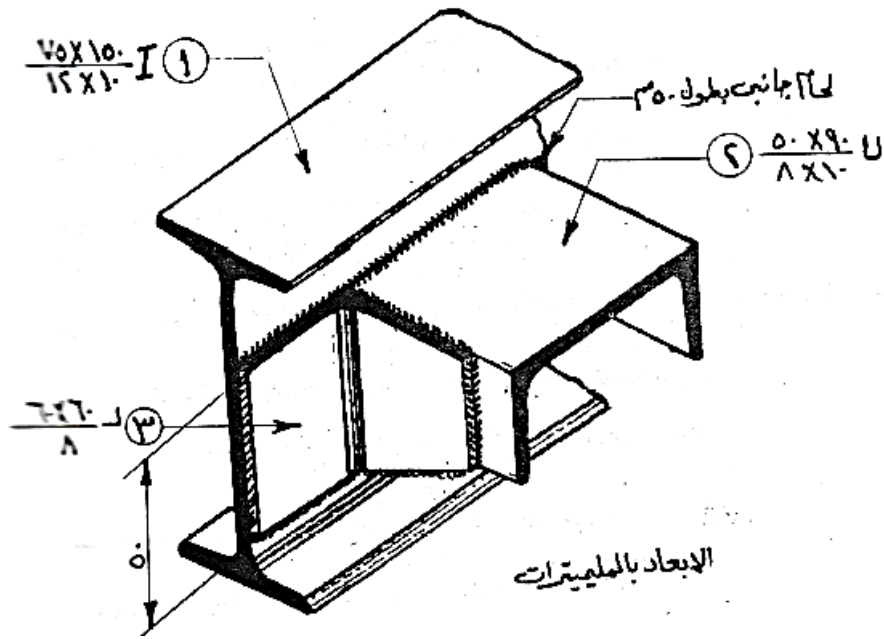

شكل رقم ١٧٠: مشغولة رقم (١٣)

الحل

حساب أطوال خطوط اللحام

طول خطوط اللحام في الوصلة الواحدة = $90 + 50 + (4 \times 6) + 2 \times 50 = 480$ مم = $0,48$ مطول خطوط اللحام لعدد ١٠٠ وقلة عصب = $48 \times 100 = 4800$ م

زمن اللحام = زمن الصهر للسيخ * عدد الأسياخ

$$= 70 \times 60 / 48 = 60 \text{ ساعة}$$

زمن اللحام و التجهيز = $60 + (60/30) = 60,5$ ساعة

أجرة العامل = الزمن الذي يؤجر عليه العامل (زمن اللحام و التجهيز) * أجرة العامل في الساعة

$$= 10 \times 60,5 = 605 \text{ جنيه}$$

أجرة المساعدين = $2 \times 6 \times 60,5 = 726$ جنيهأجور العمال = $726 + 605 = 1331$ جنيه

عدد أسياخ اللحام = عدد الأسياخ اللازمة للحام المتر الطولى * طول خطوط اللحام

$$= 48 \times 20 = 960 \text{ سيخ}$$

وزن أسياخ اللحام = عدد الأسياخ / عدد الأسياخ في الكيلو جرام = $22/960 = 23,6$ كجم = 44 كجمثمن أسلاك اللحام = $44 \times 4,5 = 198$ جنيهالطاقة المستخدمة في اللحام = $1000/200 \times 960 = 192$ كيلو وات

ثمن الكهرباء المستهلكة = مقدار الطاقة المستهلكة * ثمن الكيلو وات الواحد

$$= 192 \times 100/20 = 38,40 \text{ جنيه}$$

عمر ماكينة اللحام التشغيلي = $7 \times 300 \times 10 = 21000$ ساعة

معدل استهلاك الماكينة / ساعة = $21000/8000 = 2,625$ جنيه

استهلاك ماكينة اللحام = $2,625 * 60 = 157,5$ جنيه

تكلفة اللحام = أجور العمال + أسياخ اللحام + ثمن الكهرباء + استهلاك ماكينة اللحام

$$1331 + 198 + 38,4 + 157,5 = 1590 \text{ قرش}$$

عنصر التكاليف	تكلفته بالجنيه
ثمن استهلاك الكهرباء	38,4
أجور العمال	1331
ثمن أسياخ اللحام	198
التكلفة النهائية	1590

جدول رقم ٤١: التكاليف للمشغولة رقم (١٣)

مقاييسة (٤)

الرسم عبارة عم كابولي من الصلب ومكون من ٤ أجزاء يتم تجميعهم بواسطة القوس الكهربى، والمطلوب حساب تكاليف النهائية لعملية اللحام إذا علمت الآتى:

للـ شدة التيار ٢٢٠ أمبير وجهده ٣٥ فولت والفقد فى التيار ٣٥% وثمان الكيلو وات ٤٠ قرش.


للـ يستهلك متر اللحام الطولى ٢٥٠ جرام/متر من سيخ اللحام وسعر الكيلو منه ٥ جنيه، ومعامل الجودة ٧٠%.

للـ سرعة اللحام ٣ م/ساعة.

للـ زمن التجهيز للعملية كلها ٤٥ دقيقة.

للـ أجر العامل فى الساعة ١٠ جنيه، ومعامل الإنتاج ٨٠%.

للـ المصاريف الغير مباشرة ١٠٠% من أجور العمال والإرباح ٢٠%.

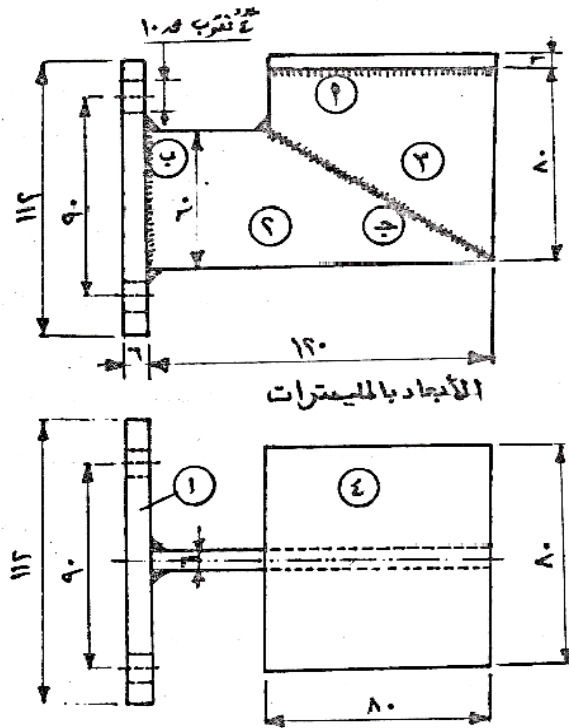

شكل رقم ١٧١: المشغولة رقم (١٤)

الحل

حساب أطوال خطوط اللحام

$$\text{طول خط اللحام (أ)} = 2 * 80 = 160 \text{ مم}$$

$$\text{طول خط اللحام (ب)} = 2 * 60 = 120 \text{ مم}$$

$$\text{طول خط اللحام (ج)} = 2 * 100 = 2 * \sqrt{60^2 + 80^2} = 200 \text{ مم}$$

$$\text{طول خطوط اللحام} = 160 + 120 + 200 = 480 \text{ مم} = 0,48 \text{ م}$$

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام} / \text{سرعة اللحام} = 0,48 / 3 = 0,16 \text{ ساعة}$$

$$\text{الطاقة الكهربائية المستخدمة في اللحام} = \text{ت ج ن} / (100 * \text{معامل الجودة})$$

$$\text{معامل الجودة} = 70\% \quad \text{الفقد} = 30\%$$

$$\text{الطاقة الكهربائية المستخدمة في اللحام} = 220 * 35 * 16 * 100 / (100 * 100 * 100) = 1,3$$

$$= 2,29 \text{ كيلو واط}$$

$$\text{ثمن الكهرباء المستهلكة} = \text{مقدار الطاقة المستهلكة} * \text{ثمن الكيلو واط الواحد}$$

$$= 2,29 * 40 / 100 = 0,92 \text{ جنيه}$$

$$\text{زمن اللحام و التجهيز} = 0,16 + (60/45) = 0,91 \text{ ساعة}$$

$$\text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل} = \text{زمن اللحام الكلي} / \text{معامل الإنتاج} = 0,91 * 1,13 = 1,03 \text{ ساعة}$$

$$\text{أجرة العامل} = \text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل} * \text{أجرة العامل في الساعة}$$

$$= 1,03 * 10 = 10,3 \text{ جنيه}$$

$$\text{المصاريف الغير مباشرة} = 11,3 * 100/100 = 11,3 \text{ جنيه}$$

$$\text{وزن أسياخ اللحام} = \text{طول خطوط اللحام} / \text{معدل استهلاك الأسلاك}$$

$$= 0,48 * 250/1000 = 0,12 \text{ كجم}$$

$$\text{ثمن أسلاك اللحام} = 0,12 * 5 = 0,6 \text{ جنيه}$$

$$\text{تكلفة اللحام} = \text{ثمن الكهرباء} + \text{أجور العمال} + \text{المصاريف المباشرة} + \text{أسياخ اللحام}$$

$$= 0,92 + 11,3 + 11,3 + 0,6 = 24,12 \text{ جنية}$$

تكلفته بالجنيه	عصر التكاليف
0,92	ثمن استهلاك الكهرباء
11,3	أجور العمال
11,3	المصاريف الغير مباشرة
0,6	ثمن أسياخ اللحام
24,12	التكلفة النهائية

جدول رقم ٤٢: التكاليف للمشغولة رقم (١٤)

أسئلة عامة محلولة على اللحام

مقدمة

في هذا الباب نستعرض مجموعة من الأسئلة المتنوعة المحلولة على عمليات اللحام.

أسئلة عامة محلولة على اللحام

س ١: تكلم باختصار عن أشكال وصلات اللحام والرموز الموضحة لها؟

ج ١: أنواع وصلات اللحام والرموز الموضحة لها:


الوصلات الأساسية الملحومة

أنواع الوصلات

وصلة تناكبية " قورة x قورة " : وفيها تكون قطعنا وصلة اللحام متصلتين على طول حافتيهما




مسقط رأسي لوصلة اللحام " قورة x قورة "

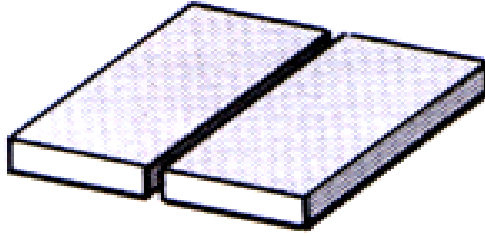


توجد انواع عديدة من وصلات اللحام قورة x قورة

أ. حسب الزاوية

١. زاوية مائلة مفردة

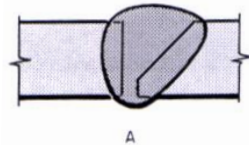


لحام من جهة واحدة

 


لحام من الجهتين

٢. زاوية مزدوجة مائلة.

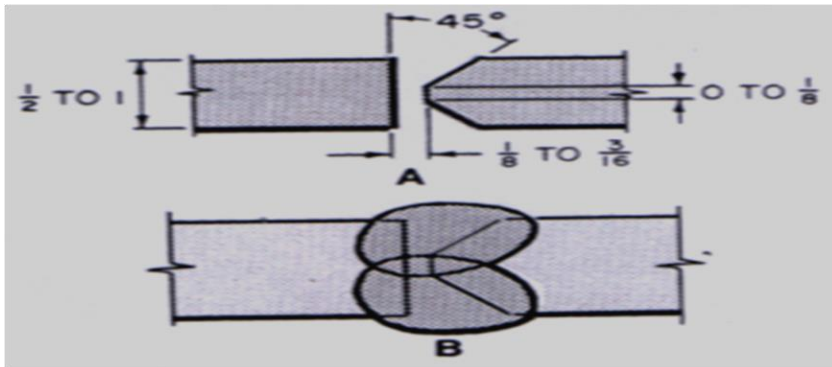

ب. على حسب شكل القورة

١. على شكل حرف " V " مفردة

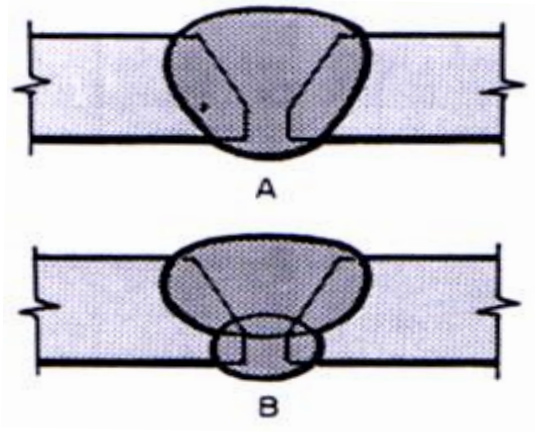


نفاذية كاملة للحام
جهة واحدة

نفاذية كاملة للحام
من الجهتين


شكل رقم ١٧٢: وصلة قورة على شكل حرف " V " مفردة

٢. على شكل حرف " V " مزدوجة

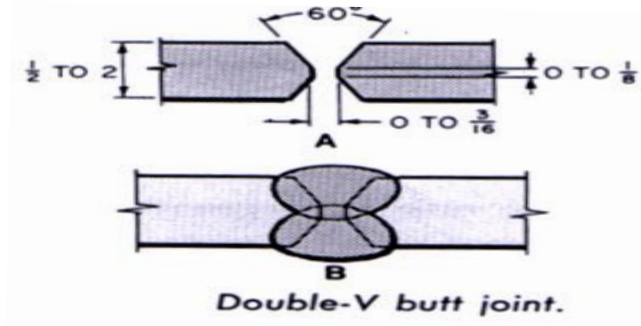

شكل رقم ١٧٣: وصلة " قورة x قورة " حرف " V " مزدوجة

٣. شكل حرف " U " مفردة

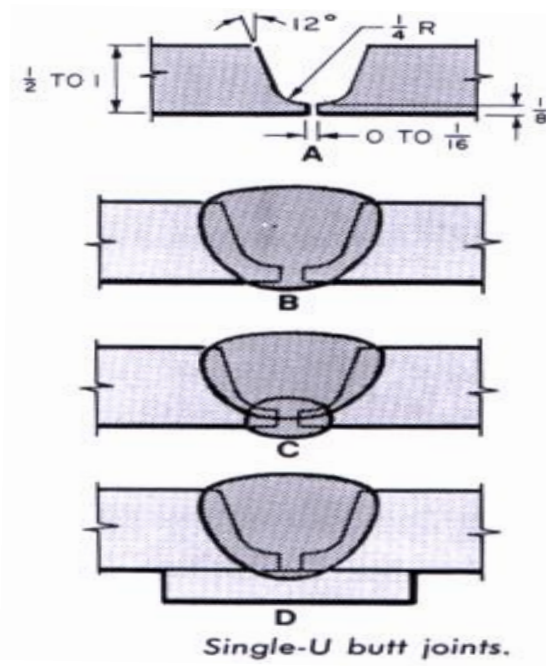


لحام من جهة واحدة

لحام من الجهتين

لحام تقوية (مسلمح)


شكل رقم ١٧٤: وصلة قورة على شكل حرف "U" مفردة

٤. شكل حرف "U" مزدوجة

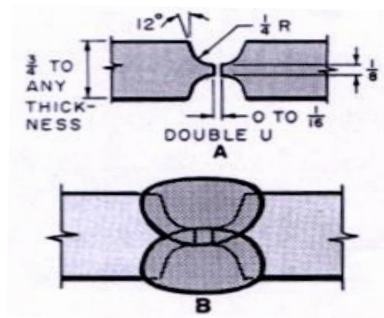

شكل رقم ١٧٥: وصلة لحام قورة على شكل حرف "U" مزدوجة

٥. على شكل حرف "J" مفردة

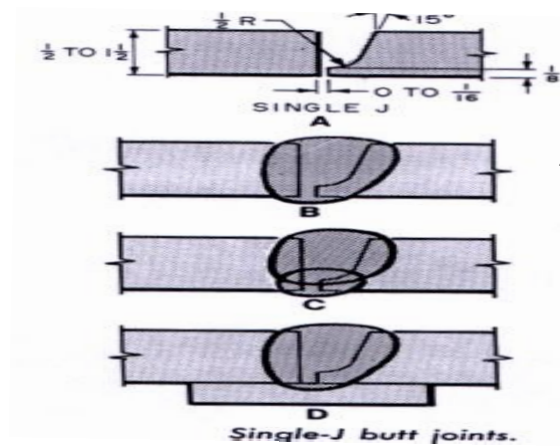


لحام من جهة واحدة

لحام من الجهتين

لحام تقوية (مسلمح)


شكل رقم ١٧٦: وصلة قورة على شكل حرف "J" مفردة

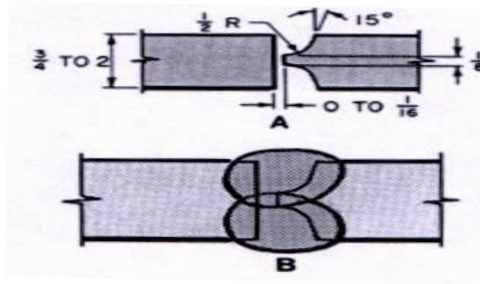

شكل رقم ١٧٧: وصلة على شكل حرف "J" مزدوجة

ت. على حسب تركيبية الوصلة

١. وصلة ركنية: وتكون فيه القطعتان بعد اللحام على شكل زاوية.

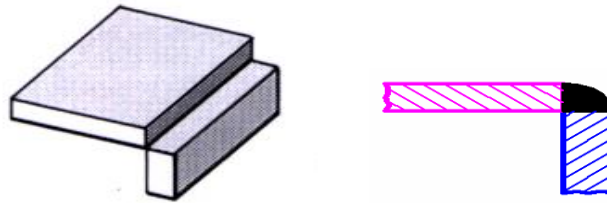

شكل رقم ١٧٨: المنظور الهندسي لوصلة ركنية Corner joint

المسقط الرأسى لوصلة ركنية

" A " وصلة لحام ركنية متساوية مع السطح

" B " وصلة لحام ركنية نصف مفتوحة

" C " وصلة ركنية مفتوحة


وصلة لحام ركنية متساوية مع السطح



وصلة لحام ركنية نصف مفتوحة



وصلة لحام ركنية مفتوحة

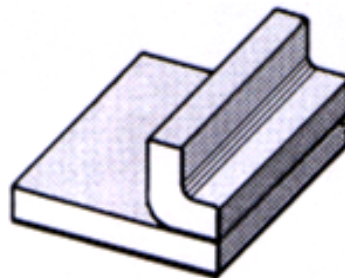


شكل رقم ١٧٩: وصلة حرفية

٢. وصلة تراكبية




شكل رقم ١٨٠: المسقط الرأسي لوصلة لحام تراكبية

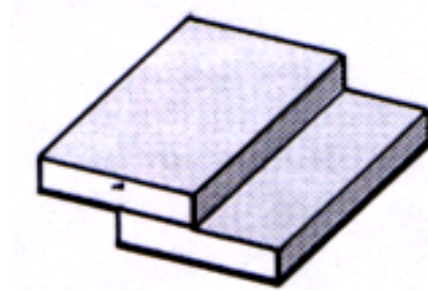

شكل رقم ١٨١: المنظور الهندسي لوصلة لحام تراكبية Lap joint


٣. وصلة لحام تراكبية مزدوجة

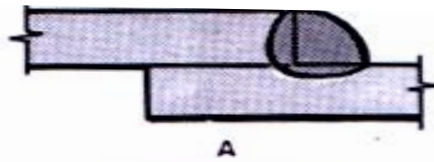

A

لحام مفرد

SINGLE FILLET

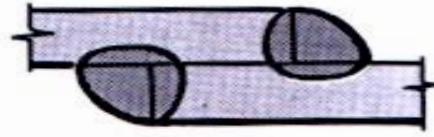


B

لحام مزدوج

DOUBLE FILLET


٤. وصلة حرف " T "

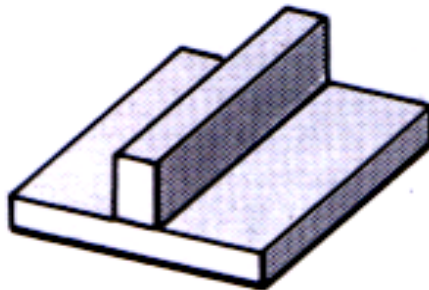

شكل رقم ١٨٢: وصلة حرف " T "


الشكل التالي يوضح المسقط الرأسي لوصلة لحام حرف " T " بدون شطف

وصلة لحام حرف " T " مفردة

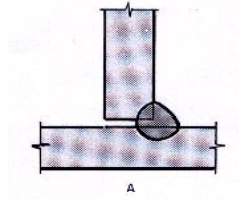

وصلة حرف T
مربعة مفردة


ووصلة لحام حرف " T " مربعة مزدوجة "

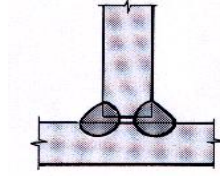


وصلة حرف T
مربعة مزدوجة

الشكل التالي يوضح وصلة لحام حرف " T " بزواوية مائلة مفردة

ووصلة لحام حرف " T " بزواوية مائلة مزدوجة

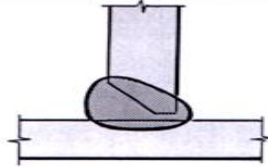

وصلة لحام حرف T
زاوية مائلة مفردة

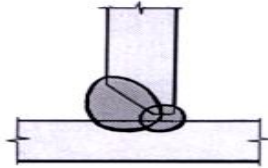

وصلة لحام حرف T
زاوية مائلة مزدوجة

س٢: اذكر أنواع التيار المستخدم في لحام المقاومة؟

ج٢:

للحام بالمقاومة الكهربائية ذات التردد المرتفع

يستخدم فيها التيار المتردد ذي التردد المنخفض المعتاد (٥٠ هرتز) إلا انه يستخدم في هذه الحالة التردد المرتفع الذي يبلغ نحو (٤٢٠ كيلو هرتز) مع زيادة الجهد إلى نحو (١٠٠ فولت).

للحام بالصدم الكهربائي

تستخدم هذه الطريقة من اللحام بصفة خاصة في لحام المعادن أو السبائك الحساسة التوصيل للكهرباء مثل الفضة والنحاس، والتي لا يمكن لحامها بالمقاومة الكهربائية أو المعادن غير المتشابهة. لارتفاع درجة حرارتها (مثل القابلة للتصلد بالمعاملات).

للحام بالصدم الكهرومغناطيسي

يمكن لحام المعادن بصدم أجزائها بعضها مع البعض بقوة وسرعة فائقتين كما يحدث في اللحام بالمتفجرات.

س ٣: اشرح طريقة اللحام بالموجات الصوتية فوق السمعية؟

ج ٣: تشبه هذه الطريقة من اللحام طريقة الحام بالاحتكاك من ناحية المبدأ إذ يتم التسخين وإزالة الأكاسيد السطحية بالاحتكاك بالحركة النسبية بين سطحي الوصلة، في حالة اللحام بالاحتكاك كانت الحركة النسبية ورائية بينما تكون في اللحام بالموجات الصوتية فوق حد السمع حركة اهتزازية، والموجات الصوتية هي بصفة عامة موجات ميكانيكية تحتاج إلى وسيط لانتقالها على عكس الموجات الضوئية والكهرومغناطيسية التي يمكن أن تنتقل في الفضاء دون وسيط.

س ٤: تكلم باختصار عن كل من: اللحام بالصدم الكهربائي الميكانيكي - الكهرومغناطيسي - اللحام بالمقاومة الكهربائية ذات التردد المرتفع.

ج ٤: **اللحام بالصدم الكهربائي:** تستخدم هذه الطريقة من اللحام بصفة خاصة في لحام المعادن أو السبائك الحساسة التوصيل للكهرباء مثل الفضة والنحاس، والتي لا يمكن لحامها بالمقاومة الكهربائية أو المعادن غير المتشابهة. لارتفاع درجة حرارتها (مثل القابلة للتصلد بالمعاملات الحرارية) والمعادن جيدة.

وفي هذه الطريقة يوصل طرف المشغولة بطرفي مكثف (مجموعة من المكثفات) المشحونة دون أن يدخل في الدائرة أي محول كهربائي، وبالتالي تتضاءل المقاومة والممانعة للدائرة، ومن الناحية الميكانيكية يكون تثبيت طرفي المشغولة عن طريق ساقطة تقع تحت ضغط هوائي أو ضغط نابض (ياي) لكي تعطى هذه حركة سريعة لطرفي المشغولة عند تحريك الساقطة، وبالتالي تفرغ شحنتي المكثف فينشأ قوس كهربائي بتردد عال عبر الثغرة التي تتكون قبيل لحظة التلامس بين طرفي المشغولة، ويتسبب هذا القوس في صهر سطحي طرفي المشغولة في فترة (٠,٠٠١ ث) بجانب تسبب ضغط الغازات المتمددة وبخار الصهر في التحكم في معدل الاقتراب النهائي (الصدم) وبالتالي يتم التحام سطحي المشغولة بصدمة ميكانيكية كهربائية دون أن تعطى فرصة لامتداد منطقة التسخين داخل المشغولة.

اللحام بالصدم الكهرومغناطيسي


يمكن لحام المعادن بصدم أجزائها بعضها مع البعض بقوة وسرعة فائقتين كما يحدث في اللحام بالمتفجرات. وهذه الطريقة تستخدم أساسا في لحام الجلب والأنابيب والأعمدة المصمتة التي تمثل وصلات متراكبة، فيمرر تيار كهربائي شديد في ملف سلبي دقيق الشعيرات، ويغذي التيار الشديد من مجموعة مكثفات مشحونة فيمرر التيار ويحرق الملف ويبخره وتنقطع الدائرة الكهربائية بعد (٠,٠٠١ ث) وينشأ عن هذا المجال المغناطيسي المتولد والمتلاشي فجأة توليد تيار شديد في المشغولة التي يتقلص جزءها الخارجي بصورة صدمة بالإضافة إلى موجة صدمة ميكانيكية إضافية عكسية بتأثير الملف المتبخر من الداخل، ويمكن أن يتم اللحام على البارد فنحصل على سطح التحام متجدد يشبه ذلك الناشئ عن اللحام بالمتفجرات. كما يمكن إتمام اللحام بهذه الطريقة على الساخن وحينئذ تشبه الوصلة اللحام بالانتشار دون أن يكون بسطح الالتحام تجعدت، ويمكن ان يتم التسخين بالتيارات الحثية باستخدام نفس الملف المسبب للصدمة الكهرومغناطيسية.

اللحام بالمقاومة الكهربائية ذات التردد المرتفع

تشابه هذه الطريقة اللحام التناكبي بالمقاومة الكهربائية التي يستخدم فيها التيار المتردد ذي التردد المنخفض المعتاد (٥٠ هرتز) إلا أنه يستخدم في هذه الحالة التردد المرتفع الذي يبلغ نحو (٤٢٠ كيلو هرتز) مع زيادة الجهد إلى نحو (١٠٠ فولت) وهذه الطريقة تستخدم أساساً في لحام الأنابيب وخاصة المعادن غير الحديدية والتي تكون أكاسيدها مقاومة للحرارة والتي تبصق خارج الوصلة أثناء اللحام مع ما قد يكون صهر من سطح المعدن، ويتم التسخين والضغط للمواسير بعد تشكيلها باللف من ألواح وإتمام اللحام في خط طولي ويوصل التيار مرتفع التردد عن طريق قطبين عند موقع اللحام والتردد المرتفع للتيار يسمح بتوليد الحرارة سطحياً ولعمق ضئيل جداً إذ أن العمق الذي يتغلغله التيار يتناسب عكسياً مع التردد المستخدم، ويمر التيار في مسار شق الوصلة الذي يشبه حرف (V) بنقطة التلاقي قبيل دلفيني الضغط، فبمجرد انغلاق الشق يبدأ الالتحام بالضغط منتجا لحاماً فائق الجودة، ولا يسبب توصيل قطبي التوصيل مع المشغولة مشكلة ما في هذه الحالة حتى لو كانت الأسطح صلبة، وذلك بسبب ارتفاع جهد التيار والذي يمكن بدوره من استخدام طاقة كهربائية مرتفعة مع شدة تيار منخفضة نسبياً، وتتراوح شدة التيار المستخدمة بين (٢٠٠ : ٢٠٠٠ أمبير) بقدرة واحدة مقدارها (٦٠ كيلوات) حيث يتم لحام أنابيب رقيقة بسمك (٦،٦ مم) بمعدل يصل إلى (١،٥ م / ث) وتتوقف سرعة اللحام على تخانة الأنبوبة، ولا يقتصر اللحام هنا على الأنابيب بل يمكن لحام وصلات متراكبة وأركان وزاوية مزدوجة.

س٥: اشرح فكرة لحام المقاومة الكهربائية؟

ج٥: فكرة اللحام بالمقاومة الكهربائية تتمثل في أنه عند ضغط القطعتين المراد لحامهما بالالكترودين من النحاس يمر تيار كهربائي مستمر خلال المعدن الأساسي ويلقي أكبر مقاومة من الهواء الموجود عند الحد الفاصل بين القطعتين والنتيجة من عدم التصاقهما تماماً وينتج عن ذلك تولد حرارة عالية تؤدي لتعجن المعدن، ويتم فصل التيار الكهربائي ثم يضغط بالالكترودين في اتجاهين متضادين مما يؤدي لحدوث تلاحم في المنطقة المتعجنة ويتم اختيار شدة التيار وزمن مروره ومقدار الضغط على نوع مادة المعدن الأساسي وسمكه والشكل التالي يوضح فكرة لحام المقاومة الكهربائية.

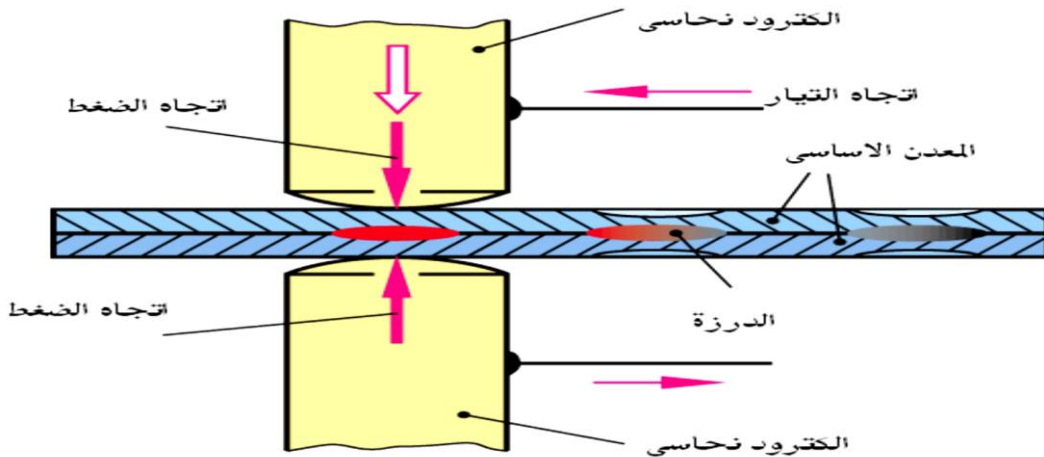

شكل رقم ١٨٣: لحام المقاومة الكهربائية

س٦: اذكر أنواع لحام المقاومة الكهربائية؟

ج٦: ١- لحام المقاومة الكهربائية المتناكب (قوة x قوة)

٢- لحام المقاومة الكهربائية المترابك (لحام البقعة والخطي).

٣- لحام المقاومة الكهربائية الوميضي - لحام البروزات.

س٧: اذكر مزايا لحام المقاومة الكهربائية؟

ج٧: مميزات لحام المقاومة الكهربائية

١. تستخدم في لحام معظم المعادن الهندسية.

٢. لا تستخدم فيها أسلاك لحام لذلك فهي اقتصادية.

٣. تعطى معدلات إنتاج عالية.

٤. سهلة في أدائها.

٥. لا تقل جودة عن اللحامات الأخرى.

س٨: أذكر المعدات المستخدمة في لحام (TIG)؟

ج٨: معدات لحام الـ (TIG) هي:

١. ماكينة اللحام

٢. وحدة الغاز الخامل (اسطوانة الغاز - المنظم)

٣. وحدة التبريد

٤. ماسك الكترود التنجستن

٥. دواسة التشغيل

٦. كابلات - خرطوم - سلك اللحام

س٩: أشرح باختصار ماكينات اللحام بغاز الارجون والالكترود والتنجستن (TIG)؟

ج٩: اللحام بغاز الارجون والالكترود التنجستن (TIG)

في هذه الطريقة من اللحام يستخدم قطب من مادة التنجستن ذات درجة الانصهار العالية (٣٤٠٠ درجة مئوية) ليكون مصدرا للحرارة فقط ولذا يجب توافر مادة الحشو حيث ينصهر سلك الحشو تحت تأثير درجة الحرارة العالية للقوس المتكون بين قطب التنجستن ومعدن الشغلة يراعى في لحام (TIG) استخدام قطبية مباشر (الكترود سالب) وذلك لضمان تسليط حرارة اكبر على منطقة اللحام وتقليلها على الالكترود حماية له من الانصهار كذلك يراعى في حالة استخدام تيار كهربى عالى (أعلى من ٢٠٠ أمبير) يجب حماية الالكترود بالتبريد بالماء، وعند استخدام ماكينات اللحام ذات التيار متردد يجب أن يكون التردد مرتفع.

س١٠: وحدات اللحام بتخزين الطاقة الكهربائية والكهرومغناطيسية والكهروستاتية والتخزين الكهروكيميائي؟

ج١٠: تنقسم هذه الوحدات إلى ثلاث أنواع هي:

١. التخزين الكهرومغناطيسي
٢. التخزين الكهروستاتي
٣. التخزين الكهروكيميائي

س١١: أشرح باختصار عملية التخزين الكهرومغناطيس؟

ج١١: عند إمرار تيار مستمر في ملف بمقاومة معينة يتزايد التيار ويستغرق بعض الوقت حتى يصل إلى قيمته المستقرة والتي تساوي (الفولت ÷ المقاومة) وفي أثناء تلك الفترة نجد أن الملف قد استهلك قدرا من الطاقة يتحول جزء منه إلى حرارة والباقي يخزن في المجال المغناطيسي. وعند فتح الدائرة تصرف الطاقة المخزنة في المجال المغناطيسي فجأة في صورة شرارة أو قوس كهربائي. وللاستفادة القصوى بهذه الطاقة في اللحام يضاف ملف ثانوي إلى الملف الأول ثم يوصل بالمشغولة، وعند فتح الدائرة فإن بعض الطاقة المخزنة تتحول إلى الملف الثانوي بالتأثير الحثي المتبادل بين الملفين والبعض الآخر من هذه الطاقة يفقد في شرارة فتح الدائرة، وللاستفادة من الجزء المفقود من الطاقة يضاف مكثف ليمثل مع الملف دائرة تذبذب تمنح كل طاقتها الكهربائية.

س١٢: اذكر مميزات اللحام بالقوس المعدني المحجب بالغاز MIG (الميج)؟


ج١٢: مميزات اللحام بالقوس المعدني المحجب بالغاز MIG:

١. سهولة الاستخدام
٢. قليل الشرر ولا ينتج عنه خبث وينتج عنه لحام نظيف
٣. يعطي لحامات ذات دقة عالية وجودة عالية
٤. سريع الأداء خاصة عند مقارنته بعملية اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي حيث لا نحتاج إلى التوقف والبدء مددا لأجل إبدال سلك اللحام
٥. يمكن لحام الصفائح الرقيقة

س١٣: عرف الغاز الخامل؟

ج١٣: هي غازات تكتسب صفة خمولها من كون ذراتها مكتملة الالكترونات في أغلفتها الخارجية ومن ثم فليس لها ميل لتبادل الكترونات بينها بالارتباط مع ذرات أخرى أو بالتفاعل الكيميائي ولذلك فهي تلعب دورا هاما في المحافظة على عدم تأكسد أطراف الوصلات أثناء اللحام إلا أن تكاليف إنتاجها الباهظة.

- س ١٤: وضح على رسم تخطيطي العناصر الرئيسية لنظام اللحام بالقوس الكهربائي والكترود معدني المحجب بالغاز (MIG)؟
- ج ١٤: الشكل يوضح الأجزاء الرئيسية للحام بالقوس الكهربائي والكترود المعدني المحجب بالغاز (MIG).

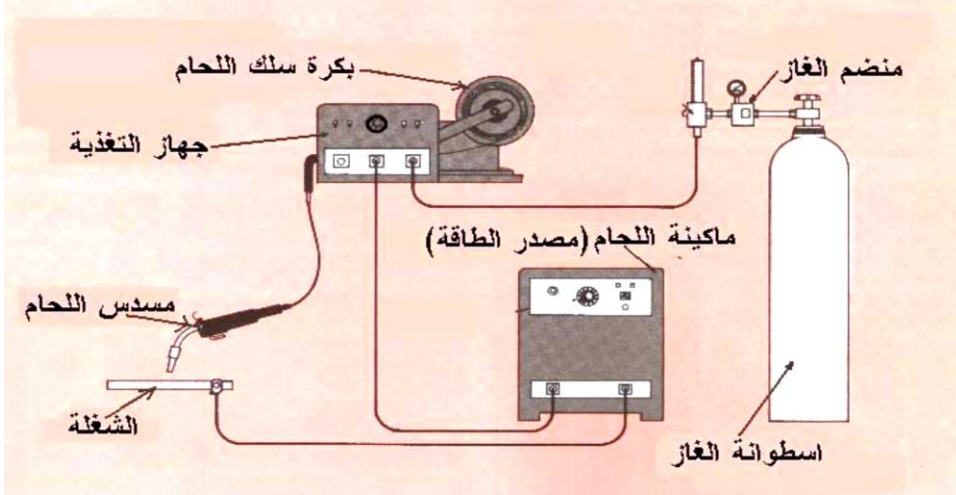

- س ١٥: اذكر نوعين من الأسلاك المستخدمة للحام بالقوس المعدني المحجب بالغاز (MIG) (الميج)؟
- ج ١٥:

١. أسلاك لحام الفولاذ الكربوني: هذا السلك مقاوم للأكسدة بشكل كبير ويستخدم معه غاز الأرجون وغاز ثاني أكسيد الكربون.
٢. أسلاك لحام الفولاذ المقاومة للصدأ: يستخدم هذا السلك عادة في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ.

س ١٦: أشرح باختصار عملية اللحام باستخدام القوس الكهربائي والغازات النشطة (MAG)

- ج ١٦: تستخدم هذه الطريقة لأنواع الصلب الغير سبائكي أو منخفض عناصر السبائك ويستخدم فيها غاز واقى أما أن يكون ثاني أكسيد الكربون أو خليط من الأرجون وثاني أكسيد الكربون والأكسجين، ومن عيوب هذا الغاز هو احتراق عناصر التسابك في وصلة اللحام.

س ١٧: أشرح باختصار عملية لحام الحديد الزهر على الساخن؟

- ج ١٧: يقتصر لحام الحديد الزهر على إصلاحات الأجزاء المصنوعة منه وذلك بسبب صعوبة عمليات لحامه وبسبب الاجتهادات الحرارية التي يتعرض لها أثناء اللحام وتنشأ صعوبة لحام الحديد الزهر من رداءة خواصه الميكانيكية مقارنة بالمعادن والسبائك الأخرى فهو هش - غير لدن - موصل رديء للحرارة لذلك عند لحام الحديد الزهر ولمنع عملية التمدد الانكماش وللإقلال من الاجتهادات الحرارية المتوقعة من عمليات اللحام يجب اتباع الآتي:

١. عمل تسخين متقدم للمشغولة المراد لحامها حتى درجة ٦٥٠ م° وحسب تخانة.
٢. يجب الحرص على أن تكون المشغولة مثبتة ومستقرة في موقعها في الفرن.

س ١٨: عرف التكسية السطحية؟

ج ١٨: يقصد بالتكسية إضافة طبقة أو عدة طبقات من معادن أو مواد إضافية على سطح معدن المشغولة بقصد إكساب الأسطح خواص معينة لا تتوفر في سطح معدن المشغولة الأصلي قبل التكسية أو لتغيير أبعاد المشغولة أو لتعويض ما يكون سطح المشغولة قد فقد بالبري أثناء العمل.

س ١٩: أشرح اختصار عملية التكسية السطحية بالقوس المغمور؟

ج ١٩: تشبه هذه الطريقة اللحام بالقوس المغمور، وتأخذ الالكترودات هيئة ملفات أسلاك مصممة أو أنبوبية أو اشربة مصممة، ويغمر القوس بمجروش مساعد الصهر، وهذه الطريقة تستخدم بصفة خاصة في عمليات التكسية إلى زيادة كثافة التيار ومعدلات الترسيب بها وإمكان استخدام التيارين المتردد والمستمر والحصول على طبقة تكسية جيدة وانعدام التناثر (الطرطشة) واختفاء الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عادة من القوس، إلا أنه بسبب كبر عمق تغلغل القوس وانصهار قدر كبير من سطح المعدن المطلوب كسوته فإن نسبة التخفيف ستزيد ويحتاج الأمر لخفضها إلى التكسية بعدة طبقات حتى يمكن التوصل إلى خواص الكسوة المرجوة دون أضرار بها بسبب تبادل عناصر التسابك (التخفيف).

س ٢٠: أشرح باختصار عملية التكسية السطحية باستخدام قوس البلازما؟

ج ٢٠: يتميز قوس البلازما بارتفاع الشد لدرجة حرارته قياسا بدرجة حرارة القوس الكهربائي المعتاد إذ تتراوح درجة الحرارة بين (٥٥٠٠ : ٢٢٠٠٠) درجة مئوية بينما القوس الكهربائي المعتاد لا تكاد تتجاوز ٣٠٠٠ درجة مئوية إلا بقليل. لذلك فإن قوس البلازما يعتبر وسيلة جيدة للتكسية وخاصة بالمواد صعبة الانصهار مثل مركبات التنجستن والمواد الحرارية التي يتم ليس فقط صهرها بل تبخرها ويمكن حصر ميزات التكسية الأخرى كما يلي:

١. التكسية بالمواد صعبة الانصهار بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
٢. إمكان التكسية بطبقات من مواد مختلفة التركيب ومن ثم الحصول على خواص متعددة للكسوة السطحية.
٣. التكسية بهذه الطريقة غير محدودة بشكل أو حجم المشغولات.
٤. أنه بالتحكم في البعد بين فوهة البلازما وسطح المشغولة يمكن التحكم في درجة حرارة سطح المشغولة إما بتسخينه وصهر طبقة منه يمكن التحكم فيها ومن ثم التحكم في نسبة التخفيف وبالتالي الاحتفاظ بخواص الكسوة المستهدفة.

س ٢١: أشرح باختصار عملية التكسية باستخدام القوس الكهربائي؟

ج ٢١: بينما يعتبر لهب الأكسي استلين وسيلة مفضلة لتكسية المشغولات الصغيرة والتكسيات الدقيقة نجد أن القوس الكهربائي على الجانب الآخر يعطى معدلا عاليا لترسيب كميات مواد التكسية للأسطح الكبيرة وبطريقة اقتصادية وبأقل تشويه للمشغولات. وهناك في هذا السبيل القوس الكهربائي اليدوي ونصف الاتوماتي والاتوماتي، وتقدم التكسية بالقوس نصف الاتوماتي أفضلية اقتصادية على القوس اليدوي بسبب استمرار العملية دون انقطاع وإهدار الوقت والمواد، ولذلك فهي تستخدم في المشغولات المتعددة كما ان

المعدات اللازمة لها اقل من الطريقة الاتوماتية. وتتميز التكبسية باستخدام القوس الكهربى اليدوى بانخفاض تكاليف المعدات اللازمة لها ولذلك فهى الأكثر شيوعا وخاصة اذ استخدم الغاز الحاحب لوقاية القوس واللحام.

س٢٢: ما هى الوسائل المستخدمة لتخفيف الاجتهادات المتخلفة عن عملية اللحام؟

ج٢٢: يمكن تخفيف الاجتهادات الداخلىة المتخلفة عن اللحام بعدة طرق بعضها طرق حرارية وبعضها ميكانيكية. فى احد الطرق الحرارية تسخن المشغولة كلها إلى درجة حرارة بدء تخفيف الاجتهادات تكون للصلب نحو ٦٥٠ م° والتي عندها ينخفض جهد حد الخضوع لمعدن المشغولة انخفاضا حادا يتراوح بين سدس وعشر قيمته فى درجة حرارة الغرفة فتتلاشى كل الاجتهادات الداخلىة التي تزيد قيمتها عن هذا الحد (وذلك بالتشكيل للذن) ثم يتم تبريد المشغولة ببطء لتجنب وجود أى انحدار حرارى فى داخلها يتسبب فى توليد اجتهادات حرارية جديدة. وفى طريقة أخرى يتم تسخين المشغولة من وجهيها أثناء اللحام فمثلا يمكن استخدام بوربين للحام كل واحد فى وجه من أوجه المشغولة حتى يزيل كل بورى ما يخلفه الآخر من اجتهادات حرارية. أما الطريقة الميكانيكية فيتم فيها إجهاد المشغولة كلها فوق حد الخضوع وبناتظام ثم يزال الإجهاد ببطء وانتظام فتتلاشى الاجتهادات التي على المستوى الماكروسكوبى. كما يجب أتباع أسلوب اللحام بالتماثل فى الاتجاه القطرى فى لحام القطاعات المستديرة.

س٢٣: ما هى الأساليب المستخدمة لإزالة الاكاسيد السطحية الناتجة عن اللحام؟

ج٢٣: يمكن إيجاز أساليب إزالة الاكاسيد فيما يلى:

١. رفع درجة الحرارة حتى درجة انصهار هذه الاكاسيد ذاتيا.
٢. بإضافة مواد تخفض من درجة انصهارها.
٣. بإضافة مواد تنصهر فى درجة حرارة منخفضة وتذيب هذه الاكاسيد عند هذه الدرجة.
٤. باختزال الاكاسيد بإضافة مواد مختزلة أو بتسخين الأسطح المؤكسدة فى جو مختزل (مثل الهيدروجين أو أول أكسيد الكربون) ولا يستخدم هذا الأسلوب فى لحام الضغط على الساخن للصلب.

س٢٤: وضح بالشرح تأثير درجة الحرارة على جهد الخضوع والاجتهادات المرنة أثناء عمليات اللحام بالضغط على الساخن؟

ج٢٤: من المعروف أن إجهاد الخضوع للمعادن ينخفض بارتفاع درجة الحرارة وهذا يعنى أنه عند ضغط قطعتين من المعدن بقصد لحامها على الساخن فان الضغط اللازم للحامهما سينخفض، وبمعنى آخر انه إذا طبق ضغط مطابق للضغط اللازم للحامها على البارد فان مساحة التلاصق ستكون أكبر عند ارتفاع درجة الحرارة عن تلك المساحة عند درجة حرارة الغرفة وبالتالي تزداد المساحة الملتحمة. أما الاجتهادات المرنة فان مصيرها مثل مصير جهد حد الخضوع إذ تنخفض بارتفاع درجة الحرارة وبالتالي فان المتبقي من هذه الاجتهادات يكون ضئيلا بالإضافة إلى أن هذه البواقى الضئيلة تتلاشى وينتهي أثرها بفضل خواص

اللدونة العالية التي يتمتع بها المعدن عند درجات الحرارة العالية وكذلك يسبب ما يحدث من إعادة التبلور عند هذه الدرجات. وفي عمليات اللحام بالضغط على الساخن يتوقف الضغط اللازم للحام على درجة حرارة الوصلة.

س٢٥: ما هي أنواع وصلات اللحام ثم ارسم أشكال وصلات اللحام والرموز الموضحة لها؟







أ. وصلة تناكبية "قورة x قورة"

ب. وصلة ركنية

ج. وصلة حرفية

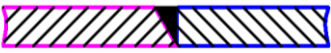د. تراكبية

هـ. وصلة حرف "T"

البيان بالرسم	البيان بالرمز
	∨
	∇
	Y
	∪
	X
	K

س٢٦: اذكر أنواع التيار المستخدم في لحام المقاومة؟

ج٢٦: يستخدم التيار المتردد ذي التردد المنخفض المعتاد (٥٠ هرتز)

يستخدم التردد المرتفع الذي يبلغ نحو (٤٢٠ كيلو هرتز)

س٢٧: اشرح طريقة اللحام بالموجات الصوتية فوق السمعية؟

ج٢٧: يتم تثبيت طرفا الوصلة بين سندان ورأس (قطب) مهتزة بتردد مرتفع وكان سطح الوصلة متلامسين فان التحامهما يتم على السطح المشترك ويسمى القطب المهتز القطب الصوتي سونوتروود Sonotrode (مثلا يسمى القطب الحامل للكهرباء في لحام القوس الكهربائي بالالكترود Electrode) وهو يؤدي اهتزازات الرقيقة عليها وتوليد الحرارة ينشأ عن ذلك التحام السطحين بالضغط على الساخن.

أما الضغط اللازم لإتمام اللحام فيتم بين طرفي السونوتروود والسندان الساند للمشغولة بالضغط الهيدروليكي او الهواء المضغوط.

س ٢٨: تكلم باختصار عن كل من:

(اللحام بالصدم الكهربائي الميكانيكي – اللحام بالمقاومة الكهربائية ذات التردد المرتفع).

ج ٢٨:

اللحام بالصدم الكهربائي الميكانيكي

وفي هذه الطريقة يوصل طرف المشغولة بطرفي مكثف (مجموعة من المكثفات) المشحونة دون ان يدخل في الدائرة أي محول كهربائي، وبالتالي تتضاءل المقاومة والممانعة للدائرة، ومن الناحية الميكانيكية يكون تثبيت طرفي المشغولة عن طريق ساقطة تقع تحت ضغط هوائي او ضغط نابض (ياي) لكي تعطى هذه حركة سريعة لطرفي المشغولة عند تحريك الساقطة، وبالتالي تفرغ شحنتي المكثف فينشأ قوس كهربائي بتردد عال عبر الثغرة التي تتكون قبيل لحظة التلامس بين طرفي المشغولة، ويتسبب هذا القوس في صهر سطحي طرفي المشغولة في فترة (٠,٠٠١ ث) بجانب تسبب ضغط الغازات المتمدة وبخار الصهر في التحكم في معدل الاقتراب النهائي (الصدم) وبالتالي يتم التحام سطحي المشغولة بصدمة ميكانيكية كهربائية دون ان تعطى فرصة لامتداد منطقة التسخين داخل المشغولة.

اللحام بالمقاومة الكهربائية ذات التردد المرتفع

تشابه هذه الطريقة اللحام التناكبي بالمقاومة الكهربائية التي يستخدم فيها التيار المتردد ذي التردد المنخفض المعتاد (٥٠ هرتز) الا انه يستخدم في هذه الحالة التردد المرتفع الذي يبلغ نحو (٤٢٠ كيلوهرتز) مع زيادة الجهد الى نحو (١٠٠ فولت) وهذه الطريقة تستخدم اساسا في لحام الانابيب وخاصة المعادن غير الحديدية والتي تكون اكاسيدها مقاومة للحرارة والتي تثبت خارج الوصلة اثناء اللحام مع ما قد يكون صهر من سطح المعدن، ويتم التسخين والضغط للمواسير بعد تشكيلها باللف من الواح واتمام اللحام في خط طولي ويوصل التيار مرتفع التردد عن طريق قطبين عند موقع اللحام والتردد المرتفع للتيار يسمح بتوليد الحرارة سطحيا ولعمق ضئيل جدا اذ ان العمق الذي يتغلغله التيار يتناسب عكسيا مع التردد المستخدم، ويمر التيار في مسار شق الوصلة الذي يشبه حرف (V) بنقطة التلاقي قبيل دلفيني الضغط، فبمجرد انغلاق الشق يبدأ الالتحام بالضغط منتجا لحاماً فائق الجودة.

س ٢٩: ما هي أساليب إزالة الاكاسيد؟

ج ٢٩:

١. رفع درجة الحرارة حتى درجة انصهار هذه الاكاسيد ذاتيا.
٢. باضافة مواد تخفض من درجة انصهارها.
٣. باضافة مواد تنصهر في درجة حرارة منخفضة وتذيب هذه الاكاسيد عند الدرجة.

٤. اختزال الاكاسيد باضافة مواد مختزله اوتسخين الأسطح المؤكسدة في جو مختزل (مثل الهيدروجين او اول اكسيد الكربون) ولايستخدم هذا الأسلوب في لحام الضغط على الساخن للصب.
س ٣٠: اكتب ما تعرفه عن اللحام الحدادة (اللحام بالطرق)؟

ج ٣٠:


تعتبر هذه الطريقة من اقدم طرق اللحام علي الاطلاق، وفيها يتم تسخين طرفي الوصلة الي درجة حرارة مرتفعة تعرف بدرجة حرارة اللحام (تحدد حسب نوع الوصلة) وذلك باستخدام تفاعل كيميائي بين وقود ما والاكسجين او الهواء الجوى، وفي ورشة الحدادة يتم التسخين في كور الحداد باستخدام الفحم الحجري كوقود والهواء المضغوط، ويستدل على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة للحام بظهور طبقة رقيقة منصهرة على سطح الحديد لمتوهج فيما يشبه العرق وهذه الطبقة هي اكسيد الحديد المنصهر، ويتم تجهيز الوصلات باشكال مختلفة حسب نوع الوصلة هي اكسيد الحديد المنصهر، ويتم تجهيز الوصلات باشكال مختلفة حسب نوع الوصلة الا ان المبدأ العام الذي يشترك فيه جميع اطراف الوصلات سواء كانت تراكيبية او تناكيبية هو ان السطح التلامس الاولي يكون محدبا بحيث التلامس اولا عند بقعة صغيرة تتسع بالطرق او بالضغط وتتيح فرصة لطرده الاكاسيد للخارج فلا تحتوي في داخلها ويتم الطرق او الكبس في حدود درجات الحرارة المقررة لعدن الوصلة

س ٣١: ماهي استخدامات اللحام بالاحتكاك؟

ج ٣١: تستخدم طريقة اللحام هذا اساسا في لحام أطراف الاعمدة الاسطوانية او لحام طرف عمود مع أي سطح اخر لمشغولة.

س ٣٢: اشرح مع الرسم لحام المقاومة الكهربائية التناكب (قوة x قوة)؟

ج ٣٢: في هذه الطريقة من اللحام تواجه جبهتا القطعتين المطلوب لحامها (تتناكبا) بالضغط عليها محوريا بضغط يعادل (٠,١) جهد الخضوع ثم يمر تيار كهربائي بقدر يكفي لصهر سطح الانفصال، فتتخفص المقاومة انخفاضاً كبيراً في اول الامر ويستمر ذلك بزيادة مساحه التلامس وتجمع وتكور الاكاسيد وانتشارها الي داخل المعدن، الا ان المقاومة الكلية للمعدن بالقرب من سطح الانفصال تزداد (بارتفاع درجة الحرارة) وبالتالي فان تولد الحرارة سيكون مراكز اساسا في منطقة سطح الانفصال، ويستمر امرار التيار الكهربائي في هذه الطريقة لعدة ثواني لأكفي لاتمام انتشار الاكاسيد المنشود، ولكن يكفي لتسخين طول كافي من طرفي الأجزاء المطلوب لحامها يعادل ثلاثة القطر (او الثخانة) وبعد ذلك يقطع التيار وينطبق الضغط الرئيسي الذي يكفي للفلطحة حتي تتضاعف مساحة المقطع عند سطح الانفصال، ويمكن الاستفادة من الفلطة الحادقة لزيادة مقاومه الوصله للاجهادات بسبب زيادة مساحة المقطع او أزلتها ان وجدت ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة تنخفض مقاومة وصلة اللحام الي نحو ٩% من مقاومة المعدن الأصلي بسبب بواقي الااسيد المكورة التي لم تتح لها فرصة الانتشار في هذا الزمن القصير ويسبب تغلط حبيبات المعدن في منطقة اللحام والارتفاع درجة حرارة التسخين عندها وبالتالي فقد جزء من متطلباتها.

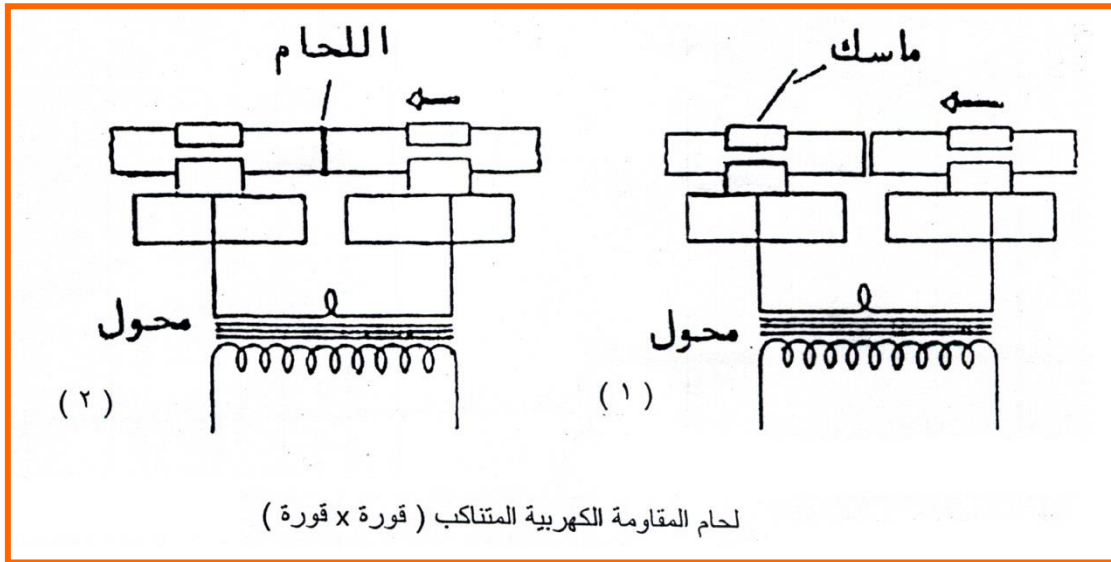

س ٣٣: ما هي استخدامات اللحام بالصدم الكهربائي؟

ج ٣٣: تستخدم هذه الطريقة من اللحام بصفة خاصة في لحام المعادن او السبائك الحساسة لارتفاع درجة حرارتها (مثل القابلة للتصلد بالمعاملات الحرارية) والمعادن جيدة التوصيل للكهرباء مثل الفضة والنحاس، والتي لا يمكن لحامها بالمقاومة الكهربائية او المعادن غير المتشابهة.

س ٣٤: أكمل ما يأتي:

أ. اللحام على البارد يمكن به لحام المعادن دون استخدام أو

ب. يستخدم اللحام على البارد في وصل كثير من المعادن مثل و

ج ٣٤: (أ) اللحام على البارد يمكن به لحام المعادن اللدقة دون استخدام حرارة أو تيار كهربى (ب) يستخدم اللحام على البارد في وصل كثير من المعادن مثل الالومنيوم وسبائكه والكاديوم

والرصاص

س ٣٥: اذكر بعض مجالات استخدام اللحام بالضغط على الساخن؟

ج ٣٥: مجالات استخدام اللحام بالضغط على الساخن.

يستخدم اللحام بالضغط على الساخن في لحام انواع الصلب منخفض وعالى الكربون. وفي لحام عده انواع من سبائك المعادن اللاحديديه. ويستعمل هذا الاسلوب في لحام قضبان السكك الحديدية وفي تركيب مدارج الطائرات وفي صرر مراوحها وفي مد خطوط الانابيب المستخدمه في نقل الزيت والغاز.

س ٣٦: اذكر خمسة من مميزات لحام المقاومة الكهربائيه؟

ج ٣٦: مميزات لحام المقاومة الكهربائيه:

١. سهله في ادائها.

٢. تستخدم في لحام معظم المعادن الهندسيه.

٣. لا تستخدم فيها اسلال لحام لذلك فهي اقتصادية.

٤. تعطى معدلات انتاج عاليه.

٥. ارتفاع جوده اللحامات المنتجه.

س٣٧: ما الفرق بين لحام البقعه المفردة ولحام البقعه المتعدده؟


ج٣٧: لحام البقعه المفردة

تتم هذه العمليه عندما يتدفق التيار الكهربى خلال بقعه لحام واحده فى فتره زمنيه معينه من تسليط التيار لحام البقعه المتقطع (المتعدد).

تتم هذه الطريقه عندما يتدفق التيار الكهربى فتلحم بقعتان او أكثر فى نفس الوقت فى اثناء فتره تدفق التيار ولحامات البقعه المتعدده قد تكون لحامات متوالية او قد تكون متوازيه حسب الترتيب المعين الموضوع.

س٣٨: اشرح طريقه اللحام الوامضى بالمقارنه الكهربائيه (لحام التناكب الوامضى) - وضح اجابتك بالرسم التخطيطى؟

ج٣٨: فى هذه الطريقه يوضح الجزان المراد لحامهما فى دائره كهربيه متلاصقين ثم يسلط جهد كهربى ويتدفق تيار له شده عاليه تكفى لاحداث فعل وميضى عند تقريـب السطحين من بعضهما وعندما يحدث الوامضى الكافى لتسخين المعدن الى درجه حرارة اللحام يسلط الضغط فتتم عمليه اللحام والرسم يوضح ذلك.

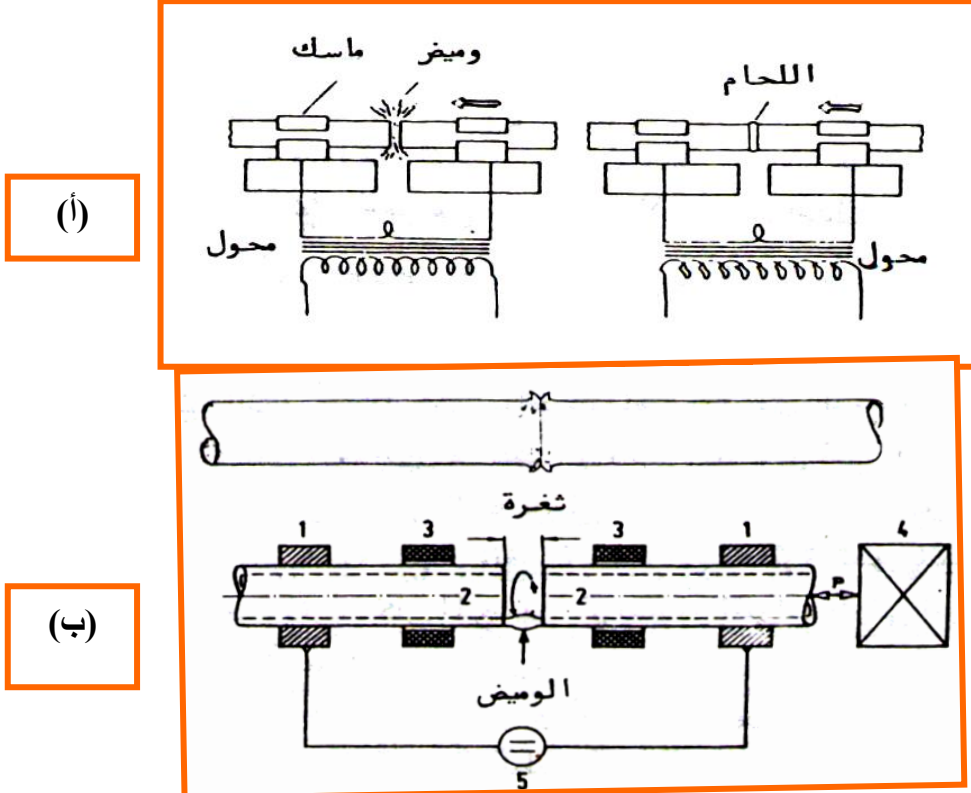

س ٣٩: بفكره مبسطه اشرح معنى اللحام بالصدمة الكهربائي الميكانيكي واللحام بالصدمة الكهرومغناطيسي مع بعض مجالات استخدام كل منهما؟
ج ٣٩:

اللحام بالصدمة الكهربائي الميكانيكي

خطوات اللحام:

١. يتم توصيل طرف المشغولة بطرفي مكثف مشحون دون ان يدخل في الدائنه محول كهربائي فنتضاء للمقاومه والممانعه.
٢. من الناحيه الميكانيكيه: يثبت طرفي المشغوله بساقطه تقع تحت ضغط هوائي او ضغط ياي الغرض منه اعطاء حركه سريعه لطرفي المشغوله الامر الذي يسهل تفريغ شحنتي المكثف.
٣. ينشأ قوس كهربائي بتردد عالي عبر الثغره التي تكون قبل لحظه التلامس بين طرفي المشغوله.
٤. يعمل هذا القوس على صهر طرفي المشغوله في فتره زمنييه صغيره جدا (اقل من ثانيه).
٥. يتسبب ضغط الغازات الممتده وبخار الصهر في معدل الاقتراب النهائي (الصدمة) وبذلك يتم التحام سطحى المشغوله بصدمة ميكانيكيه كهربائيه دون السماح بتمدد منطقه التسخين داخل المشغوله.

مجالات الاستخدام:

١. لحام المعادن غير المتشابهه.
٢. لحام المعادن والسبائك الحساسه لارتفاع درجه الحراره.
٣. لحام المعادن جيده التوصيل الكهرباء مثل النحاس والفضه والتي لا يمكن لحامها بالمقاومه الكهربائيه.

اللحام بالصدمة الكهرومغناطيسي.

مجالات الاستخدام

تستخدم هذه الطريقه في لحام الجلب والانابيب والاعمده المصمته.

خطوات اللحام

١. يمر تيار كهربائي شديد في ملف سلكي دقيق الشعيرات.
٢. يغذى التيار الشديد من مجموعه مكثفات مشحونه.
٣. يؤدي مرور التيار الى حرق الملف وتبخره وتنقطع الدائره الكهربائيه في زمن قليل جدا (واحد ميكروثانيه) وينشأ مجال مغناطيسي ويتلاشى فجأه.
٤. يتولد تيار شديد في المشغوله فيتقلص سطحها الخارجى من الصدمه بالاضافه الى الصدمه الميكانيكيه العكسيه بتأثير الملف المتبخر من الداخل وبذلك تتم عمليه اللحام وسطح اللحام يكون متجدد يشبه اللحام بالمتفجرات.

س ٤٠: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخاطئه.

- أ. اللحام على البارد يطبق في لحام المعادن الصلبه ()
 ب. عند اللحام بالضغط على الساخن يقل الضغط بزياده درجه الحراره ()
 ج. في لحام التدريز تكون الالكترودات دائريه المقطع ()

ج ٤٠:

- أ. اللحام على البارد يطبق في لحام المعادن الصلبه (X)
 ب. عند اللحام بالضغط على الساخن يقل الضغط بزيادة درجه الحراره (✓)
 ج. في لحام التدريز تكون الالكترودات دائريه المقطع (X)

س ٤١: اختر من عبارات المجموعه (ب) ما يتناسب عبارات المجموعه (أ) في المعنى ثم اعد كتابه الجمله كامله:

المجموعه (ب)	المجموعه (ا)
لسهوله ادائها	١- مساحة سطح التشغيل في اللقمه
يطبق في لحام المعادن الحساسه مثل الفضة والنحاس	٢- الغرض من عمليه التسخين قبل اللحام
هو خفض جهد الخضوع للمعدن	٣- كثرة استخدام لحام المقاومه
من العوامل التي يتوقف عليها الضغط عند اللحام على البارد	٤- اللحام بالصدمه الكهربائي الميكانيكي

١. مساحة سطح التشغيل في اللقمه من العوامل التي يتوقف عليها الضغط عند اللحام على البارد.
 ٢. الغرض من عمليه التسخين قبل اللحام هو خفض جهد الخضوع للمعدن.
 ٣. كثرة استخدام لحام المقاومه لسهوله أدائها.
 ٤. اللحام بالصدمه الكهربائي الميكانيكي يطبق في لحام المعادن الحساسه مثل الفضة والنحاس.

س ٤٢: اذكر انواع التيار الكهربائي المستخدم في لحام المقاومه؟

ج ٤٢: تستخدم في لحام المقاومه عده انواع من التيار الكهربائي حسب الاسلوب المستعمل اهمها.

١. التيار المتردد

٢. التيار المستمر

٣. نظم التيارات الكهربائيه المخزونه (وحدات اللحام يخزن الطاقه).

س ٤٣: اذكر خطوات لحام الكهربائيه بالتردد المرتفع. وما هي مجالات استخدامها؟

ج ٤٣: خطوات اللحام:

١. يوصل تيار مرتفع التردد عن طريق قطبين عند موقع اللحام فوق الماسوره المراد لحامها والتي سبق تجهيزها.

٢. تتم عملية التسخين بالتيارات الحثية (سطحياً) وترتفع درجة الحرارة حتى تصل الى درجة اللحام.
٣. يتم تحريك الماسوره بين دلفينى الضغط حيث يتم ضغط طرفى الوصله وتتم عملية اللحام طولياً.
- مجالات الاستخدام:

تستخدم هذه الطريقة فى لحام الانابيب وخاصة المعادن غير الحديدية والتي تكون اكاسيدها مقاومه للحراره والتي تبتق خارج الوصله اثناء اللحام مع ما قد يكون صهر من سطح المعدن.

س ٤٤: اشرح بإيجاز مع الرسم التخطيطى طريقة اللحام بالموجات الصوتيه فوق حد السمع؟

ج ٤٤: اللحام بالموجات الصوتيه فوق حد الصوتيه.


يوجد تشابه بين هذه الطريقة وطريقة اللحام بالاحتكاك حيث يتم التسخين وازاله الاكاسيد السطحيه بالاحتكاك الناشئ عن الحركة النسبيه بين سطحى الوصله والفرق بين الطريقتين ان الحركة النسبيه فى طريقة الاحتكاك تكون دورانيه، بينما فى اللحام بالموجات الصوتيه فوق حد السمع تكون اهتزازيه.

خطوات اللحام:

١. يثبت طرفى الوصله المراد لحامها بين سندان ورأس (قطب) مهتز به بتردد مرتفع بحيث يكون طرفى الوصله متلامسين.

٢. تؤدى الحركات الاهتزازيه للقطب الى توليد الحراره عند سطحى التماس فى الوصله.

٣. الحركات الاهتزازيه للقطب المهتز تضغط على السطحين فيتم لحامها.

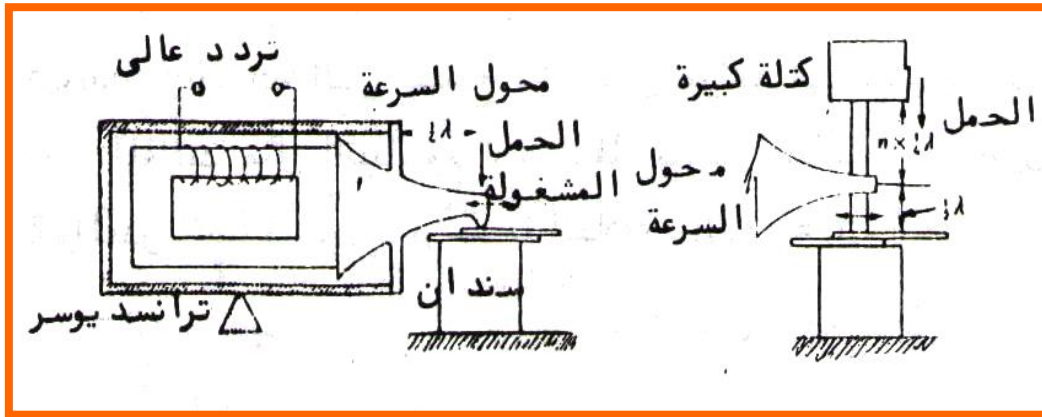

س ٤٥: اشرح فكرة لحام المقاومة الكهربائية؟

ج ٤٥: فكرة اللحام بالمقاومة الكهربائية تتمثل في انه عند ضغط القطعتين المراد لحامهما بالالكترودين من النحاس يمر تيار كهربى مستمر خلال المعدن الاساسي ويلاقي أكبر مقاومة من الهواء الموجود عند الحد الفاصل بين القطعتين والنتاج من عدم التاقهما تماما وينتج عن ذلك تولد حرارة عالية تؤدي لتعجن المعدن، ويتم فصل التيار الكهربى ثم يضغط بالالكترودين في اتجاهين متضادين مما يؤدي لحدوث تلاحم في المنطقة المتعجنة.

س ٤٦: ماهي مهمة الغاز الخامل في لحام TIG ؟


أ. توصيل التيار بين القطبين.

ب. عزل منطقة اللحام عن الهواء الجوي.

ج. ضمان تأمين منطقة الغاز.

س٤٧: اشرح مع الرسم ماكينات اللحام بالمقاومة (البقعة والخط)؟

عند الضغط على القطعتين المراد لحامها بالالكترودين من النحاس يمر تيار كهربائي مستمر خلال المدن الأساسي ويلاقي أكبر مقاومة من الهواء الموجود عند الحد الفاصل بين القطعتين والناتج من عدم التآقهم تماما وينتج عن ذلك تولد حرارة عالية تؤدي إلى تعجن المعدن، ويتم فصل التيار الكهربائي ثم يضغط بالالكترودين في اتجاهين متضادين مما يؤدي إلى حدوث تلاحم في المنطقة المتعجنة ويتم اختيار شدة التيار وزمن مروره ومقدار الضغط علي نوع مادة المعدن الأساسي وسمكه.

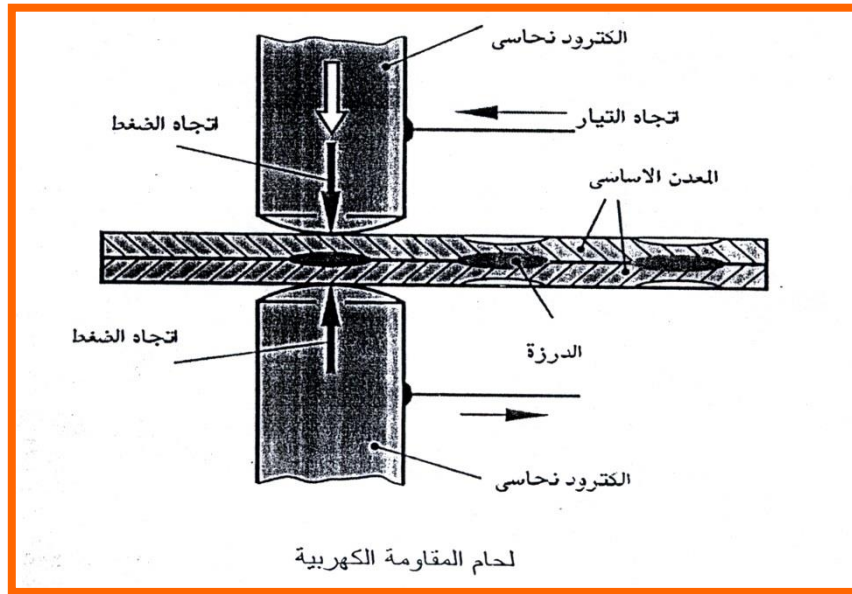

س٤٨: اذكر مكونات ماكينة اللحام بالمقاومة؟

١. مفتاح بدء التشغيل.
٢. مفتاح اتصال.
٣. ملف ابتدائي - ملف ثانوي (محول).
٤. حامل مرن.
٥. موصلين.
٦. ماسك الالكترود.

س٤٩: أكمل الجمل الآتية؟

تنقسم وحدات اللحام بخرن الطاقة الكهربائية إلى،،
التخزين الكهرومغناطيسي، التخزين الكهروستاتي، التخزين الكهروكيميائي.

س٥٠: ماهي الأجزاء التي يتكون منها معدات اللحام (TIG)؟

١. ماكينة اللحام

٢. اسطوانة الغاز – المنظم.

٣. وحدة التبريد.

٤. ماسك الكترود التنجسين.

٥. دواسة التشغيل.

٦. كابلات - خراطيم - سلك اللحام.

س٥١: فيما يستخدم اللحام اليدوي بالارجون TIG؟

يستخدم في أعمال الإصلاح والقطع المطلوبة بأعداد قليلة وفيه يحرك العامل ماسك الاكترود وسلك اللحام.

س٥٢: علل لما يأتي يراعي في لحام (TIG) استخدام قطبية مباشرة (الكترود سالب)؟

لضمان تسليط حرارة أكبر علي منطقة اللحام وتقليلها على الكترود حماية من الانصهار.

س٥٣: اذكر مهام العناصر السبائكية؟

١. تحمل القطب للتيار العالي.

٢. ضمان انبعاث الكترودي جيد.

٣. حفظ الفوهة باردة.

٤. تقليل انحراف القوس لطرف الكترود.

٥. تسهل بداية القوس.

٦. تقليل انتقال التنجستن إلى المعدن عند لمسها.

س٥٤: اختار العبارة الصحيحة التي تناسب الجملة واعد كتابه الجملة كامله؟

مهمه الغاز الخامل في لحام (TIG) هي:

أ. توصيل التيار بين القطبين.

ب. عزل منطقه اللحام عن الهواء الجوى.

ج. ضمان تأمين الغاز في منطقه اللحام.

مهمه الغاز الخامل في لحام (IG) هي عزل منطقه اللحام عن الهواء الجوى.

س٥٥: اختار العبارة الصحيحة التي تناسب الجملة واعد كتابه الجملة كامله؟

لحام الـ (TIG) هو:

١. لحام بقطب مستهلك بحمايه غاز خامل.

٢. لحام بقطب مستهلك بحمايه مساصيق.

٣. لحام بقطب غير مستهلك بحمايه غاز خامل.

لحام (TIG) هو لحام بقطب غير مستهلك بحمايه غاز خامل

س٥٦: اختار العبارة الصحيحة التي تناسب الجملة واعد كتابه الجملة كامله؟
لا تستخدم قطبيه عكسية فى لحام (TIG) من أجل:

١. تقليل استهلاك الكهرباء.

٢. لرفع الانتاجيه.

٣. لضمان سلامه العامل.

٤. لتقليل تضرر قطب اللحام.

لا تستخدم قطبيه عكسية فى لحام (IG) من اجل تقليل تضرر قطب اللحام
س٥٧: اختار العبارة الصحيحة التي تناسب الجملة واعد كتابه الجملة كامله؟

١- شدة التيار فى لحام (TIG) تناسب مع سمك المعدن الاساسى:

أ. عكسيا

ب. طرديا

ج. لاعلاقة بينهما

٢- كميته الغاز الخامل المستهلك في لحام (TIG) تتناسب مع سمك المعدن الاساسى:

أ. عكسيا

ب. طرديا

ج. لاعلاقة بينهما

ج٥٧:

١- شدة التيار في لحام (TIG) تناسب مع سمك المعدن الاساسى طرديا.

٢- كميته الغاز الخامل المستهلك في لحام (TIG) تتناسب مع سمك المعدن الاساسى طرديا.

س٥٨: أكمل الاتى:

يعتبر غاز، من الغازات الخامله، بينما غاز

..... من الغازات المختزله ويعتبر ايضا خليط من

..... من الغازات المؤكسده

ج٥٨:

يعتبر غاز الارجون والنيون من الغازات الخامله، بينما غاز اول اكسيد الكربون و الهيدروجين من

الغازات المختزله ويعتبر ايضا غاز خليط من الارجون والاكسجين، خليط من الارجون وثانى اكسيد

الكربون من الغازات المؤكسده.

س٥٩: اذكر مميزات وعيوب اللحام بقوس كهربائى مع الكترود معدنى محجب بالغاز (MIG)?

المميزات:

١. سهوله الاستخدام.
٢. قليل الشرر ولا ينتج عنه خبث وينتج عنه لحام نظيف.
٣. يعطى لحامات ذات دقة عاليه وجوده عاليه.
٤. سؤيع الاداء خاصه عند مقارنه بعملية اللحام بالقوس الكهربى اليدوى حيث لا نحتاج الى التوقف والبدء مدد الاجل ابدال سلك اللحام.
٥. يمكن لحام الصفائح الرقيقه.

العيوب:

١. تعتبر معدات هذا النوع من اللحام باهظه التكاليف بالمقارنه بمعدات اللحام بالقوس الكهربى.
٢. يحتاج الى صيانة مستمره.
٣. صعوبه التنقل من مكان الى اخر.
٤. يتطلب وجود غازات غاليه الثمن.

س٦٠: اذكر نوعين من الاسلاك المستخدمه للحام بالقوس المعدنى المحجب بالغاز (m i g) الميج؟
اسلاك اللحام (MIG) الميج:

١. اسلاك لحام الفولاذ الكربونى هذا السلك مقاومه للاكسده بشكل كبير ويستخدم معه غاز الارجون وغاز ثانى اكسيد الكربون.
٢. اسلاك لحام الفولاذ المقاومه للصدأ يستخدم هذا السلك عاده فى لحام الفولاذ المقاومه للصدأ.

س٦١: ما هى أسباب صعوبه لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائى؟

ج٦١: اسباب صعوبه لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائى

وذلك بسبب الاجهادات الحراريه التى يتعرض لها اثناء اللحام وتنشأ صعوبه لحام الحديد الزهر من رداءه خواصه الميكانيكيه مقارنه بالمعادن والسبائك الاخرى فهو هش - غير لون - موصل رديء للحراره.

س٦٢: اذكر خطوات لحام الحديد الزهر على البارد؟

ج٦٢: لحام الحديد الزهر على البارد فى هذه الطريقه تستخدم الكترودات خاصه يطلق عليها الكترودات بارده مثل الانواع المعروفه باسم (يوتكتيك) وللاحتفاظ بالمشغوله بارده تمارس عمليه اللحام بصوره متقطعه لاطوال تتراوح بين ٥٠ - ٧٠ مم وتترك لتبرد ثم يكمل الخط على مراحل متقطعه.


الخطوات:

١. ضبط مكثه اللحام على شدة تيار مناسبه حسب توصيه المصنع المنتج للالكترود.
٢. تختار الكترودات ذات قطر صغير لامكان المحافظه على المشغوله بارده.
٣. يمال الالكترود بزوايه تتراوح من ٥ الى ١٠ فى اتجاه تقدم اللحام.
٤. يكون القوس طويلا نسبيا.

٥. بعد كل ترسيب لمسافه قصيره للحام يجب الطرق على معدن اللحام بمطرقة صغيره لكي يستطيل المعدن المترسب وبذلك نمنع تكون اجهادات داخلية.

س٦٣: وضح على رسم تخطيطي العناصر الرئيسية لنظام اللحام بالقوس المعدني المحجب بالغاز MIG (الميج)؟

ج٦٣:

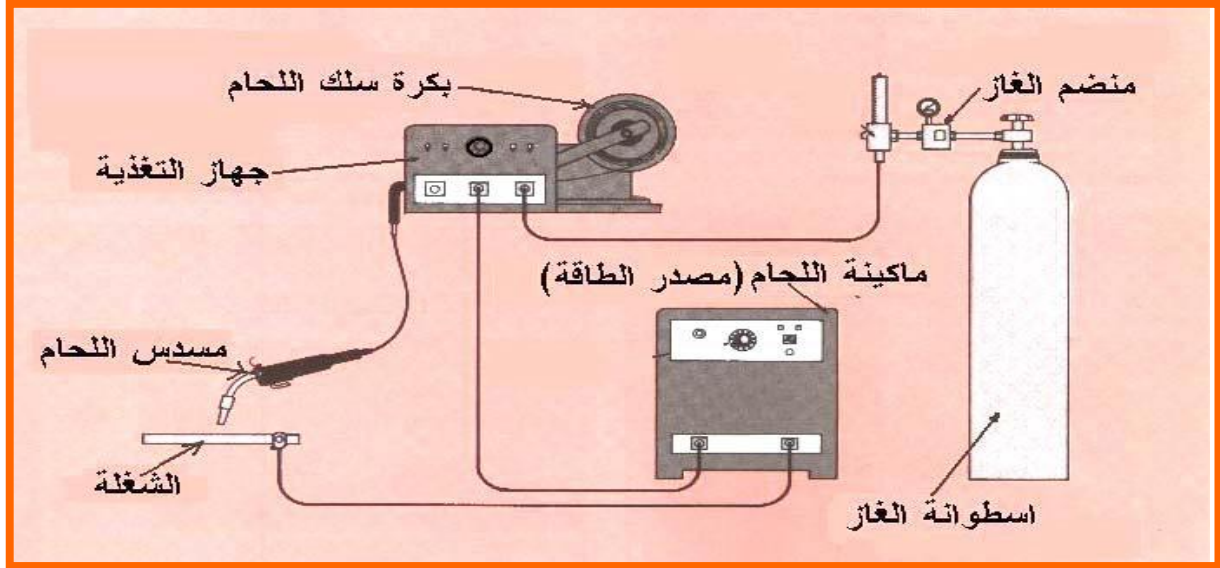

س٦٤: اذكر نوعين من الاسلاك المستخدمة للحام بالقوس المعدني المحجب بالغاز MIG (الميج)؟

ج٦٤:

١. اسلاك لحام الفولاذ الكربوني.

٢. اسلاك لحام الفولاذ المقاومة للصدأ.

س٦٥: فيما تستخدم الغازات الخاملة والمختزلة والموكسدة في اللحام؟

ج٦٥: تستخدم في إغراض ومجالات مختلفة في الصناعة مثل استخدام الأرجون في لحام الالومنيوم وسبائكه وكذلك والصلب المقاوم للصدأ والسبائك المقاومة لفعال درجات الحرارة المرتفعة.

س٦٦: ما هي مميزات اللحام بالقوس الكهربائي وغاز ثاني اوكسيد الكربون؟

ج٦٦: تتميز هذه الطريقة بزيادة معدل صهر سلك الحشو بما يزيد عن ضعف نظيرة في نظيره في طريقة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي، يمكن التحكم فيه مع بقائه ثابتا وقصيرا.

س٦٧: ما هي واجبات الغازات الخاملة في لحام القوس الكهربائي والغازات الخاملة؟

ج٦٧: هي منع الأكسدة للمناطق المنصهرة في وصلة اللحام أثناء اللحام لأنها تغلف وتحيط الوصلة لمنع دخول الأوكسجين كما أن الغازات الخاملة تؤدي الي تنظيف وصلات اللحام أثناء اللحام.

س٦٨: ماهي مميزات وعيوب اللحام بالقوس الكهربائي والغازات الخاملة؟

ج٦٨:

أولا مميزاتها:

١. سهولة الاستخدام
 ٢. قليل الشرر ولا ينتج عنه خبث وينتج عنه لحام نظيف
 ٣. يعطي لحامات ذات دقة عالية وجوده عالية
 ٤. سريع الأداء خاصة عند مقارنتها بعملية اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي حيث لا تحتاج الي التوقف مددا لأجل إبدال سلك اللحام
 ٥. يمكن لحام الصفائح الرقيقة
- ثانيا عيوبها:

١. باهظة التكاليف مقارنة الأنواع الأخرى
 ٢. يحتاج أي صيانة مستمرة
 ٣. صعوبة التنقل من مكان ألي آخر
 ٤. يتطلب وجود غازات غالية الثمن
- س٦٩: ما هي أنواع الغازات الرئيسية للحجب لعمليات MIG؟

ج٦٩

١. غاز الارجون (غاز خامل)
 ٢. غاز الهليوم (غاز خامل)
 ٣. غاز ثاني أكسيد الكربون (غاز شبه خامل)
- س٧٠: ما هي العوامل التي يتأثر بها اختيار أسلاك اللحام (الميج) MIG؟

ج٧٠

١. التركيب الكيميائي لمعدن الشغله.
 ٢. الخواص الطبيعية لعدن الشغله.
 ٣. غازا لحجب المستخدم.
 ٤. نوعية وتصميم وصلة اللحام.
- س٧١: اذكر الخطوات المتبعة في لحام حديد الزهر؟

ج٧١:

١. ضبط ماكينة اللحام علي شدة التيار المناسبة.
٢. اختيار الكترودات ذات أقطار صغيرة للمحافظة على الشغله باردة.
٣. إمالة الاكترود إثناء عملية اللحام بزواية تتراوح بين ٥:١٠ درجة في اتجاه عملية اللحام.
٤. يكون القوس الكهربائي طويل نسبيا.
٥. بعد كل ترسيب لمسافة قصيرة للحام يجب الطرق على المشغولة لإزالة الرواسب لمنع تكون الاجهادات الداخلية.

س٧٢: عرف الغاز الخامل واذكر فائده استخدام الغازات الخاملة في اللحام؟

ج٧٢:

الغاز الخامل هو الذي تكون ذراته مكتملة الالكترونات في اغلفتها الخارجيه اى ليس لها ميل لتبادل الالكترونات او تفاعل كيميائى مع ذرات اخرى.

فائده استخدام الغازات الخاملة في اللحام.

١. المحافظه على عدم تأكسد أطراف الوصلات اثناء اللحام.

٢. اعطاء عمق تغلغل مناسب لخط اللحام.

س٧٣: ما المقصود بعملية التكريه؟

ج٧٣:

هي إضافة طبقه أو عدة طبقات من معادن أو مواد اضافيه عل سطح معدن الشغله لإكساب الأسطح خواص معينه لا تتوافر في المشغولة الأصلي قبل عملية التكريه أو تغير أبعاد المشغولة أو تعويض ما فقد في عمليات البري.

س٧٤: ما هي مبادئ أختبار المواد الكاسية على أساس مميزاتها؟

ج٧٤:

١. زيادة مقاومة البري والتآكل في الموقع التي تتطلب ذلك.

٢. سهولة استخدام السبائك الصلدة المقاومة للبري.

٣. استخدام طبقه كسوة صلدة تسند ها طبقه متينة تحتها لتتحمل الأحمال الواقعة عليها.

٤. الاستخدام الاقتصادي للسبائك.

س٧٥: اذكر المتغيرات السياسية التي يجب أخذها في الاعتبار في عملية التكريه؟

ج٧٥:

١. تغير التركيب الكيمائي والخواص الميكانيكية للمادة الكاسية عن المادة المكسوة.

٢. تغطي الكسوة عادة مساحة كبيرة نسبيا من المشغولة.

٣. الحاجة الي اقل كميته من مادة الكسوة باللحام وللحصول على كسوة جيدة من الضروري التعرف

على كل متغير من متغيرات اللحام بالقوس والاكترودات المستهلكة.

س٧٦: رتب أوضاع اللحام الآتية حسب تأثيرها على خفض نسبة التخفيف.

ج٧٦:

أفقي على مستوي راسي - أفقي مسطح - هبوط منخفض - صعود مرتفع - راسي صعودا؟

١. راسي صعودا

٢. أفقي على مستوي راسي

٣. صعود مرتفع

٤. أفقي مسطح

٥. هبوط منخفض

س٧٧: ما هي تأثيرات عناصر التسابك في الكسوة السطحية؟

ج٧٧:

حدوث شروخ أو تقليل مقاومة التآكل أو مقاومه الاجهادات أو المطيليه أو المتانة في الكسوة السطحية.

س٧٨: اكتب بإيجاز تصنيف مواد التكريه؟

ج٧٨

١. مواد من الصلب الكربوني بنسب تتراوح بين ٠,٥ الي ١,٥% كربون.

٢. مواد من الصلب الكربوني نقي ألتسابك.

٣. صلب منجنيزي يحتوي على المنجنيز والسيكون.

٤. صلب السرعات العالية.

٥. صلب برليتي.

س٧٩: ما هي استخدامات طريقة التكريه السطحية باستخدام القوس المغمور؟

ج٧٩: تستخدم لتكريه المشغولات من الصلب الكربوني والسبائك والقاوم الصدا وحديد الزهر والنيكل

وسبائكه.

س٨٠: ما المقصود بالتكريه السطحية؟

ج٨٠: يقصد بالتكريه اضافيه طبقه او عده طبقات من معادن او مواد اضافيه على سطح معدن المشغوله

بقصد اكساب الاسطح خواص معينه لا تتوفر في سطح معدن المشغوله الاصلى قبل التكريه او لتغيير

ابعاد المشغوله او لتعريض ما يكون سطح المشغوله قد فقد اثناء العمل.

س٨١: اشرح كيف يتم عمل البطانة بسبيكة خاصة لأسباب متالورجيه. وما هو الغرض من عمل هذا

النوع من التكريه؟

ج٨١: التكريه السطحية (البطانة) بسبيكة خاصة لأسباب متالورجيه.

يستخدم هذا النوع من التكريه عند لحام سطحين غير متشابهين وكذلك لحام الصلب الكربوني للصلب

السبائكي القفيز الذي يحتاج إلى متطلبات متالورجيه لامكان تخفيف الاجهادات الداخليه في اللحام المنتهى.

فوائد بطانة التكريه (الغرض منها).

١. تجنب او تقليل تسابك بعض عناصر ماده البطانه في المعدن الاصلى للجزء الثانى من المشغوله.

٢. تعمل البطانه على عزل ومنع انتشار اى عناصر غير مرغوب فيها من المعدن الاصلى الى طبقه

اللحام.

٣. حل مشكله بعض المواد التى تضار بالمعالجه الحراريه عند درجات الحراره المرتفعه.

س ٨٢: اذكر مميزات التغطية السطحية باستخدام قوس البلازما؟

ج ٨٢

١. التغطية بالمواد صعبة الانصهار بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
٢. امكان التغطية بطبقات من مواد مختلفة التركيب ومن ثم الحصول على خواص متعددة للكسوة السطحية.
٣. التغطية بهذه الطريقة غير محددة بشكل او حجم المشغولة.
٤. انه بالتحكم في البعد بين فوهة البلازما وسطح المشغولة يمكن التحكم في درجة حرارة سطح المشغولة اما بتسخين وصهر طبقة من التحكم فيها ومن ثم التحكم في نسبة التخفيف وبالتالي الاحتفاظ الكسوة المستهدفة.

س ٨٣: اذكر أشكال مواد الكسوة، مع ذكر أهم المعادن التي تستخدم للتغطية؟

ج ٨٣

اشكال مواد الكسوة.

تكون مادة الكسوة في اشكال اسلاك او اسياخ او انابيب محشوة او اشربة او مجروش او مسحوق. وتتعدد مواد التغطية السطحية فتشمل نطاقا واسعا يبدأ بمواد متشابهة للمشغولات المطلوب كسوتها في حالة تعويض نقص البري الي مدي واسع التركيب والخواص. وتتم الاختيار باعتبار الخواص المنشودة في السطح مثل الصلادة والتركيب الكيميائي وظروف التشغيل والمقاومة وغيرها من الخواص العامة والخاصة. اهم المعادن التي تستخدم للتغطية.

١. مواد من الصلب الكربوني بنسب تراوح بين ٠,١ : ١,٥% كربون.
٢. مواد من الصلب الكربوني ففي التشابك.
٣. صلب منجنيزي يحتوي على المنجنيز والسليكون.
٤. صلب السرعات العالية.
٥. صلب برليتي.

س ٨٣:

قبل إجراء عملية اللحام في إحدى المشغولات وجد أن ضغط الأكسجين داخل الإسطوانة ٧٥ كجم / سم^٢ وبعد عملية اللحام أصبح ٦٠ كجم / سم^٢ أوجد مقدار غاز الأكسجين المستهلك إذا كانت سعة الإسطوانة ٤٦,٤

الحل

فرق الضغطين = ٧٥ - ٦٠ = ١٥ كجم / سم^٢

كمية الاكسجين المستهلكة = ١٥ × ٤٦,٤ = ٦٩٦ لتر

س ٨٤

إسطوانة استلين وزنها قبل الاستعمال ٧٠ كجم وبعد اللحام ٦٧ كجم وسعة الإسطوانة ٥ متر مكعب ووزن المتر ١,١١ كجم أوجد حجم الاستيلين المستهلك في عملية اللحام

الحل

وزن الاستيلين المستهلك = ٧٠ - ٦٧ = ٣ كجم


حجم الاستيلين المستهلك = الوزن ÷ كثافة الغاز

$$= ٣ ÷ ١,١١ = ٢,٧ \text{ متر مكعب}$$

س ٨٥: مقاييسة لحام اوكسى اسيتلين

المطلوب تقدير ثمن لحام اسطوانة بوتاجاز والموضحة بالشكل إذا علمت الآتى:

١. أجر العامل ١٠ جنيه في الساعة.
٢. أجر العامل المساعد ٦ جنيه في الساعة.
٣. زمن انجاز المتر الطولى في اللحام ساعة واحدة.
٤. معدل استهلاك الأوكسجين ٩٠٠ لتر / متر طولى من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب منه ٦ جنيه.
٥. معدل استهلاك الأستيلين ٦٠٠ لتر / متر طولى من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب منه ٩ جنيه.
٦. استهلاك اسلاك اللحام ٩٥٠ جرام/ متر طولى وثمان الكيلو منه ٣ جنيه.
٧. المصاريف غير المباشرة ١٥٠% من أجور العمال والأرباح ٢٥% من جملة التكاليف. أضف ضريبة مبيعات ١٠%.
٨. معامل الإنتاج ٨٥%.

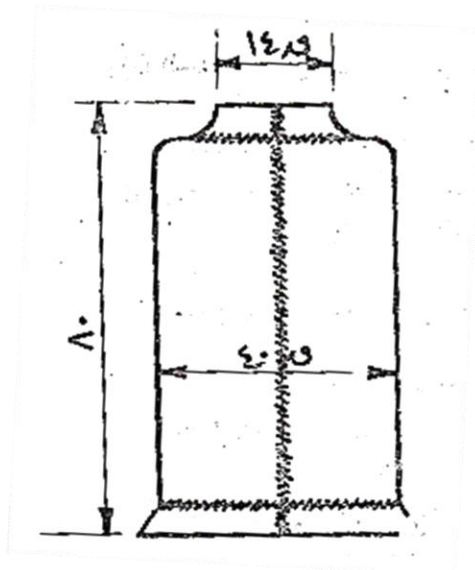

شكل رقم ١٨٤: مشغولة رقم (٨) الأبعاد بالمليمترات

الحل

الطول الكلي لخطوط اللحام = $3,14 * 14 + 80 * 14 * 3,14 = 40 * 3,14 + 80 * 14 * 3,14 = 2,496$ سم = $2,496$ م

زمن اللحام = طول خطوط اللحام * زمن انجاز المتر الطولى = $2,496 * 1 = 2,496$ ساعة

الزمن الذى يؤجر عليه العامل = زمن اللحام / (معامل الإنتاج) = $2,496 / 85 = 2,93$ ساعة

أجرة العامل = الزمن الذى يؤجر عليه العامل * أجرة العامل فى الساعة = $2,93 * 10 + 2,93 * 6 = 46,88$ جنيه

كمية الأكسجين المستهلكة أثناء اللحام = $2,496 * 900 / 1000 = 2,24$ م³

ثمن الأكسجين = $2,24 * 6 = 13,5$ جنيه

كمية الأستيلين المستهلكة = $2,496 * 600 / 1000 = 1,49$ م³

ثمن الأستيلين = $1,49 * 9 = 13,5$ جنيه

كمية الأسلاك المستهلكة = $2,496 * 950 / 1000 = 2,4$ كيلوجرام

ثمن أسلاك اللحام = $2,4 * 3 = 7,2$ جنيه

ثمن الخامات = ثمن الأكسجين + ثمن الأستيلين + ثمن أسلاك اللحام = $13,5 + 13,5 + 7,2 = 34,2$ جنيه

المصاريف الغير مباشرة = $150 * 46,88 / 100 = 70,32$ جنيه

تكلفة اللحام = ثمن الخامات + أجور العمال + المصاريف الغير مباشرة = $34,2 + 46,88 + 70,32 = 151,4$ جنيه

الأرباح = $151,4 * 25 / 100 = 37,9$ جنيه

التكاليف الكلية = تكاليف الإنتاج + الأرباح = $151,4 + 37,9 = 189,25$ جنيه

تكالفته بالجنيه	عنصر التكاليف
34,2	ثمن الخامات
46,88	أجور العمال
70,32	مصاريف غير مباشرة
37,9	الأرباح
2,56	ضريبة 10%
189,25	جملة التكاليف


جدول رقم ٤٣: التكاليف للمشغولة رقم (٨)

س ٨٦: مقاييسة لحام اوكسى اسيتلين

المطلوب تقدير ثمن لحام للكبرى الموضوع بالشكل إذا علمت الآتى:

- أجر العامل ١٠ جنيه فى الساعة.
- زمن انجاز المتر الطولى فى اللحام ٤٥ دقيقة.

٣. معدل استهلاك الأكسجين ٩٠٠ لتر/ متر طولى من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب منه ٦ جنيه.
٤. معدل استهلاك الأستيلين ٨٠٠ لتر/ متر طولى من خطوط اللحام وثمان المتر المكعب منه ٨ جنيه.
٥. استهلاك اسلاك اللحام ٩٥٠ جرام/ متر طولى وثمان الكيلو منه ٣ جنيه.
٦. المصاريف غير المباشرة ١٥٠% من التكاليف الأولية والأرباح ٢٠% من جملة التكاليف.
٧. معامل الإنتاج ٨٥%.

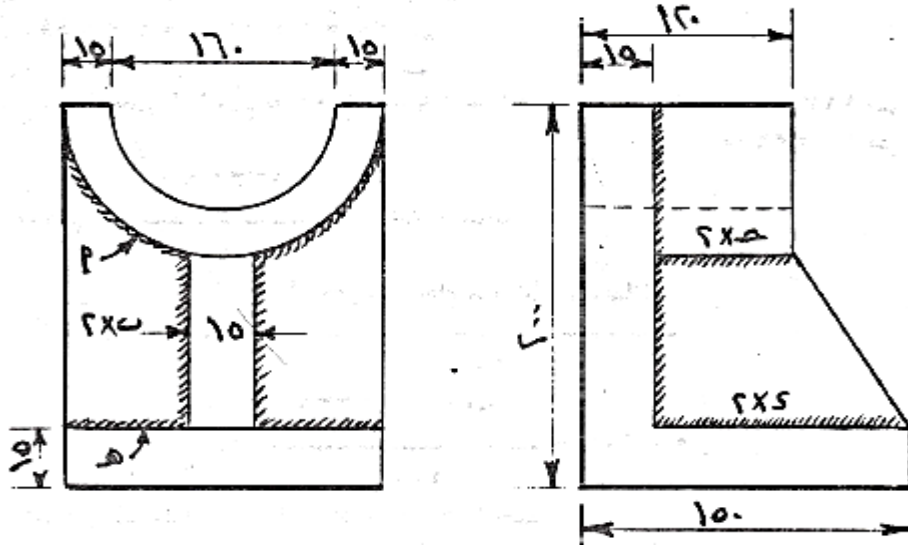

شكل رقم ١٨٥: مشغولة رقم (٩) الأبعاد بالمليمترات

الحل

$$\text{طول الخط أ} = ٠,٥ \text{ طق} = ٠,٥ * ٣,١٤ = ١,٥٧ \text{ سم}$$

$$\text{طول الخط ب} = ٢ * ٩ = ١٨ \text{ سم}$$

$$\text{طول الخط ج} = ٢ * ١٠,٥ = ٢١ \text{ سم}$$

$$\text{طول الخط د} = ٢ * ١٣,٥ = ٢٧ \text{ سم}$$

$$\text{طول الخط ه} = ١ * ١٧,٥ = ١٧,٥ \text{ سم}$$

$$\text{الطول الكلى لخطوط اللحام} = ١٨ + ٢٩,٨٦ + ١٨ + ٢٧ + ١٧,٥ = ١١٣,٣٦ \text{ سم} = ١,١٣٣٦ \text{ م زمن}$$

$$\text{اللحام} = \text{طول خطوط اللحام} * \text{زمن انجاز المتر الطولى} = ١,١٣٣٦ * ٦٠ / ٤٥ = ١,٥٠٠ \text{ ساعة}$$

$$\text{الزمن الذى يؤجر عليه العامل} = \text{زمن اللحام} / (\text{معامل الإنتاج}) = ١,٥٠٠ / ٠,٨٥ = ١,٧٦٤٧ \text{ ساعة}$$

$$\text{أجرة العامل} = \text{الزمن الذى يؤجر عليه العامل} * \text{أجرة العامل فى الساعة}$$

$$= ١,٧٦٤٧ * ١ = ١,٧٦٤٧ \text{ جنيه}$$

$$\text{كمية الأكسجين المستهلكة أثناء اللحام} = ١,١٣٣٦ * ٩٠٠ / ١٠٠٠ = ١,٠٢٠ \text{ م}^٣$$

$$\text{ثمان الأكسجين} = ١,٠٢٠ * ٦ = ٦,١٢ \text{ جنيه}$$

$$\text{كمية الأستيلين المستهلكة} = ١,١٣٣٦ * ٨٠٠ / ١٠٠٠ = ٠,٩٠٦ \text{ م}^٣$$

$$\text{ثمان الأستيلين} = ٠,٩٠٦ * ٨ = ٧,٢٥ \text{ جنيه}$$

كمية الأسلاك المستهلكة = $1,1336 \times 1000/950 = 1,08$ كيلوجرام

ثمن أسلاك اللحام = $3 \times 2,4 = 3,2$ جنيه

ثمن الخامات = ثمن الأكسجين + ثمن الأستيلين + ثمن أسلاك اللحام

= $3 + 7,3 + 6 = 16,5$ جنيه

التكاليف الأولية = ثمن الخامات + أجور العمال = $16,5 + 10 = 26,5$

المصاريف الغير مباشرة = 10% من التكاليف الأولية = $100/26,5 \times 10 = 39,75$ جنيه

تكلفة اللحام = ثمن الخامات + أجور العمال + المصاريف الغير مباشرة

= $16,5 + 10 + 39,75 = 66,25$ جنيه

الأرباح = $20\% \times 66,25 = 13,25$ جنيه

التكاليف الكلية = تكاليف الإنتاج + الأرباح = $66,25 + 13,25 = 79,5$ جنيه

تكالفته بالجنيه	عناصر التكاليف
16,5	ثمن الخامات
10	أجور العمال
26,6	التكاليف الأولية
39,75	مصاريف غير مباشرة
66,25	تكاليف الإنتاج
13,25	الأرباح 20%
79,5	جملة التكاليف

جدول رقم ٤٤: التكاليف للمشغولة رقم (٩)

س٨٧: مقاييسات لحام قوس كهربى

يراد تجميع عدد ١٠٠ قطعة من الشكل المبين بالرسم بواسطة اللحام بالقوس الكهربى، والشكل مصنوع من ألواح من الصلب سمك ١٢ مم، والودنتين الملحومتين فى القائمين مصنوعتين من صلب طرى مستدير المقطع قطرة ٧٠ مم ويلحم كلا من القائمين من الداخل والخارج وتلحم الودنتين من الخارج فقط، والمطلوب حساب تكاليف النهائية لعملية اللحام إذا علمت الآتى:


لـ شدة التيار ٢٢٠ أمبير وجهده ٣٠ فولت والفقد فى التيار ٣٥% و ثمن الكيلو وات ٢٠ قرش.

لـ يستغرق لحام المتر الطولى ٤٠ دقيقة.

لـ يستهلك متر اللحام الطولى ٧٠٠ جرام/متر من سيخ اللحام وسعر الكيلو منه ٤٥٠ قرش، ومعامل الجودة ٨٠% لمحول اللحام.

لـ أجر العامل فى الساعة ١٠ جنيه، والمساعد ٧ جنيه.

لـ قيمة استهلاك محول اللحام ٢٥٠ قرش فى الساعة.

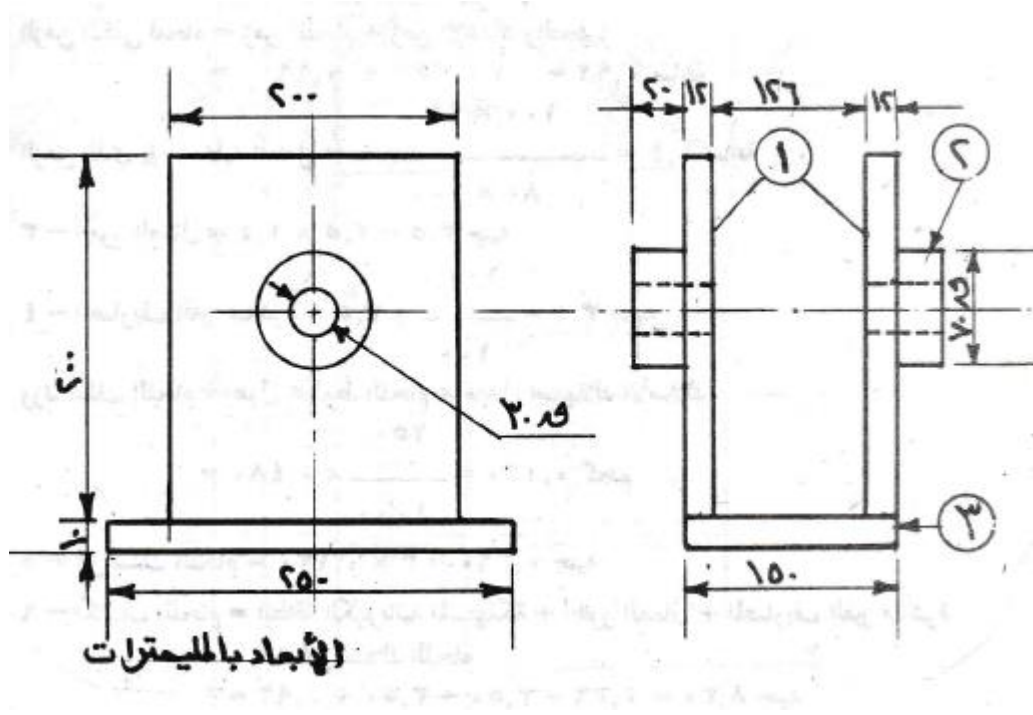

شكل رقم ١٨٦: مشغولة رقم (١٥)

الحل

حساب أطوال خطوط اللحام

طول خط اللحام (١) = لحام القاعدة مع القائمين من الداخل و الخارج (٤ خطوط)

$$\text{طول خط اللحام (١)} = 200 * 4 = 800 \text{ مم}$$

طول خط اللحام (٢) = لحام الودنتين مع القاعدتين من الخارج فقط

$$\text{طول خط اللحام (٢)} = 2 \text{ ط ق} = 2 * 3,14 * 70 = 440 \text{ مم}$$

$$\text{طول خطوط اللحام} = 800 + 440 = 1240 \text{ مم} = 1,24 \text{ م}$$

$$\text{زمن اللحام} = \text{طول خطوط اللحام} * \text{زمن لحام المتر} = 1,24 * 40 = 49,6 \text{ دقيقة}$$

الطاقة الكهربائية المستخدمة في اللحام = ت ج ن / ١٠٠ (* معامل الجودة)

$$\text{معامل الجودة} = 80\%$$

$$\text{الطاقة الكهربائية المستخدمة في اللحام} = 220 * 30 * 49,6 * 100 / (100 * 60 * 100) = 6,82 \text{ كيلو وات. ساعة}$$

$$6,82 = \text{كيلو وات. ساعة}$$

ثمن الكهرباء المستهلكة = مقدار الطاقة المستهلكة * ثمن الكيلو وات الواحد

$$= 6,82 * 20 / 100 = 136,4 \text{ قرش} = 1,364 \text{ جنيه}$$

$$\text{قيمة استهلاك سلك اللحام} = 700 * 1,24 / 450 * 100 = 390,6 \text{ قرش} = 3,9 \text{ جنيه}$$

$$\text{قيمة استهلاك محول اللحام} = 250 * 49,6 / 60 = 206,67 \text{ قرش} = 2,1 \text{ جنيه}$$

$$\text{أجرة العامل} = 60 / 49,6 * 100 / 1000 = 8,26 \text{ جنيه}$$

$$\text{أجرة المساعد} = 60 / 49,6 * 100 / 700 = 5,8 \text{ جنيه}$$

$$\text{أجرة العمال} = 8,26 + 5,8 = 14 \text{ جنيه}$$

$$\text{تكلفة اللحام} = \text{ثمن الكهرباء} + \text{أسياخ اللحام} + \text{ثمن استهلاك محول اللحام} + \text{أجور العمال}$$

$$= 1,364 + 3,9 + 2,1 + 14 = 21,36 \text{ جنية}$$

تكلفته بالجنيه	عنصر التكاليف
1,364	ثمن استهلاك الكهرباء
14	أجور العمال
1,2	استهلاك محول اللحام
3,9	ثمن أسياخ اللحام
21,36	التكلفة النهائية للقطعة


جدول رقم ٤٥: مشغولة رقم (١٥)

$$\text{تكلفة مائة قطعة} = 21,36 * 100 = 2136 \text{ جنيه}$$

س٨٨: مقاييسة لحام قوس كهربى

الرسم يبين إحدى وصلات أعصاب جمالون فى إحدى المصانع، والمطلوب حساب تكاليف اللحام إذا علمت الآتى:

- ل يتم اللحام فى جميع الكمرات باستخدام أسياخ لحام قطر ٦ مم.
- ل يحتاج متر اللحام الطولى ١٨ سيخ لحام قطر ٦ مم و سعر الكيلو منه ٤,٥ جنيه (الكيلو جرام الواحد = ١٥ سيخ).
- ل طول خطوط اللحام الكلى ٩٥ متر.
- ل يستهلك سيخ اللحام طاقة كهربية ٣٠٠ وات / ساعة، و ثمن الكيلوات ٢٠ قرش.
- ل زمن لحام المتر الطولى ٤٠ دقيقة.
- ل يحتاج انجاز هذا اللحام إلى عامل ماهر أجره فى الساعة ٧٠٠ قرش، وعدد ٢ مساعدين أجر كل منهم ٥٠٠ قرش فى الساعة.
- ل زمن التجهيز للعملية كلها ٤٠ دقيقة.
- ل سعر ماكينة اللحام ١٠٠٠٠ جنية وعمر الماكينة الافتراضى ١٠ سنوات على أساس ٧ ساعات عمل يومياً بواقع ٣٠٠ يوم عمل فى السنة.

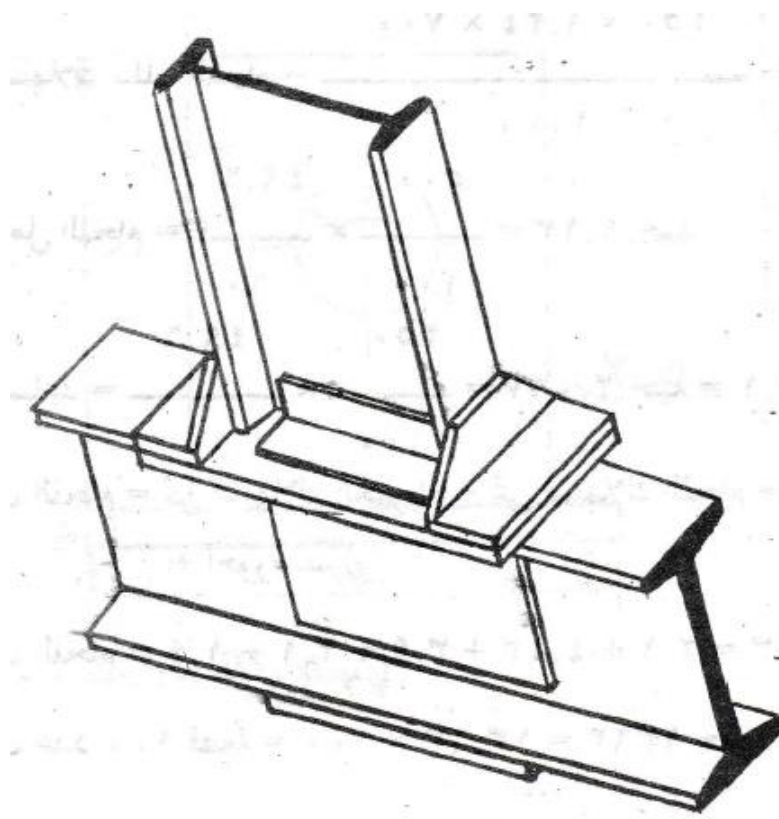

شكل رقم ١٨٧: مشغولة رقم (١٦)

الحل

طول خطوط اللحام = ٩٥ متر

زمن اللحام = $٦٠/٤٠ * ٩٥ = ٦٣,٣٣$ ساعة

زمن اللحام و التجهيز = $٦٣,٣٣ + (٦٠/٤٠) = ٦٣,٩$ ساعة

أجرة العامل = الزمن الذي يؤجر عليه العامل (زمن اللحام و التجهيز) * أجرة العامل فى الساعة

= $٦٣,٩ * ٧ = ٤٤٧,٩$ جنيه

أجرة المساعدين = $٦٣,٩ * ٢ * ٥ = ٦٣٩$ جنيه

أجور العمال = $٦٣٩ + ٤٤٧,٩ = ١٠٨٧,٨$ جنيه

عدد أسياخ اللحام = عدد الأسياخ اللازمة للحام المتر الطولى * طول خطوط اللحام

= $١٨ * ٩٥ = ١٧١٠$ سيخ

وزن أسياخ اللحام = عدد الأسياخ / عدد الأسياخ فى الكيلو جرام = $١٥ / ١٧١٠ = ١١٤$ كجم

ثمن أسلاك اللحام = $١١٤ * ٤,٥ = ٥١٣$ جنيه

الطاقة المستخدمة فى اللحام = عدد الاسلاك * الطاقة التى يستهلكها السلك الواحد

= $١٧١٠ * ٣٠٠ / ١٠٠٠ = ٥١٣$ كيلو وات

ثمن الكهرباء المستهلكة = مقدار الطاقة المستهلكة * ثمن الكيلو وات الواحد = $١٠٠ / ٢٠ * ٥١٣ = ١٠٢,٦$

جنيه

عمر ماكينة اللحام التشغيلي = $10 * 300 * 7 = 21000$ ساعة.

معدل استهلاك الماكينة / ساعة = $21000 / 10000 = 0,48$ جنيه

استهلاك ماكينة اللحام = $63,9 * 0,48 = 30,4$ جنيه

تكلفة اللحام = أجور العمال + أسياخ اللحام + ثمن الكهرباء + استهلاك ماكينة اللحام

= $1087,8 + 513 + 102,6 + 30,4 = 1733,8$ جنيه

عنصر التكاليف	تكلفته بالجنيه
ثمن استهلاك الكهرباء	102,6
أجور العمال	1087,8
ثمن أسياخ اللحام	513
استهلاك ماكينة اللحام	30,4
التكلفة النهائية	1733,8

جدول رقم ٤٦: مشغولة رقم (١٦)

قاموس المصطلحات

English	المعنى باللغة العربية
arc length	المسافة بين الألكترود أو القطب ومابين سطح تجمع اللحام weld pool
base metal	هذا المصطلح غير صحيح بالمرّة وهو يعبر عن جسم المعدن وهو يصف عادة خصائص ومكونات الوصلات الملحومة Joint ولكن الاسم الصحيح له هو parent metal
Bead	وهو يعبر عن حبه لحام واحدة تم وضعها علي جسم المعدن الام تعرف علي weld bead
burn – off rate	وهو يعبر عن سرعة الحرق وذوبان الاسلاك في كل خطوة او شوط طولي بالمتر / الدقيقة او البوصة / الدقيقة
deposited metal	وهي تعبر عن كمية المواد التي اضيفت في عمليات اللحام وعادة ما تكون سببها اسلاك اللحام والاقطاب
deposition rate	هذا المصطلح يستخدم في عمليات القياس بالكيلوجرام / الساعة وهو يعبر عن كميات اللحام التي تم انتقالها وانصهارها اثناء عملية اللحام كج/س في بعض الاحيان يستخدم عدد الاسلاك التي تم استهلاكها ليتم حساب كميات الانصهار ولكن هذا في الحقيقة غير صحيح لانه يقلل من المعادلات الحسابية للكفاءة سواء لك او للحام نفسه
electrode	الالكتروود او القطب هو يعبر عن سلك اللحام المغلف بمادة الفلكس flux وهو يختلف عن سلك اللحام في TIG او البلازما فيكون اسمه تنغستين tungsten
filler metal	وهو يعبر عن المعدن الذي اضيف في عمليات اللحام اما بالنسبة الي TIG بعض الاحيان يقال عنه cut lengths
interpass temperature	يعبر عن درجات الحرارة في كل شوط تم قطعه كما يجب عليك ان تتحري الحذر في ارتفاع درجات الحرارة اعلي من المعدلات الطبيعيه المطلوبة حتي لا يتم تغيير في خصائص المعدن
melt run	وهو يعبر عن الذوبان في عمليات لحام القوس الكهربائي TIG لسطح المعدن الام في كل شوط

English	المعنى باللغة العربية
nozzle	وهو يعبر في كل من لحام القوس الكهربائي TIG او MIG – MAG عن الفوهة التي يتدفق منها الغاز الي منطقة اللحام وهي تكون من السراميك او المعدن
parent metal	هو جسم المعدن الام وكما وضحت انه هو الاصح من كلمة base metal
pass or run	وهو الشوط التي تم قطعه اثناء عمليات اللحام
preheat temperature	هو يعبر عن عملية تسخين المعدن الام الي درجة حرارة معينة قبل البدء في عمليات لحام القوس الكهربائي وفي الواقع تتم هذه العملية لعدة اسباب لتجنب المشاكل التي قد تحدث فعلي سبيل المثال التكسير للمعدن او الشروخ او عدم انصهار جسم المعادن الاساسية ظهور عيوب معينة في اللحام الخ ولن نناقش هذا الان فسوف يأتي لاحقا
root run	وهو يعبر عن عملية الاشواط البدائية في ملئ اخدود الجذر او الغرز و تعني fill the groove

قائمة المراجع

١. هندسة اللحام: أ د /محمد منير قورة - جامعة عين شمس
٢. ادارة العمليات: أ د /اسامه محمود فريد - كلية التجارة جامعة عين شمس
٣. ادارة المشروعات الصناعية الصغيرة: أ د / محمد انور صالح الهوارى - كلية التجارة جامعة عين شمس
٤. ٢٠٠٠ /ادارة انتاج العمليات: طبعة ١٩٩٩ أ د /حاتم قابيل - استاذ ادارة الاعمال جامعة عين شمس